

ଫିଟର FITTER

NSQF ସ୍ତର - 4

1st ବର୍ଷ / Year

ଚୈତ ଥିଓରୀ (TRADE THEORY)

କ୍ଷେତ୍ର: ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ

Sector : Capital Goods & Manufacturing

(ସଂଶୋଧିତ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 2022 - 1200 ଘଣ୍ଟା |)

(As per revised syllabus July 2022 - 1200 hrs)



Directorate General of Training

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ

ସ୍କିଲ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଜ୍ଜୁଗାଳୟର ମଜ୍ଜୁଗାଳୟ |

ଇଣ୍ଡିଆର ସରକାର



ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ମିଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଚେନ୍ନାଇ

ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 3142, CTI କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଗୁଇଲ୍ଟି, ଚେନ୍ନାଇ - 600 032

କ୍ଷେତ୍ର : ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ

ସମୟ : 2 - ବର୍ଷ

ବାଣିଜ୍ୟ : ଫିଟର - ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ - ଚ୍ରେଡିଟ ଥିଓରୀ - NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022)

ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ |



ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 3142, CTI କ୍ୟାମ୍ପସ୍,

ଗୁଇଲ୍ଡି, ଚେନ୍ନାଇ - 600 032

ଇମେଲ୍ | : chennai-nimi@nic.in

ୱେବସାଇଟ୍ : www.nimi.gov.in

ପିରାଇଟ୍ © 2023 ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଚେନ୍ନାଇ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ : ଫେବୃଆରୀ, 2023

କପି: 1000

Rs./-

ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷିତ।

ଚେନ୍ନାଇର ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ରେକର୍ଡିଂ କିମ୍ବା କ ସୂଚନା ଶସି ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାଶନର କ pଅଂଶ ଶସି ଅଂଶ ରିଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାରିତ ଯେକଫର୍ଣ ଶସି ରୂପରେ କିମ୍ବା କ ମାନ୍ୟତା ଉପାୟରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଫୋଟୋକାପି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଅଗ୍ରଗାମୀ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 2020 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରିଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୁଶଳୀ ମାନବ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ଆଇଟିଆଇ) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ. iii ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ, ଆଇଟିଆଇ ସିଲ୍ଲାବସ୍ ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗଠିତ ମେଣ୍ଟର କାଉନସିଲ୍ ସହାୟତାରେ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ ITI ର ପ୍ରତିନିଧୀ।

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ସ୍ ନିଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (NIMI), ଚେନ୍ନାଇ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ଆଇଟିଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନିଡିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ (IMP) ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ବାର୍ଷିକ ପାଠନ ଅନ୍ତର୍ଗତ **ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ** କ୍ଷେତ୍ରରେ **ଫିଟର - ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ - ଟ୍ରେଡ ଥିଓରୀ - NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022)** ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଣିଛି। NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନ ସମାନ୍ତତା ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱୀକୃତିର ପରିସର ବ increase ଲବ। NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମୋର ଏଥିରେ କ no ଶସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ITI ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି IMP ରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଭୋକେସନାଲ୍ ତାଲିମର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିରେ NIMI ର ପ୍ରୟାସ ବହୁ ଦୂର ଯିବ।

NIMI ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଡିଆ ବିକାଶ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଆଣିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।

ଜୟ ହିନ୍ଦ

ଆଡଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ / ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ (ଟ୍ରେନିଂ)
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ,
ଭାରତ ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ - 110 001

ପୂର୍ବାବଲୋକନ

ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (NIMI) 1986 ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ତତ୍କାଳୀନ ଚାକିରୀ ଏବଂ ତାଲିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଫେଡେରାଲ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାରିଗର ଏବଂ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କମ୍ ଅକ୍ଟର୍ଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଲାବି (NSQF) ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା |

ଭାରତରେ NCVT / NAC ଅଧୀନରେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା | ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ (IMPs) ଆକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ | ଏକ IMP ଥିବା ବୁକ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବୁକ୍, ଟେଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ୍ ବୁକ୍, ଇଲ୍ୟୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗାଇଡ୍, ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଆଲ୍ ଏଡ୍ (ୱାଲ୍ ଚାର୍ଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ |

ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାରିକ ପୁସ୍ତକ କର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାୟାମର କ୍ରମରେ ଗଠିତ | ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଲାବସରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଶିଳ୍ପ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ | କାହ୍ନୁ ଚାର୍ଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅନୁଲନୀୟ, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ assess ମଣିବାକୁ ଆକଳନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି | ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗାଇଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା, ଦିନକୁ ଦିନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ |

ଏକ ଉପାଦାନକାରୀ manner ଙ୍ରେ କ୍ଷମତା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଭିତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟାୟାମର QR କୋଡ୍ ରେ ଏମ୍ବେଡ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା the IRL କିମ୍ବା ILL ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟାୟାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଏକୀକୃତ କରାଯିବ | ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଭିତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ଉପରେ ମାନାଙ୍କ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ |

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଟିଳ କ୍ଷମତା ଶିଳ୍ପ ସହିତ IMP ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ସିଲାବସରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସହଯୋଗୀ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଛି | ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଡିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଉଭୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାଲିମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଶିଳ୍ପ, ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, NIMI ର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ମିଡିଆ ବିକାଶ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି IMP |

NIMI ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଡିଜିଟି ଏବଂ ଡିଜି ଫିଲ୍ଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଧିକାରୀ, ପୁରୁଷ୍ଟ ରିଡର୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମିଡିଆ ଡେଭଲପର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି | ସଂଯୋଜକ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସକ୍ରିୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ NIMI ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି |

ଚେନ୍ନାଇ - 600 032

ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟାୟକ୍ରମ

ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ନିଉଲିଖ୍ଟ ଫିଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ (NIMI) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଫିଡିଆ ଡେଭଲପର୍ସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଗିକ ସଂଗଠନ ଓ ଫିଟ୍‌ନେସ୍ - ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ - ଟ୍ରେଡ ଥିଓରୀ - NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀ (ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଓରୀ) ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରେ ।) ଆଇଟିଆଇ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସେକ୍ଟର ଅଧୀନରେ ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିକାଶ କମିଟି ସଦସ୍ୟ

ଶ୍ରୀ ପି. କେ. ରାଧା କୃଷ୍ଣନ୍	- ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ITI, କେରଳ
ଶ୍ରୀ ଟି. ଗୋପାଳନ୍	- ସହକାରୀ ତାଲିମ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ, ଅମ୍ବାଟୁର, ଚେନ୍ନାଇ ।
ଶ୍ରୀ ୟୁ. ଅବଦୁଲ କାଦର	- ଜୁନିଅର ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ, ଗୁଇଲ୍ଟି, ଚେନ୍ନାଇ ।
ଶ୍ରୀ ଏ. ବିଜୟରାଜଗାନ୍	- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅବସର) ATI, ଚେନ୍ନାଇ - 32

NIMI କୋର୍ଡିନେଟର

ଶ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ନାଥ	- ଡେପ୍ୟୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, NIMI- ଚେନ୍ନାଇ - 32
ଶ୍ରୀ V. ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ୍	- ପରିଚାଳକ NIMI, ଚେନ୍ନାଇ - 32 NIMI, ଚେନ୍ନାଇ - 32
ଶ୍ରୀ ଏସ. ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ୍	- ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର NIMI, ଚେନ୍ନାଇ - 32

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଓଡିଆ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପାଇଁ NIMI ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, CAD, DTP ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ରେକର୍ଡ କରେ ।

NIMI ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ NIMI କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ NIMI ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ।

ପରିଚୟ

ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାରିକ ମାନ୍ୟତା ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମଶାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ | ଏଥିରେ ଫିଟର ବାଣିଜ୍ୟ ସମୟରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ / ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପିତ ଏବଂ ସମର୍ପିତ | ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ NSQF LEVEL - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ସିଲ୍ଲାବସ୍ ସହିତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |

ଏହି ମାନ୍ୟତାକୁ ଆଠଟି ମଡ୍ୟୁଲରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି | ଆଠଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି |

- ମଡ୍ୟୁଲ୍ 1 - ସୁରକ୍ଷା
- ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2 - ମୌଳିକ ଫିଟିଂ |
- ମଡ୍ୟୁଲ୍ 3 - ସିଟ୍ ଧାତୁ |
- ମଡ୍ୟୁଲ୍ 4 - ଝେଲଡିଂ |
- ମଡ୍ୟୁଲ୍ 5 - ଡ୍ରଲିଂ |
- ମଡ୍ୟୁଲ୍ 6 - ଫିଟ୍ ବିଧାନସଭା |
- ମଡ୍ୟୁଲ୍ 7 - ଟର୍ନିଂ |
- ମଡ୍ୟୁଲ୍ 8 - ମୌଳିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

କିଛି ପ୍ରାକ୍ତିକାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ପ୍ରାକ୍ତିକାଳ ବ୍ୟାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି | ତଥାପି, ସେଠାରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ଗଠନ କରେ ନାହିଁ |

ବ୍ୟବହାରିକ ମାନ୍ୟତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆକ୍ରମିକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ହାରାହାରି ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ରା ମଧ୍ୟ ରୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ | ତଥାପି ବିକାଶ ଦଳ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି | ମାନ୍ୟତା ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ତାଲିମ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ NIMI ଅପେକ୍ଷା କରିଛି |

ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଓରୀ

ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମାନ୍ୟତାରେ ନିର୍ମାଣରେ ଫିଟର - ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଓରୀ NSQF LEVEL - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ପାଇଁ ତତ୍ପର ସୂଚନା ରହିଛି | ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ NSQF LEVEL - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ସିଲ୍ଲାବସରେ ଥିବା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାୟାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଶକ୍ତ ସହିତ ତତ୍ପର ବିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି | ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାରଣା କ୍ଷମତା ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିଛି |

ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ମାନ୍ୟତାରେ ଥିବା ଅନୁରୂପ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ | ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ ସୂଚକ ଏହି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟ୍ ରେ ଦିଆଯାଇଛି |

ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା / ଶିଖିବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହେବ | ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାୟାମର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ |

ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ |

ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ

ବ୍ୟାଞ୍ଚନା ନଂ	ବ୍ୟାଞ୍ଚନାମ ଆଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ	ପୃଷ୍ଠା ନଂ
	ମଡ୍ୟୁଲ୍ 1 : ସୁରକ୍ଷା (Safety)		
1.1.01	ଭାରତରେ ପରିଚିତ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (Familiarisation industrial training institute in India)		1
1.1.02	ଶିଳ୍ପ / ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା (Safety and general precautions in industry/shop floor)		3
	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE) (Personal Protective Equipment (PPE))		5
1.1.03	ପ୍ରଥମିକ୍ ଚିକିତ୍ସା (First-aid)		9
	ଏଲେକ୍ଟ୍ରିକଲ ଦୁ୍ୟତିକ ମେନ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ (Operation of electrical mains)		11
1.1.04	ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ (Disposal of waste material)	1	14
1.1.05	ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (Occupational safety and health)		16
1.1.06	ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନ (Safety signs)		18
1.1.07	ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (Response to emergencies)		20
1.1.08	ଗୃହରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ (Importance of housekeeping)		21
1.1.09	ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୀମିତ ସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର ଉପକରଣ ଉପରେ ବେସିକ ଅଂତରସ୍ୱୀକୃତ ମଣା (Basic understanding on hot work, confined space work and material handling equipment)		24
	ଭାର ଉଠାଇବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା (Lifiting and handling loads)		24
1.1.10	ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚଳାଇବା (Moving heavy equipment)		27
	ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2 : ମୌଳିକ ଫିଟିଂ (Basic Fitting)		
1.2.11	ରେଖା ମାପ (Linear measurement)		30
1.2.12	ଲିପିବଦ୍ଧ ଲେଖକମାନେ (Scribers)		32
1.2.13	ଫିଟ୍ କାଲିପର୍ (Calipers)		34
1.2.14	ମାର୍କିଂ ପଞ୍ଚର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ (Types of marking punches)		36
	'ଭି' ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକ ('V' Blocks)		38
1.2.15	ଫିକ୍ସ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧକ୍ଷ (Bench vice)		41
	ହ୍ୟାକସାସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ବ୍ଲେଡ୍ (Hacksaw frames and blades)	1	42
1.2.16	ବୁଷ୍ଟର୍ମର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ (Types of vices)		44
1.2.17	ଫିଟ୍ ବର୍ଗ୍ ଟ୍ରିସ୍କ୍ୱେ (Try square)		46
1.2.18	ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ (Types of files)		50
1.2.19	କୋଣଗୁଡ଼ିକର ଫିଟ୍ ମାପ (Measurement of angles)		55
1.2.20	ଫିଟିଂ ସର୍ଫେସ୍ ଗେଜ୍ (Surface gauges)		59
1.2.21	ଶୀତଳ ଚିତ୍ତେଲକୁ ଫିଟ୍ କରିବା (Cold Chisel)		61
	ସାଧାରଣ ଗଭୀରତା ଗେଜ୍ (Ordinary depth gauge)		63
1.2.22 & 23	ଫିଟିଂ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ (Marking media)		64

ବ୍ୟାୟାମ ନଂ	ବ୍ୟାୟାମର ଆଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ	ପୃଷ୍ଠା ନ
1.2.24	ଫିଟିଂ ସର୍ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ (Surface plates)	1	65
1.2.25	ଫିଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ (Angle plates)		66
1.2.26 - 30	ଧାତୁର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଫିଟ୍ କରିବା (Physical and mechanical properties of metals)		70
1.2.31 - 32	ଧାତୁ କାଟିବା କର (Metal-cutting saws)		73
1.2.33	ବାହାରେ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଫିଟ୍ କରିବା (Outside micrometer)		75
1.2.34	ଗଭୀରତା ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଫିଟ୍ କରିବା (Depth micrometer)		81
1.2.35	ଭର୍ନିୟର କାଲିପର୍ ଫିଟ୍ କରିବା (Vernier calipers)		84
1.2.36	ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଫିଟ୍ କରିବା (Vernier bevel protractor)		91
1.2.37	ଫିଟ୍ ଡାଏଲ୍ କାଲିପର୍ (Dial Caliper)		94
1.2.38	ଖୋଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା - ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍, ପ୍ରକାର, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଯତ୍ନ (Drilling processes - Drilling Machines, Types, Use and Care)		96
1.2.39 & 41	ହାତୀ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଫିଟ୍ କରିବା (Hand taps and wrenches)		100
ମଡ୍ୟୁଲ୍ 3 : ସିଟ୍ ଧାତୁ (Sheet Metal)			
1.3.42	ସିଟ୍ ଧାତୁ କର୍ମଶାଳାରେ ଧାତୁ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା (Safety precautions in sheet metal workshop)	2 & 3	104
1.3.43	ଧାତୁ ସିଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର (Chip sheet metal (shearing))		106
1.3.44	ହାତୀ ଲିଭର କାଟିବା (Hand lever shears)		110
1.3.45 - 47	ଧାତୁ ସିଟ୍ ଧାତୁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ (Sheet Metal Tools)		115
1.3.48	ଅଂଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର (Stakes and their uses)		139
1.3.49	ସିଟ୍ ମେଟାଲ୍ ସିମ୍ (Sheet metal seams)		143
1.3.50 & 51	ବିକ୍ରେଟା (Solders)		152
1.3.52 - 55	ରିଭେଟ୍ ଏବଂ ରିଭିଟିଂ (Rivet and riveting)		163
ମଡ୍ୟୁଲ୍ 4 : ୱେଲଡିଂ (Welding)			
1.4.56	ସରଳ ବିକାଶରୁ ଚିହ୍ନଟ୍ (Marking out of simple development)	4 & 5	170
1.4.57	ହାତ ସାଧନ ୱେଲଡିଂ (Welding hand tools)		182
1.4.58	CO ₂ ୱେଲଡିଂ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା (CO ₂ welding equipment and process)		187
1.4.59	ଆର୍କ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ପାରାମିଟର ସେଟ୍ ଅପ୍ (Setting up parameter for arc welding machine)		199
1.4.60	ଅକ୍ସି-ଏସିଟାଇଲନ୍ କାଟିବା ଉପକରଣ (Oxy-acetylene cutting equipment)		202
ମଡ୍ୟୁଲ୍ 5 : ଡ୍ରିଲିଂ (Drilling)			
1.5.61	ଡ୍ରିଲ୍ (Drills)	6	206
1.5.62	ଡ୍ରିଲ୍ କୋଣ (Drill angles)		209
1.5.63 - 65	ଡ୍ରିଲିଂ - କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି, ଫିଡ୍ ଏବଂ r.p.m, ଡ୍ରିଲ୍ ଧରିବା ଉପକରଣ (Drilling - Cutting speed, feed and r.p.m , drill holding devices)		211
1.5.66	କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କିଂ (Counter sinking)		214
1.5.67	ରିମର୍ସ (Reamers)		221
1.5.68 & 69	ସ୍କ୍ରେଉ ଥ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ (Screw thread and elements)		227

ବ୍ୟାୟାମ ନଂ	ବ୍ୟାୟାମର ଆଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ	ପୃଷ୍ଠା ନ
1.5.70	ରେଖଗୁଡ଼ିକ ଚ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଙ୍ଗା ଚ୍ୟାପ୍ ଅପସାରଣ, ଷ୍ଟୁଡ୍ (Tap wrenches, removal of broken tap, studs)		235
1.5.71	ମଲା ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟକ୍ (Dies and die stock)		238
1.5.72 & 73	ଡ୍ରିଲ୍ ଅସୁବିଧା - କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର, ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରକାର (Drill troubles - Causes and remedy, drill kinds)		241
1.5.74 & 76	ଚକ ଗ୍ରାଭିଂ ପାଇଁ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (Standard marking system for grinding wheels)		246
1.5.77 & 78	ଗେଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରକାରର ଗେଜ୍ (Gauges and types of gauges)		254
ମଡ୍ୟୁଲ୍ 6 : ଫିଟ୍ ବିଧାନସଭା (Fitting Assembly)			
1.6.79	ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଲବଦଳର ବିଧାନସଭା ଆବଶ୍ୟକତା (Necessity of Interchangeability in engineering field)		260
1.6.80 - 82	ବିଧାନସଭା ଧାତୁ (Metals)	7	270
1.6.83 - 85	ବିଧାନସଭା ସରଳ ସ୍କ୍ରାପର୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପିଂ (Simple scrapers and scraping)		278
1.6.86 - 88	ବିଧାନସଭା ଭର୍ନିୟର୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର, ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର, ସ୍ଲାଟକ ଏବଂ ମାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା (Vernier micrometer, screw thread micrometer, graduation & Measuring process)		283
1.6.89	ବିଧାନସଭା ଡାଏଲ୍ ପରାକ୍ଷା ସୂଚକ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ (Dial test indicator, comparators, digital dial indicator)		290
ମଡ୍ୟୁଲ୍ 7 : ଟର୍ନିଂ (Turning)			
1.7.90	ଲେଥ୍ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ (Safety precautions to be observed while working on lathes)		299
1.7.91	ଲେଥ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ (Lathe main parts)		301
1.7.92	ଫିଡ୍ ଏବଂ ଥ୍ରେଡ୍ କାଟିବା ମେକାନିଜମ୍ (Feed & thread cutting mechanism)		306
1.7.93	କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ଧରିବା ଏବଂ ଧରିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ କୁକୁର ସହିତ କାମ କରିବା (Holding the job between centre and work with catch plate and dog)		309
1.7.94	ସାମ୍ପା ଏବଂ ରୁଗ୍ ଟୁଲ୍ ର ସରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା (Simple description of facing and roughing tool)		311
1.7.95	ଏକକ ପଏଣ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ (Nomenclature of single point cutting tools and multi point cutting tools)		312
1.7.96	ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉପକରଣ ଚୟନ (Tool selection based on different requirements)	8	313
1.7.97	ସାଧନ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା (Necessity of tool angles)		316
1.7.98	ଲେଥ୍ କାଟିବା ବେଗ ଏବଂ ଫିଡ୍, କୁଲାଣ୍ଟ୍, ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟବହାର (Lathe cutting speed and feed, use of coolants, lubricants)		318
1.7.99	ଚୁକ୍ ଏବଂ ଚୁକିଂ - ଇନଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 4 ଜାଭ୍ ଚକ୍ (Chucks and chucking - the independent 4 jaw chuck)		323
1.7.100	ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ (Face plate)		329
1.7.101	ଖନନ (Drilling)		330
1.7.102	ବିରକ୍ତିକର ଏବଂ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ (Boring & boring tools)		331

ବ୍ୟାଞ୍ଚନା ନଂ	ବ୍ୟାଞ୍ଚନା ଆଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ	ପୃଷ୍ଠା ନଂ
1.7.103	ଉପକରଣ ସେଟିଂ (Tool setting)		332
1.7.104	ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟ (Tool post)		335
1.7.105	ଲେଥ୍ ଅପରେସନ୍ - ନର୍ଲିଂ (Lathe operation - Knurling)		336
1.7.106	ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟ୍ୟାପର (Standard tapers)		339
1.7.107	ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ (Screw thread)		342
	ମଡ୍ୟୁଲ୍ 8 : ମୌଳିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (Basic Maintenance)		
1.8.108	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (Total productive maintenance)		352
1.8.109	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରୁଟିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (Routine maintenance)	9	354
1.8.110 & 111	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (Preventive maintenance)		356
1.8.112	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ, ଯାଞ୍ଚର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ (Inspection, types of inspection and gadgets for inspection)		360
1.8.113 & 114	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ - ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପକରଣର ସ୍ଥାପନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି (Maintenance - Installation)		363

LEARNING / ASSESSABLE OUTCOME

On completion of this book you shall be able to

Sl.No.	Learning Outcome	Exercise No.
1	Plan and organize the work to make job as per specification applying different types of basic fitting operation and Check for dimensional accuracy following safety precautions.[Basic fitting operation - marking, Hacks awing, Chiseling, Filing, Drilling, Taping and Grinding etc. Accuracy: $\pm 0.25\text{mm}$] CSC/N0304	1.1.01 - 1.2.41
2	Manufacture simple sheet metal items as per drawing and join them by soldering, brazing and riveting. CSC/N0301	1.3.42 - 1.3.51
3	Join metal components by riveting observing standard procedure. CSC/N0304	1.3.52 - 1.3.55
4	Join metal component by arc welding observing standard procedure. CSC/N0304	1.4.56
5	Cut and join metal component by gas (oxy-acetylene) CSC/N0304	1.4.57 - 1.4.60
6	Produce components by different operations and check accuracy using appropriate measuring instruments.[Different Operations - Drilling, Reaming, Taping, Dieing; Appropriate MeasuringInstrument - Vernier, Screw Gauge, Micrometer] CSC/N0304	1.5.61 - 1.5.78
7	Make different fit of components for assembling as per required tolerance observing principle of interchange ability and check for functionality. [Different Fit - Sliding, Angular, Step fit, 'T' fit, Square fit and Profile fit; Required tolerance: $\pm 0.04\text{ mm}$, angular tolerance: 30 min.] CSC/N0304	1.6.79 - 1.6.89
8	Produce components involving different operations on lathe observing standard procedure and check for accuracy. [Different Operations - facing, plain turning, step turning, parting, chamfering, shoulder turn, grooving, knurling, boring, taper turning, threading (external 'V' only)] CSC/N0110	1.7.90 - 1.7.107
9	Plan & perform simple repair, overhauling of different machines and check for functionality. [Different Machines - Drill Machine, Power Saw, Bench Grinder and Lathe]N/A	1.8.108-1.8.114

SYLLABUS FOR FITTER

Duration	Reference Learning Outcome	Professional Skills (Trade Practical) With Indicative Hours	Professional Knowledge (Trade Theory)
Professional Skill 212 Hrs; Professional Knowledge 37Hrs	Plan and organize the work to make job as per specification applying different types of basic fitting operation and Check for dimensional accuracy following safety precautions. [Basic fitting operation - marking, Hacksawing, Chiseling, Filing, Drilling, Taping and Grinding etc. Accuracy: $\pm 0.25 \text{ mm}$] CSC/N0304.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Importance of trade training, List of tools & Machinery used in the trade. (1 hr.) 2. Safety attitude development of the trainee by educating them to use Personal Protective Equipment (PPE). (5 hrs.) 3. First Aid Method and basic training. (2 hrs.) 4. Safe disposal of waste materials like cotton waste, metal chips/burrs etc. (2 hrs.) 5. Hazard identification and avoidance. (2 hrs.) 6. Safety signs for Danger, Warning, caution & personal safety message. (1 hrs.) 7. Preventive measures for electrical accidents & steps to be taken in such accidents. (2 hrs.) 8. Use of Fire extinguishers. (7 hrs.) 9. Practice and understand precautions to be followed while working in fitting jobs. (2 hrs.) 10. Safe use of tools and equipments used in the trade. (1 hrs.) 	<p>All necessary guidance to be provided to the new comers to become familiar with the working of Industrial Training Institute system including stores procedures.</p> <p>Soft Skills, its importance and Job area after completion of training.</p> <p>Importance of safety and general precautions observed in the in the industry/shop floor.</p> <p>Introduction of First aid. Operation of electrical mains and electrical safety. Introduction of PPEs.</p> <p>Response to emergencies e.g.; power failure, fire, and system failure.</p> <p>Importance of housekeeping & good shop floor practices. Introduction to 5S concept & its application.</p> <p>Occupational Safety & Health: Health, Safety and Environment guidelines, legislations & regulations as applicable.</p> <p>Basic understanding on Hot work, confined space work and material handling equipment. (04 hrs.)</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Identification of tools & equipment as per desired specifications for marking & sawing. (4 hrs.) 12. Selection of material as per application. (1 hrs.) 13. Visual inspection of raw material for rusting, scaling, corrosion etc. (1 hrs.) 14. Marking out lines, gripping suitably in vice jaws, hacksawing to given dimensions. (9 hrs.) 15. Sawing different types of metals of different sections. (6 hrs.) 	<p>Linear measurements- its units, dividers, calipers, hermaphrodite, centre punch, dot punch, prick punch their description and uses of different types of hammers. Description, use and care of 'V' Blocks, marking off table.</p> <p>Measuring standards (English, Metric Units), angular measurements. (04 hrs.)</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 16. Filing Channel, Parallel. (5 hrs.) 17. Filing- Flat and square (Rough finish), (08 hrs.) 18. Filing practice, surface filing, marking of straight and parallel lines with odd leg calipers and steel rule. (5 hrs.) 	<p>Bench vice construction, types, uses, care & maintenance, vice clamps, hacksaw frames and blades, specification, description, types and their uses, method of using hacksaws.</p>

		19. Marking practice with dividers, odd leg calipers and steel rule (circles, ARCs, parallel lines). (4 hrs.)	Files- specifications, description, materials, grades, cuts, file elements, uses. Types of files, care and maintenance of files. Measuring standards (English, Metric Units), angular measurements. (04 hrs.)
		20. Marking off straight lines and ARCs using scribing block and dividers. (4 hrs.) 21. Chipping flat surfaces along a marked line. (9 hrs.) 22. Marking, filing, filing square and check using tri square. (9 hrs.)	Marking off and layout tools, dividers, scribing block, - description, classification, material, care & maintenance. Try square, ordinary depth gauge, protractor- description, uses and cares. Uses, care & maintenance of cold chisels- materials, types, cutting angles. (04 hrs.)
		23. Marking according to simple blueprints for locating, position of holes, scribing lines on chalked surfaces with marking tools. (8 hrs.) 24. Finding centre of round bar with the help of "V" block and marking block. (2 hrs.) 25. Joining straight line to an ARC. (08 hrs.)	Marking media, marking blue, Prussian blue, red lead, chalk and their special application, description. Use, care and maintenance of scribing block. Surface plate and auxiliary marking equipment, "V" block, angle plates, parallel block, description, types, uses, accuracy, care and maintenance. (03 hrs.)
		26. Chipping, Chamfering, Chip slots & oils grooves (Straight). (08 hrs.) 27. Filing flat, square, and parallel to an accuracy of 0.5mm. (07 hrs.) 28. Chip curve along a line-mark out, keyways at various angles & cut keyways. (1 hrs.) 29. Sharpening of Chisel. (2 hrs.) 30. File thin metal to an accuracy of 0.5 mm. (3 hrs.)	Physical properties of engineering metal: colour, weight, structure, and conductivity, magnetic, fusibility, specific gravity. Mechanical properties: ductility, malleability hardness, brittleness, toughness, tenacity, and elasticity. (04 hrs.)
		31. Saw along a straight line, curved line, on different sections of metal. (12 hrs.) 32. Straight saw on thick section, M.S. angle and pipes. (8 hrs.)	Power Saw, band saw, Circular saw machines used for metal cutting. (03 hrs.)
		33. File steps and finish with smooth file to accuracy of ± 0.25 mm. (12 hrs.) 34. File and saw on M.S. Square and pipe. (10 hrs.) 35. File radius along a marked line (Convex & concave) & match. (12 hrs.)	Micrometer- outside and inside - principle, constructional features, parts graduation, reading, use and care. Micrometer depth gauge, parts, graduation, reading, use and care. Digital micrometer. (03 hrs.)

		<p>36. Chip sheet metal (shearing). (3 hrs.)</p> <p>37. Chip step and file. (3 hrs.)</p>	<p>Vernier calipers, principle, construction, graduations, reading, use and care. Vernier bevel protractor, construction, graduations, reading, use and care, dial Vernier Caliper, Digital Vernier caliper.</p> <p>Vernier height gauge: material construction, parts, graduations (English & Metric) uses, care and maintenance. (03 hrs.)</p>
		<p>38. Mark off and drill through holes. (5 hrs.)</p> <p>39. Drill and tap on M.S. flat. (8 hrs.)</p> <p>40. Punch letter and number (letter punch and number punch) (3 hrs.)</p> <p>41. Practice use of different punches. (5 hrs.)</p>	<p>Drilling processes: common type (bench type, pillar type, radial type), gang and multiple drilling machine.</p> <p>Determination of tap drill size. (03 hrs.)</p>
Professional Skill 97Hrs; Professional Knowledge 21Hrs	Manufacture simple sheet metal items as per drawing and join them by soldering, brazing and riveting. CSC/N0301	<p>42. Marking of straight lines, circles, profiles and various geometrical shapes and cutting the sheets with snips. (12 hrs.)</p> <p>43. Marking out of simple development (5 hrs.)</p> <p>44. Marking out for flaps for soldering and sweating. (4 hrs.)</p>	<p>Safety precautions to be observed in a sheet metal workshop, sheet and sizes, Commercial sizes and various types of metal sheets, coated sheets and their uses as per BIS specifications. Shearing machine- description, parts and uses. (05 hrs.)</p>
		<p>45. Make various joints: wiring, hemming, soldering and brazing, form locked, grooved and knocked up single hem straight and curved edges form double hemming. (22 hrs.)</p> <p>46. Punch holes-using hollow and solid punches. (5 hrs.)</p> <p>47. Do lap and butt joints. (12 hrs.)</p>	<p>Marking and measuring tools, wing compass, tin man's square tools, snips, types and uses. Tin man's hammers and mallets type-sheet metal tools, types, specifications, uses. Trammel- description, parts, uses. Hand grooves- specifications and uses.</p> <p>Sheet and wire gauge. (07 hrs.)</p>
		<p>48. Bend sheet metal into various curvature form, wired edges- straight and curves. Fold sheet metal at angle using stakes. (6 hrs.)</p> <p>49. Make simple Square container with wired edge and fix handle. (13 hrs.)</p>	<p>Stakes-bench types, parts, their uses. Various types of metal joints, their selection and application, tolerance for various joints, their selection & application. Wired edges. (04 hrs.)</p>
		<p>50. Make square tray with square soldered corner. (11 hrs.)</p> <p>51. Practice in soft soldering and silver soldering. (7 hrs.)</p>	<p>Solder and soldering: Introduction- types of solder and flux. Composition of various types of solders and their heating media of soldering iron. Method of soldering, selection and application-joints. Hard solder- Introduction, types and method of brazing. (05 hrs.)</p>

Professional Skill 19Hrs; Professional Knowledge 03Hrs	Join metal components by riveting observing standard procedure. CSC/N0304	52. Make riveted lap and butt joint. (6 hrs.) 53. Make funnel as per development and solder joints. (8 hrs.) 54. Drill for riveting. (1 hr.) 55. Riveting with as many types of rivet as available, use of counter sunk head rivets. (4 hrs.)	Various rivets shape and form of heads, importance of correct head size. Rivets-Tin man's rivets types, sizes, and selection for various works. Riveting tools, dolly snaps description and uses. Method of riveting, The spacing of rivets. Flash riveting, use of correct tools, compare hot and cold riveting. (03 hrs.)
Professional Skill 21Hrs; Professional Knowledge 04Hrs	Join metal component by arc welding observing standard procedure. CSC/N0304	56. Welding - Striking and maintaining ARC, laying Straight-line bead. (21 hrs.)	Safety-importance of safety and general precautions observed in a welding shop. Precautions in electric and gas welding. (Before, during, after) Introduction to safety equipment and their uses. Machines and accessories, welding transformer, welding generators. (04 hrs.)
Professional Skill 64Hrs; Professional Knowledge 16Hrs	Cut and join metal component by gas (oxy-acetylene) CSC/N0304	57. Making butt joint and joint-gas and ARC. (12 hrs.) 58. Do setting up of flames, fusion runs with and without filler rod, and gas. (8 hrs.)	Welding hand tools: Hammers, welding description, types and uses, description, principle, method of operating, carbon dioxide welding. H.P. welding equipment: description, principle, method of operating L.P. welding equipment: description, principle, method of operating. Types of Joints-Butt and fillet as per BIS SP: 46-1988 specifications. Gases and gas cylinder description, kinds, main difference and uses. (05 hrs.)
		59. Make butt weld and corner, fillet in ARC welding (22 hrs.)	Setting up parameters for ARC welding machines-selection of Welding electrodes. Care to be taken in keeping electrode. (05 hrs.)
		60. Gas cutting of MS plates (22 hrs.)	Oxygen acetylene cutting-machine description, parts, uses, method of handling, cutting torch-description, parts, function and uses. (06 hrs.)
Professional Skill 143Hrs; Professional Knowledge 26Hrs	Produce components by different operations and check accuracy using appropriate measuring instruments. [Different Operations - Drilling, Reaming, Taping, Dieing; Appropriate	61. Mark off and drill through holes. (04 hrs.) 62. Drill on M.S. flat. (1 hrs.) 63. File radius and profile to suit gauge. (10 hrs.) 64. Sharpening of Drills. (1 hrs.) 65. Practice use of angular measuring instrument. (04 hrs.) 66. Counter sink, counter bore and ream split fit (three piece fitting). (04 hrs.) 67. Drill through hole and blind holes. (2 hrs.)	Drill- material, types, (Taper shank, straight shank) parts and sizes. Drill angle-cutting angle for different materials, cutting speed feed. R.P.M. for different materials. Drill holding devices- material, construction and their uses. (04 hrs.) Counter sink, counter bore and spot facing-tools and nomenclature, Reamer- material, types (Hand and machine reamer), kinds, parts and

	<p>Measuring Instrument - Vernier, Screw Gauge, Micrometer]</p> <p>CSC/N0304</p>	<p>68. Form internal threads with taps to standard size (through holes and blind holes). (3 hrs.)</p> <p>69. Prepare studs and bolt. (13 hrs.)</p>	<p>their uses, determining hole size (or reaming), Reaming procedure.</p> <p>Screw threads: terminology, parts, types and their uses. Screw pitch gauge: material parts and uses. Taps British standard (B.S.W., B.S.F., B.A. & B.S.P.) and metric / BIS (coarse and fine) material, parts (shank body, flute, cutting edge). (03 hrs.)</p>
		<p>70. Form external threads with dies to standard size. (08 hrs.)</p> <p>71. Prepare nuts and match with bolts. (15 hrs.)</p>	<p>Tap wrench: material, parts, types (solid & adjustable types) and their uses removal of broken tap, studs (tap stud extractor).</p> <p>Dies: British standard, metric and BIS standard, material, parts, types, Method of using dies. Die stock: material, parts and uses. (06 hrs.)</p>
		<p>72. File and make Step fit, angular fit, angle, surfaces (Bevel gauge accuracy 1 degree). (12 hrs.)</p> <p>73. Make simple open and sliding fits. (08 hrs.)</p> <p>74. Enlarge hole and increase internal dia. (2 hrs.)</p> <p>75. File cylindrical surfaces. (5 hrs.)</p> <p>76. Make open fitting of curved profiles. (15 hrs.)</p>	<p>Drill troubles: causes and remedy. Equality of lips, correct clearance, dead centre, length of lips. Drill kinds: Fraction, metric, letters and numbers, grinding of drill. (04 hrs.)</p> <p>Grinding wheel: Abrasive, grade structures, bond, specification, use, mounting and dressing. Selection of grinding wheels. Bench grinder parts and use. (04 hrs.)</p>
		<p>77. Correction of drill location by binding previously drilled hole. (04 hrs.)</p> <p>78. Make inside square fit. (16 hrs.)</p>	<p>Gauges- Introduction, necessity, types. Limit gauge: Ring gauge, snap gauge, plug gauge, description and uses.</p> <p>Description and uses of gauge- types (feeler, screw, pitch, radius, wire gauge). (05 hrs.)</p>
<p>Professional Skill 126Hrs; Professional Knowledge 28Hrs</p>	<p>Make different fit of components for assembling as per required tolerance observing principle of interchangeability and check for functionality. [Different Fit - Sliding, Angular, Step fit, 'T' fit, Square fit and Profile fit; Required tolerance: ± 0.04 mm, angular tolerance: 30 min.]</p> <p>CSC/N0304</p>	<p>79. Make sliding 'T' fit. (21 hrs.)</p>	<p>Interchangeability: Necessity in Engg, field definition, BIS. Definition, types of limit, terminology of limits and fits-basic size, actual size, deviation, high and low limit, zero line, tolerance zone Different standard systems of fits and limits. British standard system, BIS system. (05 hrs.)</p>

		<p>80. File fit- combined, open angular and sliding sides. (08 hrs.)</p> <p>81. File internal angles 30 minutes accuracy open, angular fit. (12 hrs.)</p>	<p>Method of expressing tolerance as per BIS Fits: Definition, types, description of each with sketch.</p> <p>Vernier height gauge: material construction, parts, graduations (English & Metric) uses, care and maintenance. (04 hrs.)</p>
		<p>82. Make sliding fit with angles other than 90° (21 hrs.)</p>	<p>Pig Iron: types of pig Iron, properties and uses.</p> <p>Cast Iron: types, properties and uses</p> <p>Wrought iron:- properties and uses.</p> <p>Steel: plain carbon steels, types, properties and uses.</p> <p>Non-ferrous metals (copper, aluminium, tin, lead, zinc) properties and uses. (05 hrs.)</p>
		<p>83. Scrap on flat surfaces, curved surfaces and parallel surfaces and test. (04 hrs.)</p> <p>84. Make & assemble, sliding flats, plain surfaces. (12 hrs.)</p> <p>85. Check for blue math of bearing surfaces- both flat and curved surfaces by wit worth method. (5 hrs.)</p> <p>83. Scrap surfaces- both flat and curved surfaces by wit worth method. (5 hrs.)</p>	<p>Simple scraper- flat, half round, triangular and hook scraper and their uses. Blue matching of scraped surfaces (flat and curved bearing surfaces). Testing scraped surfaces: ordinary surfaces without a master plate. (04 hrs.)</p>
		<p>86. File and fit combined radius and angular surface (accuracy ± 0.5 mm), angular and radius fit. (15 hrs.)</p> <p>87. Locate accurate holes & make accurate hole for stud fit. (2 hrs.)</p> <p>88. Fasten mechanical components / sub-assemblies together using screws, bolts and collars using hand tools. (5 hrs.)</p>	<p>Vernier micrometer, material, parts, graduation, use, care and maintenance. Calibration of measuring instruments.</p> <p>Introduction to mechanical fasteners and its uses.</p> <p>Screw thread micrometer: Construction, graduation and use. (05 hrs.)</p>
		<p>89. Make sliding fits assembly with parallel and angular mating surface. (± 0.04 mm) (21 hrs.)</p>	<p>Dial test indicator, construction, parts, material, graduation, Method of use, care and maintenance.</p> <p>Digital dial indicator. Comparators- measurement of quality in the cylinder bores. (05 hrs.)</p>
<p>Professional Skill 95 Hrs; Professional Knowledge 15 Hrs</p>	<p>Produce components involving different operations on lathe observing standard procedure and check for accuracy. [Different Operations - facing, plain turning, step turning, parting, chamfering,</p>	<p>90. Lathe operations-</p> <p>91. True job on four jaw chuck using knife tool. (5 hrs.)</p> <p>92. Face both the ends for holding between centres. (06 hrs.)</p> <p>93. Using roughing tool parallel turn ± 0.1 mm. (06 hrs.)</p> <p>94. Measure the diameter using outside caliper and steel rule. (1 hr.)</p>	<p>Safely precautions to be observed while working on a lathe, Lathe specifications, and constructional features. Lathe main parts descriptions- bed, head stock, carriage, tail stock, feeding and thread cutting mechanisms. Holding of job between centres, works with catch plate, dog, simple description of a facing and roughing tool and their applications. (04 hrs.)</p>

shoulder turn, grooving, knurling, boring, taper turning, threading (external 'V' only)] CSC/N0110		
	95. Holding job in three jaw chuck. (2 hrs.) 96. Perform the facing, plain turn, step turn, parting, deburr, chamfer-corner, round the ends, and use form tools. (08 hrs.) 97. Shoulder turn: square, filleted, beveled undercut shoulder, turning-filleted under cut, square beveled. (08 hrs.) 98. Sharpening of -Single point Tools. (1 hr.)	Lathe cutting tools- Nomenclature of single point & multipoint cutting tools, Tool selection based on different requirements and necessity of correct grinding, solid and tipped, throw away type tools, cutting speed and feed and comparison for H.S.S., carbide tools. Use of coolants and lubricants. (03 hrs.)
	99. Cut grooves- square, round, 'V' groove. (08 hrs.) 100. Knurl the job. (1 hr.) 101. Bore holes -spot face, pilot drill, enlarge hole using boring tools. (9 hrs.)	Chucks and chucking the independent four-jaw chuck. Reversible features of jaws, the back plate, Method of clearing the thread of the chuck-mounting and dismounting, chucks, chucking true, face plate, drilling - method of holding drills in the tail stock, Boring tools and enlargement of holes. (02 hrs.)
	102. Turn taper (internal and external). (10 hrs.) 103. Turn taper pins. (5 hrs.) 104. Turn standard tapers to suit with gauge. (5 hrs.)	General turning operations- parallel or straight, turning. Stepped turning, grooving, and shape of tools for the above operations. Appropriate method of holding the tool on tool post or tool rest, Knurling: - tools description, grade, uses, speed and feed, coolant for knurling, speed, feed calculation. Taper - definition, use and method of expressing tapers. Standard tapers-taper, calculations Morse taper. (03 hrs.)
	105. Turn taper (internal and external). (10 hrs.) 106. Turn taper pins. (5 hrs.) 107. Turn standard tapers to suit with gauge. (5 hrs.)	Screw thread definition - uses and application. Square, worm, buttress, acme (nonstandard-screw threads), Principle of cutting screw thread in centre lathe - principle of chasing the screw thread - use of centre gauge, setting tool for cutting internal and external threads, use of screw pitch gauge for checking the screw thread. (03 hrs.)

Professional Skill 63 Hrs; Professional Knowledge 12Hrs	Plan & perform simple repair, overhauling of different machines and check for functionality. [Different Machines - Drill Machine, Power Saw, Bench Grinder and Lathe]N/A	108.Simple repair work: Simple assembly of machine parts from blueprints. (10 hrs.) 109.Rectify possible assembly faults during assembly. (14 hrs.) 110.Perform the routine maintenance with check list (08 hrs.) 111.Monitor machine as per routine checklist (3 hrs.) 112.Read pressure gauge, temperature gauge, oil level (1 hr.) 113.Set pressure in pneumatic system (2 hrs.)	Maintenance -Total productive maintenance -Autonomous maintenance -Routine maintenance -Maintenance schedule -Retrieval of data from machine manuals Preventive maintenance-objective and function of Preventive maintenance, section inspection. Visual and detailed, lubrication survey, system of symbol and colour coding. Revision, simple estimation of materials, use of handbooks and reference table. Possible causes for assembly failures and remedies. Installation, maintenance and overhaul of machinery and engineering equipment (10 hrs.)
		114.Assemble simple fitting using dowel pins and tap screw assembly using torque wrench. (15 hrs.)	Assembling techniques such as aligning, bending, fixing, mechanical jointing, threaded jointing, sealing, and torqueing. Dowel pins: material, construction, types, accuracy and uses. (02 hrs.)

MODULE 1



Ex. No. 1.1.02



Ex. No. 1.1.03



Ex. No. 1.1.04



Ex. No. 1.1.06



Ex. No. 1.1.07



Ex. No. 1.1.08



Ex. No. 1.1.09

MODULE 2



Ex. No. 1.2.11



Ex. No. 1.2.12



Ex. No. 1.2.13



Ex. No. 1.2.14



Ex. No. 1.2.15



Ex. No. 1.2.16



Ex. No. 1.2.17



Ex. No. 1.2.18



Ex. No. 1.2.19



Ex. No. 1.2.20



Ex. No. 1.2.21



Ex. No. 1.2.12 & 23



Ex. No. 1.2.34



ଭାରତରେ ପରିଚିତ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ | (Familiarisation industrial training institute in India)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ITI କ'ଣ ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ITI ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତୁ |
- ସାଂଗଠନିକ ଚାର୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- ITI ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |
- ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବାହକ ବିକାଶକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |
- ପରୀକ୍ଷା pattern ଥିବା ଏବଂ ନିରମ କ skills ଶିଳ୍ପକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର |

ITI ର ପରିଚୟ

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ଆଇଟିଆଇ) ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର (ଆଇଟିସି) କାରିଗର ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କିମ୍ (ସିଟିଏସ୍) ଅଧୀନରେ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଜ୍ଜଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ITI ଏବଂ ITC ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଏବଂ ସମାନ; ଆଇଟିଆଇଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ / କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା govern ।ରା ପରିଚାଳିତ, ଯେତେବେଳେ କି, ଆଇଟିସିଗୁଡ଼ିକ ଆଇଟିଆଇ ପରି ସମାନ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେଲଫ୍-ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଇଟିଆଇ ଏବଂ ଆଇଟିସି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ (NCVT) ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମାନ ମାନର ଅଟେ |

ଏକ ITI ss ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |

କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ପ୍ରବାହକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେରୋଜଗାରୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ସ୍ୱ-ଉପଯୋଗିତା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଲିମ ଏବଂ ସଜାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ITI ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୂତନ ଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା approved ।ରା ଅନୁମୋଦିତ ଦୁଇ ବର୍ଷ / ଏକ ବର୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଅଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ITI ର ଗଠନ

ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଂରଚନା ନିମ୍ନ ଚାର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି | ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂମି ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା / ଅର୍ଡର ପ୍ରବାହକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ | କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ | ବାଣିଜ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଦାୟିତ୍ୱ | ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଷ୍ଟରକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟିଆଇରେ ଏକ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ଏବଂ ଉପକରଣ, ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର ଭିତର ଓ ବାହ୍ୟ ଗତି ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରର ଜନଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରକିପର | ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିବେ |

ITI ରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧି |

ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ 100% ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ,

ଉପକରଣ, ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସୁବିଧା ITI ରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଡିଜିଟି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା / ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁବିଧା ITI ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

- ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା |
- ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକ |
- ସଫ୍ଟ କ skills ଶିଳ୍ପ ଲ୍ୟାବ୍ / କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ |
- ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ / ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ |
- ଷ୍ଟୋରସ୍ - କ୍ରୀଡ଼ା |
- ଖାଇଫାଇ ସକ୍ଷମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ |
- ଶିଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ / ଶିଳ୍ପପତି ଅତିଥି ବକ୍ତୃତା |
- ଚାକିରି ତାଲିମ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତାଲିମ |
- ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ |
- କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଇତ୍ୟାଦି |

CTS ଆଡମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

ଅନୁମୋଦିତ କାଉନସିଲ୍ କରାଯାଏ, ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାର୍ଥତା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ | ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ITI ବାଛିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |

14 - 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଛାତ୍ରମାନେ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି | ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆଡମିଶନ କରାଯାଏ |

କାରିଗର ତାଲିମ ଯୋଜନା ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା |

ଅକ୍ତିମ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଧାରରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏନସିଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦିନ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ | ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଡିଜିଟି ଦ୍ୱାରା NC ।ରା NCVT ର ସିଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NTC) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |

ତାଲିମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର |

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହେବାପରେ ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ବିଗଳ୍ପ ଆଲୋଚିତ କରେ | ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନୁନିଯୁକ୍ତିର ପରିସର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ଦୃଶ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, NTC ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ

Fig 1

ORGANISATIONAL CHART OF ITI

PRINCIPAL/SUPERINTENDENT

TRAINING AND PLACEMENT OFFICER

VICE PRINCIPAL

GROUP INSTRUCTOR / TRAINING OFFICE

OFFICE SUPDNT.

HOSTEL SUPDNT. CUM PHYSICAL TRG. INSTRUCTOR
HOSTEL CLERK
CLASS IV STAFF FOR HOSTEL

STORE SUPDNT. STOREKEEPER
ASST. STOREKEEPER
STORE ATTENDANT

VOC. INSTRUCTOR / JUNIORTRAINING OFFICER

ACCOUNTANT
CLERICAL STAFF
CLASS IV STAFF FOR THE INSTITUTE

MEDICAL OFFICER
COMPOUNDER
DRESSER

INSTRUCTOR FOR ALLIED TRADE / JTO
DRAWING INSTRUCTOR
MILLWRIGHT INSTRUCTOR
METHMATICS INSTRUCTOR
A.V. INSTRUCTOR
WORKSHOP ATTENDANT

SUPPORTING STAFF

FI20N110111

ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି ।

ଯେକ the ଶସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ତାଲିମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କର୍ମଶାଳା / କାରଖାନା (ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ) ରେ ଚେକ୍ରିସିଆନ୍ / ଦକ୍ଷ କର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜି ପାରିବେ ।

ଆତ୍ମ ରୋଜଗାର ।

ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ନିଜସ୍ୱ କାରଖାନା / ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ୟୁନିଟ୍ କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା ପରିସର ।

- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାଲିମ ।
- କ୍ରାଫ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ।
- ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିପ୍ଲୋମା ।

ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ।

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାରିଗର ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଇଟିଆଇ / ଆଇଟିସିର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଦ୍ୱି India lରା ଭାରତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ୟୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାପନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ଟି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଜନଶ୍ରେୟମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେକାନିକ୍,

ଝେଲଡର୍, ଫିଟର୍, ଟର୍ନର୍, ମେସିନ୍, ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଯାନ, ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ମ୍ୟାନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, କଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସିଲେଇ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଡ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ (ସିଭିଲ୍), ଡ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ (ମେକାନିକାଲ୍), ମେକାନିକ୍ ଡିଜେଲ୍ ଏବଂ ମେକାନିକ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଜେସନ୍ ଏବଂ ଏୟାର - କଣ୍ଡିସନ୍

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣିଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି ।

ପୁରସ୍କାର

ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ଉପରୋକ୍ତ 15 ଟି ବାଣିଜ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ମେରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ Rs ୦, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 50,000 / - ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟିଆଇ ଯାହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମେରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଇଟିଆଇ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ନରମ କ skills ଶିଳ ଉପରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ।

ନରମ କ skills ଶିଳ - ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଣ, ସାମାଜିକ ଅନୁଗ୍ରହ, ଭାଷା ସହିତ ସୁବିଧା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ, ବନ୍ଧୁତା, ଏବଂ ଅସ୍ପୃହାଭାବ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପରିଣତ କରେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସକରାମୂଳକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ । ବେଳେବେଳେ "ଚରିତ୍ର କ skills ଶିଳ" କୁହାଯାଏ ।


ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ନରମ କ skills ଶିଳକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନରମ କ skills ଶିଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ନରମ କ skills ଶିଳ ବିନା କଠିନ କ skills ଶିଳ / ବ technical କ୍ଷମିକ କ skills ଶିଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ।

ଶିଳ୍ପ / ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା | (Safety and general precautions in industry/shop floor)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ନିରାପତ୍ତର ମହତ୍ତ୍ୱ state ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ଶିଳ୍ପ / ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତାକୁ ଚାଲିକାଢ଼ନ୍ତୁ କର |
- ମେସିନ୍ ଦୋକାନରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଚାଲିକାଢ଼ନ୍ତୁ କର |
- ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତାକୁ ଚାଲିକାଢ଼ନ୍ତୁ କର |

ସାଧାରଣତଃ accident ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି | ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ | ଜଣେ ଭଲ କାରିଗର, ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ବିଷୟରେ ଜାଣି, ନିଜ ତଥା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ କି damage ଶସି କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ | ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ | (ଚିତ୍ର 1)

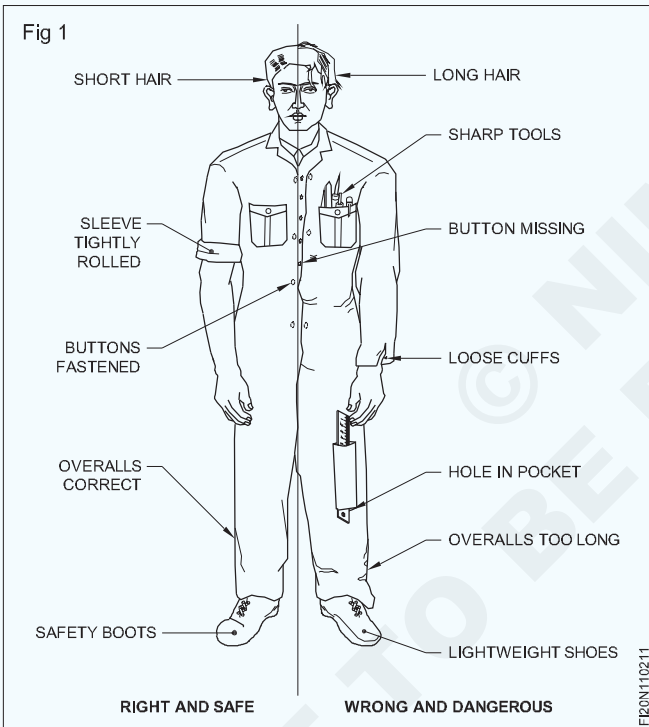

ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ |

- ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା |
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା |
- ମେସିନ୍ ସୁରକ୍ଷା |

ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା |

ଚଟାଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ୱେକୁ ସଫା ଏବଂ ସଫା ରଖନ୍ତୁ |
କର୍ମଶାଳାରେ ଯତ୍ନ ସହିତ ଗତି କରନ୍ତୁ, ଚଲନ୍ତୁ ନାହିଁ |
ଗତିଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ |
କି authorized ଶସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି / ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ନିଲମ୍ବିତ ଭାବେ ତଳେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ |
କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଥଣ୍ଡା ଫାଟିଯାଅ ନାହିଁ |
କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ |
ତୁରନ୍ତ ବିଭାଜିତ ତେଲ ପୋଛି ଦିଅ |
ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ |
ନିଜ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ କଦାପି ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |
କର୍ମଶାଳାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |
ଯନ୍ତ୍ର ଗତିଶୀଳ ନହେବାବେଳେ ସଫା କର |
ଧାତୁ କଟାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କର |
ଆପଣ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତୁ **ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା |**
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବ୍ୟଲର ସୁତ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
ସାମଗ୍ରିକ ବସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ |
ବନ୍ଧନ ଏବଂ ସ୍କାର୍ଫ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
ହାତକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଜୋରରେ ଗଡ଼ |
ସୁରକ୍ଷା ଜୋଡ଼ା କିମ୍ବା ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କେଶକୁ ଛୋଟ କରନ୍ତୁ |
ରିଙ୍ଗ, ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ |
କେବେବି ମେସିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ |
କୁଲାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ହାତ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
ମେସିନ୍ ଗତିଶୀଳ ଥିବାବେଳେ ରାକ୍ଷାକୁ ହଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ |
ଫାଟିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚିପଡ଼ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ଖାର୍ଚ୍ଚିତ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି |
- ଯନ୍ତ୍ରର ଫିଡ଼ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ |
- କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଅଟେ |
ମେସିନ୍ ଗତିଶୀଳ ଥିବାବେଳେ କ୍ଲିଙ୍ଗି କିମ୍ବା ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ |

କଦାପି ଓଦା ହାତରେ ବ electrical ଦୁ୍ୟତିକ ଉପକରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

କ any ଶସି ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ electrical ଦୁ୍ୟତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବ electrical ଦୁ୍ୟତିକ ସଂଯୋଗ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାୟୁକୃତ ବ electric ଦୁ୍ୟତିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ |

ତୁମର କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ | ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ |

ପଦ୍ମପତ୍ର things ଙ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

ନିଜ ଚାକିରିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାବେଳେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଜଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ହାତରେ ଚାଲୁଥିବା ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଯନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା

ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କର |

ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ |

ଯେକ any ଶସି ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆସେସୋରିଜ, ଡିଭାଇସ, ବାଦାମ, ବୋଲ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଦଳାନ୍ତୁ |

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ ଚଲାଉବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକରଣ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫିଡ଼କୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ |

ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କ୍ଷିତିରେ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ହିଁ ମାପ ନିଅ |

ଭାରୀ ଚାକିରି ଲୋଡ୍ ଏବଂ ଅନଲୋଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ଖଟ ଉପରେ କାଠ ପଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

**ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଧାରଣା, ଏହାକୁ ବୁ understand |
ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ, ଏହାକୁ ଚାଷ କର |**

ଶିଳ୍ପ / ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା | (Approach on soft skills)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ତୁମେ ହେବ |

- ନରମ କ III ଶିଳ୍ପର ଧାରଣା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ନରମ କ skills ଶିଳ୍ପ ତାଲିକା କର |
- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ନିୟୁତ୍ତି ଦିଗକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର |
- ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସରକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର |

ସଂକଳ୍ପ: ନରମ କ skills ଶିଳ୍ପ - ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଣ, ସାମାଜିକ ଅନୁଗ୍ରହ, ଭାଷା ସହିତ ସୁବିଧା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ, ବନ୍ଧୁତା, ଏବଂ ଆଶାବାଦୀତାର କ୍ଷମ୍ଭରକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପରିଣତ କରେ | ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ଉପାଦକ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ | ବେଳେବେଳେ "ଚରିତ୍ର କ skills ଶିଳ୍ପ" କୁହାଯାଏ |

ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ନରମ କ skills ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି | ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନରମ କ skills ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ନରମ କ skills ଶିଳ୍ପ ବିନା କଠିନ କ skills ଶିଳ୍ପ / ବ technical କ୍ଷମ୍ଭ କ skills ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ |

ସାଧାରଣ ସଫ୍ଟ କ ill ଶିଳ୍ପ |

- ଦୃ work କାର୍ଯ୍ୟଶ ic ଲୀ |
- ସକରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ |
- ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା |
- ପାରସ୍ପରିକ କ skills ଶିଳ୍ପ |
- ସମୟ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା |
- ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ skills ଶିଳ୍ପ |

- ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ |
- ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରେରଣା |
- ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ
- ନିଷ୍ଠା
- ସମାଲୋଚନାରୁ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା |
- ନମନୀୟତା, ଆତାପ୍ତବିଲିତି |
- ଚାପରେ ଭଲ କାମ କରିବା |

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମାପ୍ତ: ଏହା ତାଲିମ ସମାପ୍ତ ଉପରେ ନିୟୁତ୍ତି ଦିଗକୁ ଆଲୋଚିତ କରେ | ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମନିୟୁତ୍ତିର ପରିସର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ଦୃଶ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, NTC ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି:

ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ଉପଲବ୍ଧ |

ଯେକ the ଶସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ITI ତାଲିମ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କର୍ମଶାଳା / କାରଖାନା (ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର, ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ) ରେ ନିୟୁତ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରିବେ |

ଆତ୍ମ ରୋକଗାର |

ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ନିଜସ୍ୱ କାରଖାନା / ସହାୟକ ୟୁନିଟ୍ କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇଗଲା |

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା ପରିସର |

- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାଲିମ |
 - କ୍ରାଫ୍ଟ ଇକ୍ସ୍ପ୍ଲୋଜିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ |
 - ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିପ୍ଲୋମା |
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE)

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE) (Personal Protective Equipment (PPE))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ତୁମେ ହେବ |

- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଦୁଇଟି ବର୍ଗର ନାମ ଦିଅ |
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଚୟନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାଧାରଣତଃ " PPE " ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାହାକି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିପଦର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧାଯାଏ | ଏହି ଆଘାତ ଏବଂ ରୋଗ ରାସାୟନିକ, ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ, ଶାରୀରିକ, ବା electrical ଦୁର୍ଘଟ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦରୁ ହୋଇପାରେ | ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣରେ ବ୍ୟୋଉସ୍, ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ଏବଂ ଜୋଡା, ଇୟରପ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା ମାସ୍କ, ହାର୍ଡ ଟୋପି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, କିମ୍ବା କଭରେଲ୍, ଡେଷ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ସୁରୁ ଭଳି ଆଇଟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ |

PPE-Small ର ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ' |

ବିପଦର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, PPE ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ |

ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା: ଶରୀର ବାହାରେ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ, ଯଥା ମୁଣ୍ଡ, ଆଖି, ମୁହଁ, ହାତ, ବାହୁ, ପାଦ, ଗୋଡ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ |


ଶ୍ ir |ସକ୍ରିୟା: ଦୂଷିତ ବାୟୁର ନିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର PPE ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ BIS (ବୁୟରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ) ମାନକ ପୂରଣ କରିବେ |





'ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରପାତି' ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଟେବୁଲ୍ 1 ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବିଲୋପ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |




ସାରଣୀ 1

ନା	ଆଖ୍ୟା
PPE1	ହେଲମେଟ୍
PPE2	ସୁରକ୍ଷା ପାଦୁକା
PPE3	ଶ୍ ir ସକ୍ରିୟା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ
PPE4	ବାହୁ ଏବଂ ହାତର ସୁରକ୍ଷା
PPE5	ଆଖି ଏବଂ ମୁହଁର ସୁରକ୍ଷା
PPE6	ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୋଷାକ ଏବଂ ଆବରଣ
PPE7	କାନର ସୁରକ୍ଷା
PPE8	ସୁରକ୍ଷା ବେଲ୍ଟ୍ ହର୍ଣ୍ଣ

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିପଦ ସାରଣୀ 2 ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ |

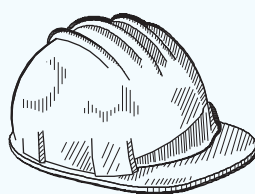ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ	ବିପଦ	ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ PPE
<p>ମୁଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ପଡୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ 2. ବସ୍ତୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାରିବା 3. ସ୍ଵାଚର୍ 	ହେଲମେଟ୍
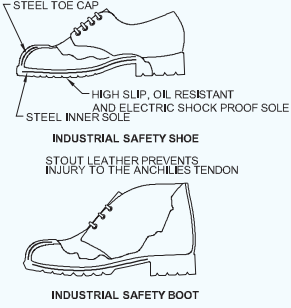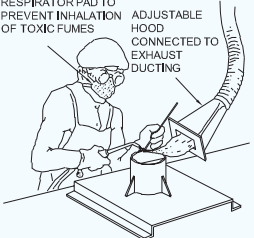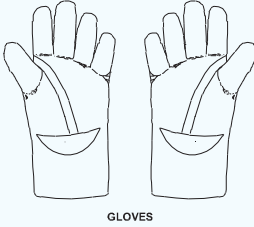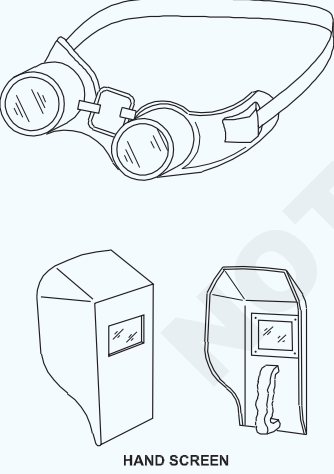
<p>ପାଦ ସୁରକ୍ଷା (Fig 2)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ଗରମ ସ୍ଥାପନ । 2. ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା । 3. ଓଦା କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା । 	<p>ଚମଡ଼ା ଲେଗ ଗାର୍ଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଜୋଡ଼ା ଗୁମ୍‌ବୁଟ୍ </p>
<p>ନାକ (Fig 3)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ଧୂଳି କଣିକା । 2. ଧୂଆଁ / ଗ୍ୟାସ୍ / ବାଷ୍ପ । 	<p>ନାକ ମାସ୍କ </p>
<p>ହାତ ସୁରକ୍ଷା (Fig 4)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ହେତୁ ଉତ୍ତାପ ଜଳିବା । 2. ମଧ୍ୟମ ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରେ । 3. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ । 	<p>© NIMI PUBLISHED</p>
<p>ଚକ୍ଷୁ ସୁରକ୍ଷା (Fig 5 & Fig 6)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ଉତ୍ତୁଧୂବା ଧୂଳି କଣିକା । 2. UV କିରଣ, IR କିରଣ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦୃଶ୍ୟମାନ । 	<p>ଗଗଲ୍ସ୍ ଚେହେରା ield ଲ ବିକିରଣ ହାତ ield ଲ ହେଡ୍ shield ଲ</p>
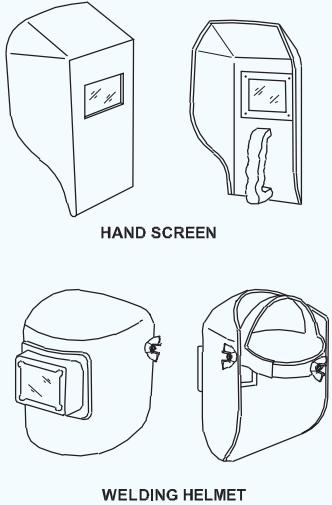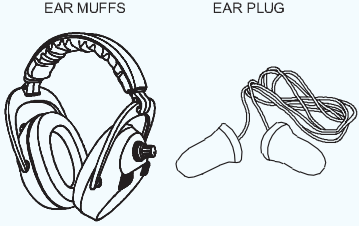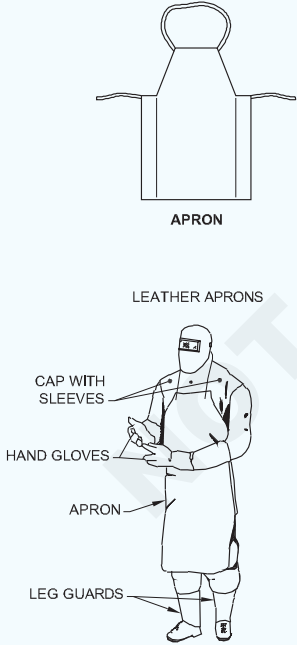
<p>ଚେହେରା ସୁରକ୍ଷା (Fig 6 & Fig 7)</p>  <p>HAND SCREEN</p> <p>WELDING HELMET</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ସ୍ପାର୍କ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ଖେଳଟିଂ, ଗ୍ରାଭିଟିଂ 2. ଖେଳଟିଂ ସ୍ପାର୍କରୁ ସୁରକ୍ଷା 3. UV କିରଣରୁ ମୁଖ ସୁରକ୍ଷା 	<p>ଚେହେରା shield ଲା ସହିତ ହେଡ୍ shield ଲା କାନ ମଫ ବିନା ଖେଳଟର ସହିତ ହେଲମେଟ ଖେଳଟର ପାଇଁ ସ୍କିନ୍ </p>
<p>କାନ ସୁରକ୍ଷା (Fig 7)</p>  <p>EAR MUFFS EAR PLUG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସ୍ତର 	<p>କାନ ପ୍ଲଗ୍ କର୍ଣ୍ଣ ମଫ </p>
<p>ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା (Fig 8 & Fig 9)</p>  <p>APRON</p> <p>LEATHER APRONS</p> <p>CAP WITH SLEEVES</p> <p>HAND GLOVES</p> <p>APRON</p> <p>LEG GUARDS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ଗରମ କଣିକା 	<p>ଚମଡା ଆପ୍ରୋନ୍ </p>

PPE ର ଗୁଣବତ୍ତା |

PPE ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପାଦ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦ୍ୟ ବିପଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ PPE ର ସାମଗ୍ରୀରୁ ଏତେ ପରିକଳ୍ପିତ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱି against ଇରା ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିପଦକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |

PPE ର ଚୟନ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

- ବିପଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା |
- ପ୍ରଦୂଷକ ପ୍ରକାର, ଏହାର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବାୟୁ ବାୟୁର ଉତ୍ସ ସହିତ ଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥାନ |
- ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଧି, PPE ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆରାମ |
- ଅପରେଟିଂ ବ characteristics ଶିକ୍ଷା ଏବଂ PPE ର ସୀମା |
- ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସହଜ |
- ଭାରତୀୟ / ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଉପଲବ୍ଧତା |

PPE ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର |

ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରର PPE ଚୟନ କରି, କର୍ମୀ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ | ପ୍ରାୟତଃ the କର୍ମୀ PPE ବ୍ୟବହାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି | ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ |

- ଶ୍ରମିକ କେତେ ପରିମାଣରେ PPE ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁ understand ଣ୍ଡି |
- ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତି କମରେ ବାଧା ସହିତ PPE ପିନ୍ଧାଯାଇପାରିବ ସହଜତା ଏବଂ ଆରାମ |
- ଉପଲବ୍ଧ ଅର୍ଥନ, ଡିଜିଟାଲ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |
- ଏହି ସମସ୍ୟାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ PPE ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା |
- ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଯେତେବେଳେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ PPE ଦିଆଯାଏ |

ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା | (First-aid)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ |
- ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଡାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ |
- ପ୍ରଥମ ସହାୟତାର ABC କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ମୌଳିକ ଲିଭୁ ପ୍ରଥମ ସହାୟତା: ମୌଳିକ ଲିଭୁ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ଜଣକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକଳନ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ । ଏହା ଆଘାତ, ହୃଦ୍‌ଘାତ, ଆଲର୍ଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, drugs ଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ କାରଣରୁ ଆହତ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ମୌଳିକ ଲିଭୁ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା: ବିନାଶକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ଞାନକ technology ଶିଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ । ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ, ଏକାଧିକ ଆଘାତ, ହୃଦ୍‌ଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଇତ୍ୟାଦି, କିଛି ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ poor ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା, ପ୍ରଥମ 30 ମିନିଟରେ, ପ୍ରାୟତଃ inst ତୁରନ୍ତ । ଏହି ଅବଧି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସେହି ଜଟିଳ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି । ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ଯତ୍ନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ନିୟମ ଏବଂ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଠରୀକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସେହି ସମୟ ଯେତେ କମ୍, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୟୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ।

ପ୍ରଥମ ସହାୟତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ |

ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର: ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଥମ ସହାୟତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି, ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ, ଗ୍ୟାସ୍, ଏକ ଅସ୍ଥିର କୋଠା, ଜୀବନ୍ତ ବା electrical ଦୁର୍ଘଟଣା ତାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦନକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ସହାୟତା ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ ।

A-B-Cs ମନେରଖନ୍ତୁ |

ପ୍ରଥମ ସହାୟତାର ABC ଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯାହା ପ୍ରଥମ ସହାୟତାମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

- ଏୟାରୱେ - ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଅବରୋଧିତ ବାୟୁପଥ ଅଛି କି?
- ନିଶ୍ୱାସ - ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି କି?
- ପ୍ରଚାର - ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନାଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ ନାଡ଼ ଦେଖାଏ କି (ହାତଗୋଡ଼, କାରୋଟିଡ଼ ଧମନୀ, ଗ୍ରୀନ୍)


ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ: ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିପଦରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା injuries ଠାରୁ ଆଘାତ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷତଃ sp ମେଡୁଲେଟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ: ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକୃତୀୟା ଥାଆନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଅବହେଳିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର: ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତାଶୂନ୍ୟ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରି ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଡ଼ାନ୍ତୁ (ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସ୍ଥିତି) ଏବଂ ଡାକ୍ତର ବାୟୁପଥ ଖୋଲନ୍ତୁ ।

- ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ରଖନ୍ତୁ ।
- ମୁଣ୍ଡ ଧରିଥିବାବେଳେ ଯତ୍ନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଗଡ଼ନ୍ତୁ ।
- ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ବାୟୁପଥ ଖୋଲନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

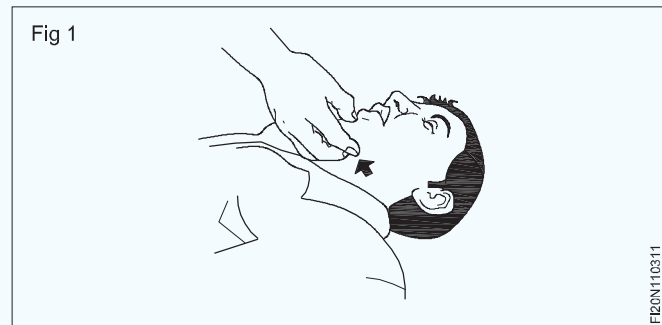

ଶ୍ୱାସର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଖ, ଶୁଣ ଏବଂ ଅନୁଭବ କର |

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଛାତି ଉଠାଇବା ଏବଂ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖୋଜ, ନିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଯଦି ପୀଡ଼ିତା ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବିଭାଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ।

- ଯଦି ପୀଡ଼ିତା ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକକୁ ଶରୀର ସହିତ ସମାନ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ପାଟି ନିଶ୍ୱାସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଜିଭ କିମ୍ବା ବାକ୍ସି ବାୟୁପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବାରେ ରୋକିବ ।

ପୀଡ଼ିତାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ପୀଡ଼ିତାର ରକ୍ତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ (କାରୋଟିଡ଼ ଧମନୀ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ; ଏହା ବେକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଜହ୍ନ ହାତ ତଳେ) । ଯଦି ପୀଡ଼ିତାର ନାଡ଼ ନାହିଁ, CPR ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ- ଯଦି ଆପଣ ଡାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ।

ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଶକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା କର ।

ପୀଡ଼ିତା ନିଶ୍ଚାସ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିବା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଥମିକତା ଯେକୌଣସି any ଶସି ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ବିଶେଷକରି ଆଘାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଘାତକୁ ରୋକିବା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା ।

- **ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ:** ଆଘାତ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ । ରକ୍ତସ୍ରାବର ଅନ୍ୟ କ method ଶସି ପଦ୍ଧତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଚାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- **ଶକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ:** ଶକ୍, ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର କ୍ଷତି, ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମାନସିକ ଆଘାତକୁ ଅନୁସରଣ କରେ । ଚକିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବରଫ ଥଣ୍ଡା ଚର୍ମ ପାଇବ, ଉତ୍ତେଜିତ ହେବ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏବଂ ମୁହଁ ଏବଂ ଓଠର ଚର୍ମରେ ଫିଙ୍କା ରଙ୍ଗ ରହିବ । ଚିକିତ୍ସା କରା ନ ଗଲେ ଶକ୍ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ । ଯିଏ ଗୁରୁତର ଆଘାତ କିମ୍ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ଚକିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
- **ପୀଡ଼ିତ ପୀଡ଼ିତା:** କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚୋକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
- **ଏକ ଜଳିବା ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ:** ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋ କର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ । କ୍ରିମ୍, ବଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଲମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଫୁଲା ପଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତୃତୀୟ ଡିଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ାଜଳାକୁ ଏକ ଓଫା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ୍ । ପୋଡ଼ାଜଳା ଠାରୁ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କା ovē ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଜଳି ଯାଇଥିବା ପୋଷାକକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ ।
- **ଏକ ସଂକୋଚନକୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ:** ଯଦି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତେବେ ସଂକୋଚନ ଚିହ୍ନ ଖୋଜ । ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ଆଘାତ, ଚେତନା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା, ଭର୍ଟିଗୋ, ବାନ୍ତି, ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ଚେତନା ହରାଇବା ।
- **ମେରୁଦଣ୍ଡର ଆଘାତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ:** ଯଦି ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଗୁରୁତର ଅଟେ, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ବିପଦରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ କିମ୍ବା ପିଠିକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ସହାୟତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ: ସହାୟତା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

ଅଜ୍ଞାନତା (COMA): ଚେତନାକୁ କୋମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଶୋଇଥାଏ ଏବଂ କଲ୍, ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମ basic ଲିକ ହୃଦୟ, ନିଶ୍ୱାସ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯଦି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ତେବେ ଏହା ମୁଦ୍ରା କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

ସାଧାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଧିକ ।

- ଶକ୍ (କାର୍ଡିଓଜେନିକ୍, ନ୍ୟୁରୋଜେନିକ୍)
- ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ (ସଂକୋଚନ, ସଙ୍କୋଚନ)

- ଆସଫିକ୍ସିଆ (ବାୟୁ ପଥରେ ବାଧା)
- ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା (ଉତ୍ତାପ, ଥଣ୍ଡା)
- ହୃଦ୍ଘାତ (ହୃଦଘାତ)
- ଷ୍ଟ୍ରୋକ (ସେରେବ୍ରା-ଭାସ୍କୁଲାର ବୁର୍ଦ୍ଧିଗଣା)
- ରକ୍ତ କ୍ଷୟ (ରକ୍ତସ୍ରାବ)
- ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ (ଡାଇରିଆ ଏବଂ ବାନ୍ତି)
- ମଧୁମେହ (କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚିନି)
- ରକ୍ତଚାପ (ବହୁତ କମ୍ କିମ୍ବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ)
- ମଦ୍ୟପାନ, drugs କ୍ଷୟର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ।
- ବିଷାକ୍ତ (ଗ୍ୟାସ୍, କୀଟନାଶକ, କାମୁଡ଼ା)
- ଏପିଲିପଟିକ୍ ଫିଟ୍ (ଫିଟ୍)
- ହିଷ୍ଟେରିଆ (ଭାବପ୍ରବଣ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍)

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ:

- ବୃକ୍ଷ ।
- ନିଦ୍ରାହୀନତା ।
- ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ।
- ତାଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ କହିବା କିମ୍ବା ଘୁଞ୍ଚାଇବାରେ ଅକ୍ଷମତା (ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ)
- ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ।
- ଅନ୍ତନଳୀ କିମ୍ବା କ୍ଲଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା (ଅସହ୍ୟ)
- ବୁଡ଼ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ (ପାଲ୍ସିଟେସନ୍)
- ଷ୍ଟୁପର୍ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା

- EMERGENCY ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ୟକ୍ତିର ବାୟୁପଥ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ନାଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ CPR ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଠିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଆଘାତକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଶେଷତ left ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ । ଉପର ଗୋଡ଼କୁ ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଉଭୟ ବାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ର ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଅଛି । ବାୟୁପଥ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣନ୍ତୁ । ଯଦି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ନାଡ଼ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ CPR ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ, ପୀଡ଼ିତାର ସ୍ଥିତିକୁ ଯତ୍ନ ସହ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବାନ୍ତି କରେ, ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଏକ ସମୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଡ଼ । ଆପଣ ଗଡ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବେକ ଏବଂ ପିଠିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ।
- ତାନ୍ତରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗରମ ରଖନ୍ତୁ ।

- ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତାଶ ହୋଇଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ପତନକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚଟାଣରେ ସମତଳ କରି ପାଦର ସ୍ତରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି କମ୍ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ହେତୁ ହତାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସଚେତନ ହେଲେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ ।


କର ନାହିଁ

- ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କି food ଶସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତକିଆ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାପୁଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଚେତନା ହରାଇବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜିଭ ଗଳାର ପଛ ପଟକୁ ଖସିଯାଏ, ବାୟୁପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ । ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଚେତାଶୂନ୍ୟତାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି । ଯଦି ଆଘାତ ଅନୁମତି ଦିଏ, ବେକକୁ ବ **extended** ଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ । ଚେତାଶୂନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କଦାପି ପାଟିରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଜଣେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ନିରାକରଣ କରିବେ ।

- ମଦ୍ୟପାନକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ: ଖାଲି ବୋତଲ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନର ଗନ୍ଧ ପରି ପିଇବାର ଲକ୍ଷଣ ଖୋଜ ।
- ଅପସ୍ମାରକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ: ପାଟିରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ସାଧାରଣତଃ dis ଅସକ୍ତୁଷ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି?
- ଇନସୁଲିନ୍ ଭାବନ୍ତୁ: ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଇନସୁଲିନ୍ ଶକ୍ତେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି (ଦେଖନ୍ତୁ 'ଇନସୁଲିନ୍ ଶକ୍ତ କିପରି ନିରାକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ' ଦେଖନ୍ତୁ)?

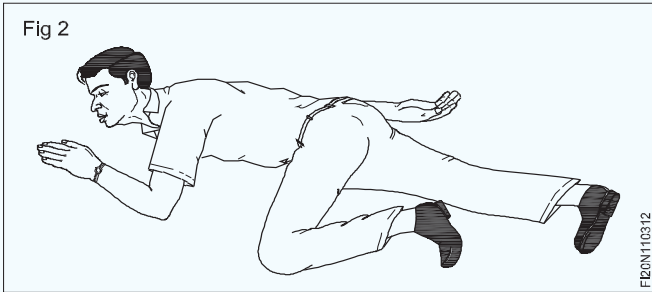

- ତୁରନ୍ତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ: ସେଠାରେ ଏକ ମାତ୍ରାତ୍ମକ ମାତ୍ରା ଥିଲା କି? କିମ୍ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୋଜ ତଳେ ଥାଇପାରେ ।
- ଡାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ication କ୍ଷୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ?
- ଆଘାତକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ: ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ କି?
- ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଖୋଜ: କ୍ଷତ ଚାରିପାଖରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏବଂ / କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ।
- ବିଷର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ: ଏକ ଖାଲି ବୋତଲ ବଟିକା କିମ୍ବା ସାପର କ୍ଷତ ।
- ମାନସିକ ଆଘାତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ: ବ୍ୟକ୍ତିର କି sort ଶସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ବିକୃତି ଥାଇପାରେ କି?
- ବିଶେଷକରି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋକ୍ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।

ଶକ୍ତ: ଶରୀରର ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଘୋର କ୍ଷତି ରକ୍ତଚାପ ହ୍ରାସ କରିବ । ପରିଶେଷରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ମସ୍ତିଷ୍କ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗକୁ ପଠାଯିବ । ତେଣୁ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ଦୂରେଇ ଯିବ, ତେଣୁ ପୀଡ଼ିତା ଫିକା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଚର୍ମ ବରଫ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବ ।


ବି electrical ଦୁଟିକ ମେନର କାର୍ଯ୍ୟ (Operation of electrical mains)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- 'ଜରୁରୀକାଳୀନ' ଶକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର
- ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ସର୍କିଟ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ।
- ସର୍ବ-ମେନ୍ ଏବଂ ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ସୁଇଚ୍ ଖୋଜିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଆଇରନ୍ କ୍ଲାଡ୍ ସୁଇଚ୍, MCB ଏବଂ ସାଧାରଣ ଘର ଧରିଥିବା ଷ୍ଟିଚ୍ କ୍ଲେବରେ ON & OFF ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । କର୍ମଶାଳା ପରି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନିପାରେ ଯେତେବେଳେ ବି electrical ଦୁଟିକ କରେଣ୍ଟ କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚକିତ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୁଏ ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପୀଡ଼ିତାର ଅଧିକ କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ, କର୍ମଶାଳାରେ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ଯେ କେଉଁ ସୁଇଚ୍ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତ ର ଶିକାର ରହିଥାଏ ।

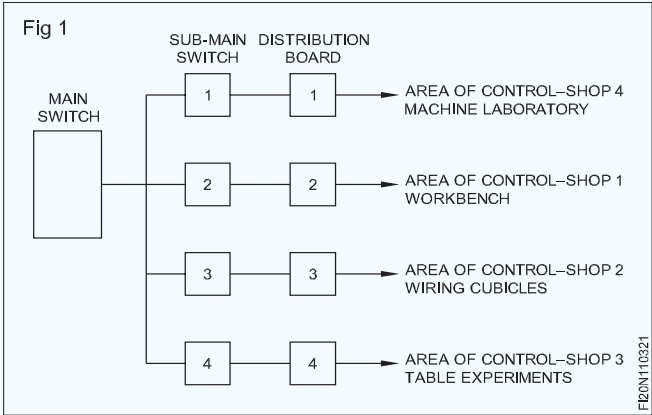



ସାଧାରଣତଃ a ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ସମୁଦାୟ ତାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ସବ୍-ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଥାଇପାରେ ।

ସବ୍-ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସବ୍-ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲାଇଟ୍, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ପାଖାରୁ ପଏଣ୍ଟକୁ 'ଅଫ୍' କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ଯଦି ସେମାନେ କାମ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଲୋକ ଏବଂ ପାଖାରୁ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କ୍ଷେତ୍ର ସବ୍-ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ସବ୍-ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଜ । ଖାଲିରମ୍ୟାନ୍ ବିଭାଗର ଯୋଜନାରେ ସୁଇଚ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ, ମୁଖ୍ୟ ସୁଇଚ୍, ସବ୍ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍କିଂ ରହିବ । (ଚିତ୍ର 1) ଯଦି ଏହା ନ ମିଳେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ୍ତୁ । ଯଦିଓ, ଯଦି ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ର ସବ୍-ମେନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ତେବେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ନିଜେ 'ଅଫ୍' କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ ।

ଆଇରନ୍ କ୍ଲାଡ୍ ସୁଇଚ୍ ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଏବଂ MCB ର ନୋବକୁ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସର୍କିଟ୍କୁ 'ଅଫ୍' କରିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଯିବ । ଉଚିତ୍, କିଛି ସାଧାରଣ ସୁଇଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ଉପର ଛିଡାକୁ ଠେଲି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । (ଚିତ୍ର 3)

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସୁଇଚ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାପ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ / ସବ୍-ମେନ୍ / ବର୍ଣ୍ଣନା ବନ୍ଦନରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । କି any ଶିକ୍ଷା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍କିଟ୍କୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରିବେ ଘରର ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ।

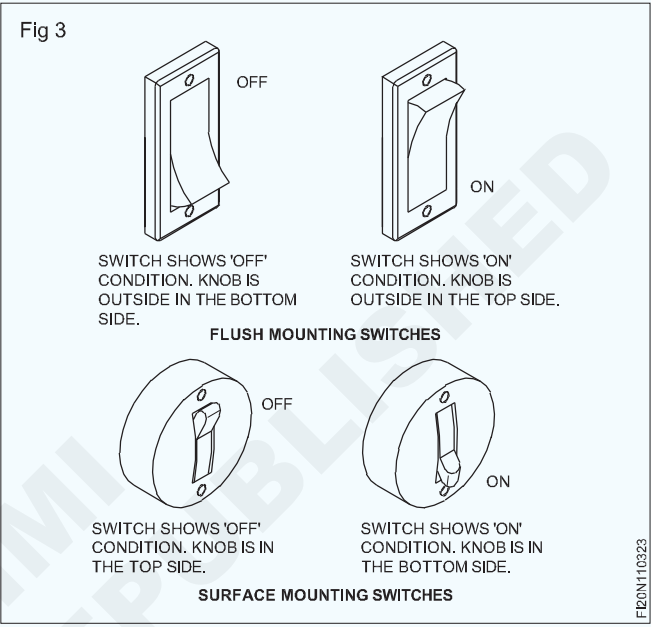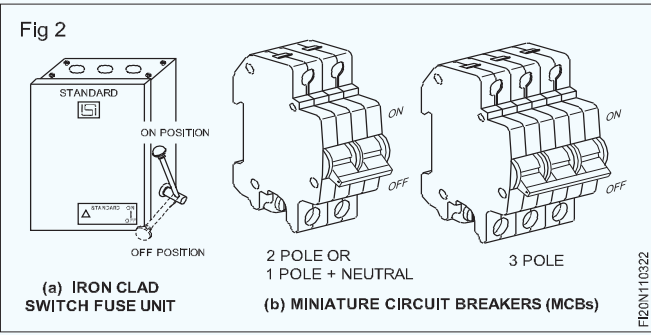

ବ Elect ଦୁ୍ୟତିକ ସୁରକ୍ଷା (Electrical safety)

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।
- ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ।
 - ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କର ।
 - ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ।

ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା: ଯେକ any ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚେତନା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଚେତନା । ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ electric ଦୁ୍ୟତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସର୍ବଦା ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍ । ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଦା ପୁରୁଷ, ଅର୍ଥ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ସଞ୍ଚୟ କରେ । ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଦା ଉପାଦାନ ଏବଂ ଲାଭ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଘାତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ବ electrical ଦୁ୍ୟତିକ ଧକ୍କାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଆନ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଅନେକ ବୃତ୍ତିଗତ ବିପଦ ରହିଛି ।

ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶେଷଜ୍ଞ by ଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ଶିଖିବା, ମନେରଖିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏଠାରେ ଜଣେ ବ electric ଦୁ୍ୟତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବାଦକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍, "ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜଣେ ଭଲ ସେବକ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଗୁରୁ" ।

ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ।

- କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ electrical ଦୁ୍ୟତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

- କର୍ମଶାଳାର ଚଟାଣକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଲାଇଭ୍ ସର୍କିଟ୍ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଏତିବାଯୋଗ୍ୟ, ରବର ଗ୍ଲୋଭ୍ ରବର ମ୍ୟାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବ electrical ଦୁ୍ୟତିକ ସର୍କିଟ୍ରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ କାଠ କିମ୍ବା PVC ଇନସୁଲେଟେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଖାଲି କଣ୍ଠକୂର ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସୋଲଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଗରମ ସୋଲଡିଂ ଆଇରନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ । କେବେ ବି ସୁଇଚ୍ ହୋଇଥିବା 'ଅଫ୍' କିମ୍ବା ଗରମ ସୋଲଡିଂ ଲୁହାକୁ ବେଅି କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇପାରେ ।
- ସର୍କିଟ୍ରେ କେବଳ ସଠିକ୍ କ୍ଷମତା ଫୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଯଦି କ୍ଷମତା କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ଭାର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏହା ଉଡିଯିବ । ଯଦି କ୍ଷମତା ବଡ଼, ଏହା କ protection ଶିକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କରେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

- ସର୍କିଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପରେ କେବଳ ଫୁଏଲ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ |
- ପ୍ରଦୀପକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗରମ ବଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସୁଥିବା ଜାଳେଣୀ ପଦାର୍ଥକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗାର୍ଡ୍ ସହିତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କର୍ଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ସକେଟ୍, ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ଉପକରଣ ପରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ BIS (ISI) ଚିହ୍ନ ଅଛି | (BIS (ISI) ଚିହ୍ନିତ ଆସେସୋରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମାନକକରଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି |
- ଅସ୍ଥାୟୀ ତାର ବ୍ୟବହାର କରି କଦାପି ବ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଦୁର୍ଘଟିକା ସର୍କିଟ୍ ବିସ୍ଫାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ଜୀବନ୍ତ ବ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଦୁର୍ଘଟିକା ସର୍କିଟ୍ / ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କିମ୍ବା ଫୁଏଲ୍ ବଲ୍ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ଏକ କାଠ ଷ୍ଟୁଲ୍, କିମ୍ବା ଏକ ଇନସୁଲେଟ୍ଡ୍ ସିଡ୍ ଉପରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ | ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଖ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ଖୋଲିବା ଏବଂ ସର୍କିଟ୍ ମୁଦ୍ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ |
- କାର୍ଯ୍ୟ / ଅପରେଟିଂ ସୁଇଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଗିଅର୍ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ରବର ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ |
- ସିଡ୍, ଦୃ firm ଭୂମିରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଏକ ସିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ, କ possible ଶସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ipping ଚିପିଟିରୁ ସିଡ୍ ଧରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀକୁ କୁହନ୍ତୁ |
- ପୋଲ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପଏଣ୍ଟରେ କାମ କରିବାବେଳେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷା ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯନ୍ତ୍ରର କ moving ଶସି ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଂଶ ଉପରେ କଦାପି ହାତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋଟର କିମ୍ବା ଜେନେରେଟରର ଶାଫ୍ଟ କିମ୍ବା ପଲିସ୍ ଖାଲି ସାର୍ଟ୍ ସ୍କ୍ରୁ କିମ୍ବା ବେକ ବକ୍ସା ବକ୍ସା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- କେବଳ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପରେ, ଯେକ any ଶସି ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାନ୍ତୁ |
- ଇନସୁଲେଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ଟିଂ ଟୁପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ କାଠ ବିଭାଜନ କିମ୍ବା ଚଟାଣ ମାଧ୍ୟମରେ କେବୁଲ୍ କିମ୍ବା କର୍ଡ୍ ଚଳାନ୍ତୁ |
- ବ electrical ଦୁର୍ଘଟିକା ଉପକରଣରେ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଯୁକ୍ତ କେବୁଲ୍ ଗରମ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ବିପଦରେ ଶେଷ ହେବ |
- 3-ଫିଜ୍ ସକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ବ electrical ଦୁର୍ଘଟିକା ଉପକରଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପୃଥ୍ବୀ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ଡେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାବେଳେ ଫୁଏଲ୍ ଗ୍ରିପ୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ; ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେପାଇଡରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ୍ରେ 'ମେନ ଅନ୍ ଲାଇନ୍' ବୋର୍ଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |
- ମେସିନ୍ / ସୁଇଚ୍ ଗିଅରର ଇଣ୍ଟର ଲକ୍ ସହିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ ପୃଥ୍ବୀ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ବ electrical ଦୁର୍ଘଟିକା ଉପକରଣରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ HV ରେଖା / ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ କ୍ୟାପେସିଟରରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ | (Disposal of waste material)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋକାନ୍ରେ ଆବର୍ଜନା ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |
- ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |
- ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନର ରାଜ୍ୟ ସୁବିଧା |
- ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୃଥକତା ପାଇଁ ବିନ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ |

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ: ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେପରିକି କାରଖାନା, ମିଲ୍ ଏବଂ ଖଣି |


ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା (ଚିତ୍ର 1)

- କପା ଆବର୍ଜନା |

- ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଧାତୁ ଚିପ୍ସ |
- ତେଲିଆ ଆବର୍ଜନା ଯେପରିକି ତେଲ ତେଲ, କୁଲାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି |
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ବ electrical ଦ୍ରୁପତିକ, କାଚ ଇତ୍ୟାଦି |

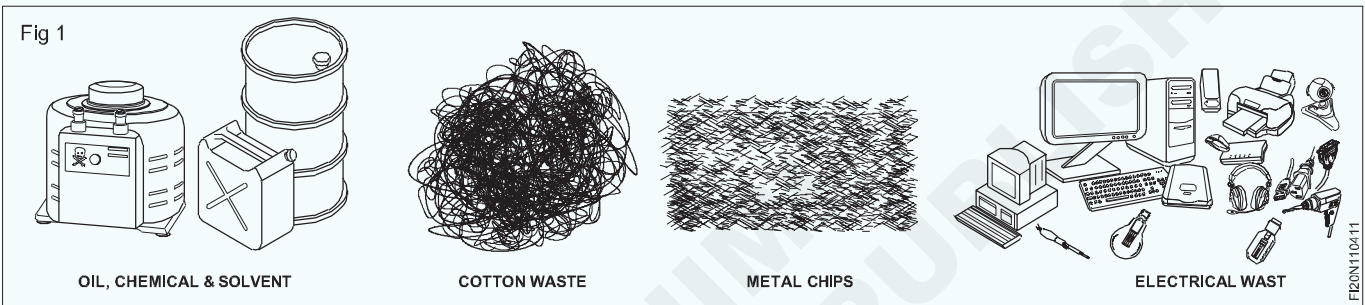

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀ (ଚିତ୍ର 2)

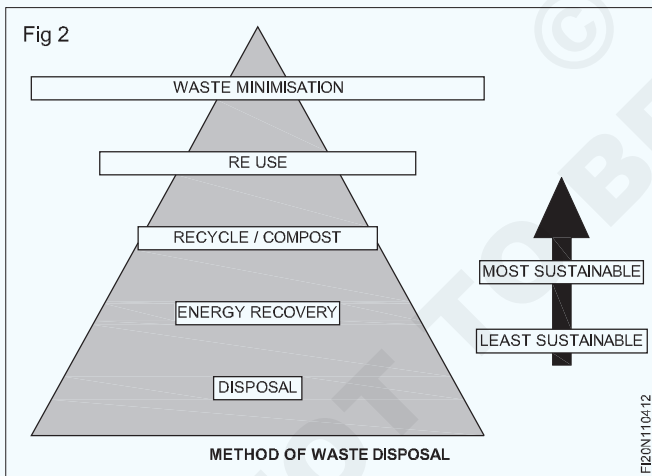

ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍: ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏକ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ | ଏହି ସ୍ଥାନ ଖୋଲା ଯାଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ |

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜାଳିବା: ଯଦି ଆପଣ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିବେ | ବାଷ୍ପ ଏବଂ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜଳାଇବା ଏକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କି ଟେକ୍ନି ଶିଳ୍ପ |

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନର ଲାଭ:

- କର୍ମଶାଳା ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରେ |
- ଅର୍ଥନୀତି efficiency ଡିକ୍ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ |
- ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |


ରିସାଇକ୍ଲିଂ: ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର | ଏହା ମହଙ୍ଗା ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ | ଯଦି ଆପଣ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରନ୍ତି | ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତି, ସମ୍ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱା pollution ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ରାସ ହେବ |

କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ: ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା କ any ଶସି ବିପଜ୍ଜନକ ଉପ-ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜ organic ବ ଯ ounds ଚିକରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ଖତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |

ଜାଳେଣି (ଚିତ୍ର 3)

ଏହାକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପଦାର୍ଥ, ପାଇଁ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତାପରେ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଳିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜାଳେଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା | ଏହାର ଚିକସା କରାଯାଇ ପରିବେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ (ଚିତ୍ର 3) | ଏହା 90% ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ହ୍ରାସ କଲା, କିଛି ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉତ୍ତାପ |

ଆବର୍ଜନା ସଙ୍କୋଚନ: ଆବର୍ଜନା ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି କ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲେଜ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ହୋଇ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହିପରି ପରିବହନ ଏବଂ ପୋଜିସନ୍ ସହଜ କରିଥାଏ |

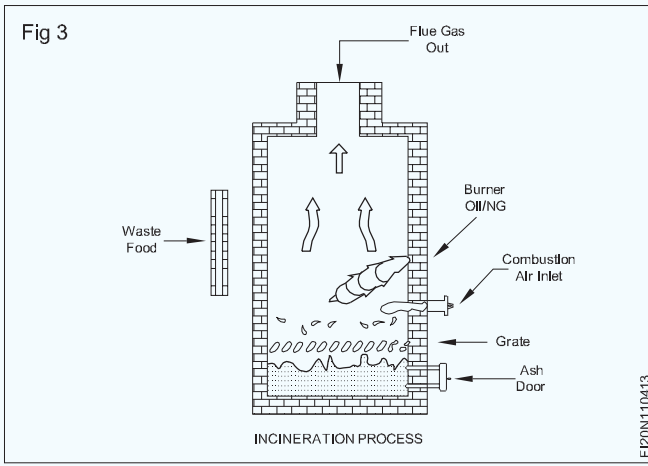

ସାରଣୀ 1 ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣବସ୍ତୁ ପୃଥକତା ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ ।

ସାରଣୀ 1

Sl.No.	ଆବର୍ଜନା ସାମଗ୍ରୀ ।	ରଙ୍ଗ କୋଡ୍
1	କାଗଜ ।	ନୀଳ
2	ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ।	ହଳଦିଆ
3	ଧାତୁ ।	ଲାଲ୍ ।
4	ଗ୍ଲାସ୍	ସବୁଜ
5	ଖାଦ୍ୟ	କଳା
6	ଅନ୍ୟମାନେ ।	କଳା

ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (Occupational safety and health)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପରିବେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର |
- ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଡାଲିକାଲୁକ କର |

ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି ଜୀବନ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କିମ୍ବା from ଶସି କାରଣରୁ ନିରାପଦ ଅଟେ | OSH ନିୟମ, ମାନକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯାହା ସହକର୍ମୀ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି |

ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ |


ବୃତ୍ତିଗତ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବେଶ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା | OSH ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି |

ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା

ପରିବେଶ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରେ defined ଇବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରେ surrounding ରା ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ ଯାହା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ, ଶିଳ୍ପ ଅପରେସନ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ତଥା କଲ୍ୟାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ | ଆକସ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶକ୍ତି |

ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ସୁବିଧା, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଯେକି industrial ଶସି industrial ଦ୍ୟୋଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କାରଣ ଅବହେଳା ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆଘାତ, ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ପରିବେଶ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବା height ୧୩ |

ପରିବେଶ ନିରାପତ୍ତା ସାଧାରଣତଃ three ତିନୋଟି ଉପ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: (ଡିଫ୍ 1) ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସୁରକ୍ଷା | (ଡିଫ୍ 1)

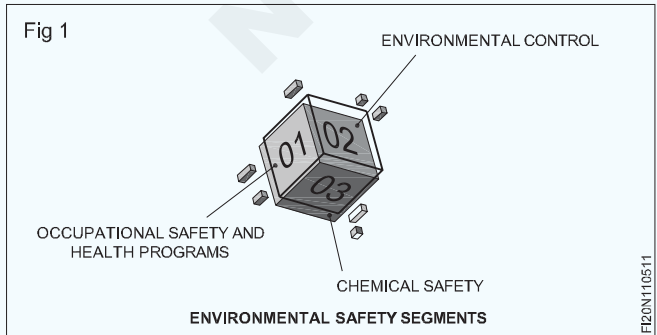

ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥତା, ରୋଗ ଏବଂ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ | ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ (ଆଇଏଲଏ) OSH ଉପରେ ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ଅର୍ଡର ଆଣିଲା |

ସେହିଭଳି ଭାରତ ସରକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି

- ଶ୍ରମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଇନ, କାରଖାନା ଅଧିନିୟମ 1948 ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା | ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ Act ୧୩ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହି ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
- କାରଖାନା ଅଧିନିୟମ, 1948,
- ମାଇନ୍‌ସ୍ ଆକ୍ଟ, 1952,
- ଡକ୍ କର୍ମଚାରୀ (ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ) ଅଧିନିୟମ, 1986,
- ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ (ନିୟମକ ଏବଂ ସେବାର ସର୍ତ୍ତ) ନିୟମ, 1996,
- ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଶ୍ରମ ଆଇନ, 1951,
- ଛୁଇଁନାମା ଶ୍ରମ (ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ବିଲୋପ) ଅଧିନିୟମ, 1970 |
- ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମ (ନିଷେଧ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ) ଅଧିନିୟମ, 1986, ଇତ୍ୟାଦି |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଭାରତରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ଆଧାର ଅଟେ | ଏଥିସହ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (OSH) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ଉତ୍ପାଦନ, ଖଣି, ବନ୍ଦର ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ |

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା 1974 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ରୋକିବା ଦ୍ୱାରା ନିୟୁକ୍ଲିୟାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି | କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏହା ନିୟୁକ୍ଲିୟାତାଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖେ |

ବିଧାନସଭା ଏକ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରେ proposed ଇବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିୟମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ | ନିୟମାବଳୀ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନିୟମାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆଇନ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ |

ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନିୟମ ହେଉଛି କିଛି ନିୟମ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ନିୟମକୁ ବଜାୟ ରଖେ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଚାଲିଚ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗା ଆଦେଶ ଯାହା ଆଇନର ବଳ ଅଛି ।

ଆଇଏଲଏର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନବିକ ସମ୍ମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ଉପାଦାନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । 2003 ରେ ଆଇଏଲଏ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ମାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର, ନିୟନ୍ତ୍ରିତା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଅଭ୍ୟାସ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ନିୟମର ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ।


- i କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ;
- ii ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା;

iii ପଦାର୍ଥ, ଉପକରଣ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ;

iv ଉତ୍ସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ବିପଦକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ।

ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ପ:

- ତୁମର ଆଖପାଖ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହ ।
- ଏକ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
- ନିୟମିତ ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଯତ୍ନପାତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜ ।
- ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀ ଗୃହରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ।
- ଯାତ୍ରିକ ସାହାଯ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ସଠିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ହାସ କରନ୍ତୁ ।

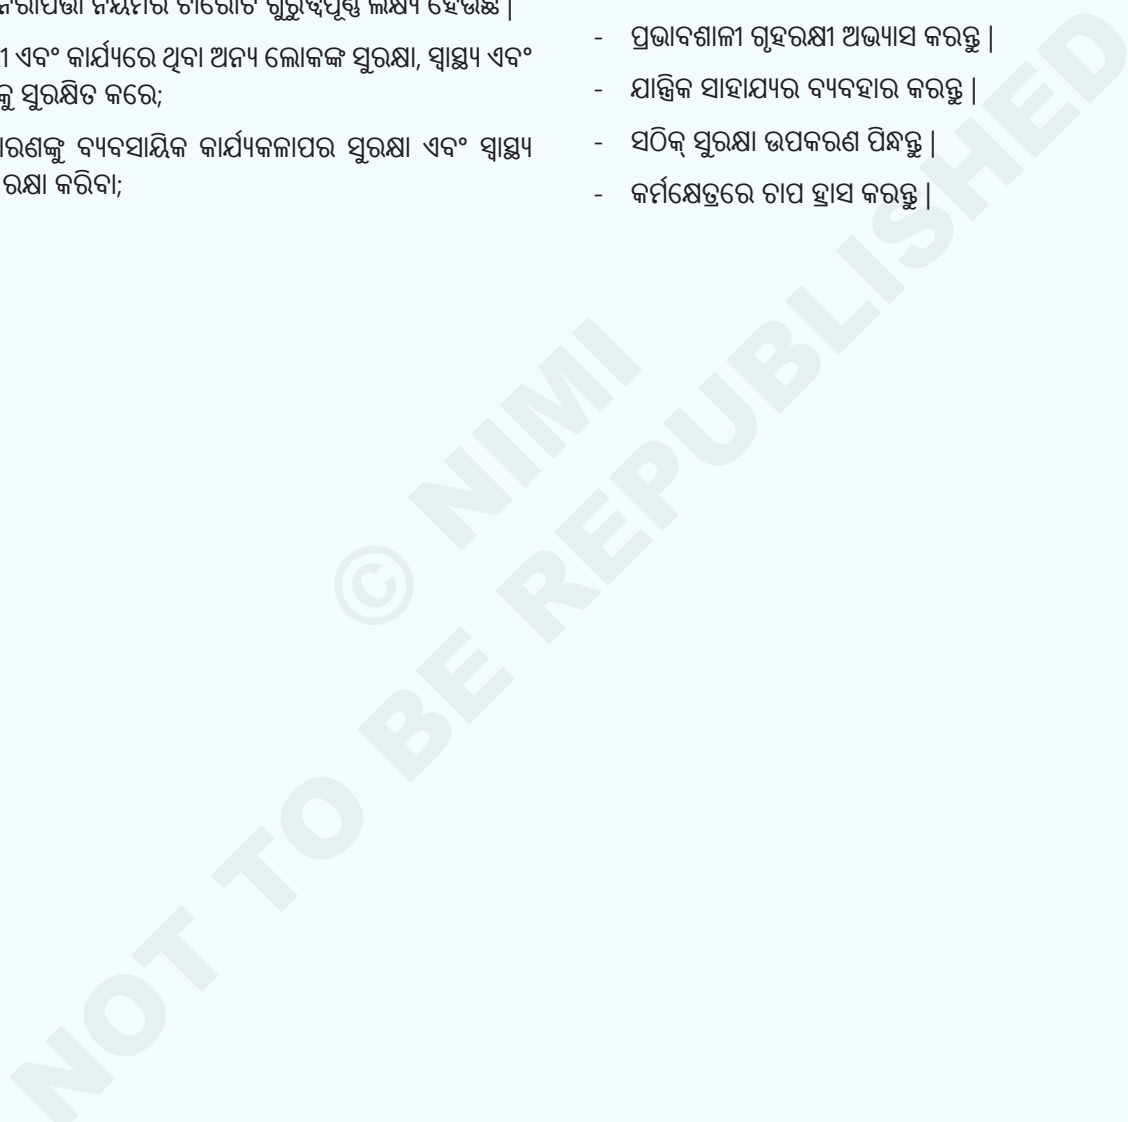

ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନ (Safety signs)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ |

- ସୁରକ୍ଷା ମନୋଭାବ ଦର୍ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଚାରୋଟି ମ categories ଲିକ ବର୍ଗ ତାଲିକାଭିତ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କେତ: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ମାଣ ସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିବେ | ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚିତ ହେବ - ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ 'ଧୂମପାନ ନାହିଁ' ଚିହ୍ନ; ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନଥିବେ | ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ସମ୍ପାଦ୍ୟ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |


ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଚାରୋଟି ପୃଥକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼େ | ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇପାରେ | ବେଳେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରେ; ଅନ୍ୟ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ଏକ ବାଧାବିପ୍ଳବ କ୍ଲିୟରାନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ଏକ କ୍ରେନର ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର |

ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଚାରୋଟି ମ categories ଲିକ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ନିଷେଧ ଚିହ୍ନ (ଚିତ୍ର 1 ଏବଂ ଚିତ୍ର 5)
- ବାଧାତାମୂଳକ ଚିହ୍ନ (ଚିତ୍ର 2 ଏବଂ ଚିତ୍ର 6)
- ଚେତାବନୀ ଚିହ୍ନ (ଚିତ୍ର 3 ଏବଂ ଚିତ୍ର 7)
- ସୂଚନା ଚିହ୍ନ (ଚିତ୍ର 4)

Fig 3 WARNING SIGNS


SHAPE	CIRCULAR
COLOUR	RED BORDER AND CROSS BAR. BLACK SYMBOL ON WHITE BACKGROUND
MEANING	WARNS OF HAZARD OR DANGER.
EXAMPLE	CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK

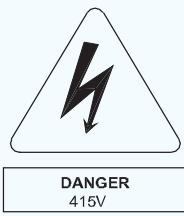

FE20N110613


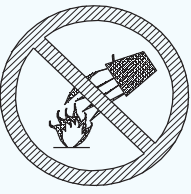

Fig 4 INFORMATION SIGNS

SHAPE	CIRCULAR
COLOUR	RED BORDER AND CROSS BAR. BLACK SYMBOL ON WHITE BACKGROUND
MEANING	WARNS OF HAZARD OR DANGER.
EXAMPLE	CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK

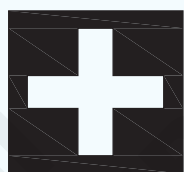

FE20N110614


Fig 5

		
SMOKING AND NAKED FLAMES PROHIBITED	DO NOT EXTINGUISH WITH WATER	PEDESTRIANS PROHIBITED

FE20N110615

Fig 1 PROHIBITION SIGNS

SHAPE	CIRCULAR
COLOUR	RED BORDER AND CROSS BAR. BLACK SYMBOL ON WHITE BACKGROUND
MEANING	WARNS OF HAZARD OR DANGER.
EXAMPLE	CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK

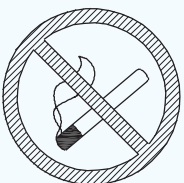

FE20N110611

ବାଧାତାମୂଳକ ଚିହ୍ନ

Fig 6

		
WEAR HEAD PROTECTION	WEAR EYE PROTECTION	WEAR HEARING PROTECTION
		
WEAR FOOT PROTECTION	WEAR HAND PROTECTION	WEAR RESPIRATOR
		
WEAR SAFETY HARNESS/BELT	USE ADJUSTABLE GUARD	WASH HAND

MANDATORY SIGNS

FE20N110616



ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ |

ଆପଣ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆବୃତ କରେ?

ଆପଣ ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ ସହିତ ପରିଚିତ କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେ?

ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ନକରି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଜାଣନ୍ତି କି?

ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ, ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷିତ କି?

ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବେ ଜାଣନ୍ତି କି?

ଆପଣ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି କି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କି?

ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି?

ତୁମ କାମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି?

ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ନିୟୁତ୍ତ 'ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିନିଧୀ' କିଏ?

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | (Response to emergencies)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
• ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ |

ଶକ୍ତି ବିଫଳତା, ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଫଳତା ଏବଂ ଅଗ୍ନି |

- 1 ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଫଳତା ଅଛି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜେନେରେଟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | ଏହା ସଫର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା | ଜେନେରେଟର ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧିତ ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ସଙ୍କୋଚକକୁ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ,
- ଏକ ଫ୍ଲାୟ ଲାଇଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ |
- ପାଖର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲ୍ୟାଟ୍ ବଦାଇ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ |
- ଇନ୍ଧନ ଭଲଭୁ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଭଲଭୁ ଖୋଲ |
- ଜେନେରେଟର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରେକର୍ ସୁଇଚ୍ OFF ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସ୍ଥିତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜେନେରେଟରର ସ୍ପାର୍ଟର୍ ସୁଇଚ୍ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ | ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ |
- ଇଞ୍ଜିନ୍‌କୁ ଗରମ କରିବାକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ |
- ସମସ୍ତ ଗେଜ୍, ଟାପ, ଟାପମାତ୍ରା, ଭୋଲଟେଜ୍ ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଆଗ ପ୍ୟାନେଲରେ "ଏସି ଲାଇଟ୍" ଏବଂ "ପ୍ରସ୍ତୁତ" ସବୁଜ ଆଲୋକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

2 ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଫଳତା |

- ଯଦି ବର୍ଗ୍ କିମ୍ବା ଭାଇରସ୍, ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ | ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଫଳତା ଘଟେ |
- ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଗ୍ ଅଛି |
 - 1 ଆସାସିନ୍ ବର୍ଗ୍ |
 - 2 ବିଜୁଲି ବର୍ଗ୍ |
 - 3 ବ୍ରେକ୍ ବର୍ଗ୍ |

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ "ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଫଳତା" ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

3 ଅଗ୍ନି

- ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅଙ୍ଗାଳିକାରେ ଅଗ୍ନି ଆଲାର୍ମ ଶବ୍ଦ ହୁଏ |
 - ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ |
 - ଆଉ ପଛକୁ ଯାଅ ନାହିଁ |
 - ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
 - କେବେବି ଲିଫ୍ଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 - ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନାହିଁ

ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ |

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ସରଳ ମନେହୁଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ shock ଟକା ଲାଗିଥାଏ | ବହୁ ଜନତା କେବଳ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ | ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଘାତରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଅଟେ | କ pass ଶସି ଯାତ୍ରୀ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ | ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ପରିଚାଳନା ପ୍ରାୟତଃ the ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର | ପ୍ରଥମ ସହାୟକମାନେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କ ରଣନୀତିକୁ ଆଖପାଖରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏକକାଳୀନ କରିବାକୁ ହେବ | ଏହିପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏକ ବଡ଼ କାରବାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି |

ପରିସ୍ଥିତିର ତପ୍ତରତାକୁ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ | ଆପଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ଜରୁରୀ ଅଟେ | ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱ believe | ସ କରନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଘାତକାରୀ |

- ନିଆଁ - ଯଦି ଆପଣ ନିଆଁ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଆଁ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ | ଯଦି କେହି ଆହତ, ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଜୀବନ - ଡାକ୍ତରୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବିପଦ, ଘଟଣାଟି କିପରି ଘଟିଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |

ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ |

ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ - ପୋଲିସ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ 100, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ 108 |

ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ |

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରେରଣକାରୀ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବେ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ | ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାର ଠିକଣା ଦିଅ, ଯଦି ତୁମେ ସଠିକ୍ ଠିକଣା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁ, ଆନୁମାନିକ ସୂଚନା ଦିଅ |

ଗୃହରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ | (Importance of housekeeping)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଘର ରଖିବାରେ ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିକାଳୁକ୍ତ କର |
- ଶିଳ୍ପରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ଭଲ ବୋକାନ ଚଟାଣ ଅଭ୍ୟାସ |

ଗୃହରକ୍ଷା

କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଉନ୍ନତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ହେବ:

- ବୋକାନ ଚଟାଣ ସଫା କରିବା: ପ୍ରତିଦିନ ମଇଳା ଏବଂ ସ୍ୱାପ୍ ଜମା ହେବା ଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ |
- ମେସିନ୍ ସଫା କରିବା: ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |
- ଲିକେଜ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଲେଜ୍ ରୋକିବା: ମେସିନ୍ ସ୍ପଲ୍ସ ଗାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ |
- ସ୍ୱାପ୍ ନିଷ୍କାସନ - ଖାଲି ସ୍ୱାପ୍, ଅପଚୟ, ନିୟମିତ ପାତ୍ରୁ ନିୟମିତ |
- ଉପକରଣ ସଂରକ୍ଷଣ - ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଝାଙ୍କି, ଧାରକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏରିଆ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ | ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ୱେରେ କ material ଶସି ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ପାଇଲିଂ ପଦ୍ଧତି- ପ୍ଲଟଫର୍ମ, ଚଟାଣକୁ ଓଭରଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ସାମଗ୍ରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ଲିଫ୍ଟ୍, କନଭେୟର ଏବଂ ହୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

- ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଦ daily ନିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଏ |
- ସଫଳତା ତୁଳନାରେ ଉତ୍ପାଦନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଫଳାଫଳ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
- ଶ୍ରମିକମାନେ ଲିଖିତ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ |
- ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଅନୁକରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ |
- ଉତ୍ପାଦର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି |
- ବୋକାନ ଚଟାଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ 5s ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
- ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (OSH) ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ |
- ଅନୁସରଣ ନକରିବାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ "ମୂଳ କାରଣ" ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ |
- ଉଦ୍ଭିଦ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା |
- ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଇନପୁଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେ |
- ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତି ଦଳଗୁଡ଼ିକ "ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ" କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିୟୋଜିତ |

ଶିଳ୍ପରେ ଭଲ ବୋକାନ ଚଟାଣ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା

ଉତ୍ତମ ବୋକାନ ଚଟାଣ ଅଭ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ |

5S ଧାରଣା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗର ପରିଚୟ |

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- 5S କ'ଣ ସ୍ମାର୍ତ କରନ୍ତୁ |
- 5S କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସାଧାରଣ ଲାଭଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- 5S ରେ ଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |

ପରିଚୟ

5S ହେଉଛି ଏକ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହକୁ ସଂଗଠିତ ତଥା ପରିଚାଳନା କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦୂର କରିବା, ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅୟନ ଭିକିତାକୁ ହ୍ରାସ କରି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ | ସିଷ୍ଟମରେ ପାଞ୍ଚଟି ସୋପାନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି S ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ:

- 1 ସର୍ତ୍ତ କରନ୍ତୁ |
- 2 କ୍ରମରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- 3 ଜ୍ୟୋତି |
- 4 ମାନକ
- 5 ନିରନ୍ତର |
- 5 S ର ପଦକ୍ଷେପ (ଚିତ୍ର 1)


5S ଜାପାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୂଳ "S" ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଜାପାନିଜରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ମା basic ଲିକ ଚିହ୍ନାଧାରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବୁ understand ବା ସହଜ, ଯଦିଓ ।

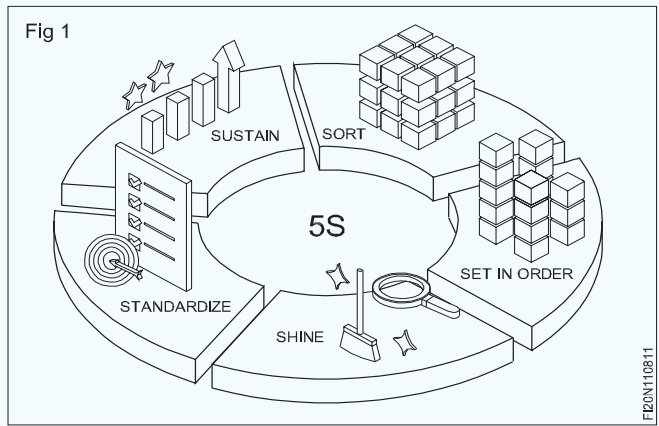

ପଦାଙ୍କ ନାମ	ଜାପାନିଜ୍ ଶବ୍ଦ	ବ୍ୟାଖ୍ୟା
1	ସେରି ସର୍ତ୍ତ କରନ୍ତୁ (ପରିଷ୍କାରତା)	ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଇଟମ୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।
2	କ୍ରମରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।	ସିଟନ୍ (କ୍ରମବଦ୍ଧତା) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
3	Shinev Seiko (ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା)	ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
4	ମାନକ କରନ୍ତୁ ।	Seiketsu (ମାନକକରଣ) 5S କୁ ସ୍ଥାୟୀତ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର ।
5	ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକି (ଅନୁଶାସନ)	ଦାୟିତ୍ୱ Ass ନ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅଗ୍ରଗତି ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚକ୍ର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।


ପଦାଙ୍କ 1 ସର୍ତ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

5S ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସର୍ତ୍ତ, କିମ୍ବା "ସେରି", ଯାହା "ପରିଷ୍କାରତା" କୁ ଅନୁବାଦ କରେ । ସର୍ତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଅ in ଚଳରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି କ୍ଲଟର୍ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସଫା କରିବା । (ଚିତ୍ର 2)

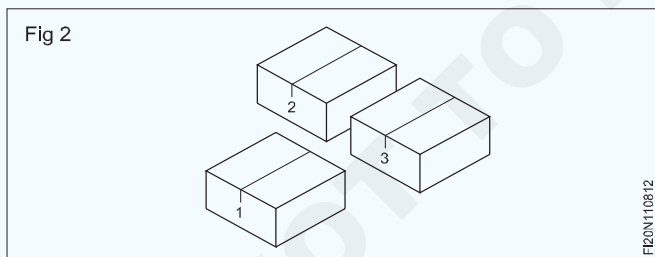

ପଦାଙ୍କ 2: କ୍ରମରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ସେଟ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର, ମୂଳତଃ "ସେଟନ୍" କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଶୁଖିଲା "କୁ ଅନୁବାଦ କରିଥାଏ । ଇଂରାଜୀରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି: ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ "ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍", "ସ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉଟ୍" ଏବଂ "ସରଳୀକରଣ" । ଏହାକୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ନା କାହିଁକି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ ଖୋଜିବା, ବ୍ୟବହାର, ଏବଂ ଫେରିବା ସହଜ ହେବା ଉଚିତ୍: ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ । (ଚିତ୍ର 3)

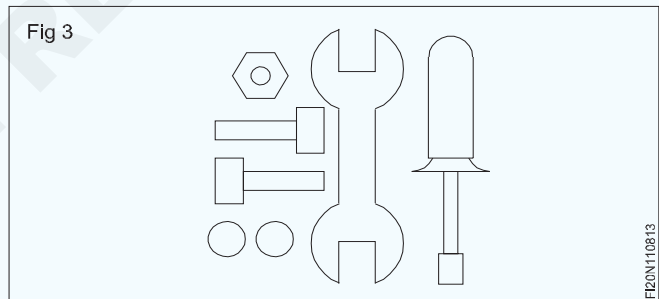


କ୍ରମରେ ସେଟ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପଦକ୍ଷେପ ।

- ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ
- ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଜାନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ମାନଚିତ୍ର କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣ ଯିବାବେଳେ ମାନଚିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଧାରଣା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଲେଖନ୍ତୁ ।

ପଦାଙ୍କ 3: ଜ୍ୟୋତି ।

5S ର ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି, କିମ୍ବା "ସେସୋ", ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି "ପରିଷ୍କାରତା" । ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱି steps ତୀୟ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ସଫା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବାବେଳେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ମଜଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଭର୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ କ୍ଲଟର୍ ତଳେ ଗ up ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ନ ଆସିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । (ଚିତ୍ର 4)

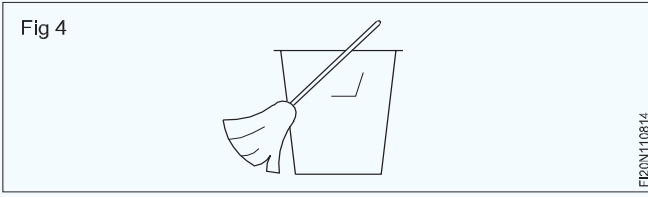

ପଦାଙ୍କ 4: ମାନକ କରନ୍ତୁ |


ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ହେଉଛି ମାନକକରଣ, କିମ୍ବା "ସେଇକେଟସ୍", ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନକକରଣ । କ'ଣ କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠାରେ, ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଥାଏ । (ଚିତ୍ର 5)

ମାନକକରଣ ପାଇଁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ |

- 5S ଟେକଲିଷ୍ଟ୍ |
- ଚାକିରି ଚକ୍ର ଚାର୍ଟ |
- ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ |

ପଦାଙ୍କ 5: ନିରନ୍ତର |

5S ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ହେଉଛି ସଞ୍ଚେନ, କିମ୍ବା "ଶିଟସୁକେ", ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି "ଅନୁଶାସନ" । ଏଠାରେ ଧାରଣା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତା ଜାରି ରଖି । ଆପଣ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଚାଲୁଥିବା ଚକ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 5S ର ପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଫେରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । (ଚିତ୍ର 6) ମାନକକରଣ ପାଇଁ ଉପକରଣ - 5S ଟେକଲିଷ୍ଟ୍ - କାର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଚାର୍ଟ - ପ୍ରଣାଳୀ ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟେପ୍ 5: ସଞ୍ଚେନ

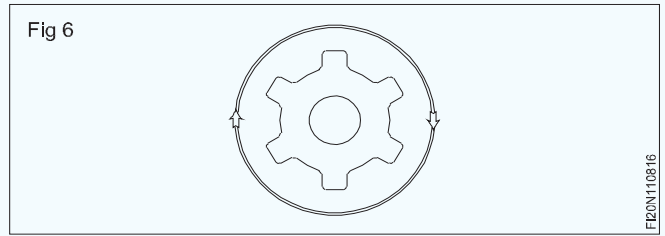

5S ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ହେଉଛି ସଞ୍ଚେନ, କିମ୍ବା "ଶିଟସୁକେ", ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି "ଅନୁଶାସନ" । ଏଠାରେ ଧାରଣା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତା ଜାରି ରଖି । ଆପଣ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଚାଲୁଥିବା ଚକ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 5S ର ପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଫେରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । (ଚିତ୍ର 6)

ଏକ 5S ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉପାଦାନ ଅଛି ଯାହା ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ଅଟେ |

- ପରିଚାଳନା ସହାୟତା
- ବିଭାଗ ଭ୍ରମଣ |
- ଚାଲିମ ଅପଡେଟ୍ |
- ପ୍ରଗତି ଅଡିଟ୍ |
- କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ |

NOT TO BE REPRODUCED

ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୀମିତ ସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର ଉପକରଣ ଉପରେ ମ Basic ଲିକ ବୁ understanding ମିଶା | (Basic understanding on hot work, confined space work and material handling equipment)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କ'ଣ ଗରମ କାମ କରୁଛି ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ |
- ସାମଗ୍ରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର |

ଗରମ କାମ |

ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ / ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଲି, ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା, ଝେଲଡିଂ, ସୋଲଡିଂ ଏବଂ ବ୍ରଜ୍ ଅପରେସନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି |

ଗରମ କାମ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ବିପଦ | ଝେଲଡିଂ, ଗ୍ୟାସ୍ କଟିଙ୍ଗ୍, ବ୍ରାଜିଂ, ସୋଲଡିଂ ଭଳି ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଜାଲେଣି କିମ୍ବା ଜାଲେଣୀ କିମ୍ବା ଜାଲେଣୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ନିଆଁ, ଏବଂ ଜାଲେଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ମହାକାଶକୁ, ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣରୁ |

ଏକ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସୀମିତ କିମ୍ବା ସୀମିତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି କିମ୍ବା ଅବିରତ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇନାହିଁ | ଏଥିରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଜାହାଜ, ସିଲୋ, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିନ୍, ହପର୍ସ, ଭାଲ୍ଭ୍, ଗର୍ଡ, ମ୍ୟାକ୍ସୁଲ୍, ଟନେଲ୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୃହ, ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଇପଲାଇନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିଛି ସୀମିତ ସ୍ଥାନ |

ଉପକରଣ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ |

ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ଉପକରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମଗ୍ରୀ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଗତି, ସଂରକ୍ଷଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା / ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ |

- ସାଧନଗୁଡ଼ିକ |
- ଯାନଗୁଡ଼ିକ
- ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ |
- ଉପକରଣ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ |

ଯାନ୍ତ୍ରିକ

ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଡ୍ରାଇଭ୍-ଇନ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭ୍-ଇନ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ପଛକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଏବଂ ପ୍ଲାଲଟିଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ |

ଗ୍ରୁକ୍ / ଗ୍ରୁଲି

କନଭେୟର ସିଷ୍ଟମ୍ |

- ଫର୍କ୍ ଲିଫ୍ଟ୍ |
- କ୍ରେନ୍
- ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଗ୍ରୁକ୍ |

ଭାର ଉଠାଇବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା | (Lifting and handling loads)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଭାର ଉଠାଇବା ଏବଂ ବହନ କରିବାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରେ **caused** ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଘାତର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ମାନ୍ୟତା ଉଠାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧ ଟି ପଏଣ୍ଟ୍ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାର ଉଠାଇବା ଏବଂ ବୋ carrying ଲେ ହେବା କାରଣରୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି | ଭୁଲ ଉଠାଇବା କ techniques ଶିଳ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ |

ଆଘାତ ପାଇଁ ଏକ ଭାର ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ | ଭୁଲ୍ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିରେ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ଯଦିଓ ଭାର ଭାରୀ ନୁହେଁ |


ଉଠାଇବା ଏବଂ ବହନ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଆଘାତ ହୁଏତ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ଏକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆଘାତ ହୋଇପାରେ |

ଆଘାତର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ?

କଟା ଏବଂ ଘାସ: କଟା ଏବଂ ଆବର୍ଜନା କଠିନ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଜାଗା ଧାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ:

ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚୀମ୍ବ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ସ୍ ଦ୍ୱାରା | (ଚିତ୍ର 1)


ଚମଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ୍ ସାଧାରଣତ protection ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଭାରୀ ଭାର ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ |

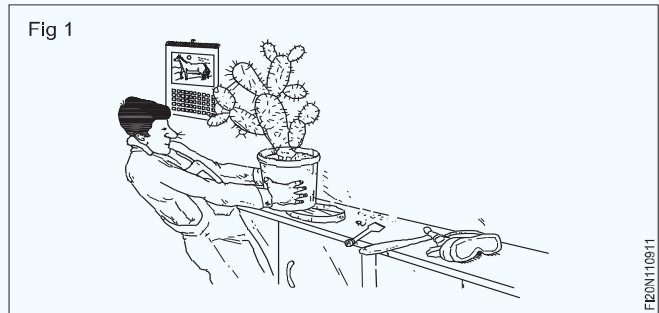

ପାଦ କିମ୍ବା ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା |

ପାଦ କିମ୍ବା ହାତ ଏତେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଭାର ବାରା ଫାଶରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ | ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ହାତ ଧରାଯିବା ଏବଂ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପାଇଁ ଭାରୀ ଭାର ବ raising ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ହାସ କରିବା ସମୟରେ କାଠ ଖେଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |

ଷ୍ଟିଲ ଆଙ୍ଗୁଠି କମ୍ପାୟ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଜୋଡା ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ (ଚିତ୍ର 2)

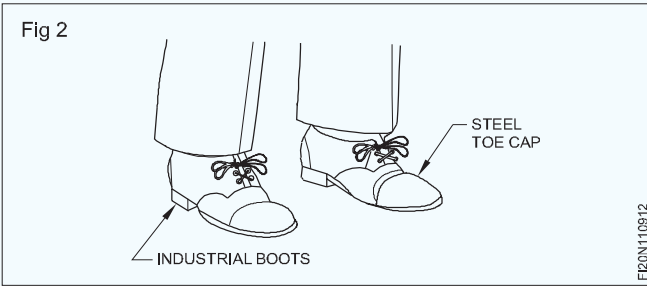

ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିକୁ ଚାଣକ୍ତୁ |

ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୋଇପାରେ:

- ଏକ ଭାର ଧାରଣ କରିବା ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ, କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଉଠାଇବା |

ହଠାତ୍ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଗତି ଯେପରିକି ଲିଫ୍ଟ ସମୟରେ ମୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଥକା କରିବା ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଘୋର ଚାପ ପକାଇପାରେ |


ପଛ ଗୋଲାକାର ସହିତ ଛିଟା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ - ପିଠିରେ ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବ increases ଥାଏ |

ମାନବ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏକ ଦକ୍ଷ ଓଜନ ଉଠାଇବା ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ

ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖାଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଲାକାର ପିଠିରେ ଥିବା ଚାପ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ | ଚିତ୍ର shows ଚି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଉଠାଇବାର ଉଦାହରଣ |

ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି |

କ load ଶସି ଭାର ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର |

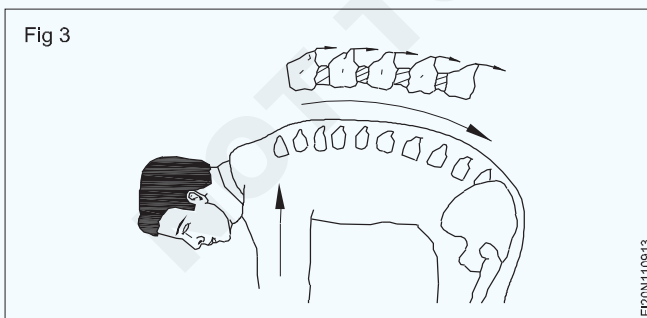

କ'ଣ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ?

କେଉଁଠାରୁ ଏବଂ କେଉଁଠିକୁ?

ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କି?

ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଭାରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ବାଧାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି?

ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଚାଲିବା ପରେ ଭାର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ବାଧାଦିଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି?

ଲୋଡ଼ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ବହନ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହାଲୁକା ମନେହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରୀ ହୋଇଯିବ, ତୁମକୁ ଯେତେ ଦୂର ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ |

ଭାର ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଏହାର ଚାରିପାଖରେ କିମ୍ବା ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ୍ |

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠାଇଥିବା ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହେବ:


- ବୟସ
- ଫିଜିକ୍, ଏବଂ
- ଅବସ୍ଥା

ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ଜଣେ ଭାରୀ ଭାର ଉଠାଇବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କି ନାହିଁ | କ'ଣ ବସ୍ତୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ବହନ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ?


- ଓଜନ ଏକମାତ୍ର କାରକ ନୁହେଁ ଯାହା ଉଠାଇବା ଏବଂ ବହନ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ |
- ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅଶୁଭ କରିପାରେ |
- ଅଧିକ ଭାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ତାର ହେବା, ପିଠି ଏବଂ ପେଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରଖିବା |
- ହାତ ଧରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବସ୍ତୁ ବଂଚାଇବା ଏବଂ ବହନ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ |

ସଠିକ୍ ମାନ୍ୟତା ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ques ଶକ୍ତି |

- ଭ୍ରମଣର ଦିଗକୁ ସାମ୍ନା କରି ଭାରକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ |
- ଲିଫ୍ଟିଂ ଲିଫ୍ଟିଂ ସହିତ ଏକ ସଜ୍ଜିତ ସ୍କାଟିଂ ଶ୍ଳିଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ୍, ଗୋଟ ଚିକିଏ ଅଲଗା ହୋଇ ଉଠାଯିବା ଭାର ଭାର ନିକଟରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ |
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଫର୍ମା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଭିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି | ଓଜନ ନିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ପିଠିକୁ ସିଧା କରି ଭୁଲ୍ ଶ୍ଳିଷ୍ଟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ୍ | (ଚିତ୍ର 4)

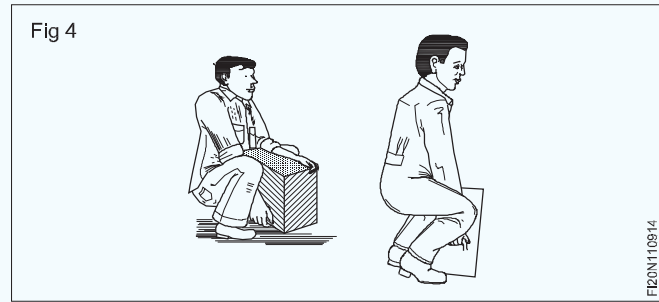

- ଭାର ବ To ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟକୁ ସିଧା କର | ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଉଠାଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଙ୍ଘ ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ହାତ ବାରା ନିଆଯାଉଛି |
- ସିଧାସଳଖ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧା ହେବା ସମୟରେ ଭାରରେ ତଳକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ପଛକୁ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ବିନା ଚକ୍କର କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିନା ଏକ ସୁଗମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ (ଚିତ୍ର 5) |

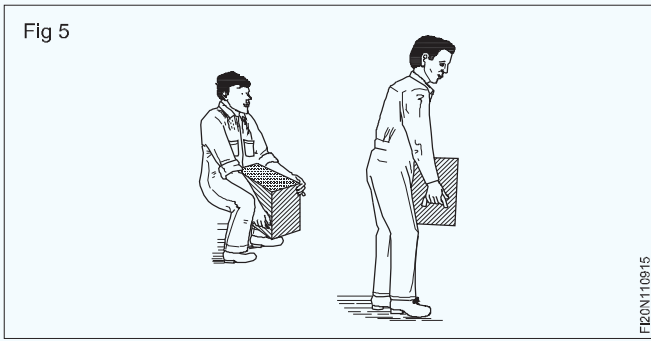


- ଲିଫ୍ଟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, ଶରୀରର ଉପର ଅଂଶକୁ ଭୂଲମ୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବା raise | କ୍ରିଡ଼ା | ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭାର ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଶରୀରର ନିକଟତର ହୁଏ, ସିଧା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିକେ ବାଣ୍ଟ ଉପରେ (ଭାର ସଂକଳନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ) ଆଉଁଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ | (ଚିତ୍ର 6)



ଭାରକୁ ଶରୀର ନିକଟରେ ରଖିବା, ଏହାକୁ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଅ | ବୁଲିବା ସମୟରେ, ଅଣ୍ଟାରୁ ମୋଡ଼ିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ - ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ଗତିରେ ବୁଲନ୍ତୁ |

ଭାର କମାଇବା |

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କି any ଶସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସଫା ଅଛି | (ଚିତ୍ର 7)

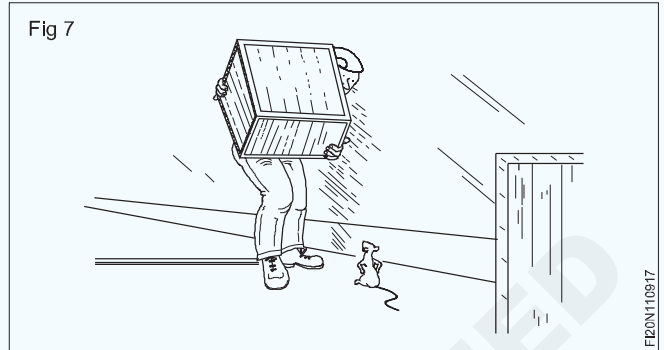

ଆଖିରୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଵାଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଭାର ଏବଂ ଡଳକୁ ସିଧା ସିଧା ଚାହିଁ ପଛକୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ | ହ୍ରାସର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ କୋଣକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସହାୟକ ହୋଇପାରେ |

ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚଳାଇବା | (Moving heavy equipment)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ସ୍ତର ଏବଂ ରୋଲରରେ ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- ଏକ ଭାର ବ **raising** ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଭାର ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବିଚାରକୁ ଚାଲିକାଉଛନ୍ତୁ କର |

ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ / ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା, ଝେଲଡିଂ, ସୋଲଡିଂ ଏବଂ ବ୍ରଦ୍ ଅପରେସନ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି |

ଗରମ କାମ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ବିପଦ | ଝେଲଡିଂ, ଗ୍ୟାସ୍ କଟିଙ୍ଗ୍, ବ୍ରାଜିଂ, ସୋଲଡିଂ ଭଳି ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଜାଲେଣି କିମ୍ବା ଜାଲେଣି କିମ୍ବା ଜାଲେଣି ସାମଗ୍ରୀରୁ ନିଆଁ, ଏବଂ ଜାଲେଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ମହାକାଶକୁ, ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣରୁ |

ଏକ ସାମିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସାମିତ କିମ୍ବା ସାମିତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି କିମ୍ବା ଅବିରତ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇନାହିଁ | ଏଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍, ଜାହାଜ, ସିଲୋ, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିନ୍, ହପର୍ସ, ଭାଲ୍ଟ୍ ଗର୍ଭ, ମ୍ୟାନ୍ୟୁଲ୍, ଟନେଲ୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୃହ, ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଇପଲାଇନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିଛି ସାମିତ ନୁହେଁ |

ଉପକରଣ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ |

ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ଉପକରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମଗ୍ରୀ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଗତି, ସଂରକ୍ଷଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା / ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଶିଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୁଏ |

କ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପ୍ |

ଓର୍ |


ମେସିନ୍ ଚଳନ ପ୍ଲଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ |

ସ୍ତର ଏବଂ ରୋଲର୍ସ |

କ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା: ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ୍ ଉଠାଯିବା ଏବଂ ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 1)

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |



ଏକରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଓଜନ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

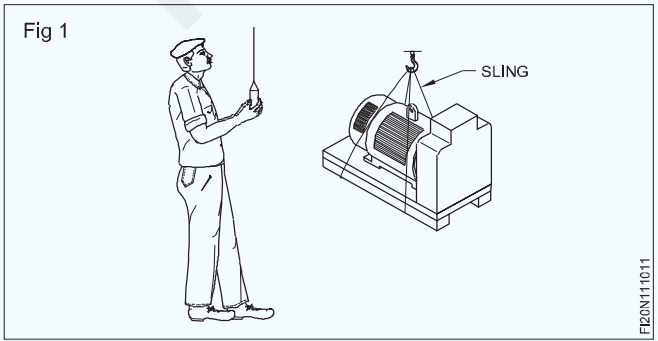

ସ୍କ୍ରାପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭୂଲମ୍ବ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ |

ଓର୍

ଭୂମିରେ ଭାରୀ ଭାର ଟାଣିବା ପାଇଁ ଓର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ସେଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ (ଚିତ୍ର 2) କିମ୍ବା ହାତ ଚାଳିତ ହୋଇପାରେ | (ଚିତ୍ର 3)

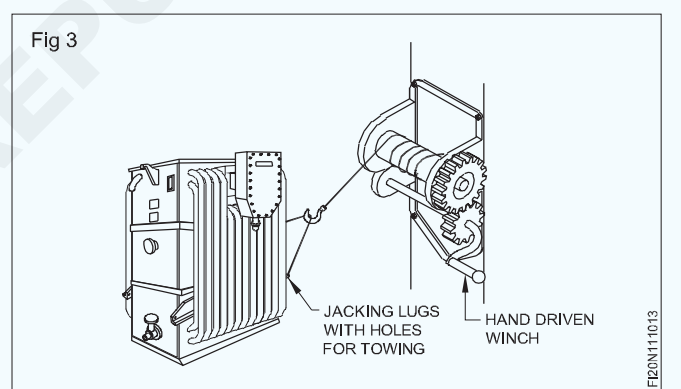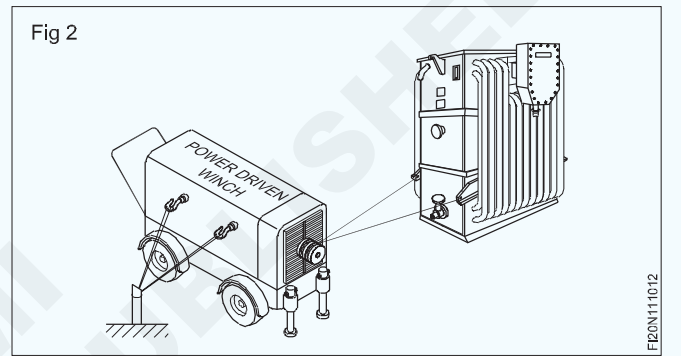

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଓର୍ ର ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର (SWL) କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ |

ଓର୍କୁ ଏକ ସଂରଚନାରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଟାଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ |

ଖୋଲା ଭୂମିରେ, ଲମ୍ବ ଅଂଶକୁ ଭୂମିରେ ଚଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓର୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବାଛିନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରର ମୂଳ ଚାରିପାଖରେ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | ଏହାକୁ ଓର୍ ର ଛୁକ୍ ରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ |


କେତେକ ଭାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ଜ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଟୁଇଙ୍ଗ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଲଗ୍ ଥାଏ |

ସୁରକ୍ଷା ବିଚାର

କି any ଶସି ଓର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ରାଟେର୍ ମେକାନିଜିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ବ୍ରେକ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ |

ଗିଅର ଚକଠାରୁ ହାତ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ।
 ବିୟରିଂ ଏବଂ ଗିଅର ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ତେଲଯୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ।
 ମେସିନ୍ ଚଳନ ପ୍ଲଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ।

ଶିଳ୍ପରେ ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ।
 ଚିତ୍ର 4 ଏକ ଭାରୀ ଗ୍ରାହ୍ୟଫର୍ମର ଲୋଡ୍ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଦର୍ଶାଏ ।

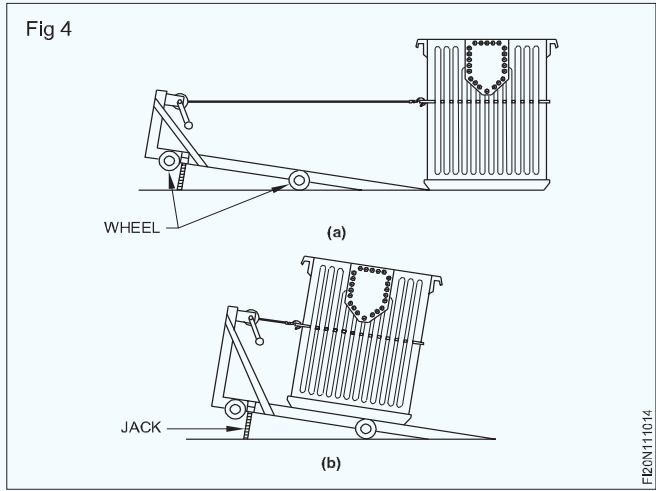

ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ।
 ଝିଙ୍ଗ୍ ହୁକ୍ ସହିତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର
 ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଚକ ମଧ୍ୟରେ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲଟଫର୍ମରେ ଭାର
 ଟାଣନ୍ତୁ ।

ଜ୍ୟାକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲଟଫର୍ମ ଏହାର ଚକ ଉପରେ
 ରହିବ ।

ଅନଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
 ସ୍ତର ଏବଂ ରୋଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।


ବେଳେବେଳେ ଏହାର ଆଧାରର ଅନିୟମିତ ଆକୃତି ହେତୁ କିମ୍ବା ଏହା
 ଯଥେଷ୍ଟ କଠିନ ନ ଥିବାରୁ ଏକ ଭାର ଭୂମିରେ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଗୋଲାକାର ବଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଫ୍ଲଟ-ବଟମ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କିମ୍ବା 'ସ୍ତର'
 ଉପରେ ଏହିପରି ଭାର ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)


ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବାର୍ (ରୋଲର୍ସ) ଭାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍
 କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲମ୍ବା, ପରିଚାଳନା ସହଜ ପାଇଁ ।

ମାର୍ଗରେ ଯେକି any ଶସି ଅସମାନ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ସହଜରେ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ
 ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା
 ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ ହେବା ଉଚିତ ।

ସମାନ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ବାର ଅଧିକାଂଶ ଭାର ପାଇଁ
 ଯଥେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାରି କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେବେ ଲୋଡ୍ ଶୀଘ୍ର
 ଘୁଞ୍ଚାଯାଇପାରେ କାରଣ ପଛ ପଟକୁ ଆଗକୁ ଯିବାବେଳେ କି delay ଶସି
 ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 5)

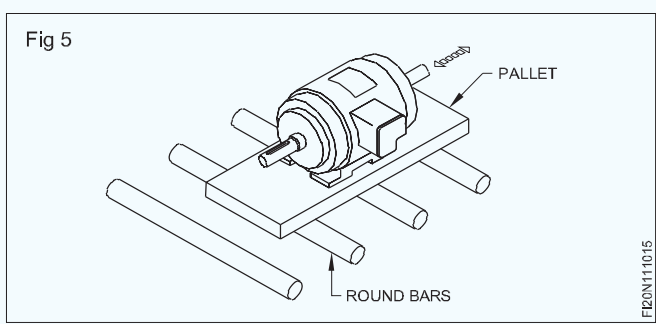

ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ କ୍ରୋବାର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରକୁ
 ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବାରର ଉପରି ଭାଗରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ
 କରନ୍ତୁ ।

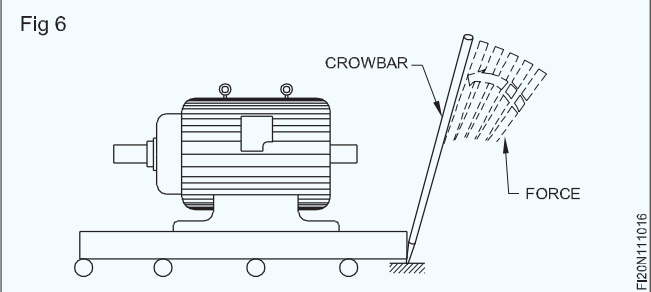

ସାବଧାନ


ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭାର ରୋଲର୍ରେ ଥାଏ, କେବଳ ଅକ୍ସିଆଲ୍ 1 opesୁଲି
 ବୁ negoti ମିଶା ହୋଇପାରିବ ।

ଭାରଟି ଯଦି ଖାଲରେ ଅଛି ତେବେ ସବୁବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
 ଏହି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ଏକ ଝିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର
 କରନ୍ତୁ ।

ରୋଲର୍ସ ଉପରେ ଏକ କୋଣ ବୁ negoti ମିଶା କରିବାକୁ ।

ଏକ ମଧ୍ୟ ଭାର ପାଇଁ, କୋଣ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
 ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ରୋଲର୍କୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।


ଯେତେବେଳେ ଏହି ରୋଲର୍ ଭାରର ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ,
 ସେତେବେଳେ ଭାରଟି ରୋଲର୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ହୋଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ
 ବୁଲିଯାଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 7)

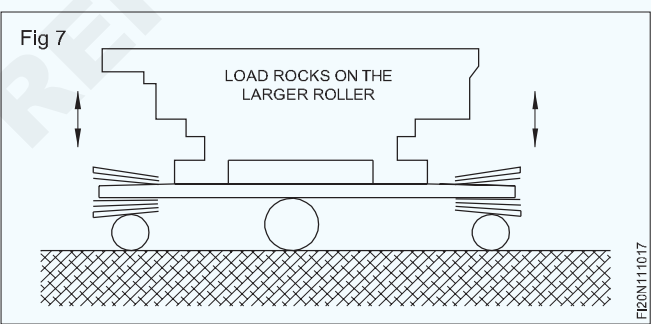


ଭାରୀ ଭାର ପାଇଁ

କୋଣର ଆରମ୍ଭରେ ରୋଲର୍ ଉପରେ ଭାର ବନ୍ଧ କର ।


ଲୋଡ୍ ରୋଲର୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋବାର୍ ସହିତ
 ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠେଲି ରୋଲର୍ସ ଉପରେ ଲୋଡ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 8)

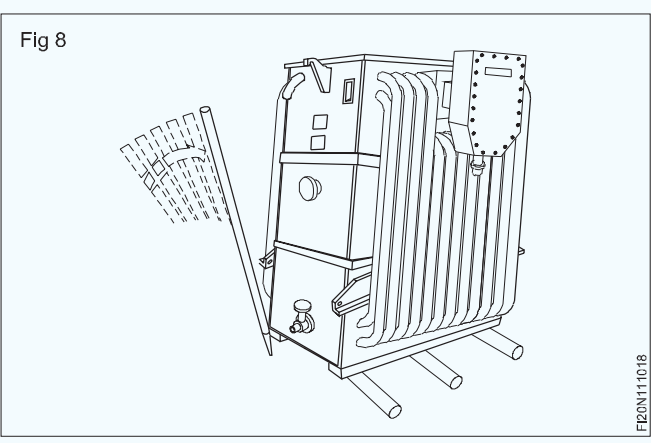


କିଛି ରୋଲରକୁ ଭାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗରେ ରଖ | (ଚିତ୍ର 9)

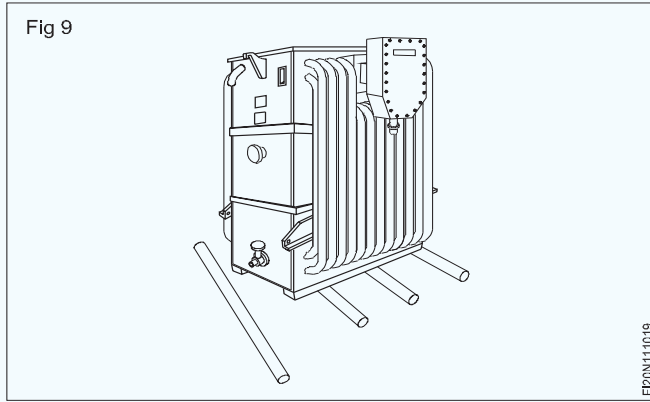

ଭାରକୁ ଏହି ରୋଲର୍ସକୁ ଆଗକୁ ଠେଲିଦିଅ |
 ଭାରକୁ ଆଗକୁ ଗୋଲେଇ ଦିଅ ଏବଂ ଫୁଲ ହୋଇଥିବା ରୋଲର୍ଗୁଡ଼ିକୁ
 ଭାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏବଂ ଏକ କୋଣରେ ରଖ |
 ଲୋଡ଼ ଇସ୍ଥିତ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ |
 ସୁରକ୍ଷା ବିଚାର
 କାଉବର୍ କିମ୍ବା ଜ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଭାରୀ ଭାର ବହନ କରିବା |
 ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା ରୋଲର୍ସକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ
 ହାତ ଭାରରୁ ସଫା ଅଛି |
 ଏହାକୁ ରଖିବା ସମୟରେ ପ୍ୟାକିଂ ତଳେ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 ଏକ ପୁସ୍ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
 ପ୍ୟାକିଂକୁ ଚଟାଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାର ତଳେ ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 10)
 ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଭାରର ତଳ ଧାରରୁ ଏବଂ ଚଟାଣରୁ ଭଲରେ ରଖି ଏହାର ପାର୍ଶ୍ଵ
 ମୁହଁରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 10)

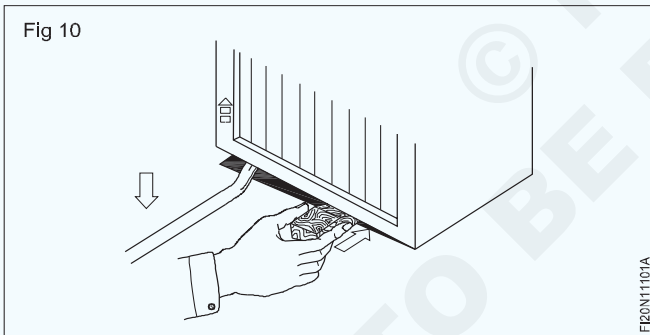


ଏକ ଭାର ବ ising ଲଭା |
 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ଥିରଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାର ଏବଂ ଛୁକ୍ ସହିତ
 ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି |
 ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଭାରର ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଅଂଶରେ
 ମୋଡ଼ି ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି |
 ଏକ ଭାର ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭାରର ଦୂର
 ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଜଣେ ସହାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ
 ଭାର ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତ
 ସ୍ଥିରରୁ ସଫା ଅଛି |
 ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କର ଯେ ଉଠାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି |
 ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାନ୍ତୁ |
 ଭାର ବ ଅ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ
 ଦିଅନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 11)
 ଏହା ଭୂମି ଛାଡ଼ିବାବେଳେ ଏହା ଘୁଞ୍ଚିପାରେ କିମ୍ବା ଘୁର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରେ |

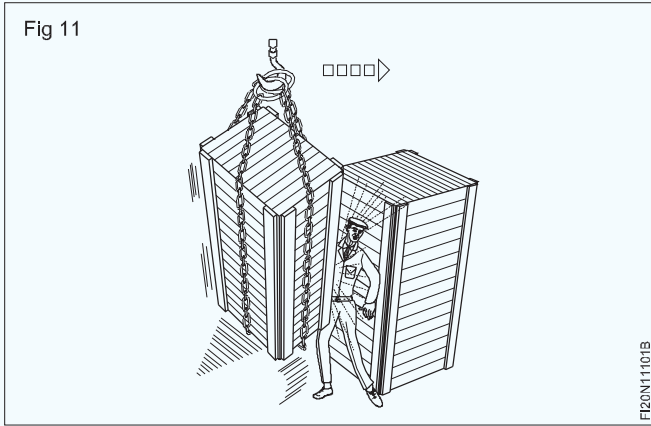

ଭାରର ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଛୁକ୍ ଚିହ୍ନଟ
 କରି ଏହିପରି ଗତିକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ |
 ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁରୁ ଚଟାଣକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ |
 ଏକ ଭାର ଘୁଞ୍ଚାଇବା |
 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଭାର ଧାରଣରେ କ acles ଶସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
 ନାହିଁ | (ଚିତ୍ର 12)



ଭାରରୁ ସଫା ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ |
 ଯଦି କେହି ତା'ର ପଥକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଭାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
 ରୁହ |
 ଗତି କିମ୍ବା ଦିଗ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ଭାରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ
 ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ |
 ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭାର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯିବ ନାହିଁ |
 (ଚିତ୍ର 13)
 ଚ୍ୟାକ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଖସିପାରେ କିମ୍ବା ଖସିପାରେ |
 ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭାରର ମାର୍ଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାକୁ
 ରେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ |

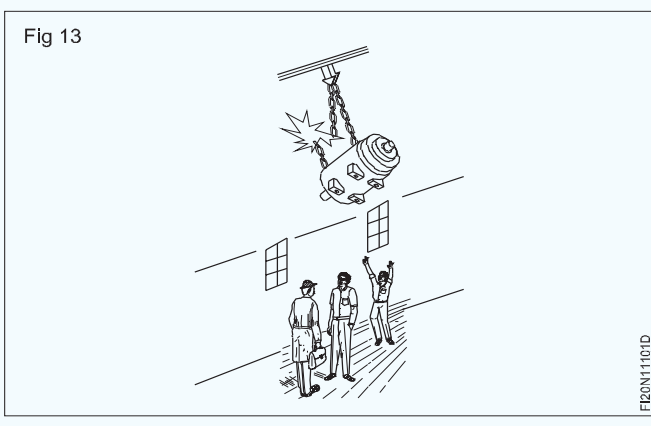

ରେଖା ମାପ (Linear measurement)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ମାପ (SI) ଅନୁଯାୟୀ ର line ଖ୍ୟ ମାପର ମୂଳ ୟୁନିଟ୍ ନାମ ଦିଅ |
- ଏକ ମିଟରର ଗୁଣନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମର ପ୍ରକାରର ନାମ ଦିଅ |
- ଏକ ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ | ITI ର ପରିଚୟ

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ବସ୍ତୁ ମାପିବା, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ମାପର ମାନକ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ |

SI ଅନୁଯାୟୀ ଦ length ଘିଏର ମୂଳ ଏକକ ହେଉଛି METER |

ଦ Length ଘିଏ - SI UNITS ଏବଂ MULTIPLES |


ବେସ୍ ୟୁନିଟ୍ |

ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦ length ଘିଏର ମୂଳ ଏକକ ହେଉଛି ମିଟର | ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଏକ ମିଟରର ଏକାଧିକ ଗୁଣ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ |

ମିଟର (ମି)	= 1000 ମିମି
CENTIMETER (cm)	= 10 mm
ମିଲିମିଟର (mm)	= 1000μ
ମାଇକ୍ରୋମିଟର (μm)	= 0.001 ମିମି

ଇଞ୍ଚିନିୟମି ଅଭ୍ୟାସରେ ମାପ |


ସାଧାରଣତ, ଇଞ୍ଚିନିୟମି ଅଭ୍ୟାସରେ, ଦ length ଘିଏ ମାପର ପସନ୍ଦିତ ଏକକ ହେଉଛି ମିଲିମିଟର | (ଚିତ୍ର 1)

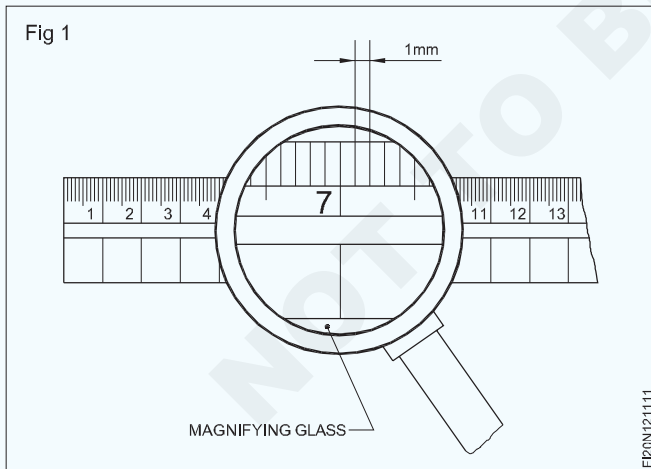


ଉଭୟ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ଆକାର ମିଲିମିଟରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି | (ଚିତ୍ର 2)

ଦ length ଘିଏ ମାପର ବ୍ରିଟିଶ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

ଦ length ଘିଏ ମାପର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା | ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ, ବେସ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଇଞ୍ଚିନିୟମି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ଯାର୍ଡ୍ | ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ SI ୟୁନିଟ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି |

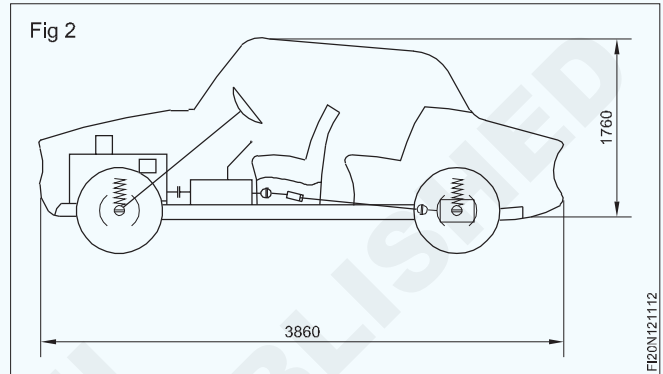

କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ମାପିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଚିନିୟମି ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ (ଚିତ୍ର 3) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

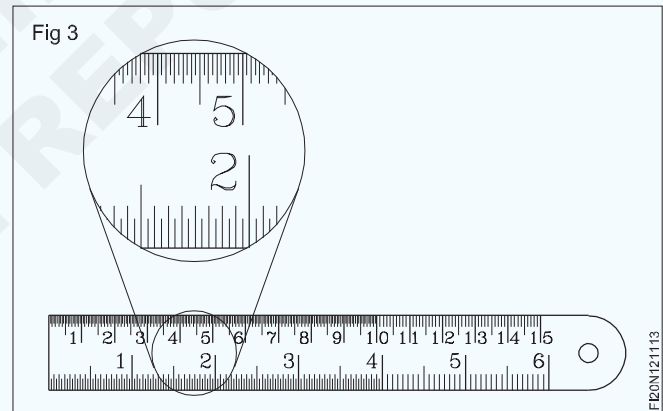



ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମ ବସନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ନିର୍ମିତ | ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବ 150 ମିମି, 300 ମିମି ଏବଂ 600 ମିମିରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମର ପଠନ ସଠିକତା ହେଉଛି 0.5 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 1/64 ଇଞ୍ଚ |

ସଠିକ୍ ପ reading ବା ପାଇଁ ପାରାଲଲ୍‌କୁରୁ ଉତ୍ତମ ତୁଟିକୁ ଏଡାକିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପ read ବା ଆବଶ୍ୟକ | (ଚିତ୍ର 4)

ଇଂରାଜୀ ମାପରେ ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସ୍ମାତକ ସହିତ 150, 300, 500 ଏବଂ 1000 ମିମି ଆକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ | (ଚିତ୍ର 5)


ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ନିୟମ |

- ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମ |
- କ୍ଷୁଦ୍ର ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମ |
- ଚେପରଡ଼ ଶେଷ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମନୀୟ ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମ |

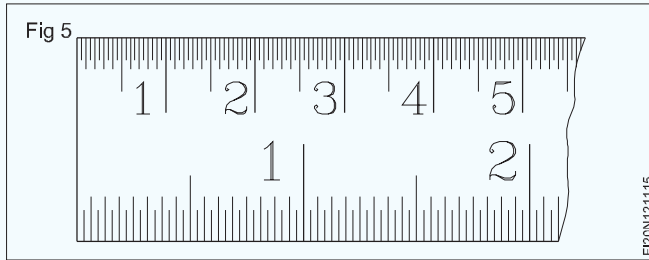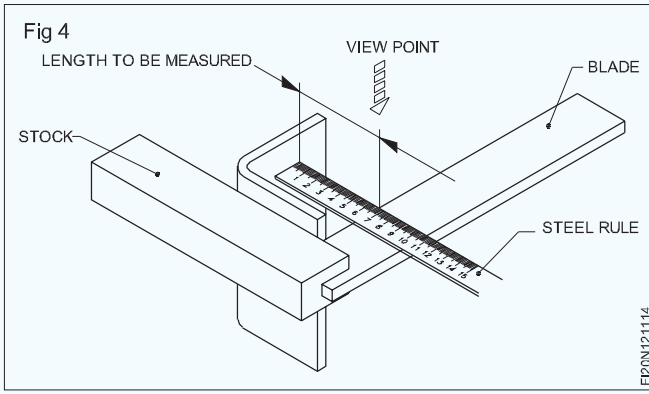


ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ |

ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ କିଣ୍ଡେର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଛୋଟ ଡିଆର ଗଭୀରତା, ଚାକିରିର ଅକ୍ଷ ଛିଦ୍ର ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ | ଏହାର ମୋଟେଇ ପ୍ରାୟ 5 ମିମି ଏବଂ ମୋଟା 2 ମିମି | (ଚିତ୍ର 6)

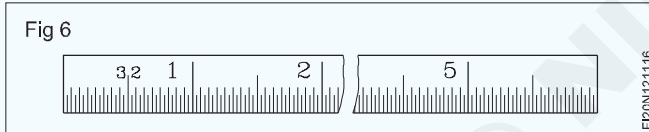

କ୍ଷୁଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ନିୟମ (ଚିତ୍ର 7)

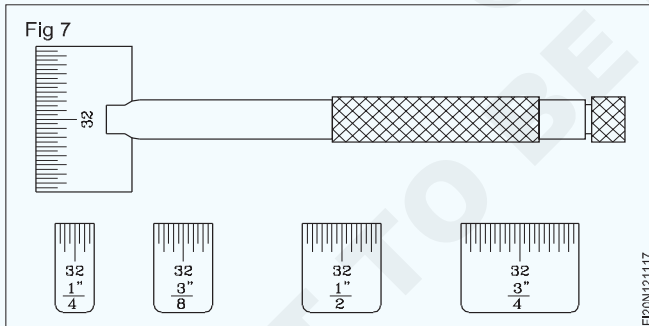


ଏକ ଧାରକ ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ଛୋଟ ନିୟମର ଏହି ସେଟ୍ ସୀମିତ କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ପରିମାପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଯାହା ସାଧାରଣ ଇସ୍ପାତ ନିୟମର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିଥାଏ | ଶାପର, ମିଲର ଏବଂ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ମର କାମରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଭୀର, କ୍ଷୁଦ୍ର କାନ୍ଥ, ରିସେସ୍, ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ଇତ୍ୟାଦି ମାପିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଧାରକର ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥିବା ଶେଷରେ ସହଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଦାମର ସାମାନ୍ୟ ମୋଡ୍ ବ୍ଲାର ଦୃ ିୟ ଭାବରେ ଚାପି ହୋଇଯାଏ | ପାଞ୍ଚଟି ନିୟମ ଦ s ଧ୍ୟ 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 3/4" ଏବଂ 1 "ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଓଲଟା ପାର୍ଶ୍ୱରେ 64 ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ମାତକ ହୋଇଛି |

ଟେପରଡ଼ ଶେଷ ସହିତ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ |

ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତ ମେକାନିକ୍ସ ସହିତ ଏକ ପ୍ରିୟ ଅଟେ କାରଣ ଏହାର ଟେପରଡ଼ ଏଣ୍ଡ ଛୋଟ ଗର୍ଭ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ, ଗ୍ରୀଭ, ରିସେସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ଆକାର ମାପିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ଶେଷରେ ମୋଟେଇ | (ଚିତ୍ର 8)

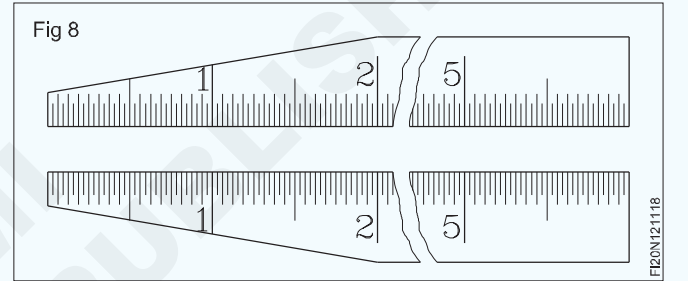

ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏହା ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏହାର ଧାର ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ଏବଂ କଳକରୁ ସୁରକ୍ଷିତ |

ଅନ୍ୟ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ସହିତ ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ | ବ୍ୟବହାର ନହେବା ସମୟରେ ଏକ ପତଳା ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ |

କୋଣାର୍କ ମାପ |

ଏକ ବସ୍ତୁର କୋଣର କୋଣାର୍କ ମାପ ସାଧାରଣତଃ degrees ଡିଗ୍ରୀ, ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ | ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ 60 ମିନିଟ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ହେଉଛି 60 ସେକେଣ୍ଡରେ |

ମ fundamental ଲିକ, ଉପ୍ପନ୍ନ ଏକକଗୁଡ଼ିକର ମାପ |

ଦ length ଧ୍ୟର ମାପ	
ମେଟ୍ରିକ୍ 	ବ୍ରିଟିଶ୍
ମାଇକ୍ରୋନ୍ $1\mu = 0.001$ ମିମି	ହଜାରେ ଇଞ୍ଚ = 0.001 "
ମିଲିମିଟର 1 ମିମି = 1000μ	ଇଞ୍ଚ = 1 "
ସେଣ୍ଟିମିଟର 1 ସେମି = 10 ମିମି	ପାଦ 1 ଫୁଟ = 12 "
ଡେସିମିଟର 1 dm = 10 ସେ.ମି.	ପାଦ 1 ଫୁଟ = 12 "
ମିଟର 1 ମି = 10 dm	1 ଫାର୍ଲଙ୍ଗ୍ 1 ଫର୍ = 220 yds
ଡେକାମେଟ୍ରି 1 ଡ୍ୟାମ୍ = 10 ମିଟର	1 ମାଇଲ୍ = 8 ଫର୍


ଲିପିବଦ୍ଧ ଲେଖକମାତ୍ର | (Scribers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ||
- ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ |


ଶାସ୍ତ୍ରୀ: ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚିତ୍ତ୍ୱ ର ପରିମାଣ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ରେଖା ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଲେଖକ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଉପକରଣ | ଏହା ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି ଏବଂ କଠିନ | ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରେଖା ଅଙ୍କନ ପାଇଁ, ବିନ୍ଦୁଟି ଭୂମି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ଉଚିତ |

ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ | ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ସାଧା ଲେଖକ | (ଚିତ୍ର 1)

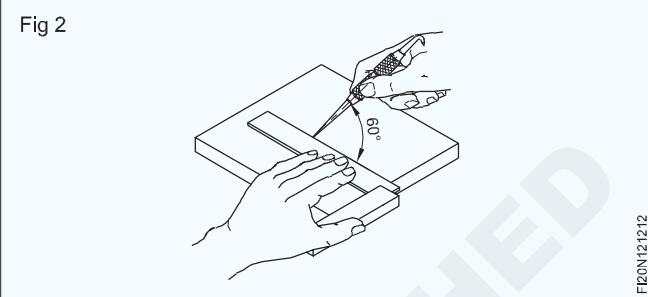

ଲେଖକ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ; ତେଣୁ, ସାଧା ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାକୁ ନାହିଁ |

ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନହେବା ସମୟରେ ଏକ କର୍କ ରଖନ୍ତୁ |

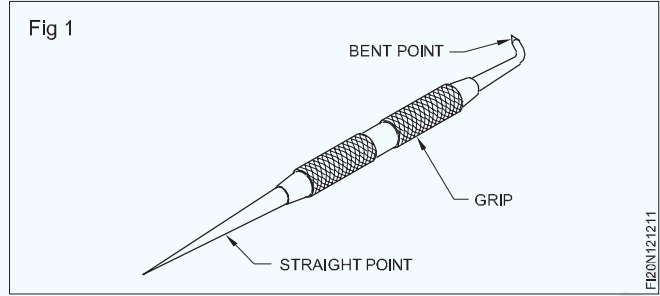

ରେଖା ଲେଖିବାବେଳେ, ଲେଖକ ଏକ ପେନ୍ସିଲ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଦୃ drawn ଲା ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଧାରର ନିକଟତର ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 2)

ଲିପିବଦ୍ଧ ଲେଖକମାତ୍ର | (Dividers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ତିଭାଲତରୁ ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ବିଭାଜକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ |
- ବିଭାଜନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ |
- ତିଭାଲତରୁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ |

ସର୍କଲ, ଆର୍କ ଏବଂ ଦୂରତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ତିଭାଲତରୁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 1, 2 ଏବଂ 3)

ଦୃ firm ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ବସନ୍ତ ଗଣ୍ଠି ସହିତ ତିଭାଲତରୁ ଉପଲବ୍ଧ | (ଫିମ୍ 1 ଏବଂ 4) | ମାପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ତିଭାଲତରୁ ଉପରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି | (ଚିତ୍ର 2)

ତିଭାଲତର ଆକାର 50 ମିମି ରୁ 200 ମିମି ମଧ୍ୟରେ | ବିନ୍ଦୁରୁ ଫୁଲକ୍ରମ୍ ରୋଲର (ପିଭଟ୍) ର କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହେଉଛି ତିଭାଲତରୁ ର ଆକାର | (ଚିତ୍ର 4)

ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ତିଭାଲତରୁ ପଏଣ୍ଟ 30 ° ର ପ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


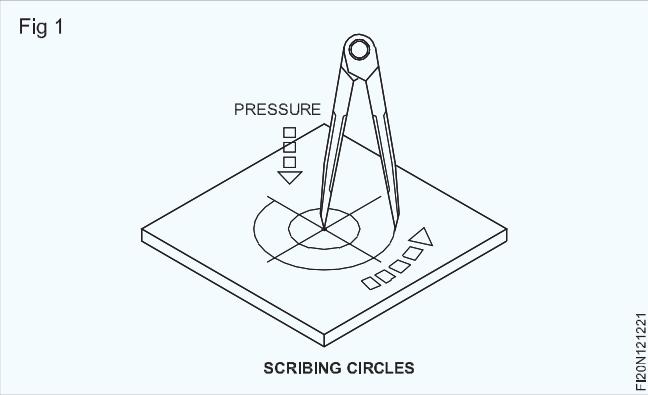



Fig 2

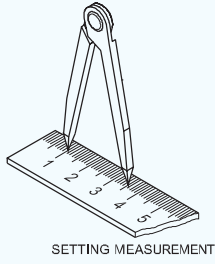

SETTING MEASUREMENT

FI20N121222


Fig 3

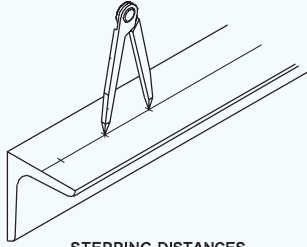

STEPPING DISTANCES

FI20N121223

Fig 4

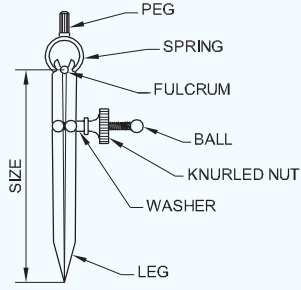


SPRING JOINT DIVIDER

FI20N121224

ଡିଭାଇଡରର ଦୁଇ ଗୋଡ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଲମ୍ବ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
 (ଚିତ୍ର 5) ବିଭାଜକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା
 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ।

Fig 5

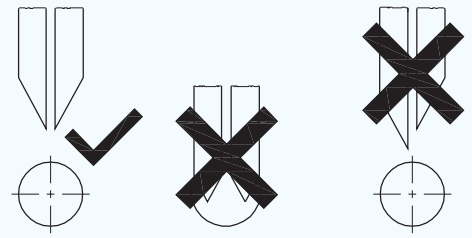

FI20N121225

ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇଡର ପଏଣ୍ଟକୁ ଡାକ୍ଷ୍ଣ୍ୟ ରଖିବା
 ଉଚିତ୍ । ଏକ ତେଲ ପଥର ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ଷ୍ଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ଷ୍ଣ୍ୟ
 କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ । ଗ୍ରାଭିଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ଷ୍ଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ
 ନରମ ହୋଇଯିବ ।


© NIMI NOT TO BE REPRODUCED

ଫିଟର୍ କାଲିପର୍ | (Calipers)

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
- ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ କାଲିପର୍ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
 - ବସନ୍ତ ଯୁଗ୍ମ କାଲିପର୍ସର ସୁବିଧା ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

କାଲିପର୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣରୁ ଏକ ଚାକିରିକୁ ମାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ବିପରୀତରେ | କାଲିପର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଗୋଡ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ |

- ମିଳିତ**
- ଦୃ joint ମିଳିତ କାଲିପର୍ (ଚିତ୍ର 1 ଏ)
 - ବସନ୍ତ ଯୁଗ୍ମ କାଲିପର୍ (ଚିତ୍ର 1 ବି)

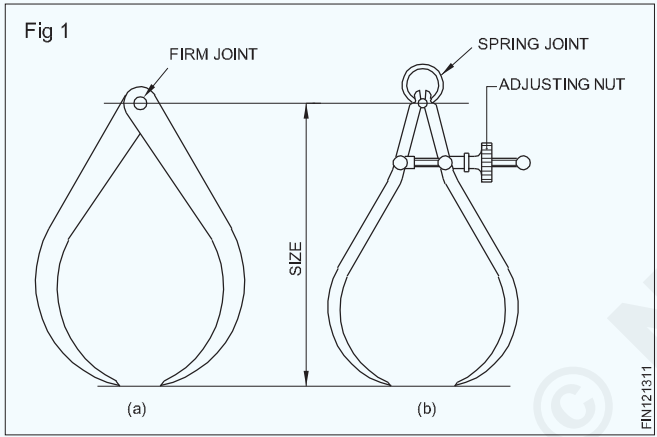

- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାପ ପାଇଁ କାଲିପର୍ ଭିତରେ | (ଚିତ୍ର 2)
- ବାହ୍ୟ ମାପ ପାଇଁ ବାହାରେ କାଲିପର୍ | (ଚିତ୍ର 3)



ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ ସହିତ କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ସଠିକତା mm। Mm ମିମିରେ ସୀମିତ; ଚାକିରିର ସମାନ୍ତରାଳତା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅନୁଭବ ସହିତ କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ସଠିକତା ସହିତ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ |

ଜେନି କାଲିପର୍ | (Jenny calipers)

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
- ଏକ ଜେନି କାଲିପର୍ସର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
 - ଜେନି କାଲିପର୍ସର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଡକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ଜେନି କାଲିପର୍ସର ଏକ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଡିଭାଇଡର୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଏକ ବଙ୍କା ଗୋଡ | (ଚିତ୍ର 1) ଏଗୁଡ଼ିକ 150 ମିମି, 200 ମିମି, 250 ମିମି ଏବଂ 300 ମିମି ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ |




- ଜେନି କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |
- ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ (ଚିତ୍ର 2) |
 - ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବା ପାଇଁ | (ଚିତ୍ର 3)

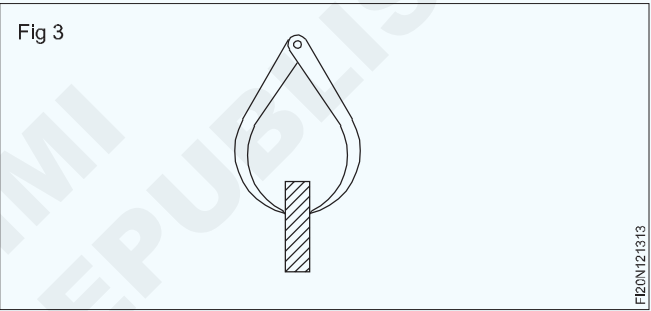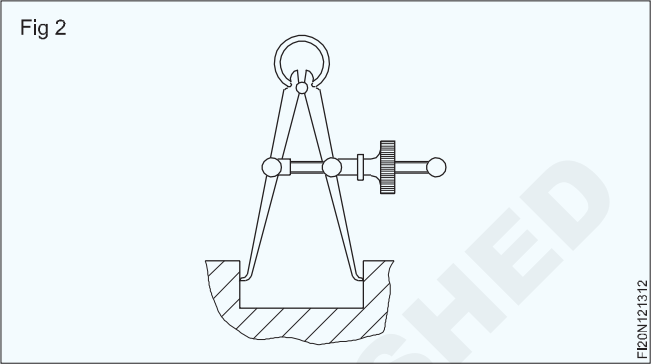

ବସନ୍ତ ଯୁଗ୍ମ କାଲିପର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଡଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସେଟିଂ କରିବାର ସୁବିଧା ଅଛି | ଏକ ଦୃ joint ମିଳିତ କାଲିପର୍ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାଠ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଡକୁ ହାଲୁକା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ |

ଏହି କାଲିପର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବଙ୍କା ଗୋଡ କିମ୍ବା ଗୋଇଠି ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ |

ବଙ୍କା ଗୋଡ ବିଶିଷ୍ଟ କାଲିପର୍ ଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 2 ବି) ଭିତର ଧାରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରେଖା ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ହିଲ୍ ପ୍ରକାର (ଚିତ୍ର 2A) ବାହ୍ୟ ଧାରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

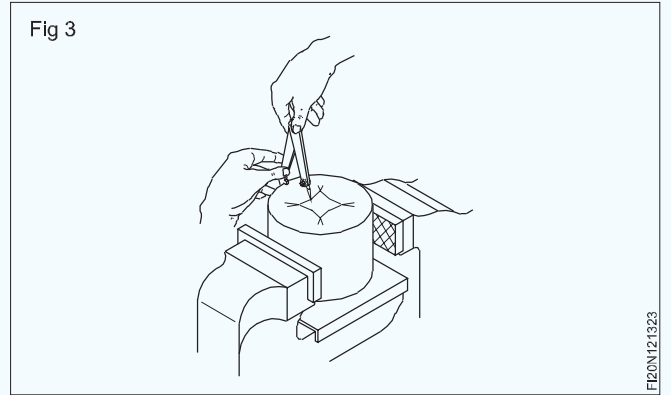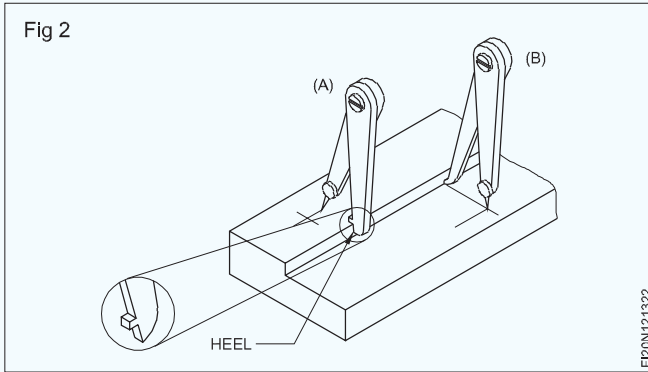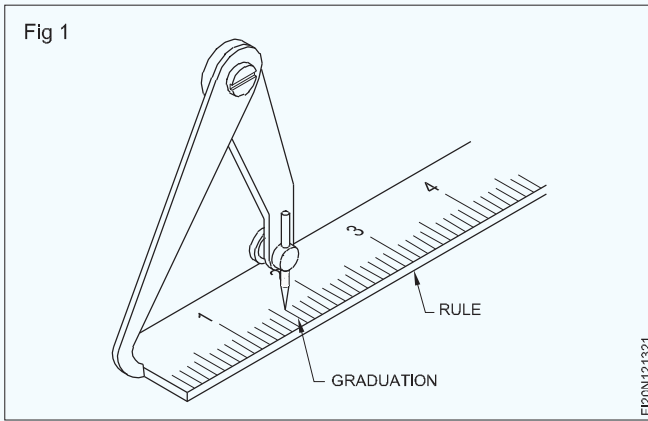

ଏହି କାଲିପର୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନାମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ହେର୍ମାଫ୍ରୋଡାଇଟ୍ କାଲିପର୍ |
- ଗୋଡ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ କାଲିପର୍ |
- ଅଭୃତ ଗୋଡ କାଲିପର୍ |

ମାର୍କିଂ ପଞ୍ଚର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ | (Types of marking punches)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ |



- ମାର୍କିଂରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ମର ନାମ ଦିଅ |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚର ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ଲେଆଉଟ୍ ର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପଞ୍ଚ ଅଛି | ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ, କଠିନ ଏବଂ ଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ସେଣ୍ଟର ପ ch, ଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରିକ୍ ପ ch, ଟ୍ |

ସେଣ୍ଟର ପୁଞ୍ଚ: ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚରେ ବିନ୍ଦୁର କୋଣ 90 ° ଅଟେ | ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ବହୁତ ଗଭୀର ହୁଏ | ଏହି ପିଟ୍ ଗାତର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ପ୍ରଶସ୍ତ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ଡ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଆସନ ଦେଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 1a)

ପ୍ରିକ୍ ପୁଞ୍ଚ / ଡର୍ ପିଟ୍: ପ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଚର କୋଣ ହେଉଛି 30 ° କିମ୍ବା 60 ° | (ଚିତ୍ର 1 ବି) ଡିଭାଇଡର୍ସକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହାଲୁକା ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ତିଆରି ପାଇଁ 30 ° ପଏଣ୍ଟ ପିଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଡିଭାଇଡର୍ ପଏଣ୍ଟ ପ ch, ଟ୍ ମାର୍କରେ ଏକ ସଠିକ୍ ଆସନ ପାଇବ | 60 ° ପଞ୍ଚ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡର୍ ପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ | (ଚିତ୍ର 2)

ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ଅତି ନିକଟତର ହେବା ଉଚିତ୍ ହୁଏ |

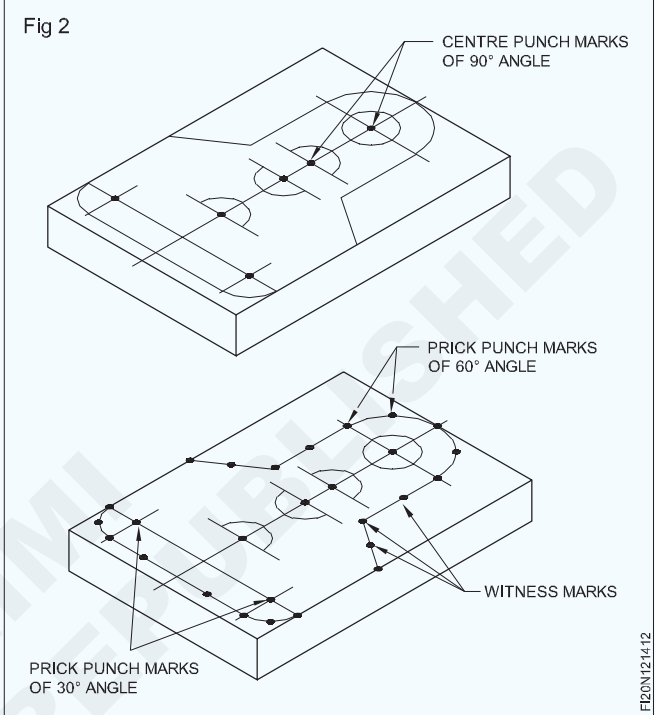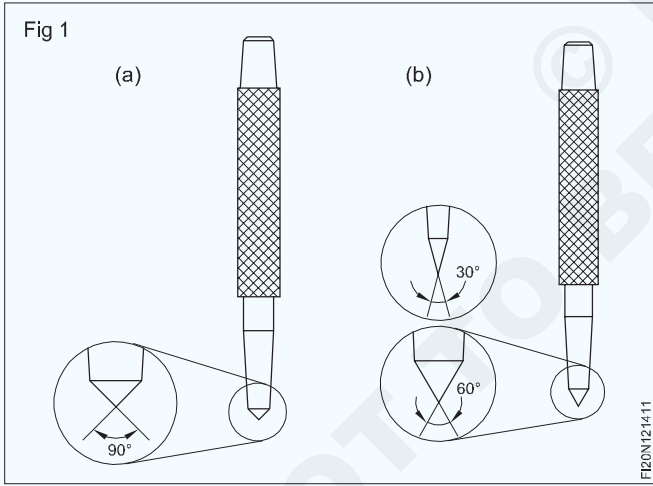

ହାତୁଡ଼ି | (Hammers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ |

- ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାତୁଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାତୁଡ଼ିର ଅଂଶ ଚିହ୍ନଟ କର |
- ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାତୁଡ଼ିର ପ୍ରକାରର ନାମ ଦିଅ |
- ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାତୁଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାତୁଡ଼ି ହେଉଛି ଏକ ହାତ ସାଧନ ଯାହାକି ପିଟ୍, ବଙ୍କା, ସିଧା, ଚିପିଙ୍ଗ, ଫୋର୍ଜିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ରିଭାଇଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଲ୍ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ହାତୁଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ: ହାତୁଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାଣ୍ଡଲ୍ |



ହାମର ଛତ୍-ଜାଲ୍ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ କାଠ ହାଣ୍ଡଲ୍ ଶକ୍ ଶୋଷିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଜରୁରୀ |

ହାତୁଡ଼ି-ମୁଣ୍ଡର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ (1), ପେନ୍ (2), ଗାଲ (3) ଏବଂ ଆଇହୋଲ୍ (4) |

ଚେହେରା: ଚେହେରା ହେଉଛି ଚମକାର ଅଂଶ | ଧାର ଖୋଲିବାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତତା ଦିଆଯାଏ | ଚିପିଙ୍ଗ୍, ବଙ୍କା, ପିଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାରିବା ସମୟରେ ଏହା ଷ୍ଟାଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ପେନ୍: ପେନ୍ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ | ଏହା ରିଭାଇଟିଂ ଏବଂ ବଙ୍କା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ପେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଯେପରିକି:

- ବଲ୍ ପେନ୍ (ଚିତ୍ର 2a)
- କ୍ରସ୍-ପେନ୍ (ଚିତ୍ର 2 ବି)
- ସିଧା ପେନ୍ | (ଚିତ୍ର 2c)

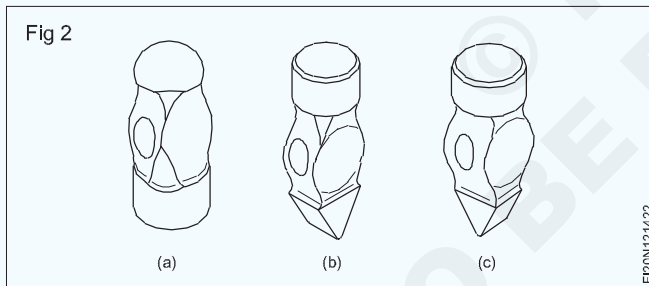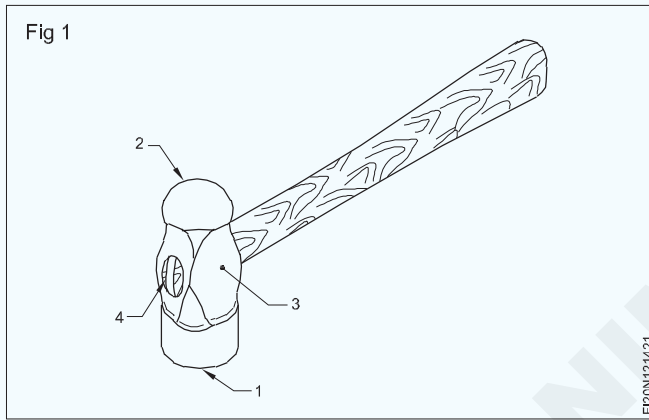

ଚେହେରା ଏବଂ ପେନ୍ କେସ୍ କଠିନ ହୋଇଛି |

ଗାଲ: ଗାଲଟି ହାମରହେଡର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଅଟେ |

ହାତୁଡ଼ିର ଓଜନ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପ୍ତ ହୋଇଛି | ହାତୁଡ଼ି-ମୁଣ୍ଡର ଏହି ଅଂଶ ନରମ ରହିଥାଏ |






ଚକ୍ଷୁ: ହାଣ୍ଡଲ୍ ଫିଟ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଇହୋଲ୍ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ | ହାଣ୍ଡଲ୍‌କୁ କଠିନ ଭାବରେ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆକୃତିର | ଖେଜ୍ ହାଣ୍ଡଲ୍‌କୁ ଆଇହୋଲ୍‌ରେ ଠିକ୍ କରେ | (ଡିମ୍ 3 ଏବଂ 4)


ହାତୁଡ଼ି ପେନ୍ ପ୍ରୟୋଗ: ବଲ୍ ପେନ୍ ରିଭାଇଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 5)

ଧାତୁକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ରସ୍-ପେନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 6)

କୋଣରେ ସିଧା ପେନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 7)

ଧାତୁ ବିଭାଜନରେ ଏକ ଛେଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 8)

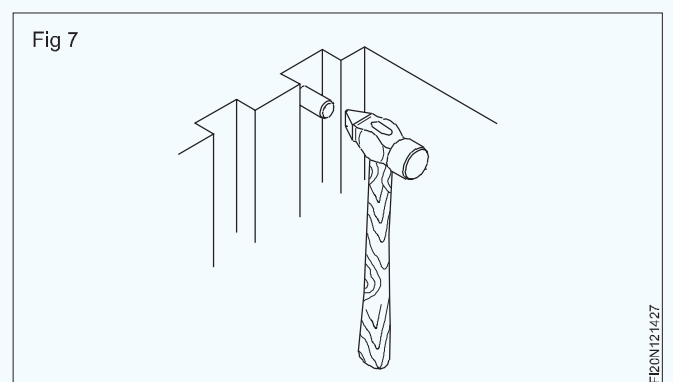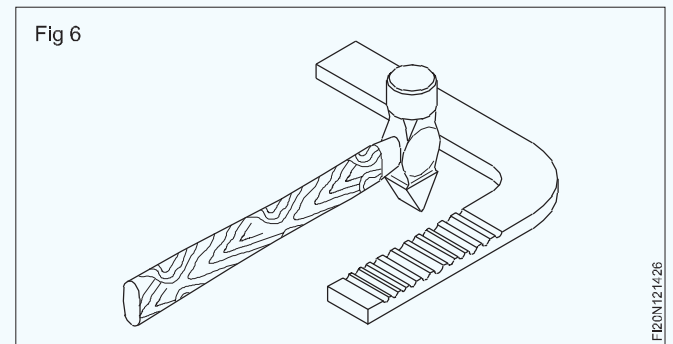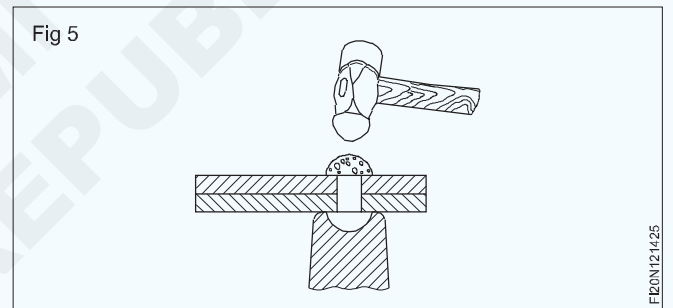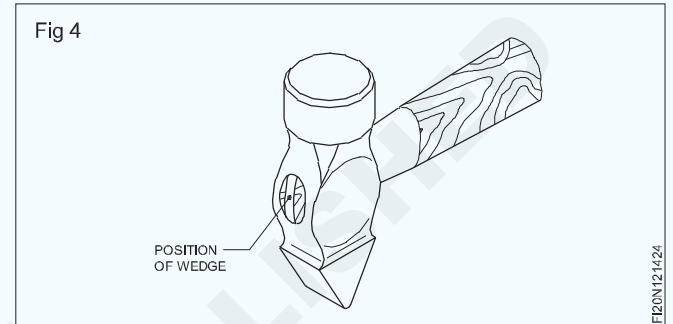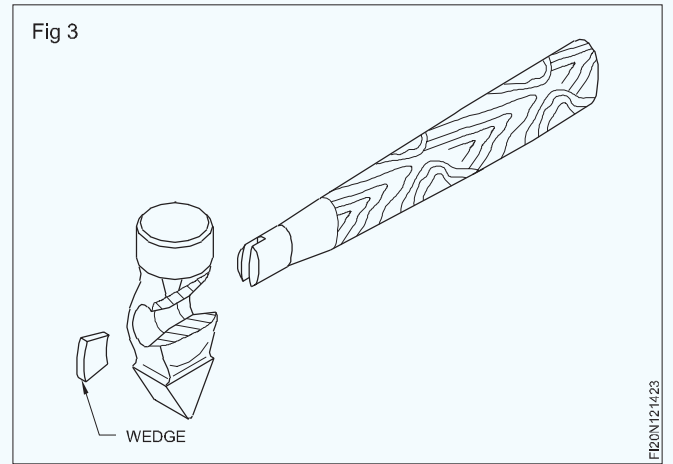

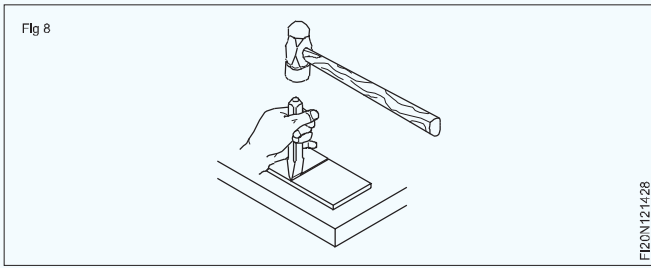

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାତୁଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଏବଂ ପେନ୍ ର ଆକୃତି ବାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ।

ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ 125 ଗ୍ରାମରୁ 750 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ମାର୍କିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାତୁଡ଼ିର ଓଜନ ହେଉଛି 250 ଗ୍ରାମ ।



'ଭି' ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ('V' Blocks)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- 'V' ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ବା features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- 'V' ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- B.I.S ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ 'v' ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରନ୍ତୁ ।

ନିର୍ମାଣ ବା features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ।

'ଭି' ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମେସିନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସେଟ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ । ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ ର ବା features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରାମ୍ 1 ଏବଂ 2 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

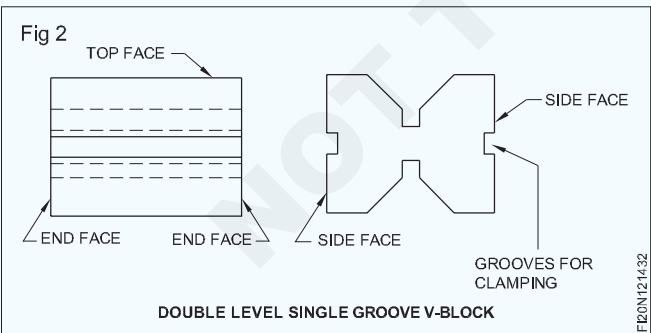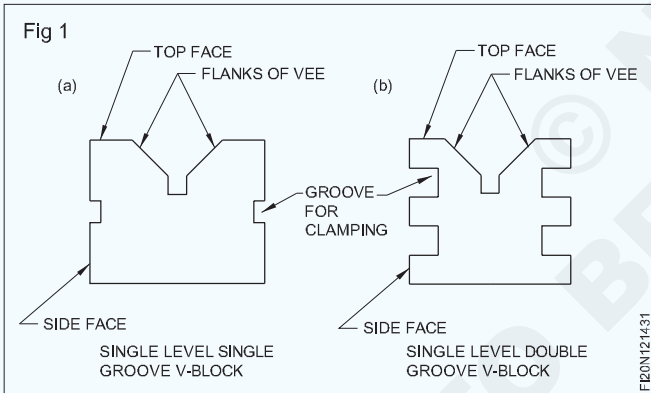

ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ VEE ର ଅକ୍ଷରୁ ଲମ୍ବ କୋଣ 90 ° ଅଟେ । ପରିମାପ, ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗାକାରତା ଉପରେ 'ଭି' ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ ଉପଲବ୍ଧ । BIS ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ନରେ ତାଲିକାଭିତ୍ତ ପରି ଚାରୋଟି ପ୍ରକାର ଅଛି ।

ଏକ ମେସିନ୍ / ଫିଟିଂ ବୋକାଳରେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ।

- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ହାଣ୍ଡଲ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି ।
- ଚାକିରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓଜନ ସହିତ ଏକ ହାତୁଡ଼ି ବାଛିନ୍ତୁ ।
- ହାମର ମୁଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କ crack ଶିଏ ଫାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ।
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ହାତୁଡ଼ିର ଚେହେରା ତେଲ କିମ୍ବା ତେଲରୁ ମୁକ୍ତ ।

ଏକକ ସ୍ତରର ଏକକ ଖୋଲା 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ (ଚିତ୍ର 1)

ଏହି ପ୍ରକାରର କେବଳ ଗୋଟିଏ 'V' ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକକ ଖୋଲା (ସ୍କ୍ର) ଅଛି । ଏହି ଖୋଲାଗୁଡ଼ିକ ହୋଲିଟ୍ କ୍ଲମ୍ପିଂ ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଇଁ ।

ଏକକ ସ୍ତରର ଡବଲ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ (ଚିତ୍ର 2)

ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟିଏ 'ଭି' ଗ୍ରୀଭ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାନରେ ଦୁଇଟି କ୍ଲମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଖୋଲା (ସ୍କ୍ର) ରହିବ ।

ଡବଲ୍ ଲେଭଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ (ଚିତ୍ର 3)

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, 'ଭି' ବ୍ଲକ୍‌ର ଉପର ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ଦୁଇଟି 'ଭି' ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାପି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ରହିବ ।

ମେଳ ଖାଉଥିବା ଯୋଡ଼ି 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ (ଡ୍ରାମ୍ 1 and ଏବଂ)


ଏହି ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହାର ସମାନ ଆକାର ଏବଂ ସମାନ ଗ୍ରୋଭ୍ ସମାନତା ଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ବା given ରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ବାରି ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ । ମେସିନ୍ ଚେସ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଶାଫ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କିମ୍ବା ଚେସ୍‌ଗୁଡ଼ି ଅଫ୍ ମାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସେଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଗ୍ରୋଭ୍ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ

ଗ୍ରୋଭ୍ ଏ ଏବଂ ଗ୍ରୋଭ୍ ବିରେ 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଗ୍ରୋଭ୍ ଏ 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଠିକ୍, ଏବଂ କେବଳ 100 ମିମି ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚମାନର ଇସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ । ଗ୍ରୋଭ୍ ବି 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୋଭ୍ ଏ ଭଳି ସଠିକ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମେସିନ୍ ବୋକାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ 300 ମିମି ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି 'ଭି' ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଘନିଷ୍ଠ ଶସ୍ୟ କାଷ୍ଠ ଲୁହାରେ ତିଆରି ।

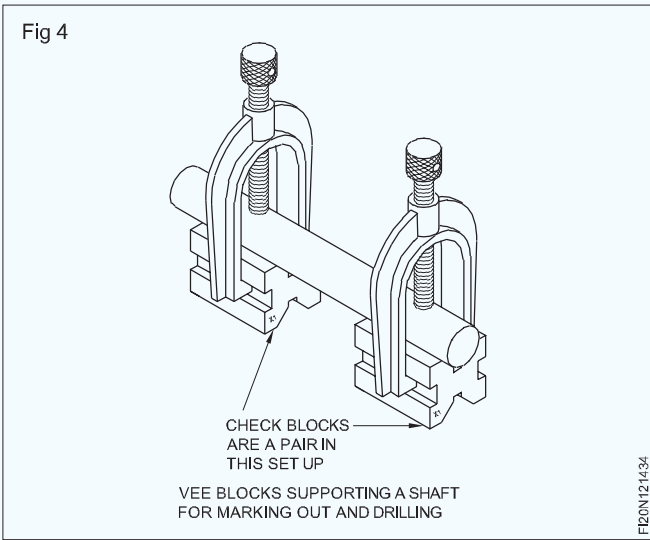

'V' - ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ଲାମ୍ପ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ

'ଭି' ବ୍ଲକରେ ଦୃ ି ଭାବରେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଚାକିରି ରଖିବା ପାଇଁ 'ୟୁ' କ୍ଲାମ୍ପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ପଦବୀ

'ଭି' ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନାମକରଣ ଆକାର (ଦ length ଧ୍ୟ) ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ B.I.S. ମାନକ

ମେଲ ହୋଇଥିବା ଯୋଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର M ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

କ୍ଲାମ୍ପ୍ ସହିତ 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ 'କ୍ଲାମ୍ପ୍ ସହିତ' ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଉଦାହରଣ |

ଏକ mm ଠ ମିମି ଲମ୍ବ (ନାମମାତ୍ର ଆକାର) 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ 5 ରୁ 40 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ A ଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ।

'V' ବ୍ଲକ୍ 50/5 - 40 A - I.S.2949

ଏକ ମେଲ ହୋଇଥିବା ଯୋଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହାକୁ ନାମିତ କରାଯିବ ।


'V' ବ୍ଲକ୍ M 50/5 - 40 A I.S.2949

କ୍ଲାମ୍ପ୍ ସହିତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ, ନାମକରଣ ହେବ ।

'ଭି' କିଲ୍ 50/5 - 40 A I.S. 2949

ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 'ଭି' ବ୍ଲକର ସଠିକ୍ ଆକାର ବାଛନ୍ତୁ ।
- ବ୍ୟବହାର ପରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ।

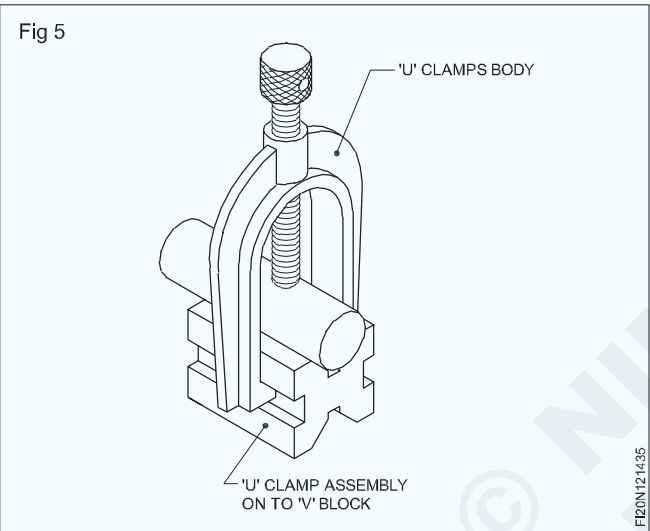

ଚେକ୍‌ଅଫ୍ ମାର୍କିଂ ଏବଂ ମାର୍କିଂ ଅଫ୍ | (Marking off and marking off table)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ମାର୍କିଂ ଅଫ୍ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କିଂର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ଚେକ୍‌ଅଫ୍ ର ବ features ଶିଖ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ଚେକ୍‌ଅଫ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଲେଖନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ଚେକ୍‌ଅଫ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।


ମାର୍କିଂ ଅଫ୍ |


ମାର୍କିଂ ଅଫ୍ କିମ୍ବା ଲେଆଉଟ୍ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଅପରେସନ୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଏବଂ ରୁଗ୍ ମେସିନିଂ କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ସମୟରେ ମାର୍କିଂଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନ

ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରେ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେତୁ ଲିଭାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ସହିତ ସୁବିଧାଜନକ ମାର୍କିଂ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଞ୍ଜି ମାର୍କିଂ ରଖି ସ୍ଥାୟୀ ମାର୍କିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପ ଚ ି ଫ୍ ମାର୍କିଂଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନପାତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କିଂ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।

ଚେକ୍‌ଅଫ୍ ମାର୍କିଂ (ଫିଗ୍ 1 ଏବଂ ୨)

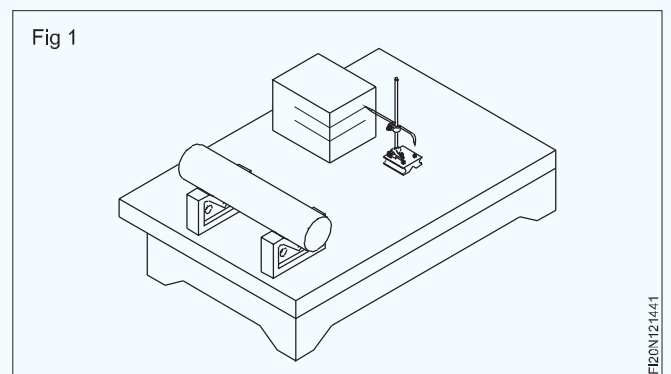

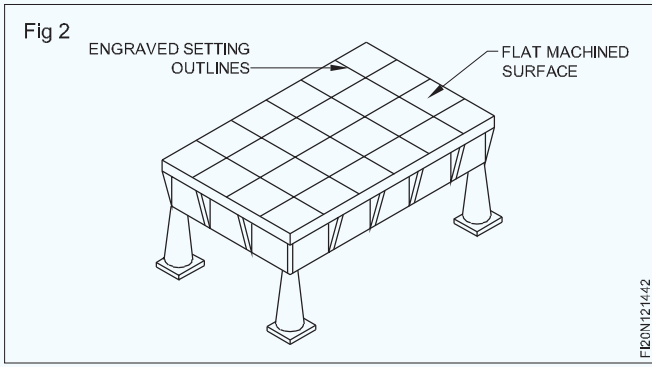

ଏକ ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ (ମାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଟେବୁଲ୍) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କଠିନ ନିର୍ମାଣର । ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଉପର ପୃଷ୍ଠକୁ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାଷ୍ଠ ଲୁହା କିମ୍ବା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାପ ଯନ୍ତ୍ରର ସେଟିଂ ଏବଂ ଆକାର, ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ।

- ଏକ ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଉପକରଣ, ଏବଂ କ୍ଷତି ଏବଂ କଳଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ବ୍ୟବହାର ପରେ ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ କୁ ଏକ ନରମ କପଡ଼ା ସହିତ ସଫା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- କାଷ୍ଠ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ତେଲର ଏକ ପତଳା ସ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।


ଫିଟ୍ରିଂ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧକ୍ଷ | (Bench vice)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ବେଞ୍ଚ ଉପାଧକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବେଞ୍ଚ ଉପାଧକ୍ଷର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
- ବେଞ୍ଚ ଉପାଧକ୍ଷଙ୍କ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ |
- ଭାଇସ୍ କ୍ଲମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ |


କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ | ବେଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପାଧକ୍ଷ ହେଉଛି ବେଞ୍ଚ ଉପାଧକ୍ଷ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାଇସ୍ କୁହାଯାଏ |

ଏକ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧକ୍ଷ କାଷ୍ଠ ଲୁହା କିମ୍ବା କାଷ୍ଠ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହା ଦାଖଲ, ଦେଖିବା, ଫ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 1)

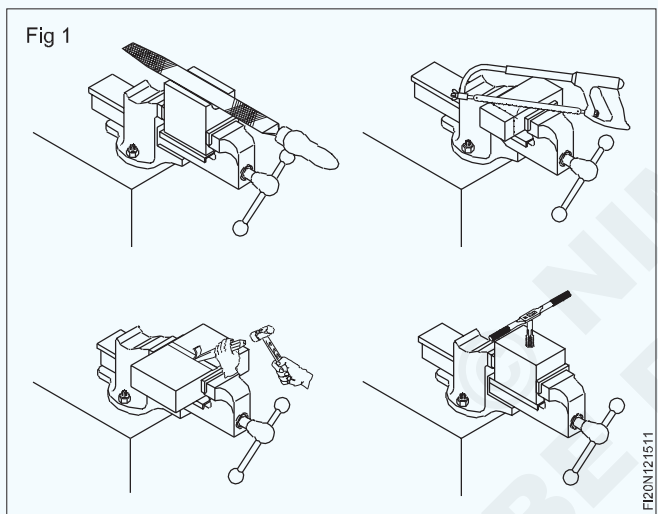

ଉପାଧକ୍ଷର ଆକାର jaws.eg ର ମୋଟେଇ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି | 150 ମିମି ସମାନ୍ତରାଳ ଜହ୍ନ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧକ୍ଷ |

ଏକ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧକ୍ଷ (ଚିତ୍ର 2)

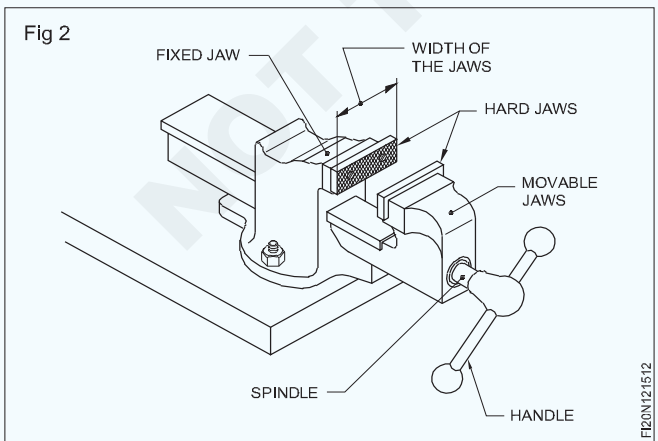


ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ଉପାଧକ୍ଷ |

ଫିଟ୍ଟିଂ ଜହ୍ନ, ଚଳନଶୀଳ ଜହ୍ନ, କଠିନ ଜହ୍ନ, ଷ୍ଟିଲ୍, ହାଣ୍ଡଲ୍, ବାନ୍ଧ-ବାଦାମ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଏକ ଉପାଧକ୍ଷ |

ବାନ୍ଧ-ବାଦ ଏବଂ ବସନ୍ତ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ |

ଭାଇସ୍ କ୍ଲମ୍ପ କିମ୍ବା କୋମଳ ଜହ୍ନ (ଚିତ୍ର 3)

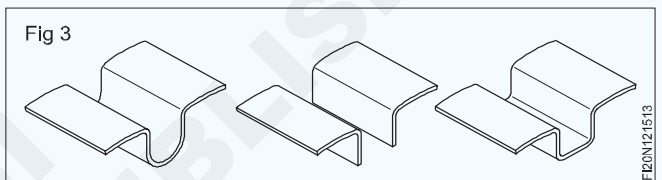

ଏକ ସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଜହ୍ନ ଉପରେ ଆଲୁମିନିୟମରୁ ନିର୍ମିତ ନରମ ଜହ୍ନ (ଭାଇସ୍ କ୍ଲମ୍ପ) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବ | ଉପାଧକ୍ଷକୁ ଅଧିକ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ |

ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏକ କପଡ଼ା ସହିତ ଉପସାଗରକୁ ପୋଛି ଦେଇ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଜେଡ୍ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଅଂଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ |
- ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାଇଂ ଅଂଶକୁ ତେଲ ଏବଂ ତେଲ ଲଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |
- ସ୍ପ୍ଲାଇଂ ବିଭାଗକୁ ତେଲ ଦେବା ପାଇଁ, ଜହ୍ନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୁରେ ଏକ ଗ୍ରୀସ୍ ସ୍ତର ଲଗାନ୍ତୁ |
- ଯଦି କଳଙ୍କ ଅପସାରଣକାରୀ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପାଧକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କଳଙ୍କକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ |
- ଯେତେବେଳେ ଉପାଧକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରରେ ନଥାଏ, ଜହ୍ନକୁ ହାଲୁକା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଏକତ୍ର କର ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲକୁ ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ଛିଡ଼ିରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଭାଇସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲକୁ ମାରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ବଙ୍କା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ |

ହାକସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ବ୍ଲେଡ୍ | (Hacksaw frames and blades)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହାକସ୍ ଫ୍ରେମର ନାମ ଦିଅ |
- ହାକସ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହାକସ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ନାମ ଦିଅ |
- ଦେଖିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |

ହାକସ୍ ଫ୍ରେମ୍: ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ଏକ ହାକସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ବ୍ଲେଡର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ |

ଉଦାହରଣ |


ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହାକସ୍ ଫ୍ରେମ୍ - ଟ୍ରାପ୍‌ଲୋକ୍ - 250 - 300 ମିମି କିମ୍ବା 8 " - 12 "

ହାକସ୍ ଫ୍ରେମର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ |

କଠିନ ଫ୍ରେମ୍ (ଚିତ୍ର 1a): କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ ଦ length ଘିଏର ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ ଏହି ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ | ଯଥା 300 ମିମି କିମ୍ବା 250 ମି.ମି.

ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ (ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ରକାର): ବ୍ଲେଡର ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ଲମ୍ବ ଏହି ଫ୍ରେମ୍ ଯଥା 250 ମିମି ଏବଂ 300 ମିମି ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ |


ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଫ୍ରେମ୍ (ଟ୍ରାପ୍‌ଲୋକ୍ ପ୍ରକାର) (ଚିତ୍ର 1 ବ): ଏହା ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକାର | ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଧରିବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦେଇଥାଏ |

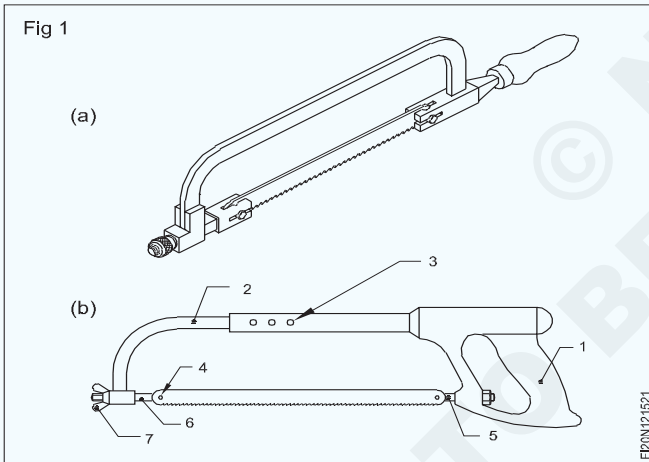

ଏକ ହାକସ୍ ଫ୍ରେମର ଅଂଶ |

- 1 ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ |
- 2 ଫ୍ରେମ୍ |
- 3 ଦ length ଘିଏ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ପାଇଁ ଛିଦ୍ର ସହିତ ଟ୍ରାପ୍‌ଲୋକ୍ ଫ୍ରେମ୍ |
- 4 ପିନ୍ ରଖିବା |
- 5 ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଧାରକ |
- 6 ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ଲେଡ୍ ଧାରକ |
- 7 ଡେଶା-ବାଦାମ୍ |

ଏକ ହାକସ୍ ବ୍ଲେଡ୍ କମ୍ ଆଲୋଇ ଷ୍ଟିଲ୍ (LA) କିମ୍ବା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ (HSS) ରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହା 250 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 300 ମିମି ଲମ୍ବରେ ଉପଲବ୍ଧ | (ଚିତ୍ର 2)

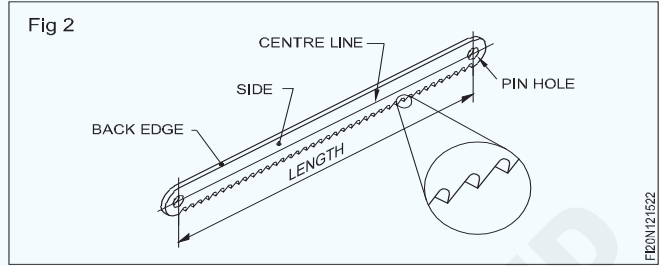

ଏକ ହାକସ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ର ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 2)

- 1 ପଛ ଧାର
- 2 ପାର୍ଶ୍ୱ |
- 3 କେନ୍ଦ୍ର ରେଖା |
- 4 ପିନ୍ ଛିଦ୍ର |


ହାକସ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରକାର |

ଅଲ-ହାର୍ଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍: ପିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ଲେଡ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ length ଘିଏ କଠିନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ତାଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ HCS ପରି କଠିନ ଧାତୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ନମନୀୟ ବ୍ଲେଡ୍: କେବଳ ଦାକ୍ଷ କଠିନ ହୋଇଯାଏ | ସେମାନଙ୍କର ନମନୀୟତା ହେତୁ ଏହି ବ୍ଲେଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ର ରେଖା ସହିତ କାଟିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ | ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଆଲ-ହାର୍ଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ପତଳା ହେବା ଉଚିତ୍ |

ବ୍ଲେଡର ପିଚ୍ (ଚିତ୍ର 3): ସଂଲଗ୍ନ ଦାକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବ୍ଲେଡର 'ପିଚ୍' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ବର୍ଗୀକରଣ	ପିଚ୍
କଠୋର	1.8 ମିମି
ମଧ୍ୟମ	1.4 ମିମି ଏବଂ 1.0 ମିମି
ଭଲ	0.8 ମିମି

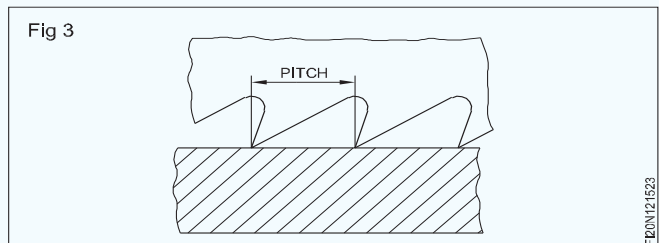


ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: ଲମ୍ବ, ପିଚ୍ ଏବଂ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ହାକସ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | (ବ୍ଲେଡର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଘନତା ମାନକ)

ଉଦାହରଣ |


300 x 1.8 mm ପିଚ୍ LA ଅଲ-ହାର୍ଡ କ୍ଲେଡ୍ |

ପଦାର୍ଥ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ହ୍ୟାକସ୍ କ୍ଲେଡ୍ ବନ୍ଧନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଲେଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଗତିକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ, କଟା ହ୍ୟାକସ୍ କ୍ଲେଡର ଘନତାଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ହେବ | ହ୍ୟାକସ୍ ଦାକ୍ତର ସେଟିଂ ବ୍ଲାର ଏହା ହାସଲ ହୁଏ | ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହ୍ୟାକସ୍ ଦାକ୍ତ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ଅଛି |

ଷ୍ଟାଗେଡ୍ ସେଟ୍ (ଚିତ୍ର 4): ବିକଳ୍ପ ଦାକ୍ତ କିମ୍ବା ଦାକ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀ ଛିଡା ହୋଇଛି | ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଗଣା କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଭଲ ଟିପ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରେ |

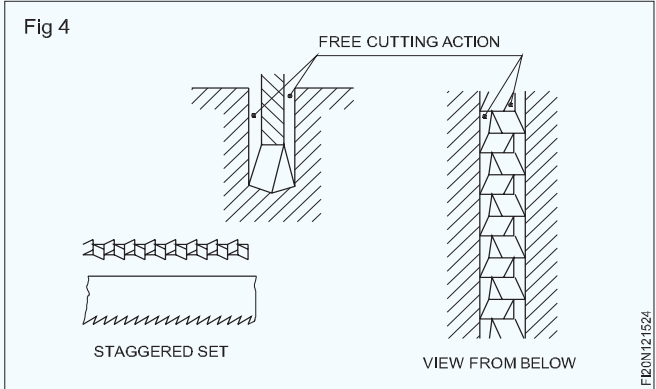

ତରଙ୍ଗ ସେଟ୍ (ଚିତ୍ର 5): ଏଥିରେ କ୍ଲେଡର ଦାକ୍ତ ଏକ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ସଜାଯାଇଥାଏ | ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେଟ୍ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:

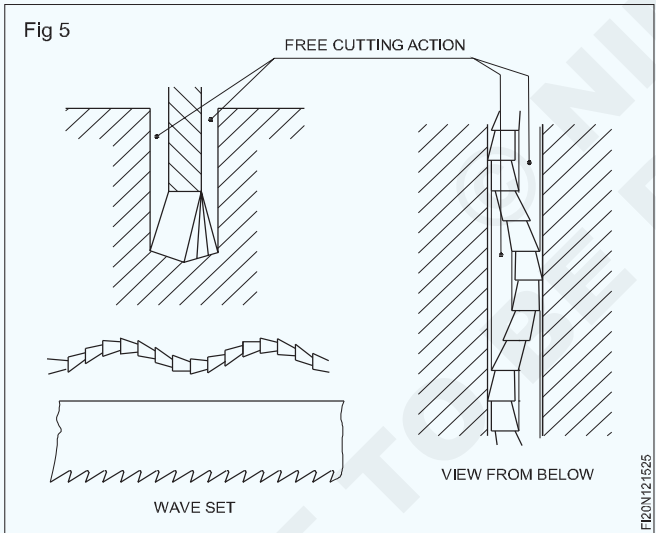


ପିଚ୍	ଟ୍ ପ୍ରକାର
0.8 ମିମି	ତରଙ୍ଗ-ସେଟ୍
1.0 ମିମି	ତରଙ୍ଗ-ସେଟ୍ କିମ୍ବା ଛିଡା ହୋଇଛି
1.0 ମିମିରୁ ଅଧିକ	ବିଚଳିତ


ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ, ସଠିକ୍ ପିଚ୍ ସହିତ କ୍ଲେଡ୍ ଚୟନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହେବା ଉଚିତ |

କ୍ଲେଡର ଚୟନ: କ୍ଲେଡର ଚୟନ କଟାଯିବାକୁ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ଆକୃତି ଏବଂ କଠିନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |


ପିଚ୍ ଚୟନ (ଚିତ୍ର 6): ନରମ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯେପରିକି ପିଭଲ, ପିଭଲ, କୋମଳ ଷ୍ଟିଲ୍, କାଷ୍ଠ ଲୁହା, ଭାରୀ କୋଣ ଇତ୍ୟାଦି 1.8 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

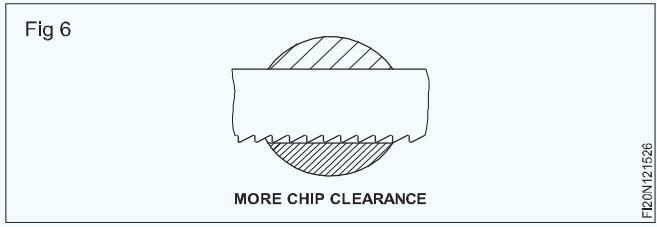

ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ହାଇ କାର୍ବନ୍, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 1.4 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଆଙ୍ଗୁଲ୍ ଆଇରନ୍, ପିଭଲ ଟୁପ୍, ତମ୍ବା, ଲୁହା ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 1 ମିମି ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 7)

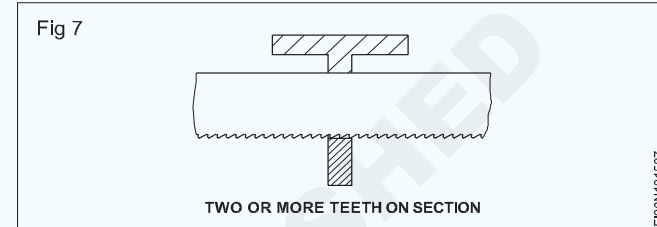

କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତଳା ଟୁପ୍ ପାଇଁ, ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 0.8 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 8)

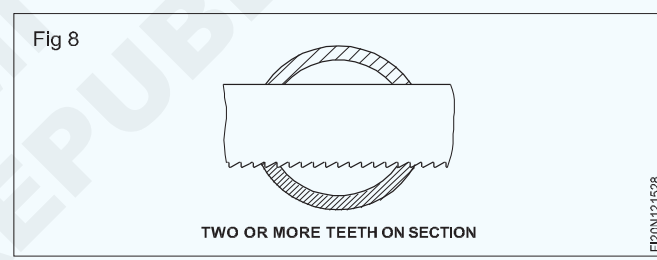

ଦେଖିବାର ପଦ୍ଧତି |

- ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ କ୍ଲେଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- HSS - କଠିନ ପ୍ରତିରୋଧକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
- ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ - ସାଧାରଣ କାଟିବା |
- ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଦାକ୍ତ / ଇଞ୍ଚ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ କାଟିବାକୁ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠରେ ଅତି କମରେ 3 ଟି ଦାକ୍ତ ବିସ୍ତାର ହେବା ଉଚିତ୍ |
- ହାତ ହ୍ୟାକସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଧରିଥାଏ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଙ୍ଗୁଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ କାଟିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ |
- ଅନ୍ୟ ପଟେ ଡିଙ୍ଗ୍ ବାଦାମ ପାଖରେ ଫ୍ରେମ୍ ଧରିଥାଏ | କଟା / ସିଲେଇ ଉପାଧାୟକ ଜନ୍ମ ନିକଟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଧାତୁ ହ୍ୟାକସ୍ ଏବଂ ସାୟିଙ୍ଗ୍ ଗତିର ଶକ୍ତିରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ କିମ୍ବା ବଙ୍କା ହୁଏ ନାହିଁ |


ଦୁଷ୍ଟର୍ମର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ (Types of vices)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |


- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ |
- ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ଭାଇସ୍, ପାଇପ୍ ଭାଇସ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଭାଇସ୍, ପିନ୍ ଭାଇସ୍ ଏବଂ ଲେଗ୍ ଭାଇସ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ଭାଇସ୍, ପାଇପ୍ ଭାଇସ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଭାଇସ୍, ପିନ୍ ଭାଇସ୍ ଏବଂ ଲେଗ୍ ଭାଇସ୍ |

ହ୍ରାସ୍ତ ରିଲିଜ୍ ଭାଇସ୍ (ଚିତ୍ର 1): ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ଭାଇସ୍ ସାଧାରଣ ବେଞ୍ଚ୍ ଭାଇସ୍ ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଚଳନଶୀଳ ଜନ୍ତର ଖୋଲିବା ଏକ ଟ୍ରିଗର (ଲିଭର) ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଥାଏ | ଯଦି ଚଳନଶୀଳ ଜନ୍ତର ଆଗରେ ଥିବା ଟ୍ରିଗରକୁ ଦବାଯାଏ, ବାଦାମ୍ ସ୍କ୍ରୁକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ ଏବଂ ଚଳନଶୀଳ ଜନ୍ତରକୁ ଯେକି desired ଶସି ସ୍ଥାନରେ ଶୀଘ୍ର ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରେ |

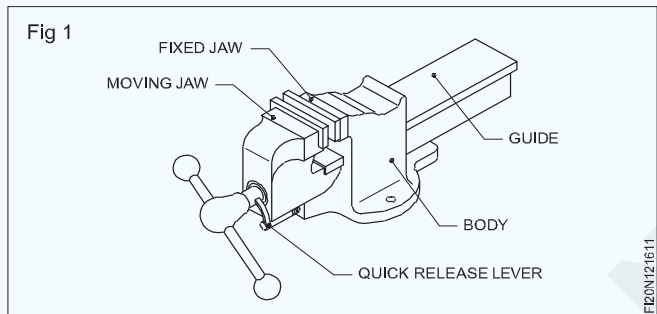


ପାଇପ୍ ଭାଇସ୍ (ଚିତ୍ର 2): ଧାତୁ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାଇପ୍ ର ଗୋଲାକାର ବିଭାଗ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଇପ୍ ଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଉପାଧ୍ୟମରେ, ସ୍କ୍ରୁ ଭୂଲମ୍ବ ଏବଂ ଚଳନଶୀଳ | ଜନ୍ତୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ କାମ କରେ |

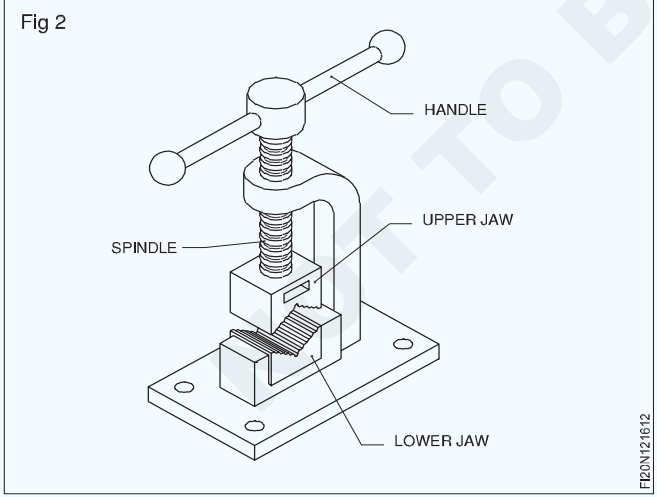


ପାଇପ୍ ଭାଇସ୍ ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟରେ କାମକୁ ଧରିଥାଏ | ପାଇପ୍ ଭାଇସ୍ ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |

ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଭାଇସ୍ (ଚିତ୍ର): ସ୍କ୍ରୁ, ରିଭେଟ୍, ଚାକି, ଛୋଟ ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହା ବେଞ୍ଚ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ | ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଭାଇସ୍


ଡିଆରି କରାଯାଏ | ଦି length ଘିଏ 125 ରୁ 150 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଜନ୍ତର ମୋଟେଇ 40 ରୁ 44 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଥାଏ | ଗୋଟିଏ ଗୋଡରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରୁରେ ଡ୍ରିଲ୍ ବାଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ |

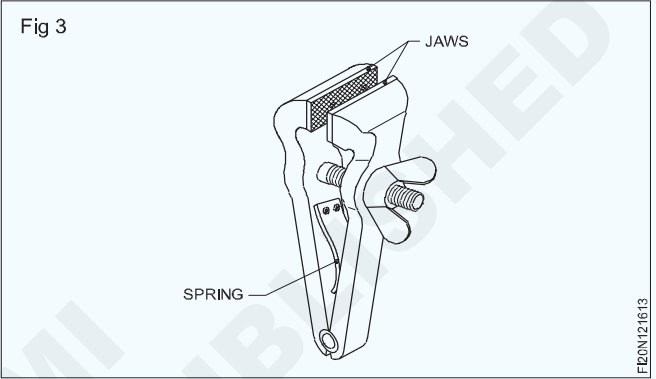

ପିନ୍ ଭାଇସ୍ (ଚିତ୍ର 4): ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଚାକିରି ଧରିବା ପାଇଁ ପିନ୍ ଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହା ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଛୋଟ କଲେଟ୍ ଚକ୍ | ଚକ୍ ଏକ ଜନ୍ତର ଏକ ସେଟ୍ ବନ୍ଦନ କରେ ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ଲକୁ ବୁଲାଇ ଚାଲିତ |

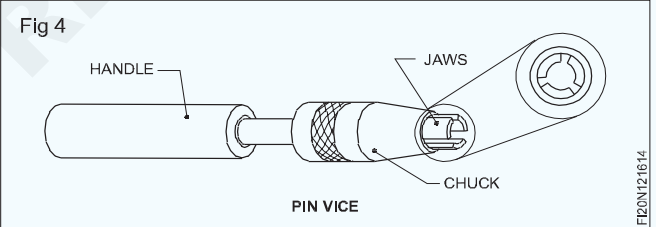

ଟୁଲମେକରର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ (ଚିତ୍ର 5): ଟୁଲମେକରର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଛୋଟ କାମ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହାକି ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଛୋଟ ଚାକିରି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ | ଏହି ଉପାଦେୟ ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ |

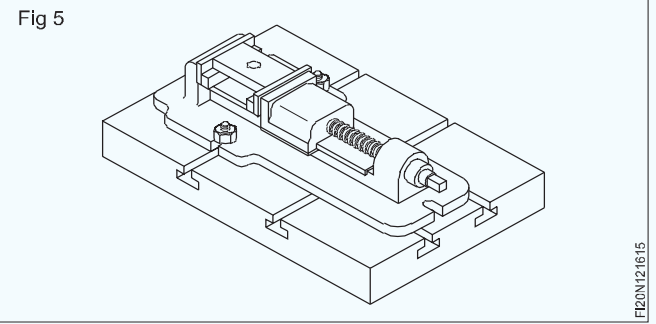


ଟୁଲମେକରର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେସିନ୍ ହୋଇଛି |

ଗୋଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ |
ଏକ ଲେଗ୍ ଭାଇସ୍ ହେଉଛି ଏକ ହୋଲ୍ଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ b ନଇଁବା ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାଲ୍ ବୋକାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ

| ହାତୁଡ଼ି ମାରିବା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି |

ଗୋଡର ଉପସାଗରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ୟାର୍ଟ୍ (ଚିତ୍ର 6)

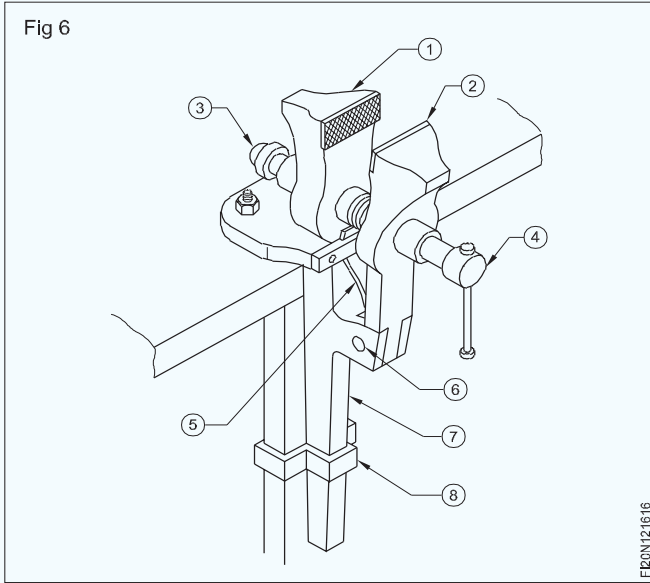


ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଡର ଉପାଧକ୍ଷ |

- 1 କଠିନ ଜହ୍ନ |
- 2 ଚଳନଶୀଳ ଜହ୍ନ |
- 3 ଥ୍ରେଡ୍ ଜହ୍ନ |
- 4 କ୍ଲିପ୍ |

- 5 ବସନ୍ତ
- 6 ପିଭର୍ |
- 7 ଗୋଡ
- 8 କ୍ଲିପ୍ |

ଯେହ୍ନେତୁ କଣ୍ଟା ଜହ୍ନ ଏକ ରେଡିୟାଲ୍ ପଥରେ ଗଠି କରେ, ରେଖା ଯୋଗାଯୋଗ ହେତୁ ଏହି ଉପାଧାକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରାଯାଇନଥାଏ | (ଚିତ୍ର 7) ତେଣୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଏକ ବେଷ୍ଟ ଭାଲସ୍ ଉପରେ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଗୋଡ ଉପାଧମରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ | ଚାକିରି ଯାହା କେବଳ ହାତୁଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏକ ଗୋଡର ଉପାଧକ୍ଷ |

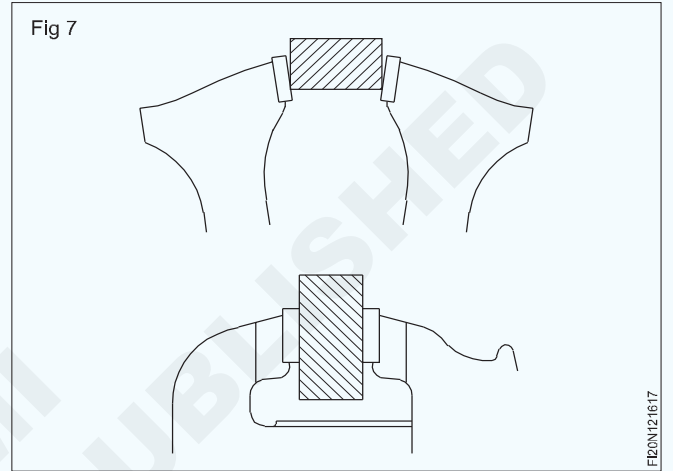


ଫିଟ ବର୍ଗ ଚେଷ୍ଟା (Try square)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ |

- ଏକ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଏକ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ (ଚିତ୍ର 1) ହେଉଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଏକ ପୃଷ୍ଠର ବର୍ଗତା (90° କୋଣ) ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

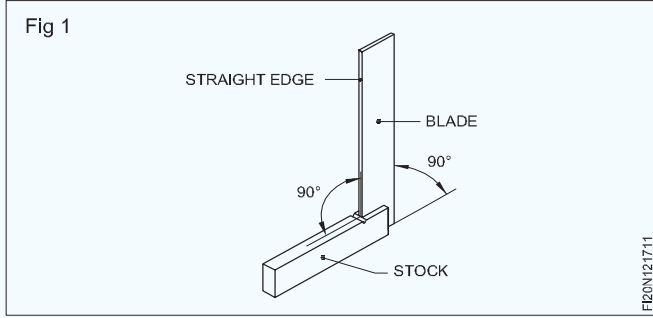

ଏକ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ଦି. ମି. ମାପର ସଠିକତା ପ୍ରାୟ 10 ମି.ମି. ଦି. ମି. ପ୍ରତି 0.002 ମି.ମି.ମି.ମି. ଅଟେ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଠିକ୍ | ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗର ସମାନ୍ତରାଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି | ବ୍ଲେଡ୍ 90° ରେ ଷ୍ଟକ୍ ସହିତ ଛିଲି ହୋଇଛି |


ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ |

ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲେଡ୍ ଦି. ମି. ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯଥା 100 ମି.ମି.ମି.ମି.ମି., 150 ମି.ମି.ମି.ମି.ମି., 200 ମି.ମି.ମି.ମି.ମି. |


ବ୍ୟବହାର:

ଚେଷ୍ଟା-ବର୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ:


- ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2)

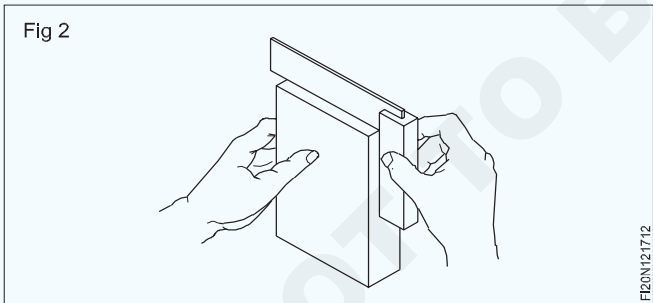


- ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 3)

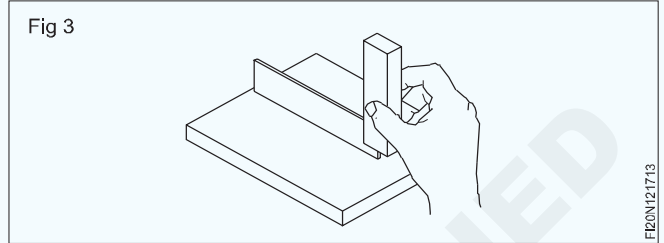

- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଧାରକୁ 90° ରେ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 4)

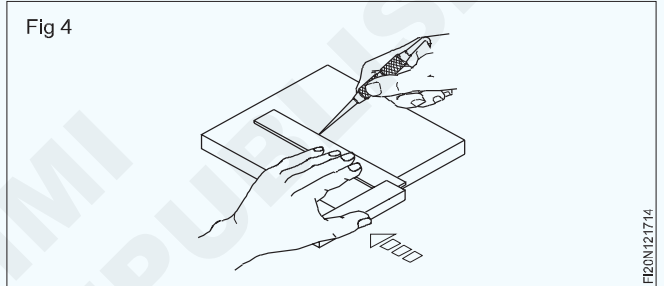

- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 5)

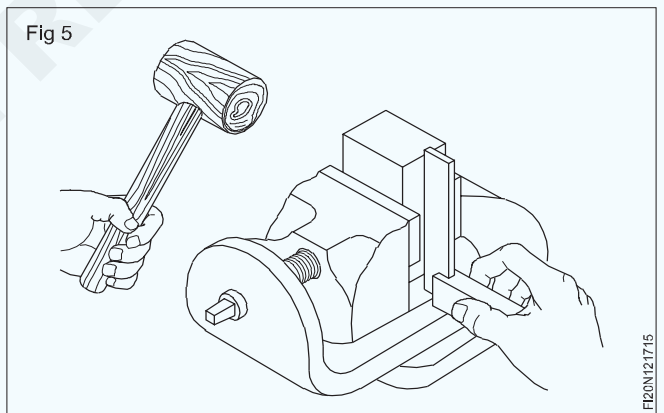

ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ଉପାଦାନ | (Try square)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ |

- ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ସାମଗ୍ରୀ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ବାସ୍ତୁ କାଟିବାର ପ୍ରଣାଳୀ: ଧାତୁ କାଟିବାର ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଘୂଣ୍ୟତା (ଚିତ୍ର 1a), ପୁଞ୍ଜି (ଚିତ୍ର 1b) ଏବଂ ଛେଦନ (ଚିତ୍ର 1c) |

ଏକ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଭରିବା ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣ

ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ଏକ ଫାଇଲ୍ କିପରି ରଖାଯିବ ଚିତ୍ର 2 ଦର୍ଶାଏ | ଫାଇଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ |

ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 3)

ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ |

Fig 1



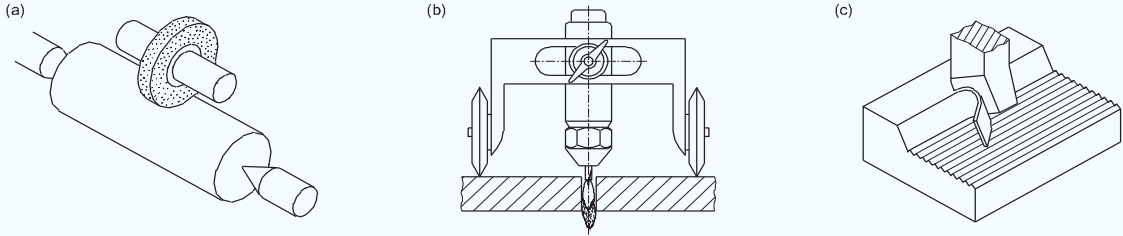


Fig 2

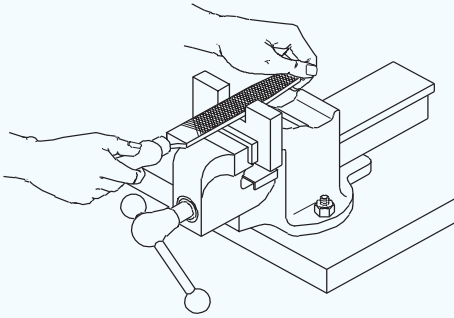

FEZON121722

Fig 3

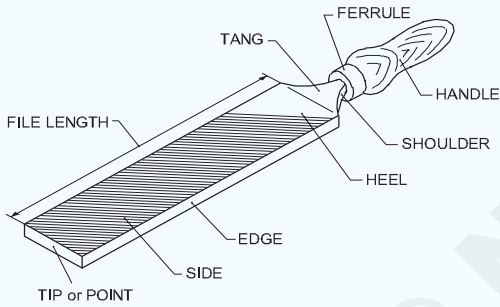

FEZON121723

ଟିପ୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟ |

ଟାଙ୍ଗର ବିପରୀତ ଶେଷ |

ଚେହେରା କିମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱ |

ଦାକ୍ତ ସହିତ ଫାଇଲର ବିସ୍ତୃତ ଅଂଶ ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ କଟା |

ଫାଇଲ୍ କଟ୍ | (Cut of files)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫାଇଲ୍ ର ବିଭିନ୍ନ କଟ୍ ନାମ ବିଧି |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର କଟ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ସମସ୍ତ ଫାଇଲର ଦାକ୍ତ ଏହାର ମୁହଁରେ ତିଆରି କଟା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ | ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟ୍ ଥାଏ | ବିଭିନ୍ନ କଟ୍ ସହିତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଅଛି |

କାଟର ପ୍ରକାର |

ମୂଳତଃ four ଟାରୋଟି ପ୍ରକାର ଅଛି | ସିଙ୍ଗଲ୍ କଟ୍, ଡବଲ୍ କଟ୍, ରାସ୍ କଟ୍ ଏବଂ ବକ୍ର କଟ୍ |

ଏକକ କଟ୍ ଫାଇଲ୍ (ଚିତ୍ର 1)

ଗୋଟିଏ କଟା ଫାଇଲରେ ଦାକ୍ତର ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କଟାଯାଇଥାଏ | ଦାକ୍ତଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 600 କୋଣରେ ଅଛି | ଏହା ଫାଇଲର କଟ୍ ପରି ଚିହ୍ନକୁ କାଟିପାରେ | ଏହି କଟା ସହିତ

ଧାର

ସମାନ୍ତରାଳ ଦାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସହିତ ଫାଇଲର ପତଳା ଅଂଶ |

ଗୋଇଠି |

ଦାକ୍ତ ବିନା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଂଶର ଅଂଶ |

କାନ୍ଧ

ଶରୀରରୁ ଟାଙ୍ଗକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଫାଇଲର ବକ୍ର ଅଂଶ |

ଟାଙ୍ଗ୍ |

ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପତଳା ଅଂଶ ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଫିଟ୍ ହୁଏ |

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |

ଅଂଶଟି ଫାଇଲ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିଲା |

ଫେରୁଲ୍ |


ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଫାଟିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଧାତୁ ରିଙ୍ଗ |

ସାମଗ୍ରୀ

ସାଧାରଣତଃ files ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକାୟ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ କାର୍ବ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ | ଶରୀରର ଅଂଶ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବିକ | ଟାଙ୍ଗ କିଛି କଠିନ ହୁଏ |

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପିତ୍ତଳ, ଆଲୁମିନିୟମ, ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ତମ୍ବା ପରି ନରମ ଧାତୁ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ |


Fig 1

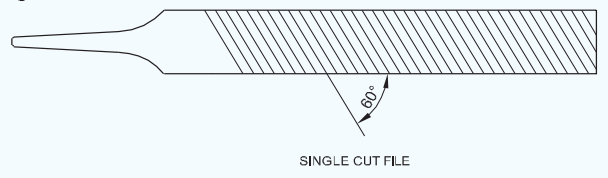

FEZON121731


ଏକକ କଟ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଡବଲ୍ କଟ୍ ଫାଇଲ୍ ପରି ଷ୍ଟକ୍ ଅପସାରଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମାପ୍ତି ବହୁତ ଚିକ୍ଷଣ |

ଡବଲ୍ କଟ୍ ଫାଇଲ୍ (ଚିତ୍ର 2)

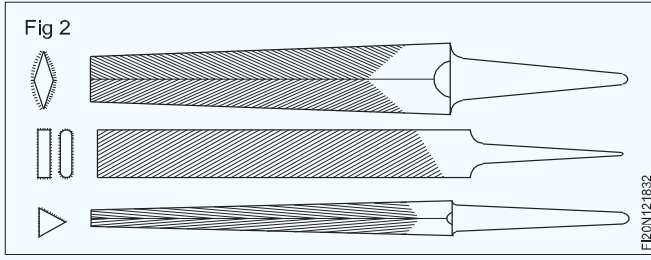

ଏକ ଡବଲ୍ କଟ୍ ଫାଇଲ୍ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଦାକ୍ତ କଟା ଡାଇଗୋନାଲ୍ ଥାଏ । ଦାକ୍ତର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି OVERCUT ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ 700 କୋଣରେ କଟାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ କଟା, ଏଥିରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ, UPCUT ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଏହା 510 କୋଣରେ ଅଛି । ଏହା ଏକକ କଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଷ୍ଟକ୍ କୁ ଶୀଘ୍ର ଅପସାରଣ କରିଥାଏ ।

ରସ କଟ୍ ଫାଇଲ୍ (ଚିତ୍ର 3)

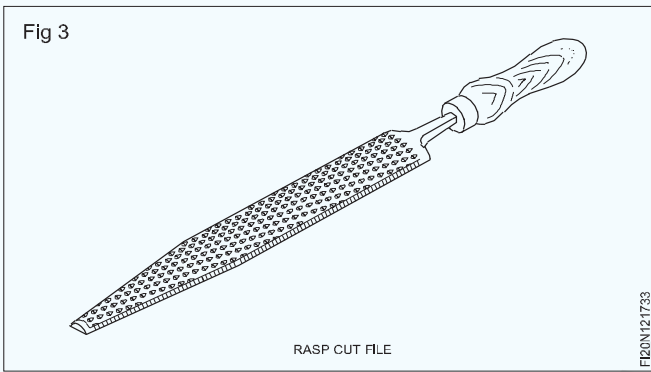

ଫାଇଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତା ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ | (File specifications and grades)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ରମେ ।
- ଫାଇଲ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ନାମ ଦିଅ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରେଡ୍ ଫାଇଲ୍ ର ପ୍ରୟୋଗ ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ରମେ ।

ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ, ଗ୍ରେଡ୍, କଟ୍ ଏବଂ ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଯାଇଛି ।


ଦିନିଆଁ Length ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ଏକ ଫାଇଲ୍ ଚିପ୍ ଠାରୁ ଗୋଲଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ।

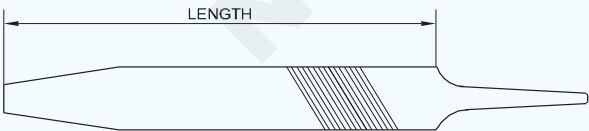

ରସ କଟା ରେଖାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ସୂଚିତ ଦାକ୍ତ ଥାଏ, ଏବଂ କାଠ, ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନରମ ସାମଗ୍ରୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ।

ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଧା ଗୋଲାକାର ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ବକ୍ର କଟା ଫାଇଲ୍ (ଚିତ୍ର 4)

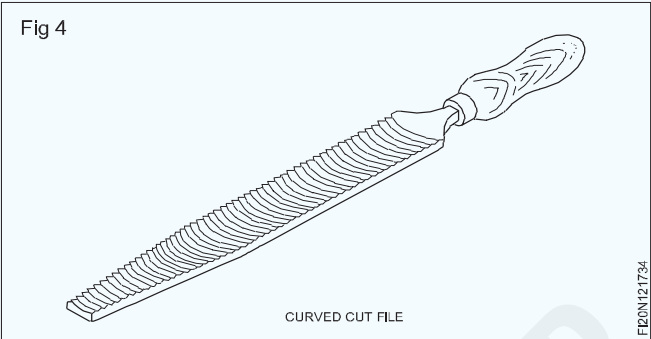

ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର କଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ନରମ ସାମଗ୍ରୀ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ - ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଟିଟାନିୟମ୍, ତମ୍ବା, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ।


ବକ୍ର କଟା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମତଳ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରକାରର କଟ୍ ସହିତ ଏକ ଫାଇଲ୍ ଚୟନ ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ନରମ ସାମଗ୍ରୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏକକ କଟା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକକ କଟ୍ ଅଟେ ।

ଦାକ୍ତର ବ୍ୟବଧାନ ଦ୍ୱାରା ଫାଇଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।



ଏକ ରୁଗ୍ ଫାଇଲ୍: ଅଧିକ ପରିମାଣର ଧାତୁକୁ ଶୀଘ୍ର ହଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ soft କୋମଳ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଠିନ ଧାରକୁ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

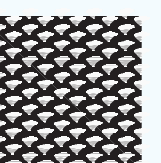


ଏକ ଖରାପ ଫାଇଲ୍: ଯେଉଁଠାରେ ପଦାର୍ଥର ଭାରୀ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।




ଦ୍ୱିତୀୟ କଟ୍ ଫାଇଲ୍: ଧାତୁ ଉପରେ ଏକ ଭଲ ଫିନିଶ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ହାର୍ଡ ମେଟାଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକୁ ଫିନିସିଂ ସାଇଜ୍ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ଧାଡ଼ିରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ଦ Length ଧ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।

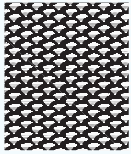

ଏକ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍ | ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପଦାର୍ଥ ଅପସାରଣ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଫିନିଶ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

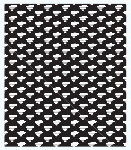

ଏକ ମୃତ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍: ଉଚ୍ଚ ତିଗ୍ରୀ ସମାପ୍ତି ସହିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଠିକ୍ ଆକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ବସ୍ତାର୍ତ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଟ୍, ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ମୃତ ସୁଗମ । ତୁ୍ୟରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ (ବିଏସ୍) ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଗ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ।

ସମାନ ଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଦାକ୍ତ ରହିବ । ଲମ୍ବା ଫାଇଲରେ, ଦାକ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବ ।

ସାରଣୀ (1) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 10 ମିମି ଦ Length ଧ୍ୟ ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଧାଡ଼ିରେ କଟିଙ୍ଗ୍ର ସଂଖ୍ୟା ।

ଟେବୁଲ୍ (୧)

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରେଡ୍ (10 ମିମି ଲମ୍ବ ଉପରେ କଟ୍ ସଂଖ୍ୟା)					
ଫାଇଲର ଲମ୍ବ	ରୁଗ୍	ବସ୍ତାର୍ତ୍ତ	ଦ୍ୱିତୀୟ କଟ୍	ମସୂଣ	ମୃତ ଚିକ୍କଣ
150 ମିମି	8	13	17	24	33
200 ମିମି	7	11	16	22	31
250 ମିମି	6	10	15	20	30
300 ମିମି	5	9	14	19	20

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ (Types of files)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଷଣ ହେବେ |


- ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ (ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ)|
- ଫ୍ଲାଟ ଫାଇଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ବର୍ଗ, ଗୋଲାକାର, ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଏବଂ ଛୁରୀ ଧାର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଆକୃତି ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦାଖଲ ଏବଂ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଏହାର କ୍ରମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି |


ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ସାଧାରଣ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ: ଫ୍ଲାଟ ଫାଇଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍, ସ୍କୋୟାର୍ ଫାଇଲ୍, ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍, ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଚିଫ୍ ଧୂରୀ ଫାଇଲ୍ |

ଫ୍ଲାଟ ଫାଇଲ୍ (ଚିତ୍ର 1)

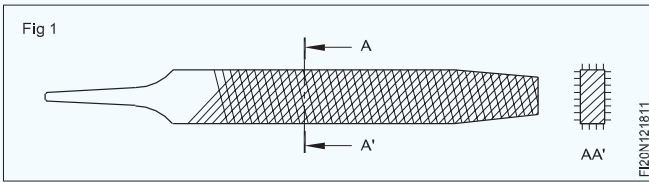

ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ୍ରମ୍ ବିଭାଗର | ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ମୋଟେଇର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଦି length ଧର୍ମର ଦୁଇ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ୍ତରାଳ, ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି | ଚେହେରାଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଥର କଟା, ଏବଂ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଏକକ କଟା | ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ ଏବଂ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ |


ହାତ ଫାଇଲ୍ (ଚିତ୍ର 2)

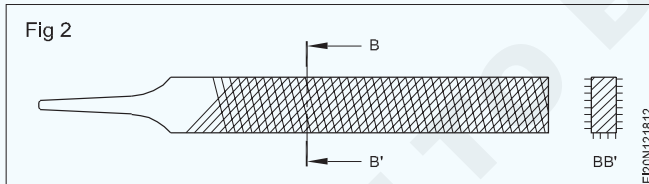


ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରମ୍ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ | ମୋଟେଇର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଦି length ଧର୍ମରେ ସମାନ୍ତରାଳ | ଚେହେରା ଦୁଇଥର କଟା ହୋଇଛି | ଗୋଟିଏ ଧାର ଏକକ କଟା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଧାର ଅଟେ | ନିରାପଦ ଧାର ହେତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଯାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଅଛି |

ଫ୍ଲାଟ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫାଇଲ୍ | ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଗ୍ରେଡ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଏକ ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଭରିବା ପାଇଁ ହାତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ |


ବର୍ଗ ଫାଇଲ୍: ବର୍ଗ ଫାଇଲ୍ ଏହାର କ୍ରମ୍ ବିଭାଗରେ ବର୍ଗ ଅଟେ | ବର୍ଗ ଛିଦ୍ର, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବର୍ଗ କୋଣ, ଆୟତାକାର ଖୋଲା, କିସେ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 3)

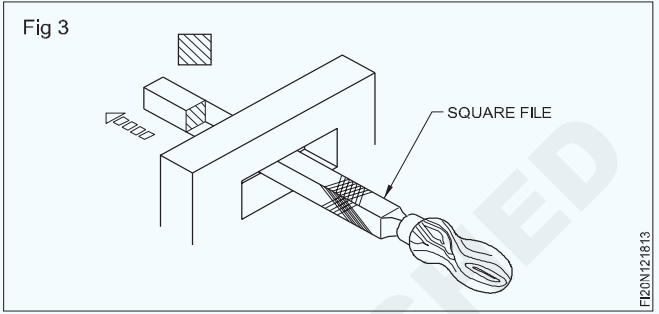

ଗୋଲାକାର ଫାଇଲ୍: ଏକ ଗୋଲାକାର ଫାଇଲ୍ ଏହାର କ୍ରମ୍ ବିଭାଗରେ ଗୋଲାକାର | ଏହା ବୃତ୍ତାକାର ଛିଦ୍ରକୁ ବା ging ଇବା ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 4)

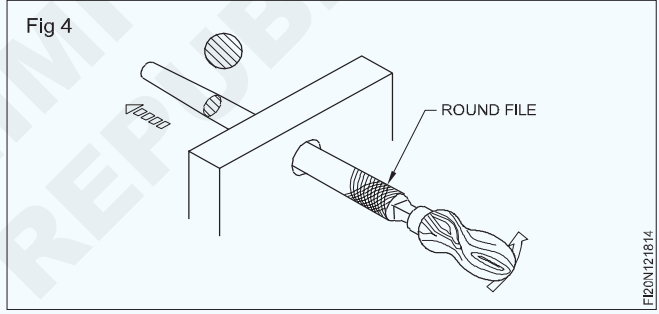



ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍: ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଏକ ବୃତ୍ତର ଏକ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 5)

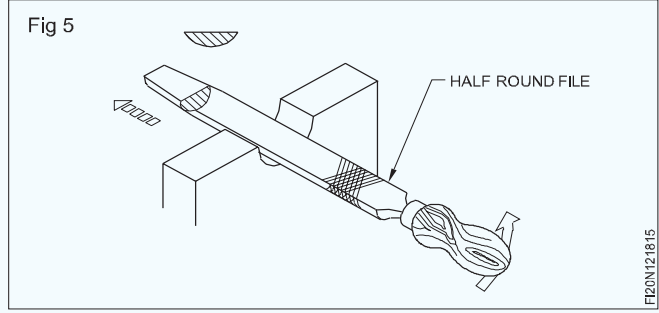

ଛୁରୀ ଧାର ଫାଇଲ୍: ଏକ ଛୁରୀ ଧାର ଫାଇଲ୍ରେ ଏକ ଟାଣ୍ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ରମ୍ ବିଭାଗ ଅଛି | ଏହା 10o ରୁ ଅଧିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଏବଂ କୋଣ ଦାଖଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ (ଚିତ୍ର 7) |

ଉପରୋକ୍ତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଦି s ଧର୍ମର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଟ୍ୟାପର୍ ହୋଇଛି | ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ଡବଲ୍ କଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ |

ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଫାଇଲ୍: ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଫାଇଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ କ୍ରମ୍ ବିଭାଗର | ଏହା କୋଣ ଏବଂ କୋଣ ଦାଖଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା 60o ରୁ ଅଧିକ ଅଟେ | (ଚିତ୍ର 6)

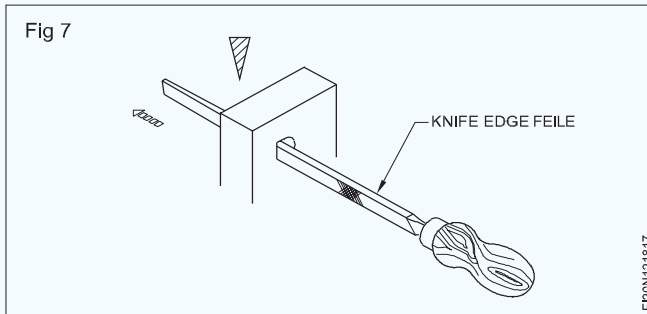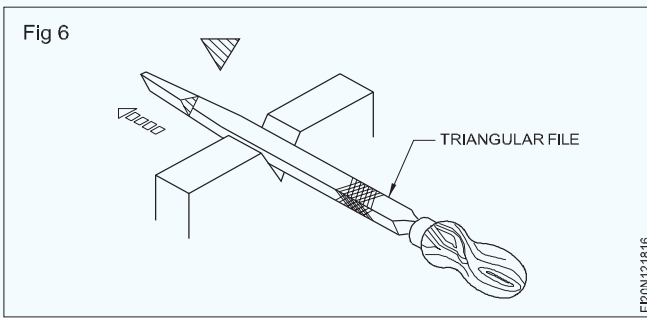


ଛୁଞ୍ଚି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ | (Needle files)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଛୁଞ୍ଚି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ନାମ ଦିଅ |
- BIS ଅନୁଯାୟୀ ଛୁଞ୍ଚି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ |


ଛୁଞ୍ଚି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ସେତେ ଉପଲବ୍ଧ | ଏହି ପ୍ରକାର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ହାଲୁକା ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତାତ୍, ବିଡାୟ କଟ୍ ଏବଂ ସୁଗମ ଗ୍ରେଡ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

ଆକୃତି: ଛୁଞ୍ଚି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି | ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ଧାର, ସମତଳ ଧାର, ଫ୍ଲାଟ ଟେପର, ଅଧା ଗୋଲାକାର, ତ୍ରିକୋଣୀୟ, ବର୍ଗ, ଗୋଲାକାର, ଛୁରୀ, ପୋଷା ଧାର, କ୍ରସିଂ, ବାରଣ ଏବଂ ମାର୍କିଂ | (ଚିତ୍ର 1)

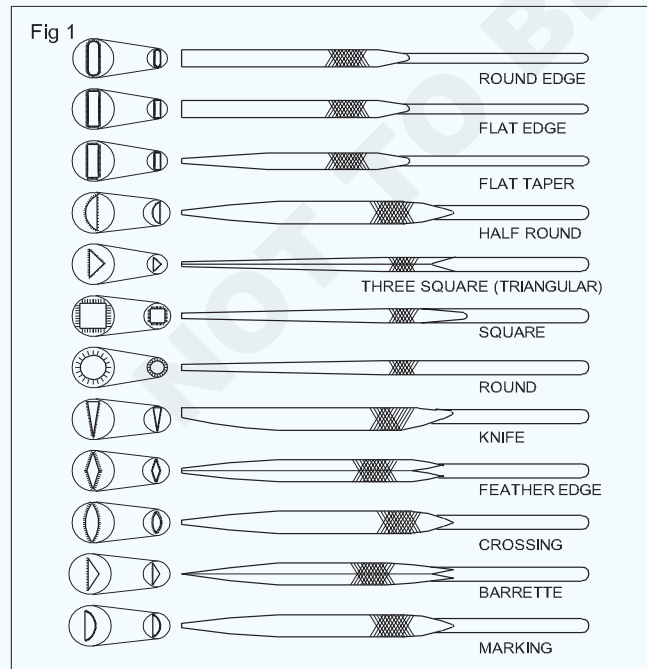

ବର୍ଗ, ଗୋଲାକାର, ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ 100, 150, 200, 250, 300 ଏବଂ 400 ମିମି ଲମ୍ବରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତାତ୍, ବିଡାୟ କଟ୍ ଏବଂ ସୁଗମ ଗ୍ରେଡ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

ଛୁଞ୍ଚି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ | (ଚିତ୍ର 2)

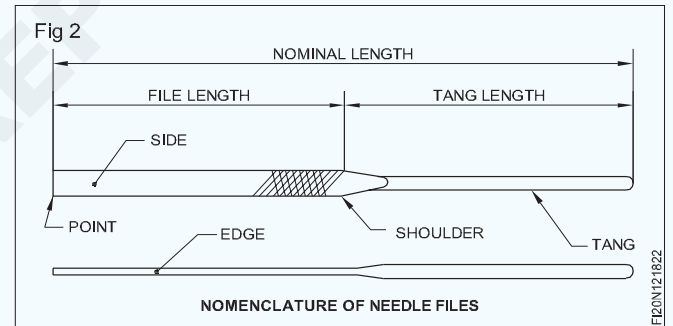

ଦିର୍ଘତା: ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ନାମକରଣ ଲମ୍ବ 120 ମିମିରୁ 180 ମିମି ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ |

ଗ୍ରେଡ୍: କଟ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ନିମ୍ନରେ କଟ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରେ |

- ବସ୍ତାତ୍ - 0 କାଟ୍ |
- ଚିକ୍କଣ - କାଟ୍ 2 |

ଛୁଞ୍ଚି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ: ଛୁଞ୍ଚି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ |

- କଟ୍ ଗ୍ରେଡ୍ |
- ନାମକରଣ ଲମ୍ବ |
- BIS ନମ୍ବର |

ଉଦାହରଣ |

କଟ୍ ବସ୍ତାତ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ଏଣ୍ଡ ଛୁଞ୍ଚି ଫାଇଲ୍, ଯାହାର ନାମ 160 ମିମି ବିଶିଷ୍ଟ, ଫ୍ଲାଟ ଏଣ୍ଡ ଛୁଞ୍ଚି ଫାଇଲ୍ ବସ୍ତାତ୍, 160 IS 3152 ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ |


ବିଶେଷ ଫାଇଲ୍ | (Special files)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ |


- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇଲ୍ ନାମ ଦିଅ |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇଲ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ଫାଇଲ୍ ସହିତ, 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର' ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଏଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ |


ରାଇଫଲ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 1): ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ମରିବା, ଖୋଦନ ଏବଂ ସିଲଭରସ୍ମିଥ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରରେ ତିଆରି ଏବଂ ଦାନ୍ତର ମାନକ କାଟ୍ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଏ |

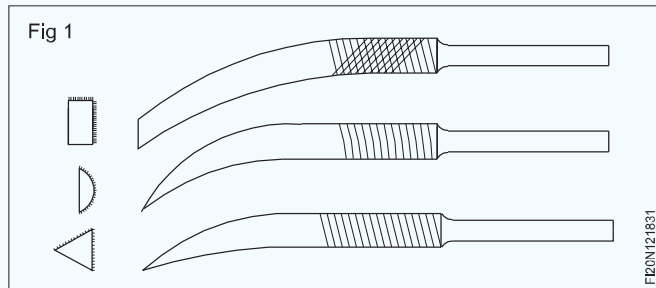


ମିଲ୍ ସୋ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 2): ମିଲ୍ କର୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ flat ସମତଳ ଏବଂ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଗୋଲାକାର ଧାର ଥାଏ | ଏଗୁଡ଼ିକ କାଠ କାମ କରୁଥିବା କରତଗୁଡ଼ିକର ଦାନ୍ତକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ଏକକ କଟା ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

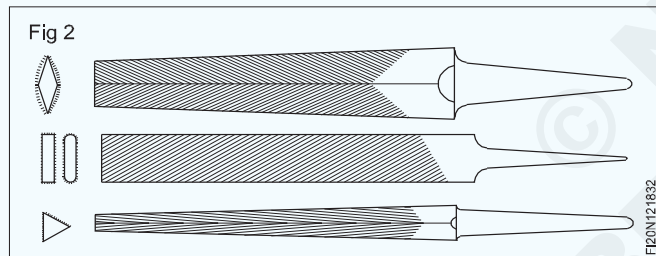


କ୍ରସିଂ ଫାଇଲ୍ (ଚିତ୍ର 3): ଏହି ଫାଇଲ୍ ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଫାଇଲ୍ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବକ୍ର ଅଛି | ଏହାକୁ 'ମାଛ ବ୍ୟାକ୍' ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |

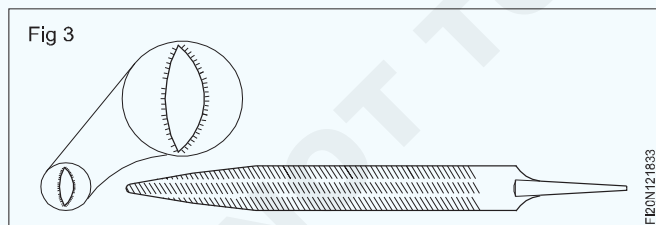


ବ୍ୟାରେଟ୍ ଫାଇଲ୍ (ଚିତ୍ର 4): ଏହି ଫାଇଲ୍ ର ଏକ ଚଟାଣ, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚେହେରା କେବଳ ଚଉଡ଼ା ମୁହଁରେ ଦାନ୍ତ ସହିତ | ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୋଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

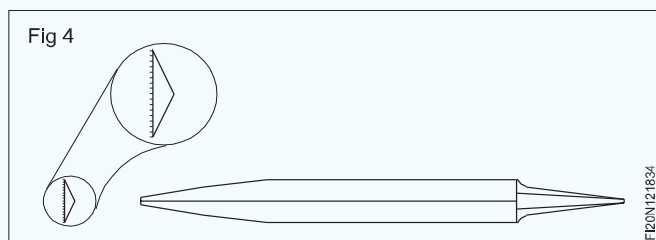


ଟିଙ୍କର୍ ଫାଇଲ୍ (ଚିତ୍ର 5): ଏହି ଫାଇଲ୍ କେବଳ ତଳ ମୁହଁରେ ଦାନ୍ତ ସହିତ ଏକ ଆୟତକାର ଆକୃତିର | ଉପରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | ଏହି ଫାଇଲ୍ ଟିଙ୍କର୍ ପରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

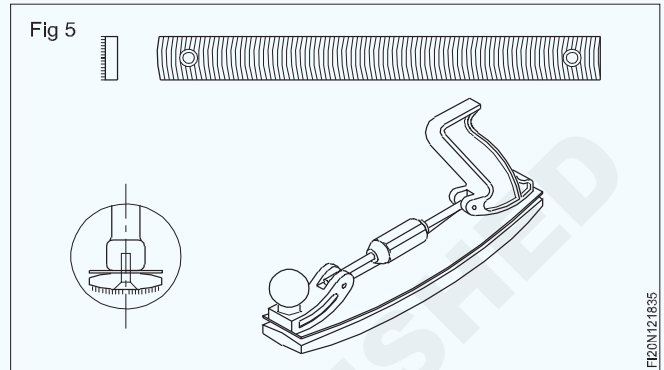

ରୋଟାରି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 6): ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ଶଙ୍କର ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ | ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ମୋଟର ଏବଂ ନମନୀୟ ଶାଫ୍ଟ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | ଏଗୁଡ଼ିକ ଡିଜେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

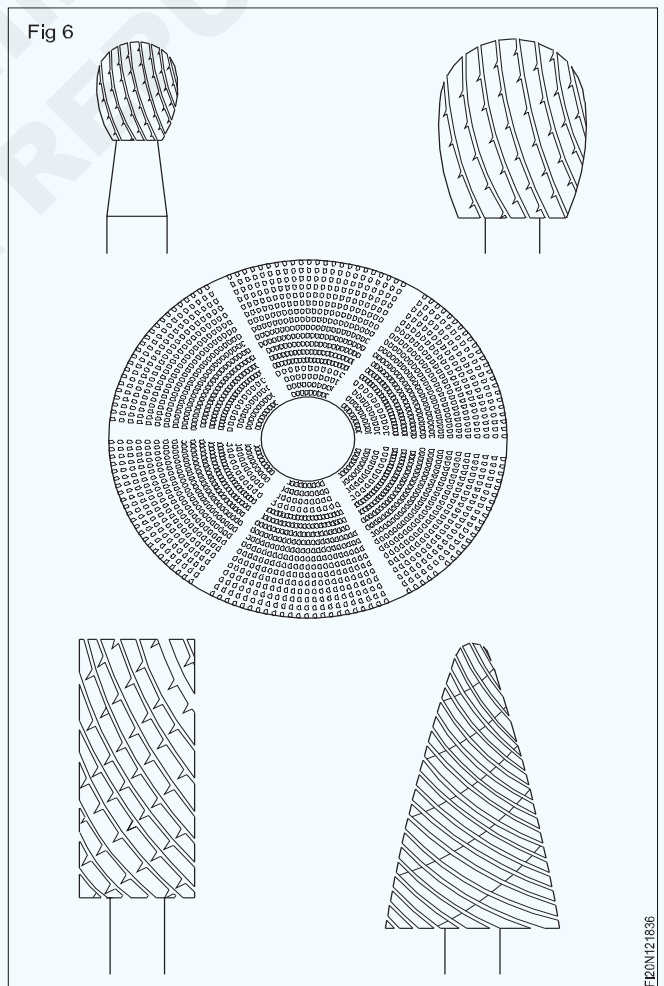

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 7): ମେସିନ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଡବଲ୍ କଟ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲିଂ ମେସିନ୍ ଧାରକକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକସନ ଥାଏ । ଯନ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଆକୃତି ଭିନ୍ନ ହେବ । ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ମର ବୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ-କୋଠରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ।

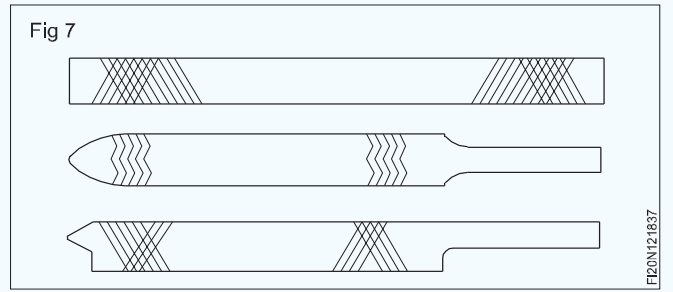

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ପିନ୍ (Pinning of files)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କର ।

ଦାଖଲ ସମୟରେ, ବେଳେବେଳେ ଧାତୁ ଚିପ୍ସ (ଫିଲିଙ୍ଗ୍) ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଦାକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର 'ପିନ୍' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପିନ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଏବଂ ଭଲ କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ ।


ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛୁଆ ଷ୍ଟୋକ ସହିତ ଫାଇଲ୍ କାର୍ଡ ନାମକ ଏକ ଫାଇଲ୍ ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ପିନ୍‌ଜି ଅପସାରଣ କରାଯାଏ ।

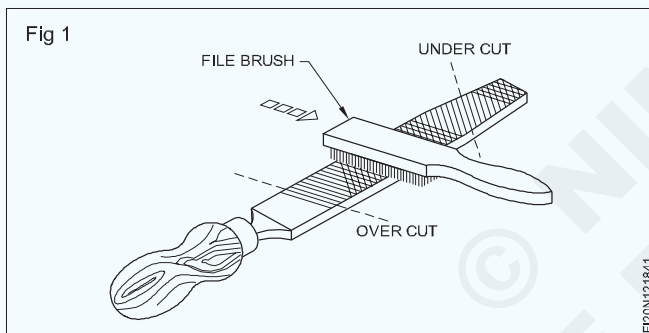

ଫାଇଲ୍ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଫିଲିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପିଭଲ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ଷ୍ଟିପ୍ ସହିତ ବାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । (ଚିତ୍ର 2)

ନୂତନ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ସଫା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସଫ୍ଟ ମେଟାଲ୍ ଷ୍ଟିପ୍ (ପିଭଲ କିମ୍ବା ତମ୍ବା) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଇଲ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଟିଙ୍ଗ୍ ଶୀଘ୍ର

ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ଏକ ଝାକ୍‌ସ୍ଟିପ୍ ସୁଗଫ ଶେଷରେ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ 'ପିନ୍' ହେବ କାରଣ ଦାକ୍ତର ପିନ୍ ଏବଂ ଗଭୀରତା କମ୍ ଅଟେ ।

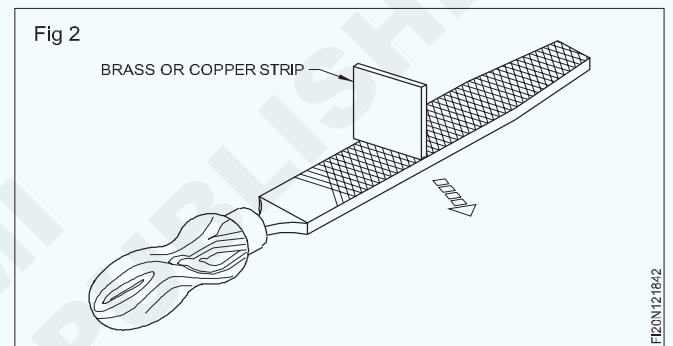

ଫାଇଲ୍ ମୁହଁରେ ଟକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାକ୍ତର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ 'ପିନ୍' ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଟକ୍ ପାଉଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଫାଇଲକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ | (Care and maintenance)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଫାଇଲ୍ ର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲେଖ ।

- ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ୍ ଥିବା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟୋକରେ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ କଟାଯାଇଥାଏ । ପଲ୍ ଷ୍ଟୋକ ଉପରେ କଦାପି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ଦାକ୍ତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ।
- ପିନ୍ କରିବା ଠାରୁ ରୋକନ୍ତୁ ।

- ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସମୟରେ ତେଲ ସହିତ ହାଲୁକା ବ୍ରଶ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଦାକ୍ତ ଦେବା ।
- ଦାଖଲ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ any କ oil ଶସି ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗଢ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଓ their ାରା ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଷିବ ନାହିଁ ।

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ | (Convexity of files)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |

ଅଧିକାଂଶ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ମୁଖଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ଲମ୍ବ ହୋଇ ରହିଥାଏ | ଏହା ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ସଂକଳନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏହା ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ଚେପର ସହିତ ବୃଦ୍ଧରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଏକ ଫାଇଲ୍ ର ମୁଖ ଅଛି ଯାହା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ମୋଟେଇ ଏବଂ ମୋଟା |


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଯଦି ଫାଇଲ୍ ମୋଟା ହୋଇ ସମାନ୍ତରାଳ, କାମ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାକ୍ତ କଟିଯିବ | ଫାଇଲକୁ 'କାମୁଡ଼ିବା' ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ନିମ୍ନ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ଯୁନିଫର୍ମ ମୋଟା ର ଏକ ଫାଇଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ |

ସମାନ୍ତରାଳ ମୋଟା ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପାଦାନ କରିବାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୋକ ସିଧା ହେବା ଉଚିତ୍ | କିନ୍ତୁ ହାତର ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ |

ଯଦି ଉଭାପ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାବେଳେ ଫାଇଲ୍ ସମାନ୍ତରାଳ ଚେହେରା ସହିତ ଡିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅବତଳ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଫ୍ଲାଟ ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ |


ଆଗ କିମ୍ବା ପଛ ଖର୍ଚ୍ଚିତ୍ ଧାରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିପ୍ ଅପସାରଣକୁ ରୋକାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କଟା ଚେହେରାରେ ଥିବା ସମତଳତା ହେତୁ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠର ଫାଇଲ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

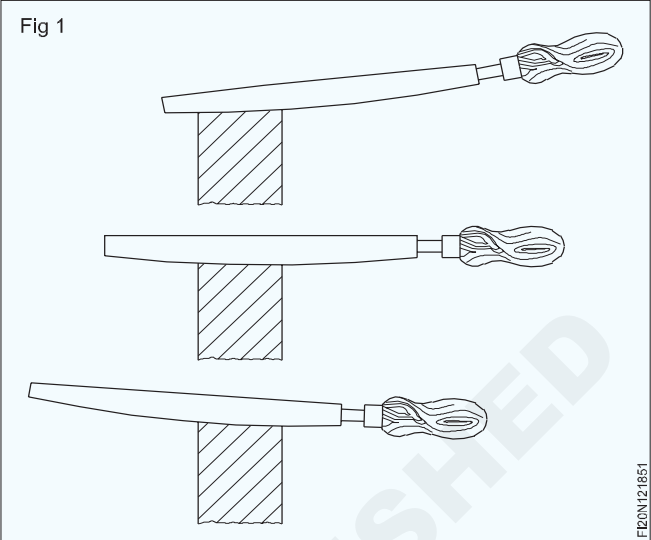

କୋଣଗୁଡ଼ିକର ଫିଟ୍ ମାପ | (Measurement of angles)

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |
- କୋଣଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ଏବଂ ଉତ୍ସାଂଶ ଏକକଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
 - ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଗ୍ରୀ, ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ |

ଏକ କୋଣର ଏକକ: କୋଣାର୍କ ମାପ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତକୁ 360 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ କୁହାଯାଏ | (ଏକ ଅଧା ବୃତ୍ତରେ 180 ° ରହିବ) (ଚିତ୍ର 1)

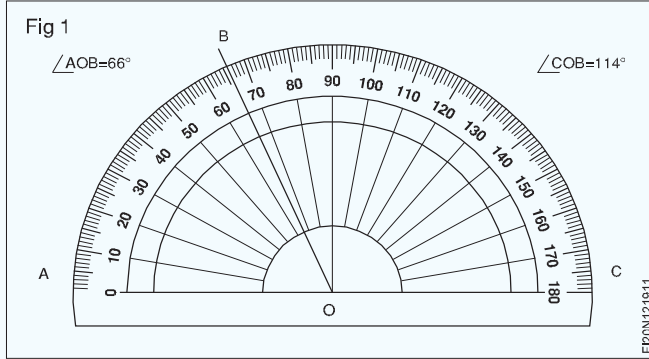

ଏକ କୋଣର ଉପବିଭାଗ: ଅଧିକ ସଠିକ କୋଣ ଅନୁକୋଶ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀକୁ 60 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି | ଏହି ବିଭାଜନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ MINUTE (') | ଏକ ଡିଗ୍ରୀର ଏକ ଉତ୍ସାଂଶ ଅଂଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ 30 ° 15 'ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ |

ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଛୋଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ (") ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏକ ମିନିଟ୍ରେ 60 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି |

ଡିଗ୍ରୀ, ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ କୋଣାର୍କ ମାପ 30 ° 15 '20 "ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ |

କୋଣାର୍କ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ |

1	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ	360 °
1/2	ବୃତ୍ତ	180 °
ଏକ	ବୃତ୍ତର	1/4 90 °


(ଡାହାଣ କୋଣ)

ସର୍ବ ଉତ୍ତମ	1 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା 1 ° = 60 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 60 '
1 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା	1 ' = 60 ସେକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା 60 "

କୋଣାର୍କ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର (ସେମି-ସଠିକତା) (Angular measuring instruments (Semi-precision))

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |
- ଅର୍ଦ୍ଧ-ସଠିକତା କୋଣାର୍କ ମାପ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
 - ବେଭେଲ୍ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର |
 - ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |


କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧାରଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ବେଭେଲ୍ କିମ୍ବା ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 1)

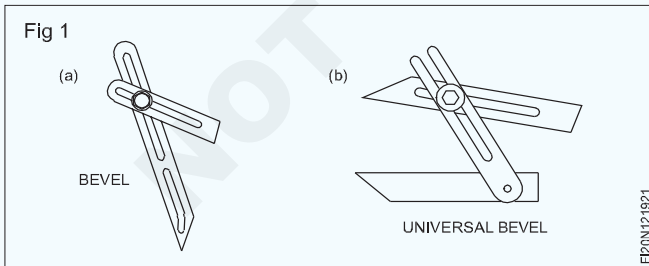


ସର୍ବଭାରତୀୟ ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 2)
ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର | (ଚିତ୍ର 3)

ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍: ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍ ସିଧାସଳଖ କୋଣ ମାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ | ସେଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ, ପରୋକ୍ଷ କୋଣାର୍କ ମାପ ଉପକରଣ | କୋଣଗୁଡ଼ିକ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ସେଟ୍ ଏବଂ ମାପ କରାଯାଇପାରେ |

ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍: ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍ ର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବେଭେଲ୍ ଅଛି | ଏହା କୋଣ ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଯା be ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |

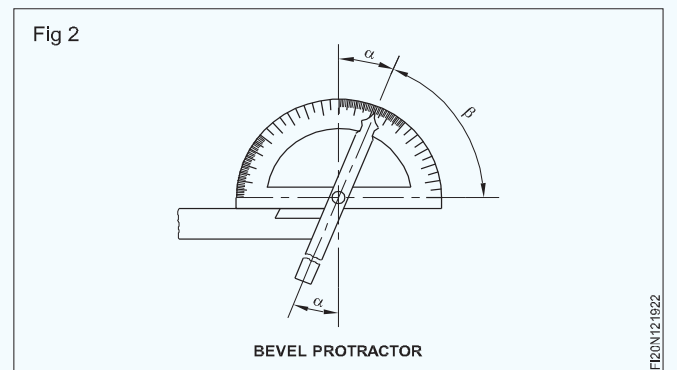

ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର (ଚିତ୍ର 3): ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ସିଧାସଳଖ କୋଣାର୍କ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ 0 ° ରୁ 180 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି 1 ° ସଠିକତା ମଧ୍ୟରେ କୋଣ ମାପ କରାଯାଇପାରେ । (ଚିତ୍ର 3)

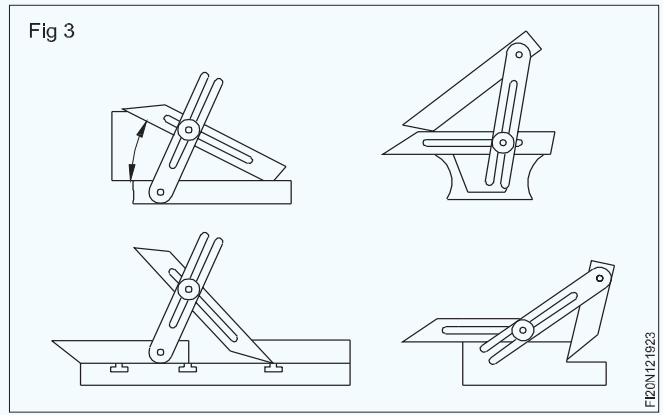


ମିଶ୍ରଣ ସେଟ୍ | (Combination set)

ଭବେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସେଟ୍ ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସେଟ୍ ରେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରି ଲେଆଉଟ୍ କାମ, ମାପ ଏବଂ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ ।

ମିଶ୍ରଣ ସେଟ୍ (ଚିତ୍ର 1) ରେ ଅଛି ।

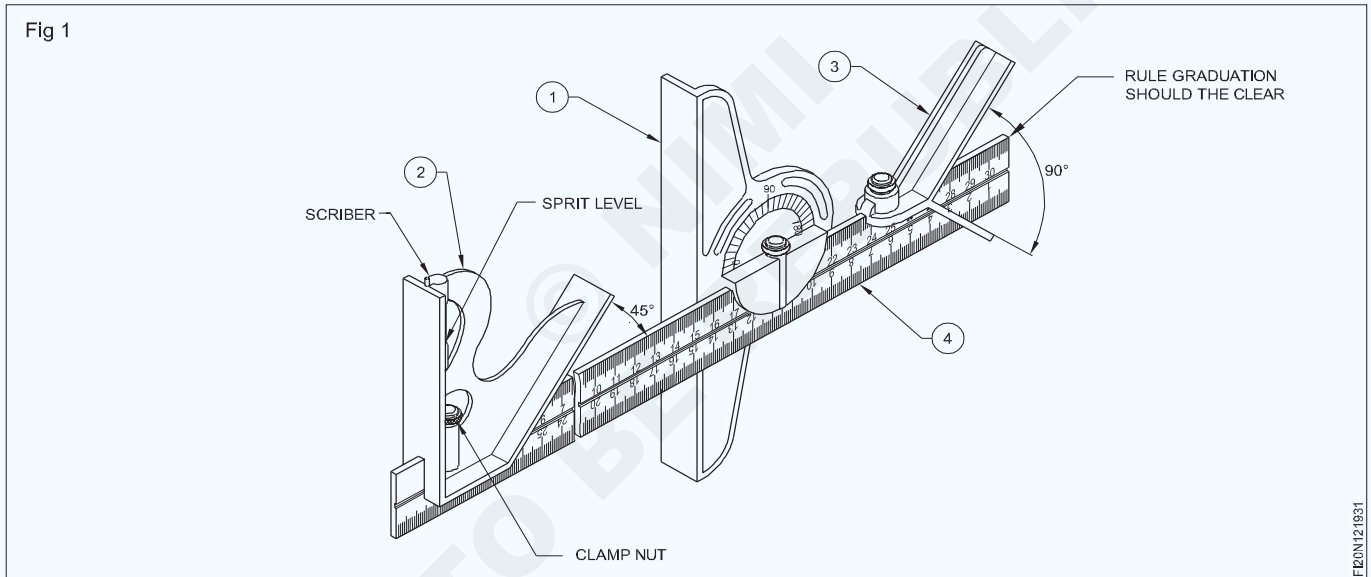

ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ (୧)

ବର୍ଗ ହେଡ୍ (୨)

କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ଏବଂ ଏକ (3)

ନିୟମ (4)

ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଡ୍ ।

ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇ ଯେକି required ଶସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୋଣରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

10 ର ସଠିକତା ମଧ୍ୟରେ କୋଣ ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ ମାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଆମ୍ବା ସ୍ତର ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ବିମାନରେ ଚାକିରି ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ।



ବର୍ଗ ହେଡ୍ : ବର୍ଗ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ମାପ ମୁଖ 900 ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି 450 ରେ ନିୟମ ।

ଏହା 900 ଏବଂ 450 କୋଣ ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହା ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପ୍ ର ଗଭୀରତା ମାପିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ । (ଚିତ୍ର 2)

କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ

ଏହି ନିୟମ ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର ଚାକିରିର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 3)

ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ମିଶ୍ରଣ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ କାଟିବା ଉପକରଣ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

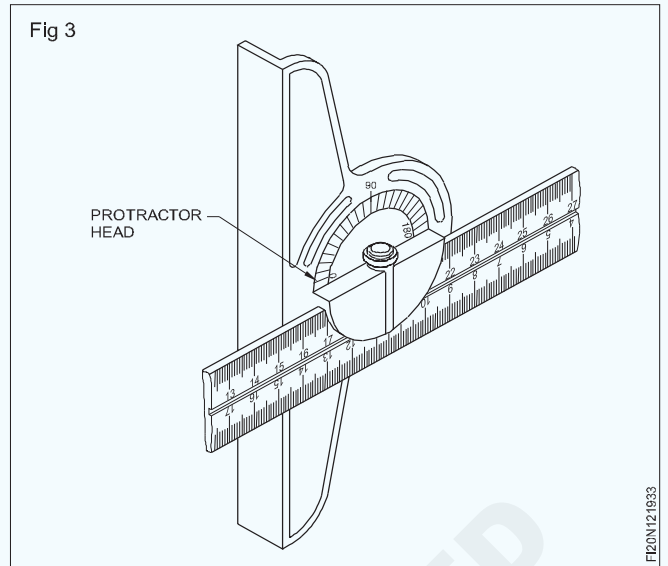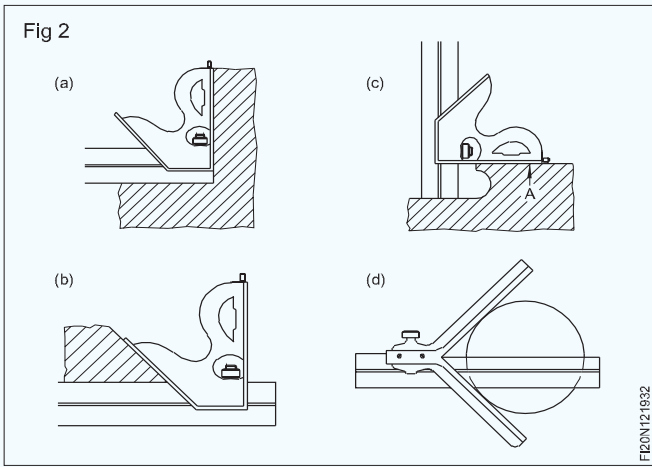

ମାପ ମାନକ (ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ମେଟ୍ରିକ୍) (Measuring standards (English & metric))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ମେଟ୍ରିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |

ଆବଶ୍ୟକତା

ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପରିମାଣ ମାନକ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ମାପିବାକୁ ହେବ |

ୟୁନିଟ୍

ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ପରିମାଣ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପ୍ରକାରର ଏକ ମାନକ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ପରିମାଣ ଭାବରେ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି |

ବର୍ଗୀକରଣ

ମାତ୍ରାମାନକ ଲିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଉପାଦାନ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀକରଣ |

ମାତ୍ରାମାନକ ଲିକ୍ ଏକକ |

ଲମ୍ବ, ମାସ ଏବଂ ସମୟର ମାତ୍ରାମାନକ ଲିକ୍ ପରିମାଣର ଏକକ |

ପ୍ରାପ୍ତ ଏକକ |

ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ମାତ୍ରାମାନକ ଲିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ମାତ୍ରାମାନକ ଲିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଏକ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ବହନ କରେ |

ଉଦାହରଣ: ଷେଡ୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍, ତାପ, ବଳ, ଇତ୍ୟାଦି |

ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସିଷ୍ଟମ୍ |

F.P.S. ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ମାସ ଏବଂ ସମୟର ମାତ୍ରାମାନକ ଲିକ୍ ଏକକ ଯଥାକ୍ରମେ ଫାଡ, ପାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ |

C.G.S. ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ମାସ ଏବଂ ସମୟର ମାତ୍ରାମାନକ ଲିକ୍ ଏକକ ଯଥାକ୍ରମେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ |

M.K.S ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ମାସ ଏବଂ ସମୟର ମାତ୍ରାମାନକ ଲିକ୍ ଏକକ ଯଥାକ୍ରମେ ମିଟର, କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ |

S.I. ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଯାହା ପୁନର୍ବାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ମାତ୍ରାମାନକ ଲିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ |

ସାରଣୀ 1

ମ Basic ଲିକ ପରିମାଣ	ମେଟ୍ରିକ୍ ୟୁନିଟ୍		ବ୍ରିଟିଶ୍ ୟୁନିଟ୍	
	ନାମ	ପ୍ରତୀକ	ନାମ	ପ୍ରତୀକ
ଦ Length ଧ୍ୟ	ମିଟର	ମି	ଫାଦ	Fi
ମାସ	କିଲୋଗ୍ରାମ	କିଲୋଗ୍ରାମ୍	ଛେଟିବା	ପି
ସାମ୍ପ୍ରତିକ	ଆମ୍ପେର୍	କ	ଆମ୍ପେର୍	କ
ତାପମାତ୍ରା	କେଲଭିନ	କେ	ଫାରେନ୍‌ହାଇଟ୍	Fo
ହାଲୁକା ତୀବ୍ରତା	କାଣ୍ଡେଲା	ସିଡି	କାଣ୍ଡେଲା	ସିଡି

ମ Fund ଲିକ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଉପାଦିତ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀକରଣ | ଲମ୍ବ, ମାସ ଏବଂ ସମୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମରେ ମ fundamental ଲିକ ଏକକ (ଅର୍ଥାତ୍) F.P.S, C.G.S, M.K.S ଏବଂ S.I ସିଷ୍ଟମରେ |

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED


ଫିଟିଂ ସର୍ଫେସ୍ ଗେଜ୍ | (Surface gauges)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |


- ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ |
- ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗେଜଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟ ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମାର୍କିଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ:


ଏକ ଡାଟୁମ୍ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିପିଂ ରେଖା (ଚିତ୍ର 1) |

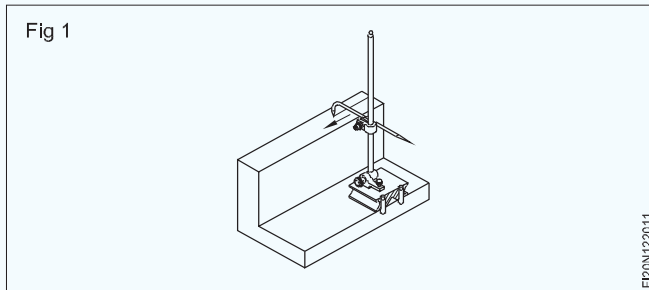

ଏକ ଡାଟୁମ୍ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଯନ୍ତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟିଂ (ଚିତ୍ର 2) |

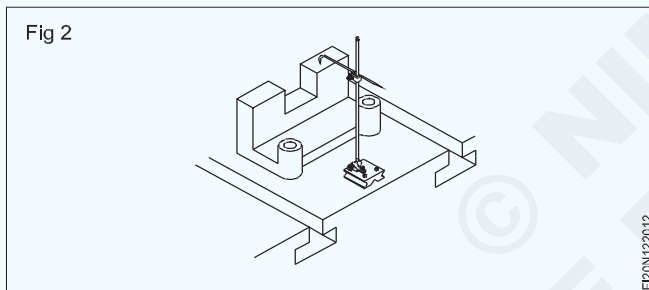

ଚାକିରିର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ଏକାଗ୍ର କରିବା | (ଚିତ୍ର 3)

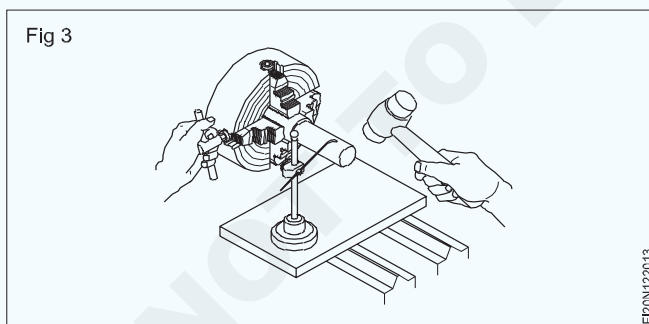


ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ |

ସର୍ଫେସ୍ ଗେଜ୍ / ସ୍କ୍ରିପିଂ କଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ |


ସର୍ଫେସ୍ ଗେଜ୍ - ସ୍ଥିର ପ୍ରକାର (ଚିତ୍ର 4) |

ସ୍ଥିର ପ୍ରକାରର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ଏକ ଭାରୀ ଫ୍ଲାଟ ବେସ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍, ସିଧା ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଲେଖକ ଏକ ସ୍କ୍ରିପିଂ ଏବଂ ଏକ କ୍ଲିପ୍ ବାଦ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି |

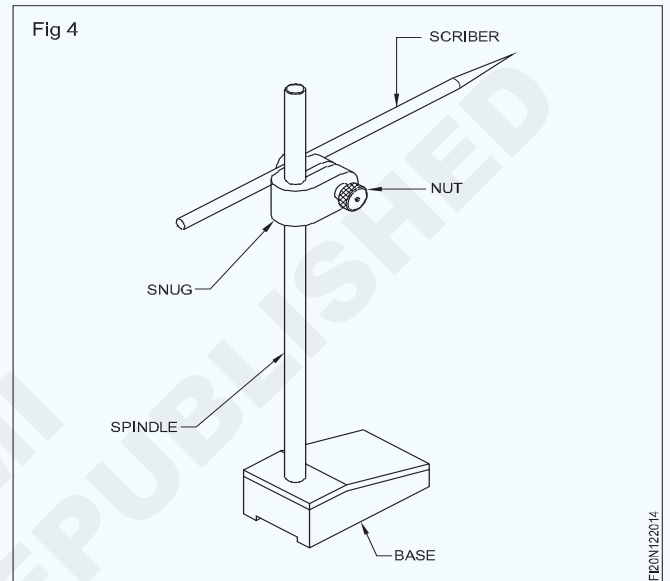

ସ୍ଥାନିଭର୍ତ୍ତୀ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 5)


ଏହାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅତିରିକ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି: ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଯେକ any ଶସି ସ୍ଥିତିରେ ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ | ଭଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇପାରିବ | ସିଲିଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |

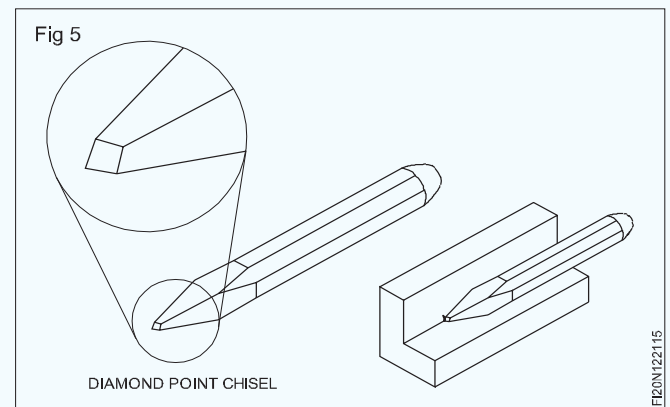

ଗାଇଡ୍ ପିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେକ any ଶସି ଡାଟୁମ୍ ଧାରରୁ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଲେଖାଯାଇପାରିବ | (ଚିତ୍ର 6)

ଏକ ସ୍ଥାନିଭର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଫେସ୍ ଗେଜ୍ ବେସର ଅଂଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ |

ମୂଳଟି ଇସ୍ପାତ କିମ୍ବା କାଷ୍ଠ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହା ତଳେ ଏକ 'V ଖୋଳା' | 'ଭି' ଗ୍ରୋଭ୍ ସର୍କୁଲାର୍ କାମରେ ବସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଆଧାରରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଗାଇଡ୍-ପିନଗୁଡ଼ିକ, ଯେକ any ଶସି ଡାଟୁମ୍ ଧାରରୁ ରେଖା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ |

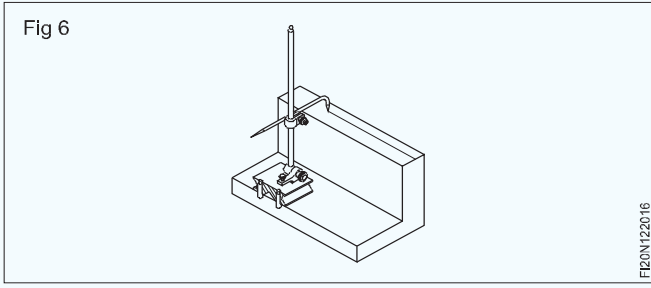

ରକର ବାହୁ |

ରକର ବାହୁ ଏକ spring ରଖା ଏବଂ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ରୁ ସହିତ ଆଧାର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି | ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସ୍ଥିତ୍ତ |

ସ୍ଥିତ୍ତ ରକର ବାହୁ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି |

ଲେଖକ

ଲେଖକ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଏକ କ୍ଲାମ୍ପ ବାଦାମ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ୍ତରେ ଯେକ position ଶସି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାପି ହୋଇପାରିବେ |

ଯତ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସଫା କରନ୍ତୁ |
- ମାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ତଳ ଭାଗରେ ତେଲର ପତଳା ସ୍ତର ଲଗାନ୍ତୁ |
- ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଲେଖକକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କର |
- ମାର୍କ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |


© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ଶୀତଳ ଚିଜେଲକୁ ଫିଟ୍ କରିବା | (Cold Chisel)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଅଣ୍ଡା ଚିଜେଲର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିକା କର |
- ଅଣ୍ଡା ଚିଜେଲର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିଜେଲ୍ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଚିଜେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ |

ଅଣ୍ଡା ଚିଜେଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ହାତ କାଟିବା ଉପକରଣ ଯାହାକି ଚିପିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଫିଟର ବ୍ଲାଇ ବ୍ୟବହୃତ | (ଚିତ୍ର 1)

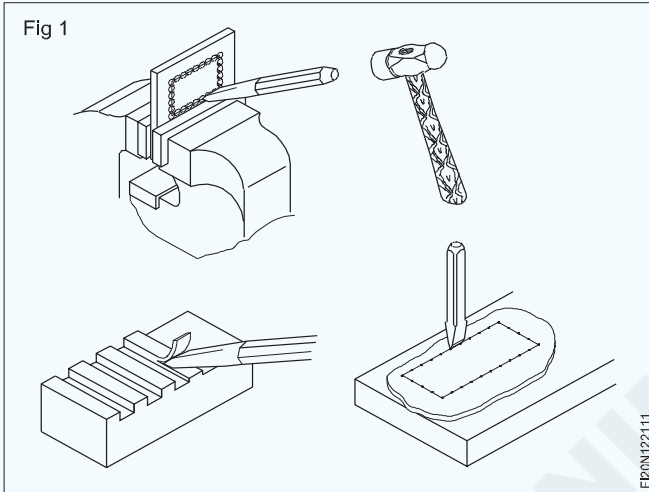

ଚିପିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଏକ ଛେନା ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁ ଅପସାରଣ କରିବାର ଏକ ଅପରେସନ୍ | ଚିପିଙ୍ଗ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ରୁଗ୍ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରି ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ |

ଏକ ଚିଜେଲର ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 2): ଏକ ଚିଜେଲର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଂଶ ଅଛି |

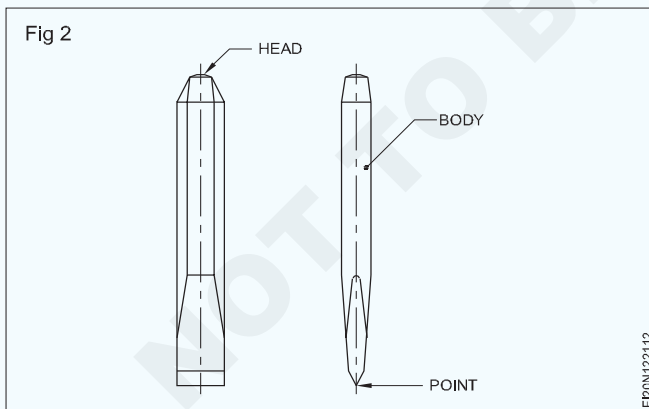

ମୁଣ୍ଡ, ଶରୀର, ବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା କାଟିବା ଧାର |

ହାଲ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ ଭାନାଡିୟମ ଷ୍ଟିଲରୁ ଚିଜେଲ ତିଆରି କରାଯାଏ | ଚିଜେଲର କ୍ରମ୍-ସେକ୍ସନ୍ ସାଧାରଣତଃ he ଷୋଡଶାଳିଆ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟାଦଶିଆ | କାଟିବା ଧାର କଠିନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବିକ |


ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ଚିଜେଲ: ପାଞ୍ଚଟି ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ଚିଜେଲ୍ ଅଛି |

- ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲ |


- କ୍ରମ୍-କଟ୍ ଚିଜେଲ୍ |
- ଅଧା ଗୋଲାକାର ନାକ ଚିଜେଲ୍ |
- ହୀରାଖଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଚିଜେଲ୍ |
- ଷ୍ଟେପ୍ ଚିଜେଲ୍ |

ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲ (ଚିତ୍ର 3 ଏ): ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ ପୃଷ୍ଠରୁ ଧାତୁ ଏବଂ ସ୍ପେଲଡେଡ୍ ରଣି ଏବଂ କାଷ୍ଟିଙ୍ଗର ଚିପ୍ ଅର୍ଥ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

କ୍ରମ୍-କଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାପ୍ ଚିଜେଲ୍ (ଚିତ୍ର 3 ବି): ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ, ଗ୍ରୀଭ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


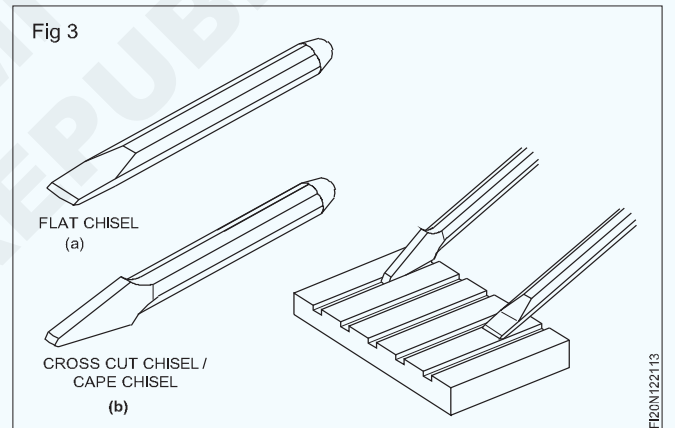


ଅଧା ଗୋଲାକାର ନାକ ଚିଜେଲ (ଚିତ୍ର 4): ସେଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ର ଖୋଳା (ଡେଲ ଖୋଳା) କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

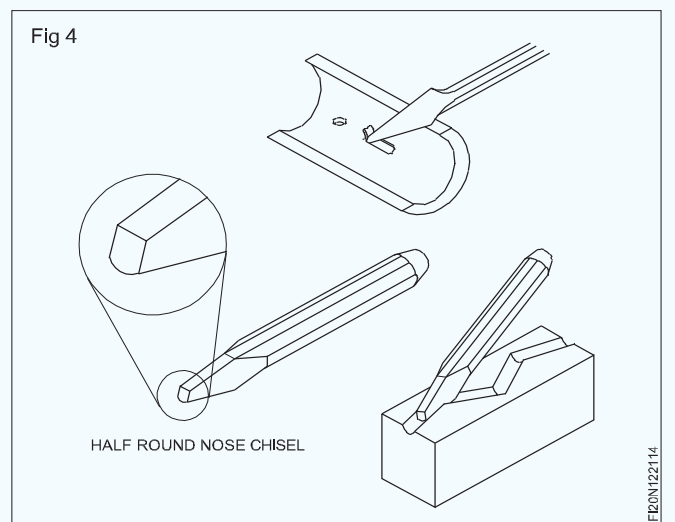

ହୀରାଖଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ୍ ଚିଜେଲ (ଚିତ୍ର 5): ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଣ, ଗଣ୍ଠିରେ ସ୍କାଫ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଶରୀରର କ୍ରମ୍ ବିଭାଗ ।

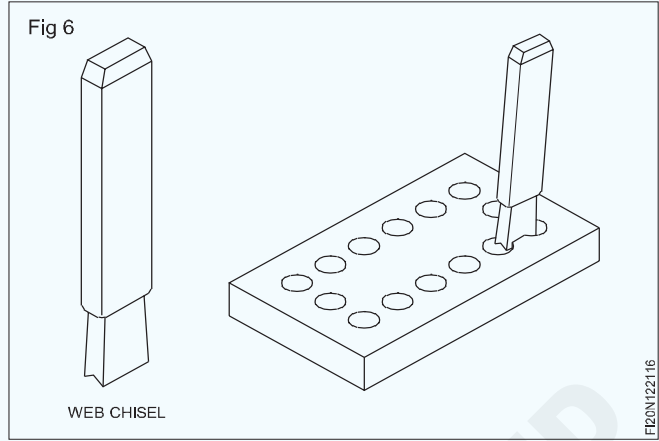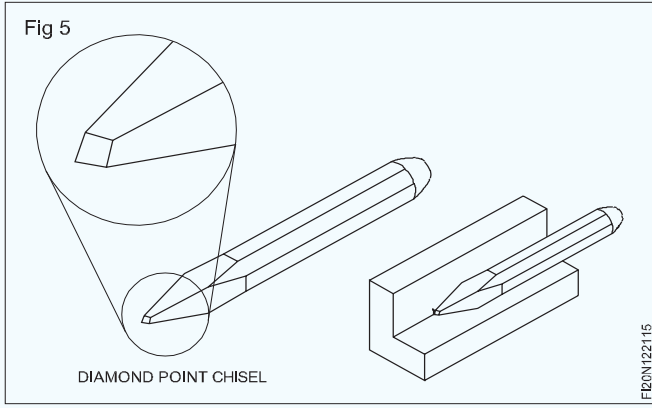

ଝେବ୍ ଚିଜେଲ୍ / ପଞ୍ଚିଂ ଚିଜେଲ୍ (ଚିତ୍ର 6): ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ପରେ ଧାତୁକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚିଜେଲଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଚିଜେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି ।

- ଲମ୍ବ ।
- କଟିଙ୍ଗର ମୋଟେଇ ।



ଚିଜେଲର କୋଣ | (Angles of chisels)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।


- ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଚିଜେଲର ପଏଣ୍ଟ୍ କୋଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ରେକ୍ ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଚିଜେଲର ଯତ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

ପଏଣ୍ଟ୍ କୋଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ: ଚିଜେଲର ସଠିକ୍ ବିନ୍ଦୁ / କଟିଙ୍ଗ କୋଣ ଚିପ ହେବାକୁ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ନରମ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଟୀକ୍ସ କୋଣ ଏବଂ କଠିନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ କୋଣ ଦିଆଯାଏ ।

ସଠିକ୍ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୋଣ ସଠିକ୍ ରେକ୍ ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ । (ଚିତ୍ର 1)

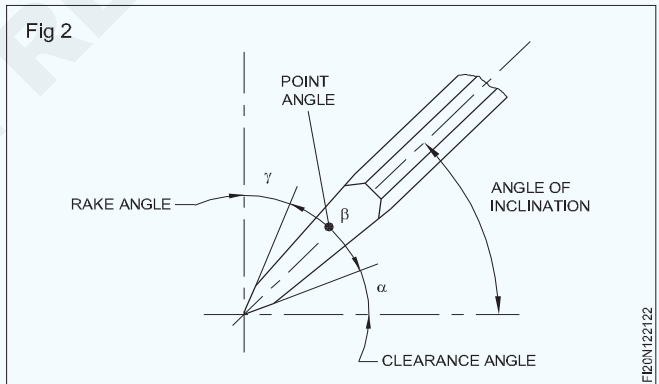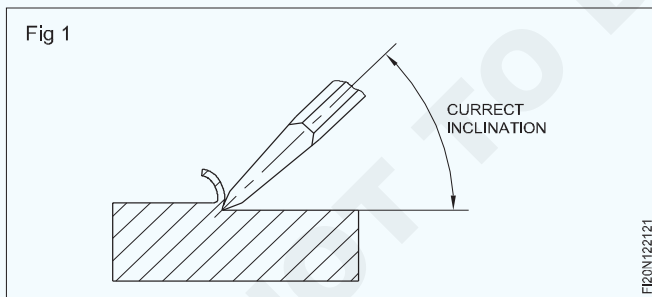


ରେକ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍: ରେକ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ହେଉଛି କଟିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଉପର ମୁହଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ ଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ସାଧାରଣ (90°) । (ଚିତ୍ର 2)

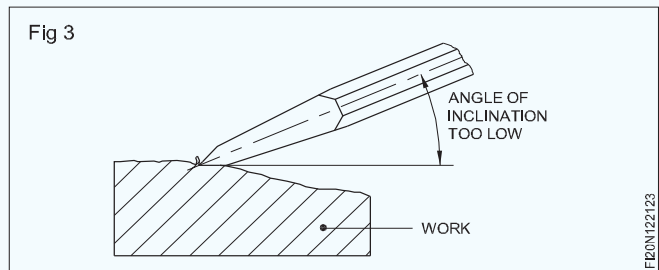

କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ: କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁର ତଳ ମୁହଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଟାଙ୍ଗେଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣ । (ଚିତ୍ର 2)

ଯଦି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ବହୁତ ବଡ଼, ରେକ୍ କୋଣ କମିଯାଏ । କଟିଙ୍ଗ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ କଟା ଗଭୀର ଏବଂ ଗଭୀର ହେବ । (ଚିତ୍ର 4) ଚିପିଲ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବିନ୍ଦୁ କୋଣ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୋଣ ସାରଣୀ 1 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଯଦି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ବହୁତ କମ୍ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ, ରେକ୍ କୋଣ ବା increases ଶୁନି । କଟିଙ୍ଗ କାମ ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଛେଲି ଖସିଯିବ । (ଚିତ୍ର 3)

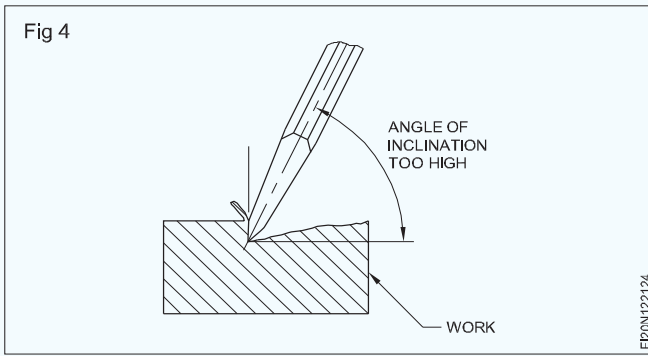

ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା: କୋଣ ଖୋଲିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚିକିଏ ବକ୍ରତାକୁ ଭୂମିର ନାମ “କ୍ରାଉନିଂ” କୁହାଯାଏ, ଯାହା କି ଚିଜେଲ ପଏଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । “କ୍ରାଉନିଂ” ଚିପି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସିଧା ଲାଇନରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ସାରଣୀ 1

କାଟିବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ	ବିନ୍ଦୁ କୋଣ	କୋଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି
ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ	65°	39.5°
ଲୁହା ପକାନ୍ତୁ	60°	37°
ମୃଦୁ ଇସ୍ପାତ	55°	34.5°
ପିତ୍ତଳ	50°	32°
ତମ୍ବା	45°	29.5°
ଆଲୁମିନିୟମ୍	30°	22°

ସାଧାରଣ ଗଭୀରତା ଗେଜ୍ | (Ordinary depth gauge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସାଧାରଣ ଗଭୀରତା ଗେଜ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଗଭୀରତା ଗେଜ୍ ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |

ସାଧାରଣ ଗଭୀରତା ଗେଜ୍ |

ସାଧାରଣ ଗଭୀରତା ଗେଜ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ସଠିକତା ଉପକରଣ ଯାହାକି ଛୁଟି, ସ୍କ୍ରୂ ଏବଂ ଷ୍ଟେପଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରତା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।


ସାଧାରଣ ଗଭୀରତା ଗେଜ୍ ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ |

- 1 ସ୍ନାତକ ବିମ୍
- 2 କ୍ଲାମ୍ ସ୍କ୍ରୁ |
- 3 ମାପ
- 4 ଆଧାର

0-200 ମିମି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ | 0.51 Mm ମିମି ସଠିକତା ମାପିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗଭୀରତା ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ

ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଛେନାକୁ ଚାଷ୍ଟୁ କରନ୍ତୁ |
- କଳଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ |
- ମାଗ୍ନେଟିକ୍ ହେଡ୍ ଚିଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ଚିପିଙ୍ଗ୍ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଗଗଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ଚିପିଙ୍ଗ୍ କରିବା ସମୟରେ |
- ଚିଜେଲର ମୁଣ୍ଡରେ କ gre ଶସି ତେଲିଆ ବିଷୟ ନାହିଁ |

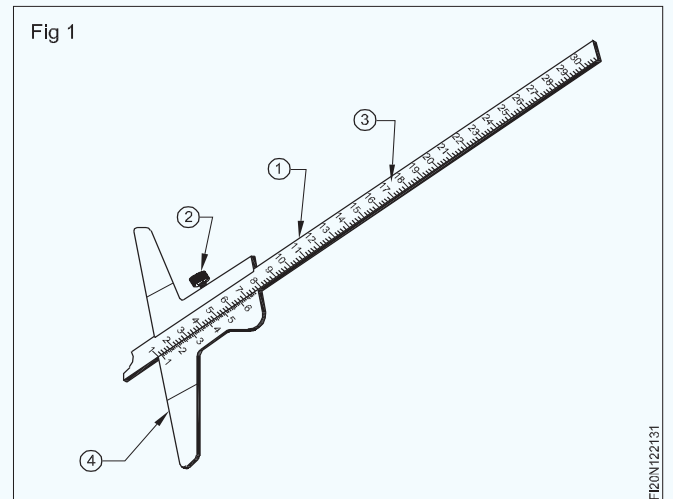

ଫିଟିଂ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ | (Marking media)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ମିଡିଆ ଚିହ୍ନିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ମାର୍କିଂ ମିଡିଆର ନାମ ଦିଅ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ମାର୍କିଂ ମାଧ୍ୟମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ମିଡିଆ ମାର୍କିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |

ମାର୍କିଂ ଅଫ୍ / ଲେଆଉଟ୍ ରେ, ଚିହ୍ନିତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ / କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପୃଷ୍ଠ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆବୃତ | ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପତଳା ରେଖା ପାଇବାକୁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲେଆଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ହେବ |

ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ |

ଭିନ୍ନ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ହେଉଛି ହ୍ ew ଲଚଖାସ୍, ମାର୍କିଂ ବ୍ଲୁ, ପୁରୁସିଆନ୍ ବ୍ଲୁ, ତମ୍ବା ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ସେଲୁଲୋଇ ଲାକର୍ |

ହ୍ ew ଲଚଖାସ୍ |


ହ୍ ew ଲଚଖାସ୍ ଅନେକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

ଚକ ପାଉତର ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରିତ |

ଚକ ମିଆଇଲେଟେଡ୍ ଆମ୍ ଓ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ |

ଧଳା ସାଧା ପାଉତର ଚର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ |

ଅଳ୍ପତାପଜଳ ଉପରେ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ କଠିନ କ୍ଷମା ଏବଂ କାଷ୍ଟିଂରେ ହ୍ ew ଲଚଖାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

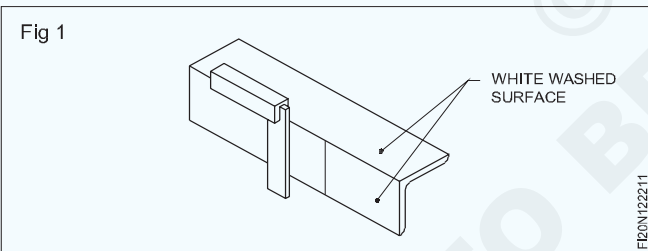


ଉଚ୍ଚ ସଠିକତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ହ୍ ew ଲଚଖାସ୍ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ |

ନୀଳ ଚିହ୍ନ

ଏକ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ଭିତ୍ତିକ ରଙ୍ଗ ମିଆଇଲେଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଅଟେ |

ପୁରୁସିଆନ୍ ନୀଳ |

ଏହା ଦାଖଲ କିମ୍ବା ମେସିନ୍-ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ଦେବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ଅପେକ୍ଷା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 2)

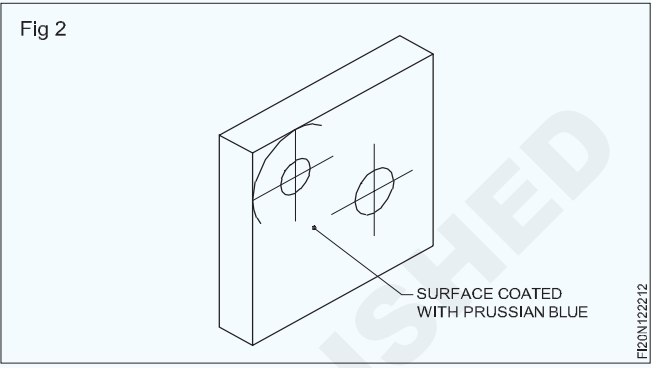

ତମ୍ବା ସଲଫେଟ୍ |

ତମ୍ବା ସଲଫେଟ୍ ପାଣି ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହାର ସମାଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ | ତମ୍ବା ସଲଫେଟ୍ ଦାଖଲ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ତମ୍ବା ସଲଫେଟ୍ ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ | ତମ୍ବା ସଲଫେଟ୍ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଯତ୍ନ ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ମାର୍କିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ୍ବା ସଲଫେଟ୍ ଆବରଣ ଶୁଖିବା ଉଚିତ୍, ଅନ୍ୟଥା, ସମାଧାନ ମାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲାଗିପାରେ |

ସେଲୁଲୋଇ ଲାକର୍: ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାର୍କିଂ ମାଧ୍ୟମ | ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ |

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାର୍କିଂ ମାଧ୍ୟମର ଚୟନ ଉପରେ ସମାପ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଠିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଆଜିକାଲି, ବ୍ୟବହୃତ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ଏରୋସୋଲ ପାତ୍ରରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାକି ଯେକ **surface** ଶସି ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ମାର୍କିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ରଙ୍ଗ / ଲକ୍ଷ୍ମ ମାର୍କିଂର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମାଧାନ ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସ୍ତର ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରେଖା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପତଳା ସ୍ତର | ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ମାର୍କିଂର କଲମ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ | ରଙ୍ଗ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବ ଏବଂ ଧାତୁ, କାଠ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ଫିଟିଂ ସର୍ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | (Surface plates)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ଣ୍ଣାଳୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟର ପଦାର୍ଥକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବର୍ଣ୍ଣାଳୁ |

ସର୍ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ - ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା |


ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ବା features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱମ୍ ସ୍ପେନ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ | ତାତ୍ତ୍ୱମ୍ ସର୍ଫେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମାର୍କିଂ କରିବା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମତଳ ନୁହେଁ, ତାହା ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଭୁଲ୍ ହେବ | (ଚିତ୍ର 1) ମେସିନ୍ ଦୋକାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ତାତ୍ତ୍ୱମ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ |

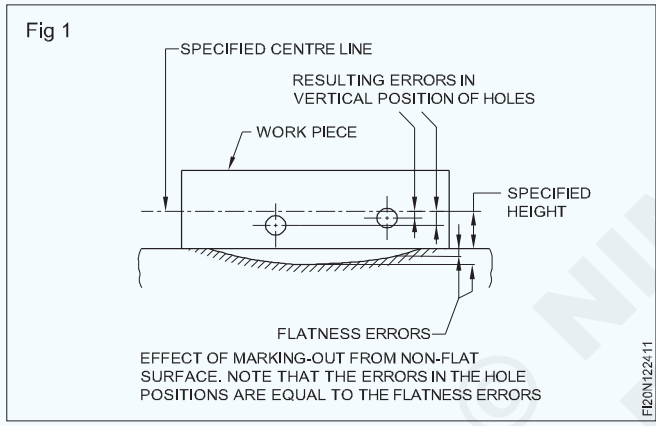

ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ


ସରଫେସ୍ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ good ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା କାଷ୍ଠ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବିକୃତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ |

କାର୍ଯ୍ୟ-ପୃଷ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥାପ୍ତ ହୋଇଛି | କଠିନତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର ସାଇଡ୍ ଭାରି ରିବଡ୍ | (ଚିତ୍ର 2)

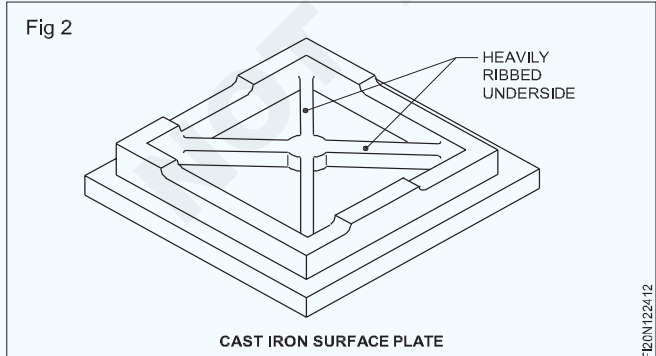

ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ନିଲମ୍ବନ ଦିଆଯାଏ | (ଚିତ୍ର 3)

ଛୋଟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବାବେଳେ ବୃହତ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥାଏ |

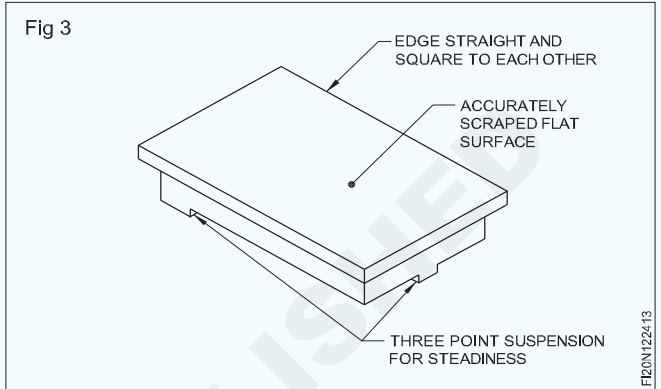

ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ |

ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଏକ ଘନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ପଦାର୍ଥ | ଗ୍ରାନାଇଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ସର୍ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖେ, ଯଦିଓ ଭୂପୃଷ୍ଠି ସ୍କ୍ରାପ୍ ହୋଇଛି | ଏହି ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ବୁର ଗଠନ ହୁଏ ନାହିଁ |

ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର

ମେସିନ୍ ଦୋକାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସରଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ଗ୍ରେଡ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ - ଗ୍ରେଡ୍ 1, 2 ଏବଂ 3 ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗ୍ରେଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

କାଷ୍ଠ ଲୁହା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ, ମୋଟେଇ, ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ |

ଉଦାହରଣ |

ଲୁହା ପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍ 2000 x 1000 Gr1 ପକାଳୁ | I.S. 2285

ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସଫା କରନ୍ତୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚାକିରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ କ cutting ଶସି କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଫିଟ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ | (Angle plates)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ବା features ଶିଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରର ନାମ ଦିଅ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରେଡ୍ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ | ନିର୍ମାଣ ବା features ଶିଖିପାରୁଥିବେ |

ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ବିମାନ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମତଳ ଏବଂ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଯନ୍ତ୍ରକର୍ମ ଶୀଳ | ସାଧାରଣତଃ these ଏଗୁଡ଼ିକ ଘନିଷ୍ଠ ଶସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଲୁହା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି | ଧାର ଏବଂ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ମେସିନିଙ୍ଗ୍ ବର୍ଗ ଅଟେ | ଭଲ କଠିନତା ଏବଂ ବିକୃତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅଂଶ ଅଛି |

ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ର ପ୍ରକାର |

ସାଧା କଠିନ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ (ଚିତ୍ର 1)



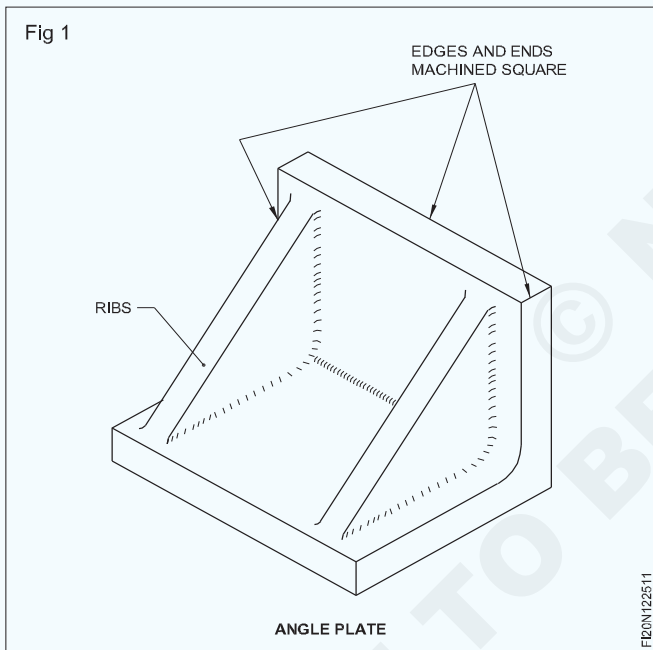


ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ତିନି ପ୍ରକାରର ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାଧା କଠିନ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅଟେ | ଏହାର ଦୁଇଟି ବିମାନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ 90° ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି | ଲେଆଉଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହିପରି ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ-ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଛୋଟ |

ସ୍କ୍ୱର୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ (ଚିତ୍ର 2)

ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍‌ର ଦୁଇଟି ବିମାନ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍କ୍ୱର୍ ମିଲ୍ ହୋଇଛି | ସାଧା କଠିନ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବଡ଼ |


କ୍ଲାମ୍ ବୋଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପର ବିମାନ ପୃଷ୍ଠରେ ମେସିନ୍ କରାଯାଏ | ମାକିଂ କିମ୍ବା ମେସିନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ 90° କୁ ଟାଣାଯାଇପାରେ | (ଡିମ୍ 3 ଏବଂ 4)

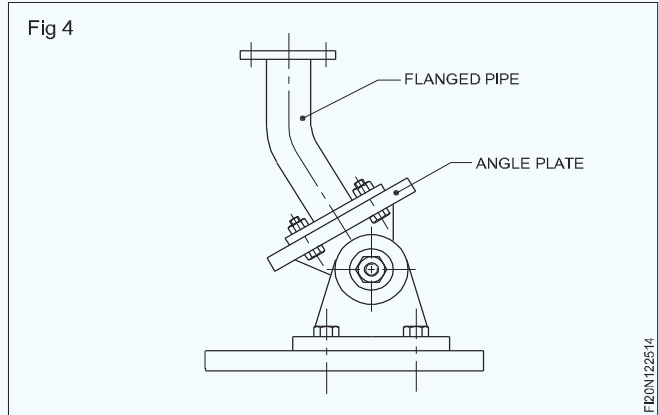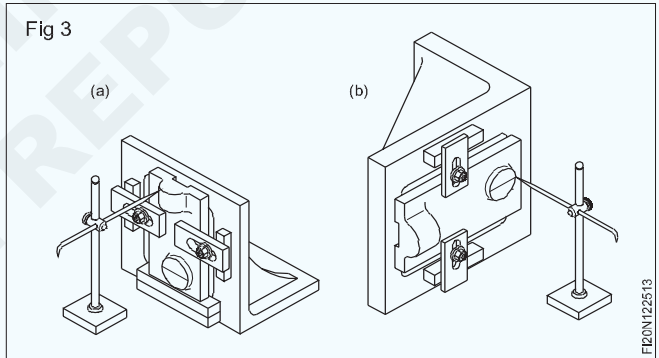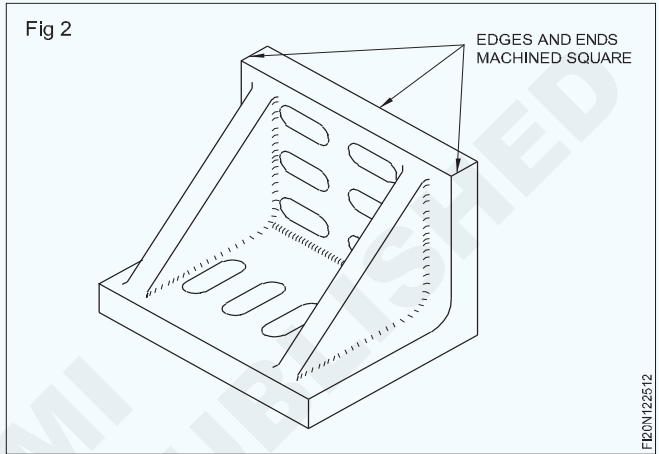

ସ୍ୱିଭିଙ୍ଗିଭଲ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ (ଚିତ୍ର 5)

ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟେ ଯାହା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠକୁ ଏକ କୋଣରେ ରଖାଯାଇପାରିବ | ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ଯାହା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି | ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଟିଲ୍‌ର କୋଣ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଚକୋଉରଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି | ଯେତେବେଳେ

ଉତ୍ତମ ଶୂନ୍ୟ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ, ଦୁଇଟି ବିମାନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପାଇଁ 90 ° ରେ ଥାଆନ୍ତି । ସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ କରାଯାଇ ପାଇଁ ଏକ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବାଦାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ।

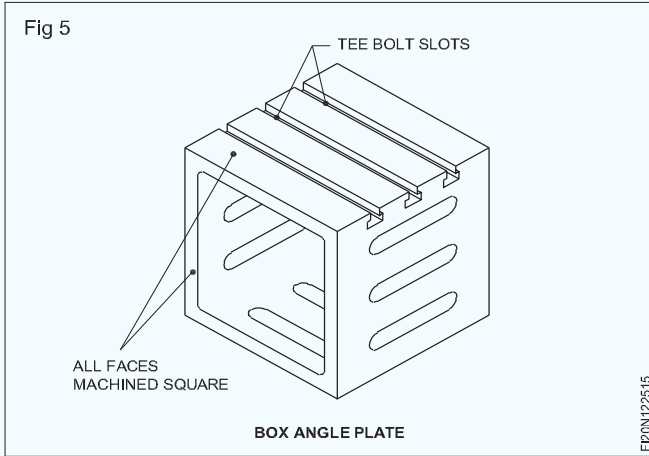

ବାକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍

ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ପରି ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଅଛି । ସେଟିଂ ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ମେସିନ୍‌କୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବାକ୍ସ ସହିତ ଓଲଟାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ advantage ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା । ଏହାର ସମସ୍ତ ଚେହେରା ପରସ୍ପର ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବର୍ଗ ।

ଗ୍ରେଡ୍

ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଦୁଇଟି ଗ୍ରେଡ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ - ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅତି ସଠିକ୍ ଟୁଲ୍ ରୁମ୍ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସାଧାରଣ ମେସିନ୍ ଦୋକାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ।

ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ । ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି । ଟେବୁଲ୍ 1 ଆକାରର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ଆକାର ଅନୁପାତ ଦେଇଥାଏ ।

ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ (Surface plates)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ ।

- ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରକାରର ନାମ ଦିଅ ।
- ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ବା features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- BIS ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସେଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ।

- କଠିନ ସମାନ୍ତରାଳ ।
- ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମାନ୍ତରାଳ ।

କଠିନ ସମାନ୍ତରାଳ (କଠିନ ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ) (ଟିବୁ 1)

ଏହା ହେଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରକାର ଯାହା ମେସିନ୍ ଦୋକାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର କ୍ରମ୍ ବିଭାଗର ଲକ୍ଷ୍ୟତ

ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ।

କ) ଆକାର 6 ଗ୍ରେଡ୍ 1 ।

ବକ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ - ବକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ 6 Gr 1 IS 623 ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ ।

ଖ) ଆକାର 2 - ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ 2 Gr 2 I.S 623 ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ ।

ଟେବୁଲ୍ 1


ଆକାର ନଂ	L	B	H
1	125	75	100
2	175	100	125
3	250	150	175
4	350	200	250
5	450	300	350
6	600	400	450
7	700	420	700
8	600	600	1000
9	1500	900	1500
10	2800	900	2200
କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ			

ଯତ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ।

- ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ୟବହାର ପରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଖଣ୍ଡରେ ତିଆରି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲମ୍ବ ଏବଂ କ୍ରମ୍ ବିଭାଗୀୟ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।


ସେଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଏବଂ ଭୂମି, ଏବଂ, ବେଲେବେଲେ, ଲାମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ । ସମାନ୍ତରାଳ ସୀମା ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରକ are ଶଳ କରାଯାଏ, ଏବଂ ବା length ଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ, ବର୍ଗ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଆକାରର ଯୁଗଳରେ ତିଆରି ।

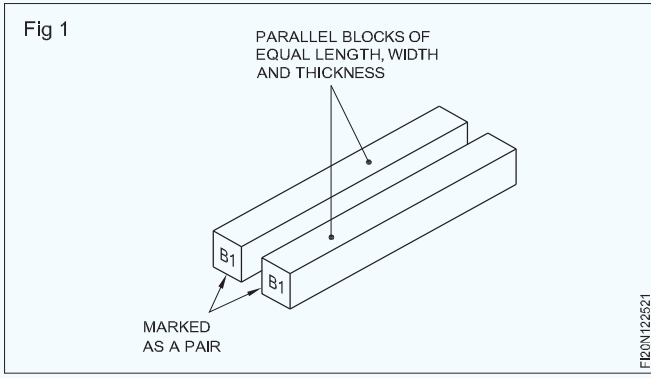

ଗ୍ରେଡ୍

ସମାନ୍ତରାଳ ଦୁଇଟି ଗ୍ରେଡରେ ନିର୍ମିତ - ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଚୁଲ୍ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମେସିନ୍ ଦୋକାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ।


ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମାନ୍ତରାଳ (ଚିତ୍ର 2)

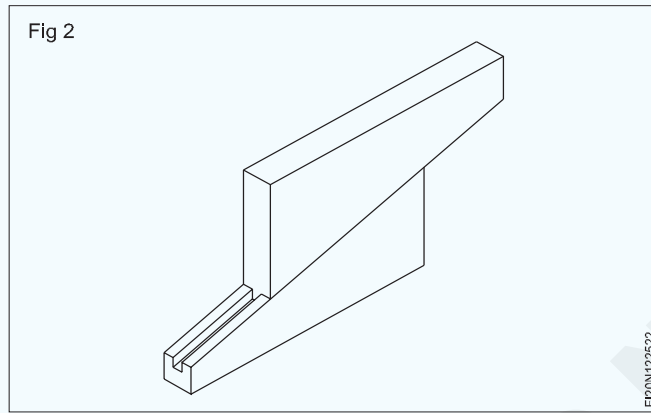

ଜିଭ ଏବଂ ଗ୍ରୀଭ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଟେପରଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ଗଠିତ । ଏହି ପ୍ରକାରର ସମାନ୍ତରାଳଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ।

ବ୍ୟବହାର

କଠିନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମାନ୍ତରାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସମାନ୍ତରାଳ ସେଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ୍ଦ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବା raising ଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ । (ଚିତ୍ର 3)

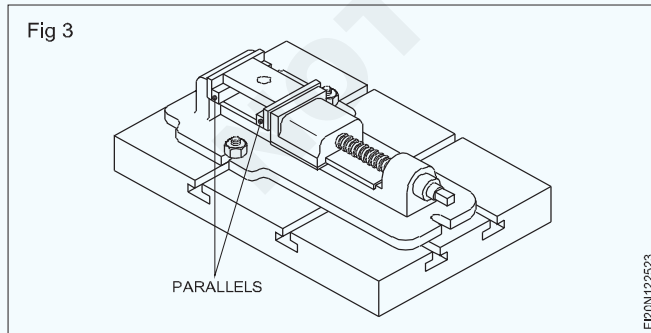

ସମାନ୍ତରାଳ ଯୋଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଟଅପ୍ ରେ ସଠିକତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମେଳ ଯୋଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ।


- ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ୟବହାର ପରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ହାତୁଡ଼ି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ସମାନ୍ତରାଳର ଆକାର ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ଟେବୁଲ୍ 1 ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ 2 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସମାନ୍ତରାଳର ନାମ

ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରକାର, ଗ୍ରେଡ୍ (କେବଳ କଠିନ ସମାନ୍ତରାଳ ପାଇଁ) ଆକାର, ଏବଂ ମାନକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଚିତ୍ର 4

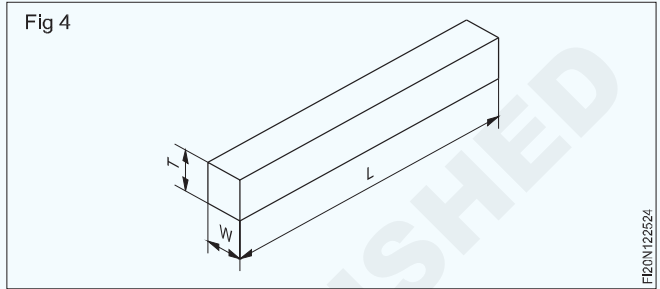

ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ

କଠିନ ସମାନ୍ତରାଳ A5 x 10 x 100 IS: 4241 ।

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମାନ୍ତରାଳ 10 x 13 IS: 4241 ।


ସାରଣୀ 1

କଠିନ ସମାନ୍ତରାଳର ଆକାର ।

ଗ୍ରେଡ୍‌ଆ	କାର T.W.L.
A & B	5 x 10 x 100
A & B	10 x 20 x 150
A & B	15 x 25 x 150
A & B	20 x 35 x 200
A & B	25 x 45 x 250
A & B	30 x 60 x 250
A & B	35 x 70 x 300
ବି	40 x 80 x 350
ବି	50 x 100 x 400

ସାରଣୀ 2

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମାନ୍ତରାଳର ପରିସର ଏବଂ ଆକାର ।

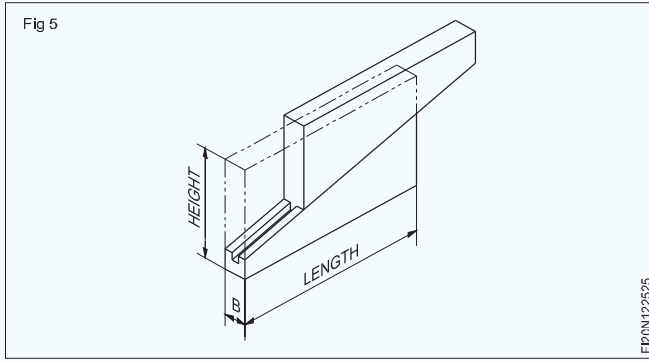

ଗ୍ରେଡ୍‌ଆ	କାର T.W.L.
10 – 13	40
13 – 16	50
16 – 20	60
20 – 25	65
25 – 30	70
30 – 40	85
40 - 50	100

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ଧାତୁର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଫିଟ୍ କରିବା | (Physical and mechanical properties of metals)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସାମଗ୍ରୀର ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଧାତୁର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବା **characteristics** ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଧାତୁର ଗୁଣ: ଧାତୁର ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅଛି | ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଚୟନ କରାଯାଏ |

ଧାତୁର ଉପାଦାନ Phys ଡିକ ଗୁଣ |

- ରଙ୍ଗ
- ଓଜନ / ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ |
- ଗଠନ
- ଚାଳନା
- ତୁଳ୍ୟକାୟ ସମ୍ପତ୍ତି |
- ସମ୍ଭାବ୍ୟତା |


ରଙ୍ଗ

ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଥାଏ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତମ୍ବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର | ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ ନୀଳ / କଳା ରଙ୍ଗର |

ଓଜନ

ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଉପରେ ଭିନ୍ନ | ଆଲୁମିନିୟମ ପରି ଏକ ଧାତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ହାଲୁକା (ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ 2.8), ଏବଂ ସୀସା ପରି ଏକ ଧାତୁ ଭାରୀ (ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ 9) |

ଗଠନ (ଡିମ୍ 1a & 1b)

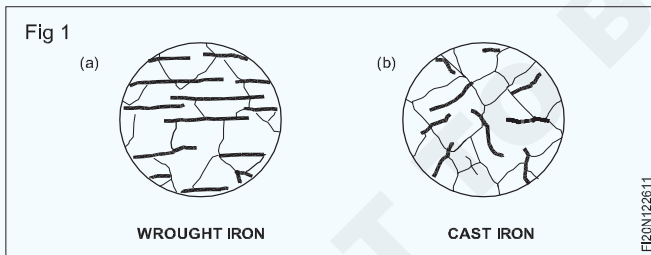


ସାଧାରଣ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍ଟ୍ରକଚର ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ | ଲୁହା ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ପରି ଧାତୁରେ ଏକ ଫାଇବ୍ରସ୍ ଗଠନ ରହିବ, ଏବଂ କାଷ୍ଟ ଲୁହା ଏବଂ ପିଭଲ ପରି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାନ୍ଥୁଲାର୍ ଗଠନ ରହିବ |

କଣ୍ଡକ୍ତ୍ୱିତ୍ତି: ଅର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ତ୍ୱିତ୍ତି ଏବଂ ବା **electrical** ଦୁଟିକ କଣ୍ଡକ୍ତ୍ୱିତ୍ତି ହେଉଛି ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷମତା ଯାହା ଧାତୁରୁ ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଳନା ଭିନ୍ନ ହେବ | ତମ୍ବା ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ତମ କଣ୍ଡକ୍ତ୍ୱିତ୍ତି |

ତୁଳ୍ୟକାୟ ସମ୍ପତ୍ତି: ଏକ ଧାତୁ ତୁଳ୍ୟକାୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରେ, ଯଦି ଏହା ଏକ ତୁଳ୍ୟକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ |

ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଧାତୁ ଧାତୁ, କିଛି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ତୁଳ୍ୟକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଏକ ତୁଳ୍ୟକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ |

ଫୁଏଜିବିଲିଟି (ଡିମ୍ 2)

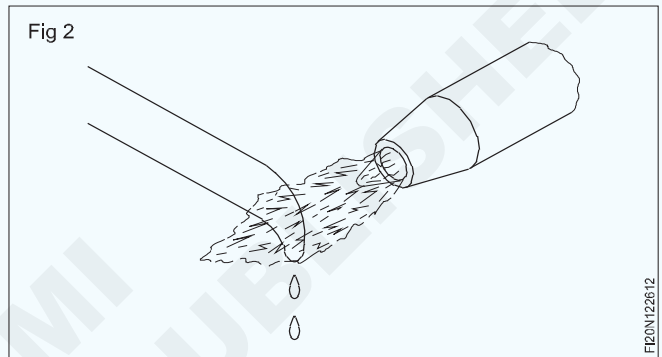

ଏହା ଏକ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା **heat** ରା ଉତ୍ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଏହା ତରଳିଯାଏ | ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନରୁ ତରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୃତିର ରୂପାନ୍ତରଣ ବିଷୟ | ଟିଣରେ କମ୍ ତରଳିବା ତାପମାତ୍ରା (232°C) ଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ତରଳିଯାଏ (3370°C)

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ |

ଏହା ଧାତୁର ଓଜନ ଏବଂ ସମାନ ପରିମାଣର ଜଳର ଓଜନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ |


ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ |

ଏକ ଧାତୁର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି |



- ନକ୍ଷତ୍ରତା |
- ନମନୀୟତା
- କଠିନତା |
- ଚତୁରତା
- କଠିନତା |
- ଦୃଢ଼ତା |
- ଲଲାସ୍ତ୍ୱିତ୍ତି |

ନକ୍ଷତ୍ରତା (ଡିମ୍ 3)

ଏକ ଧାତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିନା ଟେକ୍ସ୍ଟ୍ରେ ରେ ଟାଣି ହୋଇପାରେ | ତାର ସଫଳ ଚିତ୍ରଣ ପାଇଁ ତାର-ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ନିର୍ଭର କରେ | ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାତୁ ଉଭୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେବା ଜରୁରୀ | ତମ୍ବା ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ନକଲି ଧାତୁର ଭଲ ଉଦାହରଣ |

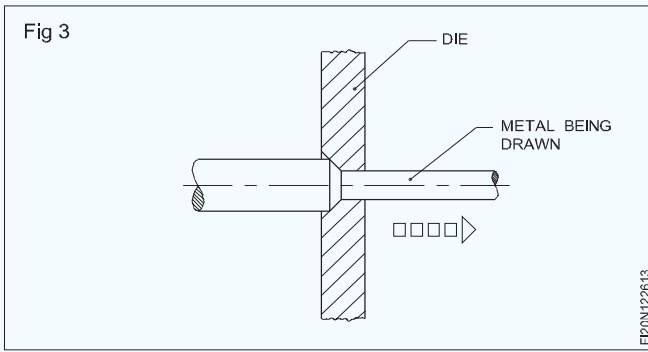


ନମନୀୟତା (Fig 4 & 5)

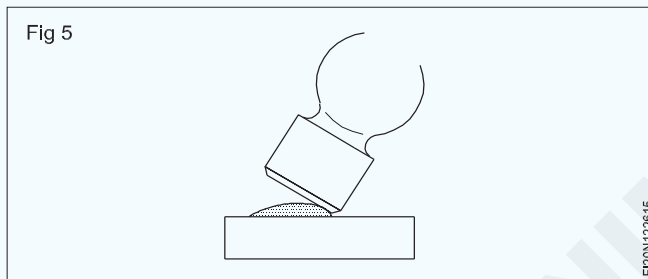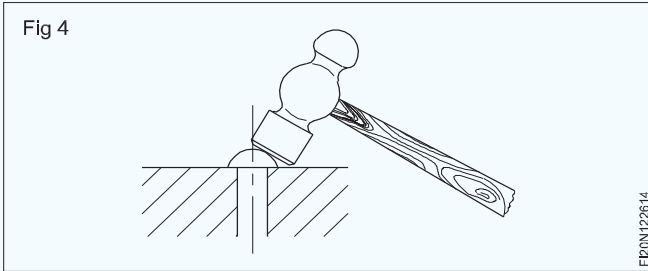


ନମନୀୟତା ହେଉଛି ଏହାର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି, ଗଢ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ rup ।ରା ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇ ସବୁ ଦିଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଗୁଣ । ସୀସା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ ଧାତୁ ।

କଠିନତା (ଚିତ୍ର 6)

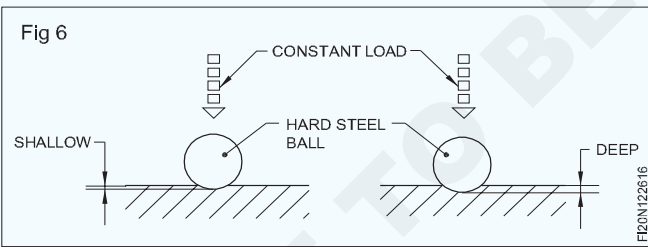


କଠିନତା ହେଉଛି ଧାତୁର ସ୍ଵାଚ୍ଛିନ୍ନତା, ପିନ୍ଧିବା, ଘୃଣା ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର କ୍ଷମତାର ଏକ ମାପ ।

ବ୍ରିଟିଲିଟି (ଚିତ୍ର 7)

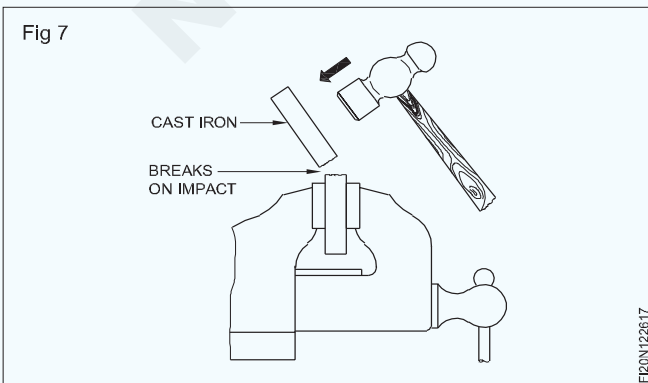


ବ୍ରିଟିଲିଟି ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ କ permanent ଶସି ସ୍ଥାୟୀ ବିକୃତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ । କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଏକ ଭଙ୍ଗା ଧାତୁର ଏକ ଉଦାହରଣ, ଏବଂ ଏହା ଶକ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍କା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିବ ।

କଠିନତା (ଚିତ୍ର 8)

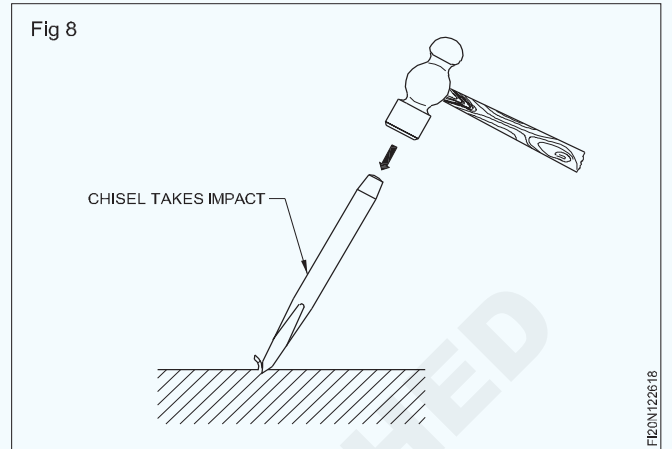

ଶକ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନତା ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁର ଗୁଣ । କଠିନତା ହେଉଛି ଚତୁରତାର ବିପରୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ନିର୍ମିତ ଲୁହା ଏକ କଠିନ ଧାତୁର ଉଦାହରଣ ।

ଟେନାସିଟି (ଚିତ୍ର 9)

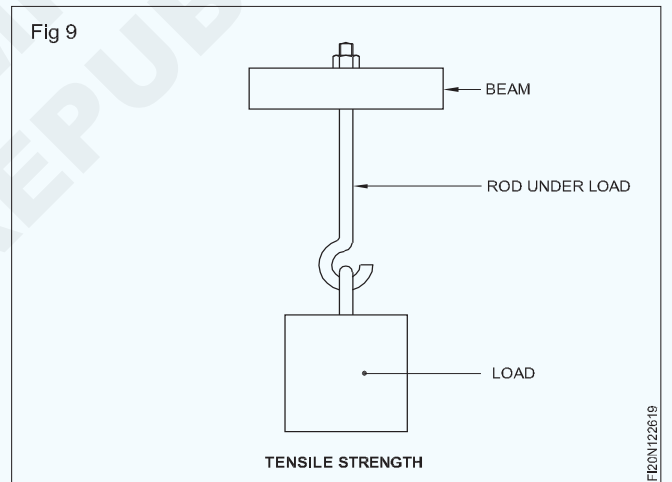


ଏକ ଧାତୁର ଟେନାସିଟି ହେଉଛି ଏହାର ବିନାଶରେ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା । ସାମାନ୍ୟ ଇସ୍ପାତ, ନିର୍ମିତ ଲୁହା ଏବଂ ଚମ୍ପା ହେଉଛି ଧାତୁର ଧାତୁର ଉଦାହରଣ ।

ନମନୀୟତା (ଚିତ୍ର 10)

ଏକ ଧାତୁର ଇଲାସ୍ଟିସିଟି ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହାର ମୂଳ ଆକାରକୁ ଫେରିବାର ଶକ୍ତି । ସଠିକ୍ ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସିତ ବସନ୍ତ ଇଲାସ୍ଟିସିଟିର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ।

ଏହା ଧାତୁର ଓଜନ ଏବଂ ସମାନ ପରିମାଣର ଜଳର ଓଜନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ ।

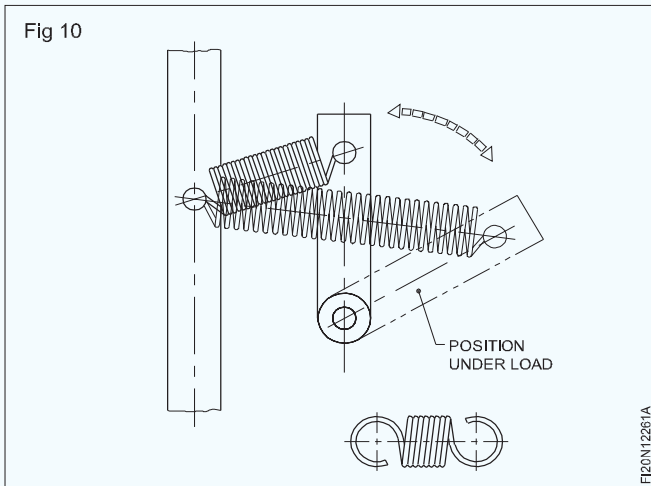

ଧାତୁ କାଟିବା କର (Metal-cutting saws)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସାଧାରଣ ଧାତୁ କାଟିବା କରଣର ନାମ ଦିଅ ||
- ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ବ୍ୟାଣ୍ଡ-କର ର ସୁବିଧା ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ||
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟା କର ର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ-କରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ମେସିନ୍ ଦେଖିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ କାଟିବା ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି:


- ଶକ୍ତି ଦେଖାଗଲା |
- ଭୂସମାନ୍ତର ବ୍ୟାଣ୍ଡ-କର |
- ବୃତ୍ତାକାର କର |
- କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ-ସୋ |

ଶକ୍ତି କର (ଚିତ୍ର 1)

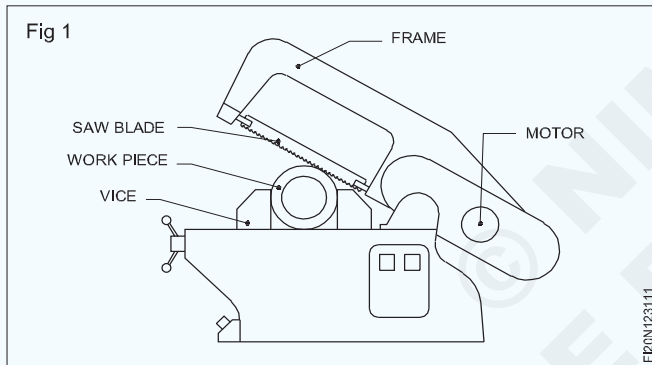

ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ଧାତୁ କାଟିବା କର ଏବଂ Ex: 1.2.31 ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି |

ଭୂସମାନ୍ତର ବ୍ୟାଣ୍ଡ-କର (ଚିତ୍ର 2)

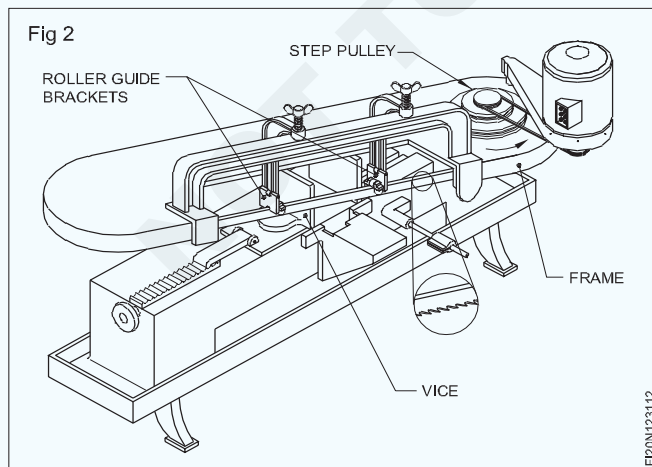

ଏଥିରେ ଏକ କର୍ ପ୍ରେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମୋଟର ଫିଟ୍ ହୋଇଛି | ଦୁଇଟି ପଲି ଚକ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଏକ ଅସୀମ ବ୍ୟାଣ୍ଡସ ପାଏ |

ମୋଟରରେ ଷ୍ଟେପ୍ ହୋଇଥିବା ପଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଗତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ |

ରୋଲର୍-ଗାଇଡ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଲେଡ୍ ପାଇଁ ଦୃ id ଡା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ କାଟିବା ସମୟରେ କ୍ଲେଡ୍ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ |

ଆଡଜଷ୍ଟିବ୍ଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଲେଡ୍ ଟେନସନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ | ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |


ଧାତୁ ଷ୍ଟକ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭାଇସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |

କୋଣାର୍କ କାଟିବା ପାଇଁ ଉପାଧକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ |

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର କ୍ରମାଗତ କାଟିବା କ୍ଷମତାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏବଂ ଏକ ପାଖାର୍ କର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଅଟେ |

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏକ ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକଳ୍ ଷ୍ଟୋକରେ କଟିଥାଏ |

ବୃତ୍ତାକାର କର (ଚିତ୍ର 3)

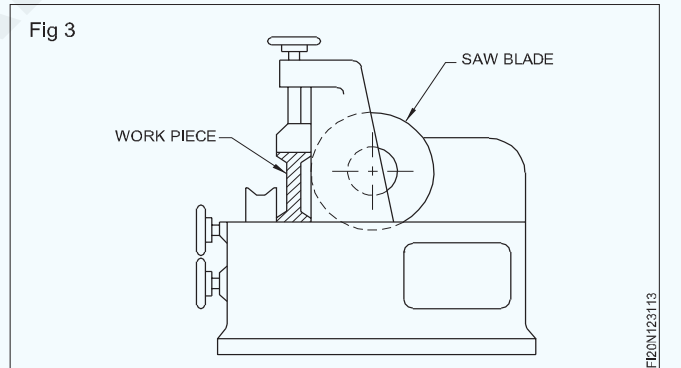



କାଟିବା ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ବଡ଼ କ୍ରମ୍-ସେକ୍ସନ୍ ଥିବାବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାରର କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ବୃତ୍ତାକାର କର ର କ୍ରମାଗତ କଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥନ is ଟିକ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରୀ ବିଭାଗ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର (ଚିତ୍ର 4)

ଏଥିରେ, ଏକ ଧାତୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କର କ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ର କ୍ରମାଗତ କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି ଥାଏ | (ଚିତ୍ର 5)

ଏହି ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 6)

ଭେରିଏବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପଲିସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗତି ମିଳିପାରିବ |

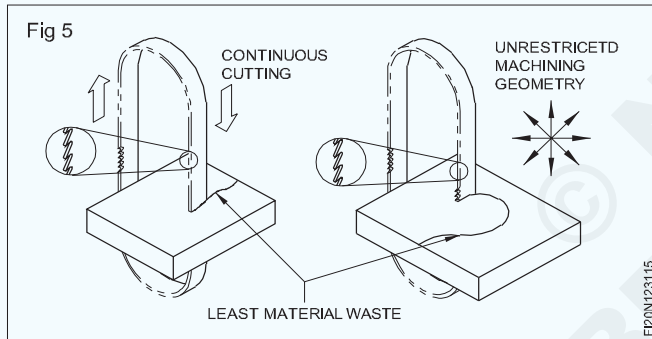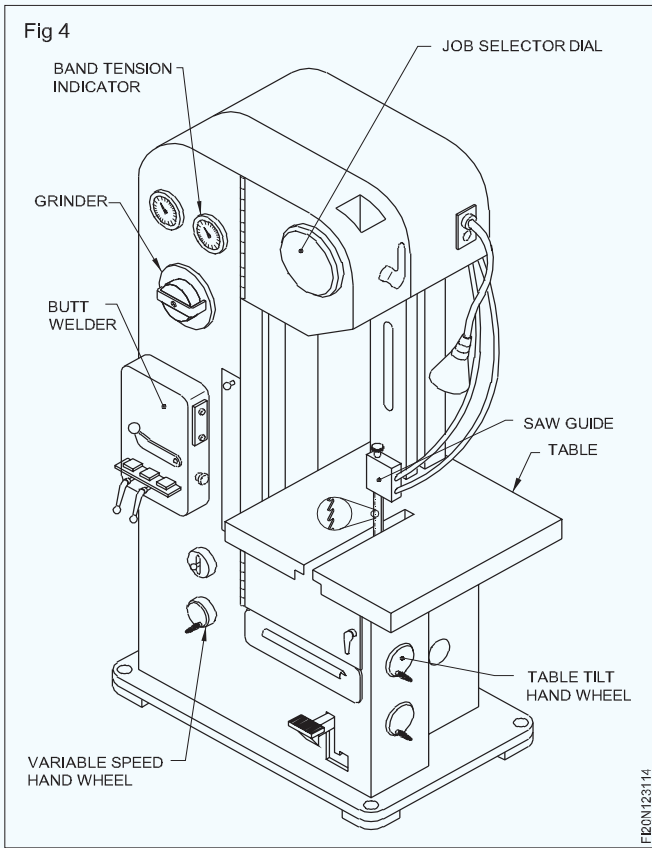

ଭଙ୍ଗା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ବ୍ଲେଡ୍ ମରାମତି ପାଇଁ, ଏହି ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲେଡ୍ ଶେଷକୁ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶିଅର୍, ଶେଷରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଟ୍‌ଫେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଝେଲ୍‌ଡ୍‌ ଗଣ୍ଠିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର୍ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି ।

କୋଣାର୍କ କାଟିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ଯେକ୍‌ ଏକ ang ଶସି କୋଣରେ tedୁଲି ରହିପାରେ ।

ବ୍ଲେଡ୍ ଏକ ଗାଇଡ୍ ଦେଇ ଗତି କରେ ଯାହା ବ୍ଲେଡ୍‌କୁ ବୁଲିବାକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖେ ।

ଏହି ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଟୁଲ୍ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ଷ୍ଟକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଏକ ମେସିନ୍ ଭାବରେ ବୁହେଁ ।

ମେସିନ୍ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ।

ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, କେତେକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସେଟିଂ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ମାପ ନେବାବେଳେ, ସର୍ବଦା ଯତ୍ନକୁ ବନ୍ଦ କର । କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଶେଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଗିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ ।

ପତଳା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାବେଳେ, ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦାକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଫ୍ଲାଟ୍‌ରେ ରଖନ୍ତୁ ।


ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଚରଳ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଅତ୍ୟଧିକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଚାପ ଦେବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବ୍ଲେଡ୍‌କୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଏବଂ ବର୍ଗରୁ କାମ କାଟିପାରେ ।

ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଦିଗ୍ length ଘିର୍ ଅନେକ ଖଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ହେବ, ଏକ ଷ୍ଟପ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବାବେଳେ, ସମାନ ମୋଟାର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ବିପରୀତ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଚାଣ କରାଯାଏ, ଏହା ଉପାଧାନକୁ ମୋଡ଼ିବାରେ ରୋକିବ ।

ମେସିନ୍ ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତେଲ କ୍ୟାନ୍, ତେଲ ବନ୍ଧୁକ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀସ୍ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂଚିତ ପଏଣ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲ କରନ୍ତୁ ।

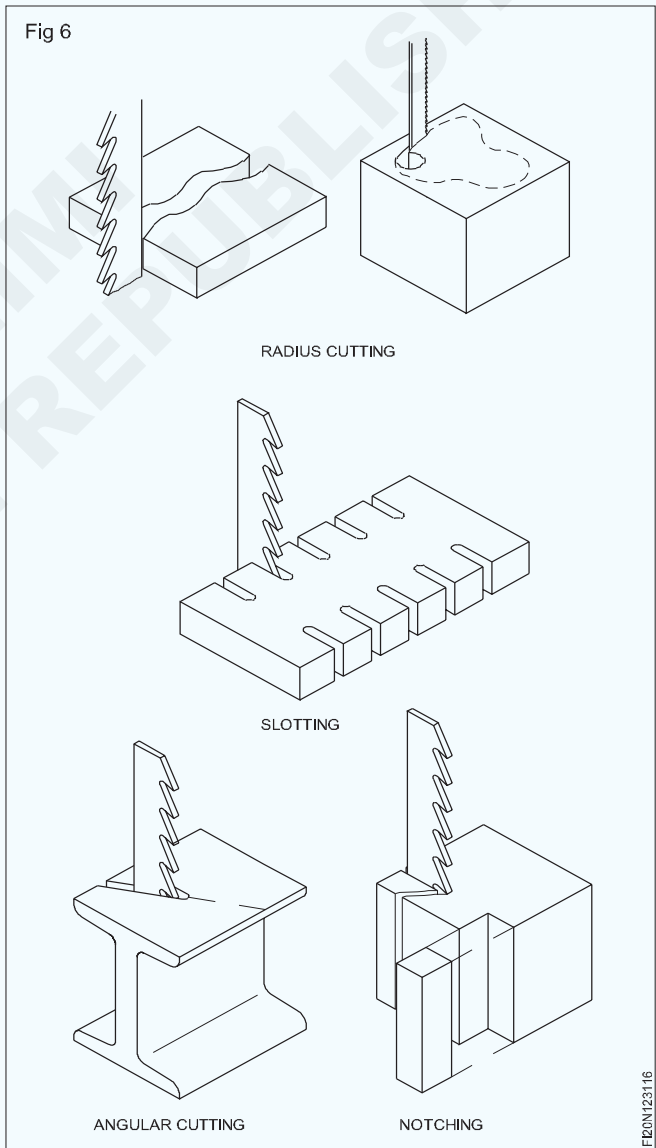


ବାହାରେ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଫିଟ୍ କରିବା | (Outside micrometer)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ଏକ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ହେଉଛି ଏକ ସଠିକତା ଉପକରଣ ଯାହାକି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହାର ଶତ 0.01 0.01 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ମଧ୍ୟରେ |

ବାହ୍ୟ ମାପ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | (ଚିତ୍ର 1)

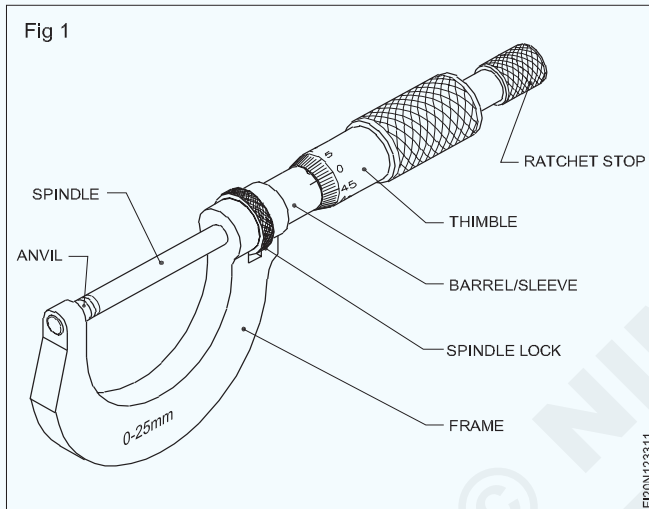

ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଚାଲିକାଢୁଛି |

ଫ୍ରେମ୍

ଫ୍ରେମ୍ ଛପ୍-ଜାଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ନମନାୟ କାଷ୍ଟ୍ ଲୁହାରେ ତିଆରି | ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଏହା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି |

ବ୍ୟାରେଲ୍ / ସ୍ଲିଭ୍ |

ବ୍ୟାରେଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଲିଭ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | ଏଥିରେ ଡାଟମ୍ ଲାଇନ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋଭର ଚିହ୍ନିତ |

ଥମ୍ବଲ୍ |

ଥମ୍ବଲର ବିଭେଦ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାତକୋଭର ଚିହ୍ନିତ | ସ୍ଥିତ ଏହା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାପିବା ଚେହେରା | ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟି ଥ୍ରେଡ୍ ହୋଇ ଏକ ବାଦାମ ଦେଇ ଗତି କରେ | ଥ୍ରେଡ୍‌ଡେଡ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ଗତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଆନିଲ୍ |

ଆନିଲ୍ ହେଉଛି ମାପିବା ମୁଖ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି | ଏହା ମିଶ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ସମାପ୍ତ |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଲକ୍ ବାଦାମ |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଲକ୍ ବାଦାମ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍‌କୁ ଏକ ଇଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ରାଟେଟ୍ ବନ୍ଧ |

ରାଟେଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମାପ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଚାପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବାହାରେ ମେଟ୍ରିକର ସ୍ନାତକ (Graduations of metric outside micrometer)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ||
- ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର |

କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସ୍କରୁ ଏବଂ ବାଦାମ ନୀତିରେ କାମ କରେ | ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ଦ୍ରାଘିମା ଗତି ସ୍କରୁ ପିଟ୍ ସହିତ ସମାନ | ପିଟ୍ ର ଦୂରତା କିମ୍ବା ଏହାର ଉତ୍ସାଂଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ର ଗତିକୁ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଏବଂ ଥମ୍ବଲ୍ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପ କରାଯାଇପାରେ |

ସ୍ନାତକ (ଚିତ୍ର 1)

ମେଟ୍ରିକ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସୂଚାର ପିଟ୍ ହେଉଛି mm | Mm ମିମି |

ଏହିପରି, ଥମ୍ବଲର ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ, ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ 0.5 | Mm ମିମି ଅଗ୍ରଗତି କରେ |

ବ୍ୟାରେଲରେ 25 ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ଡାଟମ୍ ଲାଇନ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି |

ଏହି ରେଖା ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଅଧା ମିଲିମିଟର (ଯଥା 1 ମିମି ଏବଂ 0.5 | Mm ମିଲିମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାତକ ହୋଇଛି |

ସ୍ନାତକୋଭରଗୁଡ଼ିକ 0, 5, 10, 15, 20 ଏବଂ 25 ମିମି ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି |


ଥମ୍ବଲର ବେଭେଲ ଧାରର ପରିଧି 50 ଚି ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକ ହୋଇଛି ଏବଂ 0-5-10-15 45-50 କୁ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି |

ଥମ୍ବଲର ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଥିବା ଦୂରତା ହେଉଛି mm | Mm ମିମି |

ଅମ୍ବଲର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ଗତି = $0.5 \times 1/50$ |

= 0.01 ମିମି

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବାହାରେ ମେଟ୍ରିକର ସଠିକତା କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ହେଉଛି 0.01 ମିଲିମିଟର |

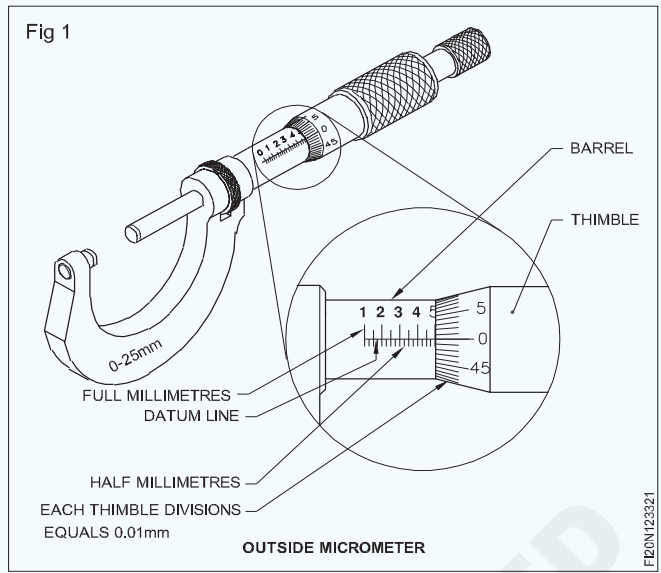

ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ ପରିମାପ ପ Reading ବା | (Reading dimensions with outside micrometer)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଆବଶ୍ୟକ ପରିସର ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ମାଇକ୍ରୋମିଟର ମାପ ପ read କୁ |

ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପରିସର |

0 ରୁ 25 ମିମି, 25 ରୁ 50 ମିମି, 50 ରୁ 75 ମିମି, 75 ରୁ 100 ମିମି, 100 ରୁ 125 ମିମି ଏବଂ 125 ରୁ 150 ମିମି ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଉପଲବ୍ଧ |

ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜ ପାଇଁ, ବ୍ୟାରେଲରେ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଲାଟକୋଉରଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର 0-25 ମିଲିମିଟର ଅଟେ | (ଚିତ୍ର 1)

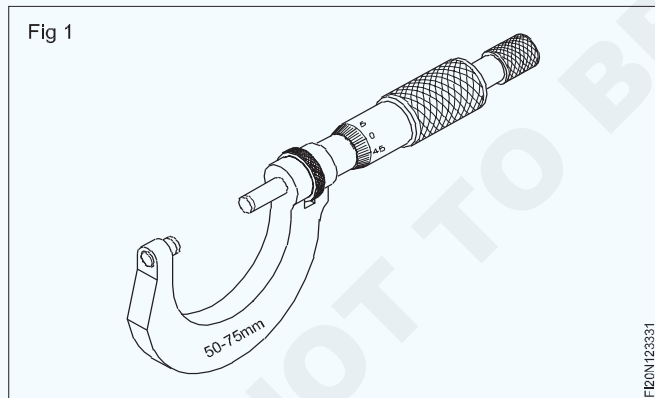

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ମାପ ପ Reading ବା |

ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ ଏକ ମାପ କିପରି ପ read ବେ? (ଚିତ୍ର 2)

ପ୍ରଥମେ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିସର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | 50 ରୁ 75 ମିଲିମିଟର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ ମାପିବାବେଳେ ଏହାକୁ 50 ମିଲିମିଟର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |


ତା'ପରେ ବ୍ୟାରେଲ ଗ୍ରାହ୍ୟସନ୍ଧ ପ read କୁ | ଅମ୍ବଲ ଧାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରେଖାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପ Read କୁ |

13.00 ମିମି (ବ୍ୟାରେଲ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ପ reading ବା)


+ 00.50 ମିମି (ବ୍ୟାରେଲରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ପ reading ବା)

13.50 ମିମି (ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗନ + ଉପ - ବିଭାଗନ ମୂଲ୍ୟ)

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅମ୍ବଲ ଗ୍ରାହ୍ୟସନ୍ଧ ପ read କୁ |

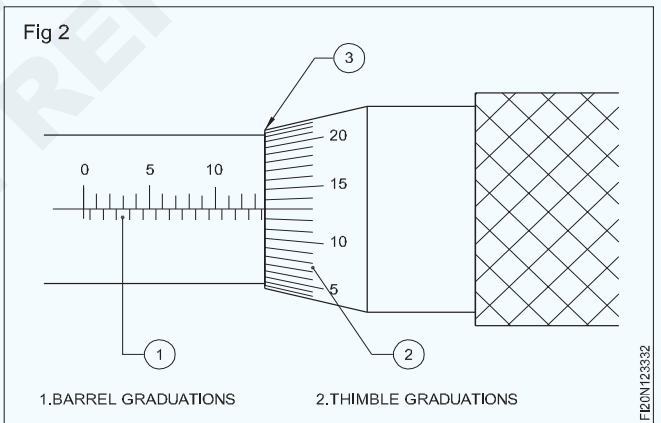

ବ୍ୟାରେଲ ତାରୁମ୍ ଲାଇନ୍, 13 ତମ ଡିଭ୍ ସହିତ ଅମ୍ବଲ ଗ୍ରାହ୍ୟସନ୍ଧ ପ Read କୁ | (ଚିତ୍ର 3)

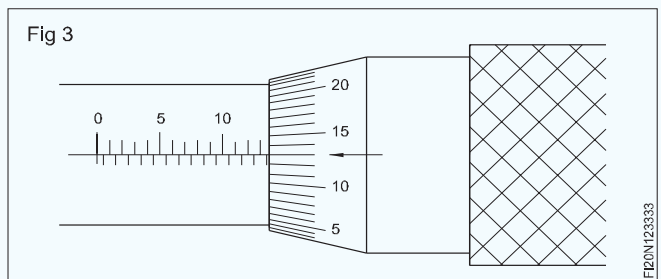

ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ 0.01 ମିଲିମିଟର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା) ସହିତ ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ ।

$13 \times 0.01 \text{ mm} = 0.13 \text{ mm}$

ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ।

Minimum range 50.00 mm

Barrel reading 13.50 mm

Thimble reading 00.13 mm

Total 63.63 mm


ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପଠନ ହେଉଛି 63.63 ମିମି ।

ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟ । (Constructional features of outside micrometer)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଏକ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ ।
- ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।
- ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଏକତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।

ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ସଫେଇ କିମ୍ବା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ । (ଚିତ୍ର 1)

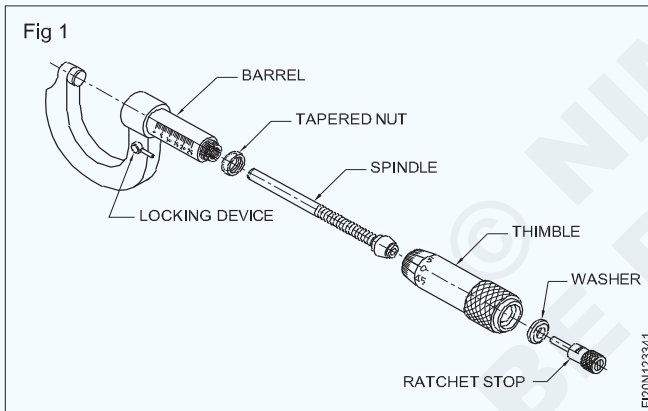

ରାଟେଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ (ଚିତ୍ର 2)

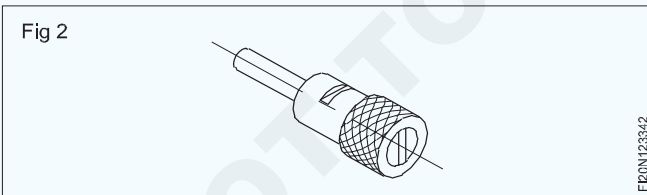



ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ମାପିବା ଚେହେରା ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଚାପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ଅଟେ ।

ରାଟେଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ କିଛି ଚାପଠାରୁ ଅଧିକ ଖସିଯିବ, ଏହିପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସ୍ଥିରତା ର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ରୋକିବ ।

ଏହା ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଅମ୍ବଲ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଏକତ୍ର ହେବାବେଳେ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ।

ରାଟେଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଫିକ୍ସ୍ ଏବଂ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 3)

ଅମ୍ବଲ୍: ସ୍ଥିରତାରେ ଲାଗିଥିବା ଟେପର ନାକ ସହିତ ମେଲ ହେବା ପାଇଁ ଅମ୍ବଲ୍ରେ ଏକ ଖୋଲା ଟେପର (ଚିତ୍ର 4) ଅଛି ।

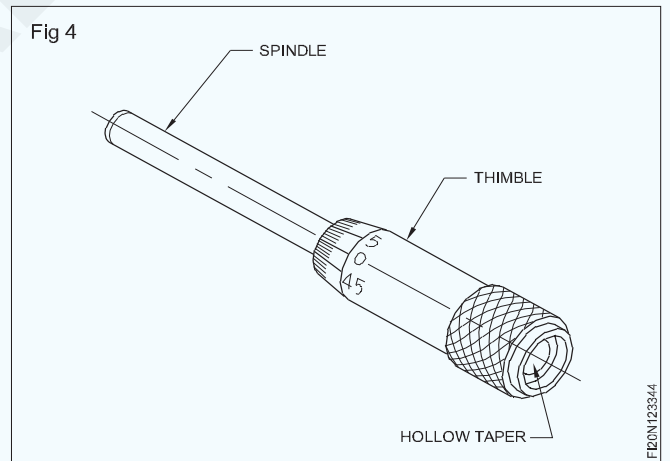
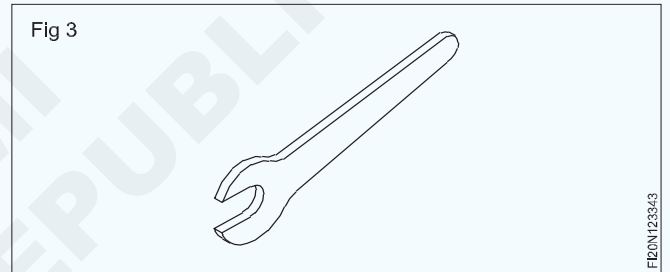


ସ୍ଥିରତା ।

ସ୍ଥିରତାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ମାପିବା ଚେହେରା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସ୍ଥିରତା ଅନ୍ୟ ମୁଖକୁ ଥେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ନାକ ଲଗାଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 5)

ଅକ୍ଷୀୟ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ଟେପର ନାକ ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଶୂନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିର ସମୟରେ ସମୟରେ ଯେକି required ଶାସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅମ୍ବଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ସ୍ଥିରତା ଏକ ବିଭାଜିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା (ଚିତ୍ର 6) ଦେଇ ଗଠି କରେ ଯାହା ବ୍ୟାରେଲର ଏକ ଅଂଶ ଗଠନ କରେ । ଏହି ବିଭାଜିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତାର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ବାହ୍ୟ ସୂତାକୁ ଟେପର କରିଛି । ଏହା ଉପରେ ଏକ ଟେପର ଥେଡ୍‌ଡ୍ ବାଦାମ ଫିକ୍ସ୍ ହୋଇଛି ।

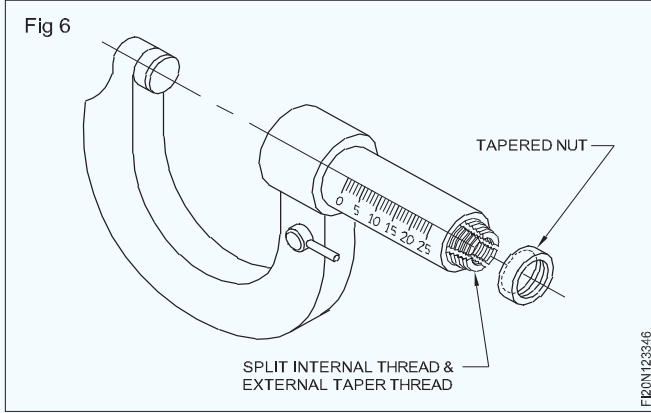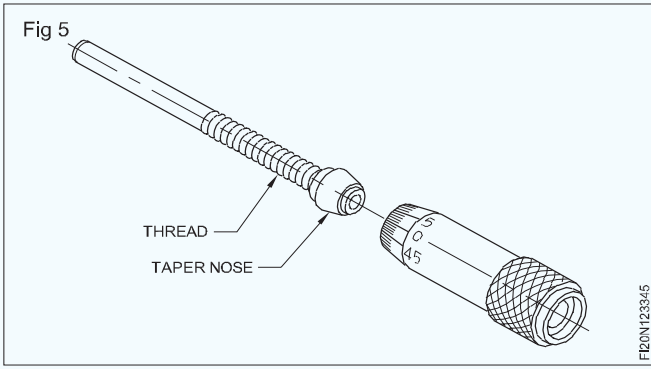

ଏହି ବାଦାମକୁ ଗଣିବା ଏବଂ ଖୋଲିବା ଛିଆଯାଇଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତାକୁ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଖୋଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ।

ଏହା ପୋଷାକ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ମିଳନ ସୂତ୍ରରେ ।

ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 7)

ସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲକିଂ ଉପକରଣ ହେଉଛି ମାପ ନେବା ପରେ ସ୍ଥିତିର ରଚିବିଧିକୁ ଧରିବା ।

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଭିତରେ (Inside micrometer)



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଏକ ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାଲିକାଭୁକ୍ତ କର ।
- ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ଏକ ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ହେଉଛି ଏକ ସଠିକତା ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା 0.01 ମିମି ସଠିକତା ସହିତ ମାପ କରିଥାଏ ।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଗାତର ବ୍ୟାସ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 1)

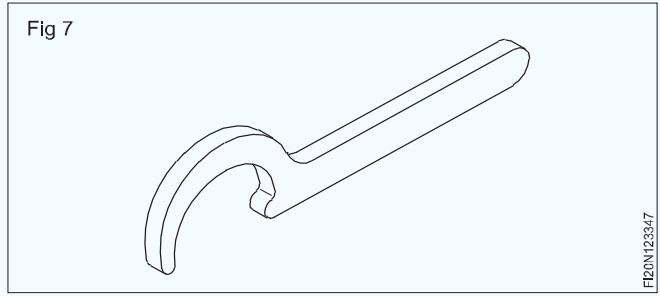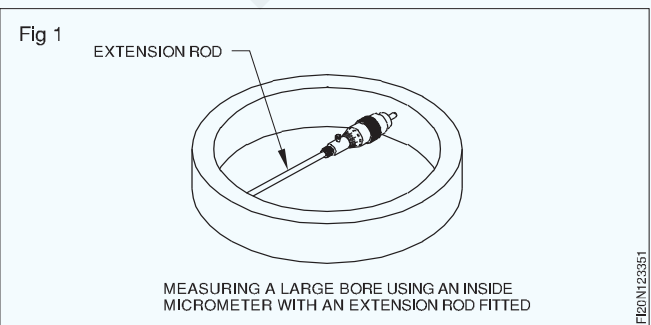

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ।

ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମାପିବା ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା କଳଙ୍କିତ ହୋଇପାରେ ।

ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଏକତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧୂଳିରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ବ ଟେଣ୍ଡାକ୍ଲୋରିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଏକତ୍ର ହେବାବେଳେ - ଅଳ୍ପ ବୁନ୍ଦା ପତଳା ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଧାତବ ପୃଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଏକ ଏନାମେଲଡ୍ ଟ୍ରେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ।

ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପରେ ମାଇକ୍ରୋମିଟରକୁ ରଖିବା ସମୟରେ ତେଲର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଏକତ୍ର ହେବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।

ସ୍କ୍ରୁ ପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାନ୍ତରାଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ (ଚିତ୍ର 2) ।

ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 3)



ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଅଂଶ ।

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ମୁଣ୍ଡ: ଏଥିରେ ଏକ ସ୍କ୍ୱିଭ୍, ଥମ୍ବଲ୍, ଏକ ଆନ୍‌ଲି ଏବଂ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ ପାଇଁ ଲକିଂ ସ୍କ୍ରୁ ଥାଏ ।

ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରୋଡ୍: ମାଇକ୍ରୋମିଟର ମୁଣ୍ଡର ବ୍ୟାରେଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗର୍ଭରେ ଏହା ଫିଟ୍ ହୋଇଛି । ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ମାପ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଲକ୍ ସ୍କ୍ରୁ । ଏହା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ମାଇକ୍ରୋମିଟର ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଥ୍ରେଡ୍‌ଡ୍ ଗର୍ଭରେ ଏହା ଫିଟ୍ ହୋଇଛି । ଗଭୀର ବୋର ମାପିବାବେଳେ ଏହା ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଆସେମ୍ବଲି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

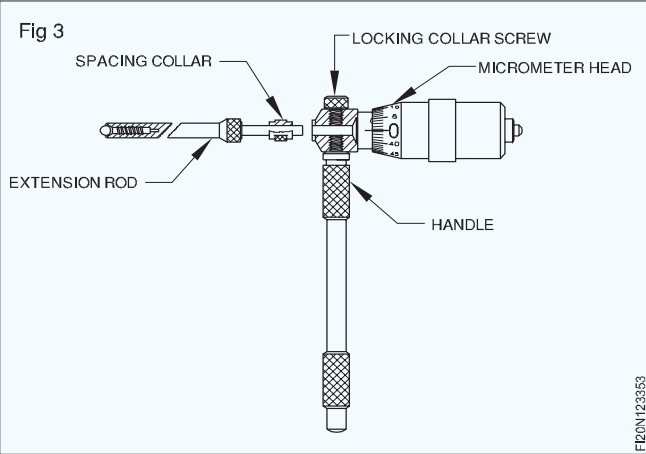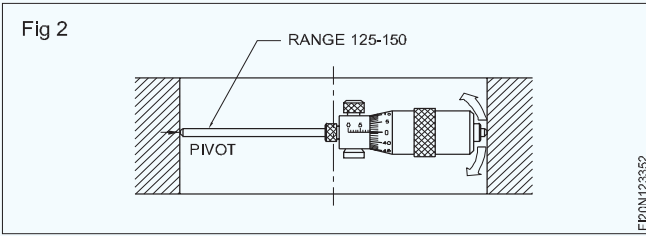

ବ୍ୟବଧାନ କଲର । ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ଲମ୍ବ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରୋଡ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପରିସର ।

ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନ କଲର ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିମାପ ପରିସର ନିଆଯାଇପାରେ ।

25-50 ମିମି, 50-200 ମିମି, 50-300 ମିମି, 200-500 ମିମି, 200-1000 ମିମି ।

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଭିତରେ ।

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଭିତରେ (50 - 200 ମିମି) ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ ପରିସର ।

ଗଭୀର ବୋରର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ସମାନ୍ତରାଳତା ମାପ କରିବା ।

ଗଭୀର ବୋର ମାପିବା ସମୟରେ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । (ଚିତ୍ର 4) ବୋରର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ସମାନ୍ତରାଳତା ମାପ ପାଇଁ ।

2 କିମ୍ବା 3 ସ୍ଥାନରେ ପଠନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜ, ଯଥା ଗୋଟିଏ ଉପରେ ପ reading ।, ମି another ରେ ଅନ୍ୟ ପ reading । ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ reading । ବୋର ତଳେ । ଯଦି ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ପଠନ ସମାନ, ତେବେ ବୋରର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତରାଳ । ରିଡିଙ୍ଗରେ ଯେକି Any ଶିକ୍ଷିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋରରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଏ ।

ସତର୍କତା ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ / ବ୍ୟବଧାନ କଲର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି ।

ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟରର '0' ସେଟିଂ ମାପ କରନ୍ତୁ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ମାପିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷରେ p ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି, ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରୋକ୍ତ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ।

ବୋରସ୍ ମାପିବାବେଳେ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସର୍ବ ବୃହତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାପିବାବେଳେ, ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସେଟ୍ ହେବା ଉଚିତ । (ଚିତ୍ର 5)

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋରର କାନ୍ଥ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ବର, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତ । ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟରକୁ ସଠିକ୍ FEEL ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟରକୁ ବୋରରେ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।



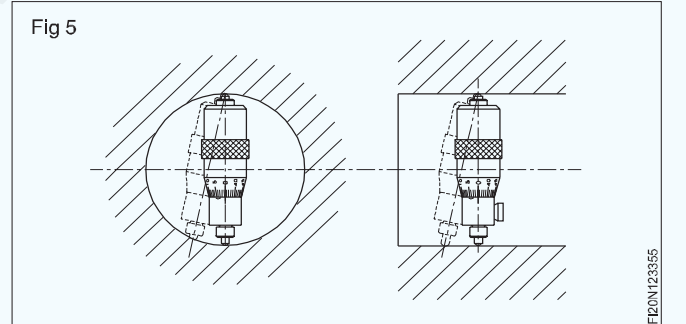


Fig 6

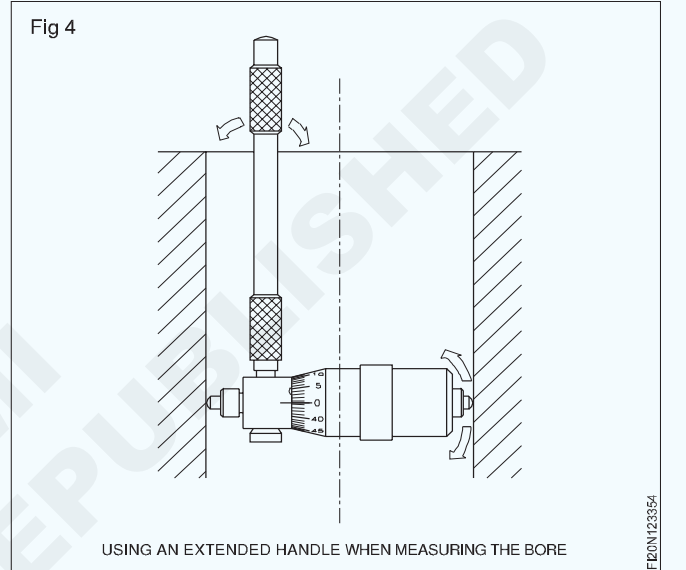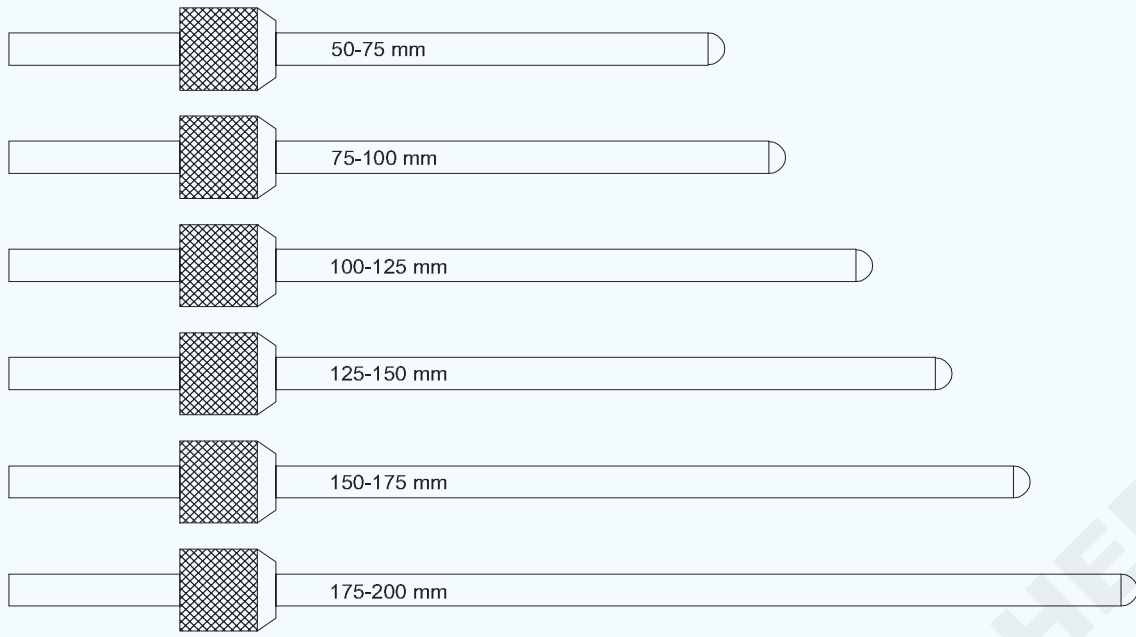

FR20N123356

ଗଭୀରତା ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଫିଟ୍ କରିବା (Depth micrometer)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଗଭୀରତା ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଏକ ଗଭୀରତା ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଗଭୀରତା ମାଇକ୍ରୋମିଟର ମାପ ପ read କୁ |


ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ |

ଗଭୀରତା ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଏକ ଷ୍ଟକ୍ ଧାରଣ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାପକ ସ୍କିଭ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ |

ସ୍କିଭ୍ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ mm। Mm ମିମି ପିଚ୍ 'V' ସୂତା ସହିତ ଥ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି |

ଏକ ଅମ୍ଲ ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ସମାନ ପିଚ୍ ଏବଂ ଫର୍ମରେ ଥ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି, ଥ୍ରେଡ୍ ସହିତ ସାଥୀ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସ୍ଥାପକ |

ଅମ୍ଲ ର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଲ କ୍ୟାପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଥ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି | (ଚିତ୍ର 1)

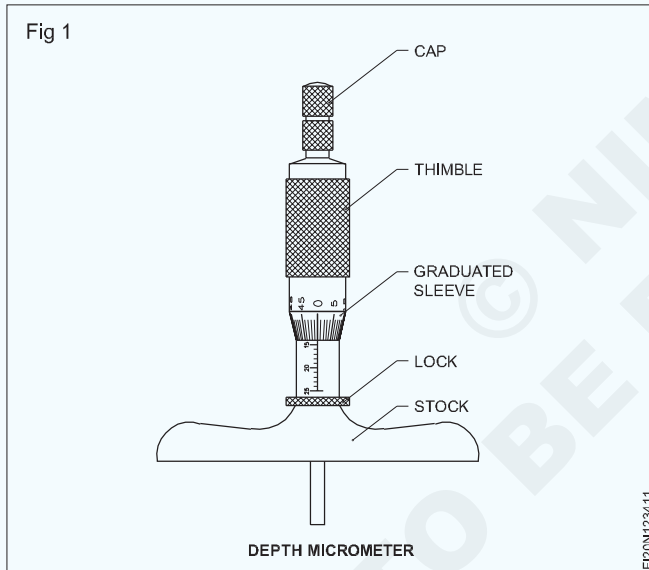

ସାଧାରଣତ ext ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସେଟ୍ ଯୋଗାଯାଏ | ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ଆକାରର ପରିସର ଯାହା ସେହି ବାଡ଼ି ସହିତ ମାପ କରାଯାଇପାରେ, 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125 ଏବଂ 125-150 ଭାବରେ ଖୋଦିତ |


ଏହି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଲ ଏବଂ ସ୍କିଭ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ |

ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ କଲର-ହେଡ୍ ଅଛି ଯାହାକି ବାଡ଼ିକୁ ଦୂ। y ଭାବରେ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | (ଚିତ୍ର 2)

ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମାପିବା ମୁଖଗୁଡ଼ିକ କଠିନ, ସ୍ଵଭାବିକ ଏବଂ ଭୂମି |


ଷ୍ଟକ୍ ର ମାପିବା ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେସିନ୍ ହୋଇଛି |

ମାପିବା ପାଇଁ ଗଭୀରତାର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରିତ ହୋଇ ବଦଳାଯାଇପାରେ |

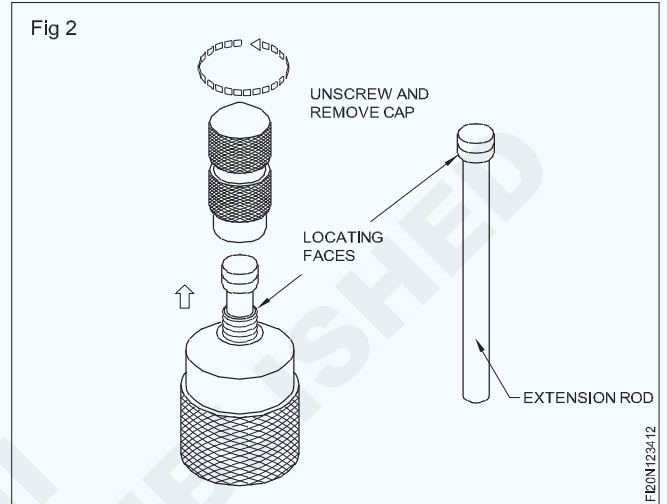

ସ୍ଥାପକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା |


ସ୍କିଭ୍ରେ ଏକ ଡାଟ୍ ମ ଲାଇନ୍ 25 ମିମି ଲମ୍ବ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ | ଏହାକୁ 25 ଚି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାପକ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମିଲିମିଟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରେ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚମ ଧାଡ଼ି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଯୁକ୍ତ | 1 ମିମି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ଆହୁରି ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ | ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପ-ବିଭାଜନ 0.5। Mm ମିମି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରେ | (ଚିତ୍ର 3)

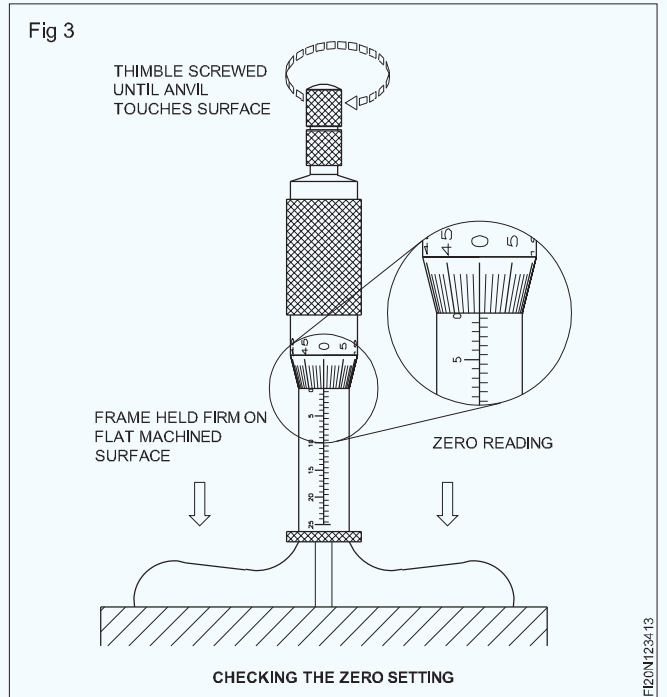

ସ୍ନାତକୋତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଦିଗରେ ସଂଖ୍ୟାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି |

ସ୍ମିଥ୍ ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାହ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧ ଶୀର୍ଷରେ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ନିକଟରେ 25 ମିମି ଗ୍ରାହ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧ |

ଅମ୍ବଲର ବେଭେଲ୍ ଧାର ମଧ୍ୟ ସ୍ନାତକ ହୋଇଛି | ପରିଧି ସମାନ ଭାବରେ 50 ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ଟି ବିଭାଜନ ରେଖା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଭୁକ୍ତ | ସଂଖ୍ୟାକରଣ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଅଛି ଏବଂ 0, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45 ଏବଂ 50 (0) ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 4)

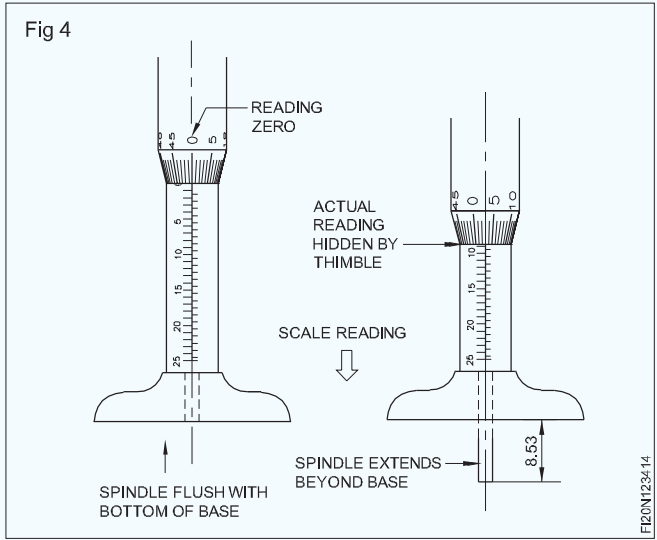

ଅମ୍ବଲର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିଚ୍ ଯାହା mm | Mm ମିମି |

ତେଣୁ, ଅମ୍ବଲର ଗୋଟିଏ ବିଭାଜନ ଗତି ପାଇଁ ବିସ୍ତାର ବାଡର ଅଗ୍ରଗତି $0.5 / 50 = 0.01$ ମିଲିମିଟର ସହିତ ସମାନ ହେବ |

ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମାପ ଯାହା ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ନିଆଯାଇପାରେ, ଏବଂ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ସଠିକତା |

ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର | (Digital micrometers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |
- ଏଲଇଡି ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଅମ୍ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଲରୁ ପ reading କୁ |
- ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର |

ଯେକ any ଶସି ଉପାଦାନ ଶିଳ୍ପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାପ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ | ଏହାର ସରଳତା ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକୃତି ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରକୁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଏ | ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଉପଲବ୍ଧ |

ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ବିଶେଷତା (ଚିତ୍ର 1)

- LCD ମାପ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ ଏବଂ 0.001 ମିମି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ reading ଥାଏ |
- ମୂଳ ସେଟିଂ mm / ଇଞ୍ଚ ରୂପାନ୍ତର, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାପ ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ କରନ୍ତୁ |

ଗଭୀରତା ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପ Reading ବା |

ବ୍ୟାରେଲ୍ ପଠନ = $8 \times 1 \text{ mm} = 8.00 \text{ mm}$ (1 mm ବିଭାଜନ)

ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ = $1 \times 0.5 \text{ mm} = 0.50 \text{ mm}$ (0.5 mm ବିଭାଜନ)

ଅମ୍ବଲ୍ ପ reading ବା = $3 \times 0.01 \text{ mm} = 0.03 \text{ mm}$ |

(ଅମ୍ବଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ x L.C) ମୋଟ ପଠନ = 8.53 ମିମି |

ବ୍ୟାରେଲ୍ ପ reading ବାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅମ୍ବଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଛି |


ଗଭୀରତା ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ବ୍ୟବହାର |

ଗଭୀର ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଅଟେ |


ଗାତର ଗଭୀରତା |

ଖୋଲା ଏବଂ ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରତା |

କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା |

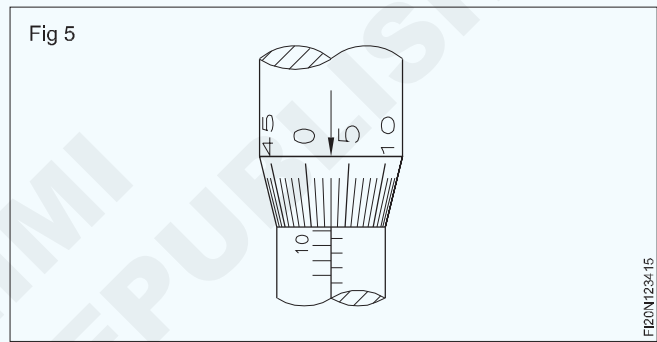

- କାର୍ବାଇଡ୍ ମାପିବା ଚେହେରା |
- ରାଚେଟ୍ ଅବୃଣ୍ଣ୍ୟ ମାପ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପଠନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |

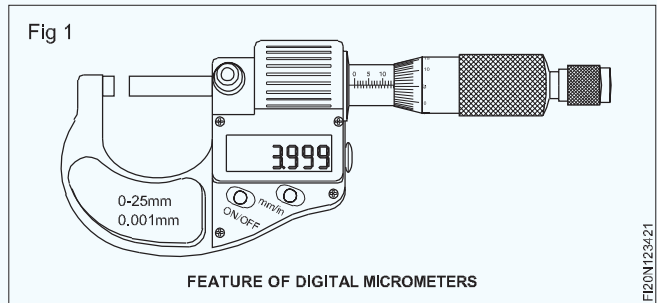


ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ସଠିକତା |


ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ସଠିକତା ଏବଂ ସଠିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ: 0.00005 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 0.001 ମିମି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, 0.0001 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 0.001 ମିମି ସଠିକତା ସହିତ |

ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପ Reading ବା |

ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ LCD ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ପଠନ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପଠନ ହେଉଛି 14.054 ମିମି |

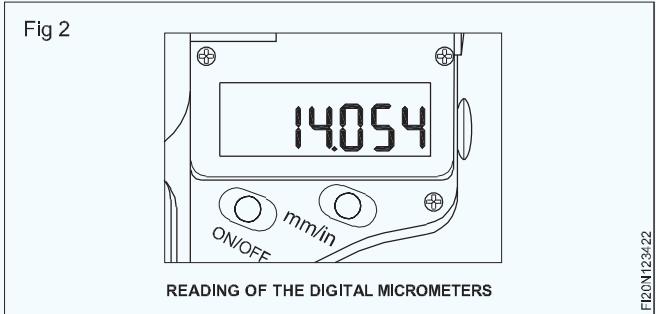

ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅମ୍ବଲରେ ଥିବା ମାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପ by ପ Reading ବା | ସାଧାରଣତଃ ,, ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପାଇଁ ବୃହତ LCD ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ପଠନ କାରଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ପଠନ ଅଧିକ ସଠିକ | ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅମ୍ବଲରେ ପ reading ବା କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ | ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅମ୍ବଲରେ ଥିବା ମାର୍କଗୁଡ଼ିକ ପ Read ଛୁ, ପ୍ରଥମେ, ପଏଣ୍ଟ୍ ପ read ଛୁ ଯେଉଁଠିରେ ଅମ୍ବଲ ହାତର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକିଯାଏ (ଏହା ଏଠାରେ 14 ମିମି, କାରଣ ସେଣ୍ଟର୍ ଲମ୍ବ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି 1 ମିମି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବ ଅଟେ | ରେଖା 0.51 mm ମିମି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ) (ଚିତ୍ର 3)

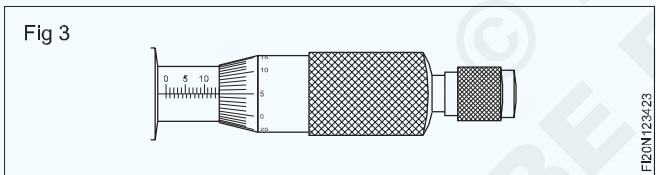

ବୃତୀୟତ ,, ଅମ୍ବଲରେ ମାର୍କିଂ ପ read ଛୁ, ଏହା 5 ରୁ 6 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ reading । ଆକଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ | (ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ପାଇଁ ଏହା 0.054 ମିମି 0.001 ମିମି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ) | ଶେଷରେ, ସମସ୍ତ ପଠନକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ: 14 ମିମି + 0.054 ମିମି = 14.054 ମିମି | ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ପଠନ ହେଉଛି 14.054 ମିମି |

ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

ସର୍କିଟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଭୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର କ part ଶାସି ଅଂଶରେ ଭୋଲଟେଜ (ଯଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେନ୍ ସହିତ ଖୋଦନ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଛିଡା ହୁଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ON / OFF ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ; ଯଦି ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର କର |

ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ଡିଜିଟ୍ ଫ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଏପରିକି କ display ଶାସି ପ୍ରଦର୍ଶନ) ଏକ ଫ୍ଲାଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖାଏ | ଏହିପରି ତ୍ରୁଟି ତୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାବରେ ବ୍ୟାଟେରୀ କଭରକୁ ଠେଲିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ନୂତନ ସହିତ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ | ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ବଜାରରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ କାମ କରେ ନାହିଁ (ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡିସଚାର୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ) ଦୟାକରି ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | |

ଫ୍ଲାସ୍ ଡିସପ୍ଲେ ନୂତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖାଏ | ଯଦି ଏହା ହୁଏ ଦୟାକରି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଥରେ ବଦଳାନ୍ତୁ | କ No ଶାସି ବିସ୍ଥାପନ ବ୍ୟାଟେରୀର ଖରାପ ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀର ଉଭୟ ପୋଲର ସର୍ତ୍ତ ସର୍କିଟ ଦେଖାଏ ନାହିଁ | ଦୟାକରି ପୋଲ ଫ୍ଲେକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନସୁଲେଟର କଭର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଜଳ ବ୍ୟାଟେରୀ କଭରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତୁରନ୍ତ କଭର ଖୋଲ ଏବଂ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40° C ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ କଭରର ଭିତର ଅଂଶକୁ ଉତାଳ ଦିଅ |

ଭର୍ନିୟର କାଲିପର ଫିଟ୍ କରିବା (Vernier calipers)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଭର୍ନିୟର କାଲିପରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଏକ ଭର୍ନିୟର କାଲିପର ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- ଏକ ଭର୍ନିୟର କାଲିପରର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଏକ ଭର୍ନିୟର କାଲିପର ହେଉଛି ଏକ ସଠିକତା ମାପ ଉପକରଣ | ଏହା 0.02 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 1)



ଏକ ଭର୍ନିୟର କାଲିପରର ଅଂଶ |

(ଚିତ୍ର 1 ଅନୁଯାୟୀ ସଂଖ୍ୟା)

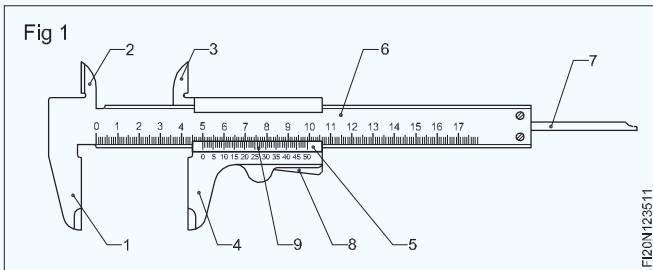

ସ୍ଥିର ଜହ୍ନ (୧ ଏବଂ ୨): ସ୍ଥିର ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିମ୍ବ ସ୍କେଲର ଏକ ଅଂଶ | ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ବାହ୍ୟ ମାପ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାପ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ଚଳନଶୀଳ ଜହ୍ନ (and ଏବଂ ୬): ଚଳନଶୀଳ ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ନିୟର ସ୍କାଲର ଏକ ଅଂଶ | ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ବାହ୍ୟ ମାପ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଫିଗ୍ 2 ଏବଂ ୩)

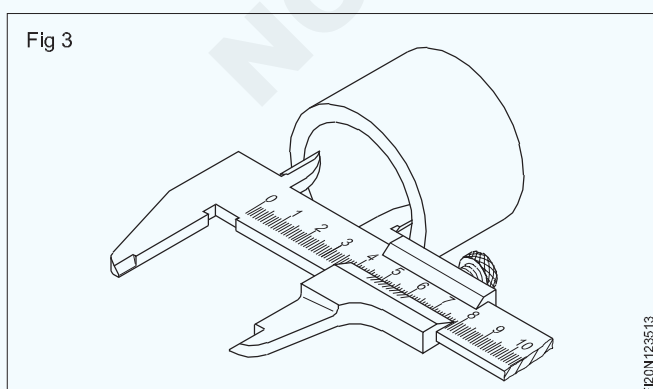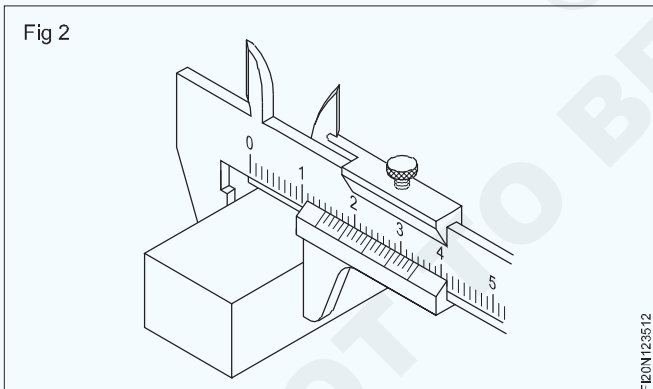

ଭର୍ନିୟର ସ୍କାଲ (5): ଏକ ଭର୍ନିୟର ସ୍କାଲ ବିମ୍ବ ଉପରେ ଗଠି କରେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିରଲୋଡ୍ ଥିବା ଲିଭର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକ position ଶିଥି ସ୍ଥିତିରେ ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ |

ବିମ୍ବ (୧): ଭର୍ନିୟର ସ୍କାଲ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଗଠାରତା ଦଣ୍ଡ, ବିମ୍ବ ଉପରେ ସ୍କାଲର ବିମ୍ବ ଉପରେ ସ୍ନାତକୋଭରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ବିଭାଗ କୁହାଯାଏ |

ଗଠାରତା ଦଣ୍ଡ (୧) (ଚିତ୍ର 4): ଗଠାରତା ଦଣ୍ଡ ଭର୍ନିୟର ସ୍କାଲର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗଠାରତା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

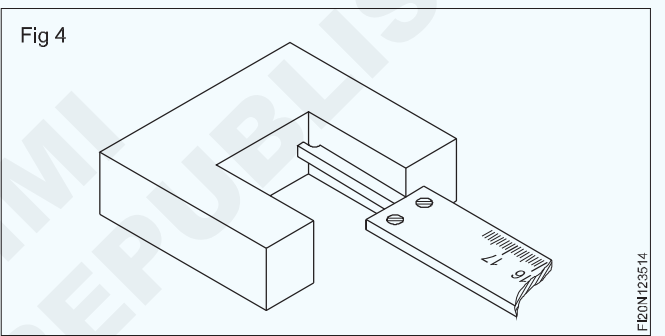

ଥମ୍ବ ଲିଭର (୧): ଆଙ୍ଗୁଠି ଲିଭର ବସନ୍ତ-ଲୋଡ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ବିମ୍ବ ସ୍କେଲରେ ଯେକ position ଶିଥି ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ନିୟର ସ୍କାଲର ସେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ (୨): ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ହେଉଛି ଭର୍ନିୟର ସ୍କାଲର ରେ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ନାତକୋଭର | ଏହି ସ୍କେଲର ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ନିୟର ଡିଭିଜନ୍ କୁହାଯାଏ |

ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ: ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ବିମ୍ବ ଉପରେ ଚିହ୍ନିତ |

ଆକାର: ଭର୍ନିୟର କାଲିପରଗୁଡ଼ିକ 150 ମିମି, 200, 250, 300 ଏବଂ 600 ମିମି ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଆକାରର ଚୟନ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ମାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଭର୍ନିୟର କାଲିପର ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଉପକରଣ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ |

ମାପିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କି purpose ଶିଥି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭର୍ନିୟର କାଲିପର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଭର୍ନିୟର କାଲିପର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଉଚିତ |

ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କ tools ଶିଥି ଉପକରଣ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ବ୍ୟବହାର ପରେ ଯତ୍ନକୁ ସଫା କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ବାକ୍ସରେ ରଖ |

ସ୍ଵାତକୋଉର ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ପଢ଼ାଣି ବା | (Graduations and reading of vernier calipers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |
- 0.02 ମିମି ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ସହିତ ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପରେ ସ୍ଵାତକୋଉର କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର ମାପ ପଢ଼ାଣି କରନ୍ତୁ |

ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର: ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର ବିଭିନ୍ନ ସଠିକତା ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ | ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପରର ଚୟନ ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକତା ଏବଂ ମାପ କରାଯିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

ଏହି ସଠିକତା / ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲର ସ୍ଵାତକୋଉର ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ |

ଭର୍ନିଅର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍: ଭର୍ନିଅର୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ମାପକାଠି ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଦ length ଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାପ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଆଯାଏ |

ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପରଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ: ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ (୨ ମିଲିମିଟର) ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲରେ 10 ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ |

ଯଥା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ବିଭାଜନ (MSD) = 1 ମିମି |


ଗୋଟିଏ ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲ ବିଭାଜନ (VSD) = 9/10 ମିମି |

ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା = 1 MSD - 1 VSD |

= 1 ମିମି - 9/10 ମିମି |

= 0.1 ମିମି

ଗୋଟିଏ MSD ଏବଂ ଗୋଟିଏ VSD = 0.1 mm ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ |

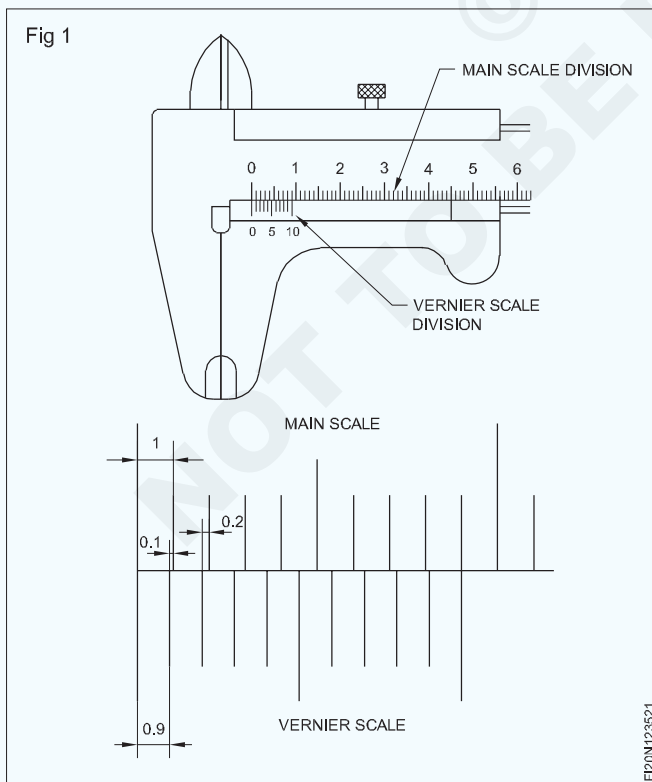


ଭର୍ନିଅର୍ ମାପ ପଢ଼ାଣି ବା: ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵାତକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ସହିତ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର ଉପଲବ୍ଧ | ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର ସହିତ ମାପ ପଢ଼ାଣି ବା ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ | (କାଲିପରଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ବେଳେବେଳେ ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲ ଉପରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ)

ଚିତ୍ର 2 ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପରର ସ୍ଵାତକୋଉରଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା 0.02 ମିଲିମିଟର ଦର୍ଶାଏ | ଏଥିରେ, ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲର 50 ଟି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲରେ 49 ଟି ବିଭାଗ (49 ମିଲିମିଟର) ଦଖଲ କରେ |

ଉଦାହରଣ |

ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭର୍ନିଅରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

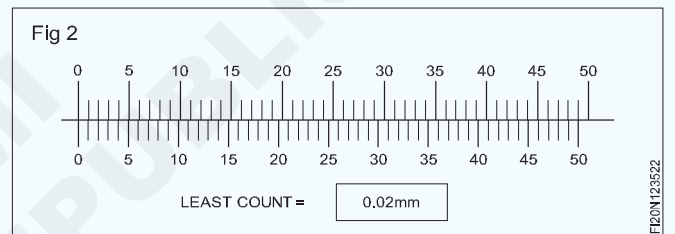


ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା = 1 ମିମି - 49/50 ମିମି |

= 1/50 ମିମି

= 0.02 ମିମି

ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର ପଢ଼ାଣି ବା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ (ଚିତ୍ର 3) |

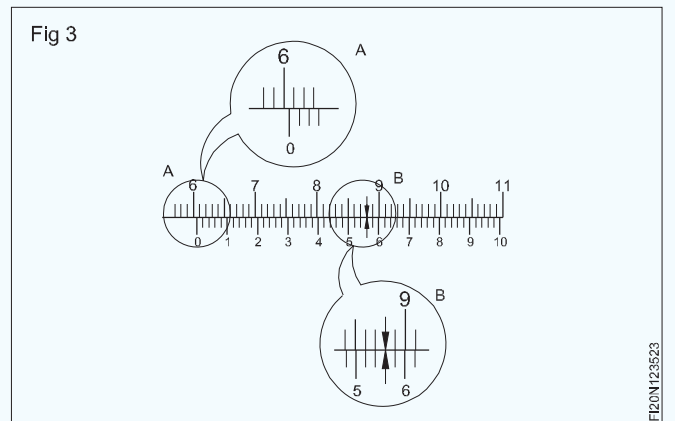

ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ପଠନ = 60 ମିମି |

ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଭର୍ନିଅର୍ ବିଭାଜନ ହେଉଛି 28 ତମ ବିଭାଗ, ମୂଲ୍ୟ = 28 x 0.02 ମିମି |

= 0.56 mm

Reading = 60 + 0.56

Total Reading = 60.56 mm

ମାପର ବ୍ରିଟିଶ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | (The british system of measurement)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବ୍ରିଟିଶ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ମାପର ଏକାଧିକ ଗୁଣର ନାମ ଦିଅ |
- ଇଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମରେ ୟୁନିଟ୍ ର ମେଟ୍ରିକ୍ ସମାନତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ମାପ ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଶିଳ୍ପ ମାପ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କିନ୍ତୁ କେତେକ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି |

ଏହି ପରିମାପ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଇଞ୍ଚ, ଏହାର ଗୁଣନ ଏବଂ ଉପ-ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦ length ଧ୍ୟ ମାପକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

36 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 3 ଫୁଟ 1 ଯାର୍ଡ୍ ତିଆରି କରେ | 5280 ଫୁଟ କିମ୍ବା 1760 ଗାର୍ଡ 1 ମାଇଲ୍ ତିଆରି କରେ |

ଇଞ୍ଚରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ବିପରୀତରେ ରୂପାନ୍ତର
କନଭର୍ସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ
1 " = 25.4 ମିମି କିମ୍ବା 2.54 ସେମି
1 ଯାର୍ଡ୍ = 36 "କିମ୍ବା 0.9144 ମି
1 mm = 0.03937 "
1 ମିଟର = 1000 ମିମି କିମ୍ବା 39.37 "

ଉତ୍ପାଂଶ / ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାନତା |

$1/64 \text{ "} = 0.015625 \text{ "}$

$1/32 \text{ "} = 0.03125 \text{ "}$

$1/16 \text{ "} = 0.0625 \text{ "}$

$1/8 \text{ "} = 0.125 \text{ "}$

$1/4 \text{ "} = 0.25 \text{ "}$

$1/2 \text{ "} = \text{ " } | \text{ "}$

1.00 ୟୁନିଟ୍ ଇଞ୍ଚ |

0.1 ଏକ ଦଶମାଂଶ

0.01 ଏକ ଶତକ

0.001 ଏକ ହଜାର

0.0001 ଏକ ଦଶ ହଜାର

0.00001 ଏକ ଶହ ହଜାର |

0.000001 ଏକ ମିଲିୟନ୍ (ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋ ଇଞ୍ଚ)

ଇଞ୍ଚ ସ୍ଵାତକ ସହିତ ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପ Reading ବା | (Reading vernier caliper and micrometer with inch graduations)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଇଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମରେ ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ସ୍ଵାତକୋତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଇଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମରେ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ସ୍ଵାତକୋତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଇଞ୍ଚ ସ୍ଵାତକ ସହିତ ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ମାପ ପ read ହୁ |

ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପ Reading ବା |

ସାଧାରଣତ machine ମେସିନ୍ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ଉଭୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଚରେ ସ୍ଵାତକ ହାସଲ କରିବ |

ରୂପାନ୍ତରର ଉଦାହରଣ (ମେଟ୍ରିକ୍ ରୁ ଇଞ୍ଚ)

1) $.05 \text{ ମିମି} = .00196 \text{ ଇଞ୍ଚ}$ ($.05 \times 0.03937 = 0.0019685 \text{ ଇଞ୍ଚ}$)

2) $1.25 \text{ ମି} = 49.215 \text{ ଇଞ୍ଚ}$ ($1.25 \times 39.37 = 49.215 \text{ ଇଞ୍ଚ}$)

ରୂପାନ୍ତରର ଉଦାହରଣ (ଇଞ୍ଚରୁ ମେଟ୍ରିକ୍)

1) $3/4 \text{ "} = .75 \text{ "} = 19.05 \text{ ମିମି}$ ($.75 \times 25.4 = 19.05 \text{ ମିମି}$)

2) $1/1000 \text{ "} = 0.001 = 0.0254 \text{ ମିମି}$ ($.001 \times 25.4 = 0.0254 \text{ ମିମି}$)

(ଏକ ଇଞ୍ଚର ଏକ ହଜାର = 25 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପାଖାପାଖି)

ଅନୁଧ୍ୟାନ

ନିମ୍ନଲିଖିତକୁ ରୂପାନ୍ତର କରନ୍ତୁ |

1) $38.1 \text{ ମିମି} = \text{_____} \text{ ଇଞ୍ଚ}$ |

2) $300 \text{ ମିମି} = \text{_____} \text{ ଇଞ୍ଚ}$ |

3) $8 \text{ "} = \text{_____} \text{ ମିମି}$ |

4) $40 \text{ "} = \text{_____} \text{ ମିମି}$ |

5) ସହନଶୀଳତା $\square .05 \text{ "}$ ମେଟ୍ରିକ୍ ଶିଖରେ ନିକଟତମ mm କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ | _____

6) ସହନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ $.02 \text{ mm}$ ଇଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିକଟ $1 / 10,000 \text{ "}$ | _____



ମେନ୍ସେଲର ଏକ ଇଞ୍ଚ 10 ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 4 ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପ-ବିଭାଗର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 0.025 ଇଞ୍ଚ | ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲର ଏହିପରି 49 ଟି ବିଭାଗ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର 25 ଟି ବିଭାଗ ସହିତ ସମାନ |

ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା

$$25 \text{ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ବିଭାଜନ} = 49 \times 0.025 = 1.225 \text{ "}$$


$$\text{ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ବିଭାଜନର ମୂଲ୍ୟ} = 0.049 \text{ "}$$

$$2 \text{ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ବିଭାଜନର ମୂଲ୍ୟ} = 0.025 \times 2 = 0.50 \text{ "}$$

$$\text{ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା} = \text{ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ବିଭାଜନର ମୂଲ୍ୟ} - 1 \text{ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ବିଭାଜନର ମୂଲ୍ୟ}$$

$$= 0.50 \text{ "} - 0.049 \text{ "} = 0.001 \text{ "କିମ୍ବା } 1/1000 \text{ "}$$


ପଠ reading ବାର ଉଦାହରଣ (ଚିତ୍ର 2)

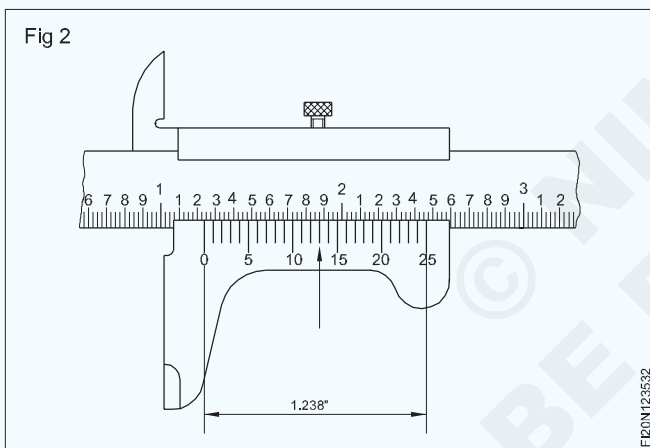

ଚିତ୍ର 2 ରେ ସ୍କେଲରେ ଭର୍ନିୟର '0' ଲାଇନ 1 ପରେ ଅଛି |

Full inch	= 1.000"
2 main scale divisions	= .200"
Value of 1 subdivision	= .025"
coinciding (13 x 001")	= .013"
Reading	1.238"

ଚିତ୍ର 3 (50 ଡିଭିଜନ୍ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ) ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭର୍ନିୟର କାଲିପରରେ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚକୁ 10 ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସମାନ - ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଭାଜନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 0.05 " | ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର 50 ଟି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲର 49 ଟି ବିଭାଗ ସହିତ ସମାନ |

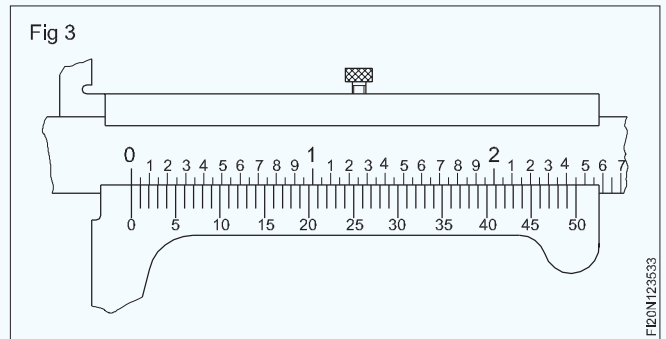

ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା


$$50 \text{ V.S.D ର ମୂଲ୍ୟ} = 49 \times 0.05 = 2.45 \text{ "}$$

$$1 \text{ V.S.D.} = 2.45 \text{ " / } 50 = 0.049 \text{ "}$$

$$\text{ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା} = 1 \text{ MSD ର ମୂଲ୍ୟ} - 1 \text{ VSD ର ମୂଲ୍ୟ}$$

$$= 0.05 \text{ "} - 0.049 = 0.001 \text{ "}$$

ପଠ reading ବାର ଉଦାହରଣ (ଚିତ୍ର 4)

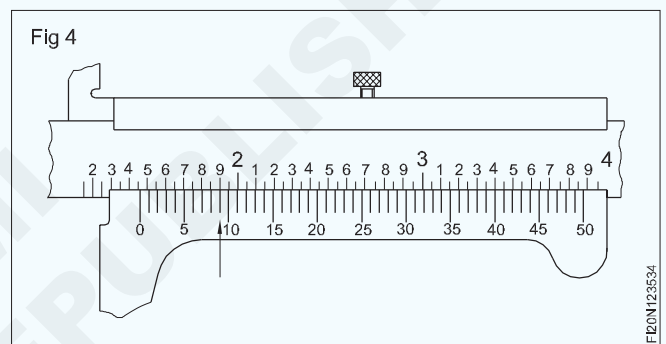


ଭର୍ନିୟର '0' ଲାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲରେ 1 " ପରେ |

Vernier '0' line is after 1" on the main scale	
Full inch	= 1.000"
The value of 4 major divisions (4 x 0.1")	= .400"
The value of 1 subdivision (1 x 0.05")	= .050"
The value of 9th vernier division coinciding (9 x .001")	= .009"
Reading	1.459"

ଇଞ୍ଚରେ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର ସହିତ ମାଇକ୍ରୋମିଟର |


ଇଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର ସହିତ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଉପରେ, ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବ୍ୟାରେଲରେ ଥିବା ଡାଟୁମ୍ ଲାଇନ 1 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି | ଏହି ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚକୁ 10 ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆହୁରି 4 ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ | (ଚିତ୍ର 5)

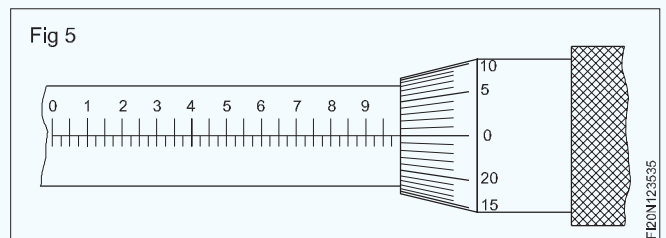

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପବିଭାଗର ମୂଲ୍ୟ = $1/40$ "କିମ୍ବା 0.025 " | ଅମ୍ଲରେ 25 ଟି ସମାନ ବିଭାଜନ ପରିଧିରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା | ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ହେଉଛି = $1/40 \times 1/25 = 1/1000 = .001$ |

ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ସ୍ଥିର ଅମ୍ଲରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ, ତେବେ 0.025 ଗତିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି = $.001$ |

ପଢ଼ାଣି ବାର ଉଦାହରଣ (ଚିତ୍ର 6)

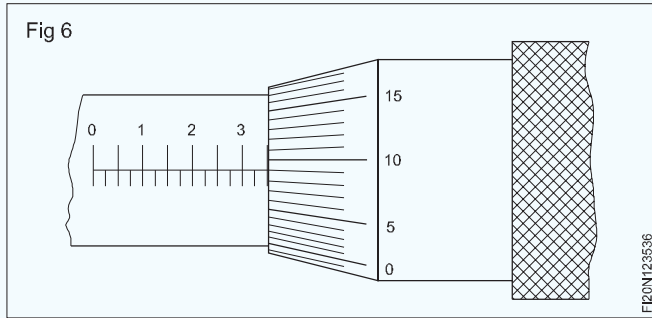

Main divisions	3 x .1	= .300"
Subdivisions	2 x .025	= .05"
Thimble divisions	9 x .001	= .009"
Reading		= .359"

ବ୍ୟାରେଲ୍ 10 ଟି ସମାନ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱାତକ ହୋଇଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 4 ଟି ଛୋଟ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି | ସ୍ଥିର ସ୍ୱାତକୋଭରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1" | ଏହା ହେଉଛି 40 ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବରେ ଅମ୍ଲ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୂରତା |


ବ୍ୟାରେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଜନ = ଏକ ଇଞ୍ଚର $1/10$ କିମ୍ବା 0.100 "ଗାରିଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବରେ ଅମ୍ଲ ଗତି କରୁଥିବା ଦୂରତା | ଅମ୍ଲ ଏହାର ପରିଧିରେ 25 ଟି ସମାନ ସ୍ୱାତକ ହାସଲ କରେ | ଅମ୍ଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାତକ $1/40$ କିମ୍ବା 0.001 ର $1/25$ ସହିତ ସମାନ | "

ବ୍ୟାରେଲ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ $1/40$ କିମ୍ବା ଏକ ଇଞ୍ଚର 0.025 ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବରେ ଅମ୍ଲ ଗତି କରୁଥିବା ଦୂରତା ସହିତ ସମାନ | ସ୍ଥିର ସ୍ୱାତକରେ 40 ଟି TPI ଅଛି |


ଆସାଇନମେଣ୍ଟ

ଚିତ୍ର 7 ଏବଂ 8 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ମାପ ପଢ଼ାଣି କର |

ଉତ୍ତର ଇଞ୍ଚ

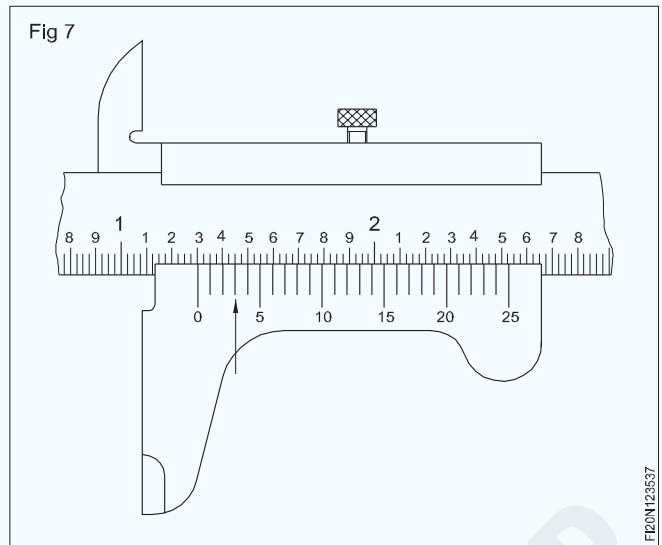


ଉତ୍ତର ଇଞ୍ଚ

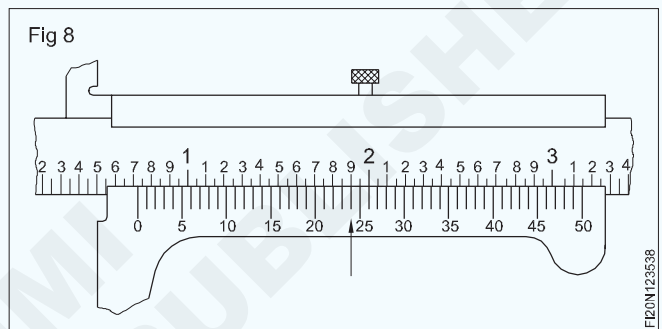


2 ଚିତ୍ର 9 ଏବଂ 10 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ମାପଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ାଣି ଏବଂ ରେକର୍ଡ କର |

ଉତ୍ତର ଇଞ୍ଚ

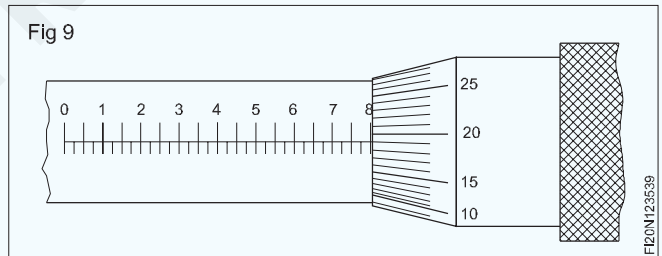

ଉତ୍ତର ଇଞ୍ଚ

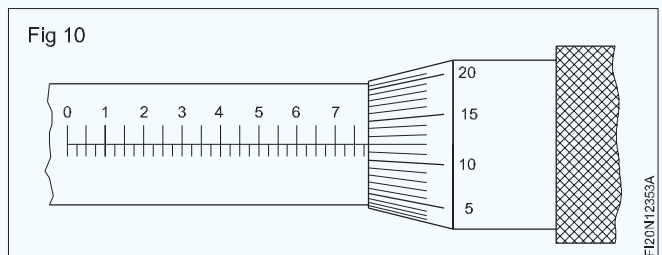

ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ | (Vernier height gauge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଏକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ର ନିର୍ମାଣଗତ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଏକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ର ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 1) |

ଏକ ବିମ୍ବ |

ବି ବେସ୍ |

C ମେନ୍ ସ୍କାଇଡ୍ |

D Jaw

ଇ ଜହ୍ନ ଲୁମ୍ପି |

F ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ୍ |

ଜି ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ୍ |

H ଫିନର୍ ଆଡଜଷ୍ଟ ସ୍କାଇଡ୍ |

ଫୁଁ ବାଦାମ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଫିନର୍ |



J&K ଲକିଂ ସ୍କରୁଗୁଡ଼ିକ |

L ଲେଖକ କ୍ଲେଡ୍ |

ବିମ୍ବ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ସହିତ mm ଏବଂ ଇଞ୍ଚରେ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି | ମୁଖ୍ୟ ସ୍କାଇଡ୍ ଏକ ଜହ୍ନ ବହନ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଲଗ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ | ଜହ୍ନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସ୍କାଇଡ୍ ର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ |

ମେଟ୍ରିକ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଚ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ପାଠ୍ୟ ପାଇଁ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କାଇଡ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି | ମୁଖ୍ୟ ସ୍କାଇଡ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡଜଷ୍ଟ ସ୍କାଇଡ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି | ସଠିକ୍ ମାର୍କିଂ କରିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚତା, ପଦାଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚିସେଲ୍ ସୂଚିତ ସ୍କାଇଡ୍‌ର କ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ଚଳନଶୀଳ ଜହ୍ନ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କିମ୍ବା ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜହ୍ନ ତଳେ |

ଯନ୍ତ୍ରରେ ଘନତାର ଘନତା ଚିହ୍ନିତ | ଯେପରି ଏକ ଭର୍ନିୟର କାଲିପର୍ ପରି, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ମଧ୍ୟ 0.02 ମିମି | ନିମ୍ନ ବିମାନରୁ ମାପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଚଳନଶୀଳ ଜହ୍ନରେ ଏକ ଅଫସେଟ୍ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 2) ଜହ୍ନ ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କାଇଡ୍ ସଂଲଗ୍ନକୁ ଲକ୍ କ୍ଲେଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିମ୍ବ ଉପରେ ଇଚ୍ଛିତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ | ଶୂନ୍ୟରୁ 1000 ମିଲିମିଟର ପାଠ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଯାଏଁ ଯାଏଁ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ |

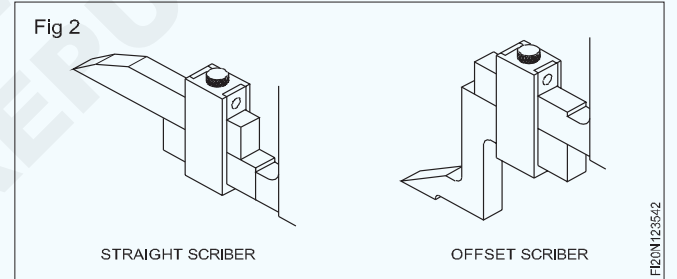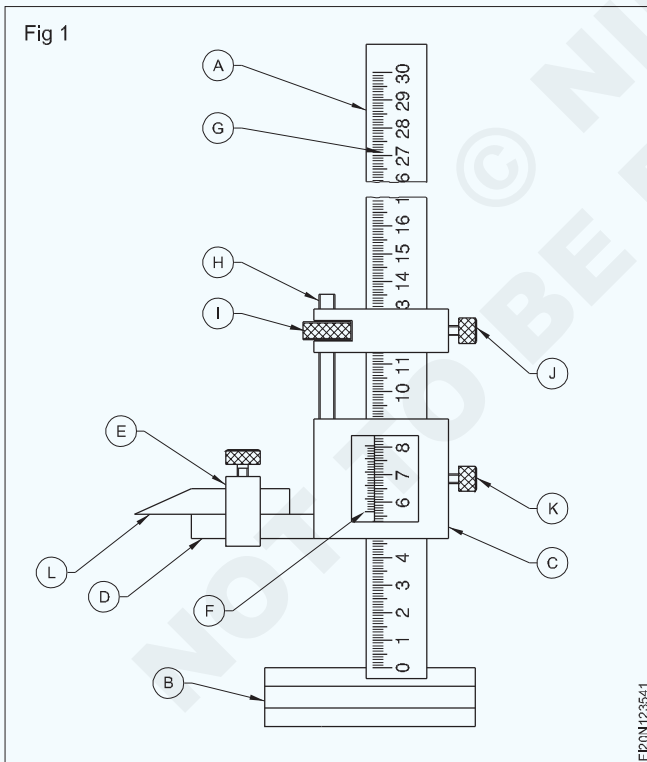

ଏକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ର ନିର୍ମାଣଗତ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଭର୍ନିୟର କାଲିପର୍ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଯେ ଏହା ଏକ କଠିନ ଆଧାର ସହିତ ଭଲମ୍ବ୍ୟ | ଏହା ସମାନ ଭର୍ନିୟର ନୀତିରେ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ଯାହା ଭର୍ନିୟର କାଲିପର୍ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ |


ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟ: ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ମୁଖ୍ୟ ସ୍କାଇଡ୍ କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସ୍କାଇଡ୍ ର ଉଭୟ ଲକିଂ ସ୍କରୁ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡଜଷ୍ଟ ସ୍କାଇଡ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ | ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁମାନିକ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ଚିସେଲ୍ ସୂଚିତ ସ୍କାଇଡ୍ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କାଇଡ୍ ହାତରେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ |

ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁମାନିକ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡଜଷ୍ଟ ସ୍କାଇଡ୍ ଛିଡ଼ିରେ ଲକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏକ ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନିତ ଉଚ୍ଚତା ପାଇବାକୁ, ଆଡଜଷ୍ଟ ବାଦାମ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କାଇଡ୍ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ | ସଠିକ୍ ମାର୍କିଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍କାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ିରେ ଲକ୍ ହେବ |

ସ୍କରୁ ରଡ୍ ନୀତିରେ ଆଧୁନିକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହି ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସ୍କରୁ ରଡ୍ ଆଧାରରେ ଥିବା ଆକ୍ଟିଓ ସ୍କରୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ | ମୁଖ୍ୟ ସ୍କାଇଡ୍ ର ଶୀଘ୍ର ସେଟିଂ ପାଇବାକୁ, ଏହା ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ମାନ୍ୟୁଆଲ୍ ମୋକାନ୍‌ଜିମ୍ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ସ୍କାଇଡ୍ କୁ ଏକ ଇଚ୍ଛିତ ଆନୁମାନିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ | ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ଏହି ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ | ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଠ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲର 'ଶୂନ୍ୟ' ଗ୍ରାହ୍ୟସନ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ |

କେତେକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ଏକ ସ୍ଲାଉଡିଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଢ଼ାବାରୀ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେଟ୍ ହୋଇପାରେ । ସମାନ ସେଟିଂରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ପଢ଼ାବାରୀ ବାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ୍ୟ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ।


ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ରେ ସ୍ଲାଉଡିଂ ମୁନିଟ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯାକ୍ ଏବଂ ପିନଅନ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଅଛି । ଏହା ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

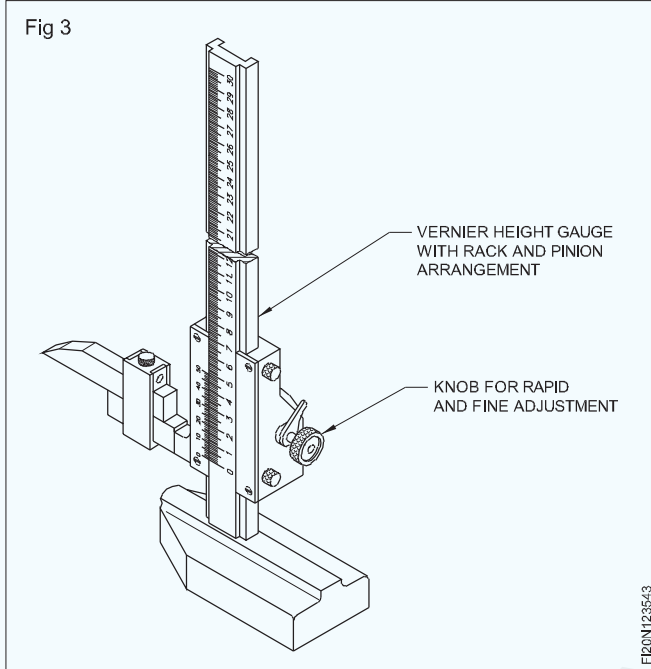

ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ: ଭର୍ନିଅର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ layout ଲେଆଉଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 4)

ଏହା ସ୍କର୍ ର ମୋଟେଇ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆକାର ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ହୋଲ୍ ଅବସ୍ଥାନ, ପିଟ୍ ଡାଇମେଟର, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ବିଚିତ୍ରତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଭର୍ନିଅର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

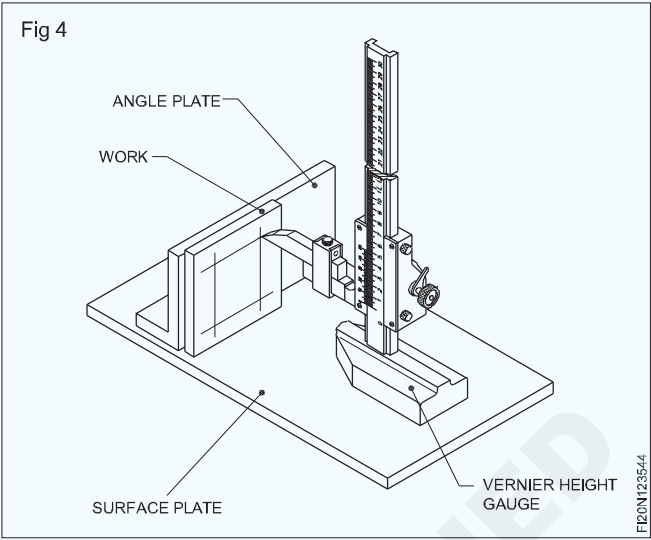

ଗଭୀରତା ସଂଲଗ୍ନ ସହିତ ଏହା ଗଭୀରତା ମାପିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଏହା ଅଫସେଟ୍ ସ୍କ୍ରୱର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ବିମାନରୁ ଆକାର ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଯତ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ।

ନିୟମିତ କୋଠରୀରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଗଢ଼ିତ କରନ୍ତୁ ।

ଯତ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ।

ନିୟମିତ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ କୋଠରୀରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଗଢ଼ିତ କରନ୍ତୁ ।

- ଏହାକୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ (କିମ୍ବା) ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସଫା ଉପକରଣ ।
- ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ନମୁନା ଉପରେ ମାପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।


ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଫିଟ୍ କରିବା (Vernier bevel protractor)

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
- ଏକ ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
 - ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
 - ଏକ ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର ତାଲିକାଭିତ୍ତିକ କର |

ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ସଠିକତା ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା 5 ମିନିଟର ସଠିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣ ମାପିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ | (5 ')

ଏକ ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଅଂଶ |

ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଅଂଶ | (ଚିତ୍ର 1)

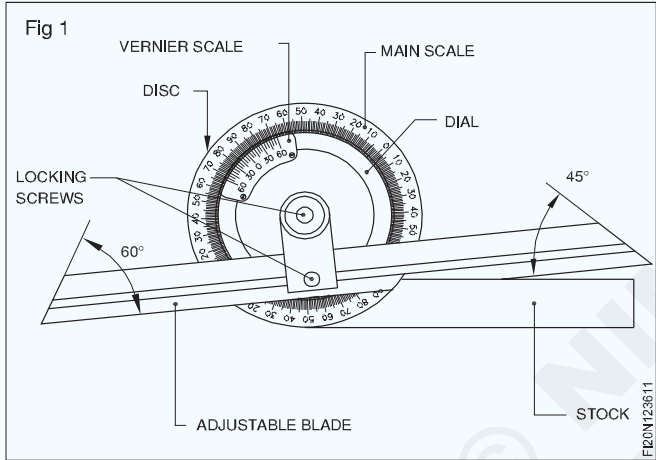

ଷ୍ଟକ୍: ଏକ କୋଣ ମାପିବା ସମୟରେ ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ | ବିଶେଷତା it ଏହାକୁ ଡାହାଣ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରୁ କୋଣ ମାପ କରାଯାଏ |

ଡାଏଲ୍: ଡାଏଲ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଅଂଶ | ଏହା ଆକୃତିର ବୃତ୍ତାକାର, ଏବଂ ଧାର ତିନିଗୁଣରେ ସ୍ମାତକ ହୋଇଛି |




ବ୍ଲେଡ୍: ଏହା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଯାହା ମାପ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ | ଏହା କ୍ଲାମ୍ପ ଲିଭାଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାଏଲରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | ବ୍ଲେଡର ମିନିରେ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଖୋଳା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏହାକୁ ବ୍ରାୟିମା ସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ |

ଲକ୍ ଷ୍ଟରୁଗୁଡ଼ିକ: ଦୁଇଟି ନର୍ଲଡ୍ ଲକ୍ ଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଡାଏଲକୁ ଡିସ୍କରେ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବ୍ଲେଡକୁ ଡାଏଲରେ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ..


ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଇସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ, ସଠିକ୍ ଗରମ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସମାପ୍ତ | ସ୍ମାତକୋଭରର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ reading ିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ |

ଏକ ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର: କୋଣ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମେସିନ୍ ଉପକରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ-ଟେବୁଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣ ସେଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

90° (Fig.2) ରୁ ଅଧିକ ଚୀଟ୍ କୋଣ ମାପିବା ପାଇଁ ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

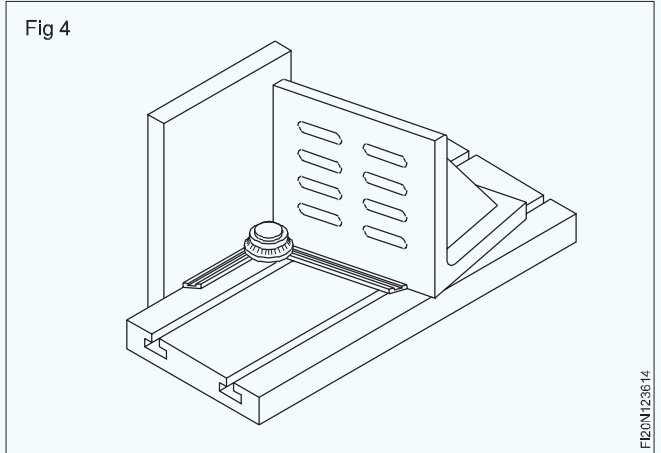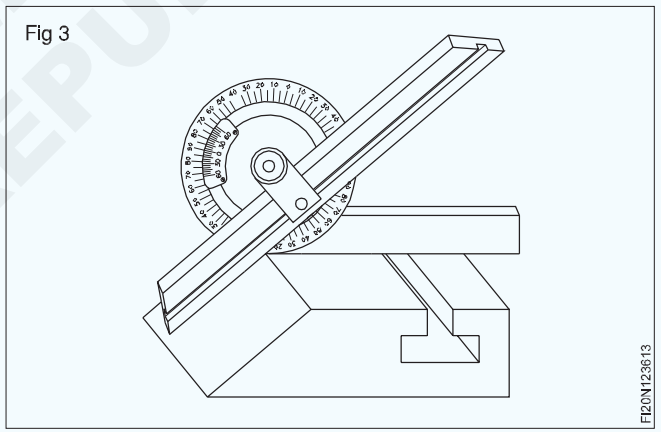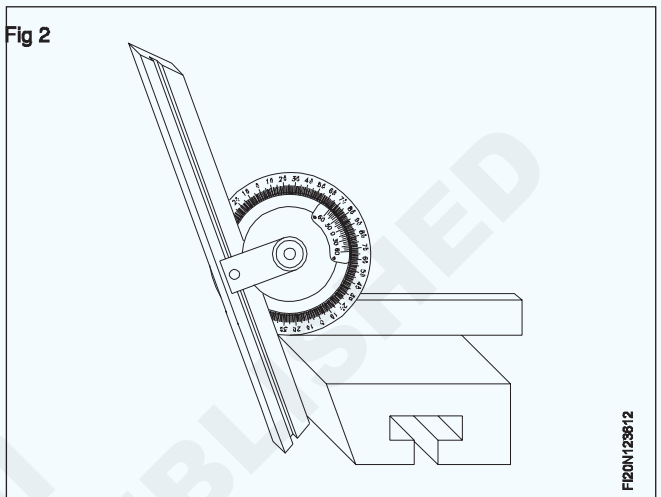

ମେସିନ୍ ଉପକରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାରଣୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ କୋଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣ ସେଟିଂ ପାଇଁ, (ଚିତ୍ର 4 ଏବଂ ଚିତ୍ର 5)

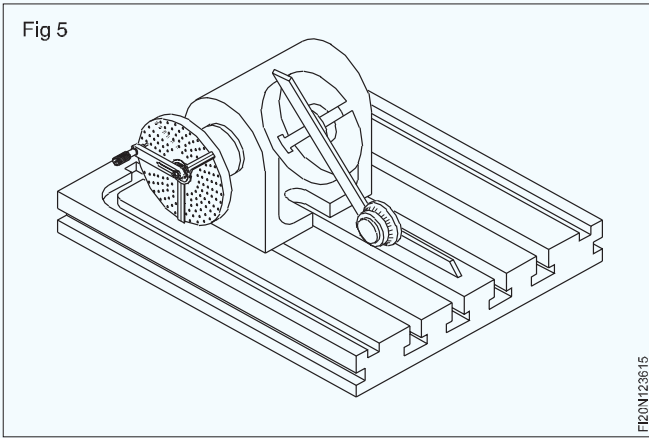


ସର୍ବଭାରତୀୟ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ସ୍ଵାତକ (Graduations on universal bevel protractor)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଡିସ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ସ୍ଵାତକୋଭରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ତାଏଲରେ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ସ୍ଵାତକୋଭରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |

ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ସ୍ଵାତକୋଭର (ଚିତ୍ର 1 ଏବଂ 2): କୋଣାର୍କ ମାପ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଏଲ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଧି ଡିଗ୍ରୀରେ ସ୍ଵାତକ ହୋଇଛି | 360° ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି, '0' ଡିଗ୍ରୀରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ '0' ଡିଗ୍ରୀ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକ ସମୟ ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଯୁକ୍ତ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ 1 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରେ | ତାଏଲରେ ସ୍ଵାତକୋଭରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ବିଭାଗ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଡିସ୍କରେ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲର 23 ଟି ଡିଭିଜନ୍ ବ୍ୟବଧାନ ସମାନ ଭାବରେ ଭର୍ନିୟରରେ 12 ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୂତୀୟ ଧାଡ଼ି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ଏବଂ 0, 15, 30, 45, 60 ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି | ଏହା ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ଗଠନ କରେ | ସେହିଭଳି ସ୍ଵାତକୋଭରଗୁଡ଼ିକ '0' ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ | (ଚିତ୍ର 1)

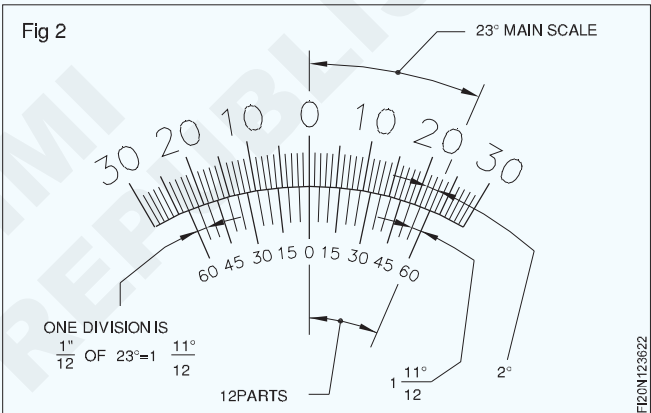


ତେଣୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ହେଉଛି |

2 MSD - 1 VSD |

ଯଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା = 2° |


$$= \frac{24}{12} - \frac{23^{\circ}}{12} = \frac{1^{\circ}}{12} \text{ or } 5'$$

କ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ର ଯେକ any ଶସି ସେଟିଂ ପାଇଁ, ତୀବ୍ର କୋଣ ଏବଂ ସମ୍ମିମେଷ୍ଠାରୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଡିସ୍କରେ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ଗ୍ରାହ୍ୟସମ୍ପଦ ର ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଏହା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | (ଚିତ୍ର 3)

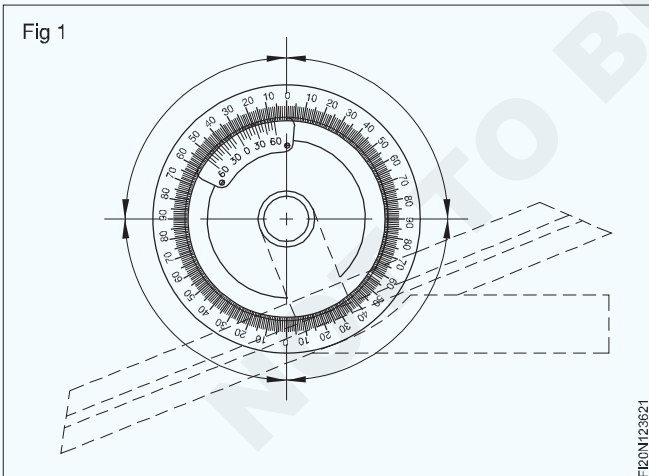

ଗୋଟିଏ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ ବିଭାଜନ VSD (ଚିତ୍ର 2)

ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା: ଯେତେବେଳେ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର ଶୂନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲର ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ, ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ ଦ୍ଵିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ବିଭାଗର ଅତି ନିକଟତର ହେବ | (ଚିତ୍ର 2)

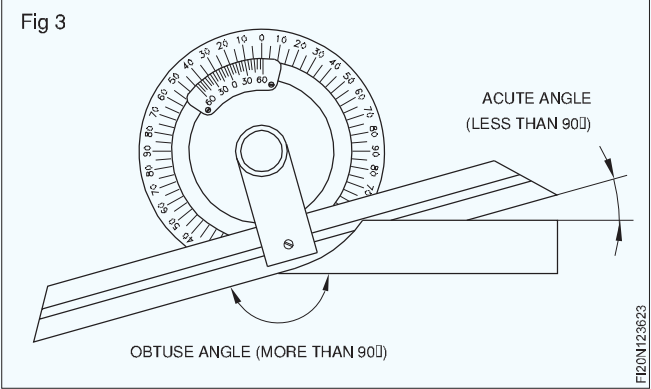


ସର୍ବଭାରତୀୟ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପଢ଼ାଣି ବା (Reading of universal bevel protractor)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ତୀବ୍ର କୋଣ ସେଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପଢ଼ାଣି କରନ୍ତୁ |
- ଅବଚ୍ୟୁତ ଆଙ୍ଗୁଳ ସେଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପଢ଼ାଣି କରନ୍ତୁ |

ତୀବ୍ର କୋଣ ସେଟ୍ ଅପ୍ ପଢ଼ାଣି ବା ପାଇଁ (ଚିତ୍ର 1): ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲର ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲର ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଡିଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ାଣି କରନ୍ତୁ |

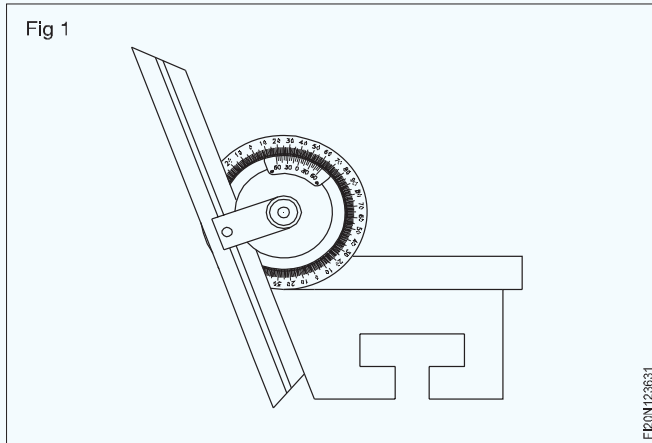

ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲରେ ଥିବା ରେଖା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା କି scale ଶିକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ବିଭାଜନ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ମିନିଟ୍ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

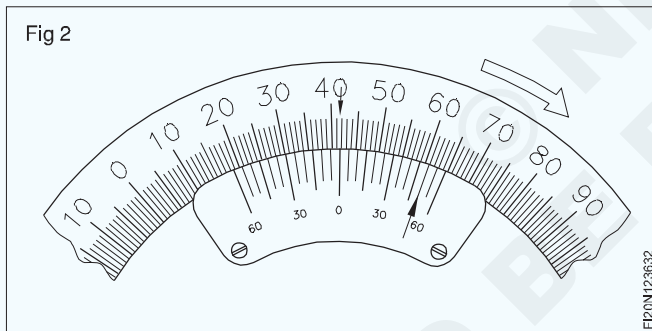

ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲ ପଢ଼ାଣି ବା ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ବିଭାଜନକୁ ଗୁଣ କରନ୍ତୁ |


ଉଦାହରଣ |

$$10 \times 5' = 50'$$


ମାପ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପଠନକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ = $41^{\circ} 50'$ |

ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ସାଇଜ୍ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ପଢ଼ାଣି କରନ୍ତୁ, ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ସାଇଜ୍ ଦିଗରେ ପଢ଼ାଣି କରନ୍ତୁ |

ଅବଚ୍ୟୁତ ଆଙ୍ଗୁଳ ସେଟ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ (ଚିତ୍ର 3) |

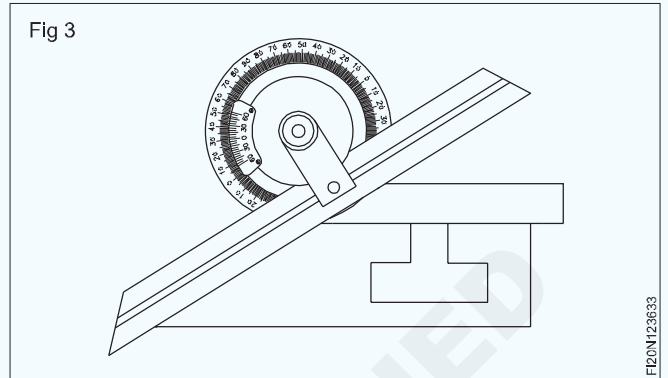

ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲ ପଠନ ଅପ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେପରି ତୀବ୍ର ବାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି (ଚିତ୍ର 4) | ଅବଚ୍ୟୁତ ଆଙ୍ଗୁଳ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପଠନ ମୂଲ୍ୟ 180° ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ |

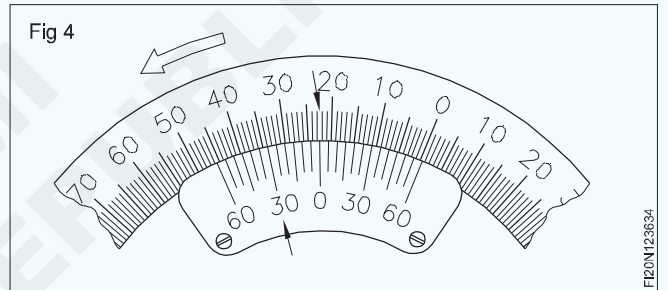

ପଢ଼ାଣି ବା $22^{\circ} 30'$

$$\text{ମାପ } 180^{\circ} - 22^{\circ} 30' = 157^{\circ} 30'$$

ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- 1 ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ |
- 2 କୋଣ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ତାଏଲ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
- 3 ଏକ ମାପ ନେବାବେଳେ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ହାଲୁକା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- 4 ପ୍ରବଳ ଚାପ ବୁଲାଇ ମାପକୁ ସମାପ୍ତକାରୀ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପଠନ ଦେଖାଇବ |
- 5 ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ |


ଫିଟର ଡାଏଲ କାଲିପର | (Dial Caliper)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଭର୍ତ୍ତିକ କାଲିପର ଉପରେ ଏକ ଡାଏଲ କାଲିପରର ସୁବିଧା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ଡାଏଲ କାଲିପରର ନିର୍ମାଣ ବା features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଡାଏଲ କାଲିପର ପଠ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ |

ଏକ ଡାଏଲ କାଲିପର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଠନ ଉପକରଣ ଯାହା ଭର୍ତ୍ତିକ କାଲିପର ସହିତ ସମାନ | ପାରମ୍ପାରିକ ଭର୍ତ୍ତିକ କାଲିପର ପଠ୍ୟ ବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଡାଏଲ କାଲିପର ପଠ୍ୟ ବା ଏହା ତୀବ୍ର ଏବଂ ସହଜ ଅଟେ | (ଚିତ୍ର 1)

ବିନ୍ ସ୍କେଲ 0.05 ମିଲିମିଟରର ସଠିକତା କାଲିପର ଉପରେ 5 ମିମି ବର୍ଦ୍ଧନରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି |

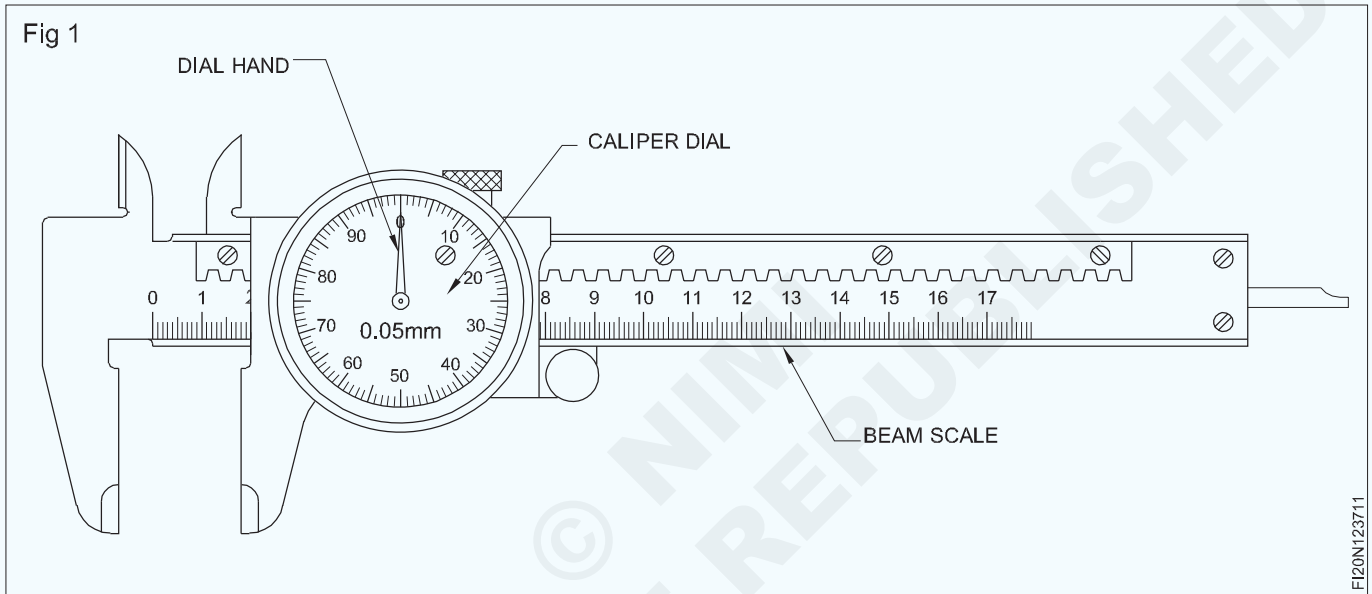

ଡାଏଲ କାଲିପରର ନିର୍ମାଣ ବା features ଶିକ୍ଷ୍ୟ |

ଏକ ଡାଏଲ କାଲିପରର ସମାନତା ସାଧାରଣ ଭର୍ତ୍ତିକ କାଲିପର ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ ସ୍କେଲ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଯାକ ର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଯାହା ଡାଏଲ ର ଏକ ପିନିଅନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ | ଡାଏଲ ପଠ୍ୟରୁ ଡାଏଲ ଗେଜ୍ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଭର୍ତ୍ତିକ ସ୍କେଲରୁ ଯୁନିଟ୍ ର ଚଳନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ |

ଚଳନଶୀଳ ଜନ୍ମରେ ଥିବା କାଲିପର ଡାଏଲ 100 ଚି ସମାନ ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି | ଡାଏଲ ର ହାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ମିମି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ | ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଏଲ ଗ୍ରାହ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧ 5 ମିମି କିମ୍ବା 0.05 ମିଲିମିଟର 1/100 କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ |

ଡାଏଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ପିନିଅନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା ବିନ୍ ଉପରେ ଏକ ଯାକ ଜଡ଼ିତ କରେ |

ଭର୍ତ୍ତିକ କାଲିପର ପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଡାଏଲ କାଲିପର ଉପଲବ୍ଧ | 0.02 ମିମି ସଠିକତା ସହିତ ଏକ ଡାଏଲ କାଲିପର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |


ଏକ ମାପ ପଠ୍ୟ ବା ପାଇଁ (ଚିତ୍ର 2)

ବିନ୍ ସ୍କେଲ ପଠନ (25 ମିଲିମିଟର) ପଠ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ପଠନକୁ ଯୋଡନ୍ତୁ | $24 \times 0.05 = 1.2$ ମିମି |

$ପଠନ = 25 + 1.2$ ମିମି = 26.2 ମିମି |

ଡାଏଲ କାଲିପରର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- 1 ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନରମ କପଡ଼ା ସହିତ ଡାଏଲ କାଲିପର ସଫା କରନ୍ତୁ |
- 2 ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଡାଏଲ କାଲିପରର ବିନ୍, ଯାକ ଏବଂ ପିନିଅନ୍ ଏକ ଛୋଟ ବୁଲ୍ ଡେଲ ଲଗାନ୍ତୁ | ବିନ୍ ସ୍କେଲ 0.05 ମିଲିମିଟରର ସଠିକତା କାଲିପର ଉପରେ 5 ମିମି ବୃଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି |
- 3 ଡାଏଲ କାଲିପରର କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି |
- 4 ଡାଏଲ କାଲିପର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅ, ସ୍କେଲ ଅଂଶରେ ତେଲର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖ |

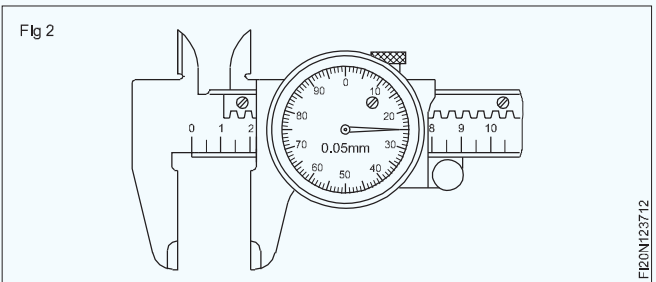

ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପର୍ | (The digital caliper)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପରର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପରର ଶୂନ୍ୟ ସେଟିଂକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର |

ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପର୍ (କିଛି ସମୟ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ କୁହାଯାଏ) ହେଉଛି ଏକ ସଠିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଦୂରତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ 0.01 ମିଲିମିଟର ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ 1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଦୂରତା କିମ୍ବା ମାପ LCD ରୁ ପଢ଼ାଯାଏ | / LED ପ୍ରଦର୍ଶନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ବ୍ୟତୀତ ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପର୍ ର ଅଂଶ ସାଧାରଣ ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ସମାନ |

ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପରର ଏକ ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 1)


- 1 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜନ୍ତୁ |
- 2 ବାହ୍ୟ ଜନ୍ତୁ |
- 3 ପାଖର ଅନ୍ତ / ଅଫ୍ ବଟମ୍ |
- 4 ଜିରୋ ସେଟିଂ ବଟମ୍ |
- 5 ଗଭୀର ମାପ କ୍ଲେଡ୍ |
- 6 ବିମ୍ ସ୍କେଲ୍ |
- 7 LED / LCD ପ୍ରଦର୍ଶନ |
- 8 ଲକିଂ ସ୍କ୍ରୁ |
- 9 ମେଟ୍ରିକ୍ / ଇଞ୍ଚ ବଟମ୍ |

ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପର୍ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାଚେରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ସଂସ୍କରଣ କି power ଶିଥି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ | ମାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ଅଟେ ଏବଂ ଇଞ୍ଚ / ମିମି ବଟମ୍ ଦବାଇ ଦୂରତା ମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଚ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ |

ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପରର ଶୂନ୍ୟ ସେଟିଂ |

ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଅନ୍ / ଅଫ୍ ବଟମ୍ ସହିତ ଅନ୍ ଅଛି | ମାପିବା ପୂର୍ବରୁ, ଶୂନ୍ୟ ସେଟିଂ କରିବାକୁ ହେବ, ବାହ୍ୟ ଜନ୍ତୁକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଶୂନ୍ୟ ବଟମ୍ ଦବାନ୍ତୁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

ସତର୍କତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟର୍ନ୍ ଅନ୍ କରିବାବେଳେ ସର୍ବଦା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

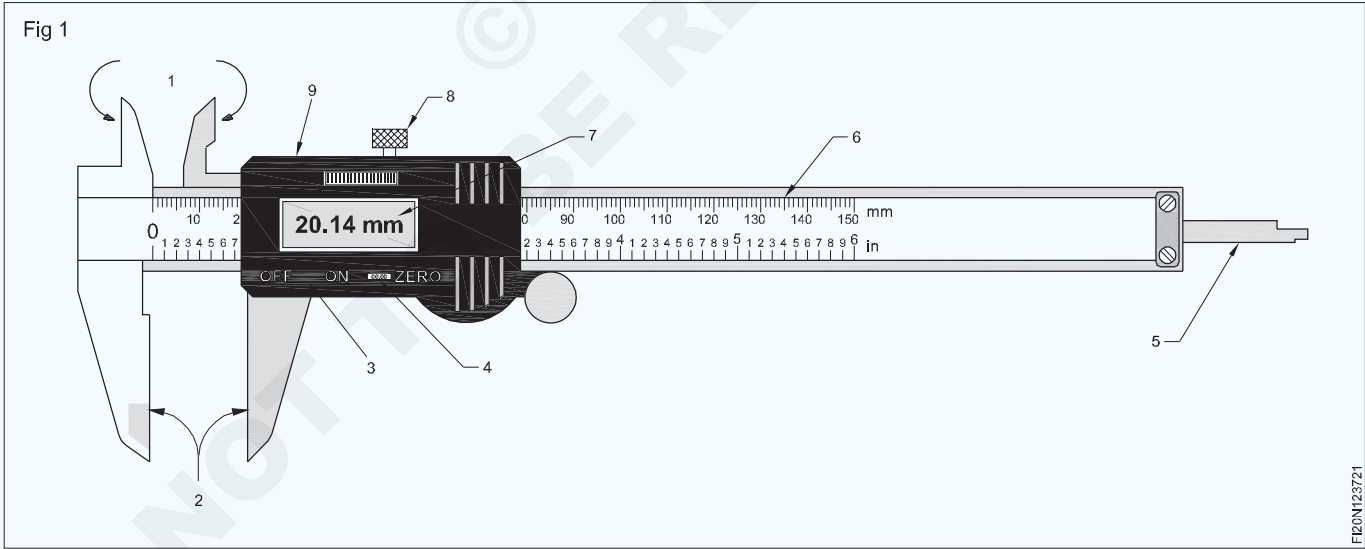

ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା - ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍, ପ୍ରକାର, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଯତ୍ନ | (Drilling processes - Drilling Machines, Types, Use and Care)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ର ନାମ ଦିଅ |
- ବେଞ୍ଚର ଅଂଶ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକାର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକାର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ର ବ features ଶିଖ୍ୟ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି |

- ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବେଞ୍ଚ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ |
- ସ୍ତମ୍ଭ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ |
- ସ୍ତମ୍ଭ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ |
- ରେଡିଆଲ୍ ବାହୁ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ (ରେଡିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍) |


(ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ରେଡିଆଲ୍ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ | ତେଣୁ, କେବଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି)

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବେଞ୍ଚ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ (ଚିତ୍ର 1)


ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ର ସରଳ ପ୍ରକାରକୁ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଚିହ୍ନିତ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି | ଏହା ହାଲୁକା ତୁ୍ୟଟି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହି ମେସିନ୍ 12.5 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଦ୍ର ଖୋଲିବାରେ ସକ୍ଷମ |

ଡ୍ରିଲିଂଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ରେ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ଟାପେଡ଼ ଗର୍ଭରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି |

ସାଧାରଣ ଖନନ ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ-ପୃଷ୍ଠି ଭୂସମାନ୍ତର ରଖାଯାଏ | ଯଦି ଗାତଗୁଡ଼ିକ ଏକ କୋଣରେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟେବୁଲ୍ ଟେଲିଂ ହୋଇପାରେ | (ଚିତ୍ର 1 ରେ ଟେଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି)

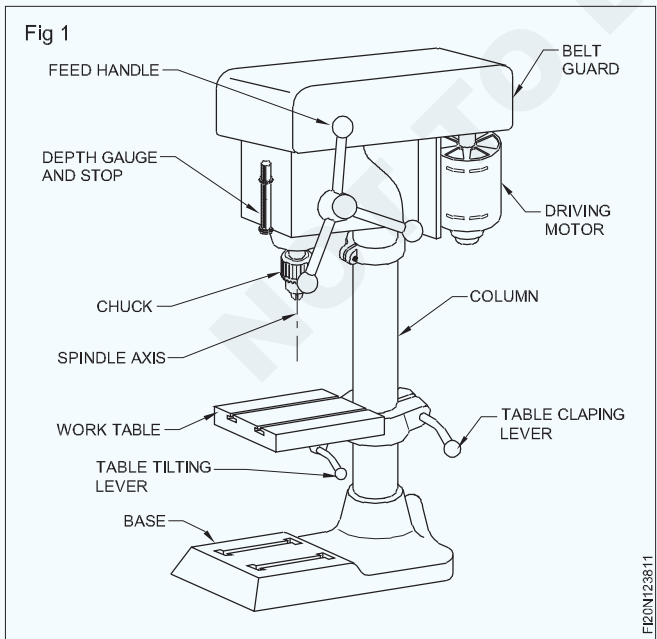


ଷ୍ଟେପେଡ୍ ପଲିରେ ବେଲ୍ଟ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 2)

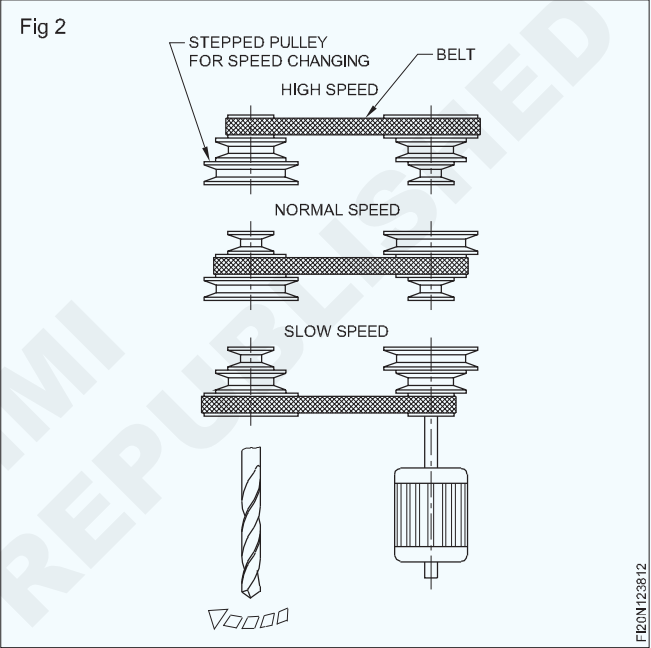

ସ୍ତମ୍ଭ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ (ଚିତ୍ର 3): ଏହା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବେଞ୍ଚ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ | ଏହି ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚଟାଣରେ ଲଗାଯାଇ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ electric ଦୁ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ |

ସେଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ତୁ୍ୟଟି କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ | କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ବ raise ଲାବା ପାଇଁ ବୁହତ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଯାକ୍ ଏବଂ ପିନିଅନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି |

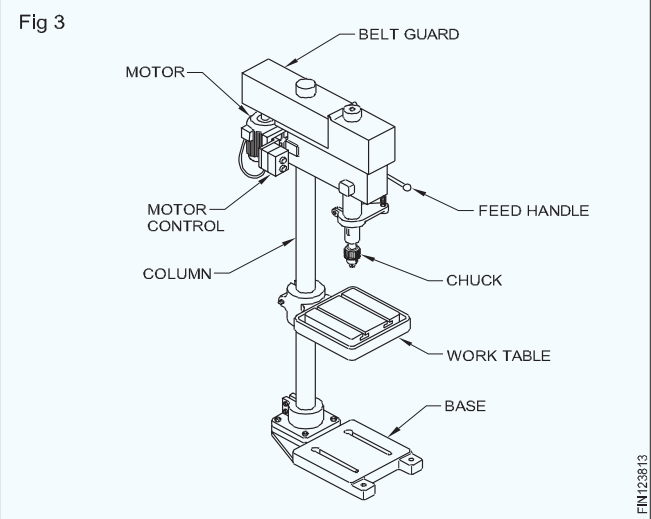

ରେଡିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ | (Radial drilling machines)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ରେଡିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ରେଡିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ର ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

- ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଗର୍ଜ |
- କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସେଟିଂରେ ଏକାଧିକ ଛିଦ୍ର |
- ଭାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର |

ବ Features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 1)

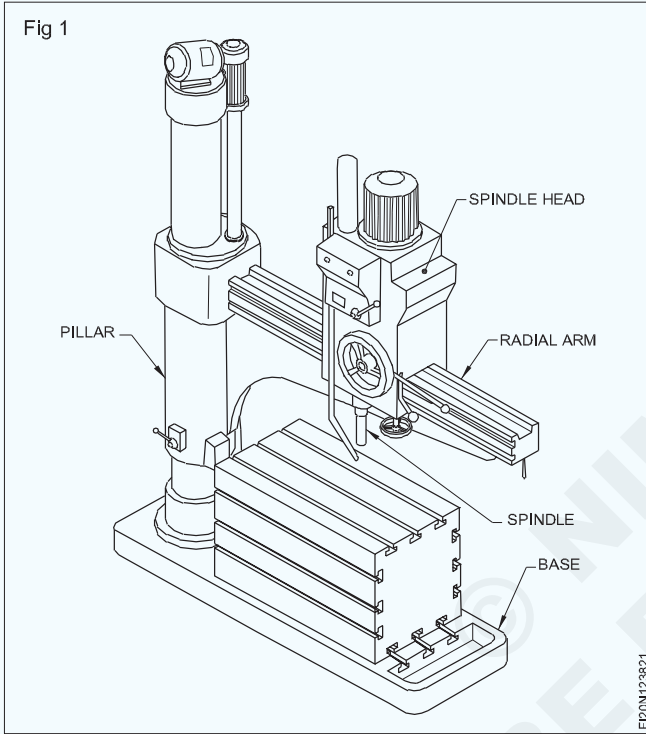

ରେଡିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଏକ ରେଡିଆଲ୍ ବାହୁ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଯାଇଥାଏ |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ରେଡିଆଲ୍ ବାହୁ ସହିତ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେକ any ଶସି ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ କରାଯାଇପାରିବ |

ବାହୁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ (ସ୍ତମ୍ଭ) ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ | ଏହାକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇପାରେ | ତେଣୁ, ଡ୍ରିଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ |

ବାହୁକୁ ଉଠାଇ କିମ୍ବା ତଳକୁ କରିହେବ |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମୋଟର ସ୍ପିଣ୍ଡଲକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ |

ଭେରିଏବଲ୍-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର ବାହୁ R.P.M ର ଏକ ବୃହତ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଉଭୟ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକାଇଜ୍ ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇପାରେ |

ଟେବୁଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ଥିବା ମେସିନ୍ରେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଛିଦ୍ର ଖୋଳାଯାଇପାରିବ |

ଆଧାର ଉପରେ ଏକ କୁଲାଣ୍ଟ ଟାଙ୍କି ଲଗାଯାଏ |

ସତର୍କତା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍-ହେଡ୍ ଏବଂ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲକ୍ ହୋଇଛି |

ଖାର୍ଚ୍ଚସିଦ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍କୁ ଦୃ id ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ୍ |

ବ୍ୟବହାର ପରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଫେରାଇ ଆଣ |

ବ୍ୟବହାରରେ ନଥିବାବେଳେ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

ଡ୍ରିଲ୍, ଟକ୍ କିମ୍ବା ସକେଟ୍ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଡ୍ରାଇଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବୋର ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ସକେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ବ୍ୟବହାର ପରେ ମେସିନ୍କୁ ସଫା ଏବଂ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ | ସ୍ୱ war ରଫ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

ଟିପ୍ପୁ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଏକାଧିକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ହେଡ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ |(Gang drilling machine and multiple spindle head drilling machine)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |



- ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକାଧିକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ହେଡ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିର୍ମାଣକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ (ଚିତ୍ର 1)

ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଟେବୁଲ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଆଧାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ | ଟେବୁଲ୍ ଉପରିଭାଗ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ଘୂନିଟ୍ ଲଗାଯାଇପାରେ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଏହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ |

କଟିଙ୍ଗ୍ ଲବ୍ଡିକାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ର ବାହାରେ ଏକ ଖୋଲା ଅଛି, ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ରେ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ 'ଟି' ସ୍କ୍ରୱ୍ ଆଇପାରେ |

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସାଧାରଣତ prefer ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ୍ରମାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ରୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ |

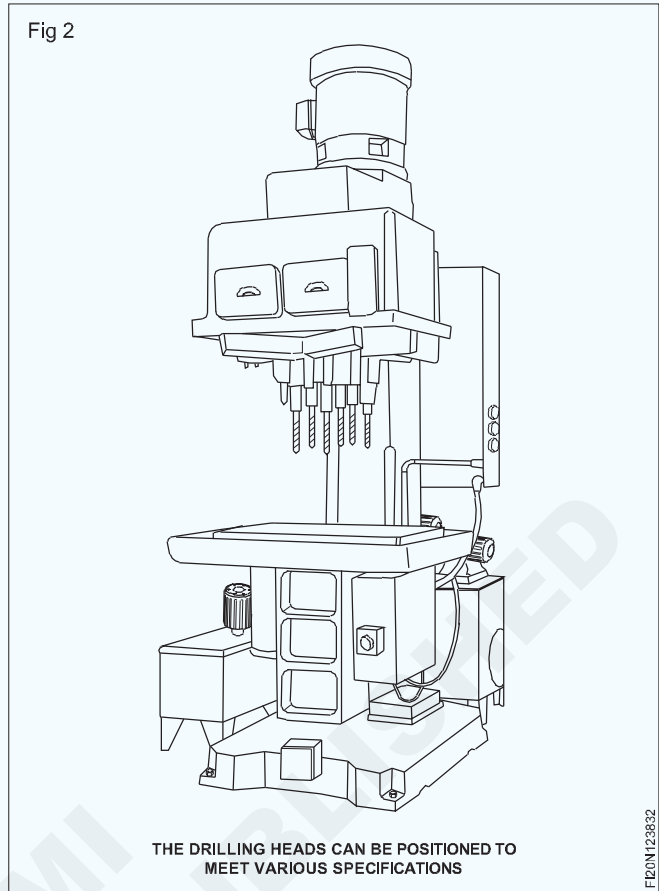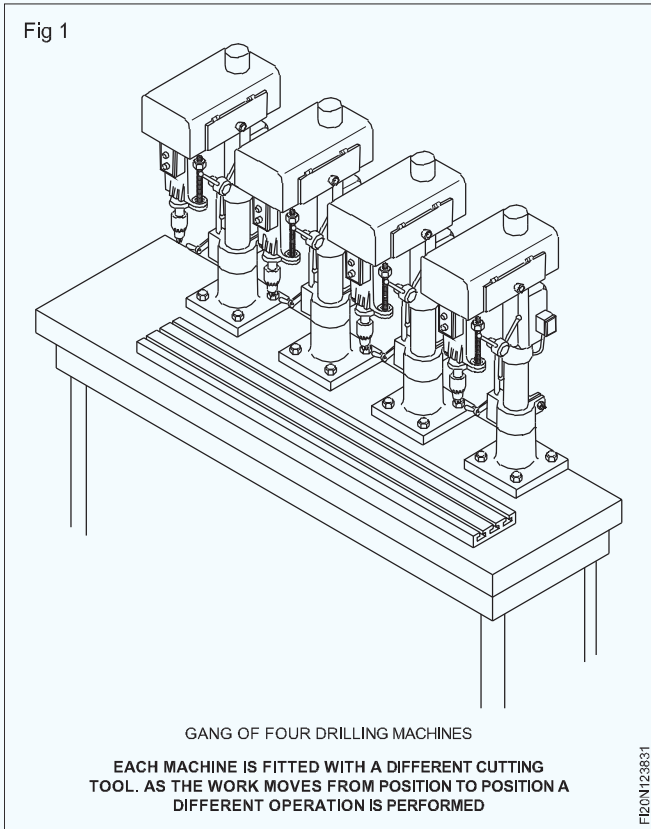

ଏକାଧିକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ହେଡ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ (ଚିତ୍ର 2)

ଏକାଧିକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ହେଡ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ କି any ଶସି ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଥାଇପାରେ - 4 ରୁ 48 କିମ୍ବା ଅଧିକ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗିଅରରୁ ଚାଳିତ ।

ଏକାଧିକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ହେଡ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯେପରିକି ଏକ ଅଗୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଲକ୍ ପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଗାତ ଖୋଲିବା, ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ।

ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଡ୍ ଥାଇପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନେକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ । ଏକରୁ ଅଧିକ ଦିଗରୁ ଛିଦ୍ର ଖୋଲିବାବେଳେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ - ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ ଯୁନିଟ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ଏକ ଚୁଲ୍ ରୁମ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ highly ଉଚ୍ଚ କୃଶିଳା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ |(Gang drilling machine and multiple spindle head drilling machine)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ।
- କାର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ ।
- କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ।


ଡ୍ରିଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରାଯିବା କିମ୍ବା ଡ୍ରିଲ୍ ସହିତ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ରୋକିବା ଉଚିତ୍ । ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଅପରେଟର ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଭୁଲ୍ କାମ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ । ସଠିକ୍ ଧାରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ମେସିନ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ।

ଅଧିକାଂଶ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମେସିନ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ କରାଯାଇପାରିବ । ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷକ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରିଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇ ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପର ତଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । (ଚିତ୍ର 1)


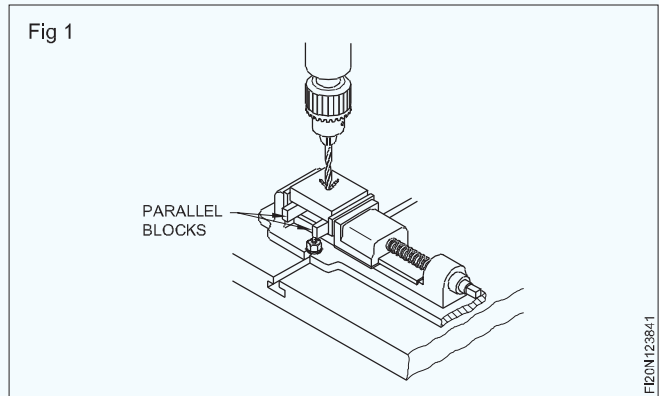


କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ସଠିକ୍ ଦୁହେଁ ତାହା କାଠ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ସମର୍ଥିତ ହୋଇପାରେ | (ଚିତ୍ର 2)


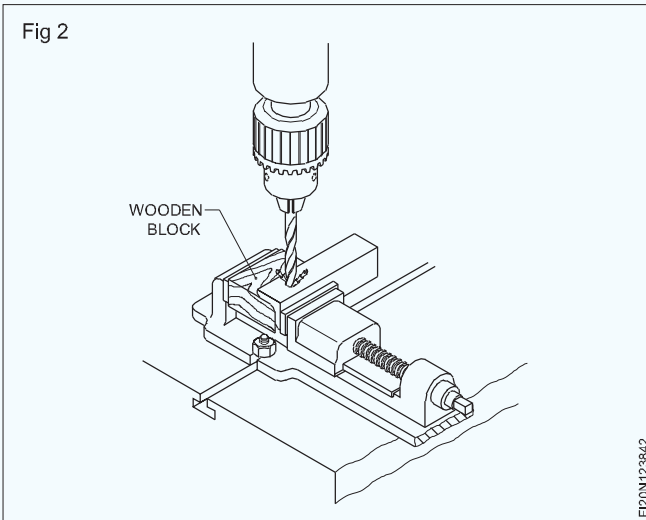


କ୍ଲମ୍ପିଂ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ୍ |

ବୋଲ୍ଟ୍ ହେତୁ ଫିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟି-ସ୍କ୍ରୱ୍ ସହିତ ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି | କ୍ଲମ୍ପିଂ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଦୂର ଉପରେ ଧରିହେବ | (ଚିତ୍ର 3) ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ, ପ୍ୟାକିଂ ଯଥାସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲ୍ଟ୍ ହେବା ଉଚିତ | (ଚିତ୍ର 4)

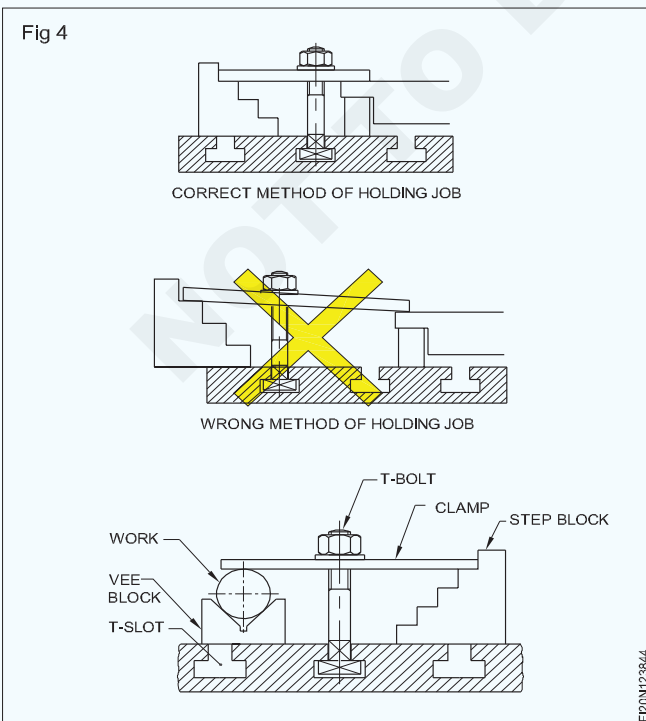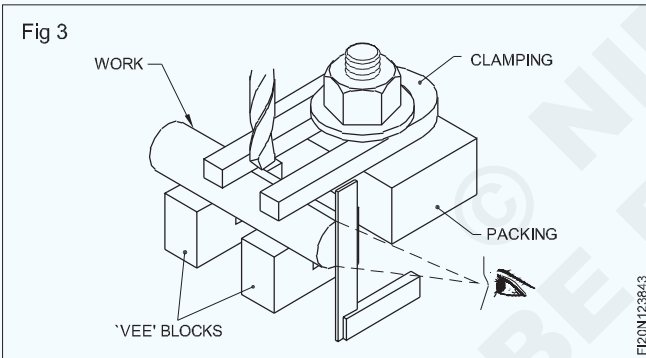

ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଲମ୍ପିଂ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଲମ୍ପିଂ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | (ଚିତ୍ର 5 ଏବଂ 6)

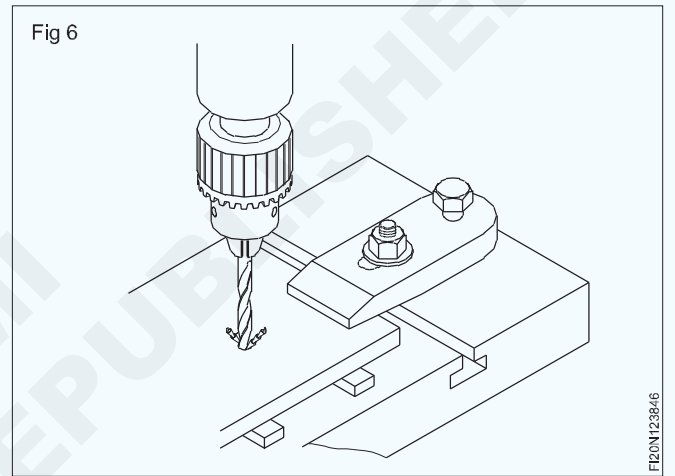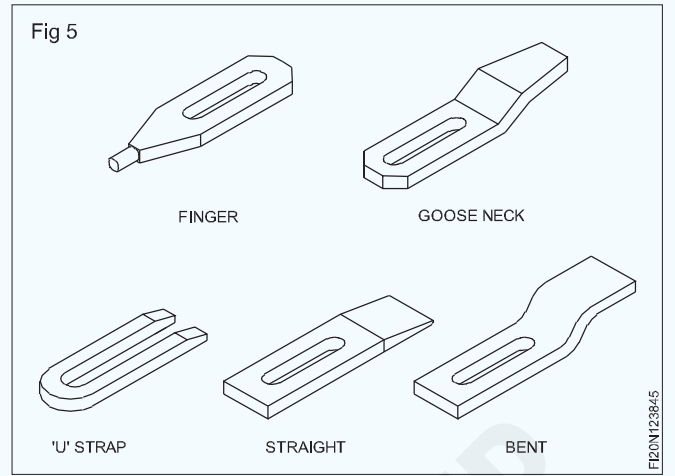

ହାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଫିଟ୍ କରିବା (Hand taps and wrenches)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ହାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ହାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ର ବି features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ସେଟ୍ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ହାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର |

ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ବି Features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 1)

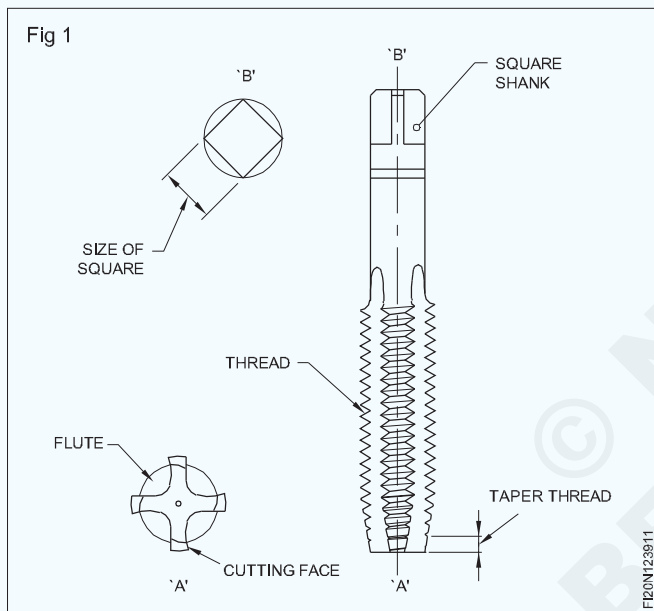

ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ କିମ୍ବା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ, କଠିନ ଏବଂ ଭୂମିରୁ ନିର୍ମିତ |

ଥ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠରେ କଟାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି |

କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଗଠନ କରିବାକୁ, ବଂଶୀଗୁଡ଼ିକ ସୂତାରେ କଟାଯାଇଥାଏ |

ସୂତା କାଟିବା ସମୟରେ ଟ୍ୟାପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ, ଶଙ୍କର ଶେଷଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀକାର |

ସୂତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ, ଆଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷଗୁଡ଼ିକ ଚାକ୍ଷେପ୍ (ଟେପର ଲିଡ୍) |


ଟ୍ୟାପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଏବଂ ସୂତାର ପ୍ରକାର ସାଧାରଣତଃ the ଶଙ୍କର ଉପରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ |

କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୂତ୍ରର ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ ହେବ |

ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ଲଗ୍ ସୂତାକର ପାଇଁ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ |

ଏକ ସେଟ୍ ରେ ଟ୍ୟାପ୍ ର ପ୍ରକାର |

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ହାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ତିନି ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏକ ସେଟ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ | (ଚିତ୍ର 2)

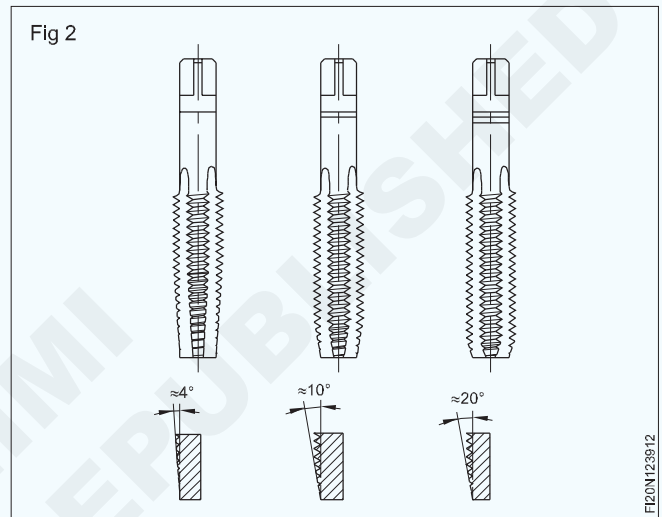

ଏହି ସବୁ

ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ଟେପର ଟ୍ୟାପ୍ |

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ୟାପ୍ |

ପ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା ବଟମିଂ ଟ୍ୟାପ୍ |

ଏହି ଟ୍ୟାପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଟେପର ଲିଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବି features ଶିକ୍ଷ୍ୟରେ ସମାନ |

ସୂତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟେପର ଟ୍ୟାପ୍ |

ଗଭୀର ନଥିବା କ୍ଷିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଟେପର ଟ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ |

ଏକ ଅନ୍ଧ ଗଭୀର ସୂତାକୁ ସଠିକ୍ ଗଭୀରତାରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବଟମିଂ ଟ୍ୟାପ୍ (ପ୍ଲଗ୍) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ - ଟ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ 1, 2 ଏବଂ 3 ଭାବରେ ନମ୍ବର ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଶଙ୍କର ଉପରେ ରିଙ୍ଗ୍ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି |

ଟେପର ଟ୍ୟାପ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ୟାପ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ରିଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଏବଂ ବଟମିଂ ଟ୍ୟାପ୍‌ରେ ତିନୋଟି ରିଙ୍ଗ୍ ଅଛି | (ଚିତ୍ର 2)


ରେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ |

ହାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଥ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଗର୍ଭରେ ଚଲାଯାଇ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର |


ଡବଲ୍ ଶେଷ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ରେଷ୍ଟ, ଟି-ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ, କଠିନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ |

ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବାର୍ ଟାଇପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ (ଚିତ୍ର 3) |

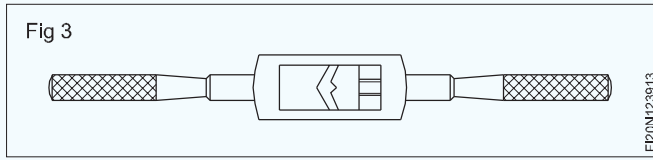

ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ | ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଏହି ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ୍ ବ୍ୟାସ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ୟାପ୍ ବୁଲାଇବାରେ କି ob ଶସି ବାଧା ନାହିଁ | ରେଷ୍ଟର ସଠିକ୍ ଆକାର ବାଛିବା ଜରୁରୀ |

ଟି-ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ (ଚିତ୍ର 4)

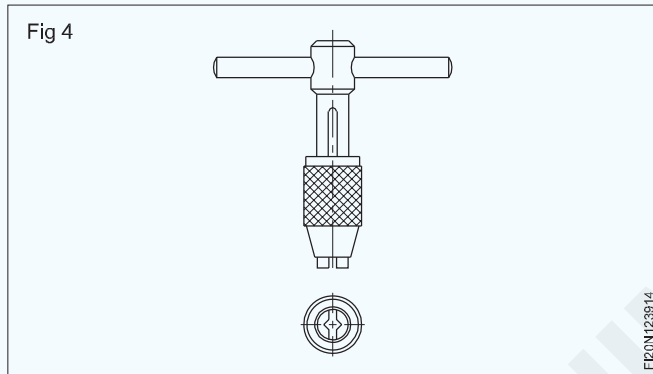

ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ | (Hand taps and wrenches)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର କ'ଣ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଟେବୁଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରର ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |
- ISO ମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ISO ଇଞ୍ଚ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର କ'ଣ?

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗାତ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ | ଛିଦ୍ରର ବ୍ୟାସ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଗର୍ଭରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହିବା ଉଚିତ |

ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ |

ISO ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରେଡ୍ |

ଡ୍ରିଲ୍ ସାଇଜ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା |

M10 x 1.5 ସୂତ୍ର ପାଇଁ |

ଛୋଟ ବ୍ୟାସ = ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ - 2 x ଗଭୀରତା |

ସୂତାର ଗଭୀରତା = ଏକ ସ୍କରୁ 0.6134 x ପିଚ୍ |

ସୂତାର 2 ଗଭୀରତା = 0.6134 x 2 x ପିଚ୍ |

= 1.226 x 1.5 mm = 1.839 mm

ଛୋଟ ଡିଆ (D1) = 10 ମିମି - 1.839 ମିମି |


= 8.161 ମିମି କିମ୍ବା 8.2 ମିମି |

ଦୁଇଟି ଜହ୍ନ ସହିତ ଛୋଟ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଟପ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ |

ଏହି ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବୁଲାଇବା |

ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଟ୍ୟାପ୍ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ରେଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ |

କଠିନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ (ଚିତ୍ର 5)

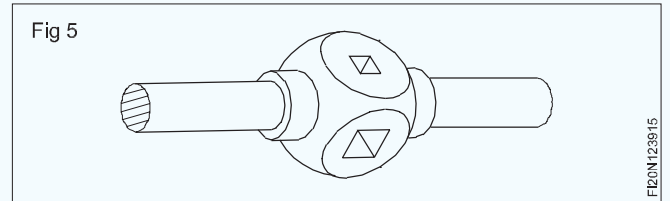

ଏହି ରେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ |

ସେମାନେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ନେଇପାରିବେ |

ଏହା ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଭୁଲ ଦି length ଧ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହିପରି ଟ୍ୟାପ୍ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତିକୁ ରୋକିଥାଏ |

ଏହି ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ 100% ପ୍ରେଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ କାରଣ ଏହା ସୂତାର ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ସହିତ ସମାନ | ଅଧିକାଂଶ ଫାଟିଙ୍ଗ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ 100% ଗଠିତ ସୂତା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ |

60% ପ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଏକ ମାନକ ବାଦାମ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲ୍ଟଟି ସୂତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନି ଭାଙ୍ଗେ |

ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଯଦି ସୂତ୍ରର ଅଧିକ ଶତକଡ଼ା ଗଠନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଟ୍ୟାପ୍ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ଏହି ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପାୟ ହେଉଛି |

ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର = ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ - ପିଚ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ |

= 10 ମିମି - 1.5 ମିମି |

= 8.5 ମିମି

ଏହାକୁ ISO ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାରର ଟେବୁଲ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ISO ଇଞ୍ଚ (ୟୁନିଫାଏଡ୍) ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ |

ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର =

$$\text{Major diameter} = \frac{1}{\text{number of thread sperinch}}$$

5/8 "UNC ସୂତ୍ର ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ଗଣନା ପାଇଁ |

ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର = 5/8 " - 1/11" ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ |

$$= 0.625 " - 0.091 "$$

$$= 0.534 "$$

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ହେଉଛି 17/32 "(0.531 ଇଞ୍ଚ)

ଯୁନିଫାଏଡ଼ ଇଞ୍ଚ ପ୍ରେଡ଼ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାରର ଟେବୁଲ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଆକାର କ'ଣ ହେବ?

a) M 20

(ଖ) UNC 3/8

ସୂତ୍ରର ପିଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଟାପ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

କମର୍ସିଆଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସାଇଜ୍ ISO INCH (UNIFIED) ଥ୍ରାଡ୍ |

ଏନସି ଜାତୀୟ ଘୋର			NF ଜାତୀୟ ଜରିମାନା			
ଆକାର ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ	ପ୍ରତି ଇଞ୍ଚରେ ଥ୍ରାଡ୍ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରତି ଇଞ୍ଚରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ		ଆକାର ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ	ଡ୍ରାଡ୍ ସଂଖ୍ୟା	ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
5	40	38		5	44	37
6	32	36		6	40	33
8	32	29		8	36	29
10	24	25		10	32	21
12	24	16		12	28	14
1/4 "	20	7		1/4 "	28	3
5/16 "	18	F		5/16 "	24	1
3/8 "	16	5/16 "		3/8 "	24	0
7/16 "	14	U		7/16 "	20	25/64 "
1/2 "	13	27/64 "		1/2 "	20	29/64 "
9/16 "	12	31/64 "		9/16 "	18	33/64 "
5/8 "	11	17/32 "		5/8 "	18	37/64 "
3/4 "	10	21/32 "		3/4 "	16	11/16 "
7/8 "	9	49/64 "		7/8 "	14	13/16 "
1"	8	7/8 "		1"	14	15/16 "
1 1/8 "	7	63/64 "		1 1/8 "	12	1 3/6 "
1 1/4 "	7	17/64 "		1 1/4 "	12	1 11/6 "
1 3/8 "	6	17/32 "		1 3/8 "	12	1 19/64 "
1 3/4 "	5	1 9/16 "				
1 3/4 "	4 1/2	1 25/32 "				
NPT ଜାତୀୟ ପାଇପ୍ ସୂତ୍ର						
1/8 "	27			1 "	11 1/2	1 5/32 "
1/4 "	18			1 1/4 "	11 1/4	1 1/2 "
3/8 "	18			1 1/2 "	11 1/2	1 23/32 "
3/8 "	14			2 "	11 1/2	2 23/16 "
3/4 "	14			2 1/2 "	8	2 5/8 "

ଟ୍ୟାପ ଡ୍ରିଲ ସାଇଜ ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍- ISO ମେଟ୍ରିକ୍ ଥ୍ରୀଡ୍ ।

PTH / NOMINAL DIA.	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	
1	0.75																					
1.1	0.85																					
1.2	0.95																					
1.4		1.10																				
1.6			1.25																			
1.8			1.45																			
2				1.60																		
2.2					1.75																	
2.5			2.15		2.05																	
3			2.65			2.50																
3.5							2.90															
4						3.50		3.30														
4.5						4.00			3.70													
5						4.50				4.20												
5.5						5.00																
6									5.20	5.00												
7									6.20	6.00												
8									7.20	7.00	6.80											
9									8.20	8.00	7.80											
10									9.20	9.00	8.80	8.50										
11									10.20	10.00		9.50										
12										11.00	10.80	10.60	10.20									
14										13.00	12.80	12.60		12.00								
15										14.00		13.50										
16										15.00		14.50		14.00								
17										16.00		15.50										
18										17.00		16.50		16.00	15.50							
20										19.00		18.50		18.00	17.50							
22										21.00		20.50		20.00	19.50							
24										23.00		22.50		22.00		21.00						
25										24.00		23.50		23.00								
26												24.50										
27										26.00		25.50		25.00		24.00						
28										27.00		26.50		26.00								
30										29.00		28.50		28.00		27.00	26.50					
32												30.50		30.00								
33												31.50		31.00		30.00	29.50					
35													33.50									
36													34.50		34.00		33.00		32.00			
38														36.50								
39														37.50		37.00		36.00		35.00		
40															38.50		38.00		37.00			
42																40.50		40.00		39.00		38.50
45																	43.50		43.00		42.00	41.00
48																		46.50		46.00		45.00
50																			48.50		48.00	47.00
52																				50.50		50.00
56																						50.50

ସିଟ୍ ଧାତୁ କର୍ମଶାଳାରେ ଧାତୁ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା | (Safety precautions in sheet metal workshop)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ମତ ହେବେ |

- ଏକ SMW ବୋକାନ୍ତରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦଜନକ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ |
- ଏକ SMW ବୋକାନ୍ତରେ ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ |

ଯେତେବେଳେ କି a ଶସି ବୋକାନ୍ତରେ କି done ଶସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକ / ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ |

- 1 ସାମଗ୍ରୀ, ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବାର ଉପାୟ |
- 2 କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର / ବୋକାନ୍ତ ଚଟାଣ ସଫା କରିବା |
- 3 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ / ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ, ମେସିନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ |
- 4 କର୍ମୀ / ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଏବଂ ଅବହେଳା |
- 5 ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା |

ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା / ଆଘାତକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାବେଳେ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ସେମାନେ:

- ଭାରୀ ଭାର ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ବଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହା ବଦଳରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ତୁମର ଜଙ୍ଘ ମାଂସପେଶୀ ବ୍ୟବହାର କର |
- ପତଳା ସିଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ଚିଜେଲି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଚିପିଲ୍ ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ମଶିନ୍ ହେତୁ ଚିଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- କାର୍ଯ୍ୟ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା tools ଇତ୍ୟାଦି ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଥିବା ଟେବୁଲରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ |
- ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାର ସୁରକ୍ଷା ଜୋଡା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
- ଚିଜେଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୟାକ୍ସ୍ ଦ୍ୱାରା କାଟିବା ପରେ ଏକ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ସିଟ୍ ରୁ ଦାଖଲ କରି ବୁର୍ଣ୍ଣାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ |
- ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ଏକ ଝେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ହାତୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଖାଲି ପୋଷାକ / ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ସାଦା ଗଗଲ୍ / ଫେସ୍ ଶିଲ୍ଡ ଲା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
- 3 ମିମି କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ମୋଟା ଏବଂ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

- କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ଚକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ 1-2 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼େଇ କରନ୍ତୁ |
- ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଚୟନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- କି area ଶସି କଟା ସାମଗ୍ରୀ, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଟାଣକୁ ସଫା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ |
- ସୂତା ଆବର୍ଜନା, ଧାତୁ ଚିପ୍ସ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ବିନ୍ଦୁ / ଟୋକେଲ୍ ରଖନ୍ତୁ |
- କି fire ଶସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ବାସ୍ତୁକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତୁରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଛାତରେ କିମ୍ବା ଏକ ଓଭରହେଡ୍ କ୍ରେନ୍ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
- ଗରମ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଟଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ କି tool ଶସି ଉପକରଣର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- କାମ ସରିବା ପରେ ମେସିନ୍ ଛାଡ଼ିବାବେଳେ ଏକ ମେସିନ୍ର ମେନ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ |
- ନିଜେ କି electrical ଶସି ବି electrical ଦୁର୍ଘଟିକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | କି any ଶସି ବି electrical ଦୁର୍ଘଟିକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବି electric ଦୁର୍ଘଟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ |
- ଯେଉଁଠାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ |
- ଯଦି ଅନ୍ୟ କି electric ଶସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି electric ଦୁର୍ଘଟିକ ଶକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ମେନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାଠ ରଡ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କି ins ଶସି ଇନସୁଲେଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି electrical ଦୁର୍ଘଟିକ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ |
- ସର୍ବଦା ଉପାଧକ୍ଷକୁ ଏକ ସୁବିଧାନକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ବାଦାମ କିମ୍ବା ବୋଲ୍ସକୁ ଟାଣିବା କିମ୍ବା ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ସାଧାରଣ କର୍ମଶାଳା ନିୟମ |

- ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ |
- କର୍ମଶାଳାରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ |
- ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଶାଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାର |
- ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଚିହ୍ନିତ ଚାଲିବା ପଥ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଜରୁରୀ |
- ଲମ୍ବା କେଶକୁ ବାନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ |

- ବ୍ୟବହାର ପରେ ସଫା, ଯତ୍ନପାତ୍ର ଏବଂ ମେସିନ୍ |
- ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
- ଯତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସୁରକ୍ଷା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ |
- ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏକାକୀ କାମ କରିବା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ |

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ଧାତୁ ସିଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର | (Metal sheets and their uses)

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |
- ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାତୁର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ |
 - ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ |

ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମାନକ ଗେଜ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି |

ଏହି ଧାତୁ ସିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ |

କଳା ଲୁହା ସିଟ୍: ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସିଟ୍ ଧାତୁ ହେଉଛି କଳା ଲୁହା, ଯାହା ଇଚ୍ଛାମୁତାବକ ଘନତାକୁ ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ | ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି | ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଗଢ଼ାଯାଏ, ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଢ଼ାଯାଏ, ଏହାକୁ ହଟ୍ ରୋଲ୍ କୁହାଯାଏ | ହଟ୍ ରୋଲ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନାବୃତ୍ତ ସିଟ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ | ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟ କରନ୍ତି |

ଶୀତଳ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ସିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅନାବୃତ୍ତ | କାର୍ଯ୍ୟର କଠିନତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ଶୀତଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶୀଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବନ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଆନ୍ଧାଲ୍ କରାଯାଏ | ଏହି ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ C.R.C.A (କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ୍ ଆନ୍ଧାଲ୍ଡ୍) ସିଟ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ଏହି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଆର୍ଟିକଲ୍ ତିଆରିରେ ସୀମିତ, ଯାହାକୁ ଟାଙ୍କି, ପ୍ୟାନ, ଷ୍ଟୋଭ, ପାଇପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରଙ୍ଗ କରାଯିବା କିମ୍ବା ଏନାମେଲ୍ କରାଯିବା |

ଗାଲ୍ଫାନ୍‌ଇଜଡ୍ ଲୁହା ସିଟ୍: ଜିଙ୍କ୍ ଆବୃତ୍ତ ଲୁହାକୁ 'ଗାଲ୍ଫାନ୍‌ଇଜଡ୍ ଲୁହା' କୁହାଯାଏ | ଏହି କୋମଳ ଲୁହା ସିଟ୍ G.I.sheet ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଜିଙ୍କ୍ ଆବରଣ କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଏବଂ ଧାତୁର ରୂପକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | କାରଣ ଏହା ଜିଙ୍କ୍ ସହିତ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇଛି, ଗାଲ୍ଫାନ୍‌ଇଜଡ୍ ଲୁହା ସିଟ୍ ଜଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପାଗର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ |

ପ୍ୟାନ, ବାଲ୍ଟି, ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍, ଗରମ ନଳୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଗୁଡ୍‌ର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ G. G.I.sheets ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ସିଟ୍: ଏହା ନିକେଲ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ସହିତ ଇସ୍ପାତର ଏକ ମିଶ୍ରଣ | ଏହାର ଭଲ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଖେଳୁ କରାଯାଇପାରିବ | ଏକ ସିଟ୍ ଧାତୁ ବୋକାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗାଲ୍ଫାନ୍‌ଇଜଡ୍ ଲୁହା ସିଟ୍ ପରି କାମ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜି ସିଟ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ |

ଦୁଗ୍ଧ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ରାସାୟନିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ରୋଷେଇ ଘର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ତମ୍ବା ସିଟ୍: କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ କିମ୍ବା ଗରମ ରୋଲ୍ ଭଳି ତମ୍ବା ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ | କ୍ଷୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି ଏବଂ ସହଜରେ କାମ କରାଯାଇପାରିବ | ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ sh ସିଟ୍ ଧାତୁ ବୋକାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଅପେକ୍ଷା ତମ୍ବା ସିଟ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ |

ଗୁଡ୍‌ର, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଗଣ୍ଠି, ଛାତ ଫ୍ଲାଶିଂ, ହୁଡ୍, ବାସନ ଏବଂ ବ୍ୟଲର ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି କିଛି ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତମ୍ବା ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଟ୍: ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ତମ୍ବା, ସିଲିକନ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଏବଂ ଲୁହା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଟ୍ ରଙ୍ଗରେ ଧଳା ଏବଂ ଓଜନରେ ହାଲୁକା | ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିରୋଧୀ |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଟ୍ରେ, ଲାଇଟିଂ ଫିକ୍ସଚର୍, ଓଷ୍ଟୋ ଏବଂ ବିମାନ ନିର୍ମାଣରେ ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ଲିକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଦ୍ରୁପତିକ ଏବଂ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି |

ଟିଫିନ୍ ପ୍ଲେଟ୍: ଟିଫିନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସିଟ୍ ଲୁହା ଟିଫିନ୍ ସହିତ ଆବୃତ୍ତ, ଏହାକୁ କଳଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା କରିବା | ଏହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସୋଲଡର କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କାରଣ ସୋଲଡିଂ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଦେବା ସହଜ ଧାତୁ |

ଏହି ଧାତୁର ଏକ ଉତ୍କଳ ରୂପା ରୂପ ରହିଛି ଏବଂ ଛାତ, ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର, ଦୁଗ୍ଧ ଉପକରଣ, ତୁଳା ଫିଟିଙ୍ଗ୍, କ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଲିଡ୍ ସିଟ୍: ଲିଡ୍ ବହୁତ ନରମ ଏବଂ ଓଜନରେ ଭାରୀ | ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ଏସିଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଲିଡ୍ ସିଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଯେତେବେଳେ କଳା ଲୁହା ସିଟ୍ ଉପରେ ସୀସା ଆବୃତ୍ତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟେର୍ନି ସିଟ୍ କୁହାଯାଏ | ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ chemical ରାସାୟନିକ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆକାର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସାଇଜ୍ | (Indian Standard sheet sizes & strip sizes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ |

- ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
- ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସାଇଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
- ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସିଟ୍ ର ଓଜନ, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାପ |

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆକାର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସାଇଜ୍ |

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ IS 1730: 1989 ଅନୁଯାୟୀ ଶୀଟ୍ ର ଦ length ଧ୍ୟ (mm) x ମୋଟେଇ (mm) x ମୋଟା (mm) କୁ ସୂଚୀତ କରୁଥିବା ISSH ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |

ଉଦାହରଣ |

ISSH 3200 x 600 x 1.00

କେଉଁଠାରେ

3200 ହେଉଛି ଶୀଟ୍ ର ଲମ୍ବ (mm)


600 ହେଉଛି ଶୀଟ୍ ର ମୋଟେଇ (mm)

1.00 ହେଉଛି ଶୀଟ୍ ର ଘନତା (mm)

ଟେବୁଲ୍ 1 ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ଆକାରର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସିଟ୍ ର ଓଜନ ଦେଇଥାଏ |

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆକାର |

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ISST ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରେ IS 1730 - 1989 ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ର ମୋଟେଇ (mm) x ମୋଟା (mm) | (ଚିତ୍ର 1)

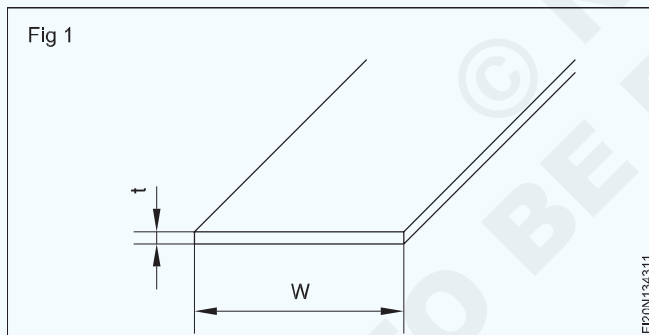

ଉଦାହରଣ |

ISST 1050 x 3.15: ଯେଉଁଠାରେ 1050 ମିମି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ର ମୋଟେଇ ଏବଂ 3.15 ମିମି ମୋଟା |

ବ୍ୟାୟାମ

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସିଟ୍ ର ଓଜନ ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

ISSH 1800x1200 x 1.40mm

ଟେବୁଲ୍ ୨ ମିଟର ଲମ୍ବ ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଓଜନ ଦେଇଥାଏ |

ବ୍ୟାୟାମ

2 ମିଟରର ISST 500 x 4 ର ଓଜନ ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

ଉତ୍ତର

ଟେବୁଲ୍ 1

ସ୍ଥାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାମକରଣ ପରିମାପ ଏବଂ ଶୀଟ୍ ର ମାସ |

Size mm x mm	Standard Nominal Surface Area in m ²	Standard Nominal Thickness in mm												
		0.40	0.50	0.63	0.80	0.90	1.00	1.12	1.25	1.40	1.60	1.80	1.90	2.00
1800 x 600	1.08	3.39	4.24	5.34	6.78	7.65	8.47	9.50	10.6	11.9	13.6	5.3	16.1	17.0
750	1.35	4.24	5.30	6.67	8.48	9.54	10.6	11.9	13.2	14.8	17.0	19.1	20.1	21.2
900	1.62	5.09	6.35	8.01	10.2	11.4	12.7	14.2	15.9	17.8	20.3	22.9	24.2	25.4
950	1.71	5.37	6.71	8.45	10.7	12.1	13.4	15.0	16.8	18.8	21.5	24.2	25.5	26.8
1000	1.80	5.65	7.06	8.90	11.3	12.7	14.2	15.8	17.7	19.8	22.6	25.4	26.8	28.3
1100	1.98	6.22	7.77	9.79	12.4	14.0	15.6	17.4	19.4	21.8	24.9	28.0	29.5	31.1
1200	2.16	6.78	8.48	10.7	13.6	15.3	17.0	19.0	21.2	23.7	27.1	30.5	32.2	33.9
1250	2.25	7.07	8.83	11.1	14.1	15.9	17.6	19.8	22.1	24.7	28.3	31.8	33.6	35.3
1400	2.52	7.91	9.90	12.5	15.8	17.8	19.8	22.2	24.7	27.7	31.7	35.6	37.6	39.6
1500	2.70	8.48	10.6	13.4	17.0	19.1	21.2	23.8	26.5	29.7	33.9	38.2	40.2	42.4
2000 x 600	1.20	3.77	4.71	5.93	7.53	8.47	9.42	10.6	11.8	13.2	15.1	17.0	17.9	18.8
750	1.50	4.71	5.88	7.42	9.42	10.6	11.8	13.2	14.7	16.5	18.8	21.2	22.4	23.6
900	1.80	5.65	7.06	8.90	11.3	12.7	14.1	15.8	17.7	19.8	22.6	25.4	26.8	28.3
950	1.90	5.97	7.45	9.39	12.0	13.4	14.9	16.8	17.9	20.8	23.6	26.8	28.3	29.8
1000	2.00	6.28	7.85	9.89	12.6	14.1	15.7	17.6	19.6	22.0	25.1	28.3	29.8	31.4
1100	2.20	6.91	8.63	10.9	13.8	15.5	17.3	19.3	21.6	24.2	27.6	31.1	32.8	34.5
1200	2.40	7.53	9.42	11.9	15.1	17.0	18.8	21.1	23.6	26.4	30.1	33.9	35.8	37.7
1250	2.50	7.85	9.80	12.4	15.7	17.7	19.6	22.0	24.5	27.5	31.4	35.3	37.2	39.2
1400	2.80	8.79	11.0	13.8	17.6	19.8	22.0	24.6	27.5	30.8	35.2	39.6	41.8	44.0
2500	3.00	9.42	11.8	14.8	18.8	21.2	23.6	26.4	29.4	33.0	37.7	42.2	44.7	47.1
2200 x 600	1.32	4.14	5.18	6.52	8.28	9.32	10.4	11.6	13.0	14.5	16.6	18.7	19.7	20.7
750	1.65	5.18	6.47	8.16	10.4	11.7	13.0	14.5	16.2	18.1	20.7	23.3	24.6	25.9
900	1.98	6.22	7.77	9.78	12.4	14.0	15.5	17.4	19.4	21.8	24.9	28.0	29.5	31.1
950	2.09	6.56	8.20	10.3	13.1	14.8	16.4	18.4	20.5	23.0	26.2	29.5	31.2	32.8
1000	2.20	6.91	8.63	10.9	13.8	15.5	17.3	19.3	21.6	24.2	27.6	31.1	32.8	34.5
1100	2.42	7.60	9.50	12.0	15.2	17.1	19.0	21.3	23.7	26.6	30.4	34.2	36.1	38.0
1200	2.64	8.29	10.4	13.1	16.6	18.7	20.7	23.2	25.9	29.0	33.2	37.3	39.4	41.4
1250	2.75	8.63	10.8	13.6	17.3	19.4	21.6	24.2	27.9	30.2	34.5	38.9	41.0	43.2
1400	3.08	9.67	12.1	15.2	19.3	21.8	24.2	27.1	30.2	33.8	38.7	43.5	45.9	48.4
1500	3.30	10.4	13.0	16.3	20.7	23.3	25.9	29.0	32.4	36.3	41.4	46.6	49.2	51.8
2500 x 600	1.50	4.71	5.88	7.42	9.42	10.6	11.8	13.2	14.7	16.5	18.8	21.2	22.4	23.6
750	1.875	5.88	7.35	9.26	11.8	13.2	14.7	16.5	18.4	20.6	23.6	26.5	27.9	29.4
900	2.25	7.07	8.83	11.1	14.1	15.9	17.7	19.8	22.1	24.7	28.3	31.8	33.6	35.3
950	2.375	7.45	9.32	11.7	14.9	16.8	18.6	20.9	23.3	26.1	29.8	33.6	35.4	37.2
1000	2.50	7.85	9.80	12.4	15.7	17.7	19.6	22.0	24.5	27.5	31.4	35.3	37.2	39.2
1100	2.75	8.63	10.8	13.6	17.3	19.4	21.6	24.2	27.0	30.2	34.5	38.9	41.0	43.2
1200	3.00	9.42	11.8	14.8	18.8	21.2	23.6	26.4	29.4	33.0	37.7	42.4	44.7	47.1
1250	3.125	9.81	12.3	15.5	19.6	22.1	24.5	27.5	30.7	34.3	39.2	44.2	46.6	49.1
1400	3.50	11.0	13.7	17.3	22.0	24.7	27.5	30.8	34.3	38.5	44.0	49.5	52.2	55.0
1500	3.75	11.8	14.7	18.5	23.6	26.5	29.4	33.0	36.8	41.2	47.1	53.0	55.8	58.9

ଇସ୍ତାତର ଘନତା ଉପରେ ଆଧାର କରି = 7.85 g / cm² |

2 ମିମି ମୋଟା ଉପରେ ଶୀଟ୍ ର ମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ IS1730:
1989 କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

ଟେବୁଲ୍ 2

ଶ୍ଵାଶ୍ଵାତ ନାମକରଣ ପରିମାପ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମାସ୍ ।


Width in mm	Thickness in mm													
	1.60	1.80	2.00	2.24	2.50	2.80	3.15	3.55	4.00	4.50	5.0	6.0	8.0	10.0
	Mass * kg/m													
100	1.25	1.41	1.57	1.76	1.96	2.20	2.47	2.79	3.14	3.53	3.92	4.71	6.28	7.85
125	1.57	1.77	1.96	2.20	2.45	2.74	3.08	3.48	3.92	4.41	4.90	5.88	7.85	9.81
160	2.01	2.26	2.51	2.81	3.14	3.52	3.95	4.46	5.02	5.65	6.28	7.53	10.0	12.6
200	2.51	2.82	3.14	3.52	3.92	4.39	4.94	5.58	6.28	7.06	7.84	9.42	12.6	15.7
250	3.14	3.53	3.92	4.40	4.90	5.49	6.17	6.97	7.85	8.83	9.80	11.8	15.7	16.6
320	4.02	4.52	5.02	5.62	6.28	7.05	7.90	8.92	10.0	11.3	12.5	15.1	20.0	25.1
400	5.02	5.65	6.28	7.04	7.85	8.78	9.88	11.1	12.6	14.1	15.7	18.8	25.1	31.4
500	6.28	7.05	7.85	8.79	9.51	11.0	12.4	13.9	15.7	17.7	19.6	23.6	31.4	39.2
650	8.16	9.17	10.2	11.4	12.7	14.3	16.1	18.1	20.4	23.0	25.5	30.6	40.8	51.0
800	10.0	11.3	12.6	14.1	15.7	17.6	19.8	22.3	25.1	28.3	31.4	37.7	50.2	62.8
950	-	13.4	14.9	16.7	18.6	20.8	23.5	26.5	29.8	33.6	37.3	44.7	59.7	74.6
1000	-	-	15.7	17.6	19.6	22.0	24.7	27.9	31.4	35.3	39.2	47.1	62.8	78.5
1050	-	-	16.5	18.5	20.6	23.3	26.0	29.2	33.0	37.1	41.2	49.5	65.9	82.4
1150	-	-	-	20.2	22.6	25.2	28.4	32.0	36.1	40.6	45.1	54.2	72.2	90.3
1250	-	-	-	-	24.5	27.5	30.9	34.8	39.2	44.2	49.1	58.9	78.5	98.1
1300	-	-	-	-	-	28.6	32.1	36.2	40.8	45.9	51.0	61.2	81.6	102
1450	-	-	-	-	-	-	35.8	40.4	45.5	51.2	56.9	68.3	91.1	114
1550	-	-	-	-	-	-	38.3	43.2	48.7	54.7	60.8	73	93.3	122

ହାଣ୍ଡ ଲିଭର କାଟିବା | (Hand lever shears)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ହାଣ୍ଡ ଲିଭର ଶିଅର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ନିର୍ମାଣକାରୀ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ହାଣ୍ଡ ଲିଭର ଶିଅର ହେଉଛି ଏକ ହାଣ୍ଡ ଚାଳିତ ମେସିନ୍ ଯାହା ଶୀର୍ ଧାତୁକୁ 3 ମିଲିମିଟର (10 SWG) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଲଗାଯାଏ, ଏହାକୁ ହାଣ୍ଡ ଲିଭର ବେଞ୍ଚ ଶିଅର କୁହାଯାଏ | ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଚଟାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ | ଏହା ସିଧାସଳଖ ଧାତିରେ କାଟିବା ଏବଂ ଶୀର୍ ଧାତୁର କନଭଲ୍ସ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 1)

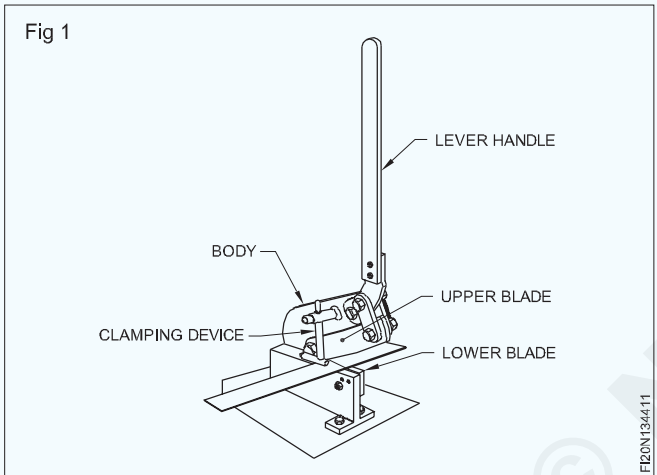


ହାଣ୍ଡ ଲିଭର ଶିଅରର ନିମ୍ନ କ୍ଲେଡ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି (ତଳ କ୍ଲେଡ୍) ଏବଂ ଉପର କ୍ଲେଡ୍ ଏକ କୋଣରେ ପିଭଟ୍ ହୋଇଛି |



ସିଟ୍ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ଟିଙ୍ଗୁଲିବାକୁ ରୋକାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଶୀର୍ ର ଘନତା ସହିତ ସଜାଡି ହୋଇପାରେ |

ଉପର କ୍ଲେଡ୍‌ର ଛୁରୀ କାଟିବା ଧାରଟି ବକ୍ର ହୋଇଛି ଯାହା cut ଲାଇନ କଟ ଖୋଲିବା କୋଣ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ |


ଉପର କ୍ଲେଡ୍ ସିଟ୍ ଧାତୁ ଉପରେ ଗତି କଲାବେଳେ ଧାତୁ କାଟିବା ଶକ୍ତିର ଶିକାର ହୁଏ, ଯାହା ଧାତୁର ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ | (ଚିତ୍ର 2 ଏବଂ 3) ବଳ ବୃଦ୍ଧି ଧାତୁର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ |

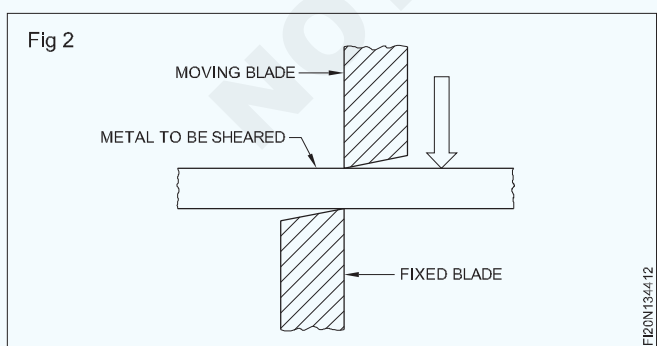

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିକୃତି ପରେ, କଟିଙ୍ଗ୍ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ | କଟା ଧାତୁ କାମ, ଧାରରେ କଠିନ (ଚିତ୍ର 4) |

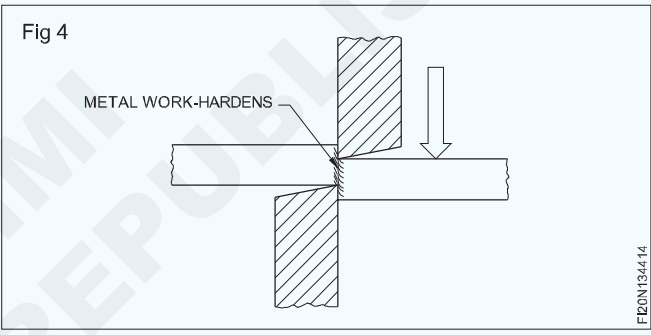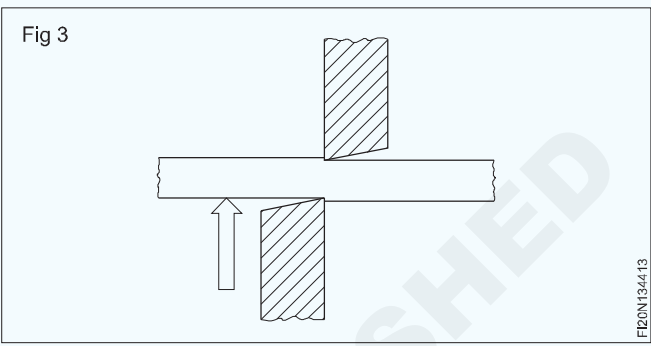



କଟିଙ୍ଗ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନ୍ଦୁରୁ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ କଠିନ ଧାତୁରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା | ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୁଏ, କଟିଙ୍ଗ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମଗ୍ର ଧାତୁର ଘନତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି | (ଚିତ୍ର 5)

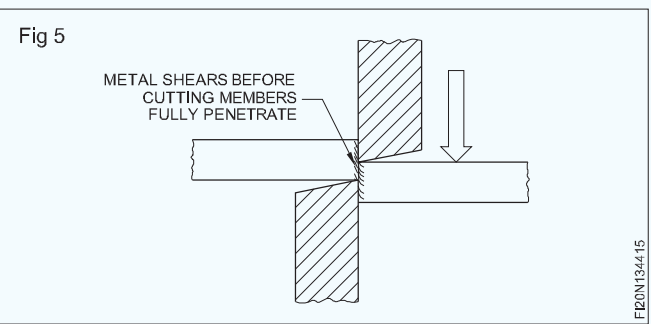


କ୍ଲେଡ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କଟା ହେବାକୁ ଥିବା ମୋଟା ହେବାର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଅନୁରୂପ ହେବା ଉଚିତ୍ |

ଶିଅର କ୍ଲେଡ୍‌ର ଭୁଲ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସେଟିଂର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ |

- 1 ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ (ଚିତ୍ର 6) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଶୀର୍ ର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ବୁର ସୃଷ୍ଟି କରେ |
- 2 କ cle ଶସି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବିନା, ଓଭର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୁଏ, ଶୀର୍ ର ଧାର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଟାଣ ହୋଇଯାଏ (ଚିତ୍ର 7) |

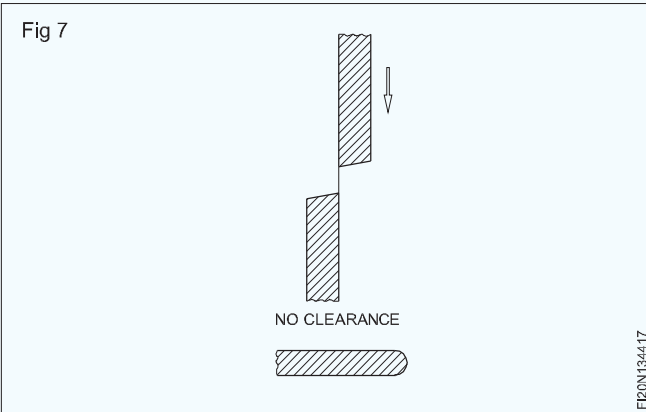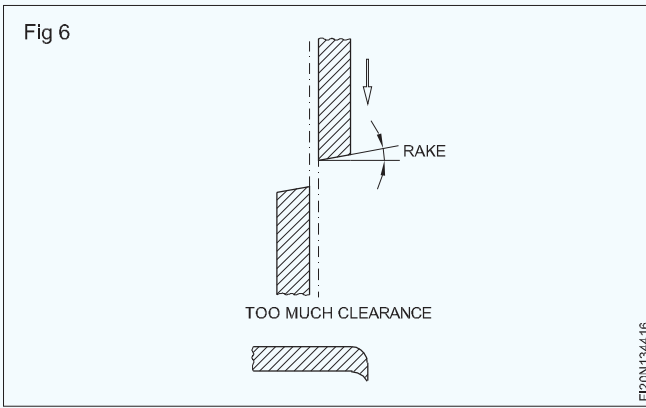

3 ସଠିକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସହିତ, ସର୍ବୋତ୍ତମ କାଟିବା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 8) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

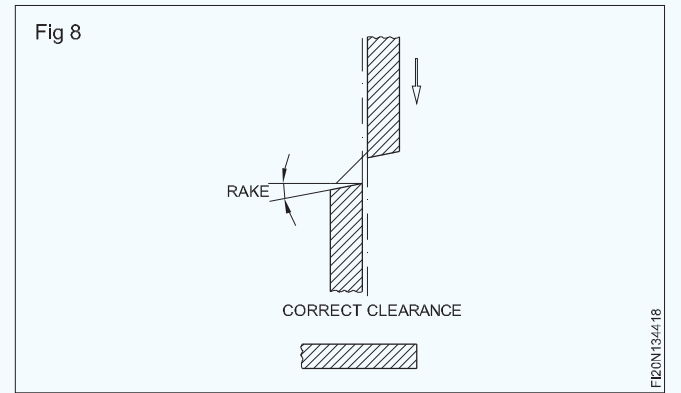

ସ୍କ୍ୱାରିଂ ରିଙ୍ଗ୍ ଶିଅର୍ | (Squaring shear)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ସ୍କ୍ୱାରିଂ ଇଂ ଶିଅରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- କଟର ଦ length ଘିଏକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନରେ ଥିବା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
- ଯନ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ସ୍କ୍ୱାରିଂ ଇଂ ଶିଅର ଉପରେ କାମ କରିବାବେଳେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ।

ସ୍କ୍ୱାରିଂ ରିଙ୍ଗ୍ ଶିଅର୍ |

ସିଟ୍ ଧାତୁ କାଟିବା କାଟିବା କୁହାଯାଏ ।

ଶୀର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାରିଂ ଇଂ ଶିଅର୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।


ଅନେକ ସରଳ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଟ୍ ଧାତୁ କଟାଯାଇପାରେ ।

ପାଦ ଦ୍ୱାରେ ପରିଚାଳିତ ସ୍କ୍ୱାରିଂ ରିଙ୍ଗ୍ ଶିଅର୍, (ଚିତ୍ର 1), ସିଟ୍ ଧାତୁର ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ଏବଂ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଯନ୍ତ୍ରର ଆକାର ଶଯ୍ୟାର ଦ length ଘିଏ ଏବଂ ଏହା କାଟିଥିବା ଶୀର୍ ର ସର୍ବାଧିକ ଘନତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । କଟର ଦ length ଘିଏ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ଗେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏକ ବ୍ୟାକ୍ ଗେଜ୍ କଟର ଦ length ଘିଏକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ସିଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ।

ଏକ ଆଗ ଗେଜ୍ ଶୀର୍ କାଟି ଯାହା ପଛରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।


ଶୀର୍ ଧରାଯିବାବେଳେ ଶୀର୍ କୁ ଦୂ ly ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସିଟ୍ ଧାରକ ଲିଭର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ।

ବର୍ଗ ଗେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲେଡ୍ କୁ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ରଖାଯାଏ । 18 ଗେଜ୍ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ସାଧାରଣତ squ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ୍ ଶିଅର୍ ପାର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଇପାରେ ।

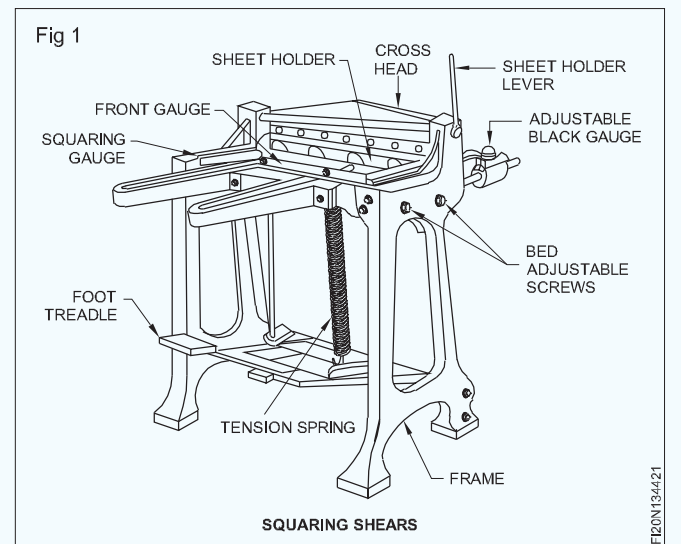


କ୍ଲେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ (ଚିତ୍ର 2) ଦୁଇଟି ଆଡଜଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ଆଡଜଷ୍ଟର ଟେନ୍ସନ୍ କୁ ଆଗକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଟେନ୍ସନ୍ କୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଏ । (ଚିତ୍ର 3)

ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଶୀର୍ ର ଅଣ୍ଡର ସାଇଡ୍ (ଚିତ୍ର 2a) ରେ କି ଇଂ ଶିଅର୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଓଭରଷ୍ଟେନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, ଶୀର୍ ର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡର ସାଇଡ୍ (ଚିତ୍ର 2 ବି) ରେ ସମତଳ ହୋଇଯାଏ । ସଠିକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାଟିବା ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ (ଚିତ୍ର 2c) ।

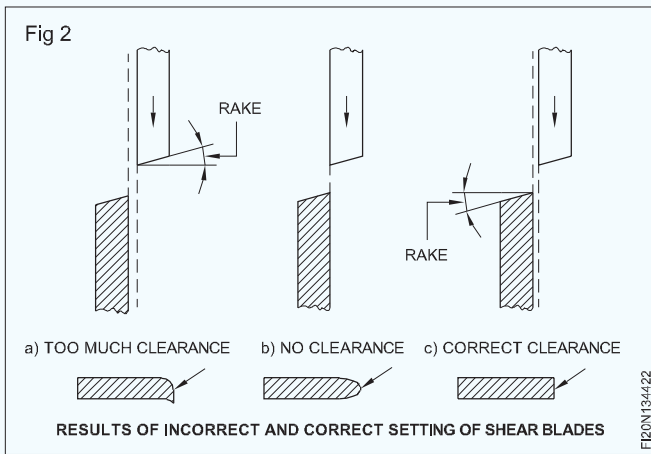

ସୂରକ୍ଷା

ଆଜ୍ଞାପି ସବୁବେଳେ କଟିଙ୍ଗ କ୍ଲେଡରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ବାର୍ ଭଲ iron ହ, ତାର କିମ୍ବା କ heavy ଶସି ଭାରୀ ଧାତୁକୁ ସ୍ପାର୍ଟିଙ୍ଗ ଓ ଶିଅର୍ ଭପରେ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା କ୍ଲେଡକୁ ଡାକାଇପାରେ, ଯାହା ତାପରେ ଆପଣ କାଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବେ । ଉତ୍ତମ କାଟିବା ଫଳାଫଳ ପାଇଁ କ୍ଲେଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ କ୍ଲେଡର ସେଟିଂ ଚିତ୍ର 2 ଏବଂ 3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।


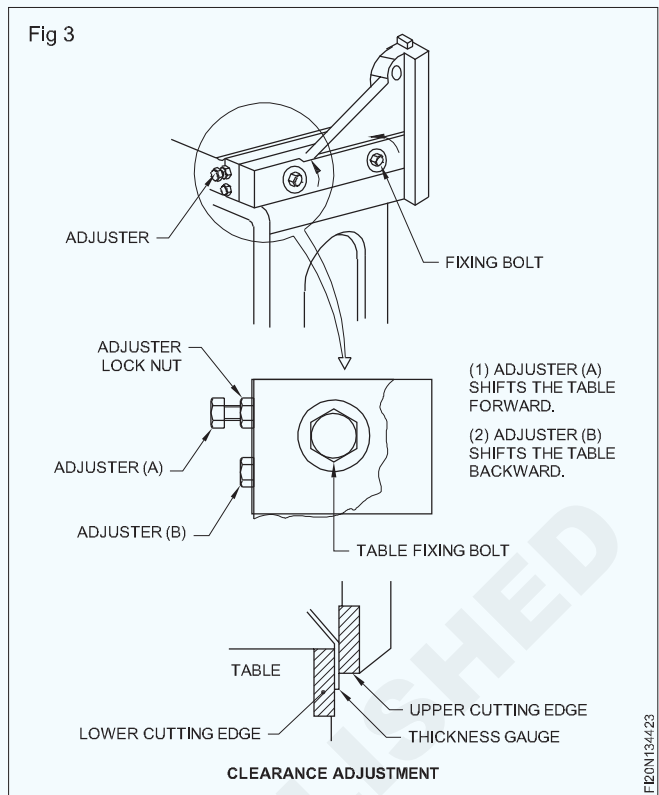


ଗିଲୋଟିନ୍ କାଟିବା | (Guillotine shears)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଗିଲୋଟିନ୍ ଶିଅରର ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଗିଲୋଟିନ୍ ଶିଅରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ସ୍କ୍ୱାର୍ଟ ଗାଇଡ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ଗେଜ୍ ର ସେଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ।
- ଗିଲୋଟିନ୍ ଶିଅର୍ ଭପରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୂରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।


ଗିଲୋଟିନ୍ କାଟିବା: ଏକ ଗ୍ରାଉଲ୍, ଗିଲୋଟିନ୍ ଭପରେ, ତଳ କଟିଙ୍ଗ କ୍ଲେଡ ମେସିନ୍ ବେଡ୍ ଭପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏବଂ ଭପର କ୍ଲେଡ୍ ଗ୍ରାଉଲ୍ ବ୍ଲାର ପରିଚାଳିତ । କାଟିବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖଟ ଭପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହାତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାଉଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୋଇଗଲେ ହୋଲ୍ଡ ଡାଉନ୍ କ୍ଲିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ । ତିନି 1 ଏବଂ 2 ଗ୍ରାଉଲ୍ ଗିଲୋଟିନ୍ ଦେଖାଏ ।

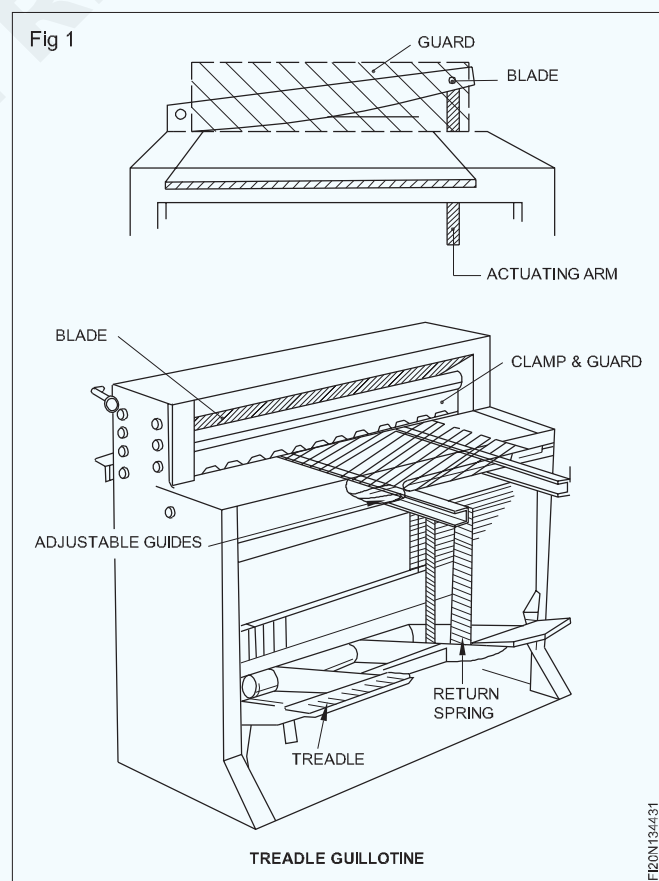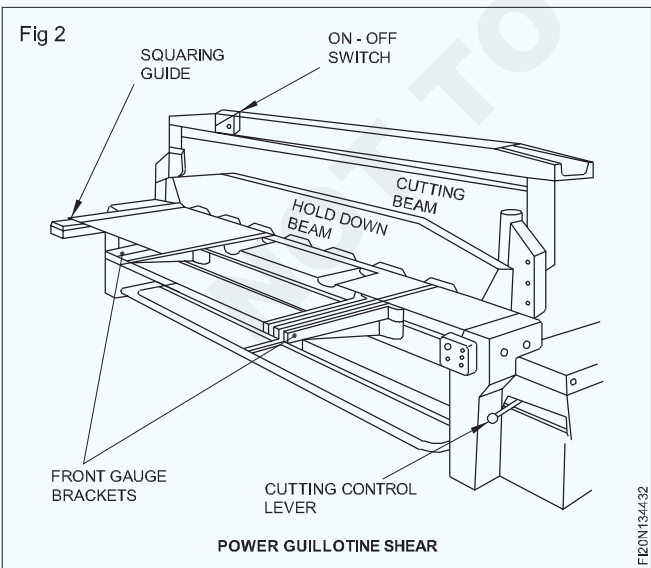

କିଛି ପାଖାରୁ ଚାଲିତ ଗିଲୋଟିନ୍ ଉପରେ, ଏକକ କିମ୍ବା କ୍ରମାଗତ କଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଏ । ଅପରେଟିଂ କଟିଙ୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଦି କ doubt ଶସି ସମ୍ବେଦ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

- ଗିଲୋଟିନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଡିପ୍ରେସନ୍ ପେଡାଲ୍ ।
- ଯଦି ପେଡାଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍ ବିମ୍ ଏକକ କାଟିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଟ୍ ହୋଇଛି ।
- ଯଦି ପେଡାଲ୍ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ବିମ୍ କ୍ରମାଗତ କାଟିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଟ୍ ହୋଇଯାଏ ।

ପାଖାରୁ ଶିଅର୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

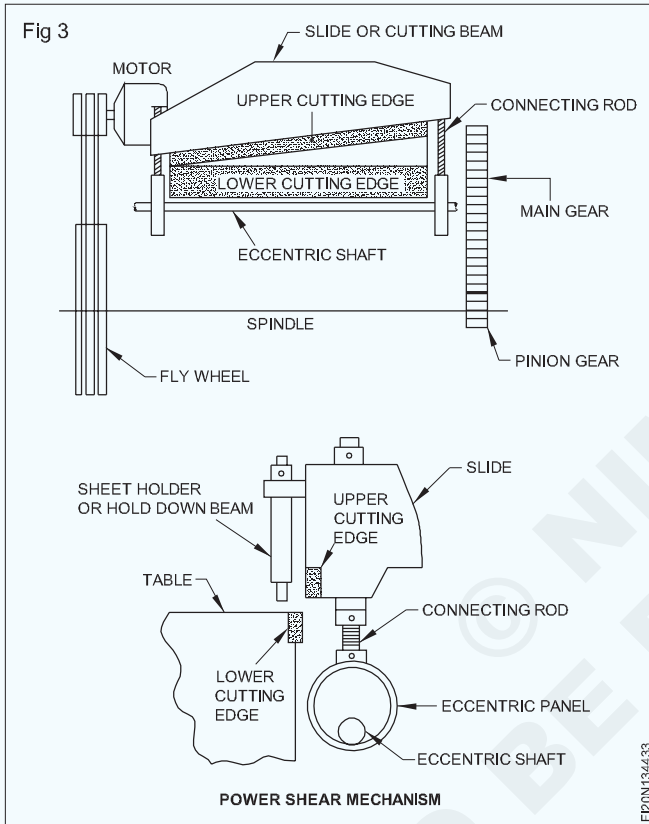

ସୂଚନା

- 1 ସମସ୍ତ ଗିଲୋଟିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ।
- 2 କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାକ୍ଷୀକୁ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- 3 ଗିଲୋଟିନ୍ ପଛରୁ କେବେବି କାମ କର ନାହିଁ ।
- 4 ଏହାର ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁଇଚ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।
- 5 ଗେଜ୍, ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କଟାଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥରୁ ସଫା ହେବା ଉଚିତ ।

କାଟିବା ପ୍ରଣାଳୀ: କାଟିବା ସମୟରେ, ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ।

- ପାଖାରୁ ଗିଲୋଟିନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଟ୍‌କୁ ମେସିନ୍ ବେଡ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଟ୍‌କୁ ମେସିନ୍ ବେଡ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।


- କଟିଙ୍ଗ ମାର୍କକୁ ତଳ କ୍ଲେଡ୍‌ର ଧାରରେ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପେଡାଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଦ ପେଡାଲ୍ ବାର୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି ।

ସ୍ପାର୍‌ଇଂ ଡିଂ ଗାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର: ଗିଲୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ the ଶଯ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଗାଇଡ୍ ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଶୀର୍ ଉପରେ ଚିହ୍ନ ନକରି ସିଟ୍ କାଟିବାକୁ ସମ୍ମତ କରିବାକୁ ।


ଯେଉଁଠାରେ ଗାଇଡ୍ ଏକ ସ୍କେଲ୍ ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି, ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାଟିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦ length ଧର୍ମର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମତ କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ପ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି ।



ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାପ୍ ଉପରେ ବର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଜିସନ୍ ସିଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ଅଟକିଯାଏ ।

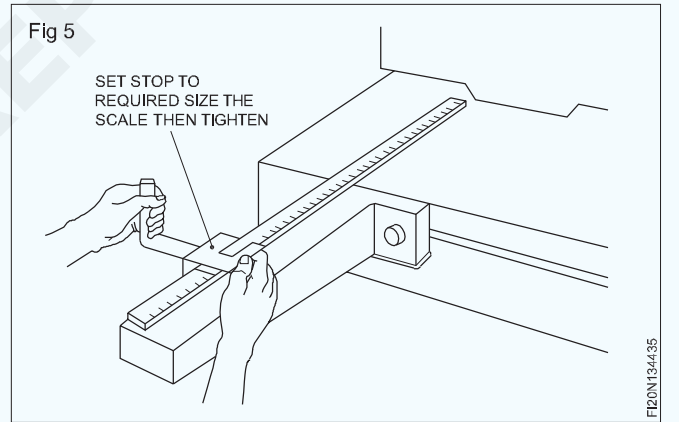

ସୂଚନା: ସିଟ୍ ଧାତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗ୍ଲୋଭ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । ଓଲଟା ସିଟ୍ ଏବଂ ରିପୋଜିସନ୍ । ଗାଇଡ୍ କରିବାକୁ ସମାନ ଧାର ରଖନ୍ତୁ । ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସ୍ପ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପେଡାଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀର୍ ଟାଣନ୍ତୁ ।

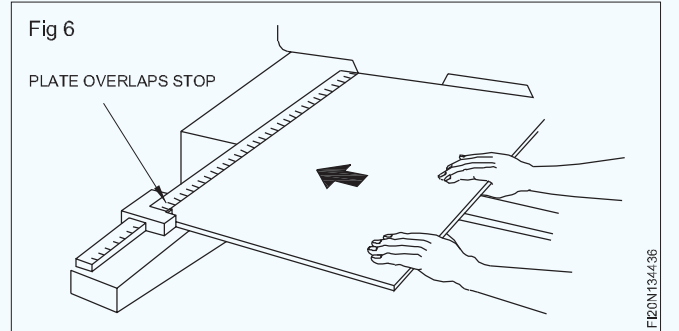


ଫୁଣ୍ଟ ଗେଜ୍ ର ସମାନ୍ତରାଳ ସେଟିଂ: ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଓଭରହଙ୍ଗ୍ ଥାଏ, ଫୁଣ୍ଟ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ସେଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗିଲୋଟିନ୍ ସୁଇଚ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଲଗା ହୋଇଛି । (କେବଳ ପାଖରୁ ମେସିନ୍)

ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରାକ୍ଷା ଭାବରେ ପେଡାଲ୍ ତଳେ କାଠ ବ୍ଲକ୍ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ରାକେଟ୍ ର ସ୍କ୍ରୱ୍ ରେ ବାର୍ ର ଟି ବୋଲ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଗେଜ୍ ବାର୍ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।


ଟେପ୍ ମାପ ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ (ଚିତ୍ର 7)

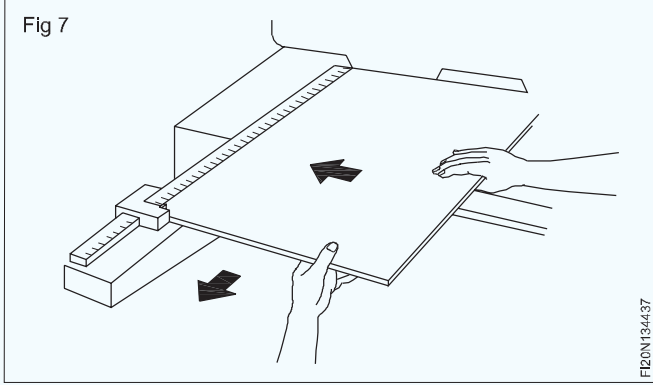

- କ୍ଲେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟେପ୍ ଶେଷକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।
- ଟେପ୍ ର ଧାର ତଳ କ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ ଲାଗିଛି ।
- ବାର୍ କୁ କ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରଖିବା ।
- ବାଦାମକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଖଜୁରୀ ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଗେଜ୍ କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗେଜ୍ ବାର୍ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଦାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟାଣନ୍ତୁ ।

ଏକ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ ।

- କ୍ଲେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମ ରଖନ୍ତୁ । ତଳ କ୍ଲେଡ୍ ର ଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ।
- ନିୟମର ଶେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗେଜ୍ ବାର୍ ରଖନ୍ତୁ ।
- ବାର୍ କୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ । ବାଦାମକୁ ଟିକେ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 8 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

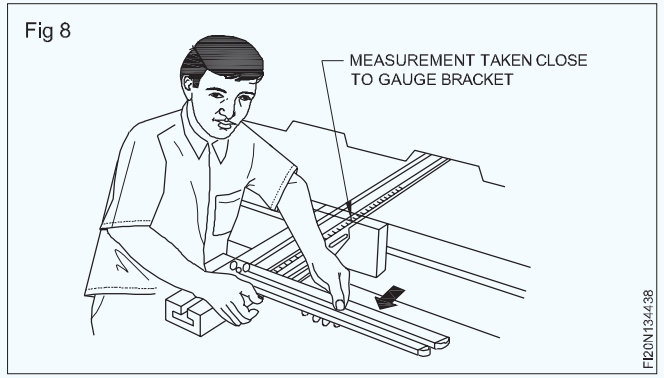


ଗେଜ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଉପରେ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର: ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ମେସିନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାପନକାରୀ ସ୍କେଲ୍ ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି, ଗେଜ୍ ବାର୍ କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଦାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟାଣନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର 9 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗେଜ୍ ବାର୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମର୍ପିତ ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତୁ ।

ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ସ୍କେଲ୍ ଚିହ୍ନିତ କର । ସଠିକ୍ ଲମ୍ବ ଦେବାକୁ ଗାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ମାର୍କ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିରେ କାଟନ୍ତୁ ।

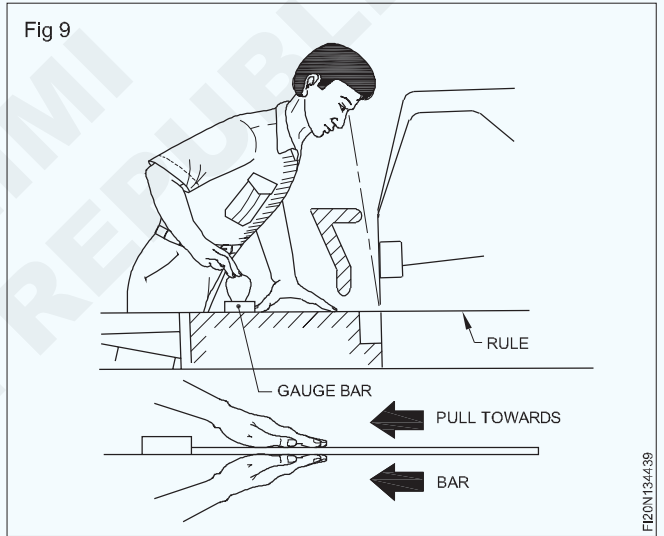

ହାଣ୍ଡ ଲିଭର କାଟିବା | (Hand lever shears)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

• ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାପ ଉପକରଣ, ମାର୍କିଂ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାଢ଼ି କର |

ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

ମୁଁ ସାଧନ ମାପ କରୁଛି |

- 1 ଇସ୍ପାତ ନିୟମ |
- 2 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବାହାରେ |
- 3 ଭର୍ନିୟର କାଲିପର |
- 4 ମିଶ୍ରଣ ସେଟ୍ |
- 5 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର ରେଜ୍ |
- 6 ରେଡିୟସ୍ ରେଜ୍ |

II ମାର୍କିଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ |




- 1 ଟିକ୍ସାନ୍ ବର୍ଗ |
- 2 ସ୍କ୍ରାପ୍ ପେଟା |
- 3 ସିଧା ଲେଖକ |
- 4 ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧ |
- 5 ପନ୍ଦର |
- 6 ବର୍ଗ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ |
- 7 ଝିଲ୍ କମ୍ପାସ୍ |
- 8 ଟ୍ରାନ୍ସେଲ୍ |
- 9 ଜେନି କାଲିପର |
- 10 ସର୍ପେସ୍ ସ୍କେଟ୍ |
- 11 ଟାଇମର |
- 12 ଟ୍ରାନ୍ସେଲ୍ |
- 13 ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ |
- 14 ସର୍ପେସ୍ ସ୍କେଟ୍ |






III ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ







- 1 ସ୍ପିନ୍ସ |
- 2 ଟିପ୍-ନ୍ ହାତୁଡ଼ି |
- 3 ମଲେଟ୍ |
- 4 ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି |
- 5 ସିଧା ଧାର
- 6 ଟେମ୍ପଲେଟ୍ |
- 7 ଲୁହା ବିକ୍ରମ୍ |
- 8 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳନ କର |

- 9 ହାତ ଖୋଲା |
- 10 ଭାଗ
- 11 ସର୍ପେସ୍ ସ୍କେଟ୍ |
- 12 ରାଇଭିଂ ଉପକରଣ, ଡଲି, ଷ୍ଟାପ୍ ଇତ୍ୟାଦି |



ମାପ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ |








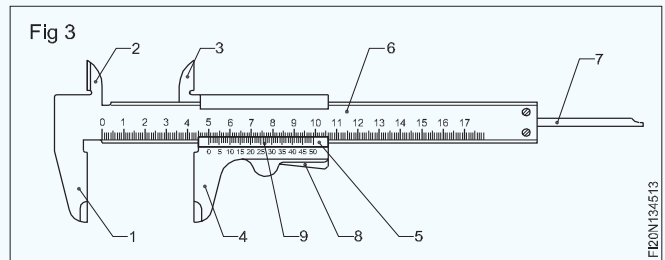
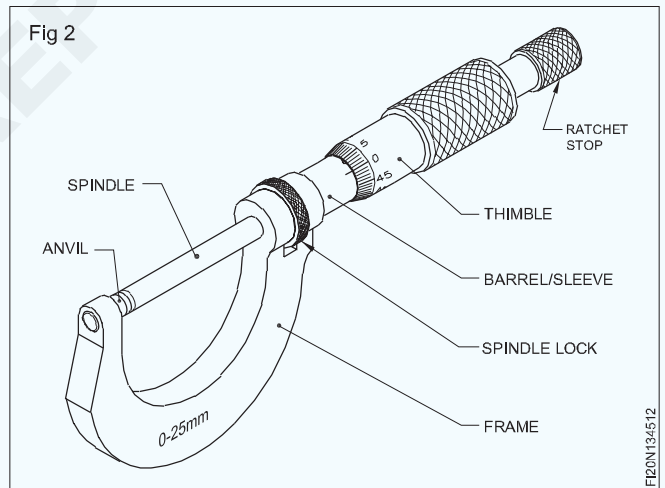
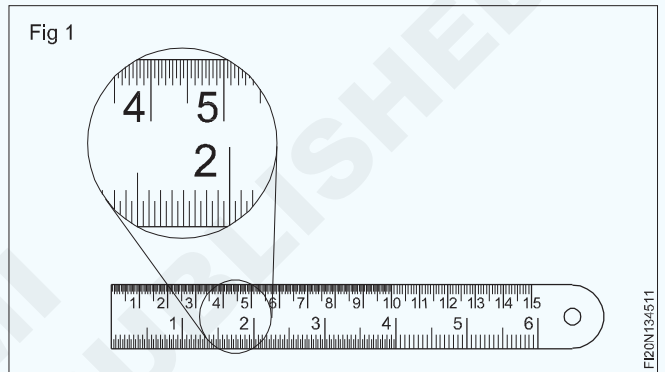






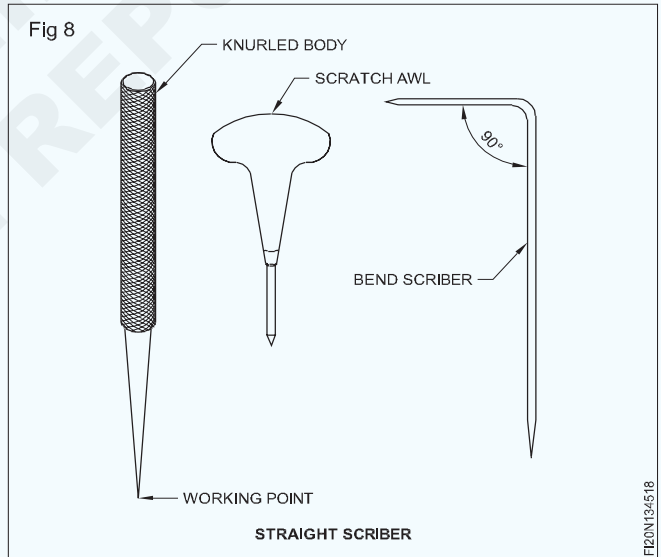
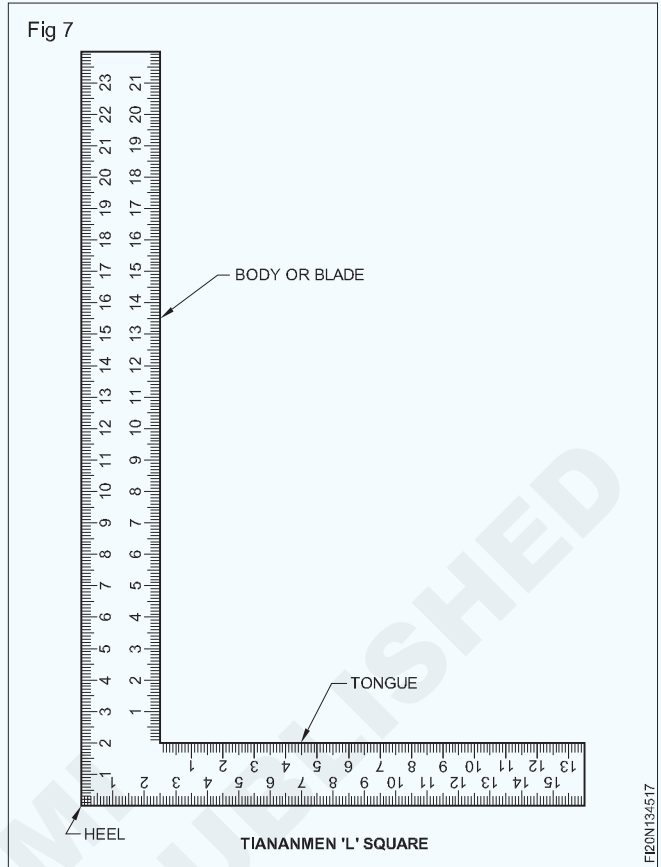
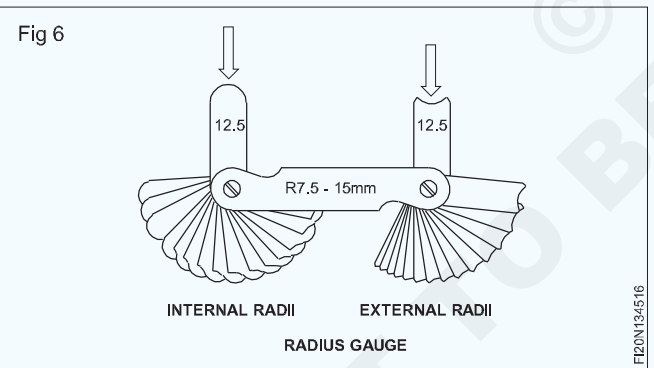
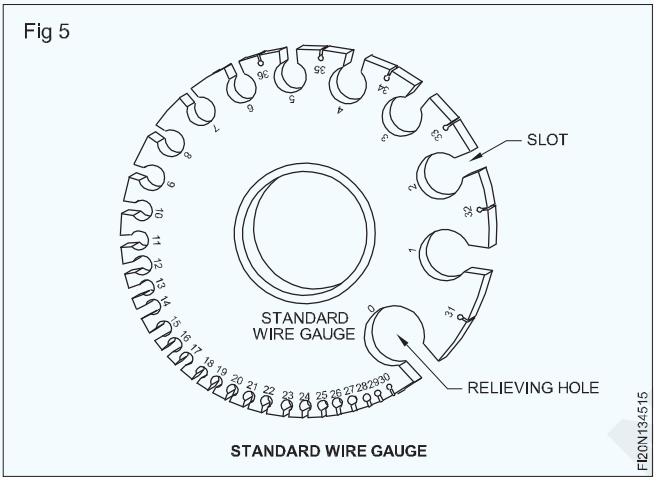
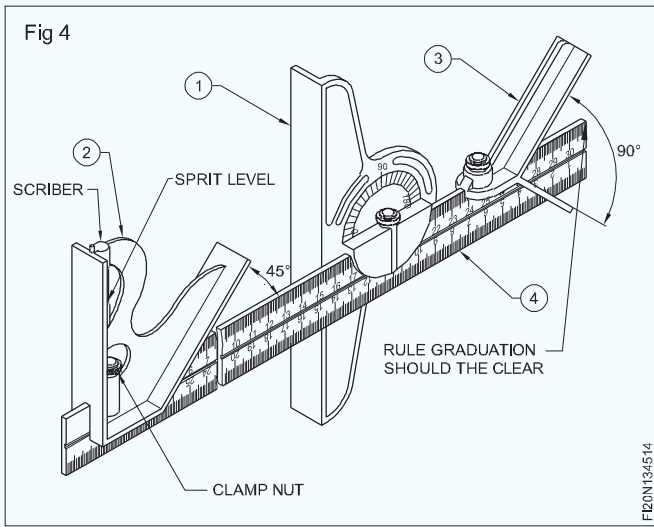





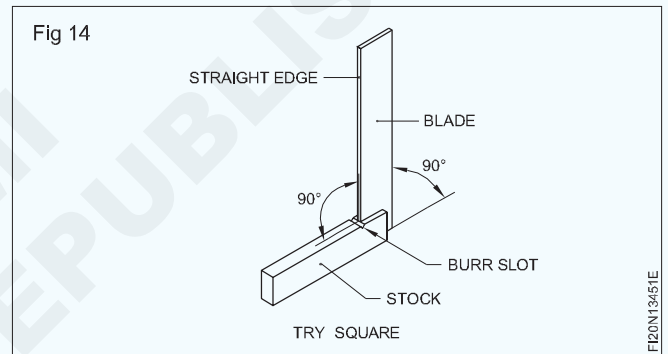
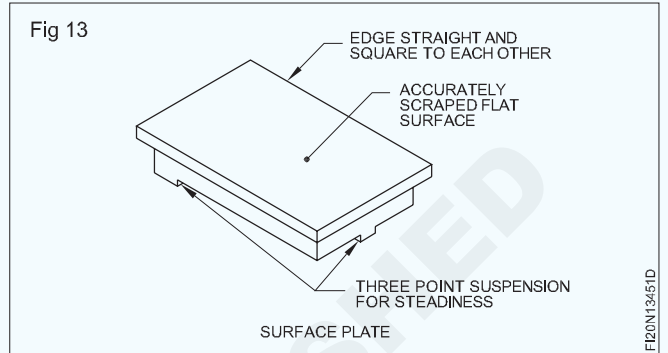
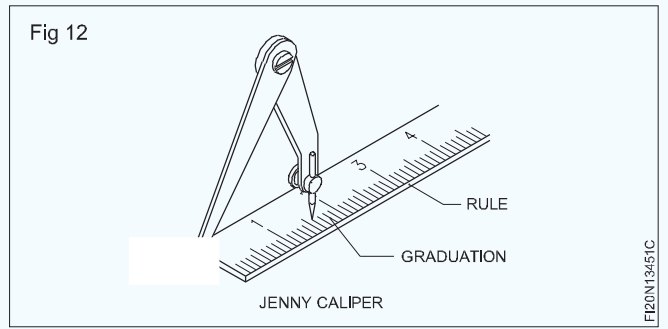
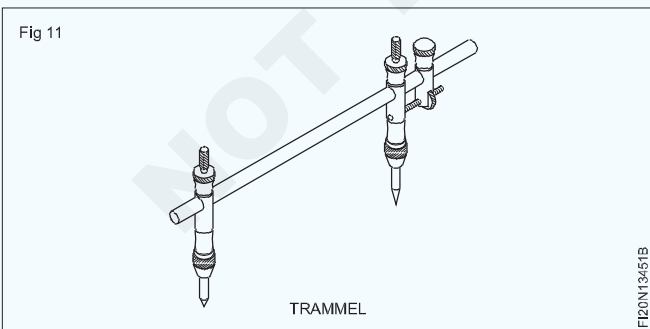
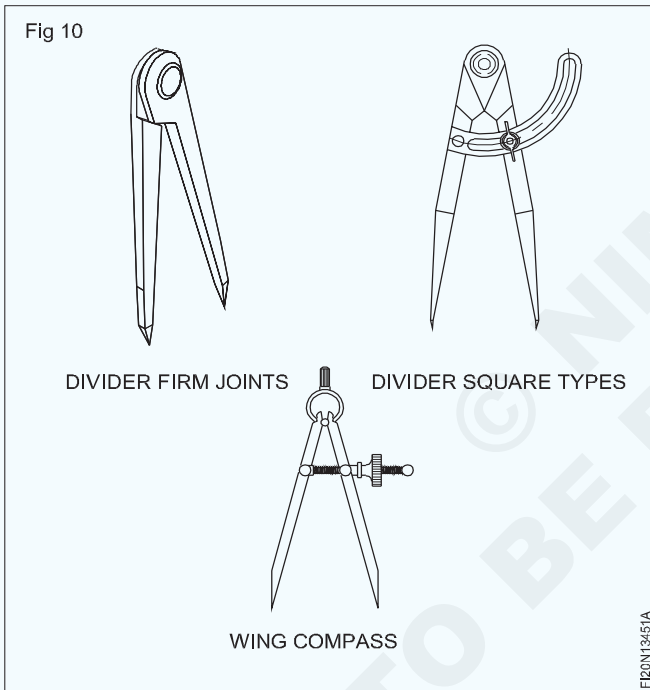
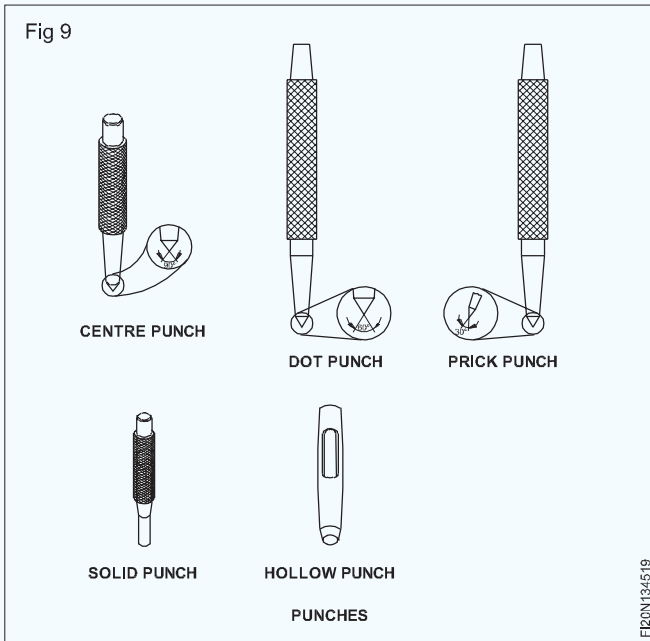











ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ






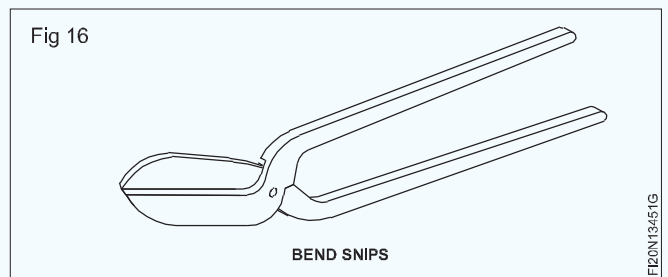
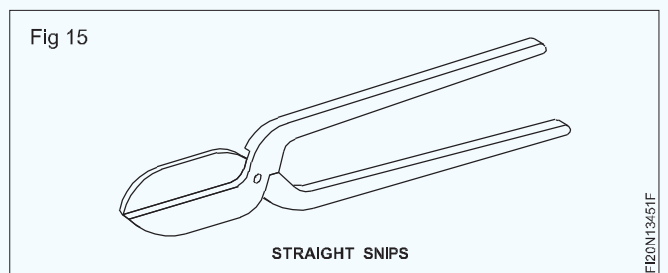


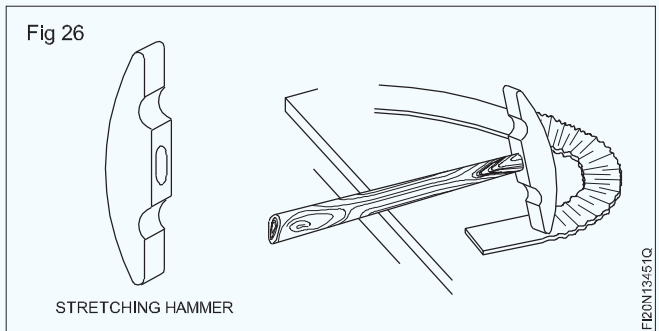
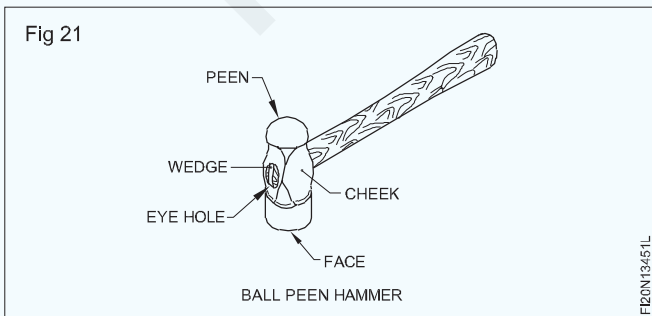
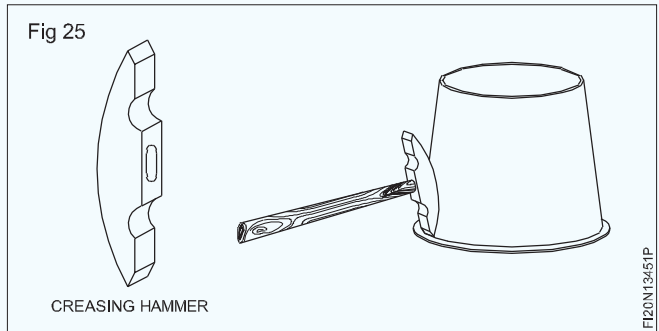
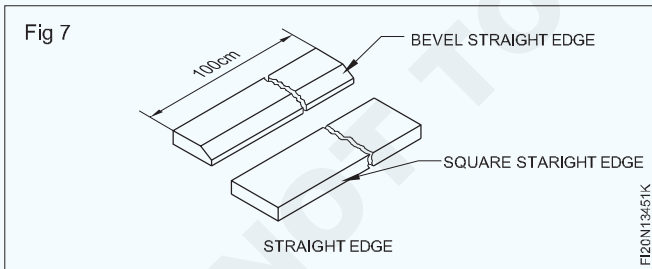
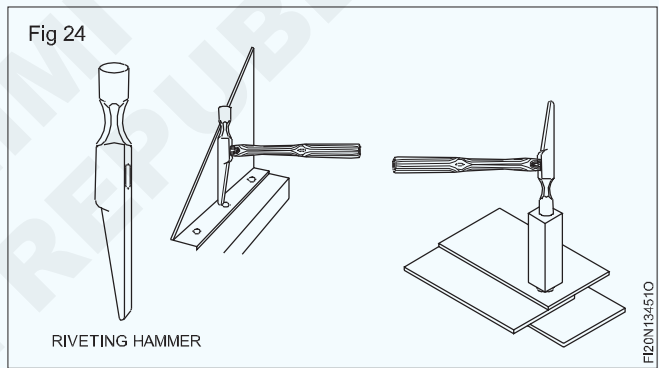
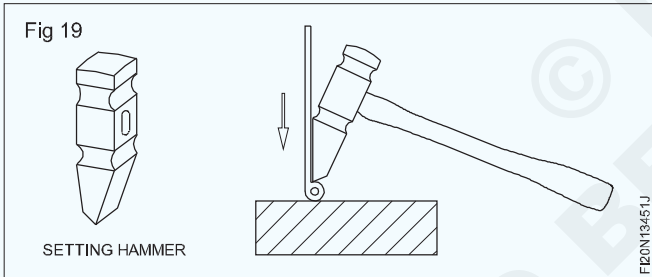
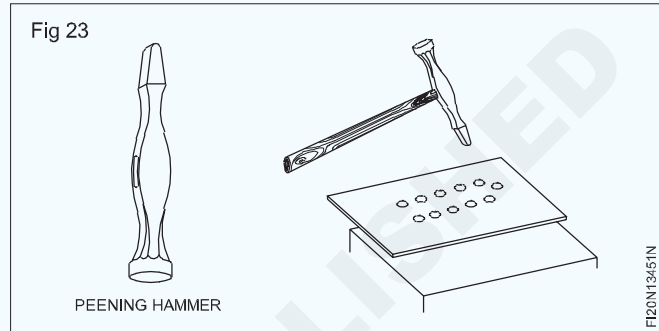
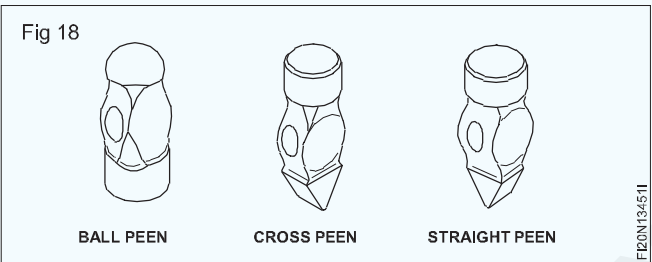
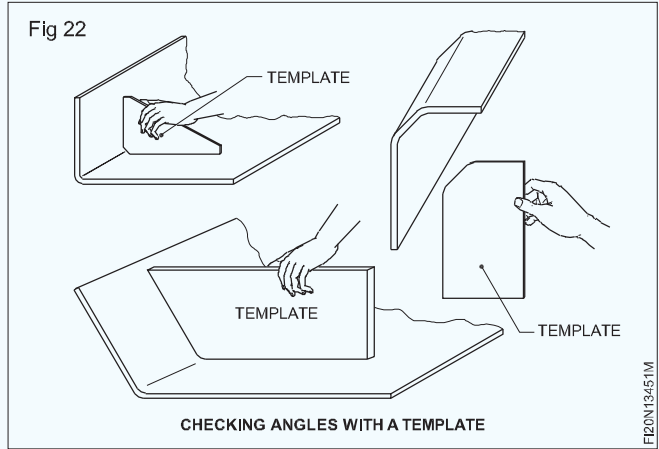
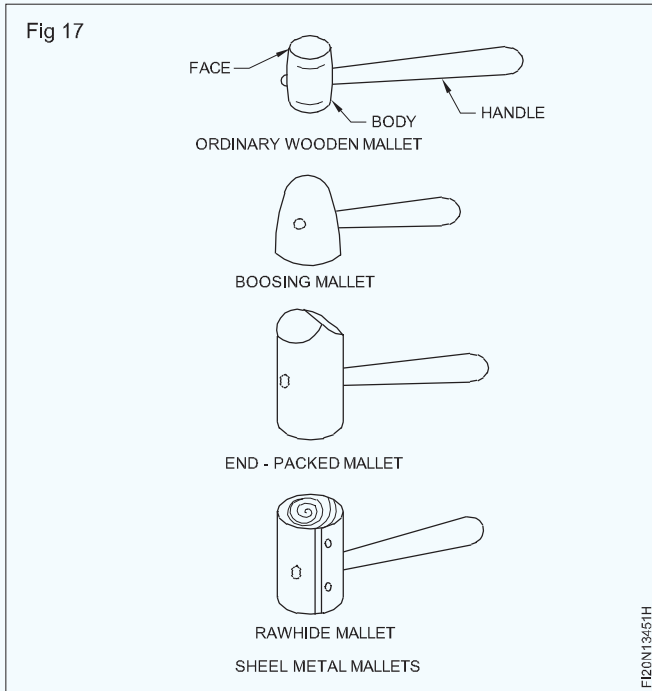


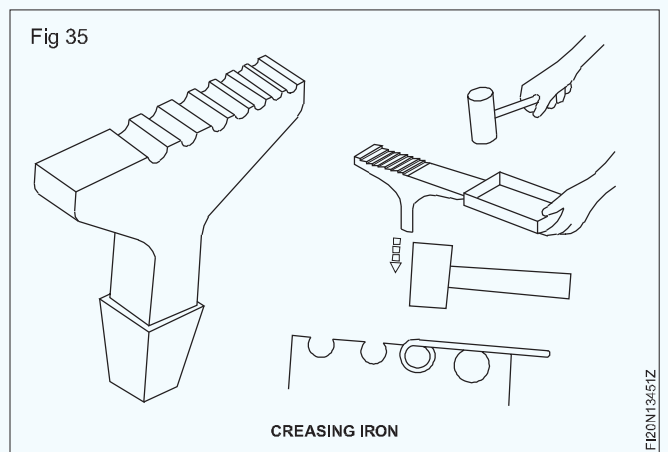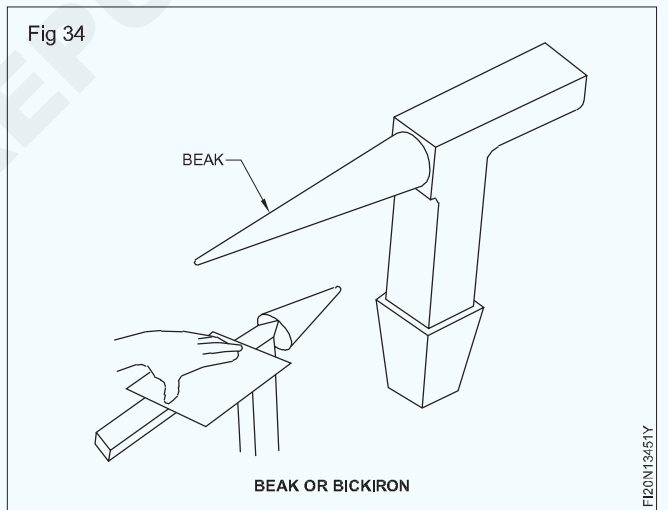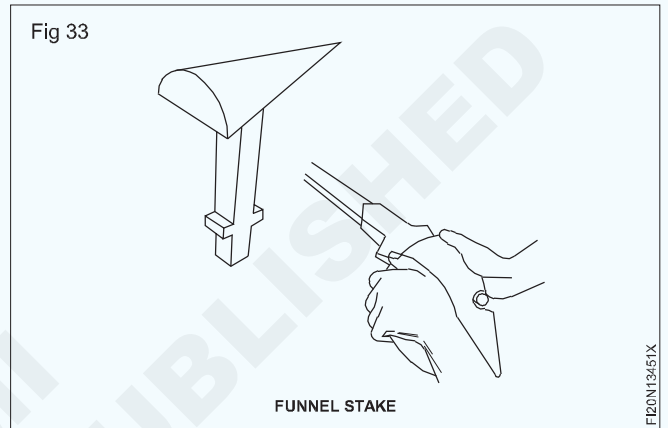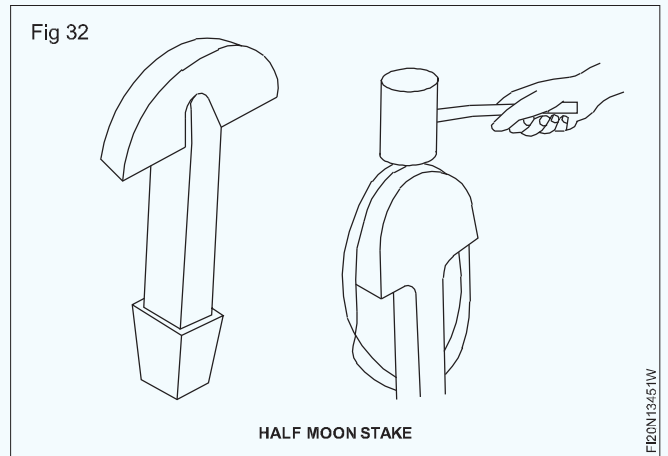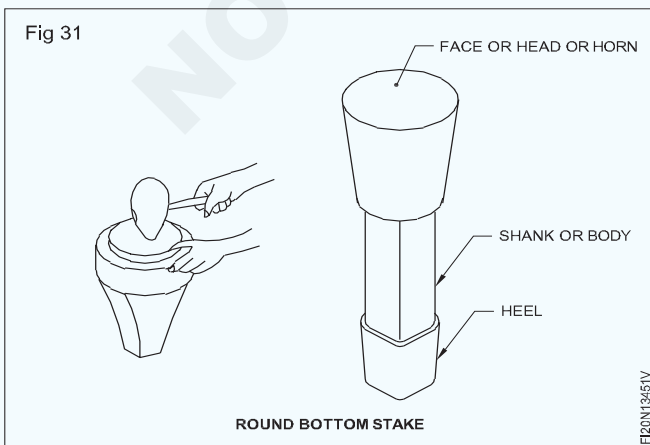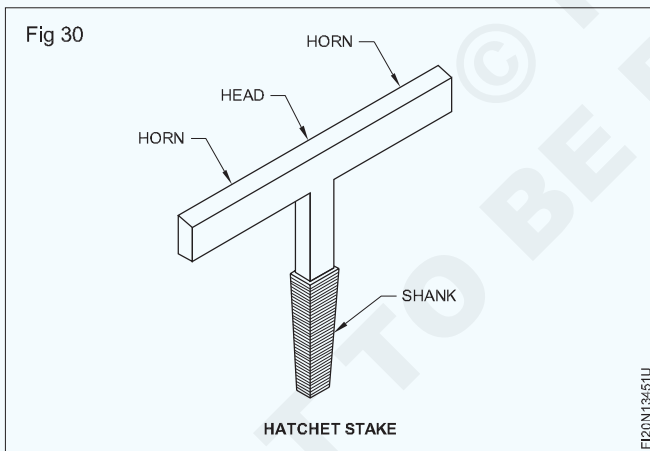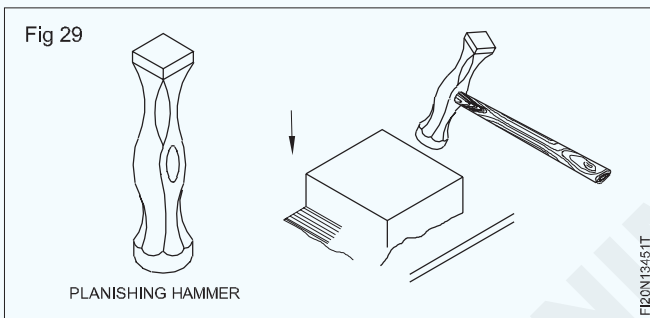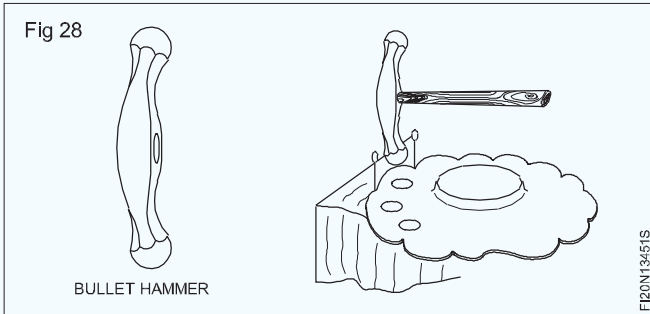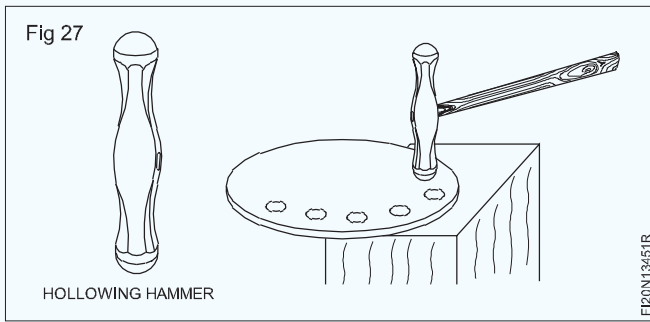


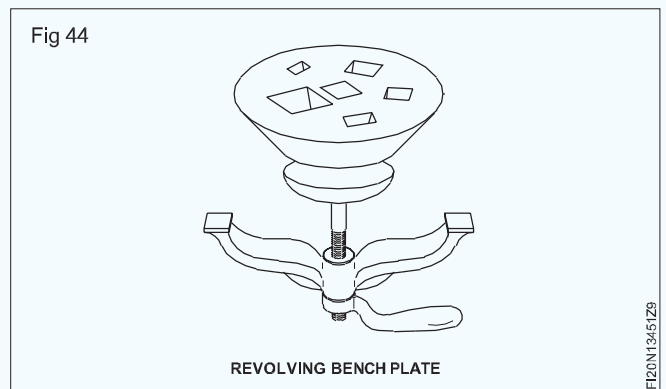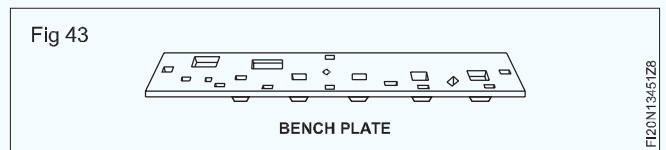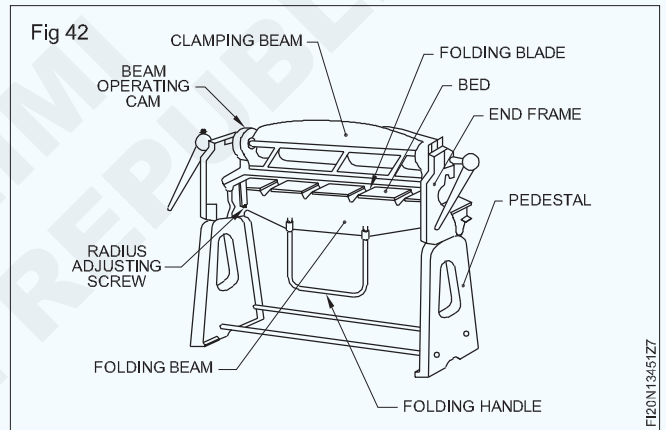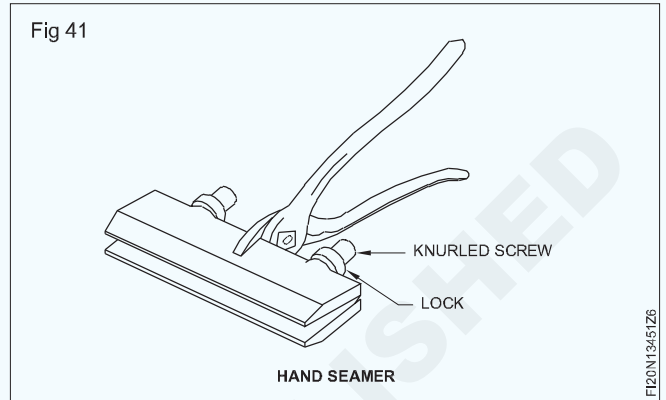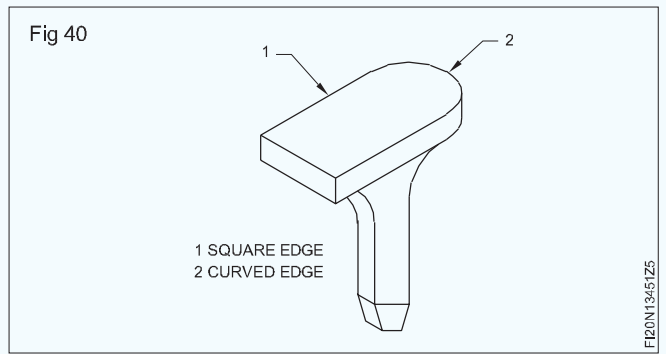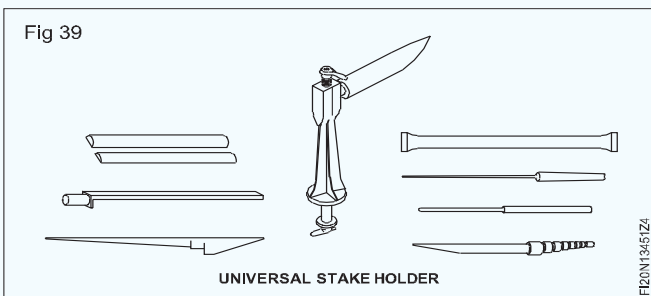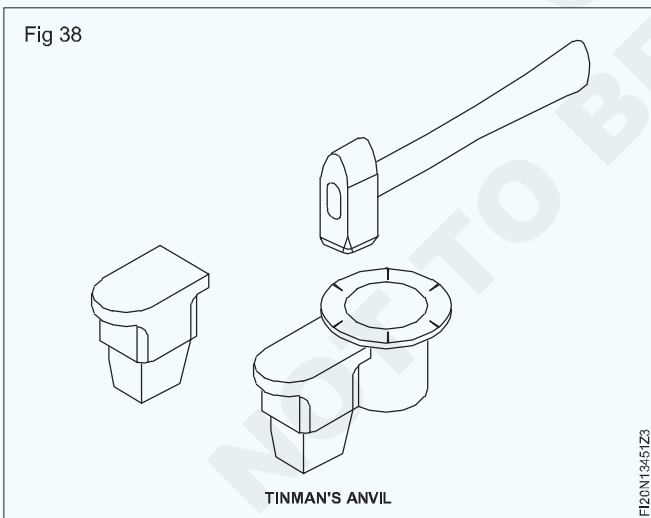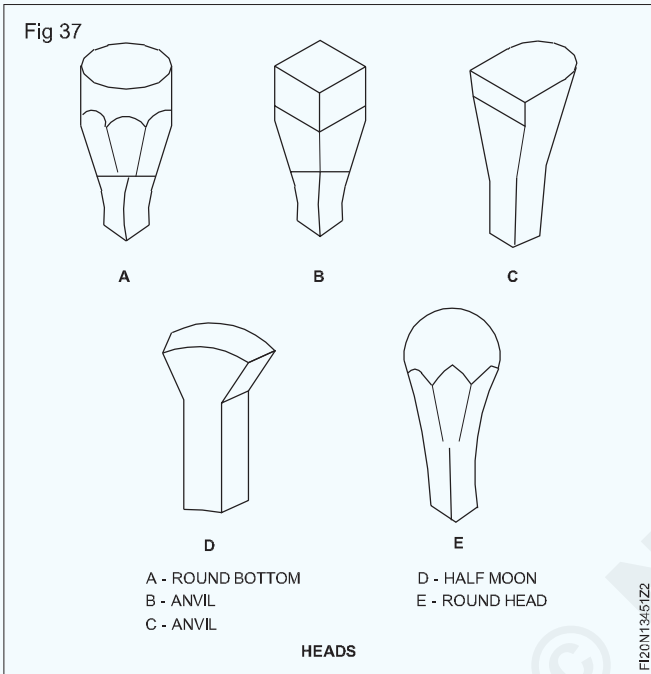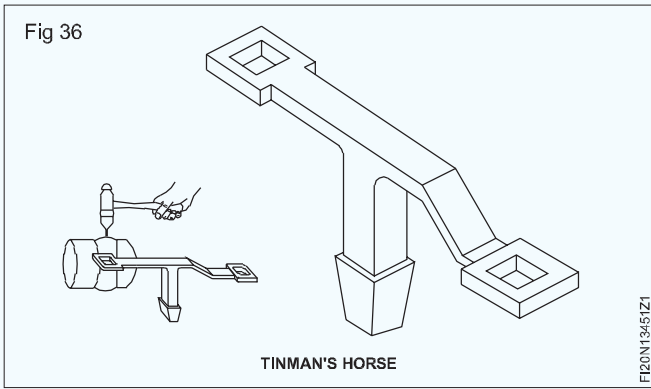

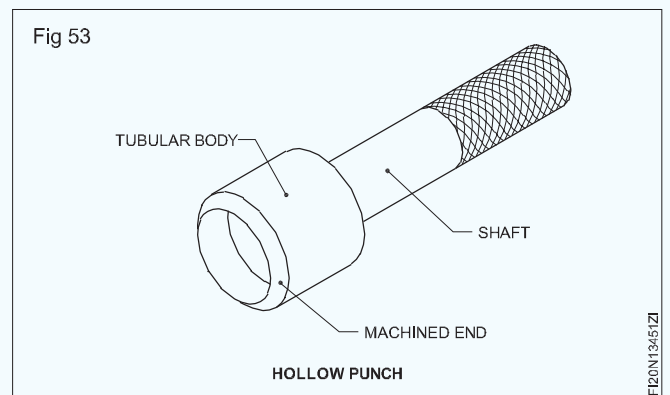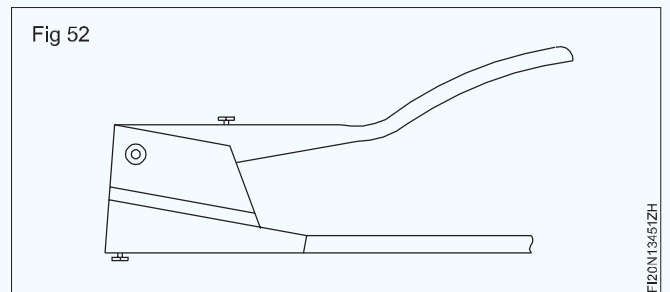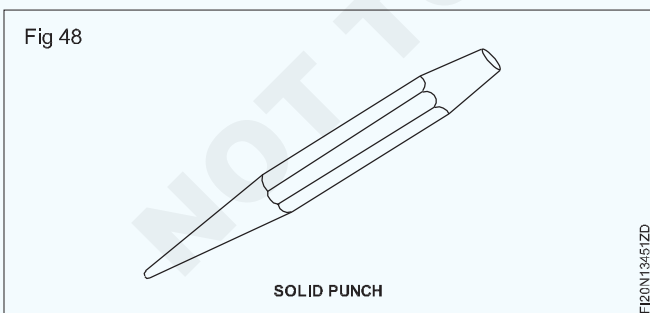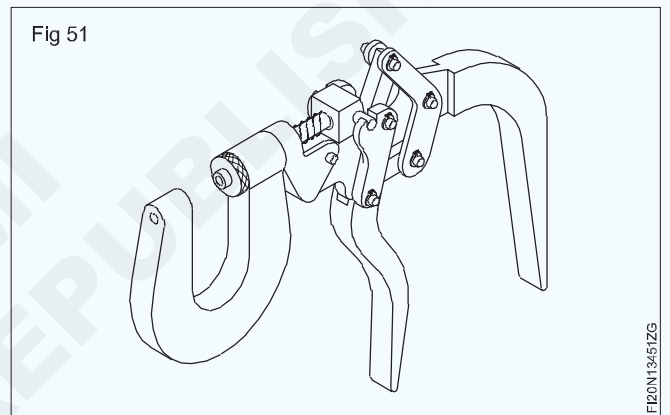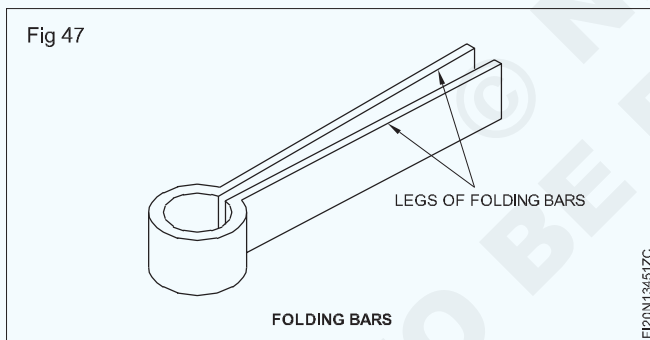
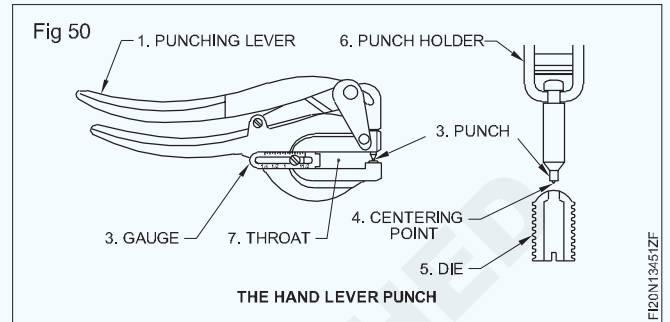
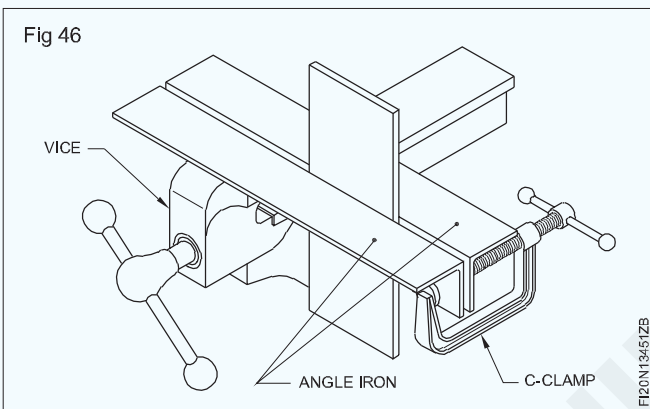
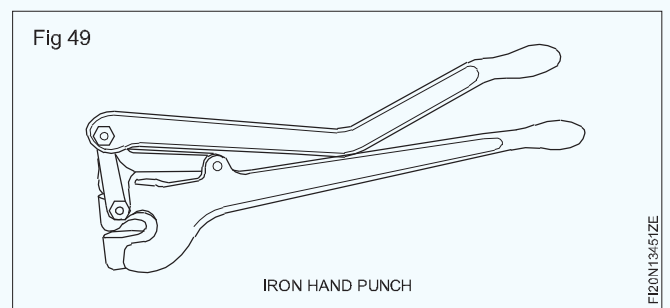
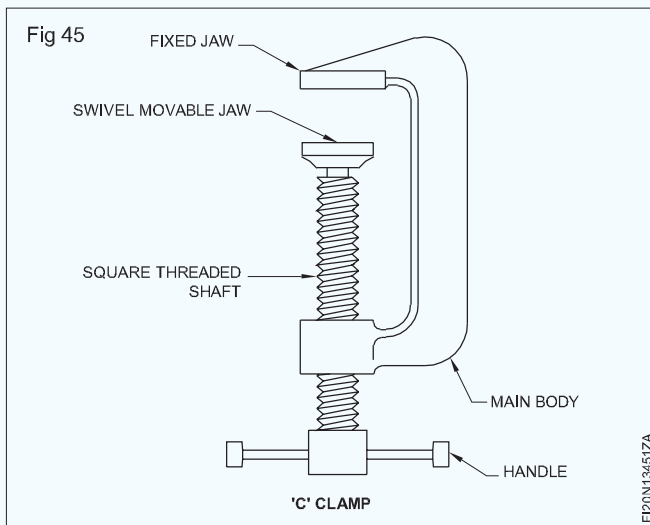


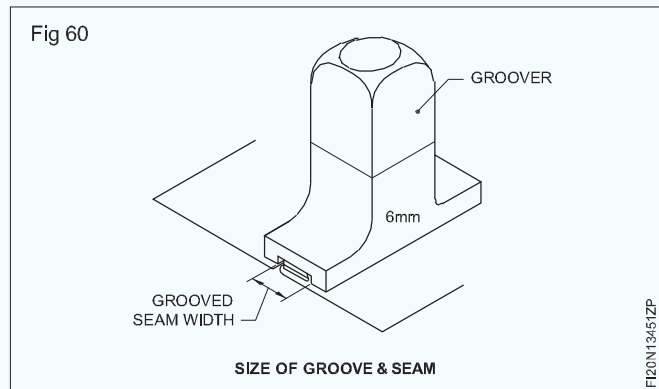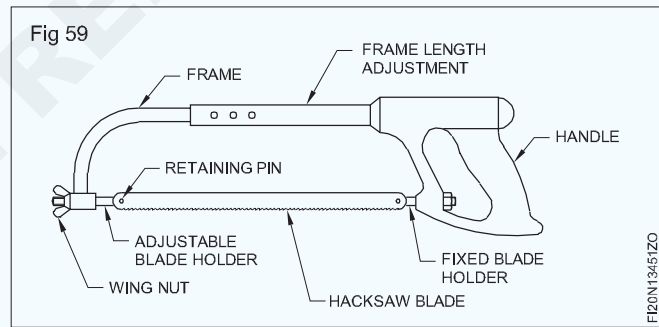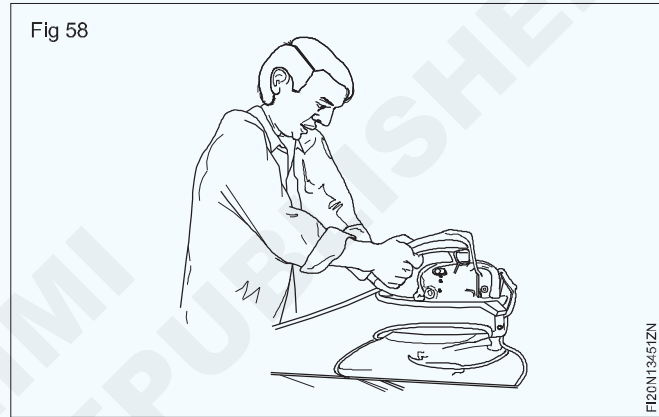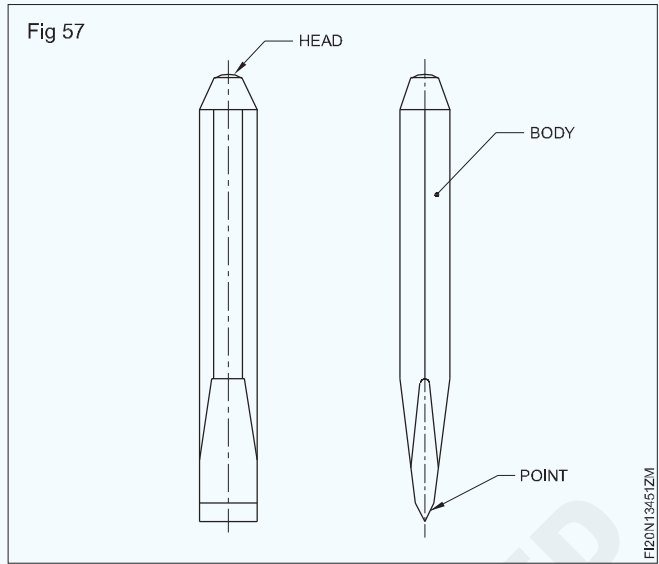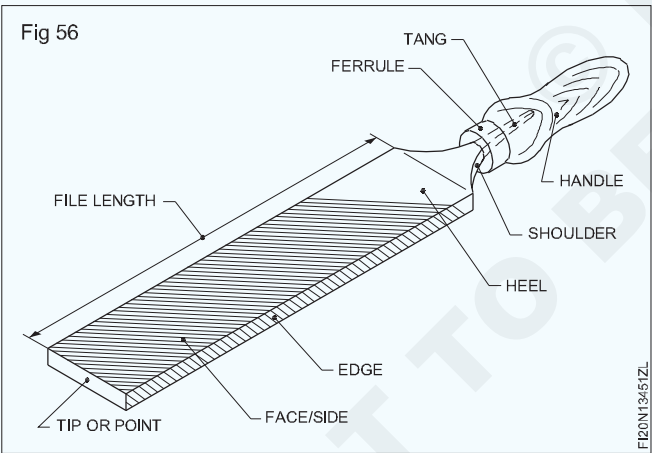
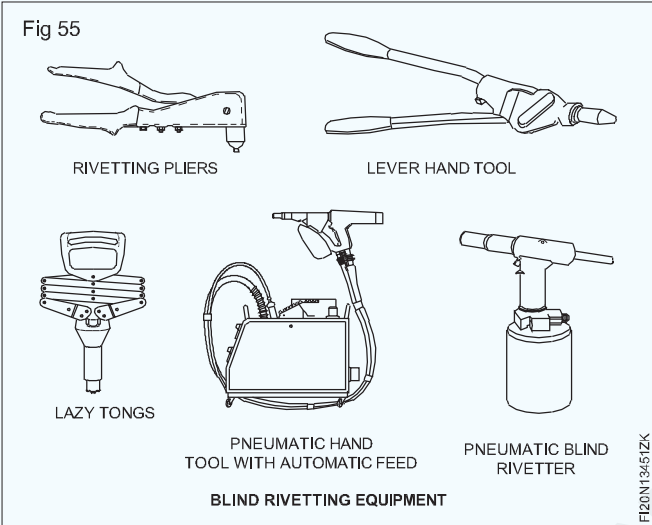
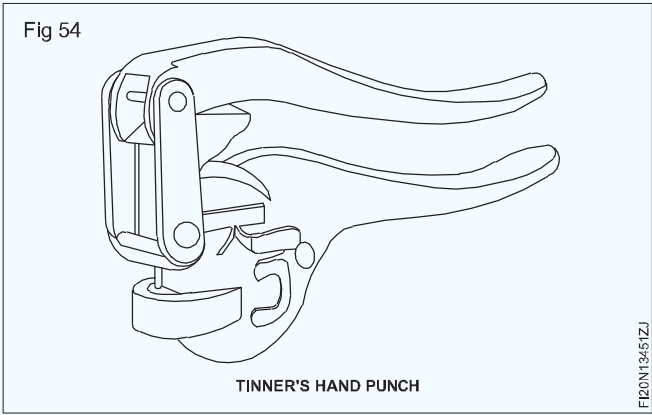


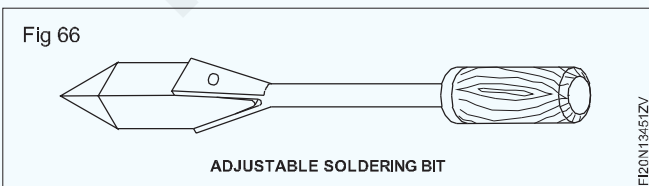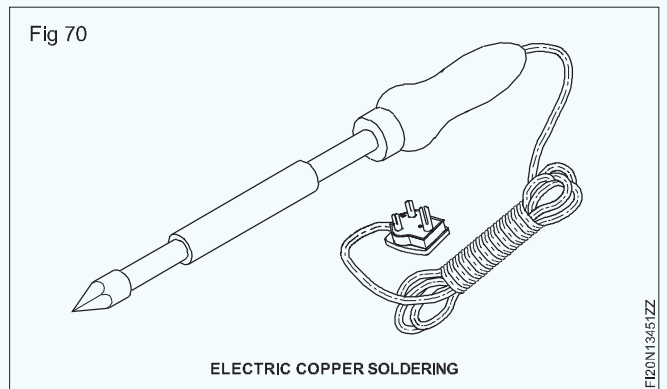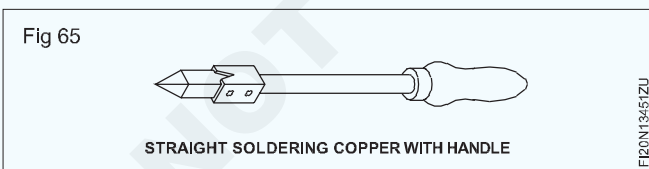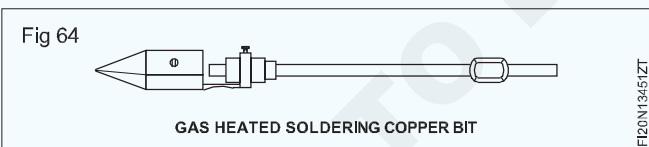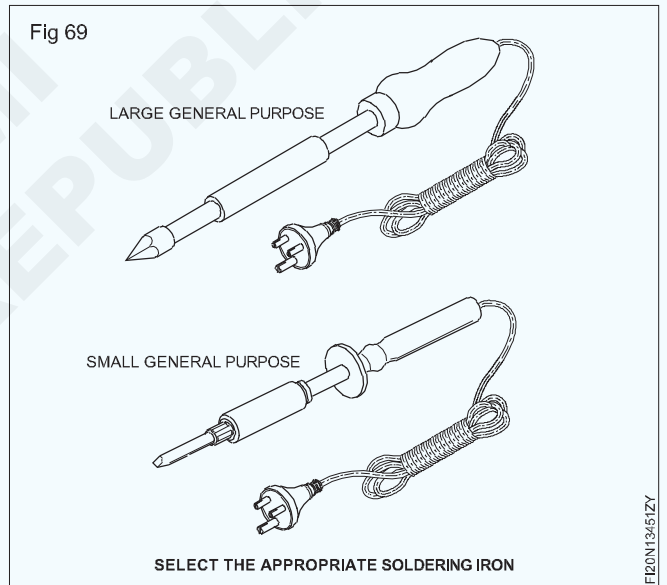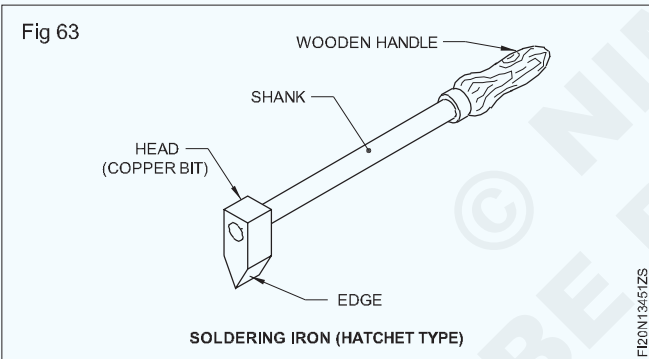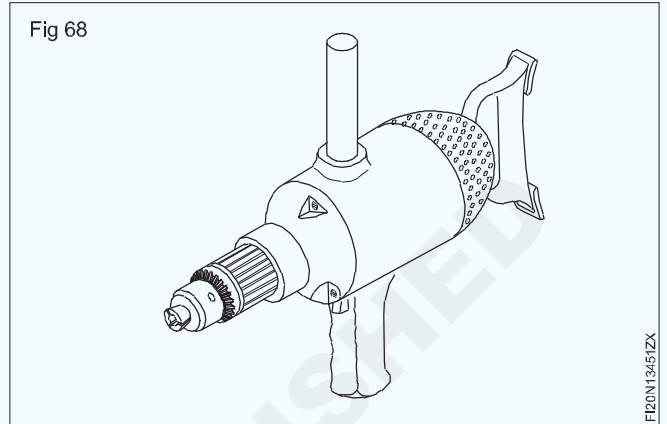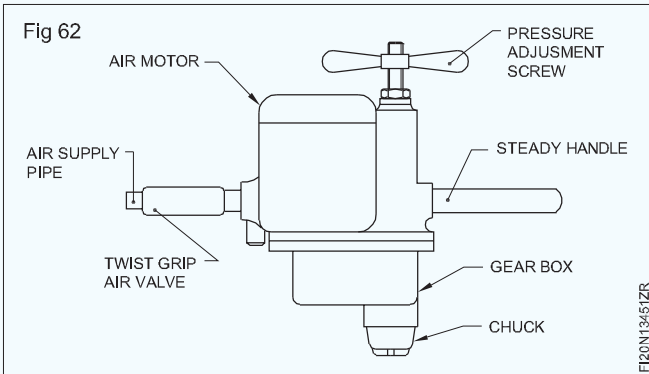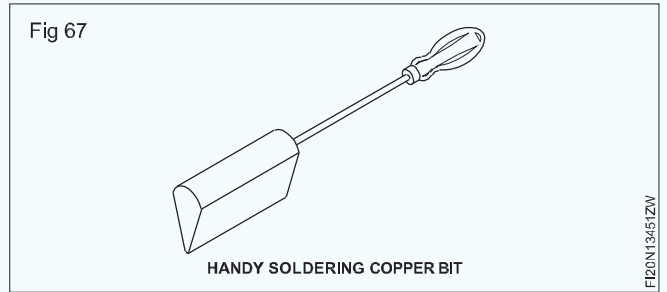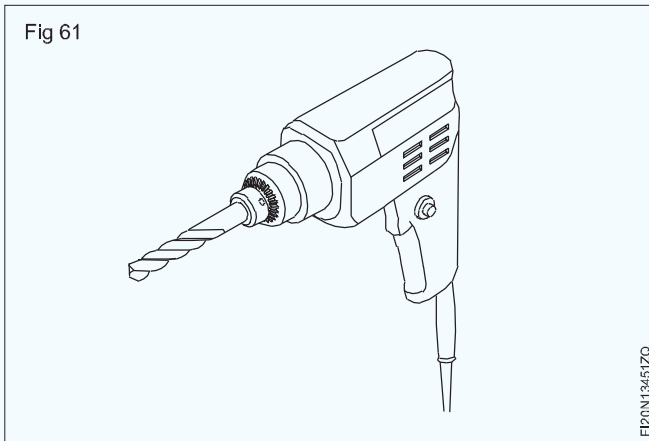

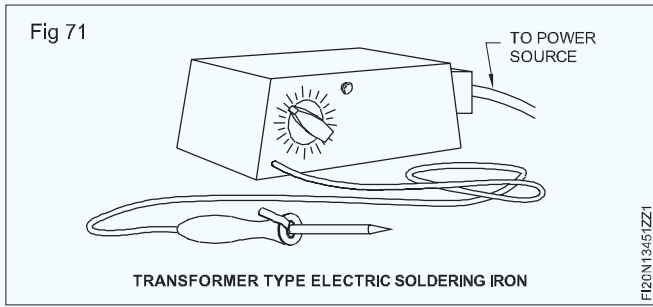

ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଉପକରଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ।

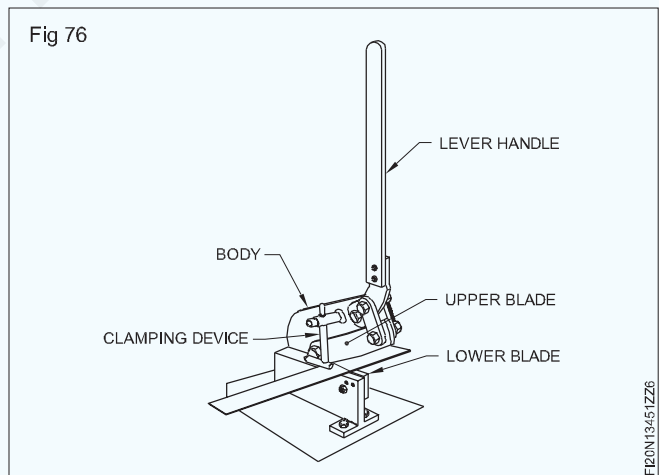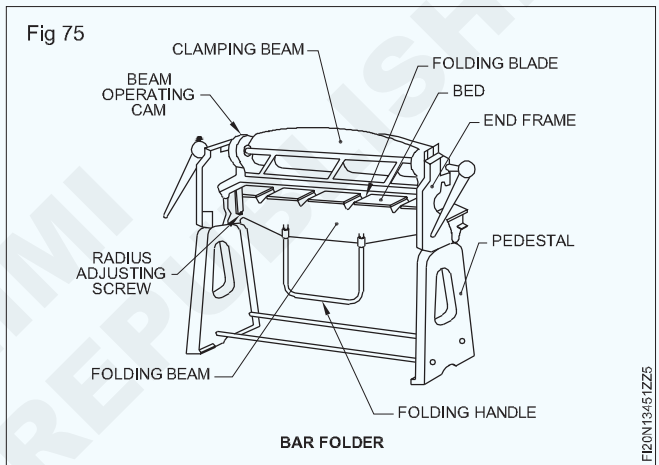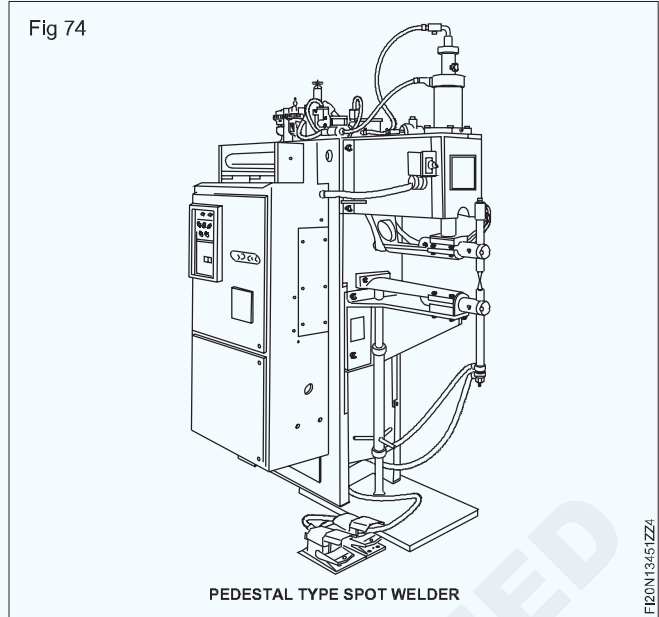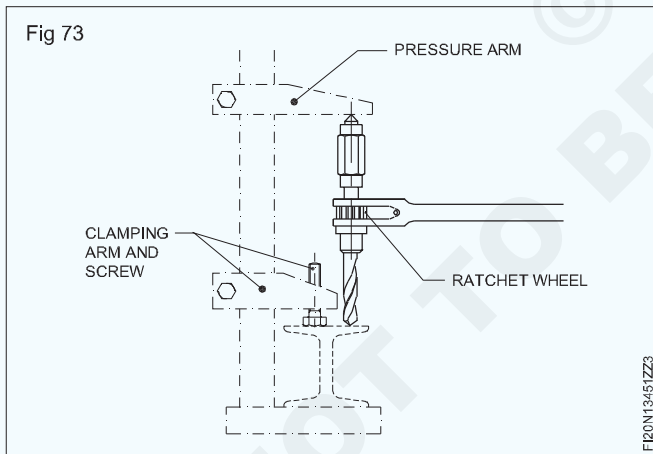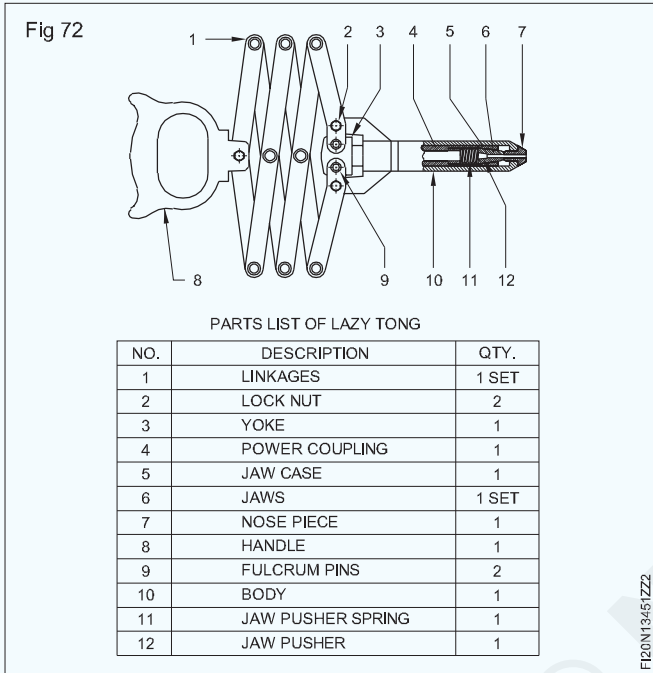

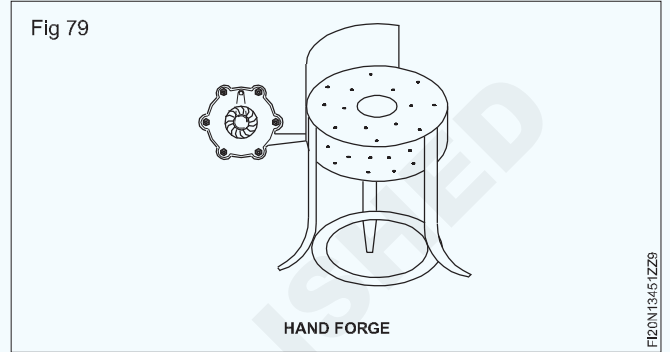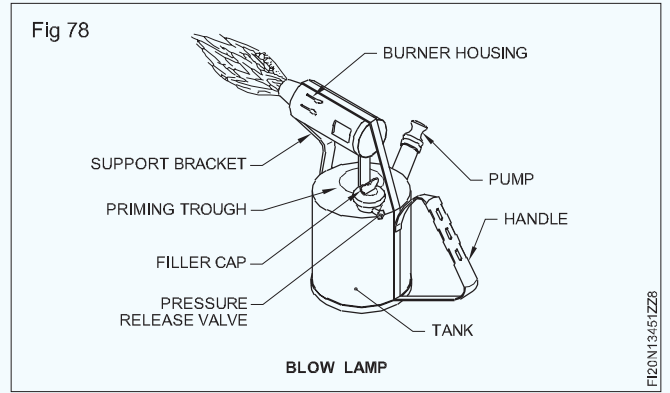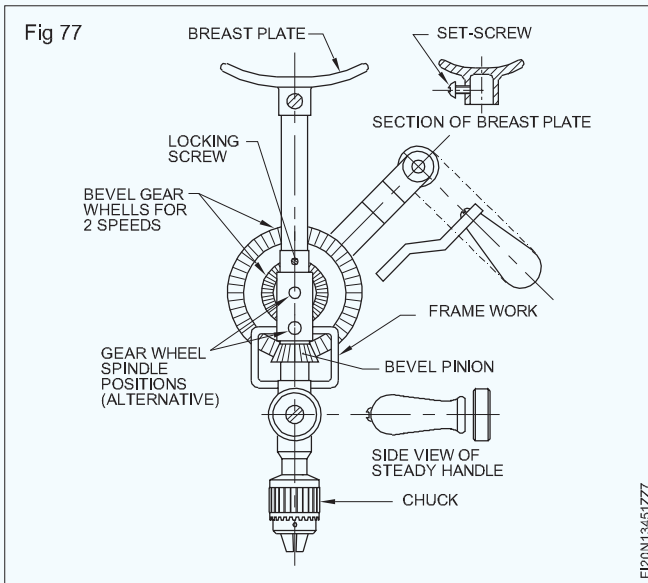

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାର ଗେଜ୍ | (Standard wire gauge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାର ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାର ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ |
- ପ୍ରଦତ୍ତ ଗେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଧାତୁର ଘନତାକୁ mm ରେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |



କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର କେବଳ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୀଟ୍ ର ଗେଜ୍ କିମ୍ବା ଘନତାକୁ ସୂଚିତ କରେ । କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଟ୍ ର ସଠିକ ଘନତା ଚିହ୍ନଟ କର । ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାର ଗେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୀଟ୍ ର ଘନତା ମାପ କରାଯାଏ ।

ଗେଜ୍ ଏକ ତିସ୍ତ ଆକୃତିର ସଫ୍ଟ ଇସ୍ପାତ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ବାହ୍ୟ ଧାରରେ ଅନେକ ସ୍କାଟ୍ ସହିତ ଗଠିତ । ଏହି ସ୍କାଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗେଜ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଅନୁରୂପ । (ଚିତ୍ର 1)

ଗେଜ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କାଟ୍ ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ, ଏକ ଇଞ୍ଚର ଦଶମିକ ଅଂଶ ସିଟ୍ ର ଘନତା ଏବଂ ତାରର ବ୍ୟାସ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ କରାଯାଇଛି ।

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାର ଗେଜ୍ ର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କାଟ୍ରେ ଶୀଟ୍ ର ଧାର ଭର୍ତ୍ତି କରି ଶୀଟ୍ ର ଘନତା ମାପ କରାଯାଏ ।

ତାରର ବ୍ୟାସକୁ କେବଳ ସ୍କାଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମାପ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ବୃତ୍ତରେ ନୁହେଁ । (ଚିତ୍ର 2)

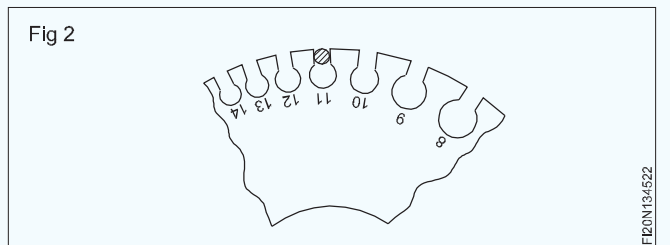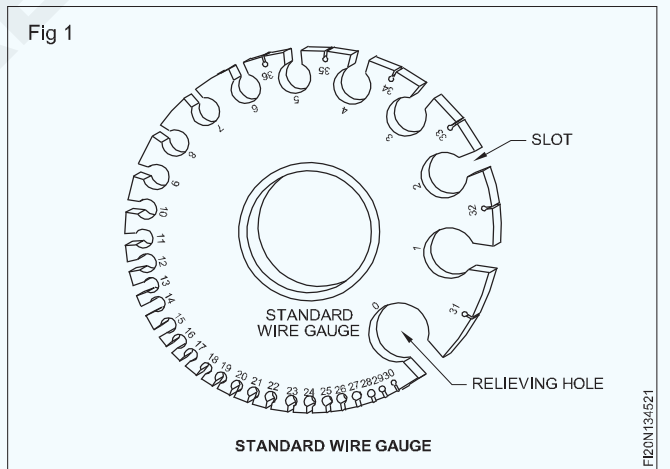

ଟିନମ୍ୟାନ୍ସ “L” ବର୍ଗ | (Tinman’s “L” square)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଟିନମ୍ୟାନ୍ସ “L” ବର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ଏକ ଟିନମ୍ୟାନ୍ସ “L” ବର୍ଗ ହେଉଛି ଜିଭ ଏବଂ ଶରୀର କିମ୍ବା କ୍ଲେଡ୍ (ଚିତ୍ର 1) ର ଗ୍ରାଭୁଏସନ୍ ମାର୍କ ସହିତ କଠିନ ସ୍କିଲର ଏକ “L” ଆକୃତିର ଖଣ୍ଡ | ଏହା ଯେକ *any* ଶସି ବେସ୍ ଲାଇନକୁ ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ସକୁଲାର୍ ଦିଗରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ସକୁଲାର୍ଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

“L” ବର୍ଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାହୁକୁ ଜିଭ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲମ୍ବା ବାହୁକୁ ଶରୀର ବା କ୍ଲେଡ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କୋଣକୁ ଗୋଇଠି କୁହାଯାଏ | ଜିଭ ଏବଂ “L” ବର୍ଗର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କୋଣ 90° |

“L” ବର୍ଗର ଆକାର ଶରୀରର ଲମ୍ବ ଏବଂ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ |

ଏହାକୁ ଟିନମ୍ୟାନ୍ସ ବର୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |

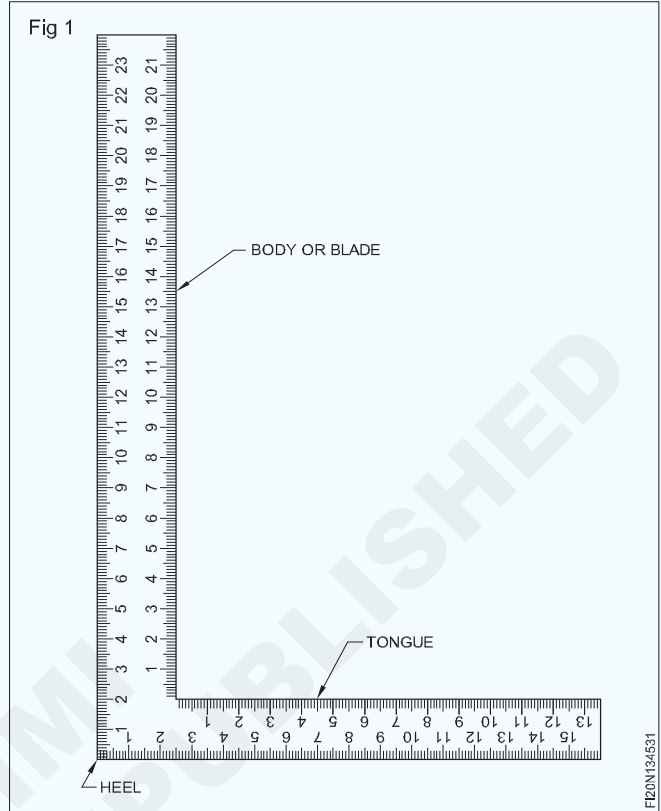

ସିଧା ଧାର (Straight edge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସିଧାସଳଖ ଧାରର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ସିଧା ଧାରର ପ୍ରକାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |

ସିଧା ଧାର: ସିଧା ଧାର ହେଉଛି ଇସ୍ପାତର ଏକ ସମତଳ ଦଣ୍ଡ |

ଏହା ଏକ ସିଟ୍ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରେ ସିଧା ରେଖା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 1)

ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ସିଧା ଧାର ଉପଲବ୍ଧ |

1 ବର୍ଗ ସିଧା ଧାର

2 ବେଭେଲ୍ ସିଧା ଧାର |

ସରଳ ଧାରଗୁଡ଼ିକ 600 ମିମି, 1 ରୁ 3 ମିଟର ଲମ୍ବରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଏକ ସିଧା ଧାରର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାର୍କ କରିବାବେଳେ, ସିଧା ଧାରକୁ ଶୀର୍ଷ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |

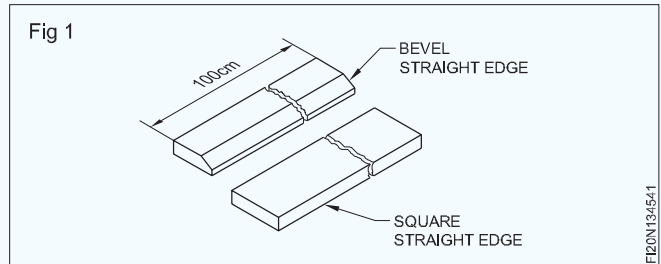

ଲେଖକ / ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଲ (Scriber/Scratch awl)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର ଚାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |
- ଜଣେ ଲେଖକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଲେଆଉଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କାଟିବା କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡ ହେବାକୁ ଥିବା ଖାର୍ଚ୍ଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ସୁଚାଇବା ପାଇଁ ରେଖା ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ |


ଏହା ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲରୁ ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 5 ମିମି ଡାଏରେ ଡିଆରି | ସିଡ୍ ଧାତୁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରେଖା ଅଙ୍କନ ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ 10 ° ରୁ 20 ° ର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଭୂମି ଅଟେ | ଲେଖକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବିକ |

ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ |

ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର (ଚିତ୍ର 1)

- ସିଧା ଲେଖକ |
- ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧ |
- AWL ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରନ୍ତୁ |

ଲେଖକ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଯତ୍ନ ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେବ | ଲେଖକଙ୍କୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନହେବା ସମୟରେ ଏକ କର୍କ ରଖନ୍ତୁ |

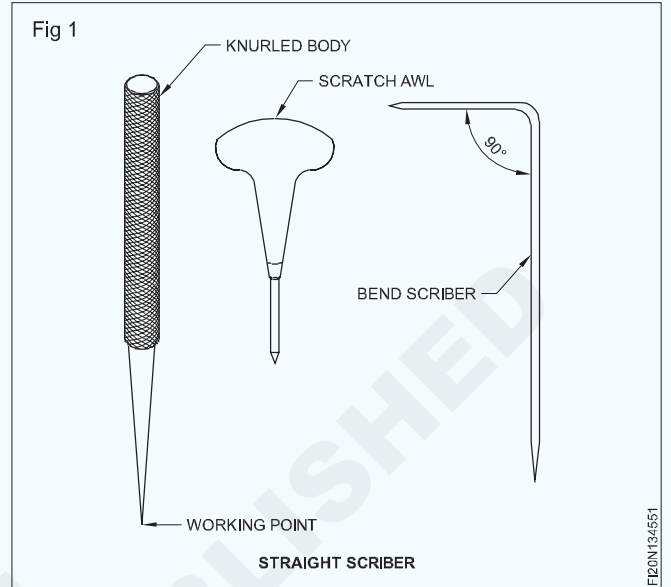

ମାର୍କିଂ ପଞ୍ଚର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ | (Types of marking punches)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ମାର୍କିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚର ବ feature ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଲେଆଉଟ୍ ର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ features ଶିଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ପଞ୍ଚ ଅଛି | ସେମାନେ

- ସେଣ୍ଟର ପିଚ୍ |
- ପ୍ରିକ୍ ପିଚ୍ |
- ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପିଚ୍ |

ସେଣ୍ଟର ପିଚ୍: ପଏଣ୍ଟର କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ | ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ଚଉକ ଏବଂ ବହୁତ ଗଭୀର ହୁଏ | ଏହି ପଞ୍ଚ ଗାତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ପ୍ରଶସ୍ତ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଆସନ ଦେଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

ପ୍ରିକ୍ ପିଚ୍: ପ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଚର କୋଣ ହେଉଛି 300 | ଡିଭାଇଡର୍ ଏବଂ ଟ୍ରାମେଲଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହାଲୁକା ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ଡିଆରି ପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଡିଭାଇଡର୍ ଲେଗ୍ ପୁଞ୍ଜ ମାର୍କରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନ ପାଇବ | (ଚିତ୍ର 2)

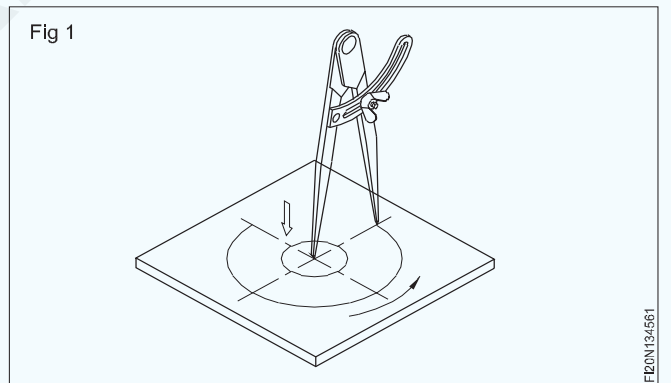




ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପିଚ୍: ପଞ୍ଚର କୋଣ ହେଉଛି 60 ° | ଏହାକୁ ପ୍ରିକ୍ ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏହି ପିଚ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଓଙ୍ଗ କମ୍ପାସ୍ | (Wing compass)



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଓଙ୍ଗ କମ୍ପାସର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଓଙ୍ଗ କମ୍ପାସ ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଓଙ୍ଗ କମ୍ପାସ ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକେୟତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଓଙ୍ଗ କମ୍ପାସ ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ |
- ଏକ ଗୁଣ୍ଡେଲ ବିନ୍ଦୁ ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |


ଓଙ୍ଗ କମ୍ପାସ୍ ସର୍କଲ୍, ଆର୍କ ଏବଂ ଦୂରତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 1,2 ଏବଂ 3) (A) ଫାର୍ମ ଗଣ୍ଡି (B) ଓଙ୍ଗ (C) ବସନ୍ତ ଗଣ୍ଡି ଏବଂ (D) ବିନ୍ଦୁ କମ୍ପାସ୍ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡେଲ ସହିତ କମ୍ପାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ | (ଚିତ୍ର 4) ମାପଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ସହିତ ଓଙ୍ଗ କମ୍ପାସ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି |

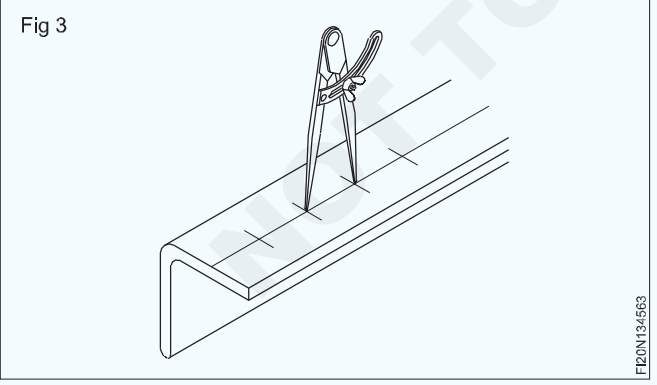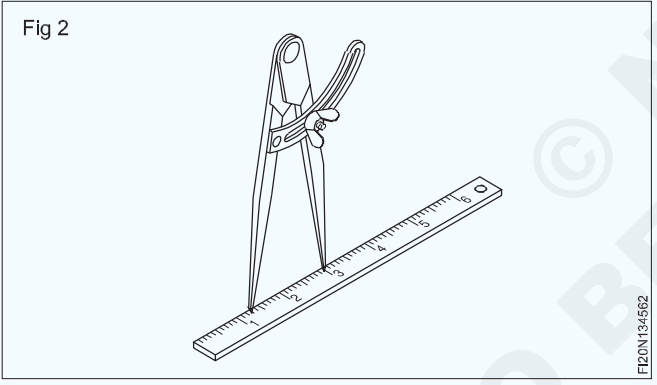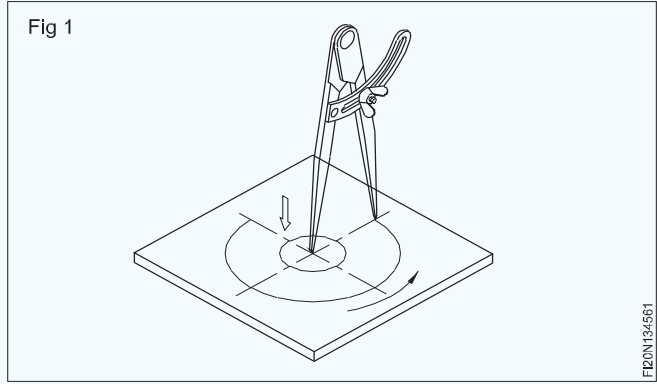


ଏକ ଓଙ୍ଗ କମ୍ପାସ୍ ର ଆକାର 50 ମିମି ରୁ 200 ମିମି ମଧ୍ୟରେ | ବିନ୍ଦୁ ରିଭେଟର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହେଉଛି ଓଙ୍ଗ କମ୍ପାସର ଆକାର | (ଚିତ୍ର 5)

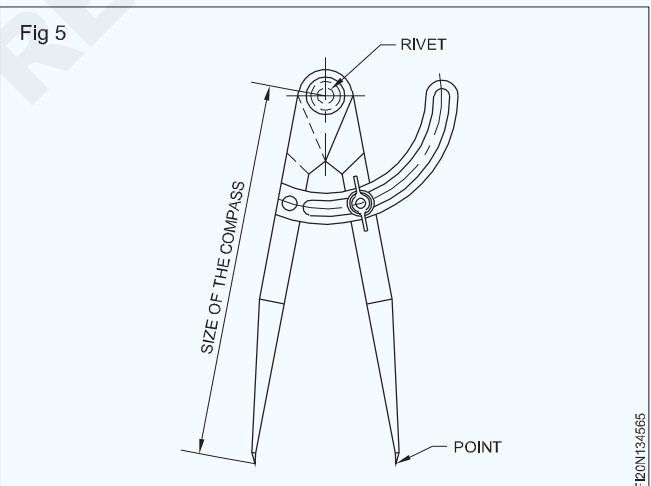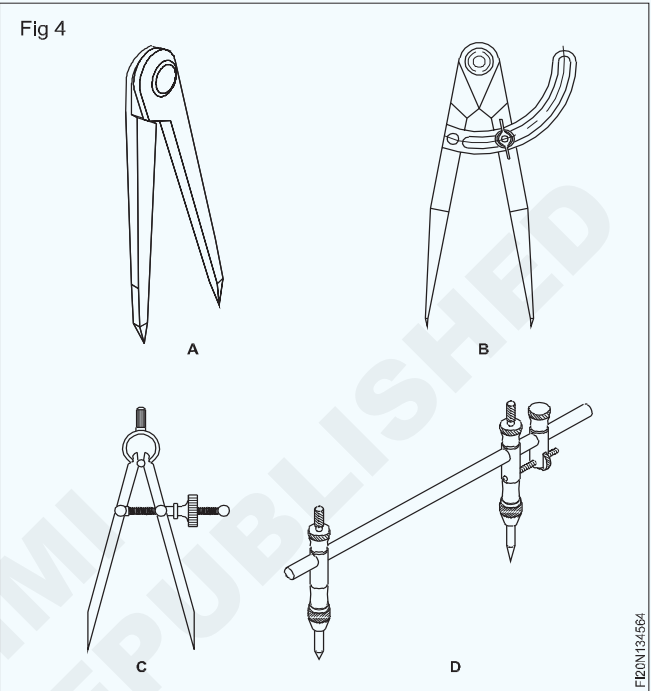


ଓଙ୍ଗ କମ୍ପାସ୍ ଗୋଟର ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ, 600 ଡିଗ୍ରୀ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହୋଇଛି | (ଚିତ୍ର 6)

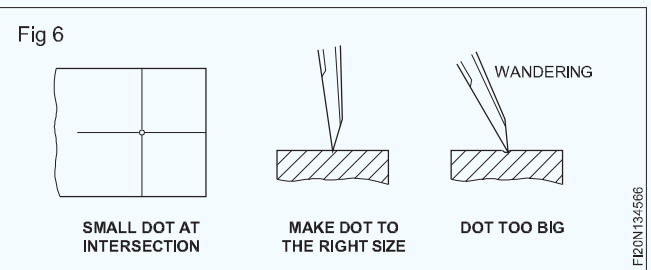


ସିମ୍ କମ୍ପାସ୍ (କିମ୍ପା) ଗ୍ରାମେଲ୍ ଏକ ବୃତ୍ତ କିମ୍ପା ଏକ ଆର୍କକୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଓଜ୍ କମ୍ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | (ଚିତ୍ର 7)

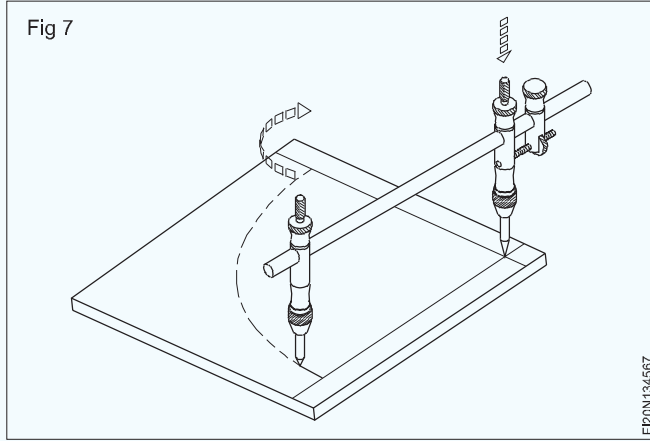

ଓଜ୍ କମ୍ପାସର କିଛି ଅଂଶ ଚିତ୍ର 8 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |

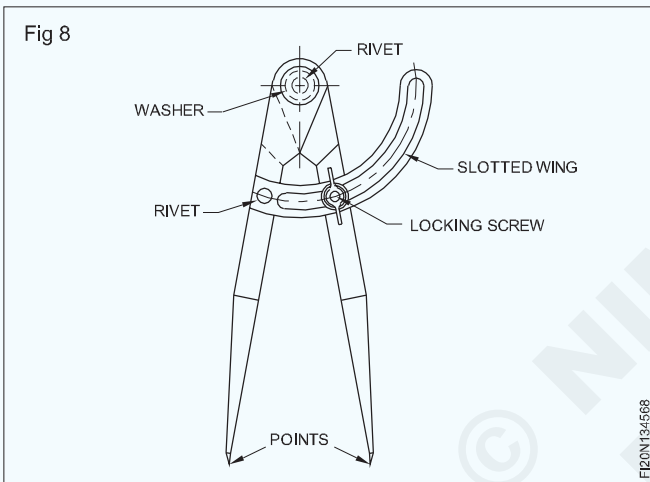


କମ୍ପାସର ଦୁଇ ଗୋଟ ସବୁବେଳେ ଲମ୍ବରେ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ୍ | (ଚିତ୍ର 9)

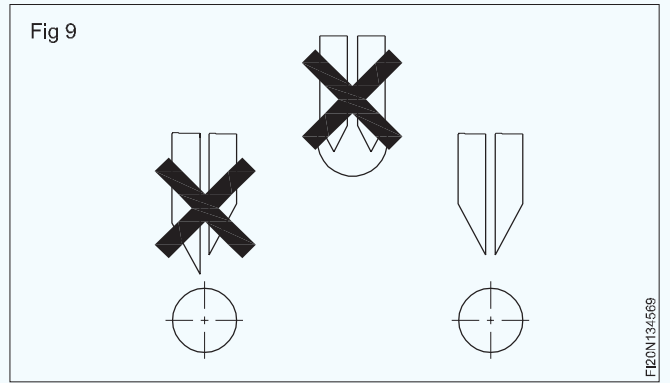

ଗଣ୍ଠିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଦିଗ length ଘିଏ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | ବସନ୍ତ ପ୍ରକାରର ଓଜ୍ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ ଥରେ ନିଆଯାଇଥିବା ମାପ ଚିହ୍ନିବା ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ |

ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟୀକ୍ଷୁ ରଖିବା ଉଚିତ୍ | ଏକ ତେଲ ପଥର ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଟୀକ୍ଷୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟୀକ୍ଷୁ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ | (ଚିତ୍ର 10) ଗ୍ରାଭଣ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଟୀକ୍ଷୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନରମ ହୋଇଯିବ |

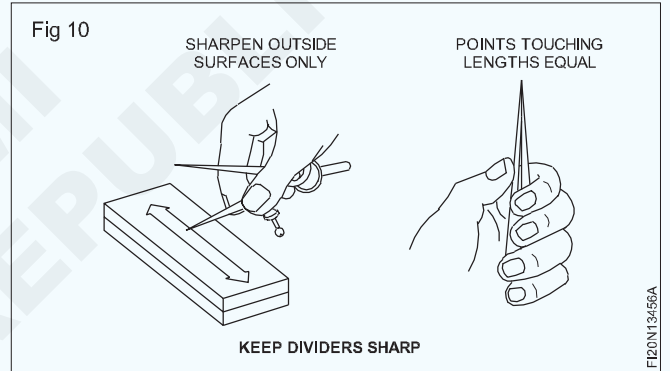

ସିଧା ସ୍ନିପ୍ସ | (Straight snips)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସିଧାସଳଖ ସ୍ନିପ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସିଧାସଳଖ ସ୍ନିପ୍ସର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ରାଜ୍ୟ ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |


ଏକ ସ୍ନିପ୍ସକୁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶିଅର୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ପତଳା ନରମ ଧାତୁ ସିଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯୁଗଳ କମ୍ପାସ୍ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | 20 S.W.G ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟ୍ ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସ୍ନିପ୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସିଧାସଳଖ ସ୍ନିପ୍ସର ବ୍ୟବହାର: ସିଧା ଧୂରେ ଧୂରେ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ସିଧା ରେଖା ଏବଂ ବକ୍ରର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସିଧାସଳଖ ସ୍ନିପ୍ସର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |

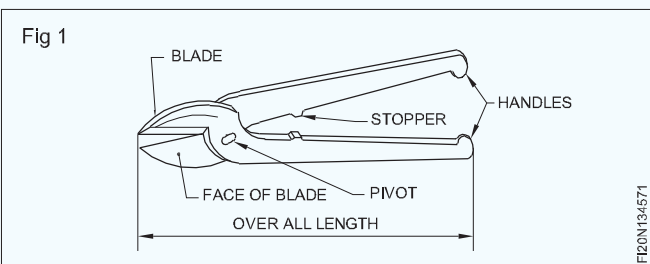


ଏକ ସିଟ୍ ଧାତୁ କାଟିବାବେଳେ, ସିଟ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦବାଯାଏ, ଯାହା ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କାଟିବା ଟେନ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ |

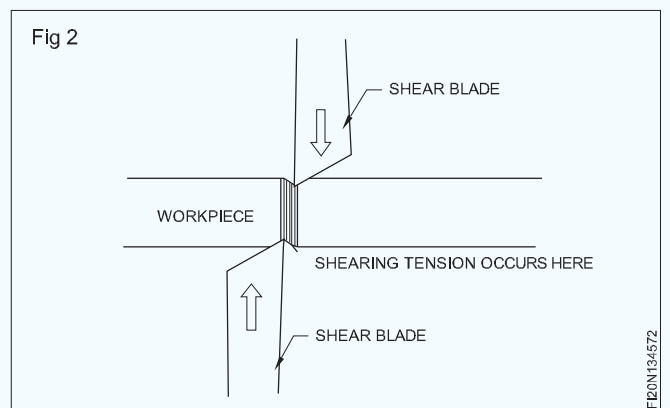

କ୍ଲେଡର କଟା ଧାର ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ୍ କ୍ଲେଡ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ୍ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଫାଇ ବିନା | ସିଧାସଳଖ ସ୍ନିପ୍ ପାଇଁ, କାଟିବା କୋଣ ହେଉଛି 87° |

ଯଦି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ ତେବେ ଏହା ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅପରିଷ୍କାର କଟା, ଚାମ୍ପେଡ୍ ଏବଂ ଖାର୍କସିପ୍ ଜାମିଂ କରିଥାଏ |

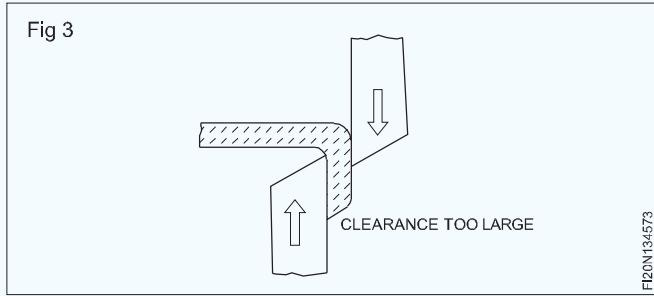

ପ୍ରକାର: ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ନିପ୍ ଅଛି |

- 1 ସିଧା ସ୍ନିପ୍ |
- 2 ବେଣ୍ଟ୍ ସ୍ନିପ୍ |

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ସ୍ନିପ୍ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଲମ୍ବ ଏବଂ କ୍ଲେଡର ଆକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | (ସ୍ନିପ୍ 150 ମିଲିମିଟର, 200 ମିମି, 300 ଏବଂ 400 ମିଲିମିଟର ଦି length ଘିରେ ଉପଲବ୍ଧ) Ex.200 mm, ସିଧା ସ୍ନିପ୍ |

ନିରାପତ୍ତା: ତାର ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ କ୍ଲେଡର କଟି ଧାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ (ଚିତ୍ର 4) |


ହାର୍ଡ ସିଟ୍ ଧାତୁ କାଟିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କ୍ଲେଡ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ |

ସ୍ନିପ୍ସକୁ ବଙ୍କା କର | (Bend snips)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |



- ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ନିପ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବଙ୍କା ସ୍ନିପ୍ସର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ନିପ୍ସର ସ୍ୱେସିଂଫିକେସନ୍ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକାରର କେଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ |

ଭିତର ବକ୍ର ରେଖା କାଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବକ୍ର ଧାରକୁ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍କା ସ୍ନିପ୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ (ଚିତ୍ର 1) |


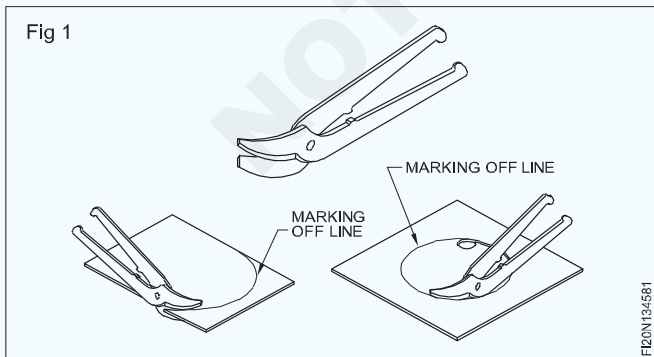


ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ନିପ୍ସର କିଛି ଅଂଶ ଡିମ୍ବର 2 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି | (ଚିତ୍ର 2)

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ବଣ୍ଟ୍ ସ୍ନିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | 150, 200, 300 ଏବଂ 400 ମିମି ଲମ୍ବରେ ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ନିପ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ |

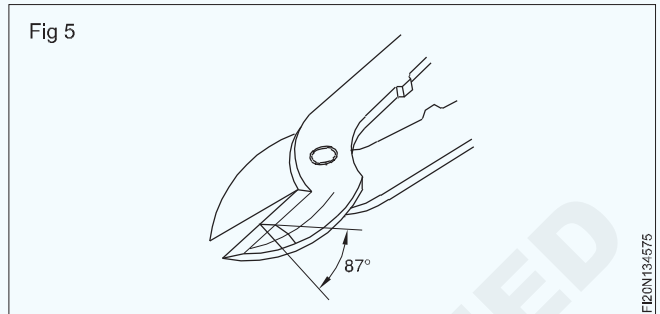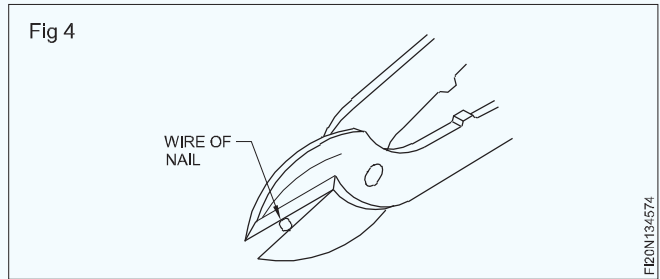

ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଛିଣ୍ଡିବା ହେତୁ କ୍ଲେଡର କଟିଙ୍ଗ ଧାର ହୋଇଯାଏ | କ୍ଲେଡ୍ସକୁ ପୁନଃ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କେବଳ କଟିଙ୍ଗ କୋଣ 87° (ଚିତ୍ର 5) କୋଣରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ୍ଲେଡର କଟିଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱର ମୁହଁକୁ ଗ୍ରାଭର୍ସ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 6)

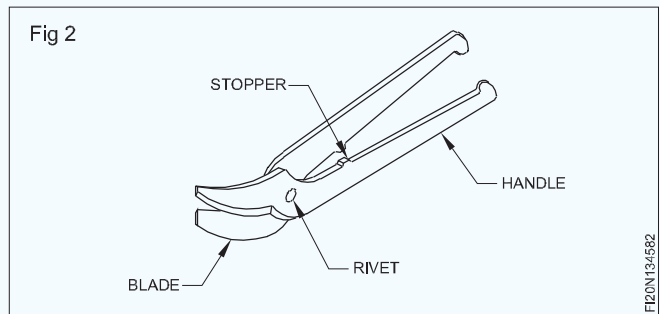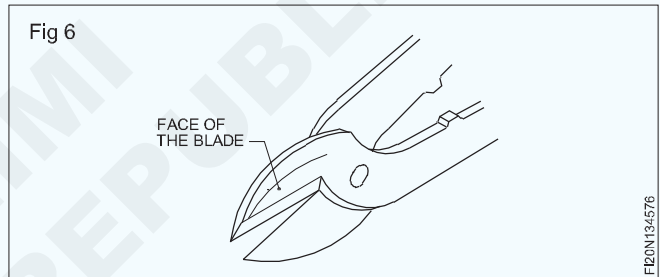

କେଶର ପ୍ରକାର |


- 1 ଚିନମ୍ୟାନ୍ କେଶକୁ ବେଳେବେଳେ ସିଧା ଶିଅର୍ କୁହାଯାଏ |
- 2 ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ କମିନେସନ୍ ଶିଅର୍ ବା ଗିଲବୋ ଶିଅର୍ |
- 3 ପାଇପ୍ କାଟିବା |
- 4 ସ୍କର୍ କାଟିବା |

5 ବ୍ଲକ୍ ଶିଅର୍ |


6 ରୋଡସ୍ କେଶ |

ବ୍ୟବହାର


ଚିନମ୍ୟାନ୍ସ କେଶ (ଚିତ୍ର 3): ଏହା 18 SWG ର ମୋଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା କଟା ଏବଂ ବଡ଼ ବାହ୍ୟ ବକ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏକ କେଶର କାଟିବା କୋଣ ହେଉଛି 87° | କଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲେଡ୍ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ୍ପ୍ ବିଭାଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି | ବ୍ଲେଡ୍ରେ ମୁହଁକୁ କେବେବି ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

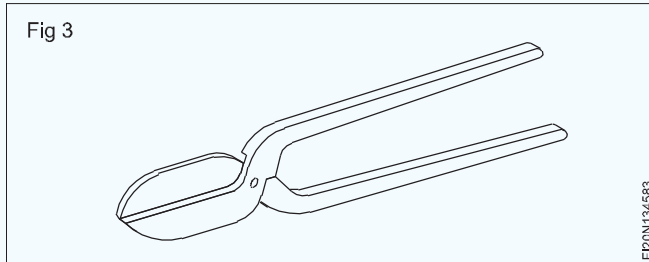


ସୁନିଉର୍ସାଲ୍ କମ୍ପିନେସନ୍ ଶିଅର୍ ବା ଗିଲବୋ ଶିଅର୍ (ଚିତ୍ର 4) |

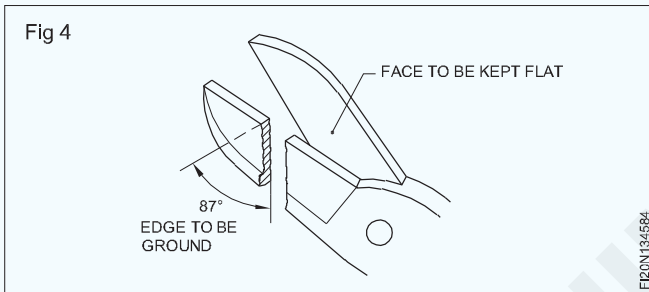


ଏହାର ବ୍ଲେଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଭାରତୀୟ କଟିଙ୍ଗ୍, ସିଧାସଳଖ ରେଖା କିମ୍ବା ବକ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଡାହାଣ ହାତ କିମ୍ବା ବାମ ହାତ, ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ କାରଣ ଉପର ବ୍ଲେଡ୍ ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି | (ଚିତ୍ର 5)

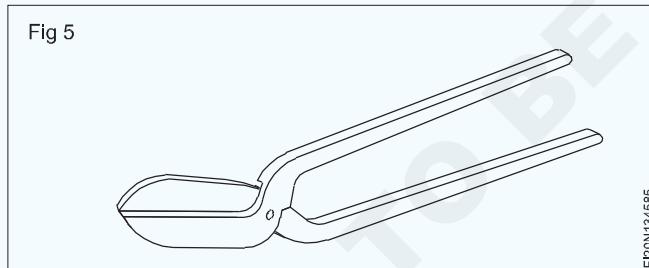


ପାଇପ୍ ଶିଅର୍ (ଚିତ୍ର 6): ଏହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରେଡ୍ ଶିଅର୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ | ବିଶେଷକରି ଏହା ପାଇପ୍ ର ଧାରକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

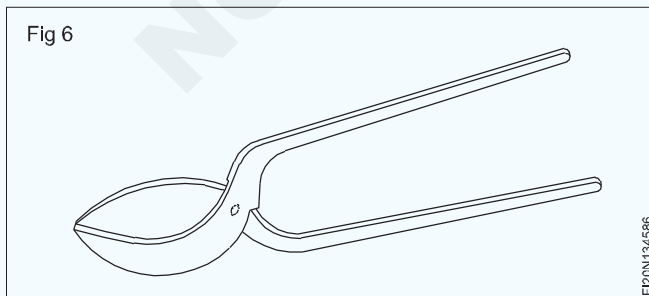


ସ୍ୱଚ୍ କାଟିବା (ଚିତ୍ର 7): ଡିମିରିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏହା ଏକ ଆକୃତି | ଏହା ଚିନମ୍ୟାନ୍ସ କେଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

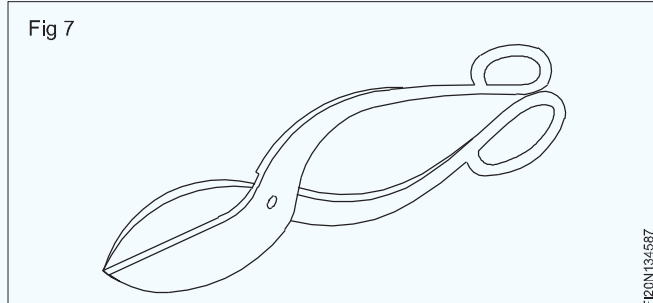

ବ୍ଲକ୍ ଶିଅର୍ (ଚିତ୍ର 8): ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଶିଅରର ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ତଳକୁ ବଙ୍କା | ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ଗର୍ଭରେ ନମ୍ର ଅଂଶକୁ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉପର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ଗୁଡ଼ି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯିବ | ଏହା ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

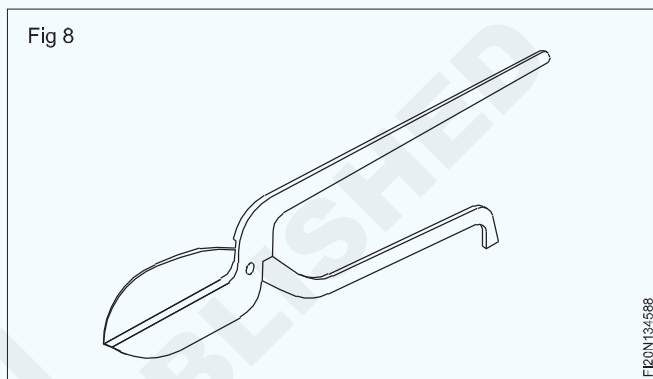


ରୋଡସ୍ କାଟିବା: ଚିତ୍ର 9 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅନ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲମ୍ବ ଛୋଟ |

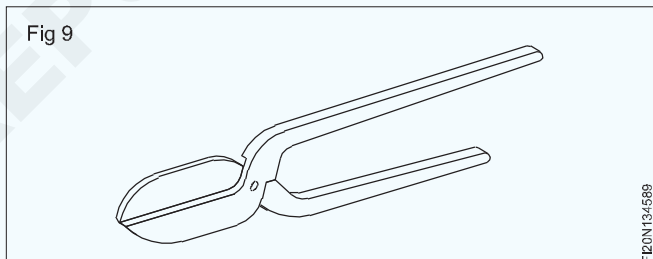


କ୍ଷୁଦ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ଗୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଦବାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ଗୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ | ଲମ୍ବା ସିଚ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

କାଟିବା ବଳ: ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ, ହାତକୁ ରିଭେର୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଟା ହେଉଥିବା ଧାତୁକୁ ରିଭେର୍ ପାଖରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ହକ୍ ବିଲ୍ଡ୍ ଶିଅର୍ (ଚିତ୍ର 10): ଏହା ଏକ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତର କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସ୍ଥିପଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ର ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧାତୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଡ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

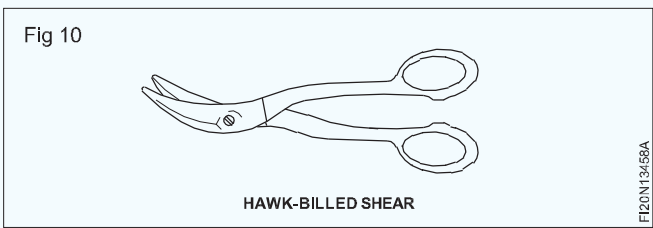


ବିମାନ ଚଳାଚଳ (ଚିତ୍ର 11): ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଏଗୁଡ଼ିକ ବାମ, ଡାହାଣ କିମ୍ବା ସର୍ବଭାରତୀୟ କଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ତିଆରି |

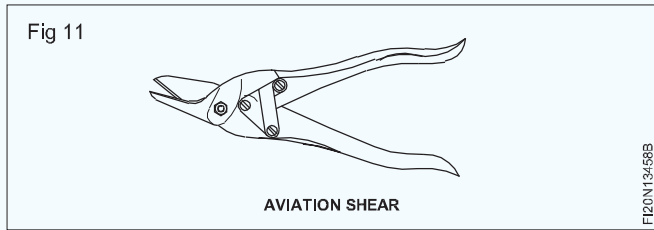


ବେଞ୍ଚ କାଟିବା (ଚିତ୍ର 12): ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲକୁ ଏକ ଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ସ୍କେଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇଛି |

ସେମାନେ 16 ଗେଜ ରୁ 18 ଗେଜ ମୋଟା ସିଟ୍ ଧାତୁ କାଟି ପାରିବେ |

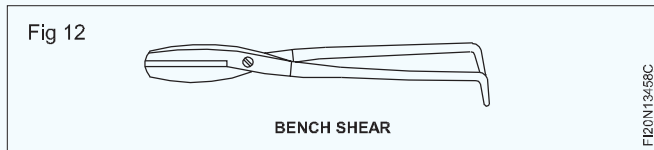


ଡବଲ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଶିଅର୍ (ଚିତ୍ର 13): ଏହି ଶିଅର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତିନୋଟି ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି ଯାହାକି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପାଖରେ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି କ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ | ଗୋଟିଏ ବ୍ଲେଡ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ଦେଇ ଶୀଟ୍ କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ |

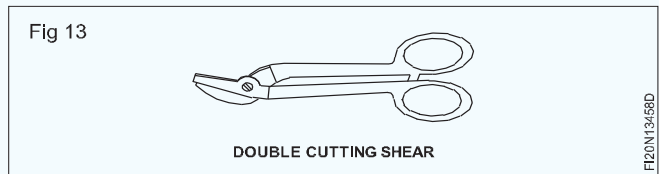

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦୁ୍ୟତିକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଶିଅର୍ (ଚିତ୍ର 14): କରଗେଜ୍ ଧାତୁ ସିଟ୍ କିମ୍ବା 18 ଗେଜ୍ ମୋଟା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଶୀଟ୍ ଧାତୁର ଏକ ସିଟ୍ ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦୁ୍ୟତିକ ଶିଅର୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ହାଲୁକା ହାତୁଡ଼ି ମାରିବା ସହିତ ଶିଅର୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ | ଲଗାତାର ows ଟକା ଭିତର ସର୍କଲ୍, ଜିନ୍ ଜାଗ, ବକ୍ରତା ରେଖା ଭଳି ଯେକ shape ଶସି ଆକୃତି ପାଇଁ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଉପରେ ଶିଅର୍ ଚଳାଇବ | ଏହି କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧାତୁର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାୟ 3 "/ 32 (2.5 ମିଲିମିଟର) ଚଉଡ଼ା |

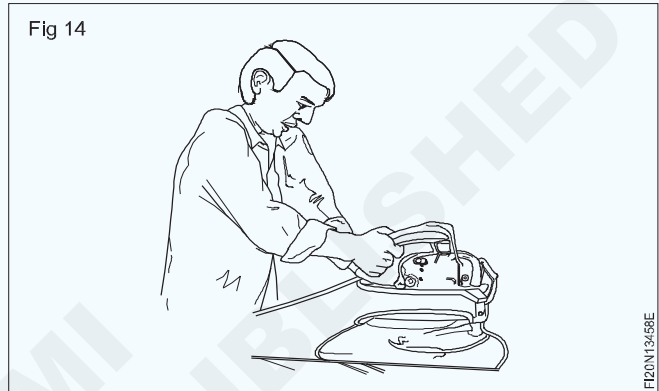

ସିଟ୍ ଧାତୁ ମଲେଟ୍ ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି | (Sheet metal mallets & hammers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ମଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଯଦି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ |

ମଲେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆକୃତିର ସାଧନ ଯାହା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରି ଚଟାଣ, ବଙ୍କା ଏବଂ ଶୀଟ୍ ଧାତୁର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆକାରରେ ଗଠନ |

ଏଗୁଡ଼ିକ କଠିନ କାଠରେ ତିଆରି |

ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଚଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେକ any ଶସି ଧାତୁ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ, ହାତୁଡ଼ିର ଚେହେରା ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୀଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ | ଏହିପରି କ୍ଷତି ଏବଂ ଏକ ଭାବନାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 1)


- ସାଧାରଣ ମଲେଟ୍ |
- ବସ୍ ମଲେଟ୍ |
- ଶେଷ-ନକଲି ମଲେଟ୍ |
- କଞ୍ଚା ଲୁଗାଇବା ମଲେଟ୍ |

ସାଧାରଣ ମଲେଟ୍: ମଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ଚେହେରା ଚିକିଏ ଉନ୍ନତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ | ଯଦି ଚେହେରା କନଭକ୍ସ ଆକାରରେ ନଥାଏ, ତେବେ ଚାକିରୀକୁ ପିଟିବା ସମୟରେ ମଲେଟ୍ ଚେହେରାର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାଜ୍ ହୋଇଯିବ |

ମଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଏ ଏବଂ ଚେହେରାର ଆକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | 50 ମିଲିମିଟର, 75 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 100 ମିମି ତିଆରେ ମଲେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ |

ଟିପିଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନଖ ଚଳାଇବା ଏବଂ ଟୀକ୍ଷ୍ଟ କୋଣରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଲେଟ୍ କୁ ହାତୁଡ଼ି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ଚେହେରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମଲେଟ୍ ଭଙ୍ଗିବାକୁ ଦାୟୀ |

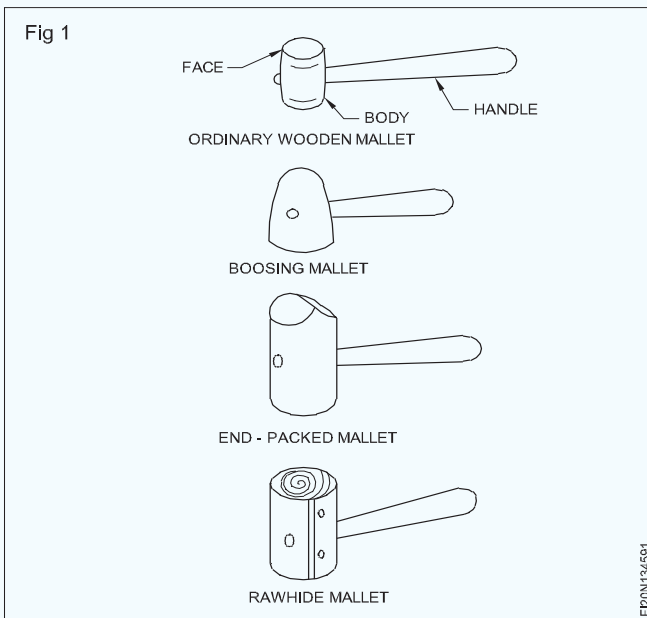

ସିଟ୍ ଧାତୁ ହାତୁଡ଼ି | (Sheet metal hammers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସିଟ୍ ଧାତୁ ହାତୁଡ଼ିର ନାମ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସିଟ୍ ଧାତୁ ହାତୁଡ଼ିର ନିର୍ମାଣ ବା features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସିଟ୍ ଧାତୁ ହାତୁଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସିଟ୍ ଧାତୁ ହାତୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
- ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା |


ପୂର୍ବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହାତୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି, କ୍ୱାସ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ସିଧା ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି | ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ସିଟ୍ ଧାତୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ହାତୁଡ଼ି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶୀଟ୍ ଧାତୁ ହାତୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ |

ସେମାନେ


- 1 ହାତୁଡ଼ି ସେଟିଂ
- 2 ହାତୁଡ଼ି
- 3 ହାତୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି
- 4 ହାତୁଡ଼ି ବିସ୍ତାର
- 5 ଖୋଲା ହାତୁଡ଼ି |
- 6 ବୁଲେଟ୍ ହାତୁଡ଼ି |
- 7 ହାତୁଡ଼ି ଲଗାଇବା |
- 8 ପେନିଙ୍ଗ୍ ହାତୁଡ଼ି |

ହାତୁଡ଼ି ସେଟିଂ: ଏହାର ଚେହେରା ଗୋଲାକାର କିମ୍ବା ବର୍ଗ ଆକାରରେ | ଏହାର ଫଳକ ଆଖି ଛିଦ୍ରରୁ ଚେପର ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଧା ହୋଇଛି ଆଡ଼କୁ | ପେନ୍ ଟିପ୍ ଆକୃତିର ଆୟତକାର, ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ୍ୱ | ସିଲିଣ୍ଡର ଚାକିରିର ଧାରକୁ ଜାଲିବା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହାର ଚେହେରା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 1)

ହାତୁଡ଼ିକୁ ରିଭାଇଟିଂ: ହାତୁଡ଼ିର ମୁହଁକୁ ଗୋଲେଇ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଚେହେରା ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ୍ୱ | ଏହାର ପେନ୍ ଲମ୍ବା ଚେପର ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ସିଧା | ପେନ୍ ର ଟିପ୍ ମିଶ୍ରିତ |

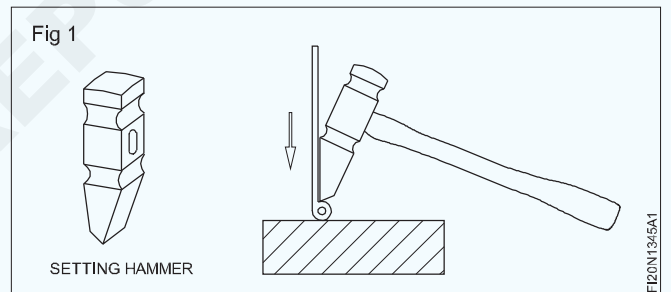


ରିଭେଟ୍ ହାମରକୁ ରିଭେଟ୍ ଶଙ୍କରକୁ ଡେଇଁବା ଏବଂ ରିଭେଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 2)

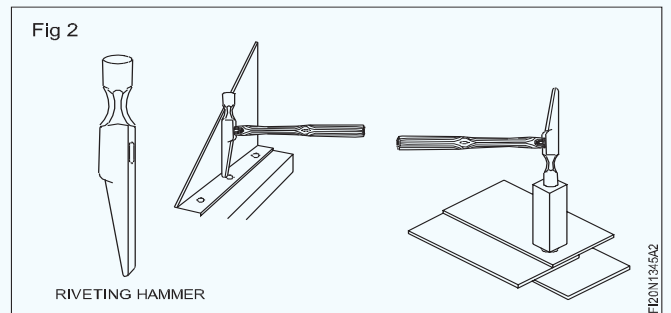


ହାମର ସୃଷ୍ଟି: ଏହାର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ | ଏହା ତାରମୁକ୍ତ ଧାର, ମିଥ୍ୟା ତାରର ଧାର ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଏକ କ୍ରିନ୍ ଅଂଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୀଟ୍ ର କୋଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 3)

ହାତୁଡ଼ି ବିସ୍ତାର: ଏହାର ଆକୃତି ଏକ କ୍ରିନ୍ ହାତୁଡ଼ି ପରି କିନ୍ତୁ ଏହାର ପେନ୍ ଶେଷଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରିତ |

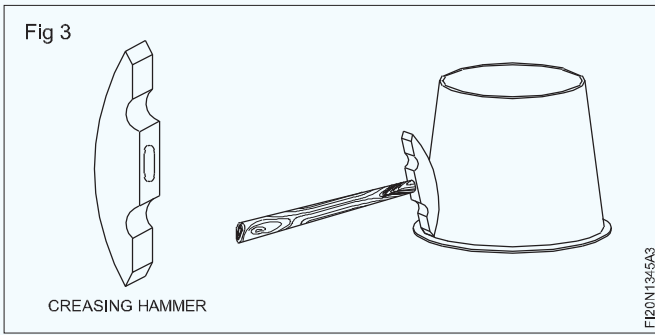


ଶୀର୍ଷର ଲମ୍ବ ବା to ଲବା ପାଇଁ ଏହା ସିଟ୍ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ raising ଅପରେସନ୍ ବା raising ଲବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 4)

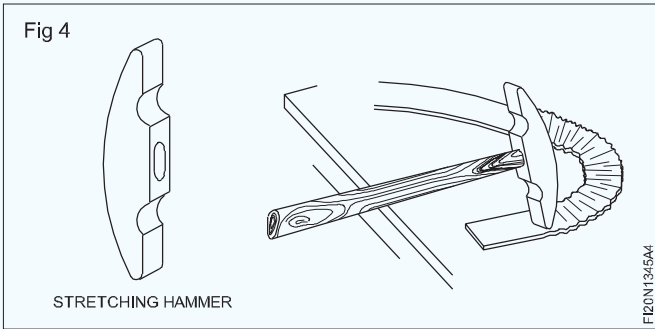

ହୋଲିଙ୍ଗ୍ ହାତୁଡ଼ି: ଏହାର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ବଳ ପରି ଆକୃତିର ଏବଂ ଭଲ ପଲିସ୍ ।


ଏହା ଧାତୁ ସିଟ୍ ଉପରେ ହୋଲିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖୋଲା ଆର୍ଟିକଲଗୁଡ଼ିକରୁ ଡେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ହାତୁଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ panel ପ୍ୟାନେଲ୍ ପିଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 5)

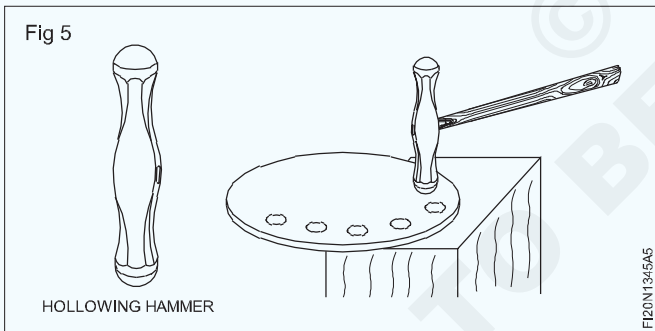


ବୁଲେଟ୍ ହାତୁଡ଼ି: ଏହାର ପ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକ ହୋଲିଙ୍ଗ୍ ହାତୁଡ଼ି ପରି ବେଶାୟାଏ କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟି ହାଲ୍ ହାତୁଡ଼ିଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କା । ପେନ୍ ଶେଷଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଲିସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗଭୀର ଅଂଶରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ଏହା ଗଭୀର ହୋଲିଙ୍ଗ୍ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ହୋଲିଙ୍ଗ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଖାଲ ଅଂଶରୁ ଦନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 6)


ଯୋଜନା କରୁଥିବା ହାତୁଡ଼ି: ଏହାର ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ବର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଖୋଲାକାର ଆକୃତିର ଏବଂ ଭଲ ପଲିସ୍ । ଏହାର ପେନ୍ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଅଟେ । ଏହି ହାତୁଡ଼ିର ଓଜନ ଭାରୀ ।

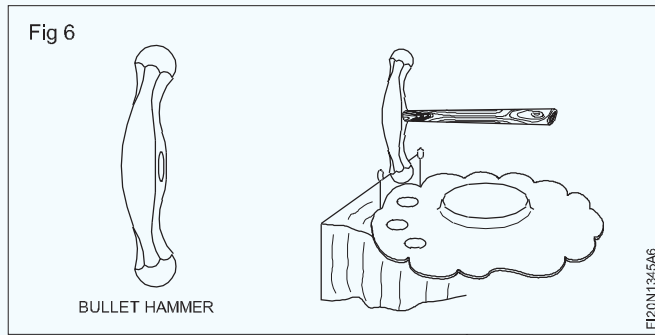

ଏହା ଖୋଲା ଏବଂ ବା raised ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଗମ ପୃଷ୍ଠ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଦା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 7)

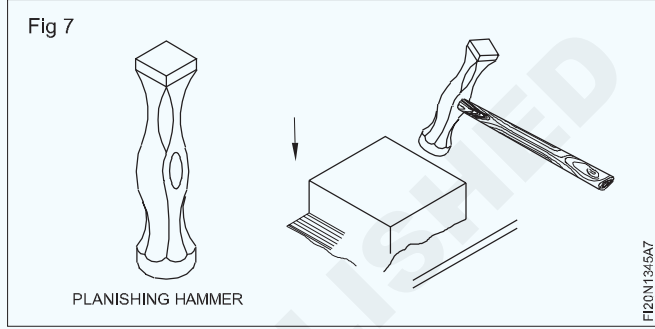

ପେନିଙ୍ଗ୍ ହାତୁଡ଼ି: ଏହାର ଚେହେରା ଖୋଲାକାର ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଏକ ଫଳକଟି ହାତୁଡ଼ି ବିସ୍ତାର କରିବା ପରି । ଏହି ହାତୁଡ଼ି ସ୍ଥିର ଆଲୁମିନିୟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖୋଲା ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ଘର ଧାରଣ ପାତ୍ର ଉପରେ ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ଇଞ୍ଜେସନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 8)

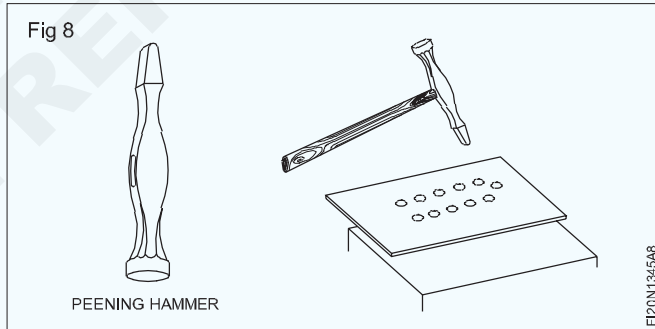


ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରଣ: ସିଟ୍ ଧାତୁ ହାତୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପେନ୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ହାତୁଡ଼ିର ଓଜନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି ।


ଉଦାହରଣ ।

1 ହାତୁଡ଼ି ଯୋଜନା


ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା (ଚିତ୍ର 9)

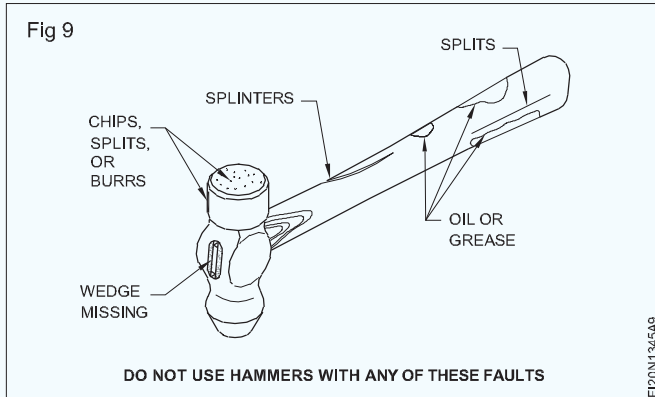

- ସର୍ବଦା ହାତୁଡ଼ିର ହାତ ଏବଂ ମୁହଁ ତେଲ ଏବଂ ତେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ |
- ହାତୁଡ଼ିର ଚେହେରା ସ୍କ୍ରାପ୍, ଡେଣ୍ଟ୍, ବିଭାଜନ, ବୁର୍, ଚିପ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ |
- ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍‌ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେବା ଉଚିତ | ଖେଳ ଟାଣ ହେବା ଉଚିତ | (ଚିତ୍ର 10)

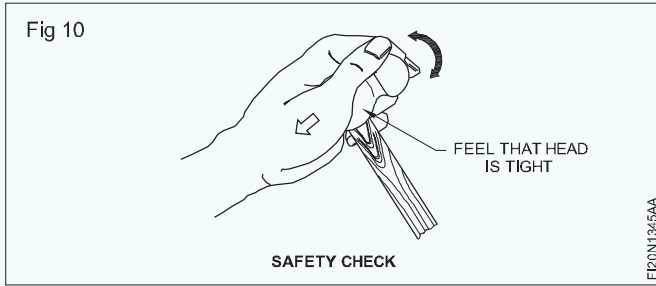

- ଭଙ୍ଗା, ଫାଟିଯାଇଥିବା, ଛିଣ୍ଡାଯାଇଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ | ତୁରନ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 11)
- ଖରାପ ଫିଟ୍ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍‌ରୁ ଉଡୁଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଦେଇପାରେ |
- ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ହାର୍ଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ନରମ ଧାତୁର ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- କେବେହେଲେ ଦୁଇଟି ହାତୁଡ଼ି ମୁହଁକୁ ଏକାଠି ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଚେହେରା ବିଭାଜିତ ହେବ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଉଡ଼ିବ |
- ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ହାତୁଡ଼ି ବାଛନ୍ତୁ |

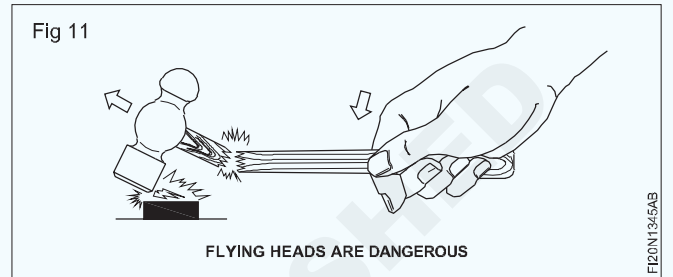

ଲୁହା ସୋଲଡିଂ (ସୋଲଡିଂ ବିଟ୍) Soldering iron (soldering bit)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଲୁହା ସୋଲଡିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା |
- ଲୁହା ସୋଲଡିଂର ନିର୍ମାଣଗତ ବ **features** ଶିଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତମ୍ବା ବିଟ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନା |

ସୋଲଡିଂ ଲୁହା: ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ହେଉଛି ଲୁହା ସୋଲଡିଂ ଏବଂ ଗରମ ଧାତୁକୁ ଏକତ୍ର ମିଶାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସୋଲଡିଂ ଆଇରନ୍ ସାଧାରଣତ cop ତମ୍ବା କିମ୍ବା ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି | ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତମ୍ବା ବିଟ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |

ତମ୍ବା ହେଉଛି ସୋଲଡିଂ ବିଟ୍ ପାଇଁ ପସନ୍ଦିତ ସାମଗ୍ରୀ କାରଣ |

- ଏହା ଉତ୍ତାପର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡକ୍ତର |
- ଚିଫିନ୍ ଲିଡ୍ ଆଲୁଅ ପାଇଁ ଏହାର ସମ୍ଭବ ଅଛି |
- ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ ଅଟେ |
- ଏହାକୁ ସହଜରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ | ଏକ ସୋଲଡିଂ ଲୁହାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଂଶ ଅଛି | (ଚିତ୍ର 1)

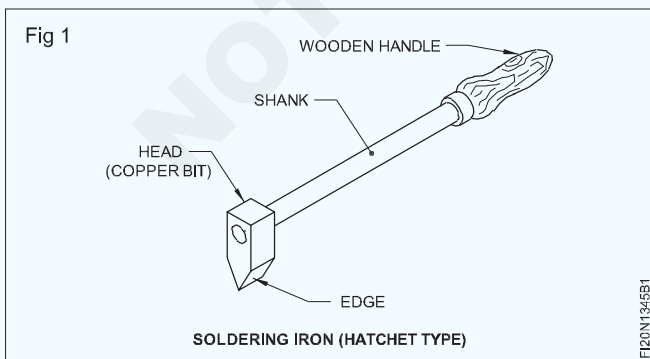

- ମୁଣ୍ଡ (ତମ୍ବା ବିଟ୍)
- ଶଙ୍କର
- କାଠ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ |

- ଧାର

ବିକ୍ରମ କପର୍ ବିଟ୍ |

ସୋଲଡିଂ ତମ୍ବା ବିଟ୍ ର ପ୍ରକାର: ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ 7 ପ୍ରକାରର ସୋଲଡିଂ ତମ୍ବା ବିଟ୍ ଅଛି,


ସେମାନେ

- ସୂଚିତ ସୋଲଡିଂ ତମ୍ବା ବିଟ୍ |
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲଡିଂ ତମ୍ବା ବିଟ୍ |
- ଗ୍ୟାସ୍ ଗରମ ସୋଲଡିଂ ତମ୍ବା ବିଟ୍ |
- ସିଧା ସଲଡିଂ ତମ୍ବା ବିଟ୍ |
- ହ୍ୟାଟ୍ ସୋଲଡିଂ ତମ୍ବା ବିଟ୍ |
- ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତମ୍ବା ବିଟ୍ |
- ହାଣ୍ଡି ସୋଲଡିଂ ତମ୍ବା ବିଟ୍ |


ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ସୋଲଡିଂ ଆଇରନ୍ ବିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ | ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉତ୍ତାପ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମନିପ୍ୟୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ନୁହେଁ |

ତମ୍ବା ମୁଣ୍ଡର ଓଜନ ବ୍ୟତୀତ ସୋଲଡିଂ ବିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | ସାଧାରଣ ସୋଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡର ଆକୃତି ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଗ ପିରାମିଡ୍ କିନ୍ତୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନିତ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |


ପଏଣ୍ଟ ସୋଲ୍ଡିଂ ଚମ୍ପା ବିଟ୍: ଏହାକୁ ଏକ ବର୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ସୋଲ୍ଡିଂ ଲୁହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏକ ପିରାମିଡ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଧାର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କୋଣରେ ଆକୃତିର । ଏହା ଚ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ସୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 2)

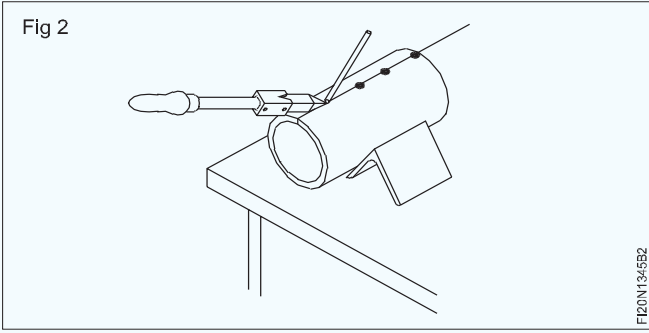

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲ୍ଡିଂ ଚମ୍ପା ବିଟ୍: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲ୍ଡିଂ ଲି iron ହର ବିଟ୍ ଏକ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗରମ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକାରକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଯଦି କରେଣ୍ଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ କାରଣ ଏହା ସମାନ ଉତ୍ତାପକୁ ବଜାୟ ରଖେ । ବିଭିନ୍ନ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲ୍ଡିଂ ଆଇରନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଅନେକ ଅବଲବ୍ଧ ଟିପ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ electrical ବ electrical ଦୁପତିକ କିମ୍ବା ରେଡିଓ ଆସେମ୍ବଲି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 3)

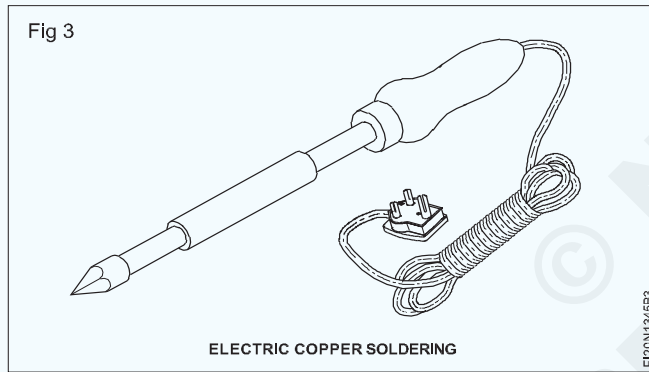


ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ତାପ ସୋଲ୍ଡିଂ ଚମ୍ପା ବିଟ୍: ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ତାପ ସୋଲ୍ଡିଂ ଚମ୍ପା ବିଟ୍ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତାପ ହୁଏ ଯାହା ମୁଣ୍ଡର ପଛ ଭାଗରେ ଲାଗିଥାଏ । ଉଚ୍ଚ ଗାଠ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଭଲ ଉତ୍ତାପ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ (LPG) ଅଗ୍ନି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସୋଲ୍ଡିଂ କିଟ୍ ସାଧାରଣତଃ many ଅନେକ ଆକାର ଏବଂ ବିଟ୍ ଆକୃତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକାରର ସୋଲ୍ଡିଂ ସଂଯୋଗ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ । (ଚିତ୍ର 4)

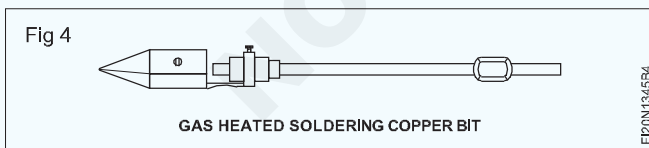


ଟ୍ରାମେଲ୍ସ | Trammels

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।
 • ଟ୍ରାମେଲ୍ସର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।


ସିଧା ସଲ୍ଡିଂ ଚମ୍ପା ବିଟ୍: ଏହି ପ୍ରକାରର ସୋଲ୍ଡିଂ ଲୁହା ଗୋଲାକାର କାମର ଭିତର ତଳ ଅଂଶକୁ ସୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । (ଚିତ୍ର 5)

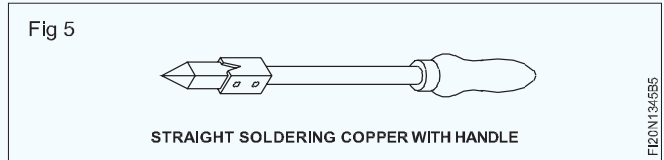


ହ୍ୟାନ୍ଡ୍ ସୋଲ୍ଡିଂ ଚମ୍ପା ବିଟ୍: ଏହି ପ୍ରକାରର ସୋଲ୍ଡିଂ ଲି iron ହ ସମତଳ ପୋଜିସନ୍ ଲମ୍ବାୟ କିମ୍ବା ଗୋଲାକାର ବା ବର୍ଗ ତଳ ତଳେ ଖୋଲା ଗଣ୍ଠିରେ ସୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ । (ଚିତ୍ର 6)

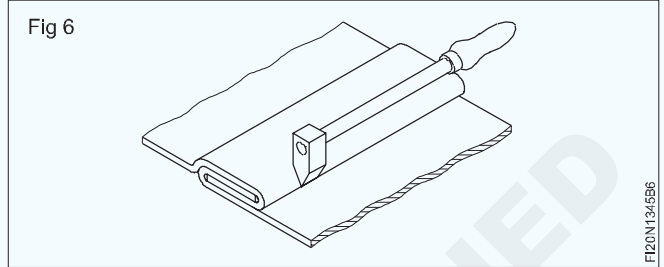


ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୋଲ୍ଡିଂ ଚମ୍ପା ବିଟ୍: ଏହି ପ୍ରକାରର ସୋଲ୍ଡିଂ ଲୁହା ସୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ସିଧା କିମ୍ବା ହ୍ୟାନ୍ଡ୍ ବିଟ୍ ସୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସୋଲ୍ଡିଂ ବିଟ୍ ସୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯେକ position ଶସି ସ୍ଥିତିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ ହୋଇପାରିବ । (ଚିତ୍ର 7)

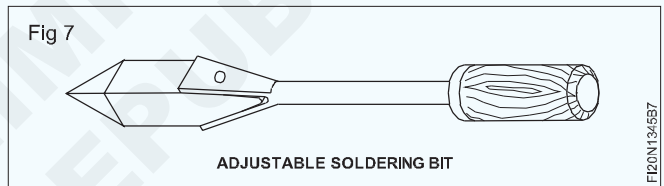

ହାଣ୍ଡି ସୋଲ୍ଡିଂ ଚମ୍ପା ବିଟ୍: ଏହା ଏକ ହ୍ୟାନ୍ଡ୍ ପ୍ରକାର ପରି କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାନ୍ଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆକାର ବଡ଼ । ଏହା ଧାତୁର ଭାରୀ ଗେଜ୍ ସୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଧାତୁର ହାଲୁକା ଗେଜ୍ ଉପରେ ସୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତାପ ଧାତୁକୁ ଧକ୍କା ଦେବ । (ଚିତ୍ର 8)

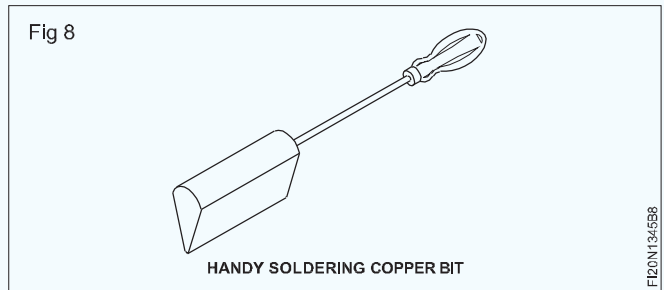

ବିମ୍ବ ଗ୍ରାମେଲ୍ ଏବଂ ଟେପର ମାପ: ପରସ୍ପରକୁ 90 ° ରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମେଲ୍ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଦୂରତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗଳ ଗ୍ରାମେଲ୍ ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା 'ଟ୍ରମ୍' ଏବଂ ଯେକି any ଶସି ସୁବିଧାଜନକ ବିମ୍ବ ଯେପରିକି କାଠ ବ୍ୟାଟେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ । ସଠିକ୍ ମାର୍କିଂ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାମେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

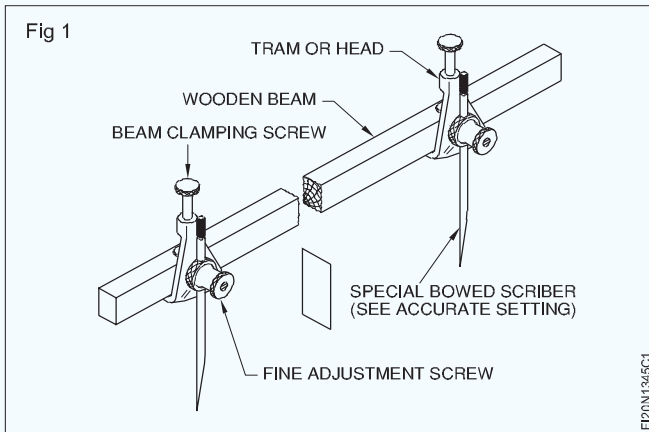

900 ଆଙ୍ଗୁଳ ଲାଇନ୍ ଯଥା ପରସ୍ପର ସହିତ ରେଖା ବର୍ଗ, ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବିମ୍ବ ଗ୍ରାମେଲ୍ ସେଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିଲ୍ ଟେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଟ୍ ହୋଇପାରେ ।

ଢିଭାଇଡର୍ ସହିତ ମାର୍କିଂ କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ସଠିକତା, ଏବଂ ଗ୍ରାମେଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଆକାରର 0.15 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ । ଚିତ୍ର 3 ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିପରି ଏକ ତାହାଣ କୋଣର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କିଂ କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ସଠିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ଗ୍ରାମେଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଆକାରର 0.15 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ । ଚିତ୍ର 3 ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିପରି ଏକ ତାହାଣ କୋଣର ଗୁଣ ।

ଗ୍ରୋଭର୍ସ | (Groovers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଗ୍ରୋଭର କ'ଣ ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ରୋଭରଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ରୋଭରର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗେଟାଲର ଯେକି Any ଶସି ସିମ୍ ଲକ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ । ନଚେତ୍ ଗଣ୍ଠି ଏକ ବିଫଳତା ହେବ ।

ଏକ ଗ୍ରୋଭର କ'ଣ?

ଏକ ଗ୍ରୋଭର ହେଉଛି ସିଙ୍ଗେଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିମ୍ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଚୁଲ୍ । (ଚିତ୍ର 1)




ଚୁଲ୍ ର ଶେଷକୁ ଗ୍ରୀଭ୍ ସିମ୍ ଡିଆରି କରୁଥିବା ଲକ୍ ଉପରେ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ସେଟ୍ କରାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 2)


ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ।

ଗ୍ରୋଭରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । 3 ମିମି, 4 ମିମି, 5 ମିମି ଇତ୍ୟାଦି ।

ସାଧାରଣତଃ the ଫୋଲ୍ଡର ମୋଟେଇଠାରୁ 1.5 ମିମି ଚଉଡ଼ା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ମୋଟା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ, ଫୋଲ୍ଡର ମୋଟେଇଠାରୁ 3 ମିମି ବଡ଼ ଏକ ଗ୍ରୋଭର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

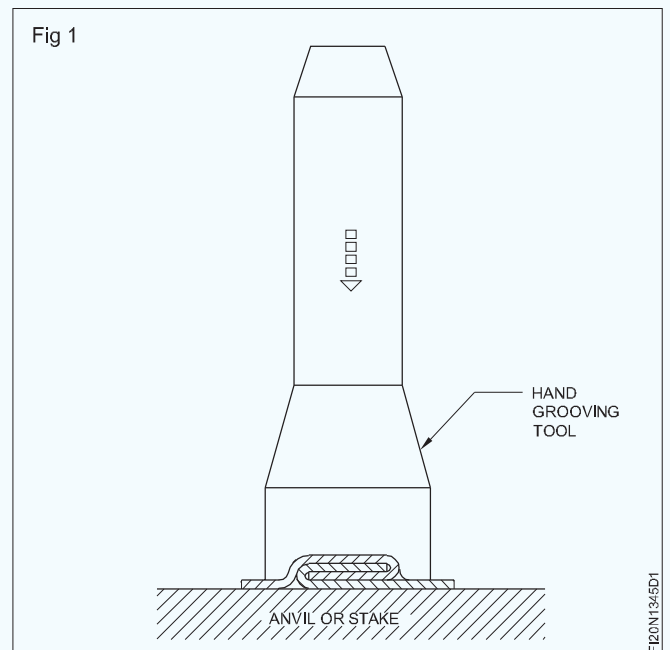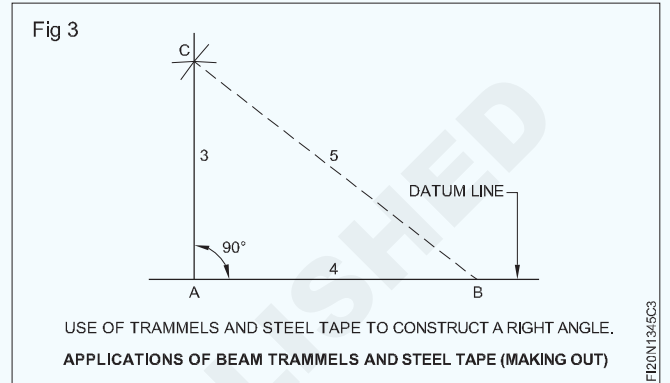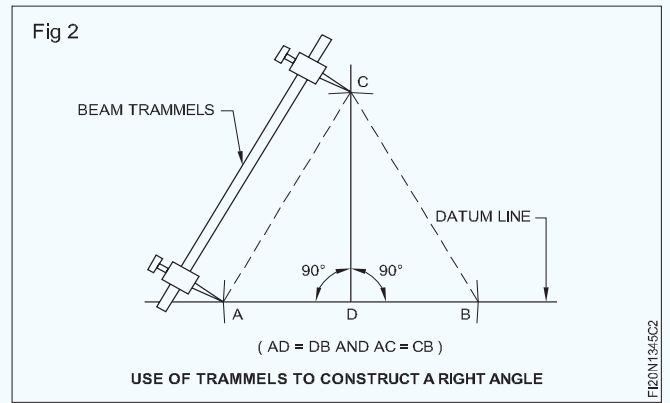


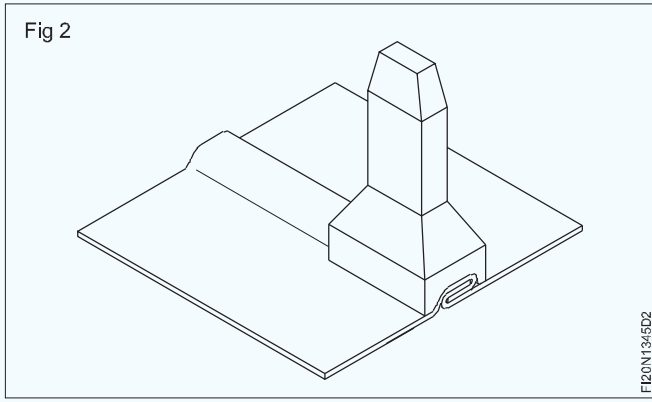

ଗ୍ରୀଭର ମୋଟେଇ ଟୁଲ୍ ବଡ଼ି ଉପରେ ସ୍ଥାପ୍ ହୋଇଛି ।



ବନ୍ଧ ଏବଂ ତାଲା

ପ୍ରଥମେ ଗଣ୍ଠି ଛିଟିରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହା ଏକ ମଲେଟ୍ ସହିତ ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । (ଚିତ୍ର 3)

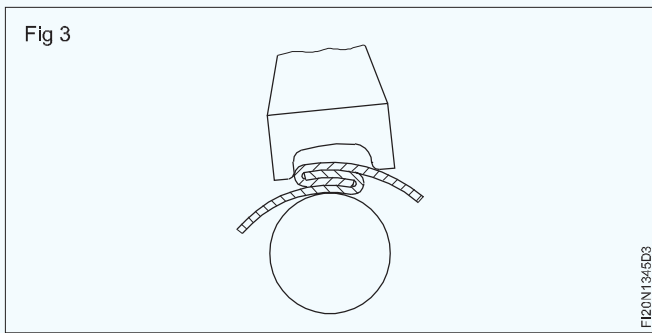

ତା'ପରେ ଗ୍ରୋଭରକୁ ଗଣ୍ଠିର ବନ୍ଧ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଏ । ଗ୍ରୋଭରଟି ଅତି ସାମାନ୍ୟ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଗଣ୍ଠିର ଧାର ଗ୍ରୋଭରକୁ ଛିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

ଗଣ୍ଠିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରୋଭର ଅପରେସନ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 4 ଏବଂ 5) ।

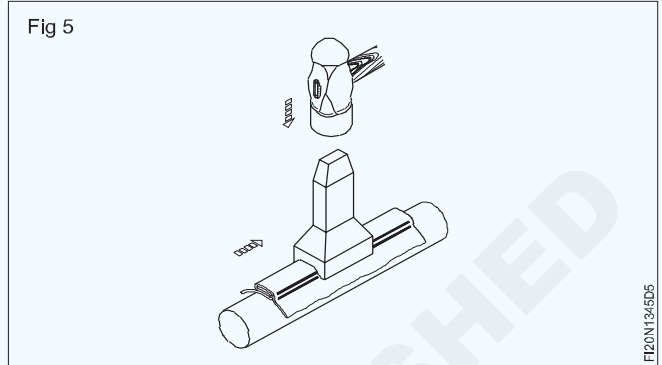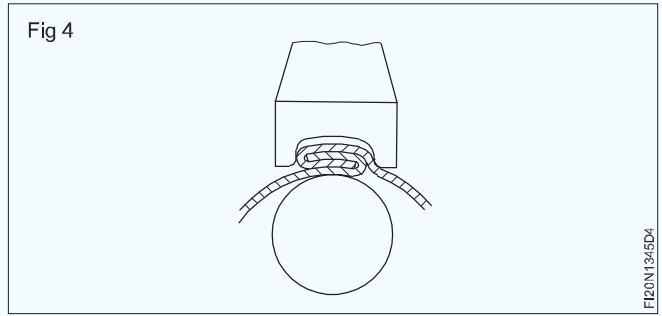

ଯୁଗ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣ୍ଠି ସହିତ କାମ କରି ତାଲା ପଡ଼ିଛି । ଏକ ମଲେଟ୍ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ସିମ୍ କଠିନ ଅଟେ ।

ଗ୍ରୋଭରର ଶେଷ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣ୍ଠିକୁ ଲକ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଗଣ୍ଠିରେ କାମୁଡ଼ିବା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଛୋଟ ଏକ ଗ୍ରୋଭର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଧାତୁକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ ଏବଂ ତାଲାକୁ ରୋକିବ ।

ଅଂଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର | (Stakes and their uses)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ମତ ହେବେ |

- ଏକ ଅଂଶ କଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |


ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିଟ୍ ଧାତୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆକ୍ରିଲ୍, ନଇଁବା, ସିମ୍ କରାଯାଇ କିମ୍ବା ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ | ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସହାୟକ ଉପକରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସାଧନ ଗଠନ କରନ୍ତି |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଷ୍ଟକ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କିମ୍ବା ସହଜରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥାଏ |

କେତେକ ଷ୍ଟକ୍ ଜାଲ୍ ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ, କାଷ୍ଠ ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହାଁ | ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଜାଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା କାଷ୍ଠ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ନିର୍ମିତ |

ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଅଂଶ ଏକ ମୁଣ୍ଡ (କିମ୍ବା) ଏକ ଶିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ | (ଶଙ୍କର କିମ୍ବା ଶରୀର ଏବଂ ଗୋଇଠି) ଶଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଟେପରଡ୍ ବେଞ୍ଚ ସଙ୍କେତରେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | (ଚିତ୍ର 1)




ଗୋଲାକାର ଡଲ୍ ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 1): ଏହାର ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଅବତଳ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି | ଏହା ସିଟ୍ ହୋଇ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

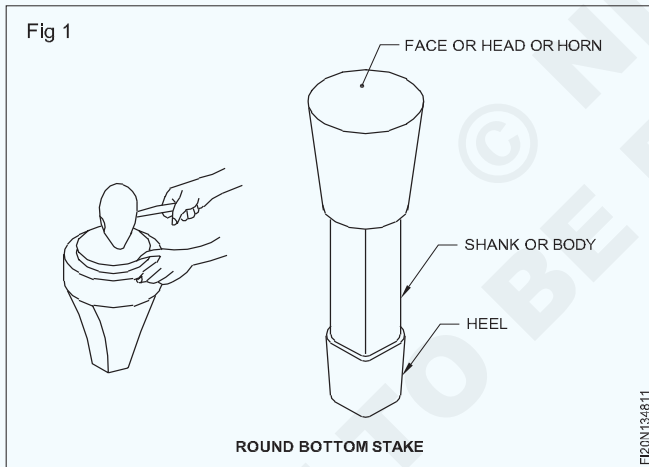


ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 2): ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶର ଏକ ଡାକ୍ଷ୍ଣ, ସିଧା ଧାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଦିତ | ଡାକ୍ଷ୍ଣ ବଙ୍କା ତିଆରି କରିବା, ସିଟ୍ ଧାତୁର ଧାରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ହାତରେ ବାନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ୟାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ |

ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 3): ଏହି ଅଂଶଟି ଏକ ବୃତ୍ତର ଆର୍କ୍ ଆକାରରେ ଏକ ଡାକ୍ଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଦିତ | ଧାତୁ ଡିସ୍କରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଚର୍ମ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ଫନେଲ୍ ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 4): ଫନେଲ୍ ଏବଂ ଟେପରଡ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଗଠନ ଏବଂ ସିମ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଂଶଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

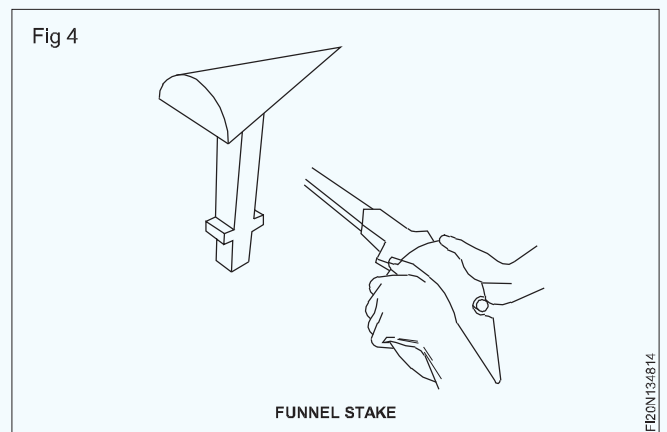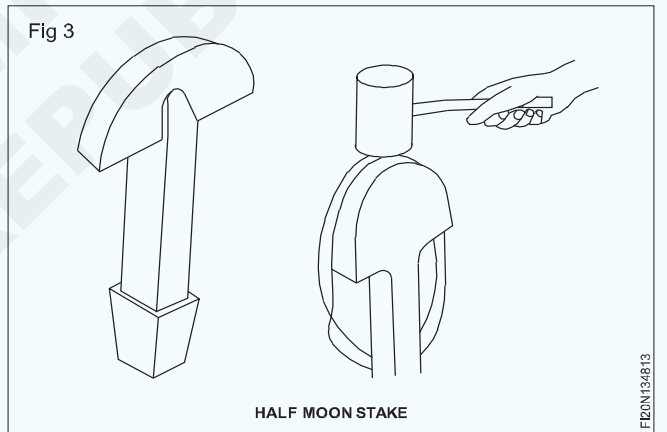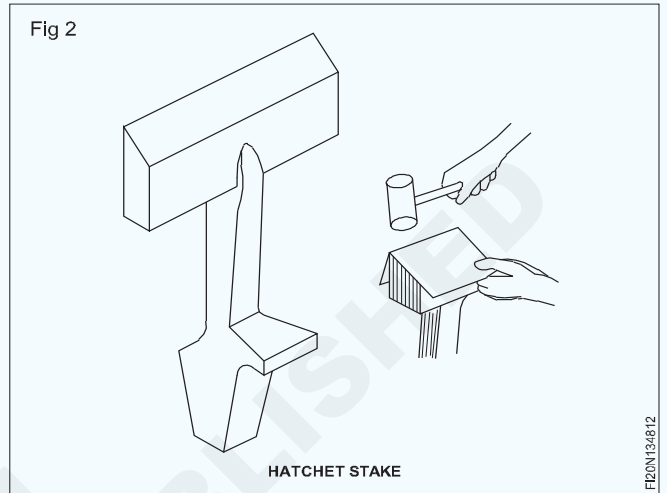

ବିକ୍ କିମ୍ବା ବିକ ଲ Iron ହ ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 5): ଏହି ଅଂଶର ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟଟି ଏକ ଆୟତକାର ଆକୃତିର ଆକିଲ୍ । ସ୍ତାଉଟ୍ ଏବଂ ଚୀଷ୍ଟା ଟେପରଡ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ମୋଟା ଟେପରଡ୍ ଶିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । କୋଣାର୍କ ସ୍କାଫ୍ଟ, ସିମ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଆକିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ।


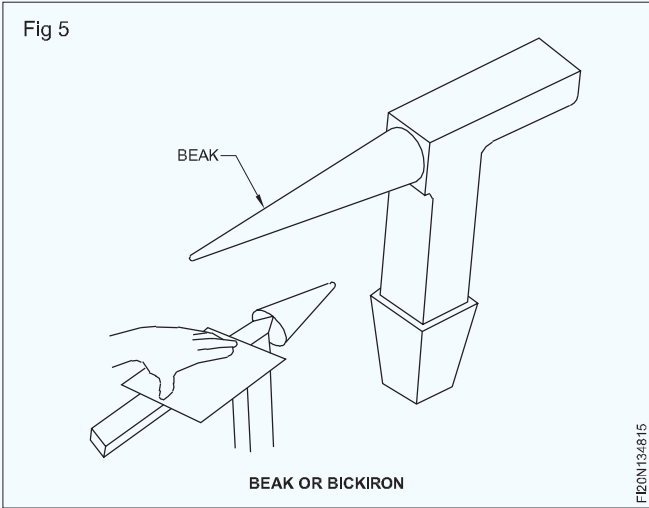


ଲ Iron ହ ସୃଷ୍ଟି (ଚିତ୍ର 6): ଏହି ଅଂଶରେ ଦୁଇଟି ଆୟତକାର ଆକୃତିର ଶିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧା । ଅନ୍ୟ ଶିଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ସ୍କର୍ ରୁଡ଼ିକ ଅଛି । ଏକ ଫ୍ଲାଟ ସିଟ୍ ର ସିଧା ଧାରରେ ଏକ ବିଡ୍ 'ବୁଡ଼ିବା' ସମୟରେ ଖୋଲାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ପତଳା ଗେଜ୍ ଧାତୁ ସହିତ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଚୁପ୍ ତିଆରି କରିବାବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

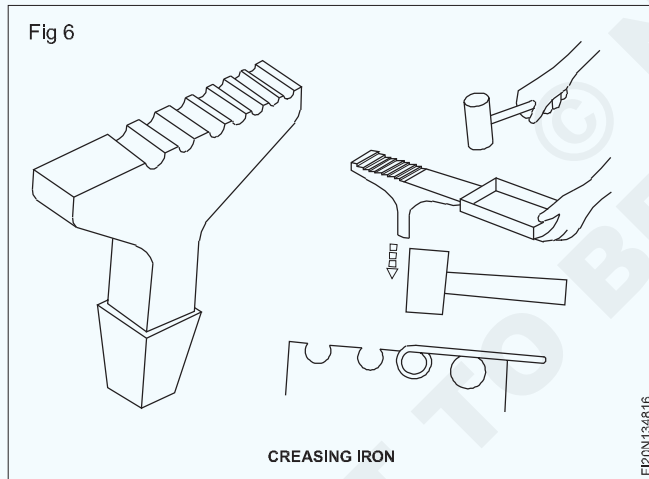

ପାଇପ୍ ଅଂଶ ବା ସ୍କୋୟାର୍ ଧାର ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 7): ଏହି ଅଂଶରେ ଶିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଅଛି । ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଗୋଟିଏ (ଚିତ୍ର 7A) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମତଳ ଟେପରଡ୍ ସହିତ । ଅନ୍ୟଟି ବକ୍ର ଟେପରଡ୍ ସହିତ (ଚିତ୍ର 7 ବି) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଫ୍ଲାଟ ଫେସ୍ ଶିଙ୍ଗ ଅଂଶ ଧାରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସିଧା ଧାରକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ବକ୍ର ଟେପରଡ୍ ଶିଙ୍ଗ ଅଂଶଟି ବୃତ୍ତାକାର ଡିସ୍କ କିମ୍ବା ବକ୍ର ଧାରକୁ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।


ଟିନମ୍ୟାନ୍ ଆକିଲ୍ (ଚିତ୍ର 8): ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଟ୍ ଆକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ପଲିସ୍ ହୋଇଛି ।

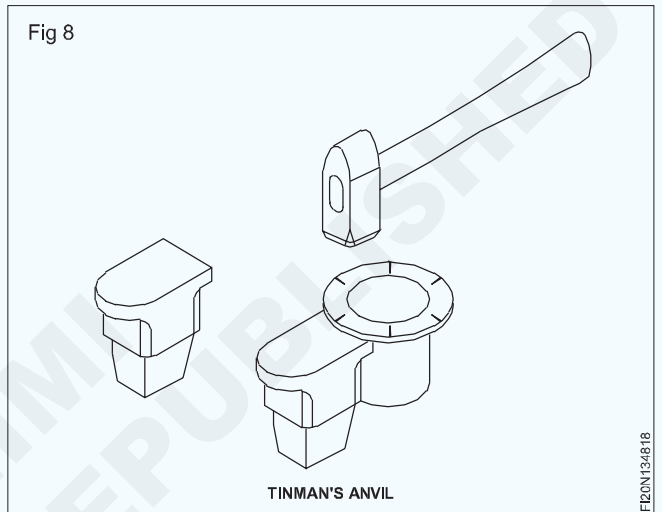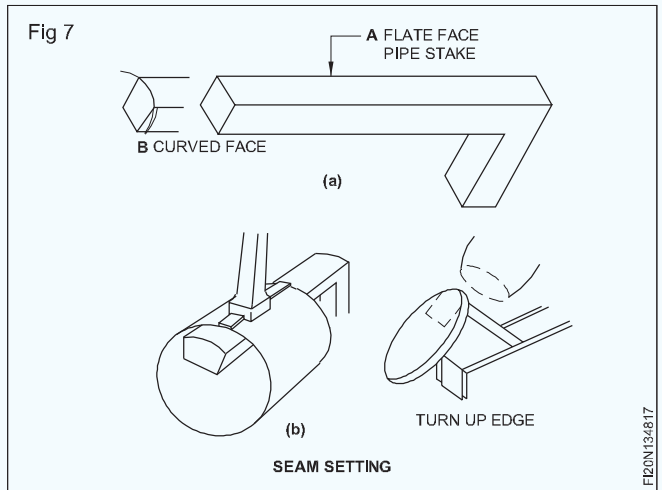


ଟିନମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଘୋଡ଼ା (ଚିତ୍ର 9): ଏହି ଅଂଶର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣତ cle କ୍ଲିୟରାନ୍ସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଗ ଛିଦ୍ର ଅଛି । (ଚିତ୍ର 10)

ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିକିଲର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଅଂଶର ପୃଷ୍ଠ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ଚିଜେଲ ସହିତ ସେଣ୍ଟର୍ ପିଚ୍ କିମ୍ବା କାଟିବା ସମୟରେ ଅଂଶର କ damage ଶସି କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାକିରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

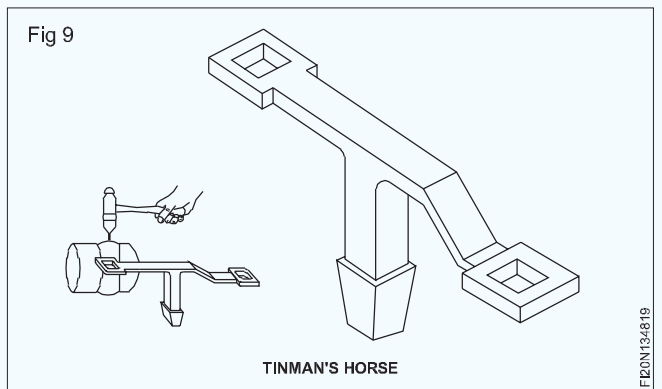

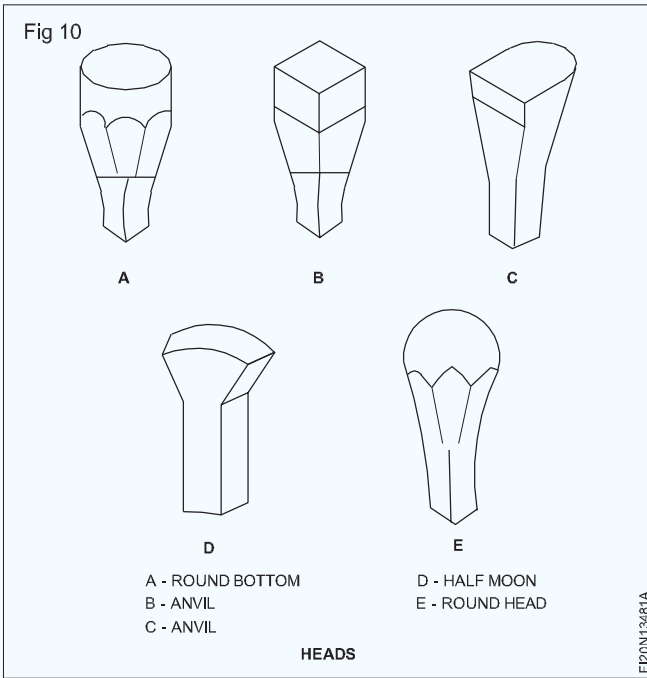

ତମ୍ବା ସ୍ମିଥ୍ ଅଂଶ | (Copper smith stake)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ତମ୍ବା ସ୍ମିଥ୍ ଅଂଶ ଚିହ୍ନଟ କର |
- ଏକ ତମ୍ବା ସ୍ମିଥ୍ ଅଂଶର ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ତମ୍ବା ସ୍ମିଥ୍ ଅଂଶର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ତମ୍ବା ସ୍ମିଥ୍ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

ଏକ ସିଟ୍ ଧାତୁ ଦୋକାନରେ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଂଶ ରହିବା ଅର୍ଥନ not ଠିକ ନୁହେଁ |


ତେଣୁ, ସାଧନ କରିବାର ଏକ ଅର୍ଥନ way ଠିକ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର 1 ପରି ସାଧାରଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରମ୍ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଧାରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି |

ଏହି ଅଂଶକୁ ଏକ ତମ୍ବା ସ୍ମିଥ୍ ବା ଚିକ୍କ୍ୟାକ୍ଲୁ ଆକ୍ସିଲ୍ କୁହାଯାଏ | ଏହାର ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟ ହେତୁ ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ | ଏହି ଧାତୁ ସିଟ୍ ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଚଟାଣ କରିବା, ବଙ୍କା, ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଉଭୟ ସିଧା ଏବଂ ବକ୍ର ଧାରରେ ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟମ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ କେସ୍ କଠିନ |

ସୁରକ୍ଷା ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- 1 ଟାଙ୍ଗିପିଟି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ନହେବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ସ୍ପେସ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ଧାରକରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ଦୂର ଭାବରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

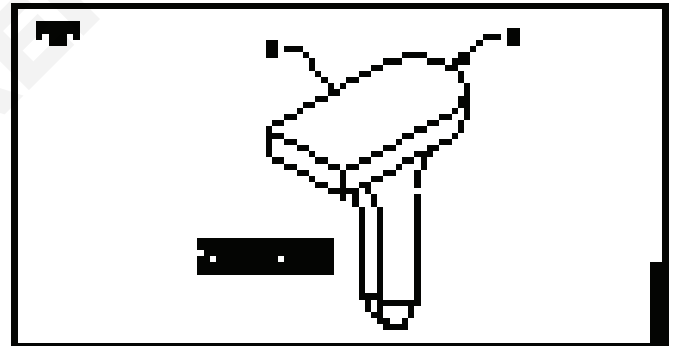

- 2 ଏହାକୁ ଭାରି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ |
- 3 ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- 4 ତାରର ଧାରରେ ତାର କିମ୍ବା ନଖ କାଟି ଧାରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- 5 ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖ |

ତଳ ଗୋଲାକାର ଅଂଶ | (Bottom round stake)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଏହି ଅଂଶର ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏହି ଅଂଶର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ତଳ ରାଉଣ୍ଡ ଅଂଶ: ଏକ ସିଟ୍ ଧାତୁ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଅଂଶ | ଏହି ଅଂଶଟି ଏକ ସମତଳ ଚେହେରା ସହିତ

ଗୋଲାକାର, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସିଟ୍ ଫାଟିଯିବା କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚାମ୍ପରୁ |

ଏହା ବୃତ୍ତାକାର ଡିସ୍କ ଉପରେ ଧାର ବୁଲାଇବା, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଅଂଶକୁ ସିମ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଫିଟ୍ କରାଯାଏ, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡାଇନ୍ ଗଣ୍ଡି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଲାଞ୍ଜିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡରରେ ନିର୍ମିତ ବର୍ଗ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ।

ଡାଇନ୍ ଧାରରେ ଡାଇନ୍ କିମ୍ବା ନଖ କାଟକ୍ ନାହିଁ । ଏହା ଧାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ କିମ୍ବା ଏହା ଉପରେ ଗଠିତ ଅଂଶ ଉପରେ ସମାନ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

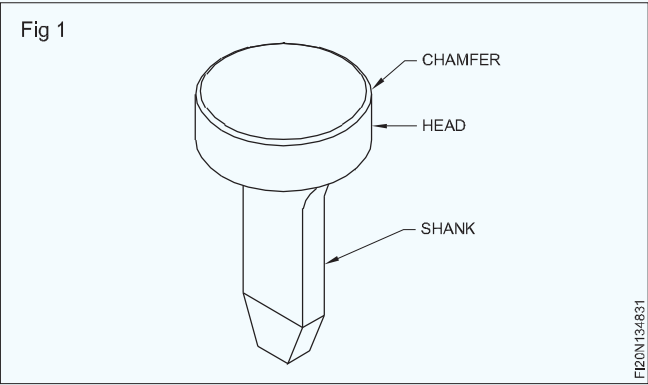

ଅଂଶଧାର ଧାରକ | (Stake holders)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।


- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଦିଅ ।
- ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ବା features ଶିଖିବାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ।

ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ।

- 1 ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ ।
- 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ ।
- 3 ଘୂନିଭର୍ତ୍ତାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଧାରକ ।

ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍: ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ବୋଲ୍ଡ୍ ଏବଂ ବାଦାମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଞ୍ଚରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବେ bench ଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡର କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ କାଷ୍ଠ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଚିତ୍ର 1 ପରି ଆକୃତିର ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ । ଟେପର ହୋଇଥିବା ଗାତଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା the ଲା ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକର ଶଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶସି ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଛୋଟ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବେଞ୍ଚ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।


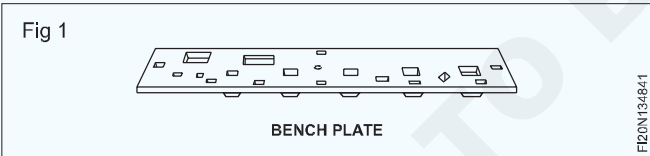


ରିଭଲଭିଂ ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍: ରିଭୋଲଭିଂ ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ ଏକ ରିଭଲଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଟେପରଡ୍ ଛିଦ୍ର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକର ଶଙ୍କରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଞ୍ଚରେ ବନ୍ଧ କରି ଯେକୌଣସି ଶସି ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଚିତ୍ର 2 ପରି ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଲୀମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ।

ଘୂନିଭର୍ତ୍ତାଲ୍ ହିତାଧିକାରୀ: ଘୂନିଭର୍ତ୍ତାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଞ୍ଚରେ ଯେକୌଣସି ଶସି ଲକ୍ଷିତ ସ୍ଥିତିକୁ ବନ୍ଧ କରିହେବ । ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।

ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ଧାରକକୁ ଏକ ଷ୍ଟକ୍ ସେଟ୍ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସହଜରେ ଅଂଶଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଂଶଧାରୀ ସେଟ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର କରିବା ବଦଳାଇ ବଦଳାଯାଇପାରେ । ଅଂଶଧାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବଦଳାଇବା ।

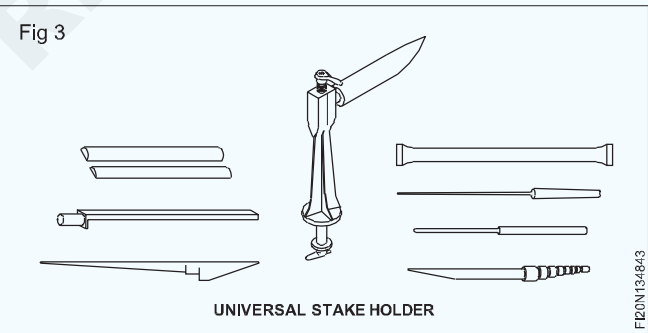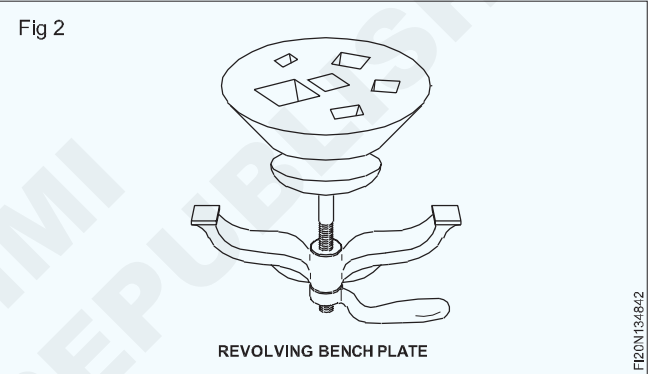

ଏହି ପ୍ରକାରର ହିତାଧିକାରୀ ସେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶ ଦେବାବେଳେ, ଆମେ ଅଂଶଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ସୁରକ୍ଷା, ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ:

- ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଞ୍ଚରେ ଦୂର ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ।
- ଏହାକୁ ବହୁତ ଭାରୀ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଲକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ତିଆରିରେ ଥିବା ସୂତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ।
- ଅନାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଟେବୁଲରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । କେବଳ ଆବଶ୍ୟକଗୁଡ଼ିକ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଏହି ଅଂଶଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଛେଟି କିମ୍ବା ପିଟ୍ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
- ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ସିଟ୍ ମେଟାଲ୍ ସିମ୍ | (Sheet metal seams)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
• ସେମର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ପରିଚୟ


ଶୀଟ୍ ଧାତୁ ନିର୍ମାଣରେ, ହାଲୁକା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଗେଜ୍ ଧାତୁ ସିଟ୍ ସହିତ ଯୋଗଦେବା ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସିମ୍ ନିୟୋଜିତ | ସିଟ୍ ଧାତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବାବେଳେ, ସିଟ୍ ଧାତୁ କର୍ମୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୁକ୍ତ ସିମ୍ ପ୍ରକାର ବାଛିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ୍ |

ସେମର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ |

1 ଗ୍ରୋଭ୍ଡ୍ ସିମ୍: ଗ୍ରୋଭ୍ଡ୍ ସିମ୍ ସାଧାରଣତଃ she ଶୀଟ୍ ଧାତୁରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏହି ସିମ୍ ବୁଲଟି ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ଧାର ଧାରଣ କରେ |

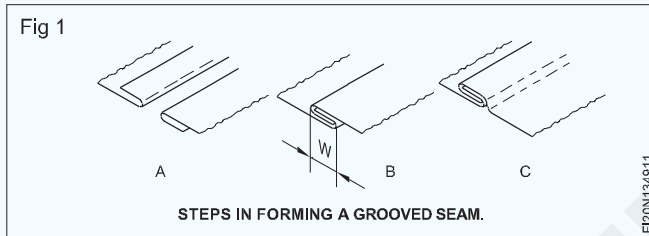



2 ପିଟ୍ସବର୍ଗ୍ ସିମ୍: ଏହି ସିମ୍ କୁ ହାମର ଲକ୍ କିମ୍ବା ହୋବୋ ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ଏହି ସିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଇପ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରାଘିମା କୋଣ ସିମ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲକ୍ ଏକ ପକେଟ୍ ଲକ୍ରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ହାତୁଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ |

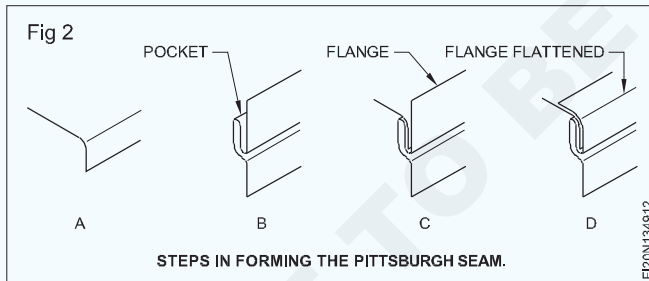


ପିଟ୍ସବର୍ଗ୍ ସିମର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଏକକ ଲକ୍ ଏକ ବକ୍ର ଉପରେ ଟର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପକେଟ୍ ଲକ୍ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବକ୍ରକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ଯଦି ଦୋକାନରେ ରୋଲ୍ ଫର୍ମିଂ ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ଉପରେ ପିଟ୍ସବର୍ଗ୍ ସିମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି |

3 ଡୋଭେଟେଲ୍ ସିମ୍: ଏହି ସିମ୍ ହେଉଛି କଲର୍ରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ପଦ୍ଧତି | ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ଡୋଭେଟେଲ୍ ସିମ୍ ଅଛି - ସାଧା ଡୋଭେଟେଲ୍, ବିଡ୍ ଡୋଭେଟେଲ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଡୋଭେଟେଲ୍ |

ଡୋଭେଟେଲ୍ ସିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ round ଗୋଲାକାର କିମ୍ବା ଏଲିପ୍ଟିକାଲ୍ ପାଇପ୍ ଉପରେ ଏବଂ କ୍ୱଚିତ୍ ଆୟତାକାର ନଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

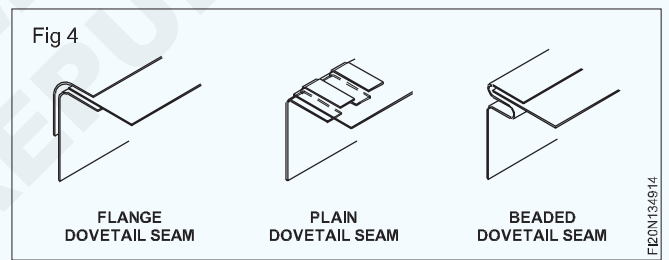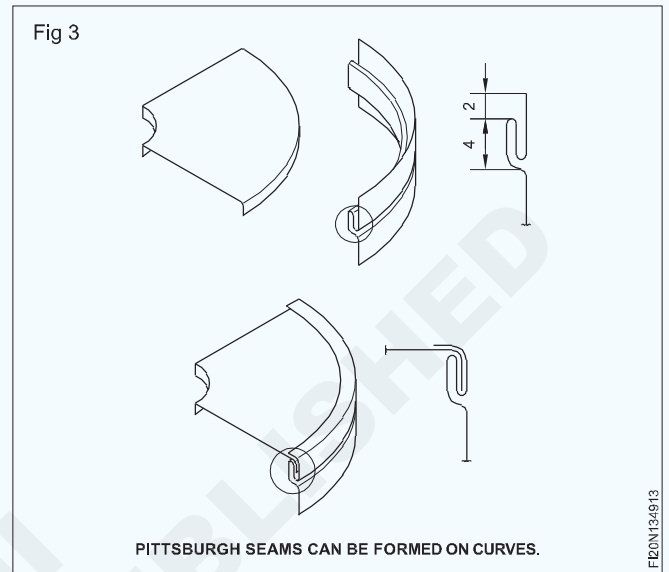


(କ)ସାଧା ଡୋଭେଟେଲ୍ ସିମ୍: ସୋଲଡର, ସ୍କରୁ କିମ୍ବା ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଏକ ଫ୍ଲେଞ୍ଜରେ ଏକ କଲର ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହା କଲରର ଶେଷକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଏବଂ ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାବ୍ସ ବଙ୍କା କରି ତିଆରି କରାଯାଏ |

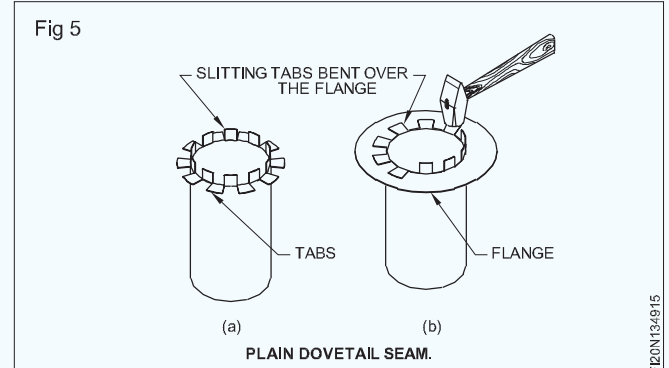

ଯୋଡ଼ାଯିବାକୁ ଥିବା ଅଂଶ ଉପରେ ସିଧା ଟ୍ୟାବଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା ହୋଇ ବଙ୍କା ଟ୍ୟାବଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ଗଣ୍ଠି ଚାରିପାଖରେ ସୋଲଡର୍ କରି ଏହି ସିମ୍ ଜଳକୁ ଟାଣ କରାଯାଇପାରେ |

(ଖ) ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଡୋଭେଟେଲ ସିମ୍ |

ଏହି ସିମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ସଫା ରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସିମ୍ ହେଉଛି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ପ୍ରକାରର ଡୋଭେଟେଲ ସିମ୍ | ଏହା ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଧାତୁ ସ୍କେଟ୍ ସହିତ ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ଯେପରିକି ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍ ଫ୍ଲୁ, ଛାତ ଇତ୍ୟାଦି | ସିଲ୍ଡ ଶେଷରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ମେଲ ଖାଉଥିବା ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ଡ ଏବଂ କଲାରରେ ଖୋଳାଯାଇଥାଏ | ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରିଭେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଚ୍ୟାବଗୁଡ଼ିକ ସିମ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ହୋଇଛି |

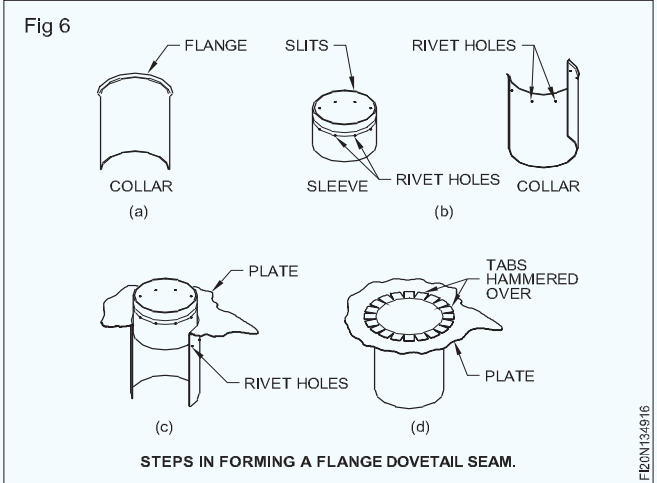


(ଗ) ବିଡେଡ଼ ଡୋଭେଟେଲ ସିମ୍ |

ଏହା ଏକ ସାଧା ଡୋଭେଟେଲ ସିମ୍ ସହିତ ସମାନ, ଏକ ବିଡ଼ିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଲିଣ୍ଡରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବିଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ | ଏହି ବିଡ଼ି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜକୁ ଇଚ୍ଛିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାବଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ |

4 ଡବଲ୍ ସିମ୍ |


ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଡବଲ୍ ସିମ୍ ଅଛି | ଏକ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତା ଏଲବୋ, ବାକ୍ସ, ଅଫ୍ସେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି | ଏହି ସିମ୍ କୋଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆୟତାକାର ନଳୀରେ ଏକ ଦ୍ରାଘିମା ସିମ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ | ଏକ ଡବଲ୍ ଧାର ଗଠନ ହୋଇ ଏକକ ଧାର ଉପରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଚିତ୍ର 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ |

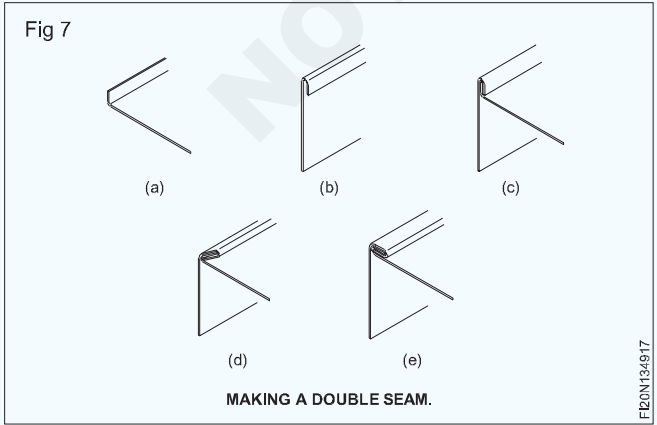

ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରଟି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଆକୃତିର ଚାକିରି ଯଥା ବୋତଲକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ପ୍ୟାଲ୍, ଟ୍ୟାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି |


ଏହି ପ୍ରକାରର ଡବଲ୍ ସିମ୍ ତିଆରି କରିବାର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 8 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମେସିନ୍ ଉପରେ A ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ହୋଇଛି | ବି କୁରିଙ୍ଗ୍ ମେସିନରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ | ଡଲଟି C ପରି ଶରୀର ଉପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଡି ଭଳି ପେନ୍ ହୋଇଯାଏ | ଶେଷରେ ଇ ଭଳି ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିମ୍ ସମାପ୍ତ ହୁଏ | ଏହି ସିମ୍ କୁ ବଟମ୍ ଡବଲ୍ ସିମ୍ ବା ନକ୍ ଅପ୍ ସିମ୍ କୁହାଯାଏ |

ଯଦି ସିମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ, D ପରି, ସିମ୍ କୁ ପ୍ୟାନ୍ ଡାଉନ୍ ସିମ୍ କୁହାଯାଏ |

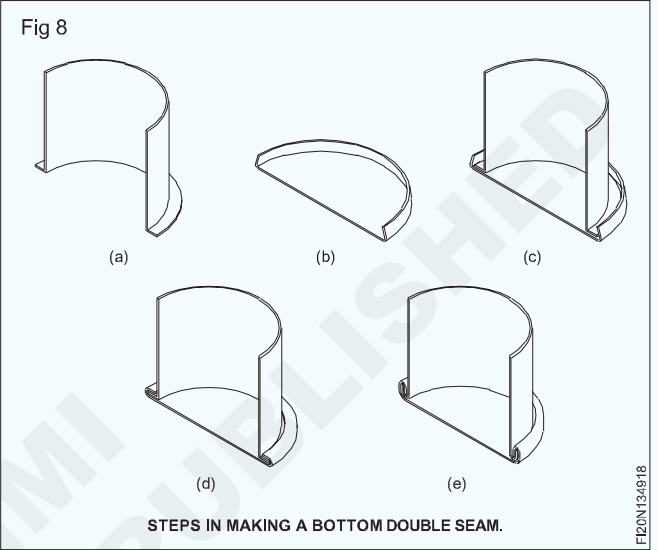


5 ବଟ୍ ସିମ୍ |

ଏହି ସିମ୍ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ବଟ୍ ଏକାଠି ଅଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର 9 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସୋଲଡର ହୋଇଛି ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ବଟ୍ ସେମ୍ ଦେଖାଏ | ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ବଟ୍ ସିମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବଟ୍ ସିମ୍ |

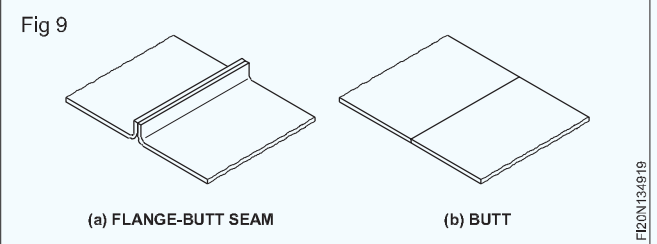

6 ଲାପ୍ ସିମ୍ |


ଲାପ୍ ସିମ୍ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡର ଧାରକୁ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାପ୍ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚିତ୍ର 10 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସୋଲଡର କରାଯାଇଥାଏ |

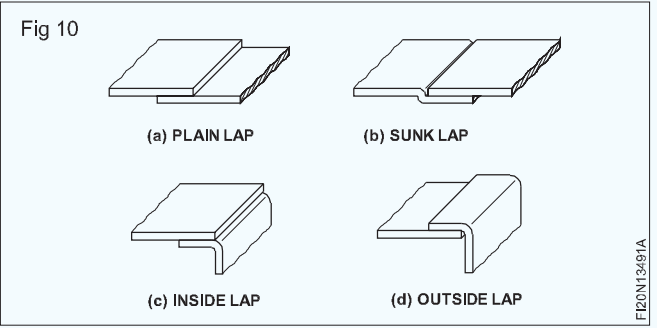


7 ସ୍ଲିପ୍ ୟୁଗ୍ ସିମ୍ |

ଚିତ୍ର 11 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏହି ସିମ୍ ଏକ ବ୍ରାଫିମା କୋଣ ସିମ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସିମ୍ ର ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ A ଏବଂ ଏକ ଡବଲ୍ ଲକ୍ ବ ରହିଥାଏ |

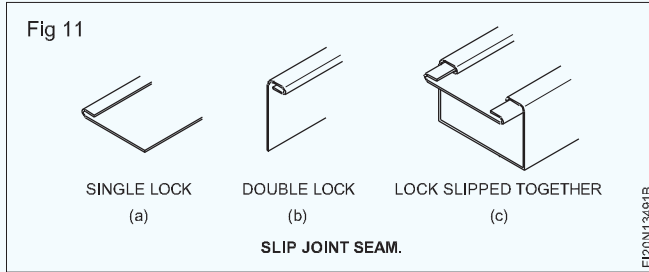

ଏକ ସ୍ଲିପ୍ ୟୁଗ୍ ସିମ୍ ସହିତ ପାଇପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଧାତୁର କୋଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗାକାର ଏବଂ ଧାରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେପନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯଦି ନିଆଯିବା ଉଚିତ | ସଠିକ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଗଣ୍ଠକୁ A ଭାବରେ ଏବଂ ଚିତ୍ର 12 ରେ B ପରି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଧାରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେପନ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପାଇପ୍‌କୁ ଆକୃତିରୁ ମୋଡ଼ି ଦେବ ଏବଂ ପାଇପ୍ ର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ ହୋଇପାରେ |

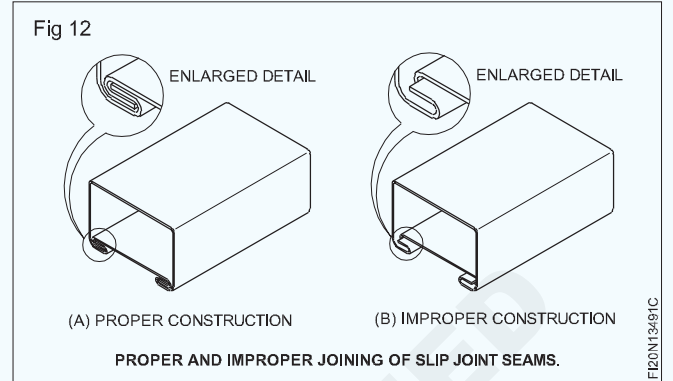

ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଡ଼ ଗଣ୍ଠି | (Locked grooved joint)



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ମତ ହେବେ |

- ଏକ ଗଣ୍ଠିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଗ୍ରୋଭର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଡ଼ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ |

ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଡ଼ ଗଣ୍ଠି: ଏକ ସିମ୍ ଧାତୁର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ଦୃ strengthen କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ନିୟୋଜିତ | ସାଧାରଣ ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଲକ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ ଗଣ୍ଠି କୁହାଯାଏ |

ଏହା ସାଧାରଣତଃ straight ସିଧା ଲାଇନରେ କରାଯାଇଥାଏ | ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ହୁଏ ଆକାରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଏକ ଗ୍ରୋଭର ବ୍ୟବହାର କରି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ |

ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏକ "ଗଭୀର ୟୁଗ୍" କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର 1) |

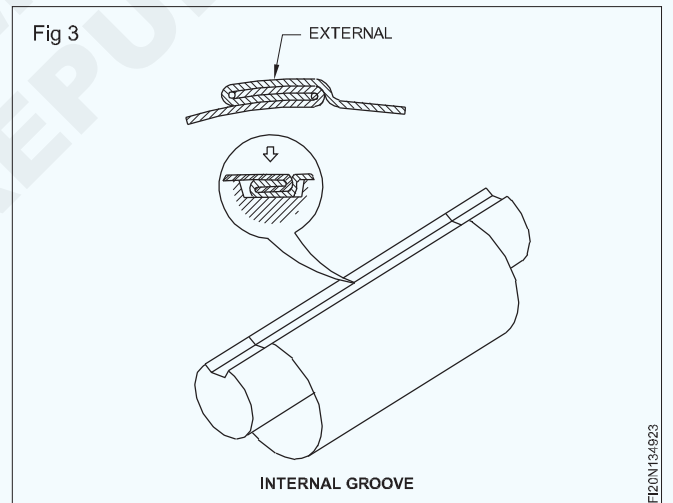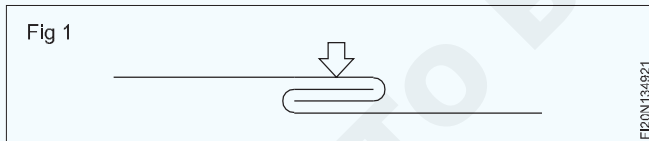

ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଡ଼ ଗଣ୍ଠିକୁ କ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଏ, ଏକ ଗ୍ରୋଭର ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିମାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ "ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୋଭ୍ ଗଣ୍ଠି" କୁହାଯାଏ | (ଚିତ୍ର 2)



ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ଗଣ୍ଠିଟି ଏକ ସିମ୍ ଧାତୁର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ବ୍ରାଫିମା ଦିଗରେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସିମ୍ ବାହାରେ ଗଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ 'ବାହ୍ୟ ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଡ଼ ଗଣ୍ଠି' କୁହାଯାଏ |

ଯଦି ଗ୍ରୀଡ଼ ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିମ୍ ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ 'ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଡ଼ ଗଣ୍ଠି' କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର 3) |



ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର: ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର କାଷ୍ଟ୍ ସ୍ଟିଲ୍‌ରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଏହା ବାହ୍ୟ ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଡ଼ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଏହି ଉପକରଣର ତଳ ଭାଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ଓସାର ଏବଂ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଖୋଲା ତିଆରି କରାଯାଏ |

ଏହାର ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଷୋଡ଼ଶାଳିଆ ଆକୃତିର ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚିଜେଲ୍ | ଏହି ସମଗ୍ର ଅଂଶ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବିକ | (ଚିତ୍ର 4)

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭରର ଗ୍ରୋଭର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି |

ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୋଭ୍ ମିଳିତ ଭାବେ: ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଭରକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫୋଲ୍‌ଉ ଆକାର (ମୋଟେଇ) ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମୋଟେଇକୁ ମୋଟେଇରୁ 3 ଗୁଣ କମ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 5)

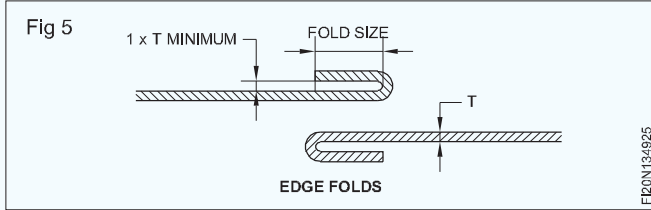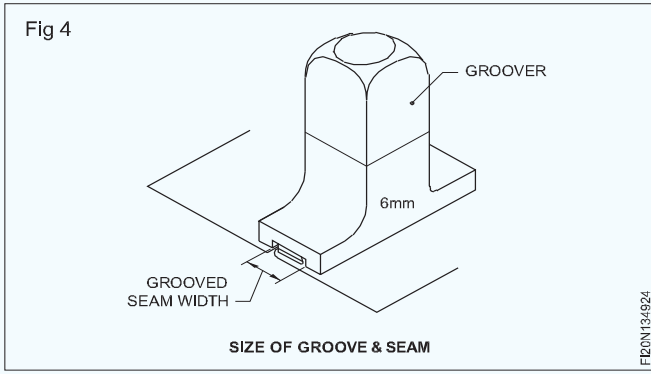


ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରୋଭର ମୋଟେଇ 6 ମିମି ଏବଂ ସିଟ୍ ମୋଟା ହେଉଛି mm | Mm ମିମି,

ଟା'ପରେ ଫୋଲ୍ଡର ମୋଟେଇ |

$$= 6 - (3 \times 0.5)$$

$$= 4.5 \text{ ମିମି (ଚିତ୍ର 6 ଦେଖନ୍ତୁ) |}$$

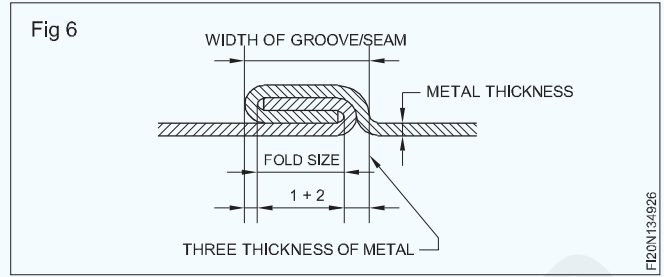

ମିଳିତ ଷ୍ଟେକ୍ | (Stake joint)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଅଂଶୀଦାରୀ ଯୁଗ୍ମର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଅଂଶଧନ ଗଣ୍ଠିର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |


ମିଳିତ ଷ୍ଟେକ୍ |

ଏହା ଏକ ଫୋଲ୍ଡ ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଖେଳନା ପରି ହାଲୁକା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |

ଏହି ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଠିରେ, ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିପ୍ କାଟି ଦିଆଯାଏ | କ୍ଲିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଲଟରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଫ୍ଲାଟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ବିକଳ କ୍ଲିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

ଭାଗ ଭାଗର ପ୍ରକାର |

- ସିଧା ଅଂଶ
- Zigzag ଅଂଶଧନ ମିଳିତ |

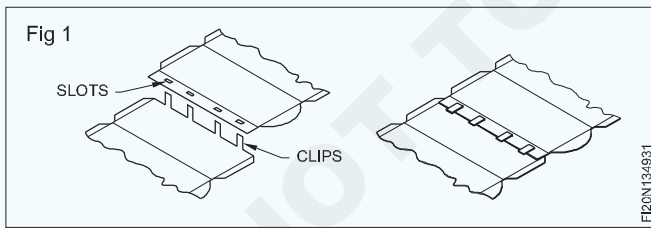


ସିଧା ଅଂଶ ଗଣ୍ଠି |

ଏହି ଗଣ୍ଠିରେ, କ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ସ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଏକ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ, ସ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

ଜିଗଜାଗ୍ ଅଂଶଧନ ମିଳିତ |

ଏହି ଗଣ୍ଠିରେ, କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିକଳ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 2)

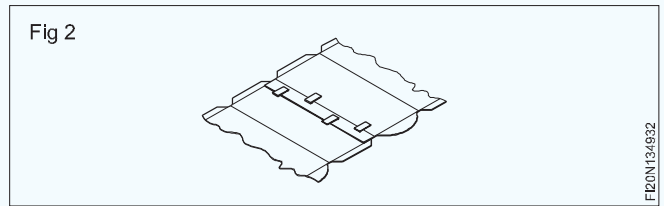

ଭରା ଫୋଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ | (Folding and joining allowances)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ପ୍ରଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଗଭୀର ଯୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭରା ଗଣନା କରନ୍ତୁ |
- ଡୋଭେଟେଲ୍ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଭରା ଗଣନା କରନ୍ତୁ |
- ପ୍ୟାନଡ୍ ଏବଂ ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭରା ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

ସ୍ self ଯଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ସିମ୍ ତିଆରି କରିବାବେଳେ, ଧାର ଏବଂ ସିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭରା କୁହାଯାଏ |

ସ୍ self ଯଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ସିମ୍ ତିଆରି କରିବାବେଳେ, ଧାର ଏବଂ ସିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭରା କୁହାଯାଏ |


ସ୍ self ଯୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ସିମ୍ ତିଆରି କରିବାବେଳେ, ଧାର ଏବଂ ସିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭରା କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ଭରା ଫୋଲଡ୍ ଧାରର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଧାତୁର ଘନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

0.4 l Mm ମିମି କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ପତଳା ସିମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଧାତୁର ଘନତାକୁ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି ।


ଖୋଲା ଗଣ୍ଠି / ସିମ୍ ପାଇଁ ଭରା (ଚିତ୍ର 1): ଯଦି ଆମେ ଧାରକୁ ଓସାର W ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋଲ୍ଡ୍ କରି ଗଣ୍ଠି ଗଠନ କରୁ, ତେବେ ମିଳିତ G ର ଅକ୍ରିମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓସାର W ରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏହା ଦେଖିପାରେ ଯେ ଗ୍ରାଭ୍ ର ଅକ୍ରିମ ଓସାର | W + 3T ର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ T ଧାତୁର ଘନତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ।

ଏକ ଖୋଲା ସିମ୍ ପାଇଁ ଭରା ହେଉଛି ସିମ୍ ମୋଟେଇ + ଶୀର୍ଷ ର ତିନି ଗୁଣ ମୋଟା ।

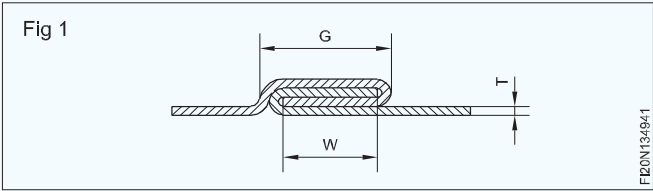

ଡବଲ୍ ଗ୍ରାଭ୍ ସିମ୍ / ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଭରା: ଏହା ଚିତ୍ର 2 ରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ କ୍ୟାପିଂ ଷ୍ଟିପ୍ ର ମୋଟେଇ ଫୋଲଡ୍ ଧାରର ମୋଟେଇର ଦୁଇଗୁଣ ଏବଂ ଧାତୁ ଆକାରର ଚାରି ଗୁଣ ମୋଟା ସହିତ ସମାନ ।

ଡବଲ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ ସିମ୍ / ମିଳିତ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରା ଫୋଲଡ୍ ଧାରର ଚଉଡ଼ା ଚାରି ଗୁଣ ଏବଂ ଧାତୁର ଚାରି ଗୁଣ ମୋଟା ହେବ ।

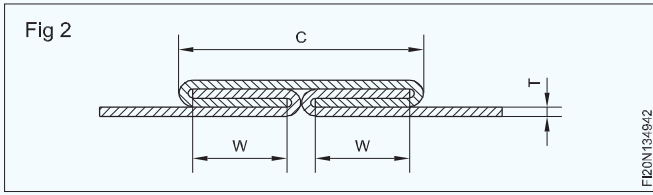



ପ୍ୟାନଡ୍ ଏବଂ ନକ୍-ଅପଜଏଣ୍ଟ୍ସ୍ ପାଇଁ ଭରା |

ପ୍ୟାନଡ୍ ଡାଇନ୍ ଏବଂ ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣ୍ଠିର ଆକାର ଏକକ ଫୋଲଡ୍ ଧାରର ମୋଟେଇ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

'ପି' ପ୍ୟାନଡ୍ ଡାଇନ୍ ଗଣ୍ଠିର ଆକାରକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ (ଚିତ୍ର 3) ଏବଂ 'କେ' ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣ୍ଠିର ଆକାରକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ । (ଚିତ୍ର 4)

$P = 2W + 2T$ ପାଇଁ ଭରା ।

$K = 2W + 3T$ ପାଇଁ ଭରା ।

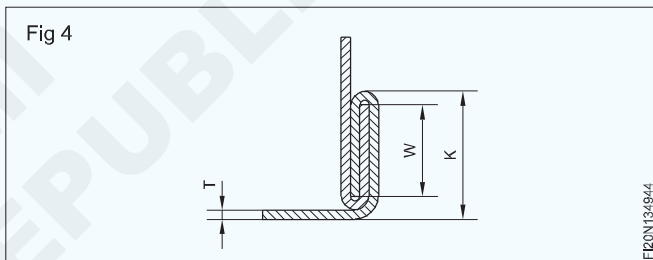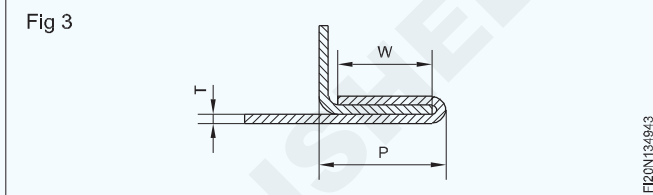

ଡାର ଦ୍ଵାରା ଧାର ଧାର | (Edge stiffening by wiring)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- କ'ଣ କଠିନ ହେଉଛି ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଧାର କଠିନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଡାର ଦ୍ଵାରା ଧାରକୁ କଠିନ କରିବାର ରାଜ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ।

ଧାର କଠିନତା: ଧାର କଠିନତା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଧାର ଶୀର୍ଷ ର ଧାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ।

ଏକ୍ ସ୍ପ୍ରିଂଂ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥାଏ ।

- 1 ଡାର
- 2 ହେମିଙ୍ଗ୍
- 3 ଫ୍ଲେଙ୍ଗ୍
- 4 କୁର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ।
- 5 ବିଡ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ।
- 6 ଗୁଡ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ।
- 7 ରିବିଙ୍ଗ୍ ।

ଧାର କଠିନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

- 1 ଧାରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୂ id ତା ଦେବା, ଏହାକୁ ବଙ୍କା / ବକଲିଂ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମୟରେ କ୍ଷତି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ।

- 2 ନିରାପଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ।
- 3 ଏହା ସହିତ, ଏହା ସିମ୍ ଧାତୁ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସାଜସଜ୍ଜା ରୂପରେ ଯୋଗ କରେ ।

ଡାର ଦ୍ଵାରା ଧାର କଠିନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ।

- 1 କଠିନ ଡାର
- 2 ମିଥ୍ୟା ଡାର

କଠିନ ଡାରରେ, ସିମ୍ ଧାତୁ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଡାରରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇ ଡାରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ ।

ଏହାକୁ ସାଧାରଣତ simple ସରଳ "ଡାର" କୁହାଯାଏ ।

ମିଥ୍ୟା ଡାରରେ, ଶୀର୍ଷ ଧାତୁ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଡାରରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥାଏ, ଅକ୍ରିମ ଆକୃତି ଗଠନ କରିବା ପରେ, ଡାରକୁ ଫାଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଧାରରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଯଦି ସିମ୍ ଧାତୁର ଧାର ସିଧା, ଗଠିତ ଧାରକୁ "ସିଧା ଡାରଯୁକ୍ତ ଧାର" କୁହାଯାଏ ।

ତାର ଭରା (Wiring allowance)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ ।

- ତାରମୁକ୍ତ ଭରା କ’ଣ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।
- ତାରମୁକ୍ତ ଭରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ତାରମୁକ୍ତ ଭରା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାରରେ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ଧାତୁରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଦ length ଧାର ପରିମାଣ ।

ତାର ସୂତ୍ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

$$\text{ତାର ଭରା} = 2.5 \times d + t$$

କେଉଁଠାରେ

d = ତାରର dia

t = ସିଟ୍ ଧାତୁର ଘନତା ।

ଯଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ତାରମୁକ୍ତ ଭରା ଅଧିକ, ତେବେ ତାରର ସଠିକ ଆକୃତି ଗଠନ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତାରମୁକ୍ତ ଭରା କମ୍, ଫାଙ୍କା ଧାରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଦେଖାଯାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ,, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତାରର ଦ length ଧାର ଦ length ଧାରଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ।

ତାରର ଚାରିପାଖରେ ସିଟ୍ ଧାତୁର ଧାର ଗଠନ କରିବାବେଳେ ତାରକୁ ଶେଷରେ ଧରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।


ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ସରିବା ପରେ ସରମୁସ୍ ତାର କଟାଯାଏ ।

ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ତିଆରି କରିବା | (Making wired edge along a curved surface by hand process)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ବକ୍ର ଧାରରେ ତାରମୁକ୍ତ ଭରା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।



ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସିଟ୍ ଧାତୁ ସହିତ ଏକ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାରମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବକ୍ର ଧାରରେ ତାରମୁକ୍ତ ଭରା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

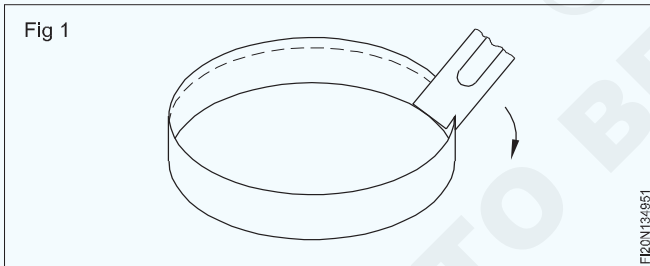

ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ଏକ ସେଟିଂ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ତାରମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଧାରକୁ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 90° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । (ଚିତ୍ର 2) ତା’ପରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜକୁ ଏହାର ଅଧା ପ୍ରସ୍ଥକୁ ବିରକ୍ତ କର ଏବଂ ତାର ପାଇଁ ଫ୍ଲେଞ୍ଜରେ ବକ୍ର କର । (ଚିତ୍ର 3)

ପ୍ରଦତ୍ତ G.I.wire ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗୋଲାକାର ରିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)



ତାରର ଗଣ୍ଠି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଗଣ୍ଠିର ବିପରୀତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

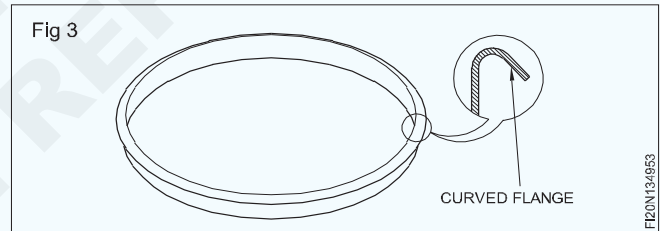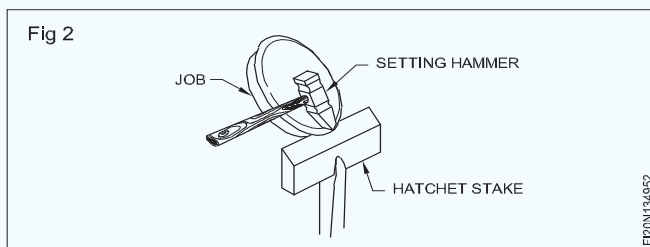

ଜି। ଫ୍ଲେଞ୍ଜରେ ତାର ରିଙ୍ଗ । (ଚିତ୍ର 4)

ଏକ କ୍ରିଜିଂ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ତାରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ । ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ ଆକୃତିର ସତ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ।

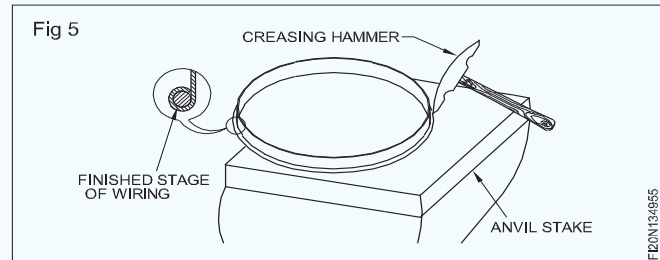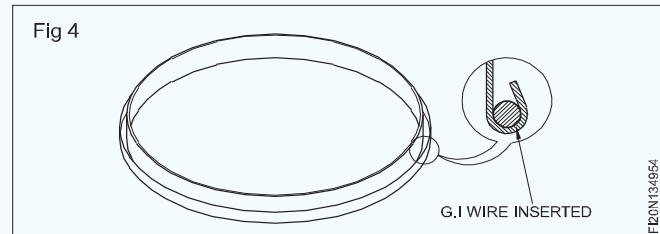

ମିଥ୍ୟା ତାର (False wiring)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ମିଥ୍ୟା ତାରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ମିଥ୍ୟା ତାରର ରାଜ୍ୟ ସୂଚିତା |

ମିଥ୍ୟା ତାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧାରକୁ କଠିନ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଧାରକୁ ଫାଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଧାରରୁ ତାରକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ |

ମିଥ୍ୟା ତାରର ଉପକାରଣ: ତାର ବ୍ୟାପାର ସୂଚିତା ସହିତ, ମିଥ୍ୟା ତାରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚିତା ପ୍ରଦାନ କରେ |

- 1 ପ୍ରବନ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି |

2 ପ୍ରବନ୍ଧର ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ |

ସିଟ୍ ଧାତୁ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଳ୍ମ, ବାନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି, | ତାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଲଗ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଣରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାରମୁକ୍ତ ଧାରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଖାଲି ରଖାଯାଇଥାଏ | ଏହା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଛିଟିରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ହେମିଙ୍ଗ (Hemming)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ହେମିଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ state ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ହେମିଂ ଭିତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |

ଶୀର୍ଷ ଧାତୁ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରୁ | ସେଗୁଡ଼ିକ ଛୁରୀ ଧାର ପରି ଏବଂ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ | ତେଣୁ ଧାରକୁ 180° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ଯେହେତୁ ସିଟ୍ ଧାତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତଳା, କଠିନତା ବିନା କମ୍ ଶକ୍ତି ହେତୁ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯିବ |



ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ହେମିଙ୍ଗ ହୋଇଛି (ଚିତ୍ର 1) ଯାହା ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଆକୃତିର ବଜାୟ ରଖିବ, କଠିନତାର ମାଲିକ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ରୂପ ମଧ୍ୟ ବ enhance ଲବ |

ଯଦି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଟାଣ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଖାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି ହୁଏ ତେବେ ଫୋଲ୍ଡ ଧାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ |

ସାଧାରଣତଃ the ହେମିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ 4 M M ଅଧୀନରେ ଥିବା ସିଟ୍ ର ମୋଟେଇର 2 ରୁ 4 times ଗୁଣ ହେବ |

ଯଦି ହେମିଙ୍ଗ ଓସାର ଅଧିକ ଥାଏ, ହେମିଙ୍ଗ ଧାରରେ କୁଞ୍ଚନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ |

ଚିତ୍ର 2 ରେ ଏକ ହେମିଙ୍ଗ ବାନ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଭଲ ରୂପ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦୃ strong ଧାର ଦେଇଥାଏ |

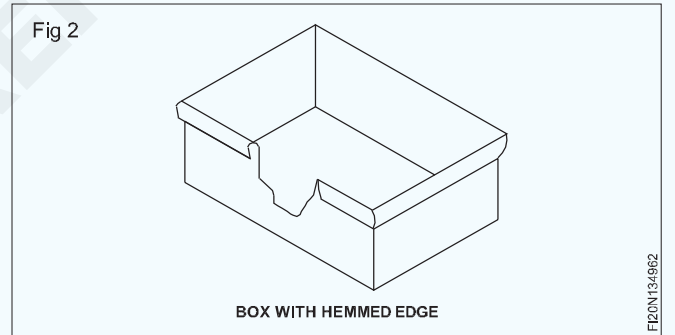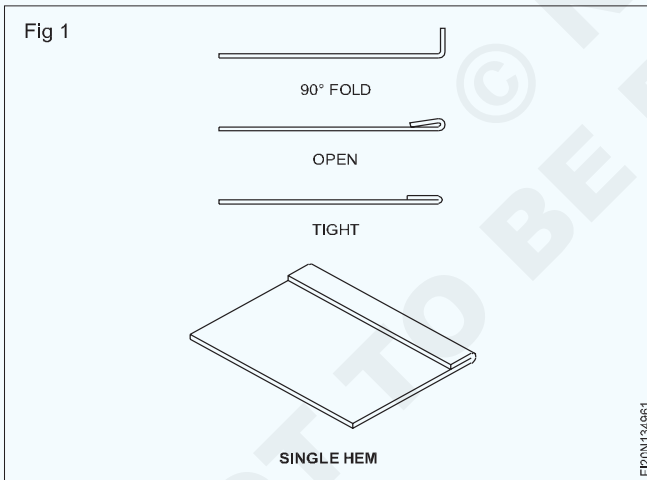



ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଥର ହେମିଙ୍ଗ | (Double hemming by Hand Process)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ହେମିଂ ଭିତ୍ତି ଦିଅ |

ଦୁଇଥର ଫୋଲ୍ଡ କରି ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ କରାଯାଏ | ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସିଟ୍ ଧାତୁ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ବର୍ଗ, ଟ୍ରେ ପରି ଆୟତାକାର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ | (ଚିତ୍ର 1 ଏବଂ ଚିତ୍ର 2)

ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ କରିବାବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଫୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ କୋଣ ଫୋଲ୍ଡର ଲମ୍ବରେ ଗ୍ରେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ୍ |

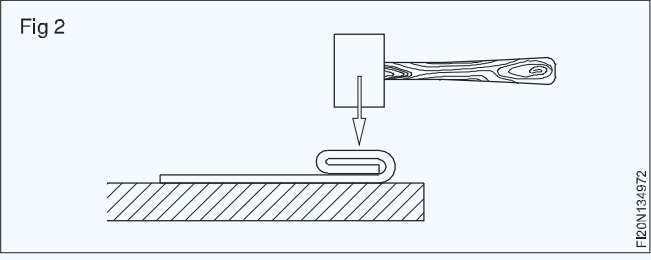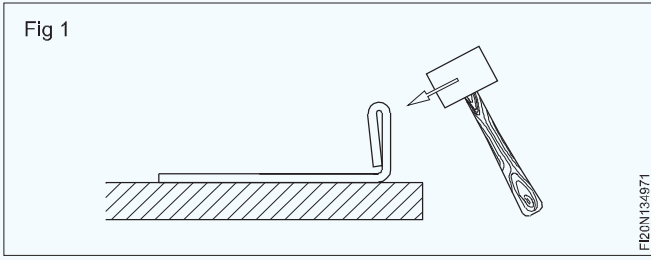

ଧାର କଠିନତା | (Edge Stiffening)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଆକ୍ସିଲ୍ ସ୍ପେକ୍ ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ସେଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବକ୍ର ଧାରରେ ଗୋଟିଏ ହେମିଙ୍ଗ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ |


ଏକ ମାର୍କିଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠିତ ଶରୀର ଉପରେ ହେମିଂ ଉତ୍ତା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆକ୍ସିଲ୍ ଅଂଶକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଝାଙ୍କସିପ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ଅଂଶର ଧାର ସହିତ ମେଲ ଖାଉଛି, ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରାୟ 10 ° କୋଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି |

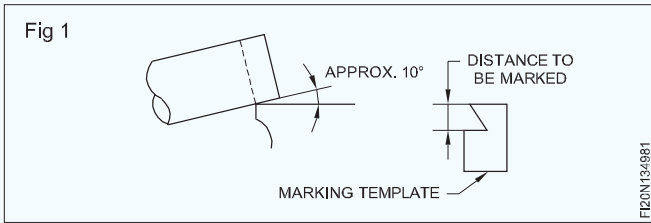

ଏକ ସେଟିଂ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଛୋଟ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ସହିତ ଝାଙ୍କସିପ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କର | (ଚିତ୍ର 2)


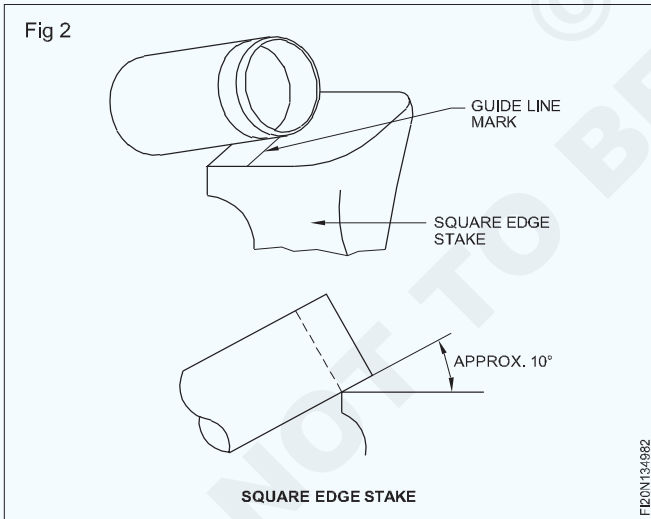


ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପରିସର ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତର କୋଣ ବ increase କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ଅଂଶରେ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ଏକ ଲେଟ୍ (ଚିତ୍ର 4) ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |


ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟର ବିଚଳିତ ଶରୀରକୁ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦବାନ୍ତୁ |

ଗୋଲାକାରତା ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଶରୀର ଏବଂ ଫ୍ଲାଙ୍ଗିଂ ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ଉତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

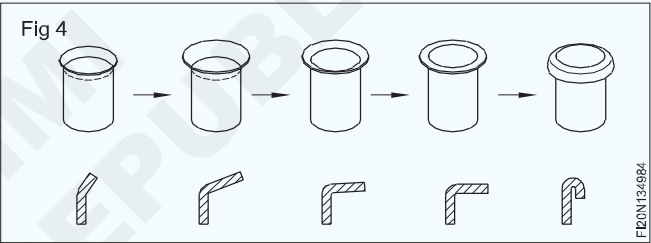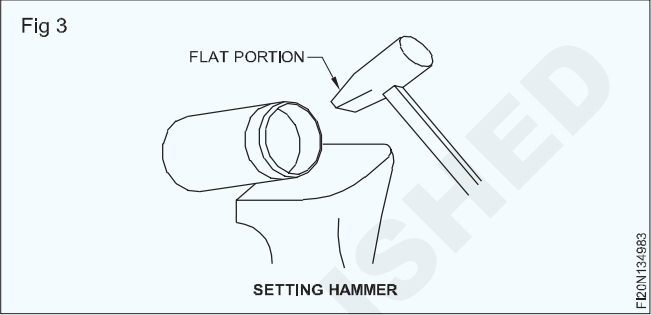

ବେଞ୍ଚଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତମ୍ବା ସ୍ଥିତ ଅଂଶକୁ ଦୃ ly ଭାବରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର 5 ପରି ସ୍ପେକ୍ ଉପରେ ଗାଇଡଲାଇନ ଭାବରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଉତ୍ତା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

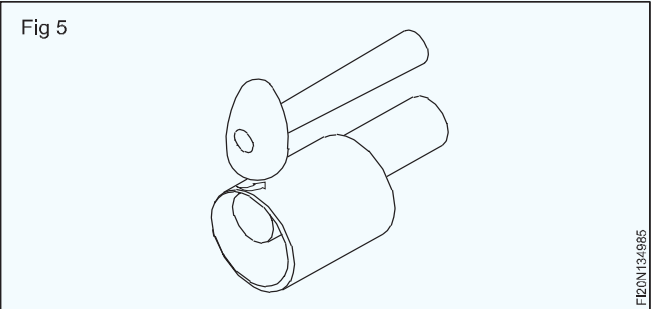


ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଫ୍ଲେଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା, ଅଂଶର ସିଧା ଧାର ସହିତ ସମକକ୍ଷ | (ଚିତ୍ର 6)

ଚିତ୍ର 1 ପରି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିନିସିଂ ହାତୁଡ଼ିର ସମତଳ ଚେହେରା ବ୍ୟବହାର କରି ଧାତୁକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ |

ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଶରୀରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ |


ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ 90 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଚିତ୍ର 7) ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା ହେବାର କୋଣ ବ increase ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଶେଷ ହାମର ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ |

Fig 6

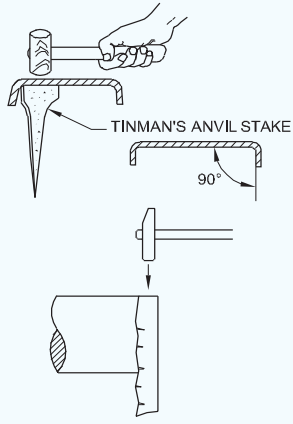

FIGON134986

Fig 7

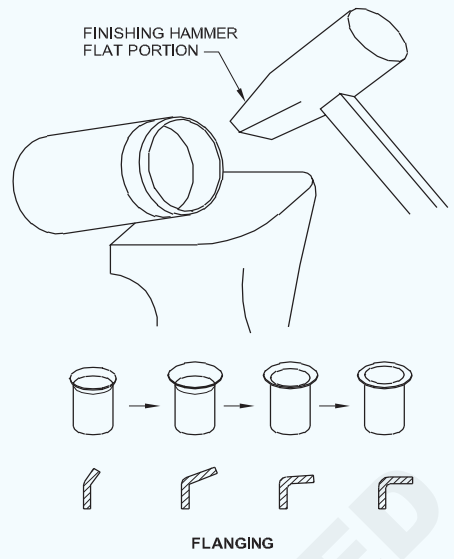

FIGON134987

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ବିକ୍ରେତା (Solders)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ଏକ ସୋଲଡର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ନରମ ଏବଂ କଠିନ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ସୋଲଡର ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଫିଲର ଧାତୁ ଯାହାକି ସୋଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ବିକ୍ରେତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସୋଲଡରଗୁଡ଼ିକ ତାର, ଷ୍ଟିଲ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବାଡ଼ି, ସୂତା, ଟେପ୍, ଗଠିତ ବିଭାଗ, ପାଉଁର, ପେଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆକାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ |

ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର |

ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିକ୍ରେତା ଅଛି |

- ସଫ୍ଟ ସୋଲଡର |
- ହାର୍ଡ ସୋଲଡର |

ସଫ୍ଟ ସୋଲଡର: ସଫ୍ଟ ସୋଲଡରଗୁଡ଼ିକ ଟିଫିନ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ସୀସା | ସେମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ ସୋଲଡର କୁହାଯାଏ | ଜଣେ କୋମଳ ସୋଲଡର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରେ ଯାହାର ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ 450° C ଏବଂ

ହାର୍ଡ ସୋଲଡର ଯାହାର ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ 450° C ରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ | ଧାତୁ ଟେମ୍ପର ସୋଲଡରର ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଦର୍ଶାଏ |

କୋମଳ ସୋଲଡରର ରଚନାରେ ଟିଫିନ୍ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଏ |

ସତର୍କବାଣୀ

ବାସନକୁସନ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସୀସା ଧାରଣ କରିଥିବା ସୋଲଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ | କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଟିଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ହାର୍ଡ ସୋଲଡର: ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତମ୍ବା, ଟିଣ, ରୂପା, ଜିଙ୍କ, କ୍ୟାଡମିୟମ ଏବଂ ଫସଫରସ୍ ର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଭାରୀ ଧାତୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ

ସାରଣୀ 1

Sl.No.	ସୋଲଡରର ପ୍ରକାର	ଟିଣ	ଲିଡ୍	ଆବେଦନ
1	ସାଧାରଣ ବିକ୍ରେତା	50	50	ସାଧାରଣ ସିଟ୍ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
2	ଭଲ ବିକ୍ରେତା	60	40	ଶୀଘ୍ର ସେଟିଂ ଗୁଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ହେତୁ,
3	ଭଲ ବିକ୍ରେତା	70	30	ସେଗୁଡ଼ିକ ତମ୍ବା ପାଣି ଟାଙ୍କି, ହିଟର ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ electrical ଦୁ୍ୟତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ
4	କଠିନ ବିକ୍ରେତା	40	60	ପିଓଲ, ତମ୍ବା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରୟ
5	ଅତିରିକ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିକ୍ରେତା	66	34	ପିଓଲ, ତମ୍ବା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରୟ
6	ଇଉଟେକ୍ଟିକ୍ ମିଶ୍ରଣ	63	37	ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୋଲଡର ପରି

ବିକ୍ରୟ ଫ୍ଲକ୍ସ | (Soldering flux)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ସୋଲଡିଂ ଫ୍ଲକ୍ସଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଫ୍ଲକ୍ସ ଚୟନ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଅଣ-କ୍ଷତିକାରକ ଫ୍ଲକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲକ୍ସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଧାତୁ କଳଙ୍କ | ସୋଲଡିଂ ପୂର୍ବରୁ କଳଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଅପସାରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଠିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ଯ ଠାଉ ଚିକକୁ ଫ୍ଲକ୍ସ କୁହାଯାଏ |

ଫ୍ଲକ୍ସଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ

- 1 ଫ୍ଲକ୍ସ ସୋଲଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଅପସାରଣ କରେ ଏହା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିଥାଏ |
- 2 ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏକ ତରଳ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ରୋକିଥାଏ |

3 ଏହା ତରଳ ସୋଲଡରର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଟେନସନକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଫ୍ଲକ୍ସ ଚୟନ: ଫ୍ଲକ୍ସ ବାଛିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

- ସୋଲଡରର କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ।
- ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
- ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲକ୍ସ: ଫ୍ଲକ୍ସକୁ (1) ଅଜ ic ବିକ କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ (ସକ୍ରିୟ) ଏବଂ (2) ଜ Organ ବିକ କିମ୍ବା ଅଣ-କ୍ଷତିକାରକ (ପାସିଭ୍) ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ଅଜ organ ବିକ ଫ୍ଲକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ଦ୍ରବଣ କରି ଅକ୍ଷାଇଡ୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସୋଲଡର୍ ଅପରେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଧୋଇବା ଉଚିତ ।

ଜ Organ ବିକ ଫ୍ଲକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପ୍ରୟ । ଏହି ଫ୍ଲକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠକୁ ଆବୃତ କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଡେସନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁକୁ ବାଦ ଦେଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଯାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଫ୍ଟ, ପାଉଡର, ପେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ତରଳ ଆକାରରେ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲକ୍ସସ୍ତ୍ରୀ ।

(କ) ଅଜ ic ବିକ ଫ୍ଲକ୍ସସ୍ତ୍ରୀ ।

1 ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍: ଏକାଗ୍ର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ତରଳ ଯାହା ବାୟୁ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଧୂଆଁ ଦେଇଥାଏ । ଅମ୍ଳର ପରିମାଣକୁ 2 କିମ୍ବା 3 ଗୁଣ ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ମିଶ୍ରିତ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଜିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜିଙ୍କ ଲୁହା କିମ୍ବା ଗାଲ୍ଫନାଇଡ୍ ସିଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ସିଟ୍ ଧାତୁ ପାଇଁ ଫ୍ଲକ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ମୁରିଆଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

2 ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍: ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରେ ଛୋଟ ଜିଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ଜୋରଦାର ବସ୍ତୁଲିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ବିକରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । (ଚିତ୍ର 1) ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହତ୍ୟା ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହା ମୁଖ୍ୟତ cop ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ଟିଣ ସିଟ୍ ସୋଲଡର୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

3 ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିମ୍ବା ସାଲ୍-ଆମୋନିଆକ୍: ଏହା ଏକ କଠିନ ଧଳା ସ୍ପଟିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ସୋଲଡର୍ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହାକୁ ପାଉଡର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ମିଶାଯାଏ । ଏହା ଗୁଡ଼ିବା ସମାଧାନରେ ଏକ ସଫେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

4 ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍: ଏହା ମୁଖ୍ୟତ st ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ ଫ୍ଲକ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ । ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ ଗଢିତ ହୋଇଛି କାରଣ ଏହା ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ।

(ଖ) ଜ Organ ବିକ ଫ୍ଲକ୍ସସ୍ତ୍ରୀ ।

1 ରଜନୀ: ଏହା କଦଳୀ ଗଛର ସାପରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆମ୍ବର ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ । ଏହା ପେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ପିତ୍ତଳ, ଟିଫିନ୍ ସ୍ପେର୍, କ୍ୟାଡମିୟମ୍, ନିକେଲ୍, ରୂପା ଏବଂ ଏହି ଧାତୁର କିଛି ଆଲୁଅ ସୋଲଡର୍ ପାଇଁ ରେସିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ବ electrical ଦୁଟିକ ସୋଲଡର୍ କାମ ପାଇଁ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

2 ଟାଲୋ: ଏହା ପଶୁ ଚର୍ବିର ଏକ ରୂପ । ସୀସା, ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ପୁସ୍ତର ସୋଲଡର୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ସାରଣୀ 1

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ସୋଲଡର୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫ୍ଲକ୍ସର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ ।

ବିକ୍ରୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁ ।	ଅଜ ic ବିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ।	ଜ Organ ବିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ।	ଟିପ୍ପଣୀ
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ।			ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ଆଲୁମିନିୟମ୍-ପିତ୍ତଳ ।	ହତ୍ୟା ଆତ୍ମା	ରଜନୀ ।	ଫ୍ଲକ୍ସ ଏବଂ ସୋଲଡର ଆବଶ୍ୟକ ।
ପିତ୍ତଳ ।	ସାଲ୍-ଆମୋନିଆକ୍ ।	ଟାଲୋ ।	
କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ।	ହତ୍ୟା ଆତ୍ମା	ରଜନୀ ।	ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ।
ତମ୍ବା ।	ହତ୍ୟା ଆତ୍ମା	ରଜନୀ ।	
	ସାଲ୍-ଆମୋନିଆକ୍ ।	ରଜନୀ ।	ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ।
ସୁନା ।		ଟାଲୋ ।	ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଲିଡ୍ ।	ହତ୍ୟା ଆତ୍ମା	ରଜନୀ ।	

ମୋନେଲ୍			
ନିକେଲ୍	ହତ୍ୟା ଆତ୍ମା	ରଜନୀ	ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ
ରୂପା		ରଜନୀ	ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ
ଇସ୍ପାତ୍	ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍		
ଇସ୍ପାତ୍	ହତ୍ୟା ଆତ୍ମା		ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ
ଟିଣ୍ଡ	ହତ୍ୟା ଆତ୍ମା		
ଟିଣ୍ଡ-ପିଭଲ୍	ହତ୍ୟା ଆତ୍ମା	ରଜନୀ	ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ
ଟିନ୍-ଲିଡ୍			
ଟିନ୍-ଜିଙ୍କ୍	ହତ୍ୟା ଆତ୍ମା	ରଜନୀ	
ଜିଙ୍କ୍	ମୁରିଆଟିକ୍ ଏସିଡ୍		

ନରମ ସୋଲଡିଂ | (Soft soldering)



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ନରମ ସୋଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |
- ନରମ ବିଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରଣିତା ବା **characteristics** ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସୋଲଡିଂ କ **techni** ଶିଳର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବା **features** ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବିଟ୍ ର ମନୋଭାବର ମହତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- ସୋଲଡିଂରେ ବିଟ୍ ଗତିର ମହତ୍ତ୍ୱ **state** ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଯାଅ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୋଲଡର ସିମର ବା **characteristics** ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ସଫ୍ଟ ସୋଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ |

- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା |
- ସଠିକ୍ ସଫ୍ଟ ସୋଲଡର ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା |
- ଉପଯୁକ୍ତ ଫ୍ଲକ୍ସ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ହିଁ ବିଟ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ହିଁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା |
- ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ମାନାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ |

ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆଲୋଇ ସିରିଜ୍ ର ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ଚରଣିତା ପଏଣ୍ଟ୍ |

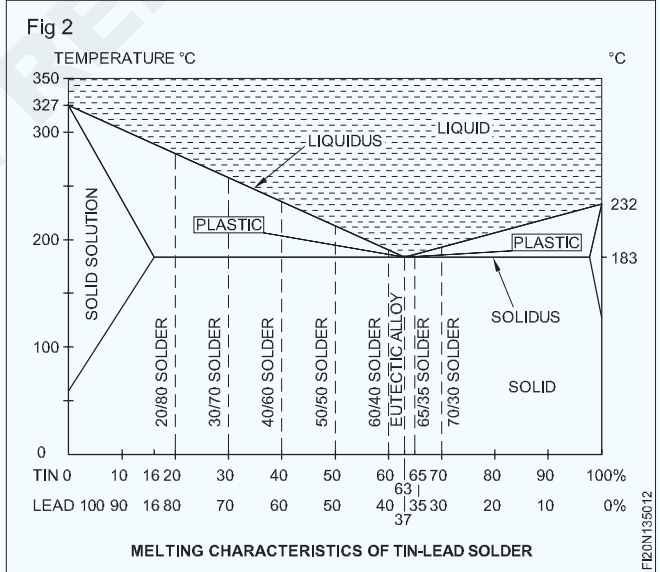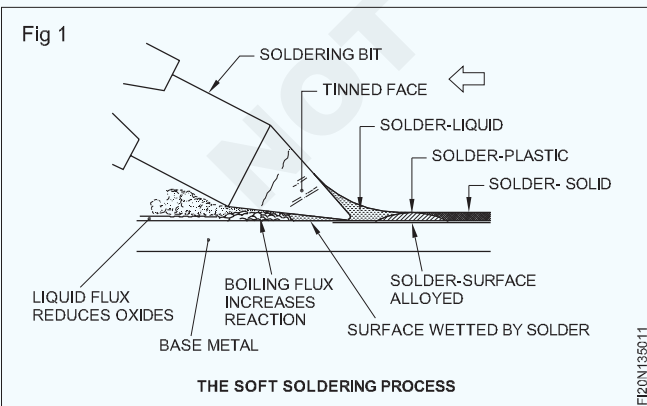

ସୋଲଡିଂ କି **ech** ଶିଳ: ସୋଲଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବା **features** ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ |


- ସଠିକ୍ ମିଳିତ ତିଆରି |
- ଗଣ୍ଠିର ପ୍ରସ୍ତୁତି |
- ସୋଲଡର ଚୟନ |
- ସୋଲଡିଂ ଲୁହାର ଚୟନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି |
- ତଥ୍ୟ ବିଟ୍ ଗରମ |

ନରମ ସୋଲଡରଗୁଡ଼ିକର ଚରଣିତା ଗୁଣ: ଟିଫିନ୍ ଲିଡ୍ ସୋଲଡରର ଇଉଟେକ୍ଟିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି 63% ଟିଫିନ୍ ଏବଂ 37% ସୀସା ର ମିଶ୍ରଣ | 63/37 ସୋଲ୍ଡର 183°C ରେ ଚରଣିତାଏ ଏବଂ ଚିତ୍ର 2 ରେ

- ବିଟ୍ ମନିପୁଲେସନ୍ ବିକ୍ରମ୍ ।
- ସୋଲଡିଂ ପରେ ସଫା କରିବା ।
- ସିମର ଯାଞ୍ଚ ।

ବିଟ୍ ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ: ସୋଲଡିଂ ଲ iron ହ ବିଟ୍ ଏକ ଛିତିରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ସୋଲଡରକୁ ଗଣ୍ଠିରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ ।


ବିଟ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚେହେରା ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ କୋଣ ସୋଲଡରର ପକେଟରେ ଭରିବା ଉଚିତ । (ଚିତ୍ର 3)

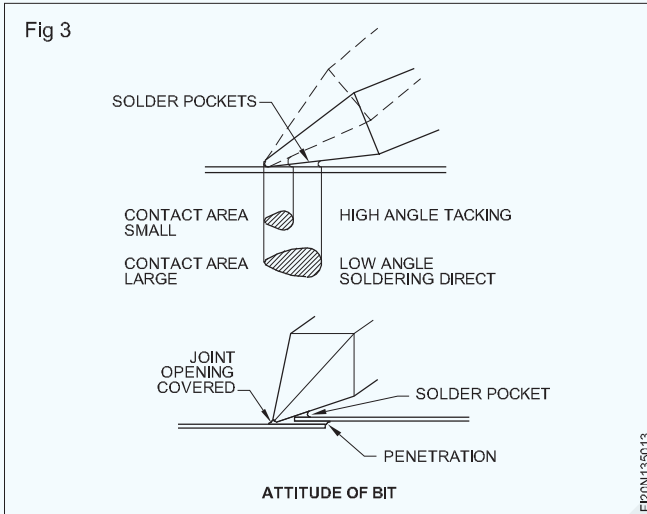

ଏହି କୋଣର ଯେକ Any ଶସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ସୋଲଡରର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଯାହାକି ଲାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ।

ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସୋଲଡରର ଗଣ୍ଠିରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଚରଳ ସୋଲଡର ଏବଂ ମିଳିତ ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଜରୁରୀ ।

ବିଟ୍ ଗଠିର pattern ।ଞ୍ଚା ଜମା ହୋଇଥିବା ସୋଲଡରର ସଫଳ ଉତ୍ତାପକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ଖୋଲିବାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ବିଟ୍ ବିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କୋଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ।

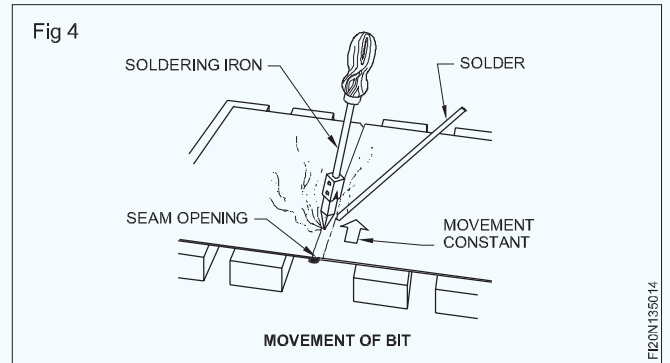

ପେଣ୍ଟ ଶେଷ ପାଇଁ ସଫା ଶୁଖିଲା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏବଂ ଦାଗକୁ ସମୁଦ୍ର ବାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ସିମର ଯାଞ୍ଚ: ଏକ ସୋଲଡେଡ୍ ସିମ୍ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ ।

- ସୋଲଡର ଲାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।
- ସୋଲଡରର ଏକ ସଫା ସୁଗମ ଫିଲେଟ୍ ସହିତ ମିଳିତ ବ୍ୟବଧାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
- ସିମ୍ ର ଉପର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସଫାସୁତୁରା, ପତଳା ଆବରଣ ସହିତ ସମାନ ଓସାର ସହିତ ପରିଷ୍କାର ସୋଲଡର୍ ମାର୍କିନ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସୋଲଡରର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ଭଲ । ତଥାପି, ବାୟୁ କିମ୍ବା ଜଳ ଟାଇଟ୍ ସିମ୍ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ specified ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥାଏ । ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ det ।ରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଲିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୋଲଡେଡ୍ ସିମ୍ରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ପୁନି cleaning ସଫା କରିବା, ପୁନି flux ଫ୍ଲକ୍ସିଂ ଏବଂ ପୁନି sold ସୋଲଡିଂ ଦ୍ଵାରା ସଂଶୋଧିତ ହୁଏ ।

କୋମଳ ସୋଲଡିଂ ଏବଂ ହାର୍ଡ ସୋଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା । (Process of soft soldering and hard soldering)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- 'ସୋଲଡିଂ' ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୋଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୋଲଡର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୋଲଡିଂ ବିଟ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ସୋଲଡିଂ ପଦ୍ଧତି: ଧାତବ ସିଟ୍ ଯୋଗଦାନର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ।

ସୋଲଡିଂ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ସୋଲଡିଂ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଧାତବ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରଳ ଧାତୁ (ସୋଲଡର) ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡି ହୋଇଯାଏ ।

ସୋଲଡରର ଚରଳିବା ପଏଣ୍ଟ୍ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଟେ ।

ସୋଲଡର ମୂଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଚରଳାଇ ନଥାଏ ।

ଉତ୍ତାପ ଏବଂ କମ୍ପାନ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଗଣ୍ଠିରେ ସୋଲଡିଂ କରିବା ଉଚିତ୍ ହୁଏ ।

ସୋଲଡିଂକୁ କୋମଳ ସୋଲଡିଂ ଏବଂ ହାର୍ଡ ସୋଲଡିଂ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ଟିଫିନ୍ ଲିଡ୍ ସୋଲଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଧାତୁରେ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା 420 ° C ତଳେ ଚରଳିଯାଏ, କୋମଳ ସୋଲଡିଂ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।

ତୟା, ଜିଙ୍କ, କ୍ୟାଡମିୟମ ଏବଂ ରୂପାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହାର୍ଡ ସୋଲଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଧାତୁରେ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା 600 ° ରୁ ଅଧିକ ତରଳିଯାଏ, ହାର୍ଡ ସୋଲଡିଂ ବ୍ରାଜିଂ ହେଉଛି ତୟା ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ଧାତୁରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ କଠିନ ସୋଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

ବଣ୍ଟିଂ ଫିଲର ଧାତୁ ସାଧାରଣତ cop ତୟା ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଆଲୋଇକୁ ନେଇ ଗଠିତ |

ସିଲଭର ବ୍ରାଜିଂ କିମ୍ବା ରୂପା ସୋଲଡିଂ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଇସ୍ପାତ, ତୟା, ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ବଣ୍ଟିଂ ଫିଲର ଧାତୁରେ ରୂପା, ତୟା ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଚିଣ ଆଲୋଇସ୍ ଥାଏ |

ସୋଲଡିଂ ସମୟରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକ | (Factors considered while soldering)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସଠିକ୍ ପରିଭାଷା 'ସୋଲଡିଂ' ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୋଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ସୋଲଡିଂ ଏକ ସୋଲଡର ସହିତ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଅଂଶରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି, ଯଥା ଏକ ତୃତୀୟ ଧାତୁ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି |

ସୋଲଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବା ଜରୁରୀ |

- 1 ଧାତୁ ସଫା ହେବା ଜରୁରୀ |
- 2 ସଠିକ୍ ସୋଲଡିଂ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଜରୁରୀ |
- 3 ସଠିକ୍ ସୋଲ୍ଡର ଏବଂ ଫ୍ଲକ୍ସ କିମ୍ବା ସୋଲଡିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଚୟନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |
- 4 ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଉତ୍ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋଲ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଭଲ ସୋଲଡର ଗଣ୍ଠି ପାଇପାରିବେ |

ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା: ସୋଲ୍ଡର କଦାପି ମଇଳା, ତେଲ କିମ୍ବା ଆବୃତ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବ ନାହିଁ | ଆରମ୍ଭକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ this ଏହି ସରଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଧାତୁ ଅପରିଷ୍କାର | ଏହାକୁ ଏକ ତରଳ କ୍ଲିନର୍ ସହିତ ସଫା କର | ଯଦି ଏହା ଆନ୍ତାଲେଡ୍ ସିଟ୍ ଅଟେ ତେବେ ଅସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ |

ତୟା ପରି ଏକ ଉତ୍ତମ ଧାତୁକୁ ଆବୃତ କରାଯାଇପାରେ ଯଦିଓ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ | ଯେକି any ଶସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘୃଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଅପସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ |

ସଫଳ ସୋଲଡିଂ | (Successful soldering)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସଫଳ ସୋଲଡିଂ ପାଇଁ ସୂଚନା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

ସଫଳ ସୋଲଡିଂ ପାଇଁ ସୂଚନା |

ଆଖିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଘାତ ନହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ |

ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଏକ ଫାଇଲ୍, ତାର ବ୍ରଶ୍, ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୋମ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ କିମ୍ବା ଏମେରୀ କପଡ଼ା ସହିତ ସଫା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ବିକ୍ରୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦୃ strongly ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଏକତ୍ର ଫିଟ୍ |

ସୋଲଡିଂ ଫ୍ଲକ୍ସକୁ ଏକ ସ୍ୱ ab l୍ କିମ୍ବା ବ୍ରଶ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ତରଳ ସୋଲଡର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ |

ସେମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃ ly ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଧରନ୍ତୁ |

ସୋଲଡିଂ ଲୁହାକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସର୍ବ ବୃହତ୍ ଟିଫିନ୍ ଚେହେରାକୁ ସୋଲଡର ହେବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ସମତଳ କରି ରଖନ୍ତୁ |

ଯେତେବେଳେ ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ, ସୋଲଡିଂ ଲ iron ହର ବିନ୍ଦୁ ବିକ୍ରୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଏହାକୁ ଗଣ୍ଠିକୁ "ସ୍କିମିଙ୍ଗ୍" କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଗଣ୍ଠିରେ ପରିଣତ ହୁଏ |

ତାରର ସୋଲଡରକୁ ଲୁହାର ଧାର ତଳେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ |

ସୋଲଡିଂ ଲ iron ହକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯେ ସୋଲଡର ତରଳି ଯାଉଛି, ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି |

ସୋଲଡିଂ ଲ iron ହକୁ ପୁନ heating ଗରମ ନକରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୁହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଯଥାସମ୍ଭବ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସୋଲ୍ଡର କରନ୍ତୁ |

କେବଳ ସୋଲଡରକୁ ତରଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଏକ ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଧାତୁର ତାପମାତ୍ରାକୁ ସୋଲଡର ତରଳିବା ତାପମାତ୍ରାରେ ଶୀଘ୍ର ବ raise ଇବା ପାଇଁ ସୋଲଡିଂ ଲ iron ହ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉତ୍ତାପ ପଠାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ସୋଲଡିଂରେ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଆରମ୍ଭକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ understand ନୁ understand ବା ଏବଂ ମନେରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି |

ଏକ ସୋଲଡ଼ିଂ ଲୁହା ଯାହା ବହୁତ ଛୋଟ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ଲୁହା ଆମୋନିଆକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିମ୍ବା କିମ୍ବା smoke ଶସି ଧୂଆଁ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବିପଦଜନକ ଅଟେ ।

At ଲି ସୋଲଡ଼ିଂର ating ଲି | (Sweating of sweat soldering)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- Ating ଲି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

Ating ଲି ବା ସ୍ୱାଟିଂ ସୋଲଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟର ଉପରି ଭାଗରେ ସୋଲଡ଼ିଂ ହୋଇ ଆସେମ୍ବଲି ପରେ ସୋଲଡ଼ିଂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

Ating ଲିରେ, ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଟିଫିନ୍ କରାଯାଏ, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରଖାଯାଇ ଏକତ୍ର ଗରମ କରାଯାଏ । ଗରମ କରିବା ସମୟରେ, ସୋଲଡ଼ିଂ ତରଳିଯାଏ ଏବଂ ଓଭରଲିଫ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

ଶରୀରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ating ଲି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଧାତୁର ଖଣ୍ଡ ସହିତ ସୋଲଡ଼ିଂ କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଳ ଟାଙ୍କି ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିର ଲିକେଜ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।


ବିକ୍ରମ ଯୁଗ୍ମ | (Soldered Joint)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।


- ସୋଲଡ଼ିଂ ଗଣ୍ଡିର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।
- ସଠିକ୍ ମିଳିତ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପଦ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।

ସୋଲଡ଼ିଂ ଗଣ୍ଡିର ପ୍ରକାର: ଶୀର୍ଷ ଧାତୁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସୋଲଡ଼ିଂ ଗଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଶୀର୍ଷ ଧାତୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ତା'ପରେ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଲିକ୍ ପୂରୁଥିବା କରିବାକୁ ସୋଲଡ଼ିଂ କରାଯାଏ ।


ଚିତ୍ର 1 ସୋଲଡ଼ିଂ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଏ ।

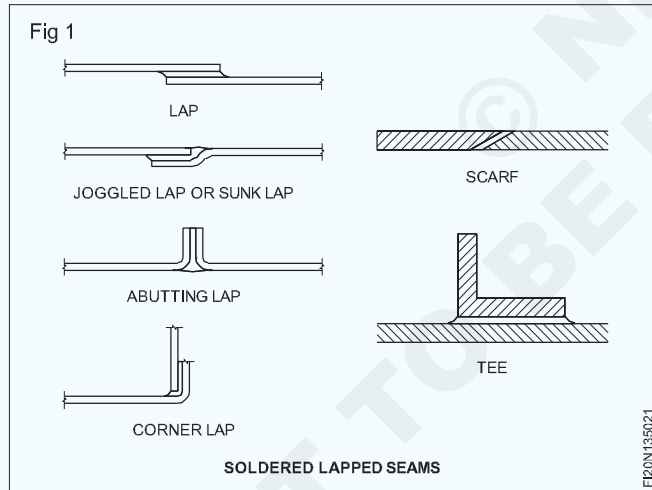


ଚିତ୍ର 2 ସୋଲଡ଼ିଂ ସିମ୍ ଦେଖାଏ ।

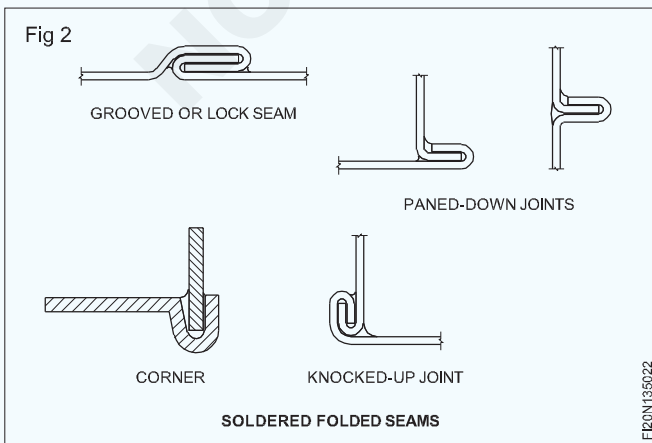

ଚିତ୍ର 3 ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ସୋଲଡ଼ିଂ ଗଣ୍ଡି ଦେଖାଏ ।

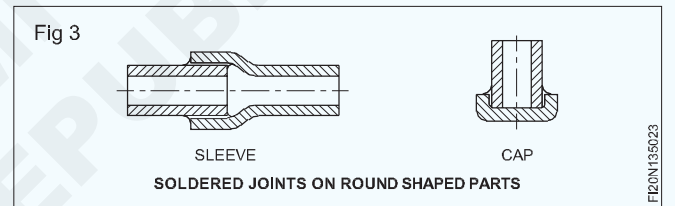

ସିମ୍ ଧାତୁ ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ଲାପ୍ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡେଡ୍, ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ରୂପା ସୋଲଡ଼ିଂ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।

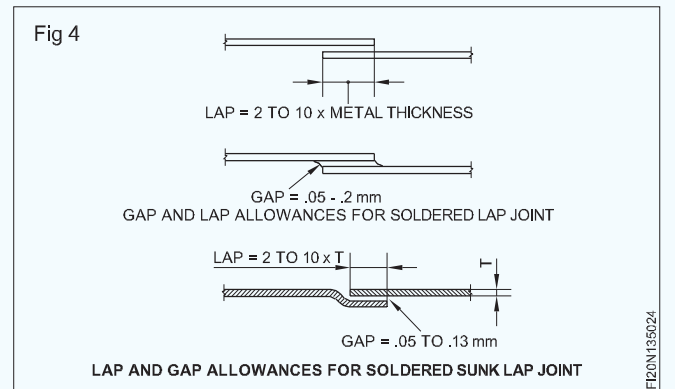

ସିଲଭର ସୋଲଡ଼ିଂ ଲାପ୍ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡିର ମିଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ଗଣ୍ଡିର ସିମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ସିଲ୍ କରେ ।

ସଠିକ୍ ମିଳିତ ଡିଜାଇନ୍: ଓଭରଲିଫ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସିମ୍ ଧାତୁ ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ସୋଲଡ଼ିଂ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କିମ୍ବା ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । କ୍ୟାପିଲାରୀ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଡିରେ ତରଳ ସୋଲଡ଼ିଂର ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଲାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଜରୁରୀ ।

ରୂପା ବ୍ରାଜିଂ କିମ୍ବା ସୋଲଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମିଳିତ ଡିଜାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ assembly ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରି ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ |

- ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଫିଲ୍‌ରୁ ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଜରୁରୀ | ଉପାଦାନ ଧାତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ଅଟେ |
- ମିଳିତ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବା ଉଚିତ୍ | ବନ୍ଧ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାପିଲାରି ପ୍ରବାହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ 0.05 ରୁ 0.13 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

- ସୋଲଡର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ | ଲାପ୍ ଓସାର ସାଧାରଣତଃ the ଉପାଦାନ ଧାତୁର ଘନତାର 2 ରୁ 10 ଗୁଣ ତିଆରି ହୁଏ | ଅସମାନ ଘନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲାପ୍ ଆକାର ପତଳା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ |
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୃ firm ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଜରୁରୀ | ସୋଲଡର ପ୍ରୟୋଗ, ଆଲାଇକ୍‌ସ୍‌ସ୍ ଏବଂ ଉପାଦାନ ସଭାର ସଠିକତା ପାଇଁ ଗତିବିଧିକୁ ରୋକିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ |

ବୁଡ଼ି ପକାଇବା ସମାଧାନ | (Dipping solution)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବୁଡ଼ିବା ସମାଧାନର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବୁଡ଼ିବା ସମାଧାନର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଏହାକୁ ତମ୍ବା ବିଚର ସୋଲଡର ଆବୃତ୍ତ ମୁଖରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

ଏହା ତିଆରି ହୋଇଛି |

- 1 ପାଣିରେ ସାଲ-ଆମୋନିଆକ୍ ପାଉଡର ଛିଞ୍ଚିବା |
- 2 ଜିଙ୍କ-କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କୁ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ |

3 ଜଳରେ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଯୋଗ କରିବା |

ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନର ପ୍ରାୟ ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଜଳର ଚାରି ଅଂଶର ମିଶ୍ରଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ କାରଣ ସମାଧାନର ଅମ୍ଳତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ସୋଲଡିଂରେ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା | (Safety precautions in soldering)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଆଘାତ / ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସୋଲଡିଂରେ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

ସୋଲଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା |

- 1 ଆଖିକୁ ସୋଲଡର ସ୍ପେଲ୍ଟିଂ ଏବଂ ଫ୍ଲକ୍ସରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
- 2 ଜଳି ନଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଗରମ ସୋଲଡିଂ ଆଇରନ୍ ଗଠିତ ରଖିବାବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ |
- 3 ନରମ ସୋଲଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ |
- 4 ସୋଲଡିଂ ସମୟରେ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଚାଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋଲଡିଂ ଲୁହାକୁ ଚିଣ କରନ୍ତୁ |

5 ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଗଗଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |

6 ଏସିଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିବାବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିରେ pour ଲନ୍ତୁ |

7 ଏସିଡ୍ ରେ କେବେବି ପାଣି pour ଲନ୍ତୁ ନାହିଁ |

8 ସମସ୍ତ ଅଇ ic ବିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ |

9 କ୍ଷତିକାରକ ଫ୍ଲକ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ଗଗଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |

ଫ୍ଲକ୍ସ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା | (Fluxes types and description)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫ୍ଲକ୍ସ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |
- ଫ୍ଲକ୍ସର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |

ଫ୍ଲକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ଫ୍ୟୁଜିବଲ୍ (ସହଜରେ ତରଳାଯାଇଥିବା) ରାସାୟନିକ ଯି round ଗିକ ଯାହାକି ଝେଲ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଝେଲ୍ଟିଂ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଝେଲ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଥାଏ |

ଫ୍ଲକ୍ସଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ: ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳାଇବା ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରୋକିବା ଯାହା ଝେଲ୍ଟିଂ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ |


ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଧାତୁ ପ୍ରବାହକୁ ଅତି ଛୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ମଇଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥରୁ ଝେଲ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଧାତୁକୁ ତରଳାଇବା ଏବଂ ଅପସାରଣ ଏବଂ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସଫେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |


ପେଷ୍ଟ, ପାଉଡର ଏବଂ ତରଳ ଆକାରରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ |

ଫ୍ଲକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗର ପଦ୍ଧତି ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |

ଫ୍ଲକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ; ଯେଉଁଠାରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଫିଲ୍‌ର ରତ୍ନରେ ଏକ ଆବରଣ ଆକାରରେ ଅଛି, କ୍ଷତି ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ସହିତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ଚିତ୍ର 2

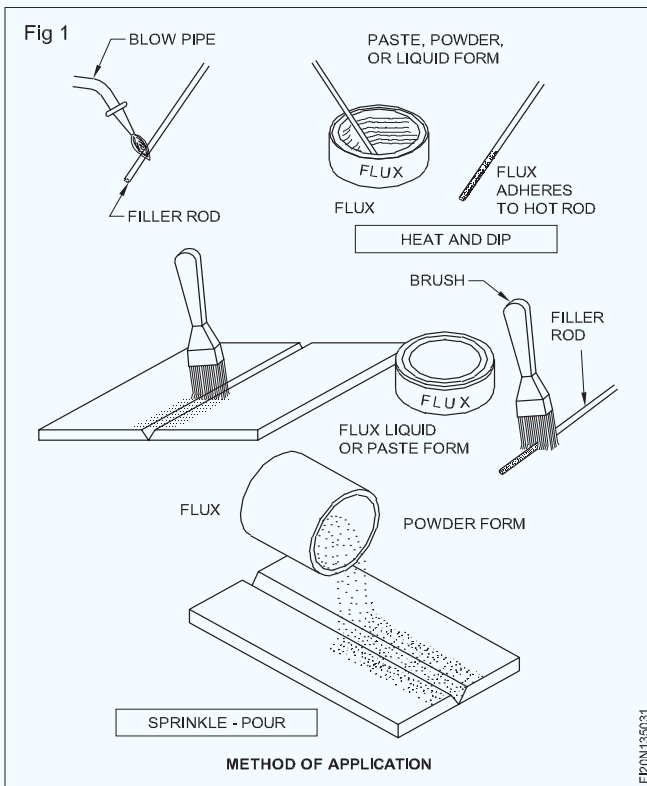

ବିଶେଷକରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗଢ଼ିତ କରିବା ସମୟରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଟିପ୍ପିନ୍ ଲିଡ୍ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2)

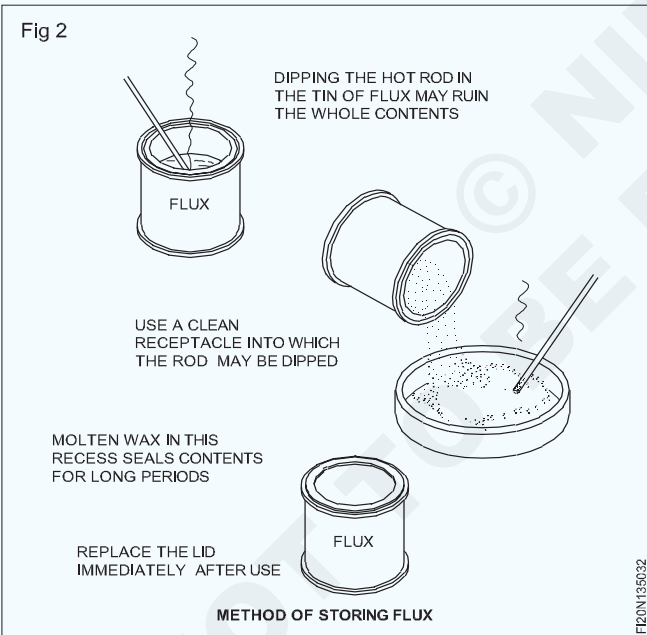

ଯଦିଓ ଏକ ଅକ୍ସି-ସିଟାଇଲନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହ୍ରାସ କଲେକ୍ଟ୍ ଖେଲ୍ଡ ଧାତୁକୁ ସ୍ୱରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖେଲ୍ଡିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫ୍ଲକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଖେଳତମେଣ୍ଟକୁ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ସ୍ଲାଇରୁ ମଧ୍ୟ ଭାସିଯାଏ ଏବଂ ସଫା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଖେଲ୍ଡ ଧାତୁ, ଜମା କରିବାକୁ । ଖେଲ୍ଡିଂ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସଫା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଫ୍ଲକ୍ସ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରଣ: ଖେଲ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ବ୍ରଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅପସାରଣ କରିବା ଜରୁରୀ । ସାଧାରଣତଃ FI ଫ୍ଲକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ । ତେଣୁ, ଫ୍ଲକ୍ସ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ଯଦି

ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅପସାରିତ ନହୁଏ, ତେବେ ପିତାମାତା ଧାତୁ ଏବଂ ଖେଲ୍ଡ ଜମା କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ ।

ଫ୍ଲକ୍ସ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅପସାରଣ ପାଇଁ କିଛି ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:

- ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇସ୍- ଖେଲ୍ଡିଂ ପରେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଗରମ ପାଣିରେ ଗଣ୍ଠି ଧୋଇ ଜୋରରେ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଅବଶ୍ଚା ଅନୁମତି ଦିଏ, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ର percent ୦ ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ରବଣରେ ଶୀଘ୍ର ବୁଡ଼ାଇ ଅନୁସରଣ କର; ଶୁଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ପୁନର୍ବାର ଧୋଇ ଦିଅ ।
- ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପରି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ eld ଲାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗରମ ଜଳ ସ୍ତର ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ 5.0 ଲିଟର ପାଣିରେ 400 ମିଲି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ (ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣ 1.42) ମିଶାନ୍ତୁ । 33ml ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ୧୦୦ (40 ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି) । କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମାଧାନ ସାଧାରଣତଃ 10 ୧୦ ମିନିଟ୍ରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପସାରଣ କରିବ, ଦାଗମୁକ୍ତ ଏକ ପରିଷ୍କାର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ୍ । ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାର ସମୟ ତିନି ମିନିଟ୍ରେ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଦାଗ ହୋଇପାରେ; ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପରେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ ଅପରେଟର ଦ୍ୱାରା ରବର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧାଯିବ ଏବଂ ଏସିଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାତ୍ରରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
- ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଲୋଇସ୍-ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ରୋମେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ । ଏସିଡ୍ କ୍ରୋମେଟ୍ ସ୍ଥାନକୁ ସୁପାରିଣ କରାଯାଏ ।
- ତମ୍ବା ଏବଂ ପିତ୍ତଳ- ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପରେ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ, ନାଇଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ର 2 ପ୍ରତିଶତ ସମାଧାନ ସ୍ଲାଇ ସ୍ଲାଇ ଅପସାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ, ତା'ପରେ ଗରମ ପାଣି ଧୋଇବା ।
- ସ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍- percent ୦ ପ୍ରତିଶତ କାର୍ବୋନିକ୍ ସୋଡା ପ୍ରାଣକୁ ଫୁଟାଇବାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ ly କଳ୍ପିତ ଭାବରେ, ସମାନ ପରିମାଣର ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଜଳର ଏକ ଡି-ସ୍କେଲିଂ ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ମୋଟ ପରିମାଣର percent ୦ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ 0.2। Percent ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।
- କାଷ୍ଠ ଲୁହା- ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଟିପ୍ପିଙ୍ଗ୍ ହାତୁଡ଼ି କିମ୍ବା ତାର ବ୍ରଶ୍ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଅପସାରିତ ହୋଇପାରେ ।
- ସିଲଭର ବ୍ରାଜିଂ - ଫ୍ଲକ୍ସ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ବ୍ରଜେଡ୍ ଉପାଦାନକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ସହଜରେ ଅପସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତା'ପରେ ତାର ବ୍ରଶ୍ ଦ୍ୱାରା । କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ to ରୁ percent ପ୍ରତିଶତ ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ to ରୁ minutes ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇବା ଉଚିତ୍, ତା'ପରେ ଗରମ ପାଣି ଧୋଇବା ଏବଂ ତାର ବ୍ରଶ୍ କରିବା ।

ବ୍ରାଜିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନାନ ଏବଂ ଫ୍ଲକ୍ସର ପ୍ରକାର | (Types of spelters and fluxes used in brazing)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ବ୍ରାଜିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନାନ ଏବଂ ଫ୍ଲକ୍ସର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ରମେ |
- ବନାନର ରଚନା ଏବଂ ଏହାର ତରଳିବା ବିନ୍ଦୁ ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ରମେ |

ବ୍ରାଜିଂ ମୁଖ୍ୟତଃ sold ସୋଲଡ଼ିଂ ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏହା ସୋଲଡ଼ିଂ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣି ଦେଇଥାଏ | ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ କଠିନ ଫିଲର ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ସ୍ପେଲଟର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଯାହା ଲାଲ ଉତ୍ତାପରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଫୁସନ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ତରଳିବା ତାପମାତ୍ରା ତଳେ | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫିଲର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ | ତମ୍ବା ବେସ୍ ଆଲୋଇଡ୍ ଏବଂ ରୂପା ବେସ୍ ଆଲୋଇଡ୍ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଇଡ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳ (ତମ୍ବା ଏବଂ ଜିଙ୍କ) ବେଳେବେଳେ 20% ଟିଫିନ୍ ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ the ଲୁହା ଧାତୁକୁ ବ୍ରଜ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସିଲଭର ଆଲୋଇଡ୍ (ସିଲଭର ଏବଂ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ସିଲଭର ଏବଂ ତମ୍ବା ଏବଂ ଜିଙ୍କ) ଏକ ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ

ପରିସର 600 ରୁ 8500 C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଧାତୁକୁ ବ୍ରଜ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ସେମାନେ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡକ୍ଟାଇଲ୍ ଗଣି ଦେଉଛନ୍ତି | ବନାନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ sh ଶୀର୍ଷ ର ଘନତା ଅନୁଯାୟୀ ତିଆରି କରାଯାଏ |

ବ୍ରଜ କରିବା ପରେ, ଲିକେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଣିକୁ ହାତୁଡ଼ି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ପ୍ରାୟତଃ and ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ଫ୍ଲକ୍ସ ହେଉଛି ଘୋର ଏବଂ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ ପାଇଁ "ବୋରାକ୍ସ" | ବ୍ରଜ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏହା କଳଙ୍କ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିଥାଏ |

ବନାନ ଏବଂ ମେଲିଂ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ରଚନା |

SI. No.	ବନାନ ପ୍ରକାର	ସାଧାରଣ ଧାତୁ	ତମ୍ବା%	ଜିଙ୍କ%	ରୂପା%	ତରଳିବା ତାପମାତ୍ରା	ବ୍ୟବହାର
1	ତମ୍ବା + ଜିଙ୍କ ବେସ୍ ବନାନ	ସାଧାରଣ	60	40	Nil	850°C	ତମ୍ବା ସିଟ୍ ଉପରେ କଠିନ ବ୍ରଜେଜ୍ ଏବଂ ଫିନିଶ୍ ହୁଏ
2	-do-	ଲୁହା ଧାତୁ	80	20	Nil	600°C	ପିତ୍ତଳ ସିଟ୍ ମୋଟା
3	-do-	ପିତ୍ତଳ	30	70	Nil	400°C	ପିତ୍ତଳ ସିଟ୍ ପତଳା
4	ରୂପା ସୋଲଡ଼ିଂ	ସୁନା	10	10	80%	350°C	ଏହା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ

ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ଵାରା ତମ୍ବା ପାଇପଗୁଡ଼ିକର ରୂପା ବ୍ରଜ | (Silver brazing of copper pipes by gas)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ରୂପା ବ୍ରଜ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |
- ରୂପା ବ୍ରଜିଂର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ରମେ |

ରୂପା ବ୍ରଜ (ଚିତ୍ର 1)

ଏକ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ରଜ ପଦ୍ଧତି |

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାମ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଜୁହାଯାଏ ଯେପରିକି: - ସିଲଭର ସୋଲଡ଼ିଂ, ହାର୍ଡ ସୋଲଡ଼ିଂ |

ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ପରିସର 600 ° C ରୁ 850 ° C ଅଟେ |

ସିଲଭର-ବ୍ରାଜିଂ ଫିଲର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ତମ୍ବା ଏବଂ ରୂପା ସହିତ ଜିଙ୍କ, କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ଏବଂ ନିକେଲର ଅଳ୍ପ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଗଠିତ |

ରୂପା ବିଷୟବସ୍ତୁ 40 ରୁ 60% ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ |

ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

ଏହି ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ରଜେଜ୍ ମିଶ୍ରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

ଉଚ୍ଚ ବା electrical ଦୁଟିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବା electrical ଦୁଟିକ ଅଂଶରେ ଯୋଗଦେବା | (ଚିତ୍ର 2)


ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପକରଣ | (ଉତ୍ପାଦ୍) |

କମ୍ ତାପମାତ୍ରା, ପତଳା ସ୍ତର, ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ରଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୀତି |



ଇସ୍ପାତ, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ପିତ୍ତଳ, ନିକେଲ୍ ଆଲୋଇଡ୍ ଏବଂ ନିକେଲ୍-ରୂପା ମିଶ୍ରଣରେ ପତଳା ସିଟ୍ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଫିଟ୍ ଗଣିର ଯୋଗଦାନ |

ରୋକ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ମିଲିଂ କଟର, କଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସାପିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ସକୁ ଟୁଙ୍ଗ୍ସ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସ ବ୍ରାଜିଙ୍ଗ୍ | (ଚିତ୍ର 3)

ଅଲଗା ଧାତୁ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା |

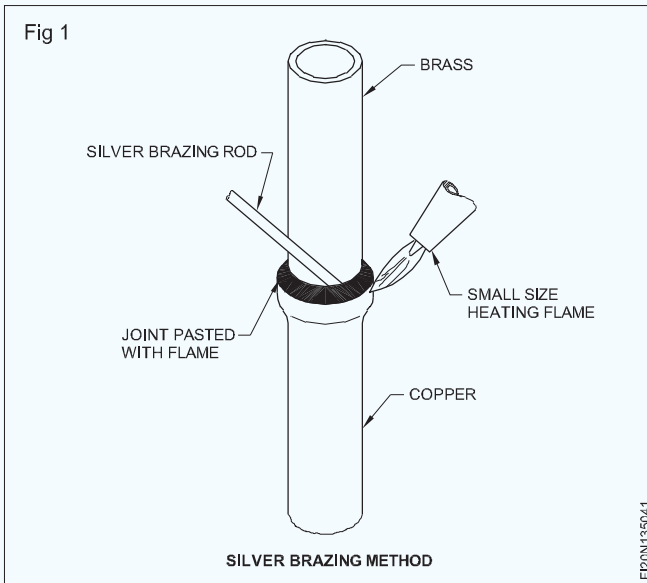

ବ୍ରଜିଂ ଅପରେସନରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି କାରଣ ଏହା କେବଳ ନିମ୍ନ ଚାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଏକ ପତଳା ସ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ଯୋଗଦାନର ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଅଛି ।

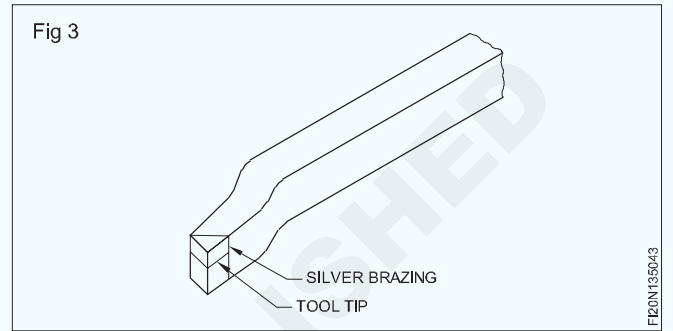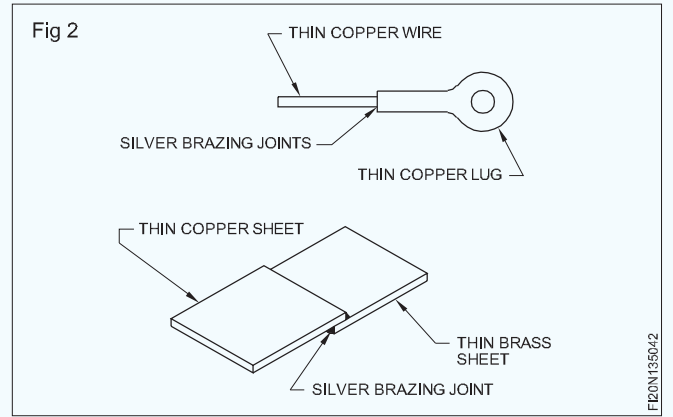


ଦୀପ ଫୁଟାନ୍ତୁ | (Blow lamp)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ବ୍ଲୋ ଲ୍ୟାମ୍ପର ନିର୍ମାଣ ବା feature ଶିଷ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ବ୍ଲୋ ଲ୍ୟାମ୍ପର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ଲୋ ଲ୍ୟାମ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।

ବ୍ଲୋ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ (ଚିତ୍ର 1) କିରୋସିନକୁ ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତପ୍ତ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାପ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ । କିରୋସିନ ବାଷ୍ପ ଏକ ବାୟୁ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।

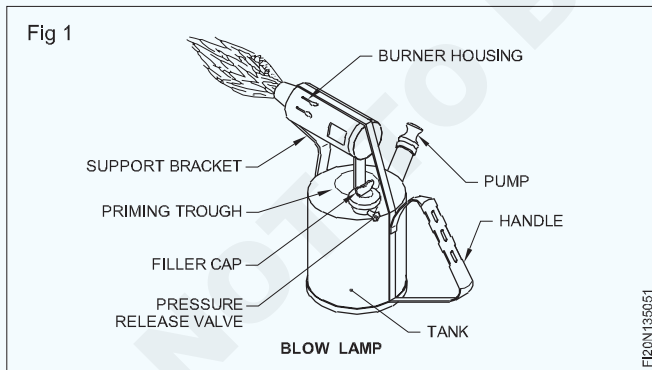

ଘର ଭିତରେ ଥିବା ନିଆଁ କିରୋସିନର ବାଷ୍ପୀକରଣକୁ ବନ୍ଦାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିବା ମାଗଣା ନିଆଁ ସୋଲିଡ଼ିଂ ବିଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ବ୍ଲୋ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଗରମ ଉତ୍ପାଦକରଣ ଯାହା ସୋଲିଡ଼ିଂ ଆଇରନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ସୋଲିଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଚିତ୍ର 1 ବ୍ଲୋ ଲ୍ୟାମ୍ପର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖାଏ ।

ଏଥିରେ ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଟାଙ୍କି ଅଛି, କିରୋସିନ ଭରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ ଫିଲର୍ କ୍ୟାପ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ON / OFF ସ୍ୱିଚ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେସର ରିଲିଫ୍ ଭଲ୍ଭ୍ ପାଟି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ।

ଧକ୍କା ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ମିଥାଇଲେଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କିରୋସିନ ବାଷ୍ପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରଭାଗର ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଣ୍ଣର ହାଉସିଂ ସପୋର୍ଟ ବ୍ରାକେଟ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗରମ ପାଇଁ ସୋଲିଡ଼ିଂ ଲୁହା ରଖାଯାଏ ।

ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା କିରୋସିନକୁ ଚାପ ଦେବା ପାଇଁ ପମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ।

ବ୍ଲୋଅର୍ ସହିତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାଲ୍ | (Portable hand forge with blower)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାଲ୍ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା |
- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାଲ୍ ର ନିର୍ମାଣକାରୀ ବା feature ଶିଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- ହାତ ଜାଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣନା |

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାଲ୍: ଏହା ସୋଲଡ଼ିଂ ବିତ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଏହା ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ କୋଣରେ ତିଆରି |


ଏହା ସାଧାରଣତ round ଗୋଲାକାର | ବାୟୁ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲୋୟର ଏହା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି |

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପେଡ଼ୋରେଟେଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତଳ ଭାଗରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି |

ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୋନ୍ ଅଗ୍ନି ଇଟା ସହିତ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ମାଟି ଏବଂ ବାଲିର ମିଶ୍ରଣରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟତଃ char ଅଙ୍ଗାର ଅଟେ |

ଅଙ୍ଗାର କଠିନ କାଠରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

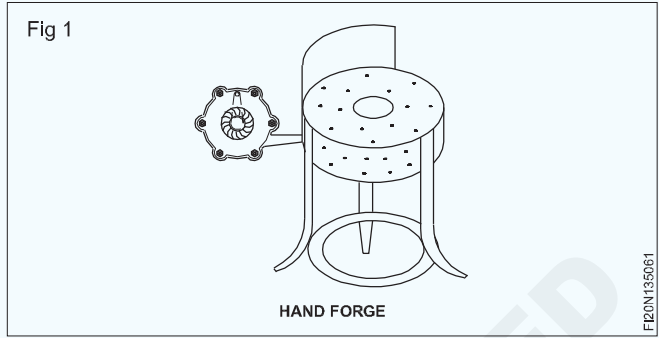

ରିଭେଟ୍ ଏବଂ ରିଭିଟିଂ | (Rivet and riveting)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ମତ ହେବେ |

- ରିଭେଟ୍ ଏବଂ ରିଭିଟିଂ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ରିଭେଟର ଅଂଶ ଚାଲିକାଢୁକ କର |
- ରିଭେଟ୍ ପ୍ରକାରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |

ରିଭେଟ୍ |

ଏକ ରିଭେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଯାହା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଷ୍ଟେମ୍ (ଲାଞ୍ଜି କୁହାଯାଏ) ଯାହାକି ଏକ ଧାତୁ ପିନ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ |


ସଂରଚନା, ବ୍ରଜ୍, ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜାହାଜ ଏବଂ ଅନେକ ଶିଳ୍ପରେ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

ରିଭାଇଟିଙ୍ଗ୍ |

ସ୍ଥାୟୀ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ରିଭିଟିଂ |

ଏକ ରିଭେଟର ଅଂଶ |

ନିମ୍ନରେ ଏକ ରିଭେଟର ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 1) |

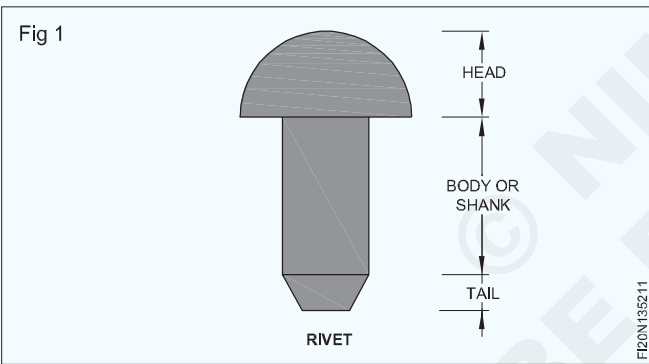

- 1 ମୁଣ୍ଡ
- 2 ଶଙ୍କର କିମ୍ବା ଶରୀର |
- 3 ଲାଞ୍ଜି |

ମୁଣ୍ଡ: ରିଭେଟର ଉପର-ଅଂଶକୁ "ମୁଣ୍ଡ" କୁହାଯାଏ | ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତିଆରି |

ଶଙ୍କର କିମ୍ବା ଶରୀର: ରିଭେଟ୍ ତଳେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ଶଙ୍କର ବା ଶରୀର କୁହାଯାଏ | ଏହା ଗୋଲାକାର ଆକାରରେ |


ଲାଞ୍ଜି: ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ଲାଞ୍ଜି କୁହାଯାଏ | ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି | ଏହା ଦୁଇଟି ସ୍ପୋଟର ଗର୍ଭରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜିକୁ ପିଟିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ | ଲାଞ୍ଜିର ଦିର୍ଘତା $\frac{1}{4} D$ ଏକ ରିଭେଟ୍ ଏହାର ଗୋଲାକାର, ଦିର୍ଘତା $\frac{1}{4} D$ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଆକୃତି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଶୁଣା |

ରିଭେଟ୍ ପ୍ରକାର |

- 1 ସ୍ନାପ୍ ହେଡ୍ କିମ୍ବା କପ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ |
- 2 ପ୍ୟାନ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ |
- 3 କନିକାଲ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ |


- 4 କାଉଣ୍ଟରସ୍କ୍ରୂ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ |
- 5 ଫ୍ଲାଟ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ |
- 6 ବିଭାଜିତ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ |
- 7 ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ରିଭେଟ୍ |
- 8 ଟିକ୍ସାନ୍ ର ରିଭେଟ୍ |
- 9 ଫ୍ଲାସ୍ ରିଭେଟ୍ |

ସ୍ନାପ୍ ହେଡ୍ କିମ୍ବା କପ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ (ଚିତ୍ର 2) |

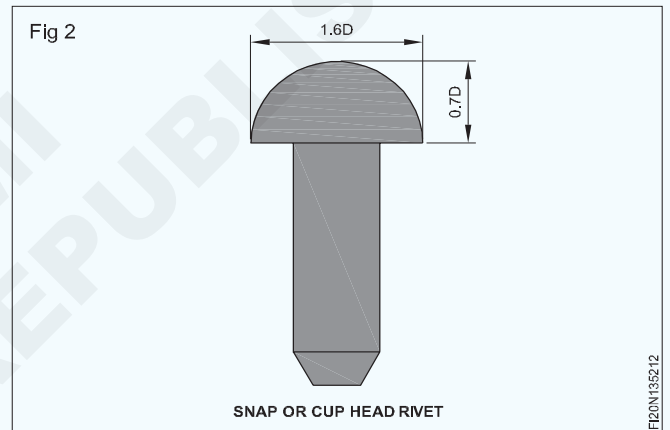

ମୁଣ୍ଡ ଆକୃତିର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଗୁରୁତର .. ଏହି ରିଭେଟର ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ | ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ ସେତୁରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ପ୍ୟାନ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ (ଚିତ୍ର 3) |

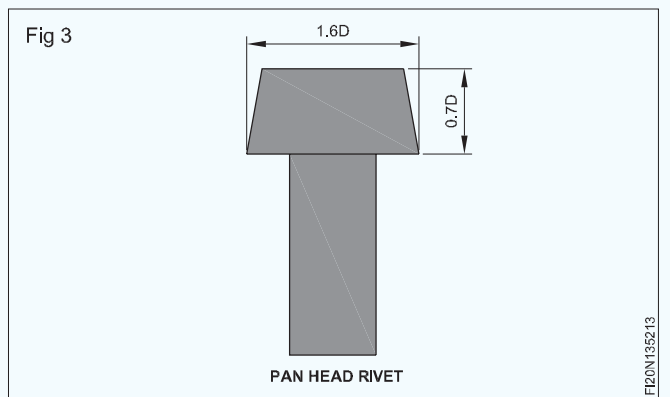

ରିଭେଟ୍ ମୁଣ୍ଡର ଉପର ଅଂଶ ସମତଳ ଏବଂ କମ୍ ଅଟେ | ମୁଣ୍ଡର ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ରିଭେଟର ବ୍ୟାସ ସହିତ ସମାନ | ଭାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପ୍ୟାନ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |


କନିକାଲ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ (ଚିତ୍ର 4)

ହାଲୁକା କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୋଣାର୍କ ଆକୃତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏକ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ କୋଣାର୍କ ଆକୃତି ଦିଆଯାଏ ।

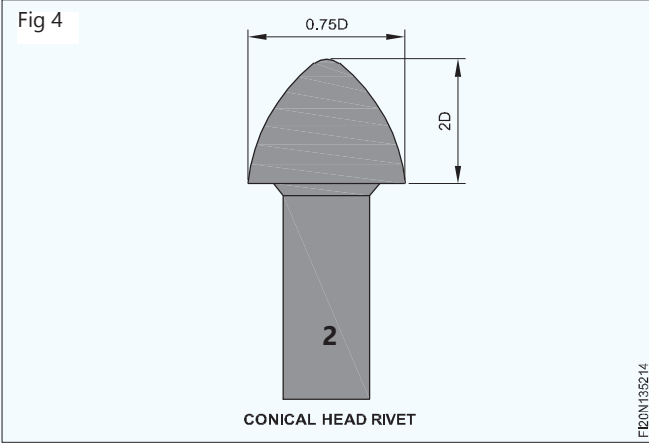


କାଉଣ୍ଟର ସନ୍କ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ (ଚିତ୍ର 5)

ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରିଭେଟ୍ ଫିଟ୍ କରାଯାଏ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ବିମାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି ପ୍ରକାରର ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

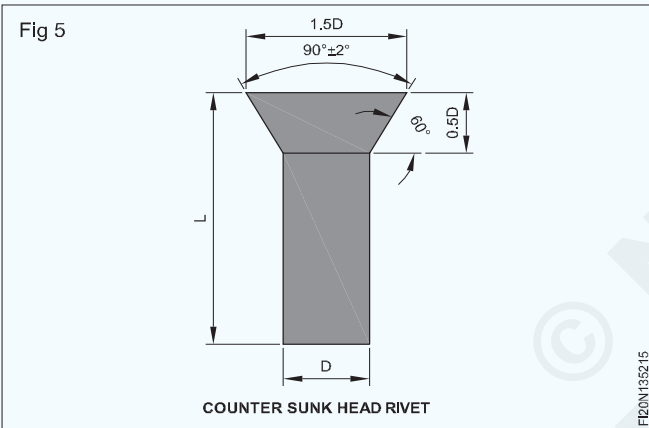


ଫ୍ଲାଟ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ (ଚିତ୍ର 6)

ସିର୍ ଧାତୁର ଛୋଟ ଏବଂ ହାଲୁକା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଟ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ fer ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ ଏବଂ ପତଳା ଶୀଟ୍ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ସମତଳ ।

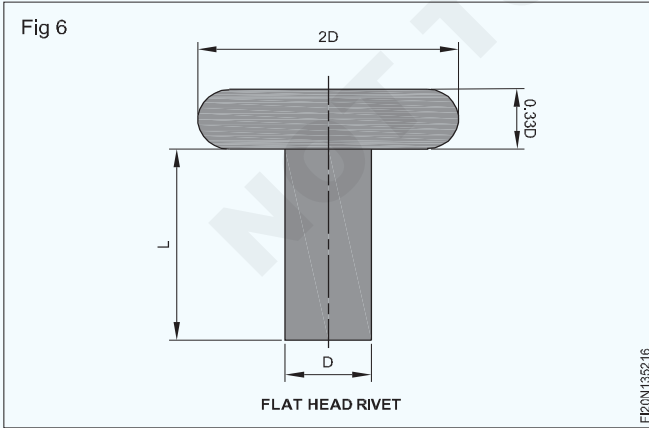


ବିପୁର୍ବେଟେଡ୍ ରିଭେଟ୍ (ଚିତ୍ର 7)

ଏହି ପ୍ରକାରର ରିଭେଟ୍ ଅନ୍ୟ ରିଭେଟ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ପିନ ବଦଳରେ ଶୁଙ୍ଖା ଲତ୍ୟାଦି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

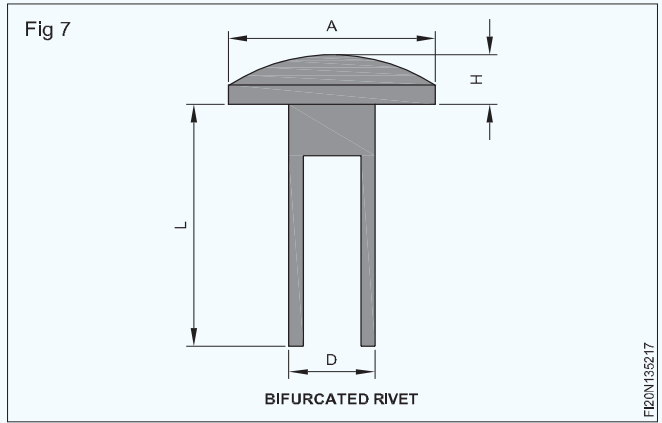

ହୋଲ୍ ରିଭେଟ୍ (ଚିତ୍ର 8)


ଯେଉଁଠାରେ ମେସିନ୍ ର ଏକ ଅଂଶ ଗତି କରେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଲ୍ ରିଭେଟ୍ ଏବଂ ଏହି ଅଂଶକୁ ମେସିନ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।

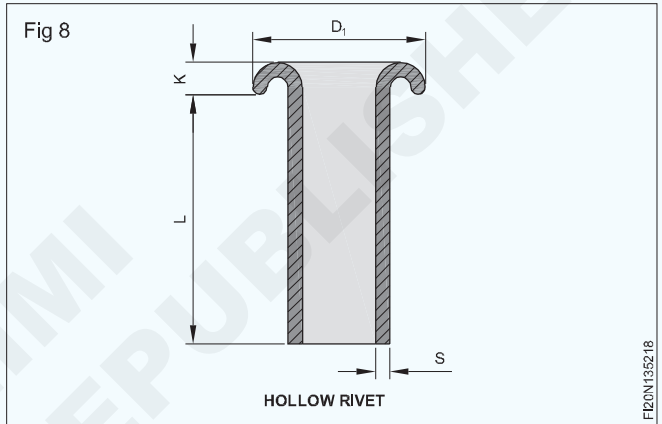

ଟିନମ୍ୟାନ୍ ରିଭେଟ୍ (ଚିତ୍ର 9)

ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲମ୍ବ ସହିତ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ । ଟିନମ୍ୟାନ୍ ରିଭେଟ୍ ର ଆକାର ସଂଖ୍ୟା ହଜାରେ ରିଭେଟ୍ ର ଆନୁମାନିକ ଓଜନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।


ରିଭେଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଜନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଲମ୍ବ ଥାଏ । (ଟେବୁଲ୍) ସାଧାରଣତଃ light ହାଲୁକା ସିର୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକ୍ସେଟ୍ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ବାଲ୍ଟ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଏୟାର କଣ୍ଟ୍ରିଭର ଡକ୍ଟର ତିଆରି ।

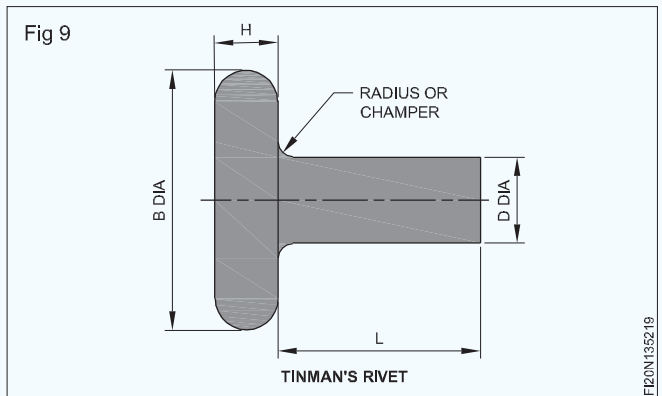

ଫ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ରିଭେଟ୍ (ଚିତ୍ର 10)

ଫ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ରିଭେଟିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୋଗ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି, ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାହାରି ନଥାଏ । ବିମାନ ନିର୍ମାଣରେ, ଏକ ଫ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ରିଭେଟ୍ ଡ୍ରାଗ୍ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।

ଏକ ଫ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ରିଭେଟ୍ ଏକ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ଛିଦ୍ରର ଲାଭ ଉଠାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତ counter କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ରିଭେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

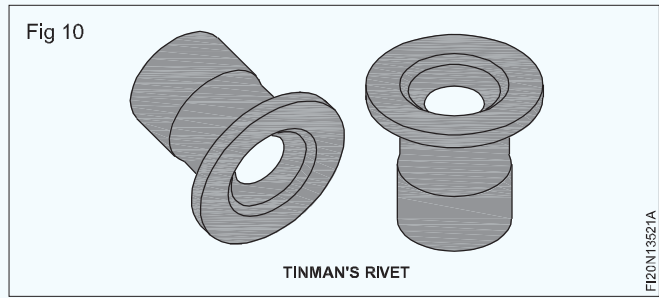

ସାରଣୀ 1 ଟିପ୍-ଇନ୍ ନବୀର ପରିମାପ (ଧାରା 4.1 ଏବଂ ଚିତ୍ର 1)

ରିଭେଟ୍	ଦ Length	ର୍ଣ୍ୟ	ଶଙ୍କର	ହେଡ୍	ଡିଆ	ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା
ଆକାର	(L)	(L)	(B)		(H)	
ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ			ସର୍ବାଧିକ	ନିନିଟ୍	ସର୍ବାଧିକ	ନିନିଟ୍
(1)	(2) ମିମି	(3) ମିମି	(4) ମିମି	(5) ମିମି	(6) ମିମି	(7) ମିମି
2	4-0	2-1	4-2	4-0	0-6	0-5
4	4-8	2-4	4-8	4-6	0-6	0-5
6	5-2	2-7	5-6	5-3	0-8	0-6
8	6-0	3-1	6-4	6-0	0-9	0-7
10	6-8	3-8	7-8	7-4	1-1	0-9
12	8-3	4-2	8-5	8-1	1-1	0-9
14	9-1	5-2	10-7	10-2	1-4	1-1
16	11-5	5-6	11-4	10-8	1-5	1-2
18	12-7	6-4	13-0	12-3	1-7	1-4
20	14-3	7-0	14-3	13-6	1-9	1-6

ରିଭାଇଟେଡ୍ ଗଣ୍ଠିର ପ୍ରକାର | (Types of riveted joints)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଭାଇଟେଡ୍ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର ।
- ରିଭେଟର ଆକାର, ଲାପିଙ୍ଗ୍ ଭିତ୍ତି ପିଟ୍ ଏବଂ ରିଭେଟ୍ ର ଲମ୍ବ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଶୂଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଜିଗ୍ ଜାଗ୍ ରିଭେଟିଂରେ ରିଭେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ରିଭେଟିଂର ପିଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।
- ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ରିଭେଟିଙ୍ଗ୍ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ।

ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଭାଇଟେଡ୍ ଗଣ୍ଠି ଡିଆରି କରାଯାଏ । ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:





- ଏକକ ରିଭେଟେଡ୍ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ।
- ଡବଲ୍ ରିଭେଟେଡ୍ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ।
- ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟାପ୍ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠି ।
- ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାପ୍ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠି ।

ଏକକ ରିଭେଟେଡ୍ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି: ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ଏବଂ ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଠି । ଏହି ମୋଟା ଉଭୟ ମୋଟା ଏବଂ ପତଳା ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ । ଏଥିରେ, ଯୋଡ଼ାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ଓଭରଲିପ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରିଭେଟ୍ ର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କୋଳ ମ middle ରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 1)

ଡବଲ୍ ରିଭେଟେଡ୍ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି: ଏହି ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଠିରେ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ରିଭେଟ୍ ରହିବ । ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ରିଭେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଭରଲିପ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ । (ଚିତ୍ର 2)


ଡବଲ୍ ରିଭେଟେଡ୍ (ଜିଗଜାଗ୍) ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି: ଏହା ଗୋଟିଏ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରେ । ରିଭେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବର୍ଗ ଗଠନରେ କିମ୍ବା ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଗଠନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ରିଭେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ର ବର୍ଗ ଗଠନକୁ CHAIN ରିଭେଟିଙ୍ଗ୍ କୁହାଯାଏ । ରିଭେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଗଠନକୁ ଜିଗଜାଗ୍ ରିଭେଟିଙ୍ଗ୍ କୁହାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 3)

ଏକକ ଷ୍ଟାପ୍ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠି: ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ରିଭାଇଟିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ । (ଚିତ୍ର 4)

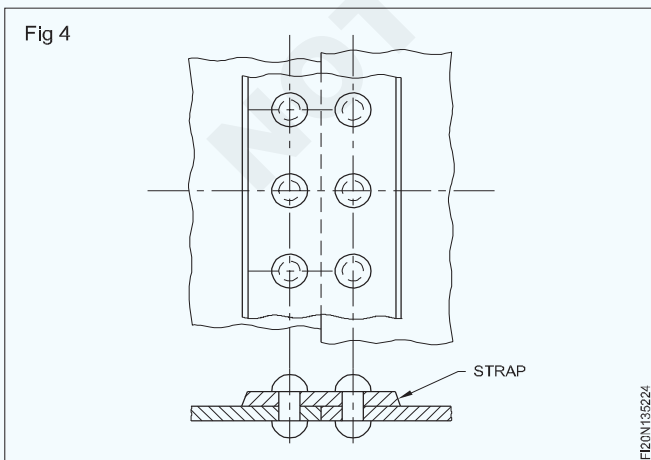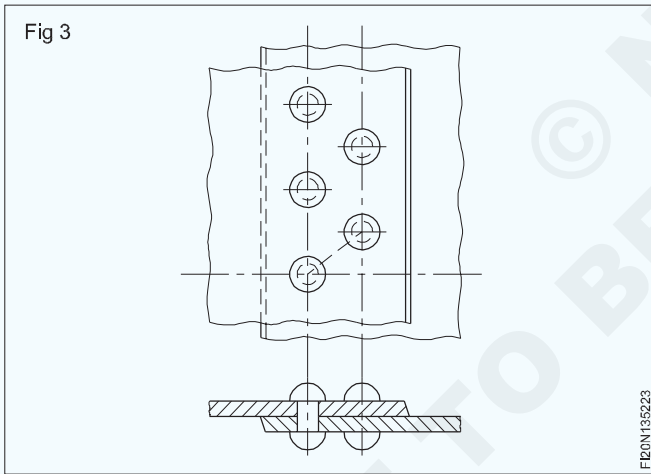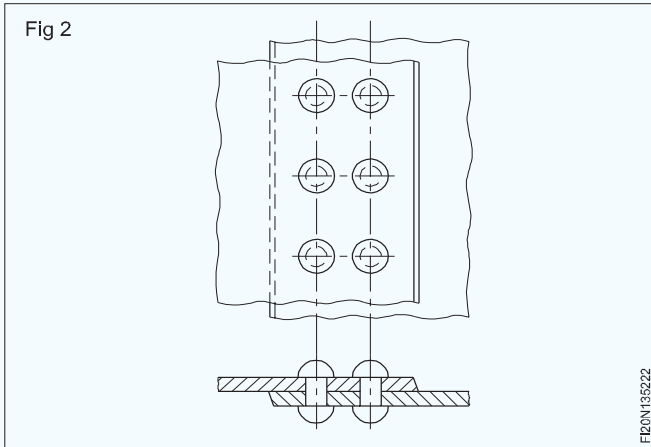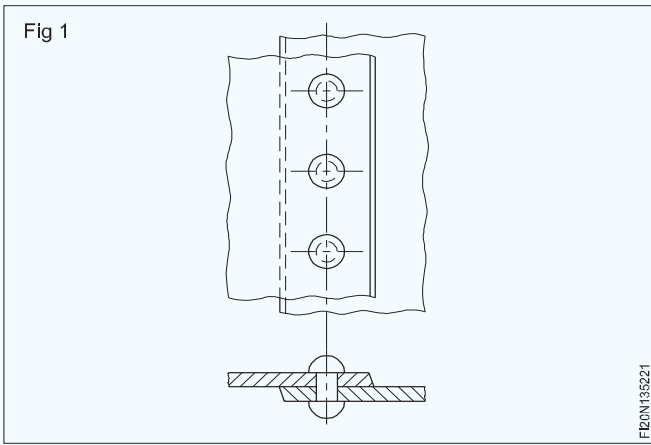


ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଧାରକୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ STRAP ନାମକ ଏକ ପୂଜକ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ଗଣ୍ଠି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଧାରକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ବର୍ଷ ଗଣ୍ଠି ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏହି ଗଣ୍ଠିର ଦୁଇଟି କଭର ସ୍କେଟ୍ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 5)

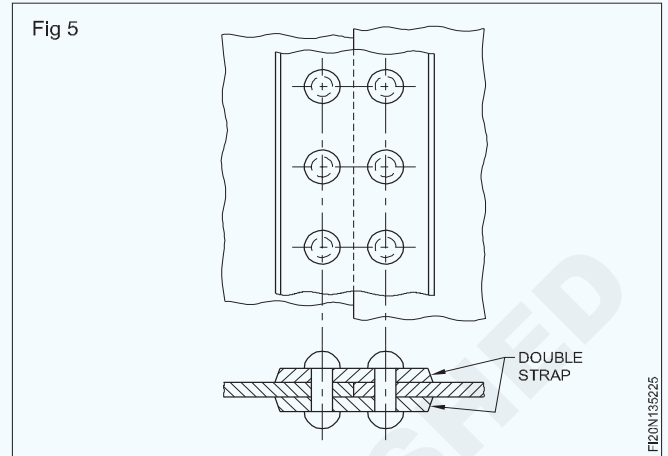


ଯେତେବେଳେ ରିଭେଟେଡ୍ ବର୍ଷ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଏକକ କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ରିଭେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ:

- ସିଙ୍ଗଲ୍ ରିଭାଇଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ।
- ଶୁଙ୍ଖାଳା କିମ୍ବା ଜିଗଜାଗ୍ ଗଠନ ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା ତ୍ରିପଲ୍ ରିଭାଇଟେଡ୍ । (ଚିତ୍ର 6)

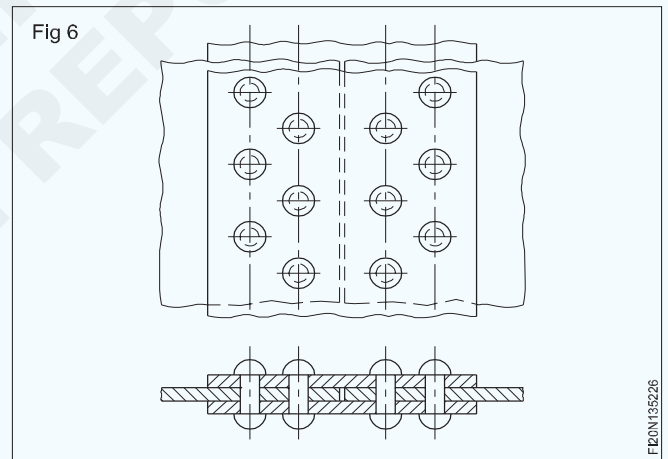

ଶୁଙ୍ଖାଳା ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ରେ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଧାନ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର 7 ଶୁଙ୍ଖାଳା ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ରେ ରିଭେଟ୍ ଗାତଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଧାନର ଲେଆଉଟ୍ ଦର୍ଶାଏ ।

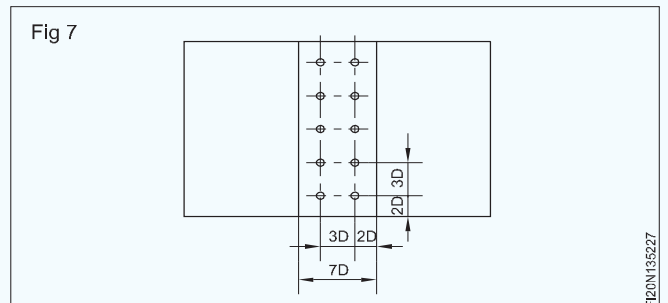


ଶୃଙ୍ଖଳା ରିଭିଟିଙ୍ଗରେ, ରିଭେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନିତରେ ରିଭେଟ୍ ର ବର୍ଗ ଗଠନ ହୁଏ ।

ଜିଗ୍ ଜାଗ୍ ରିଭିଟିଙ୍ଗ: ଜିଗ୍ ଜାଗ୍ ରିଭେଟିଂ ହେଉଛି ଭେଟେଡ୍ ଗଣ୍ଡିରେ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବଧାନର ଏକ ପ୍ରକାର ଲେଆଉଟ୍ ।


ଜିଗ୍ ଜାଗ୍ ରିଭିଟିଙ୍ଗ, ରିଭେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଗଠନ ରିଭେଟ୍ ସ୍ଥାନିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ଜିଗ୍‌ଜାଗ୍ ରିଭେଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନର ଲେଆଉଟ୍ ଚିତ୍ର ୮ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

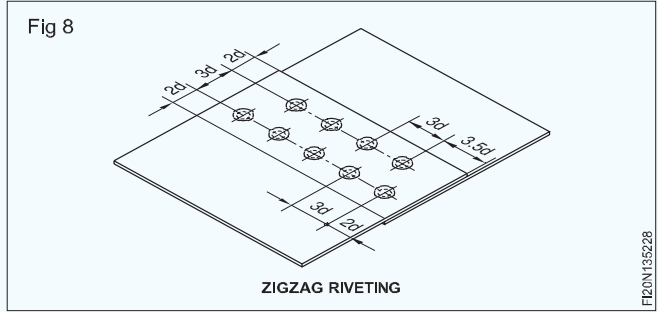


ଗଣ୍ଡିରେ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ: ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ।

ଧାରରୁ ରିଭେଟର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା । (ଚିତ୍ର ୯)

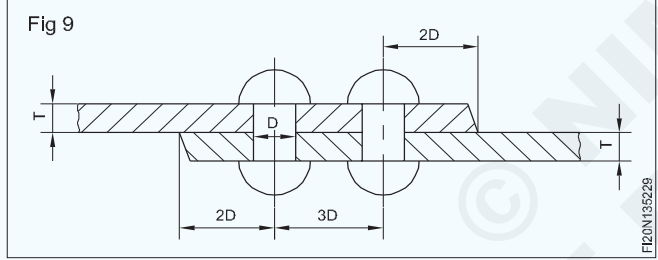


ଧାତୁର ଧାରରୁ ଯେକ any ଶସି ରିଭେଟର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଦୂରତା ରିଭେଟର ବ୍ୟାସ ଦୁଇଗୁଣ ହେବା ଉଚିତ ।


ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧାରଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନକୁ ରୋକିବା । ଧାରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତା ସ୍ପେଟର ଘନତାଠାରୁ ଦଶଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ହୁଏ (ଚିତ୍ର 10)

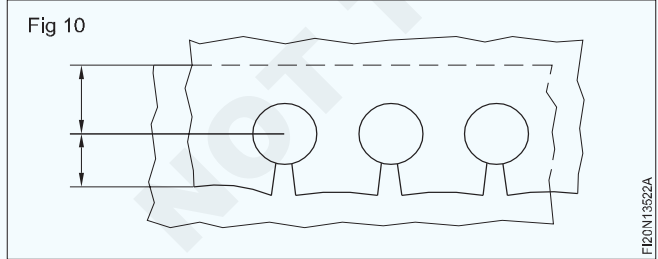

ଧାରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରତା GAPING କୁ ନେଇଯିବ । (ଚିତ୍ର 11)

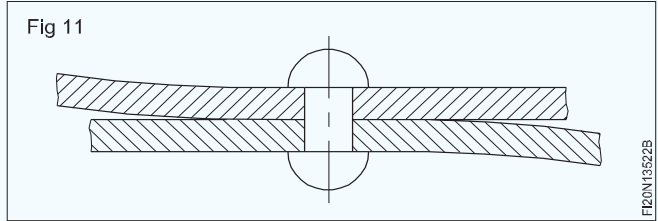


ରିଭେଟ୍ ପିଚ୍: ରିଭେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ରିଭେଟ୍ ର ବ୍ୟାସ ତିନି ଗୁଣ ହେବା ଉଚିତ୍ । (3D) (ଚିତ୍ର 12)

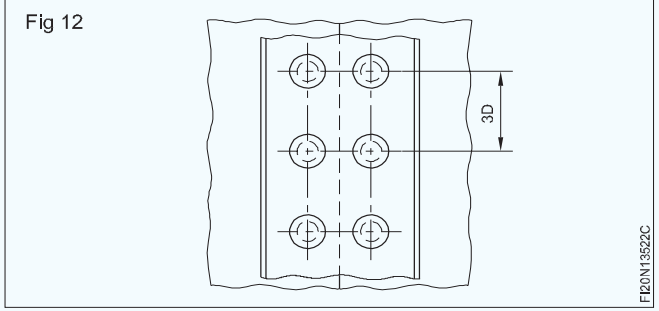


ଦୂରତା ବିନା ବାଧା ବିନା ରିଭେଟ୍ ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । (ଚିତ୍ର 13)

ଅତ୍ୟଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ରିଭେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ରିଭେଟ୍‌ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲାଇନ୍‌ରେ ଧାତୁକୁ ଚିରିଦେବ ।

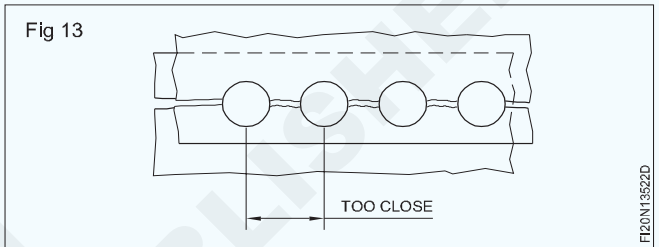

ରିଭେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତା ଧାତୁର ମୋଟା ଚବିଶ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ । (ଚିତ୍ର 14)

ବହୁତ ଦୂରରେ ଏକ ପିଚ୍ ସିଟ୍ / ସ୍ପେଟ୍‌କୁ ରିଭେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।

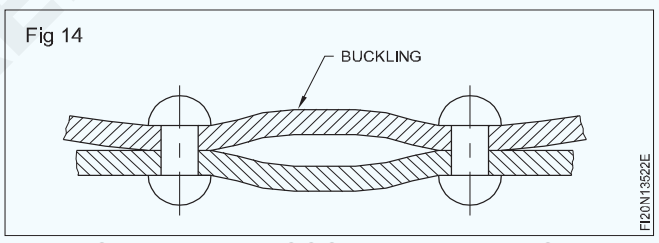

ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଭେଟ୍ ଏକ ଉତ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ।

ରିଭେଟର ଆକାର: ରିଭେଟର ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଆକାରର ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

ରିଭେଟ୍ ଆକାରର ଚୟନ: ରିଭେଟର ମିଟର ଫର୍ମୁଲା (2 1/2 ରୁ 3) x T ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ T ସମୁଦାୟ ମୋଟା ଅଟେ ।

ଲାପିଂ ଭଙ୍ଗା: ସାଧାରଣତଃ sh ଶୀଟ୍ ଧାତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏହା ପତଳା ଶୀଟ୍ ଉପରେ ସିଟ୍ ମୋଟା ହେବାର ରିଭେଟ୍ +2 ଗୁଣ ।

ପିଚ୍ ଭଙ୍ଗା: ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି ରିଭେଟ୍ + ସିଟ୍ ମୋଟା ବ୍ୟାସ 1 ଥର ।

ଶଙ୍କର ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ ।

ଦି Length ଘିଏ: $L = T = D$ ଯେଉଁଠାରେ T ଶୀଟ୍ ଘନତା ଏବଂ D ହେଉଛି ରିଭେଟ୍ ର ବ୍ୟାସ ।

ହଟ୍ ରିଭିଟିଂ	କୋଲ୍ଡ ରିଭିଟିଂ
ରିଭେଟ୍ ଶଙ୍କରର ଶେଷକୁ ସେଟିଂ ସେଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରାଯାଏ	କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେପରି କି heating ଶସି ଉତ୍ତାପ ସେଟିଂ କରାଯାଏ ନାହିଁ
ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ	ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ
ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ	ସେପରି କି heat ଶସି ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ
ଯେହେତୁ ଗରମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ତେଣୁ ଗରମ ରିଭେଟିଂ ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା	କି heating ଶସି ଉତ୍ତାପ କରାଯାଉ ନ ଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ରିଭିଟିଂ ସମୟ ଦକ୍ଷ ଅଟେ
ଯେତେବେଳେ ରିଭେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଫେରୁଥିବ ଏବଂ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 10 ମିମି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ	ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଅଣ-ଫେରୁଥିବ ରିଭେଟ୍ ପାଇଁ (ଆଲୁମିନିୟମ୍, ପିତ୍ତଳ ପରି) ଥଣ୍ଡା ରିଭିଟିଂ ଉପଯୁକ୍ତ

ହାତ ବୁଲାଇବା ଉପକରଣ | (Hand-riveting tools)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ-ରିଭିଟିଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତ ଚାଳନା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍: ଗର୍ଭରେ ରିଭେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଏକତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |



ଛୋଟ ରିଭେଟ୍ ସହିତ ପତଳା ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ସିଟ୍ ରିଭାଇଟ୍ କରିବାବେଳେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ |

ଡଲି: ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରିଭେଟର ମୁଣ୍ଡକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରିଭେଟ୍ ମୁଣ୍ଡର ଆକୃତିର କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ (ଚିତ୍ର 1) |

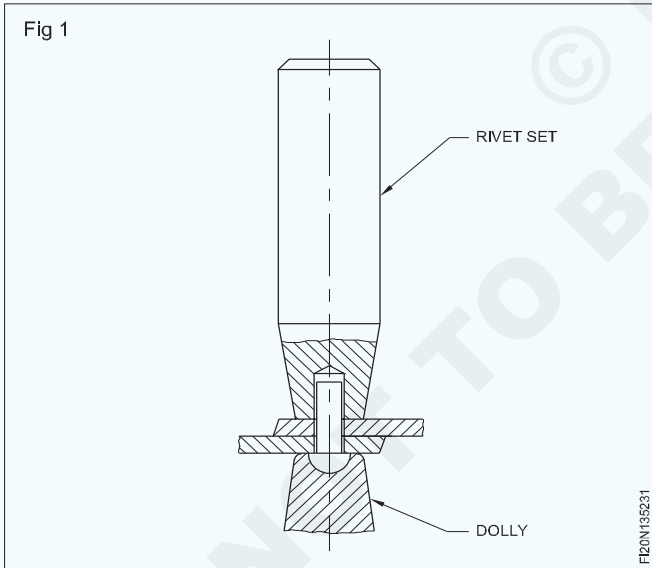


ରିଭେଟ୍ ସ୍ଲାପ୍: ରିଭାଇଟିଂ ସମୟରେ ରିଭେଟ୍ ର ଅକ୍ତିମ ଆକୃତି ଗଠନ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ରିଭେଟ୍ ମୁଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ସହିତ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ସ୍ଲାପ୍ ଉପଲବ୍ଧ (ଚିତ୍ର 2) |


ମିଶ୍ରିତ ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍: ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାଧନ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ସେଟିଂ ଏବଂ ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ (ଚିତ୍ର 3) |

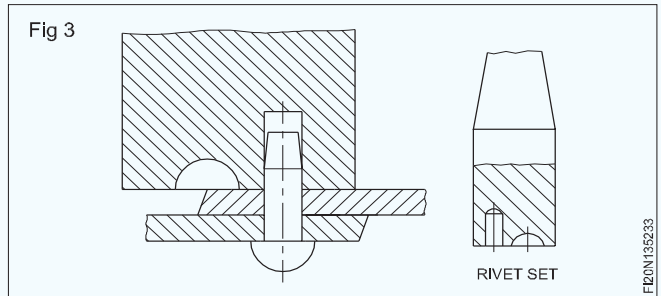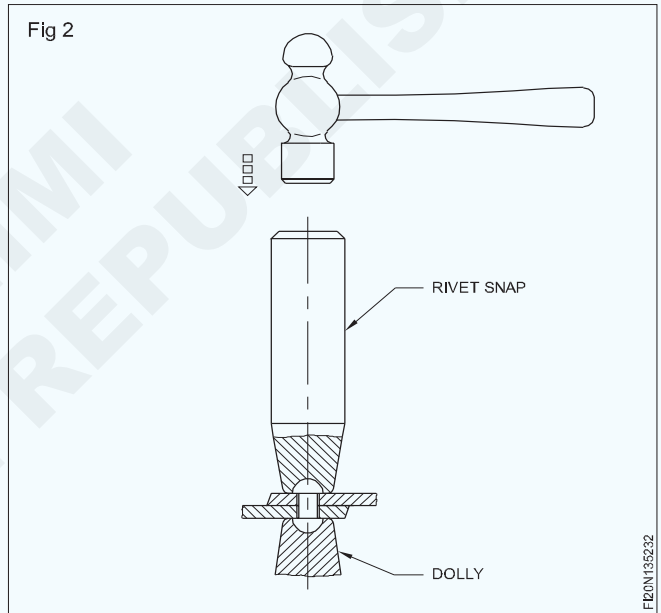


ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଭର୍ଟର: ଏହାର ଏକ ଲିଭର ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଅଛି ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଦ୍ୱାରା ସମୟରେ ଜାବୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ | ତତ୍ପରା କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରିଭେଟ୍ ରିଭାଇଟିଂ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ | ଅଦଳବଦଳ ଆୟୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ | (ଚିତ୍ର 4)

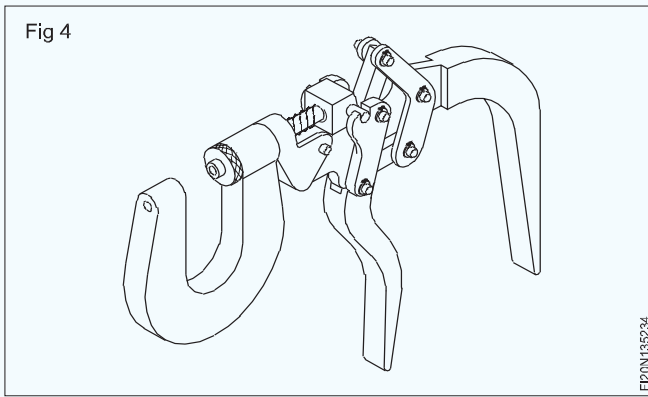


ପପ୍ ରିଭର୍ଟର: ଏହା ହାତରେ ପପ୍ ରିଭେଟ୍ ରିଭାଇଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ତ୍ରିଗର ମେକାନିଜିମ୍ ରିଭେଟ୍ କୁ ଚିପିଥାଏ ଏବଂ ରିଭେଟ୍ ର ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ଅଲଗା କରେ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଯେହେତୁ ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ରିଭେଟ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି (ଚିତ୍ର 5) ।

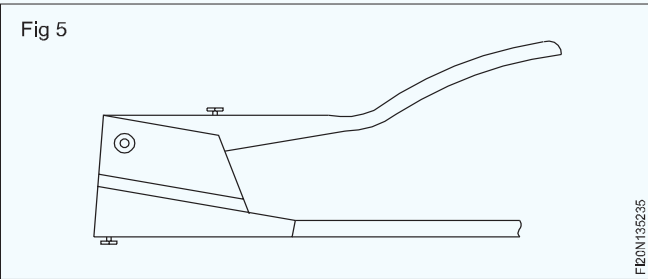


ଡ୍ରାଫ୍ଟ: ଛିଦ୍ର ହେବାକୁ ଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 6)

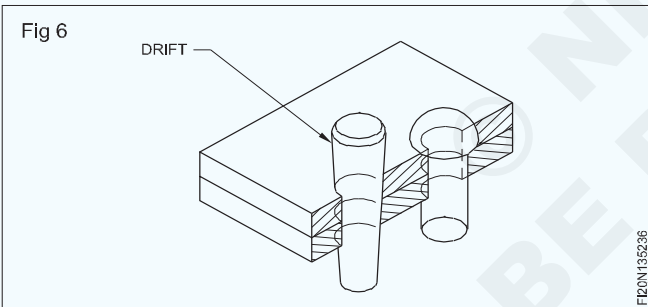

କାଲିଂ ଉପକରଣ: ଏହା ଏକ ଧାତୁରୁ ଧାତୁ ଗଣ୍ଠି (ଚିତ୍ର 7) ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକର ଧାର ଏବଂ ରିଭେଟର ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

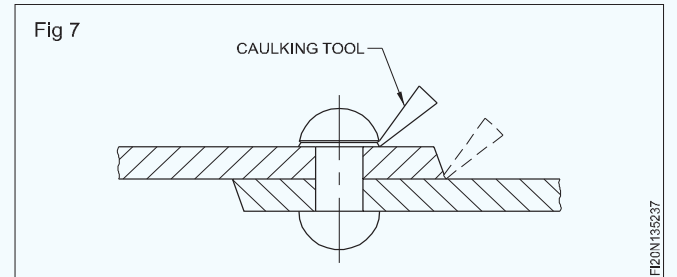

ଫୁଲ୍ଲିଂ ଟୁଲ୍: ଏହା ପ୍ଲେଟର ଧାରର ପୃଷ୍ଠକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ (ଚିତ୍ର 8) ଫୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଫୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ୍-ଟାଇଟ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

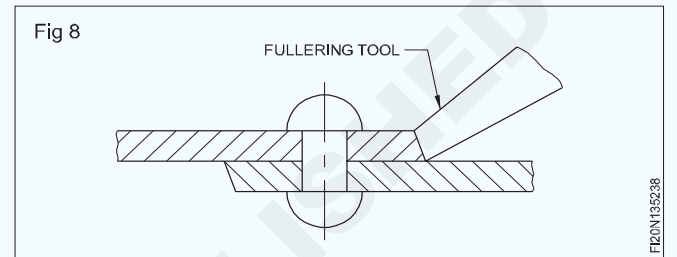

ସୁରକ୍ଷା (Safety)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଖେଲଟିଂ ଦୋକାନରେ ନିରାପତ୍ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ state ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଖେଲଟିଂ ଦୋକାନରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତାକୁ ଚାଲିକାନ୍ତୁ କର |

ସୁରକ୍ଷା

ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲେ ଖେଲଟିଂ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ନୂତନ ବ technology ଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖେଲଟିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଘାତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ | ଯେହେତୁ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଖେଲଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ଖୋଲା ବ electric ଦୁପତ୍ତିକ ଆର୍କ କିମ୍ବା ନିଆଁ ଜଳିତ, ଜଳିଯିବା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମହତ୍ତ୍ୱ is ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ |

ଆଘାତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖେଲଟିଂମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଭାରୀ ଚମଡ଼ା ଗ୍ଲୋଭ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଲମ୍ବା ସ୍ଟିଲ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆକାରରେ ପିନ୍ଧି ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ନିଆଁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନଥାଏ | ଏହା ସହିତ, ଖେଲଟିଂ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତମତା ଆର୍କ ଆଖି କିମ୍ବା ଫ୍ଲାସ୍ ବର୍ନ ନାମକ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅଲ୍ୟୁ-ବାଇଗଣି ଆଲୋକ କର୍ଣ୍ଣିଆର ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଖିର ରେଟିନାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ | ଏହି ଏକ୍ସପୋଜରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧକ ଏବଂ ଖେଲଟିଂ ହେଲମେଟଗୁଡ଼ିକ ଗା dark UV- ଫିଲ୍ଟର ଫେସ୍ ସ୍କେଲ୍ ସହିତ ପିନ୍ଧାଯାଏ |

2000 ଦଶକରୁ, କିଛି ହେଲମେଟରେ ଏକ ଫେସ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା ତୀବ୍ର UV ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ | ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଖେଲଟିଂ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ transl ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଖେଲଟିଂ ପରଦା ସହିତ ଘେରି ରହିଥାଏ | ଏକ ପଲିଉରିନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପରଦାଗୁଡ଼ିକ ଖେଲଟିଂ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କର UV ଆଲୋକରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫିଲ୍ଟର ଗ୍ଲାସକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ |

ଖେଲଟିଂମାନେ ପ୍ରାୟତଃ dangerous ବିପଜ୍ଜନକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କଣିକା ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି | ଫ୍ଲ୍ୟୁ-କୋର୍ଡ୍ ଆର୍କ ଖେଲଟିଂ ଏବଂ ield ଲିଡ୍ ଧାତୁ ଆର୍କ ଖେଲଟିଂ ପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କଣିକା ଧାରଣ କରିଥାଏ ଯୁଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା କଣିକାର ଆକାର ଧୂଆଁର ବିଷାକ୍ତତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଛୋଟ କଣିକା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ | ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଛୋଟ କଣିକାର ରକ୍ତ ମସ୍ତକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି | କାର୍ବନ୍-ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଓଜୋନ୍, ଏବଂ ଭାରୀ ଧାତୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଧୂଆଁ ଭଳି ଧୂଆଁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଖେଲଟିଂମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ | ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖେଲଟିଂ ଧୂଆଁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ (<0.2 ମିଗ୍ରା / ମି 3) ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସ, ଯକୃତ, କିଡନୀ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ | ନାନୋ କଣିକା

ଫୁସଫୁସର ଆଲେଭୋଲାର୍ ମାକ୍ରୋଫେଜରେ ଫସି ରହି ଫୁସଫୁସ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ | ଅନେକ ଖେଲଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଙ୍କୋଚିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବିପଦ ରହିଥାଏ | କେତେକ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ସୀମିତ ରଖିବା ଏବଂ ଜାଳେଣୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା |

- କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଘାତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେକି any ଶସି ପ୍ରକାରର ଖେଲଟିଂ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ଅଗ୍ନି, ବିସ୍ଫୋରଣ, ବ electric ଦୁପତ୍ତିକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ ଏଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ହୋଇପାରେ | ନିମ୍ନରେ ଚାଲିକାନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ସାଧାରଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାତୁ eld ଲମ୍ବା କିମ୍ବା କାଟିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ strict ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |
- ଅଣଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖେଲିଂ କିମ୍ବା କାଟିବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- କାଠ ଚଟାଣ ସହିତ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଖେଲିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଟାଣ ଗରମ ଧାତୁରୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ କପଡ଼ା, ବାଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ନହୁଏ | ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଗରମ ସ୍ପାର୍କ କିମ୍ବା ଗରମ ଧାତୁ ଅପରେଟର କିମ୍ବା କି any ଶସି ଖେଲଟିଂ ଉପକରଣ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ |
- ଖେଲିଂ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ସୂତା, ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାର କରନ୍ତୁ |
- ଖେଲଟିଂ କିମ୍ବା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଗଗଲ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି |
- ଖେଲିଂ କରାଯାଉଥିବା ଉପାଦାନରୁ ଯେକି emb ଶସି ଏକତ୍ରିତ ଅଂଶକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଖେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ war ଲା ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ |
- ଗରମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍, କିମ୍ବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚଟାଣରେ କିମ୍ବା ଖେଲଟିଂ ଉପକରଣ ଚାରିପାଖରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିପାରେ |
- ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ | ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି |
- ଖେଲଟିଂ ଅପରେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଗରମ ଧାତୁକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ | ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାବୁନ ପଥର ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲଡିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାରେ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା | (Safety precautions in handling gas welding plant)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଅଗ୍ନି-ଆସେଟିଲିନ୍ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ |
- ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଗ୍ୟାସ୍ ରେଗୁଲେଟର ଏବଂ ହୋସ୍-ପାଇପ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଗ୍ଲୋପାଇପ୍ ଅପରେସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁ 'ସୁରକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ' |

ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା କି no ଶସି ବାହାନୀ ବୁଝେ!

ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲଡିଂରେ, ୱେଲଡର ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲଡିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ଲେମ୍ ସେଟିଂ ପରିଚାଳନାରେ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |


ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ |

ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲଡର ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ |

ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା |

ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲଡିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କି part ଶସି ଅଂଶ କିମ୍ବା ସଭାରେ ଲବ୍ଧିକାଣ୍ଡ (ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ରାସ୍) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇପାରେ |

ସମସ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ୱେଲଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ | ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲଡିଂ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଡର ଲେନ୍ସ ସହିତ ଗଠାନ୍ତୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

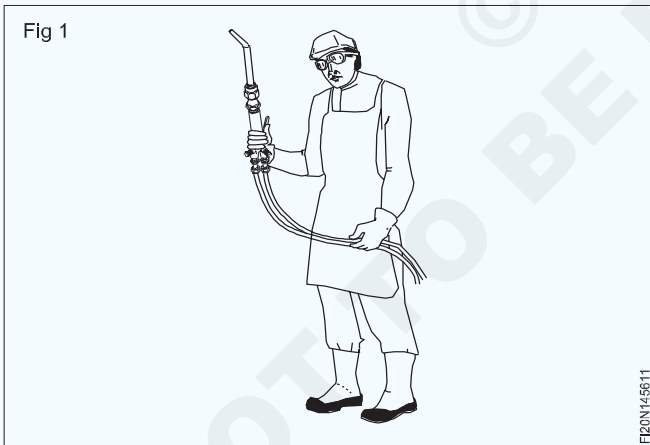



ସର୍ବଦା ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ପୋଷାକ, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଏବଂ ଆପ୍ରୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |

ୱେଲଡିଂ ସମୟରେ ନାଇଲନ୍, ତେଲିଆ ଏବଂ ଛିଣ୍ଡାଯାଇଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଯେତେବେଳେ ବି ଲିକେଜ୍ ଦେଖାଯାଏ ଅଗ୍ନି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

ଏପରିକି ଏକ ଛୋଟ ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ |

ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ସହଜ ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମରେ ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

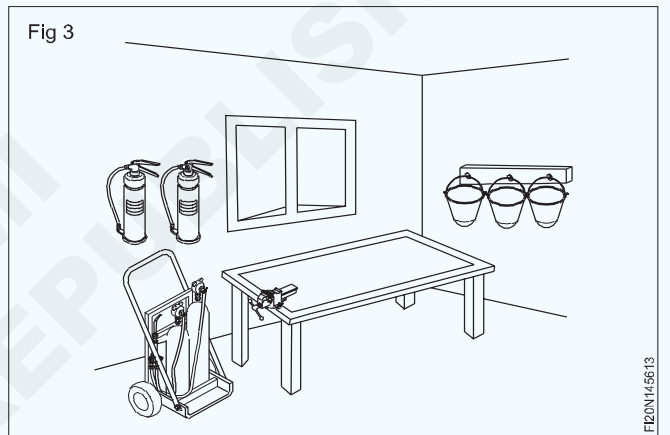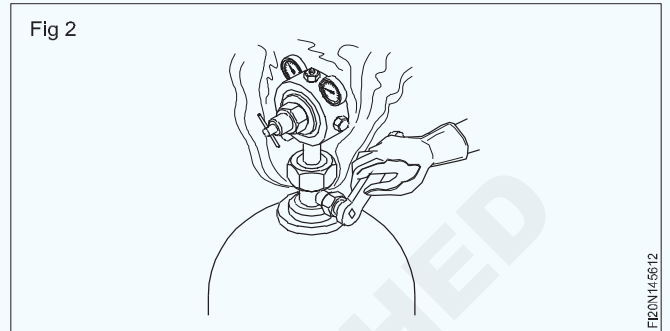

କି area ଶସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ |

ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା |

ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା | ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ରୋଲର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ସିଲିଣ୍ଡର ବହନ କରିବାକୁ ଏକ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଖାଲି ନଥିବାବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ |

ସର୍ବଦା ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦେ and. ରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ |


ସିଲିଣ୍ଡର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ୱେଲଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଚାବି କା remove କ୍ରି ନାହିଁ |


ବ୍ୟାକ୍-ଫ୍ଲାୟର୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାସ୍-ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ QUICKLY ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ସହଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭ ସକେଟ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଟିଯାଅ | (ଚିତ୍ର 4)

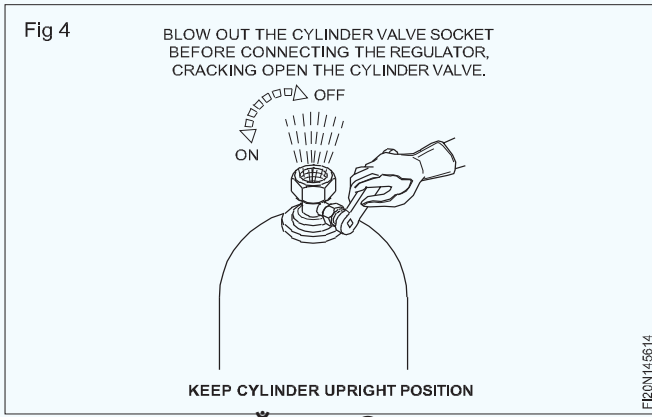

ରବର ହୋସ୍ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା (ଚିତ୍ର 5)

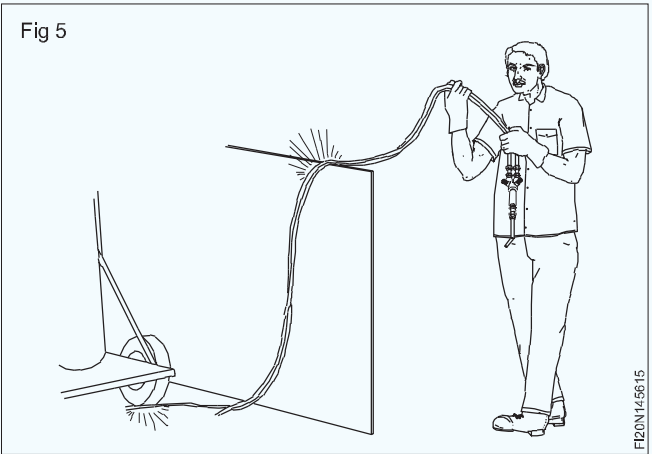

ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରବର ହୋସ୍ ପାଇପଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ।

ହୋସ୍ ପାଇପ୍ / ଟ୍ୟୁବ୍ ର ଅଭୂତ ବିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏସିଟାଇଲନ୍ ପାଇଁ ହୋସ୍ ପାଇପ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ କଳା ହୋସ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ପାଇଁ ମାରୁନ୍ ହୋସ୍ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ।

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକରେ ହାତୁଡ଼ି ମାରିବା ରୋକନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଜଳ, ଧୂଳି ଏବଂ ତେଲ ସ୍ଥିର ନହୁଏ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣ ହାତ ପ୍ରେଡେଡ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ପାଇଁ ବାମ ହାତ ପ୍ରେଡେଡ୍ ସଂଯୋଗ ।


ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ।

ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ, ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ।

ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲେମ୍ ଫାଟିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ସ୍ପ୍ଲୋର ହୁଏ, ଶୀଘ୍ର ଉଭୟ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ଭଲଭ୍ (ପ୍ରଥମେ ଅମ୍ଳଜାନ) ବନ୍ଦ କରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ ।

ନିଆଁକୁ ଜାଳିବାବେଳେ, ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଗକୁ ସୂଚାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 6)

ନିଆଁ ଲିଭାଇବାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏସିଟାଇଲନ୍ ଭଲଭ୍ ଏବଂ ପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଭଲଭ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

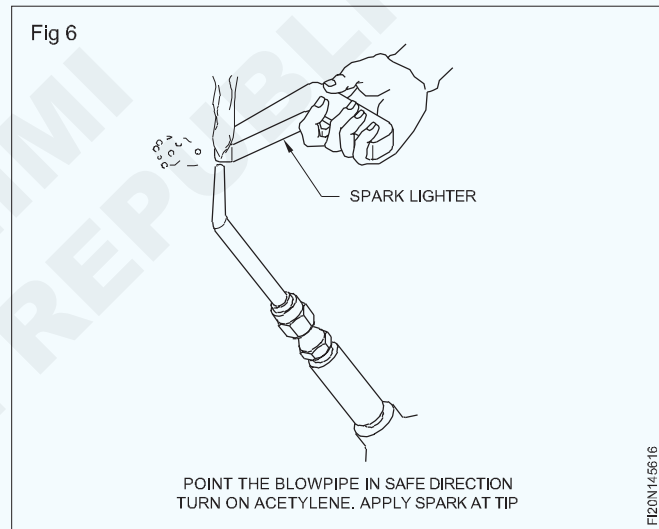

ଆର୍କ ୱେଲଡିଂ ପୂର୍ବରୁ, ସମୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା | (Safety precautions before, during, after arc welding)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।




• ଆର୍କ-ୱେଲଡିଂରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାବଧାନତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ।

- ଆର୍କ-ୱେଲଡିଂ ସମୟରେ କଦାପି ଆର୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଓଦା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ (ଗ୍ଲୋଭ୍, ଆପ୍ରୋନ୍, ସ୍କୁଭ୍, ଜୋଡା) ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)
- ଆଖି ଏବଂ ଚେହେରାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୱେଲଡିଂ ଏବଂ ଚିପିଂ ସମୟରେ ୱେଲଡିଂ ଏବଂ ଏକ ଚିପିଙ୍ଗ୍ ସ୍କ୍ରନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ୟବହାର ନହେବା ସମୟରେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ପୋଷାକକୁ ତେଲ ଏବଂ ତେଲରୁ ଦୂର ରଖନ୍ତୁ ।
- ଗରମ ଧାତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ଟଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଆର୍କ-ୱେଲଡିଂ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ମ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା

ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଇଟର୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

- ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସ୍କ୍ରନ୍ କିମ୍ବା ୱେଲଡିଂ ବୁଥ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିରଣ ଏବଂ କିରଣର ପ୍ରତିଫଳନରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)
- ୱେଲଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଜାଳେଣୀ ପଦାର୍ଥରୁ ଦୂର ରଖନ୍ତୁ ।
- ନିଜେ ବା electrical ଦୁର୍ଘଟିକା ଛୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଜଣେ ବା electric ଦୁର୍ଘଟିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକ ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚଟାଣରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି । (ଚିତ୍ର 3)
- ଆର୍କ-ୱେଲଡିଂ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚାସିତ ପ୍ରଶଂସକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

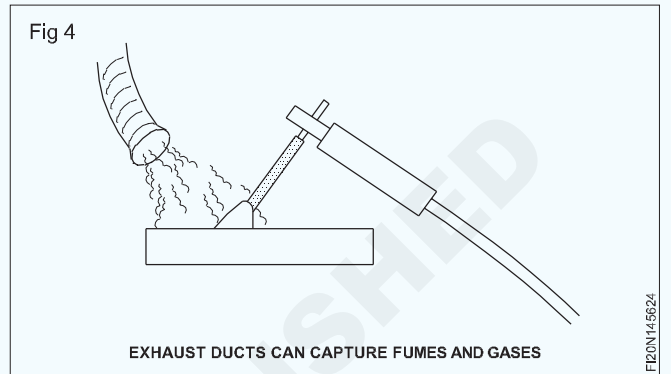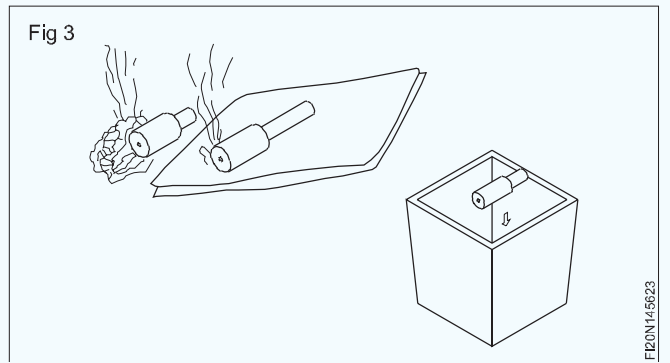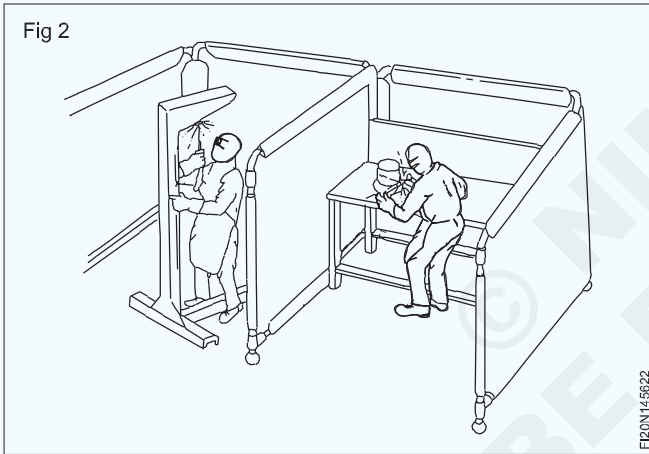

- ଗ୍ୟାସ୍ ଝେଲଡିଂ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଝେଲଡିଂ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା, ହୋସ୍ କୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତ ବେଇଥାଏ ।
- ହୋସ୍, ଟର୍ଚ୍ଚ, ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ରେଗୁଲେଟରଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଲେଣୀ ଏବଂ ଜାଲେଣୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଝେଲଡିଂ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ହେବା ପରେ ଝେଲଡିଂ ଗରମ ଧାତୁକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଫର୍ତ୍ତ କରିବାର ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଇବ ।
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ସରୁ ଝେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ।
- ଝେଲଡିଂ ଉପକରଣରୁ ଝେଲଡିଂ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- କେବୁଲକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଇଲି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଧାରକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଝେଲଡିଂରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର | (Safety equipment and their uses in welding)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଆରୁ ଝେଲଡିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ର ନାମ ଦିଅ ।
- ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିକାରକ ଆର୍ଚ୍ କିରଣ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁର ପ୍ରଭାବରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ଶିଖନ୍ତୁ ।
- ଆଖି ଏବଂ ମୁହଁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ield ଲିଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଅଣ-ଦୁ୍ୟଜନ୍ ଝେଲଡିଂ: ଏହା ହେଉଛି ଝେଲଡିଂର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ସମାନ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ମେଲ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ୍ ଫିଲର୍ ରତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଳ ଧାତୁର ଧାରକୁ ତରଳାଇ ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାପର ପ୍ରୟୋଗ ବିନା ।

ଉଦାହରଣ: ସୋଲଡିଂ, ବ୍ରାଜିଂ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଝେଲଡିଂ ।

ଆର୍ଚ୍ ଝେଲଡିଂ ସମୟରେ ଝେଲଡିଂର ଆର୍ଚ୍ କିରଣ କିରଣ (ଅଲ୍ଟ୍ରା ବାଇଗଣୀ ଏବଂ ଇନଫ୍ରା ରେଡ୍ ରଶ୍ମି) ହେତୁ ଏପରି ଆଘାତର ସମ୍ଭାବନା ହୁଏ, ଆର୍ଚ୍ ରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ହେତୁ ଜଳିଯାଏ ଏବଂ ଗରମ ଚାକିରୀ, ବ୍ଲୋକ୍ ଚାକିରୀ ଶକ୍ତି, ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ, ଉତ୍ତୁପ୍ତା ଗରମ ସ୍ପାଟର୍ । ଏବଂ ପାଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଗ୍ କଣିକା ଏବଂ ବସ୍ତୁ ।

ଖେଳତର ଏବଂ ଖେଳତିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

1 ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ।

- a ଏକ ଚମଡ଼ା ଆପ୍ରୋନ୍ ।
- b ଚମଡ଼ା ଗ୍ଲୋଭସ୍ ।
- c ସ୍ଥିର ସହିତ ଚମଡ଼ା କ୍ୟାପ୍ ।
- d ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଜୋଡ଼ା ।

2 a ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୁନ୍ ।





b ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲମେଟ ।

c ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଅଗ୍ନି ପତ୍ତୁଫ୍ କାନଭାସ୍ ସ୍କ୍ରୁନ୍ ।

3 ଚିପିଙ୍ଗ୍ / ଗ୍ରାଭିଙ୍ଗ୍ ଗଗଲ୍ ।

4 ଶିରାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିଷ୍ପାସନ ଡକିଂ ।

ଚମଡ଼ା ଆପ୍ରୋନ୍, ଗ୍ଲୋଭସ୍, ସ୍ଥିର ସହିତ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଲେଗ୍ ଗାର୍ଡ୍ ଚିତ୍ର 1,2,3 ଏବଂ 4 ଖେଳତରର ଶରୀର, ହାତ, ବାହୁ, ବେକ ଏବଂ ଛାତିକୁ ଉତ୍ତମ ବିକିରଣରୁ ଏବଂ ଆର୍କରୁ ଗରମ ସ୍ପାଟରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । କଠିନ ସ୍ପ୍ଲାଗ୍ ଚିପ୍ କରିବା ସମୟରେ ଖେଳୁ ଗର୍ଭିରୁ ଉତ୍ପୁରା ଗରମ ସ୍ପ୍ଲାଗ୍ କଣିକା ।

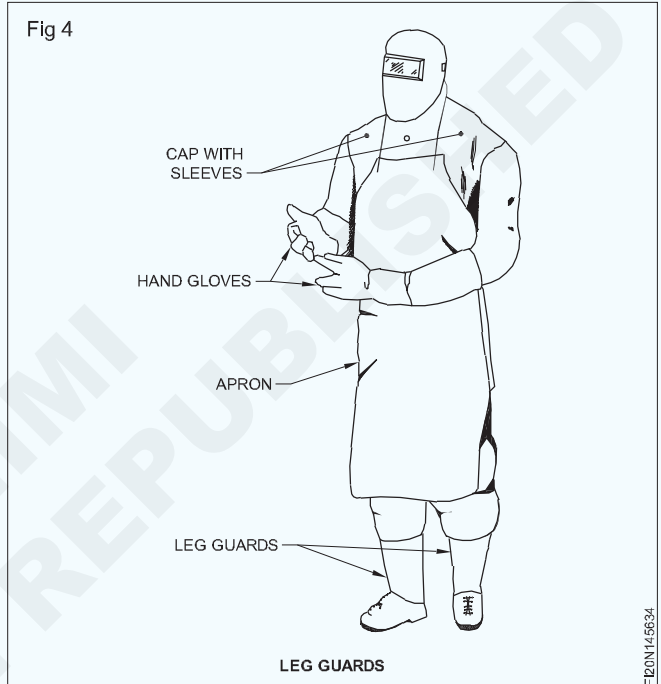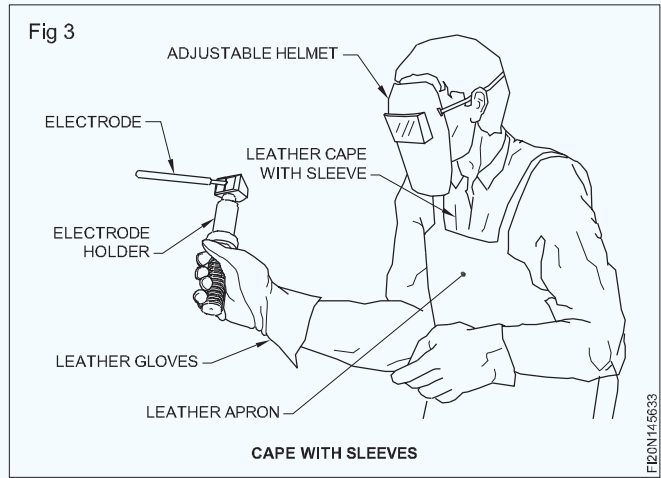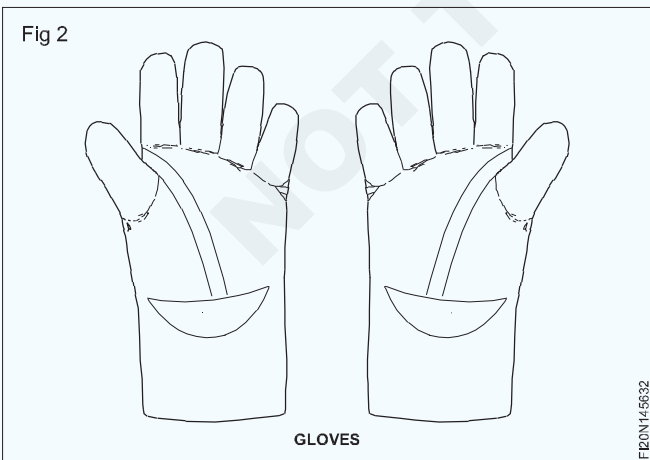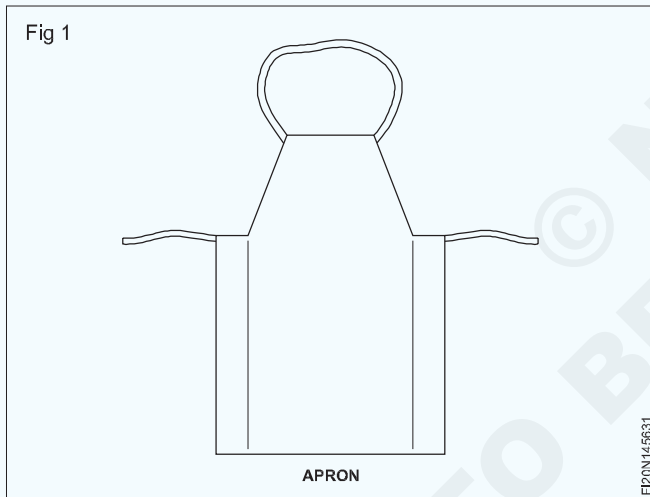

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ସେଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଖାଲି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଖେଳତର ଦ୍ଵାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାର ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।





Industrial ଚିପିଟି ନହେବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ନିରାପତ୍ତା ବୁଟ୍ (ଚିତ୍ର 5) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳତରକୁ ବ electric ଦୁ୍ୟତିକ ଧକ୍କାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ କାରଣ ଜୋଡ଼ାର ଏକାକୀ ଶିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ।

ଖେଳତିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୁନ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ: ଏକ ଖେଳତିଂ ସମୟରେ ଖେଳତରର ଆଖି ଏବଂ ଚେହେରାକୁ ଆର୍କ ବିକିରଣ ଏବଂ ସ୍ପାଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୁନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି (ଚିତ୍ର 6) ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକ ହେଲମେଟ ସ୍କ୍ରୁନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 7)

ଏହାକୁ ଖେଳୁ ସ୍ପାଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ପାଟର ଉତ୍ତମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚଷମା ଲଗାଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 8)

ହେଲମେଟ ସ୍କ୍ରୁନ୍ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଖେଳତରକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଦୁଇ ହାତକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ବ୍ୟବହୃତ ଖେଳିଂ କରେଣ୍ଟ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରଙ୍ଗୀନ (ଫିଲ୍ଟର) ଚଷମା ବିଭିନ୍ନ ଛାଇରେ ତିଆରି । (ସାରଣୀ 1)

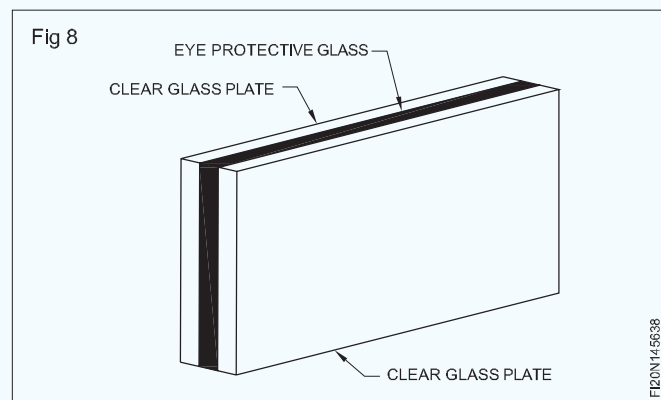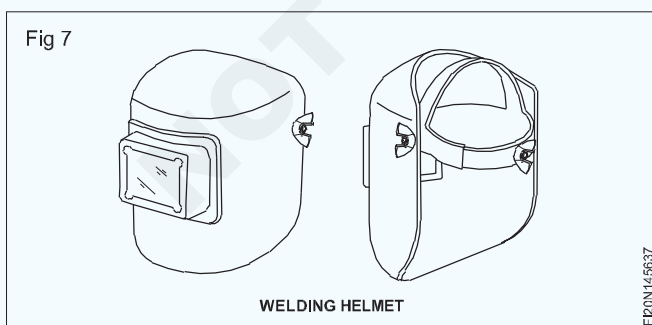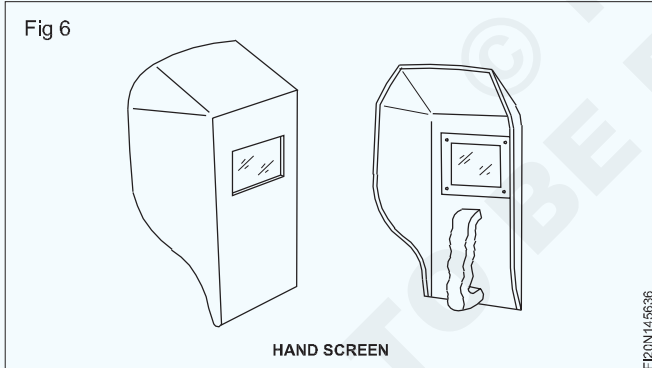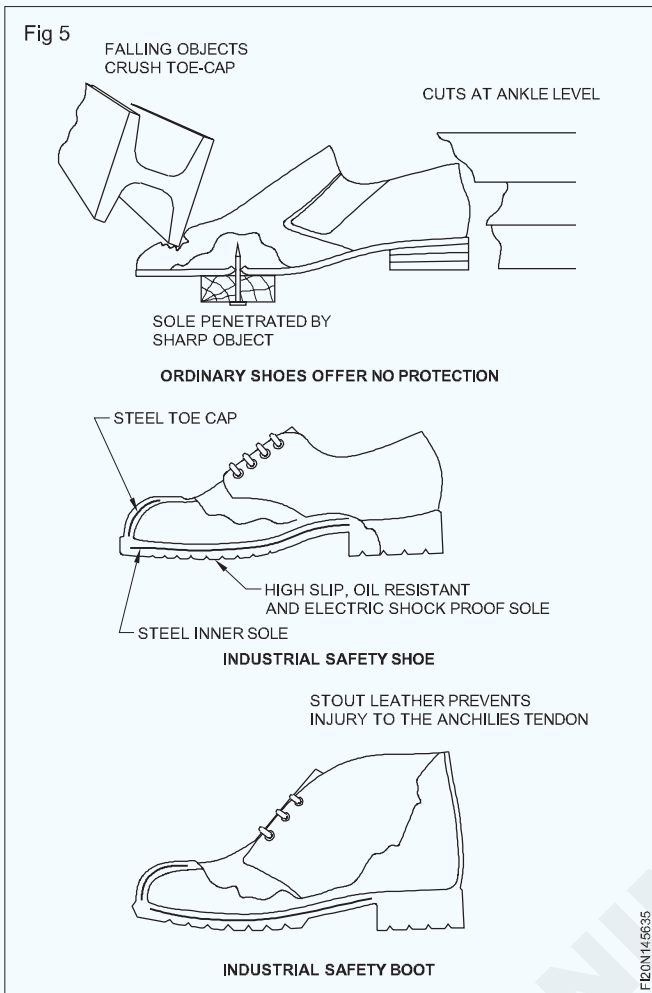


ସାରଣୀ 1


ମାନ୍ୟତା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍କ୍ ଖେଲତିଂ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡର ଗ୍ଲାସର ସୁପାରିଶ ।

ରଙ୍ଗୀନ କାଚର ଛାଇ ନାହିଁ ।	ଆଖିରେ ଖେଲତିଂ କରେଣ୍ଡର ପରିସର ।
8-9	Up to 100
10-11	100 to 300
12-14	Above 300

ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଅସ୍ଥି ପରୁଷ୍ କାନଭାସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ । ଚିତ୍ର 9 ଖେଲତିଂ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆର୍କ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

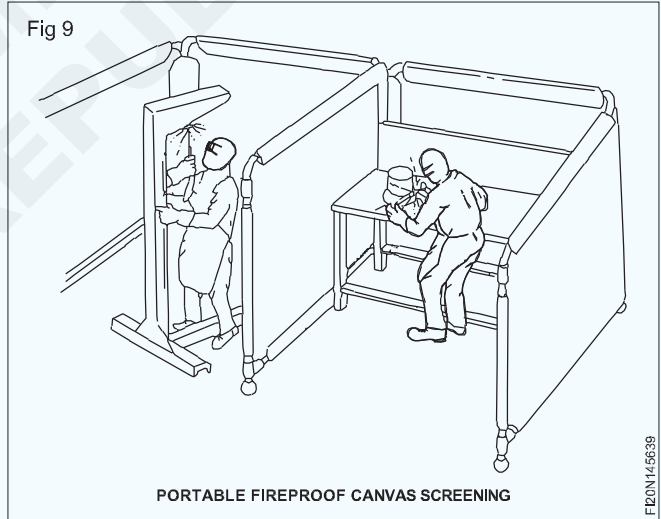

ସ୍ମାର୍ଟ ଚିପ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଚାକିରି ଗ୍ରାହଣ କରିବା ସମୟରେ ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାଧା ଗଗଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଚିତ୍ର 10

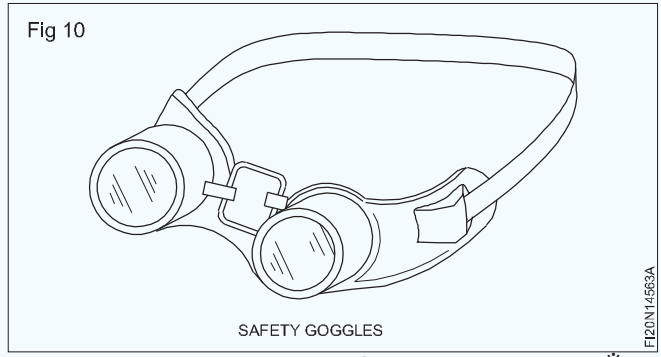


ଏହାକୁ ଅପରେଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚଷମା ଏବଂ ଏକ ଇଲ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ବକେଲାଇଡ୍ ଫ୍ରେମରେ ତିଆରି ।

ଏହା ଆରାମଦାୟକ ଫିଟ୍, ସଠିକ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ବେଳେବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଭାରୀ ଧୂଆଁ ଖେଳତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ (ଦିଆଯାଇଥାଏ) ପିତ୍ତଳ ପରି ଅଣ-ରଙ୍ଗର ଆଲୁମିନିୟମ ଖେଳୁ କରିବା ସମୟରେ ।

ଏକ ଶ୍ରିରାସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁକୁ ନିଶ୍ଚାସରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଖେଳୁ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚାସିତ ନଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଚିତ୍ର 11

ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ନିଶ୍ଚାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଖେଳତର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଗରମ ଖେଳତେଡ଼ ଚାକିରି / ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିବ । ଏହା କ୍ୱଳନ କିମ୍ବା ଆଘାତର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

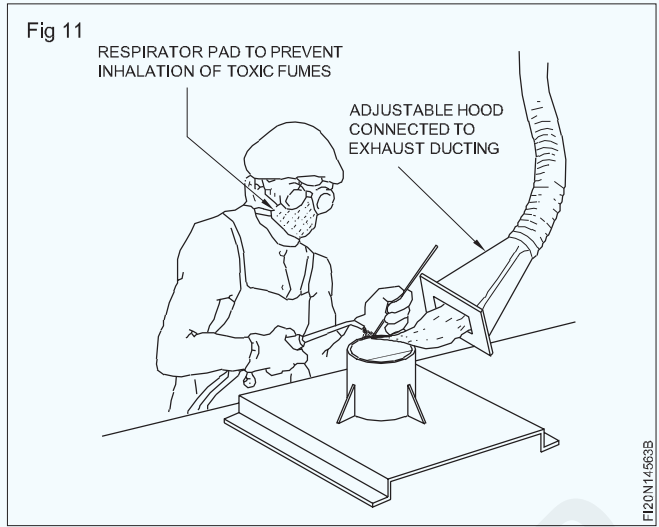

ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତିଂ ଉପକରଣ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ | (Gas welding equipment and accessories)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାତୁଳ କର ।
- ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।

ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ ଖେଳତିଂ, ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତିଂ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସରଳ, ଶସ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ । ପତଳା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳୁ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଇନପୁଟ୍ କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଅକ୍ସି-ଏସିଟାଇଲିନ୍ ଖେଳତିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଧାତୁକୁ ଏକ ତୀବ୍ର ଅଗ୍ନି (3300°C) ଦ୍ୱାରା ଗରମ କରାଯାଏ ଯାହା ଖେଳତିଂ ଚର୍ଚ୍ଚର ଉପରି ଭାଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ଜାଳେ । ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁକୁ ତରଳାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଖେଳୁ ଅବସ୍ଥାନ ଆଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକତ୍ର ଫୁସାଉ ହୋଇ ଏହିପରି ଖେଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।


ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତିଂ ଉପକରଣ


ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ ଖେଳତିଂ ଉପକରଣର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ସଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ଖେଳୁ ଚିପ୍ ସହିତ ପ୍ରସାହ ଏବଂ ବେଗର ସଠିକ୍ ହାରରେ ଯୋଗାଇବା । (ଚିତ୍ର 1)

ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମା basic ଲିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ।

- ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ।
- ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ।
- ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ।
- ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋସ୍ (କଳା / ସବୁଜ)
- ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋସ୍ (ମାଲୁନ)
- ନୋଜଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟରର ଏକ ସେଟ୍ ସହିତ ଖେଳୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ।
- ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପରିବହନ ପାଇଁ ଟ୍ରଲି ।
- କି ଏବଂ ସ୍ଥାନରର ଏକ ସେଟ୍ ।
- ଫିଲ୍ଡର ରଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲକ୍ସ୍ ।
- ଖେଳତର ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୋଷାକ (ଚମଡ଼ା ଆପ୍ରୋନ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଗଗଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି)


ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର: ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋତଲ ଆକୃତିର ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଗଢ଼ିତ । ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ କଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ । (ଚିତ୍ର 2) ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ 120 ରୁ 150 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ିତ ସହିତ 7m3 କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ । ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭଗୁଡ଼ିକ ତାହାଣ ହାତରେ ଥ୍ରେଡେଡ୍ ।

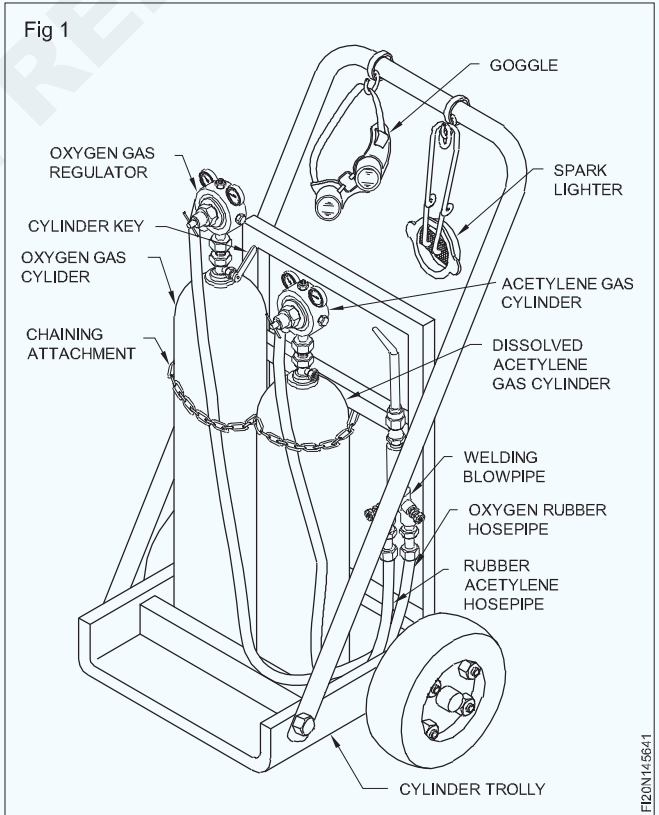

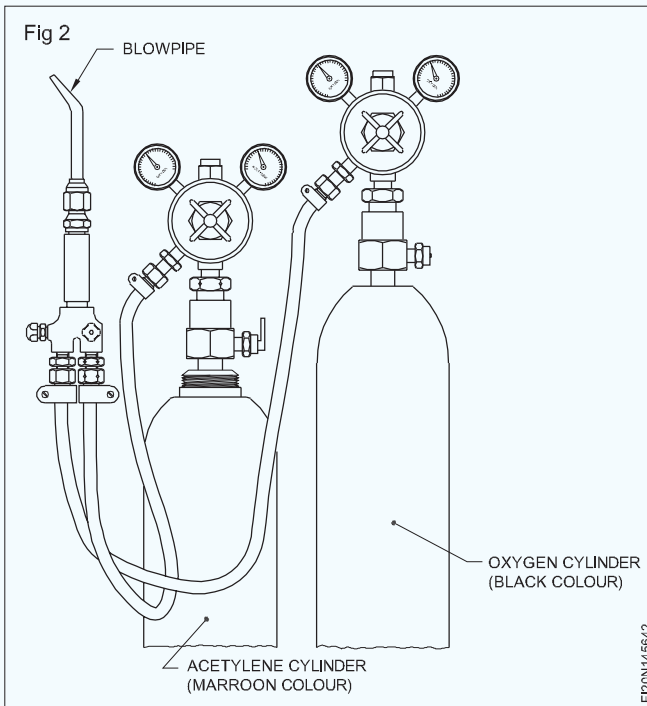



ଦ୍ରବୀଭୂତ ଆସେଟିଲିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର: ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଲଡ଼ିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମାରୁନ୍ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋତଲ (ସିଲିଣ୍ଡର) ରେ ଗଢ଼ିତ । ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସେଟିଲିନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ସାଧାରଣ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା 6m³ ଅଟେ ଏବଂ ଚାପ 15-16 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ: ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ଅନୁଯାୟୀ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିପାଇପକୁ କ୍ରମାଗତ ହାରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଥ୍ରେଡେଡ୍ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଡାହାଣ ହାତ ଥ୍ରେଡେଡ୍ । (ଚିତ୍ର 3)

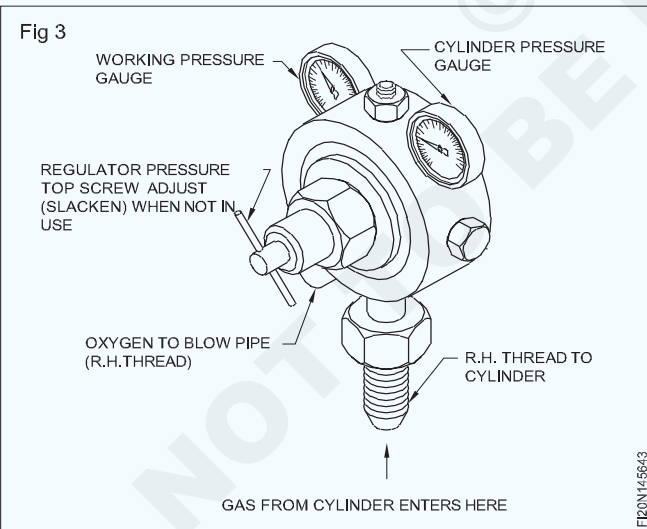


ଏସିଟାଇଲିନ୍ ରେଗୁଲେଟର: ଅମ୍ଳଜାନ ନିୟାମକଙ୍କ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ଚାପକୁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପରେ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିପାଇପକୁ କ୍ରମାଗତ ହାରରେ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଥ୍ରେଡେଡ୍ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବାମ ହାତରେ ଅଛି । ଏସିଟାଇଲିନ୍ ରେଗୁଲେଟରକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ବାଦାମର କୋଣରେ ଏକ ଖୋଳା କାଟି ଦିଆଯାଏ । (ଚିତ୍ର 4)


ରବର ହୋସ୍-ପାଇପ୍ ଏବଂ ସଂଯୋଗ: ନିୟାମକରୁ କମ୍ ପାଇପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଭଲ ନମନାୟତା ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାନଭାସ୍ ରବରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି । ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ

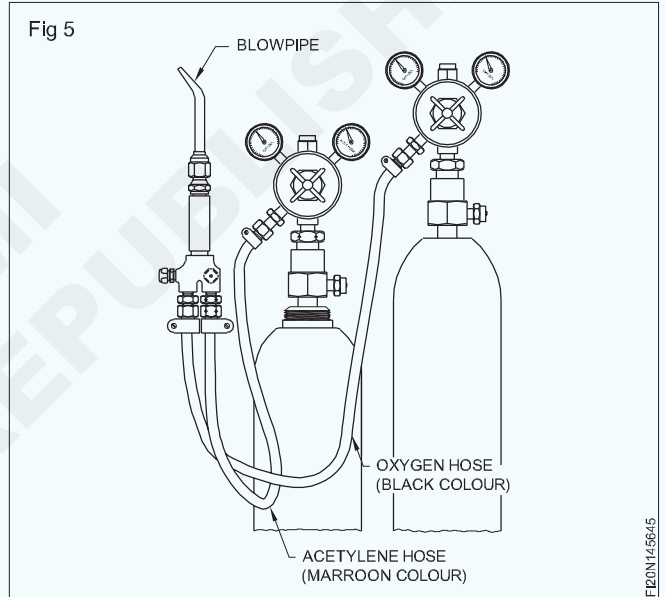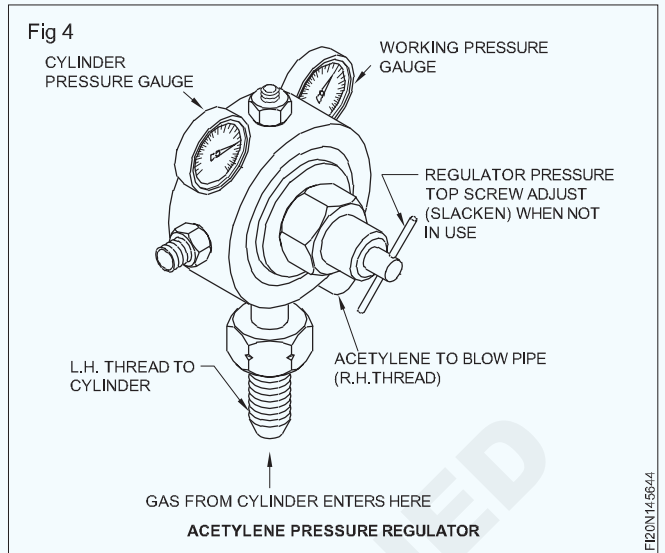

ଘୁନିଅନର ସାହାଯ୍ୟରେ ରବର ହୋସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏହି ଘୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ବାମ ହାତ ଏସିଟାଇଲିନ୍ ପାଇଁ ଥ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି । ଆସେଟିଲିନ୍ ହୋସ୍ ଘୁନିଅନର କୋଣରେ ଏକ ଖୋଳା କଟା ଅଛି । (ଚିତ୍ର 6)

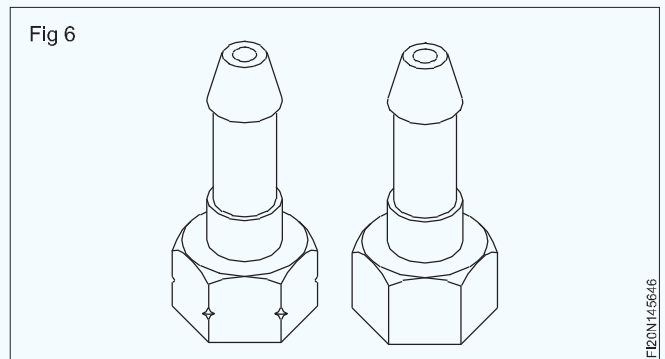

ରବର ହୋସ୍ ର କମ୍ ପାଇପ୍ ଶେଷରେ ହୋସ୍-ପ୍ରୋଟେକ୍ଟରୁଡ଼ିକ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି । ହୋସ୍ ରକ୍ଷକମାନେ ଏକ ସଂଯୋଗକାରୀ ଘୁନିଅନର ଆକାରରେ ଅଛି ଏବଂ ଖେଲିଂ ସମୟରେ ଫ୍ଲାସ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକଫ୍ଲାୟାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଏକ ରିଟର୍ନ୍ ନଥିବା ଡିସ୍କ ଅଛି । (ଚିତ୍ର 7)

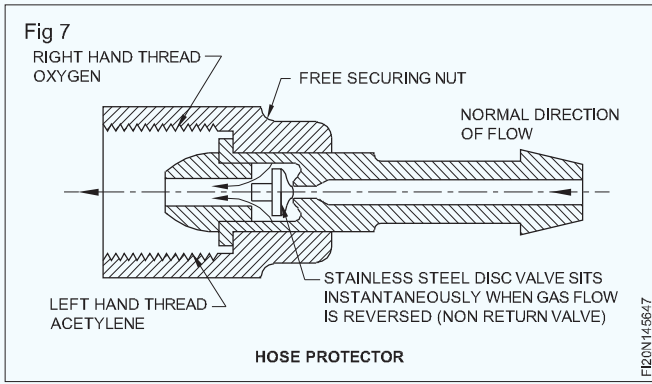



କ୍ଲୋପାଇପ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗ: ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପାତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲୋପାଇପ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 8)

ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅବଳବଦଳ ଅଗ୍ରଭାଗ / ଚିପ୍ପର ଏକ ସେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ । (ଚିତ୍ର 9)

ଖେଳତେଡ଼ ହେବାକୁ ଥିବା ଫ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକର ଘନତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । (ସାରଣୀ 1)

ଟେବୁଲ୍ 1

ଫ୍ଲେଟର ଘନତା (mm)	ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର (ସଂଖ୍ୟା)
0.8	1
1.2	2
1.6	3
2.4	5
3.0	7
4.0	10
5.0	13
6.0	18
8.0	25
10.0	35
12.0	45
19.0	55
25.0	70
25.0 ରୁ ଅଧିକ	90

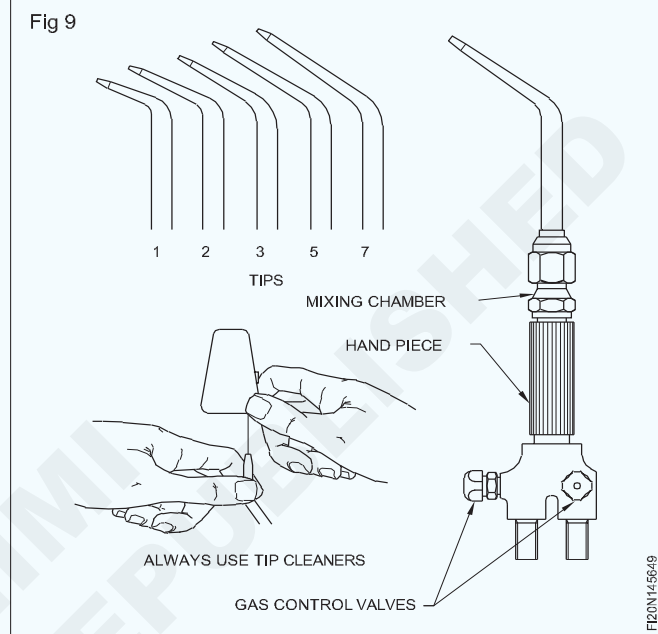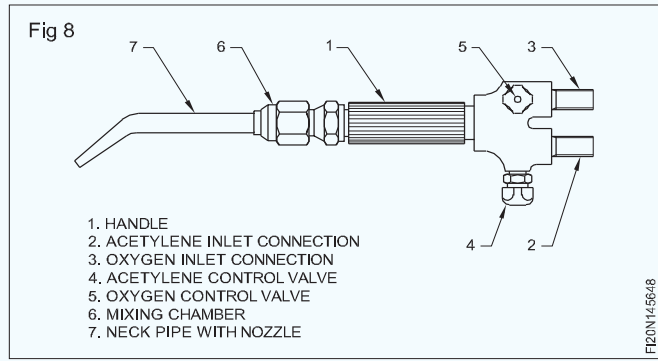

ଆର୍କ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ | (Arc welding machines and accessories)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଆର୍କ-ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ରମେ ।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆର୍କ-ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ ।

ଆର୍କ-ୱେଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତାପର ଉତ୍ତ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ (ହାଇ ଆମ୍ପେର୍ ଲୋ ଭୋଲଟେଜ୍) । ଏହି ଉତ୍ତାପ ଆର୍କ-ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଏ ଯାହା ଶକ୍ତି ଉତ୍ତ ସତେ ।

କାର୍ଯ୍ୟ (ଚିତ୍ର 1)

ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ।

- ଆର୍କ ୱେଲଡିଂ ପାଇଁ A.C. କିମ୍ବା D.C. ଯୋଗାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
- ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣର ଉଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜ୍ (A.C.) କୁ ନିମ୍ନ ଭୋଲଟେଜ୍, ଭାରୀ କରେଣ୍ଟ (A.C. କିମ୍ବା D.C.) କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।
- ଆର୍କ ୱେଲଡିଂ ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 2)



ମୂଳତଃ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ।

- ବିକଳ୍ପ କରେଣ୍ଟ (A.C.) ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ।
- ସିଧାସଳଖ କରେଣ୍ଟ (D.C.) ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ।

- D.C.Machines
- ମୋଟର ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ।


- ଇଞ୍ଜିନ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ |
- ରେକ୍ଟିଫାଇର୍ ସେଟ୍ |

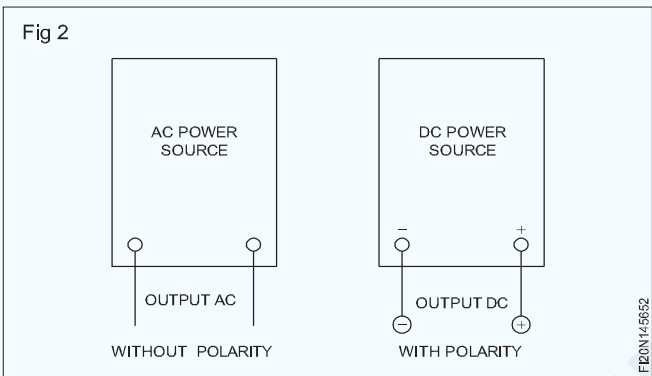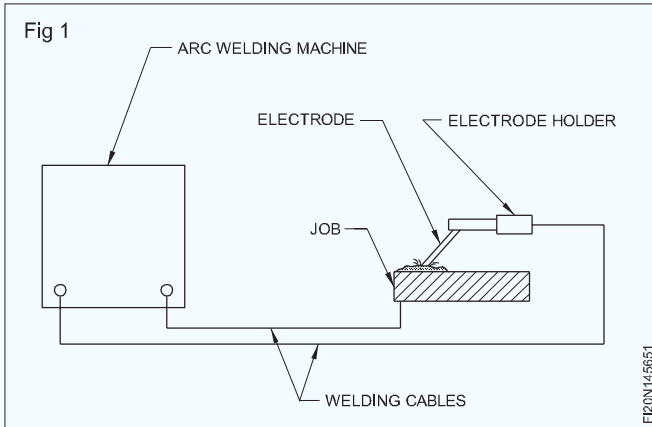


A.C. ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ

- ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସେଟ୍ |

A.C. ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ କରେଣ୍ଟ୍ | ଏହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 50-60 ଚକ୍ରର ପ୍ରବାହର ଦିଗକୁ ବଦଳାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଓଲଟାଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 3)

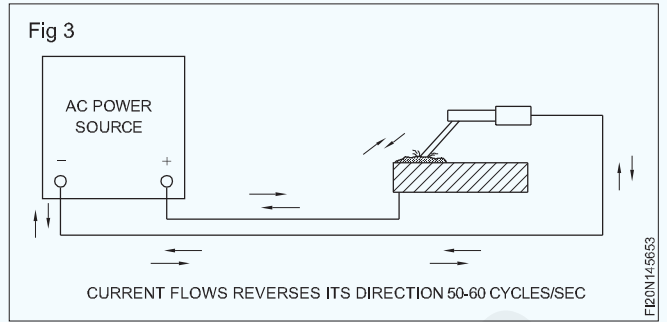

D.C. ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ କରେଣ୍ଟ୍ | ଏହା ସ୍ଥିର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 4)


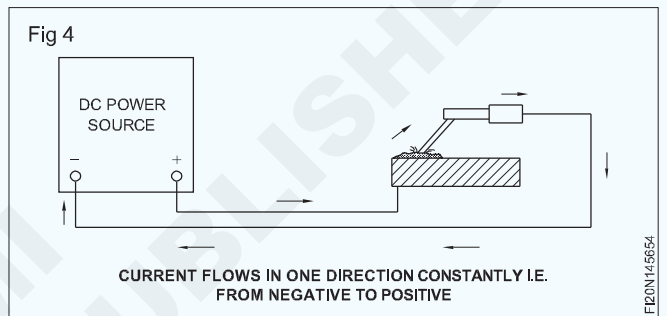


A.C. ଝେଲଡିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏବଂ ଝେଲଡିଂ ଜେନେରେଟର | (A.C. welding transformer and welding generator)

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
- A.C. ଝେଲଡିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ବି features ଶିଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ତ |
- A.C. ଝେଲଡିଂ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ତ |

A.C. ଝେଲଡିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର |

ଏକ A.C ଝେଲଡିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର A.C. ଝେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ଯାହା A.C ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ A.C. ଝେଲଡିଂ ଯୋଗାଣରେ ପରିଣତ କରେ | (ଫିଗ୍ 1 ଏବଂ ୨)

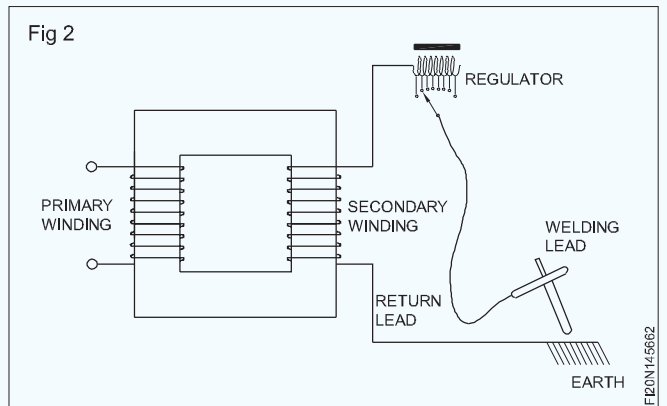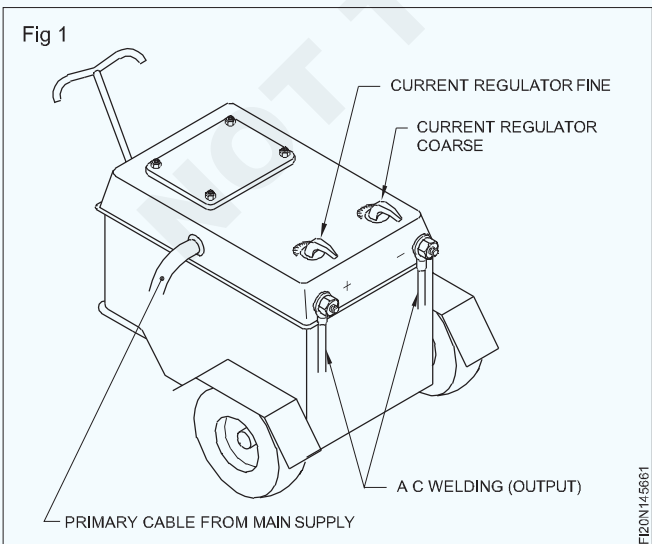

A.C ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ଉଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜ୍ ଅଛି - କମ୍ ଆମ୍ପେର୍ |

A.C ଝେଲଡିଂ ଯୋଗାଣରେ ଉଚ୍ଚ ଆମ୍ପେର୍ - ଲୋ ଭୋଲଟେଜ୍ ଅଛି |

ଏହା ଏକ STEP-DOWN ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଭୋଲଟେଜ୍ (220 କିମ୍ବା 440 ଭୋଲ୍ଟ) କୁ ଝେଲଡିଂ ଯୋଗାଣ ଓପନ୍ ସର୍କିଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (O.C.V.) କୁ 40 ରୁ 100 ଭୋଲ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |

ଏହା ଶହେ କିମ୍ବା ହଜାରେ ଆମ୍ପେରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଝେଲଡିଂ କରେଣ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ କମ୍ କରେଣ୍ଟକୁ ବା increases ଲାଭାଏ | A.C

ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିନା A.C. ଖେଳିଂ ମେସିନ୍ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ସୁବିଧା

- କମ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ।
- କମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ।
- ଆର୍କ blow ଚାରୁ ମୁକ୍ତି ।


ରୁମ୍‌କୀୟ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆର୍କକୁ ବିଚଳିତ କରେ ଏହାକୁ ଆର୍କ ଧକ୍କା କୁହାଯାଏ ।

D.C. ଆର୍କ-ଖେଳିଂ ମେସିନ୍ | (D.C. Arc-welding machines)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଏକ D.C ଖେଳିଂ ମେସିନ୍‌ର ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଏହାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ମୋଟର ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ (ଚିତ୍ର 1)

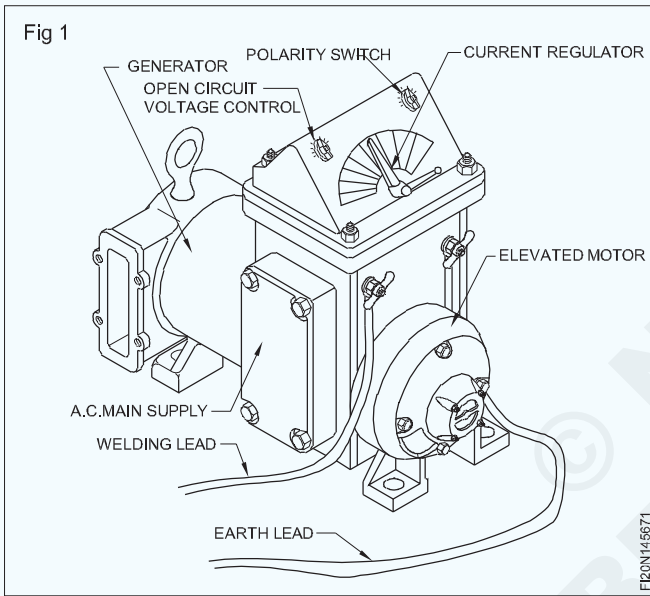

ଆର୍କ-ଖେଳିଂ ପାଇଁ ଏହା D.C ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଜେନେରେଟର ଏକ A.C. କିମ୍ବା D.C. ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ । ମେସିନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଇଞ୍ଜିନ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ (ଚିତ୍ର 2)

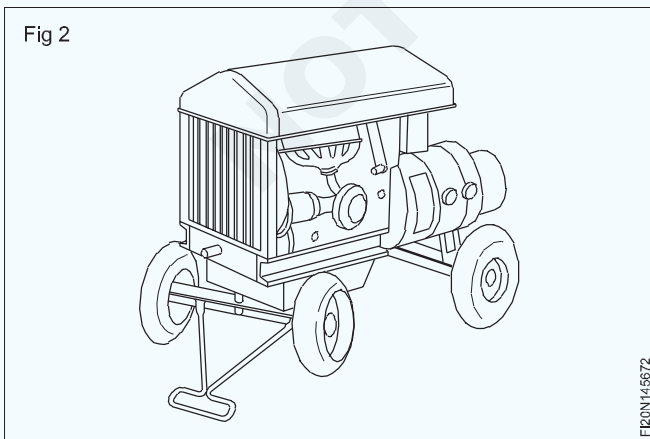

ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୋଟର ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ସହିତ ସମାନ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜେନେରେଟର ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ।


ଅସୁବିଧା

- ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ, ହାଲୁକା ଆବୃତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖେଳିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।
- ସ୍ୱ safety ଚକ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ବିନା A.C ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହାର ଚାଲିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦେୟ ଅଧିକ ।

ବି electric ଦୁର୍ଘଟିକ ଲାଇନଠାରୁ ଦୂରରେ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ଯେକି anywhere ଶିଥି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ରେକ୍ଟିଫାଇର୍ ସେଟ୍ (ଚିତ୍ର 3)

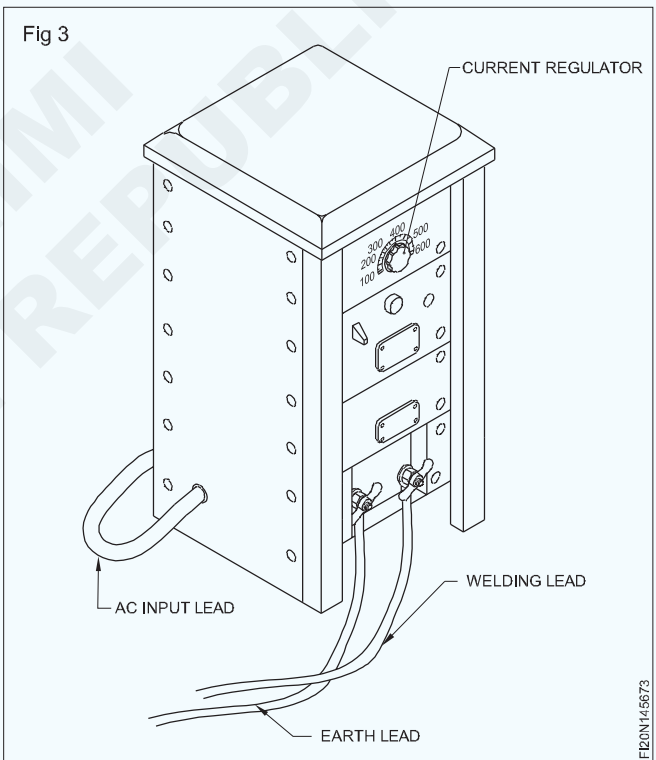

A.C. କୁ D.C. ଖେଳିଂ ଯୋଗାଣରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ମୂଳତ it ଏହା ଏକ A.C. ଖେଳିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର । A.C କୁ D.C ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ଆଉଟପୁଟ୍ ଏକ ରେକ୍ଟିଫାଇର୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ଖେଳିଂ ପାଇଁ ଉଭୟ A.C. ଏବଂ D.C. ସ୍ରୋତ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇପାରେ (ଯାହାକୁ A.C.-D.C. rectifier set କୁହାଯାଏ) ।

ସୁବିଧା

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତ ଲ ro ହ ଏବଂ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁକୁ ଖେଳିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।

- ଝେଲଡିଂ କରେଣ୍ଟରେ ପୋଲାରିଟି ହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତାପ ବଣ୍ଟନ କ୍ରମାଗତ ମୁଖ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ସଠିକ୍ କରେଣ୍ଟ ସେଟିଂ ଯୋଗାଏ ।

ଏହା ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

ଅସୁବିଧା

- ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ ।
- ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ ।
- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆର୍କ-ବ୍ଲୋ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନା ।

ଆର୍କ ଝେଲଡିଂରେ ପୋଲାରିଟି | (Polarity in arc welding)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଆର୍କ ଝେଲଡିଂରେ ପୋଲାରିଟି କ'ଣ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।
- ପୋଲାରିଟିର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।


D.C ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରେ ପୋଲାରିଟି |

ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ପୋଲାରିଟି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରବାହର ଦିଗକୁ ବୁଝାଏ ।

ପୋଲାରିଟି କେବଳ D.C ରେ ମିଳିପାରିବ ।


ପୋଲାରିଟି ସିଧା କିମ୍ବା ଓଲଟା ହୋଇପାରେ ।

ଓଲଟା ପୋଲାରିଟି (ଚିତ୍ର 1)

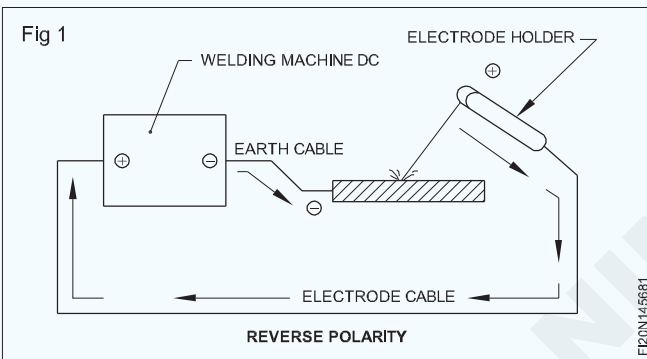

ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କେବୁଲ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚର୍ଯ୍ୟନାଲ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏହାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ପୋଲାରିଟି ବା ରିଭର୍ସ ପୋଲାରିଟି କୁହାଯାଏ ।

ସିଧା ପୋଲାରିଟି (ଚିତ୍ର 2)

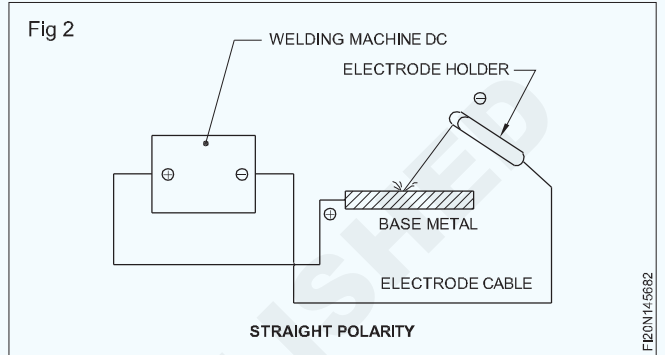

ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କେବୁଲ୍ ନକାରାତ୍ମକ ଚର୍ଯ୍ୟନାଲ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ପୋଲାରିଟି ବା ସିଧା ପୋଲାରିଟି କୁହାଯାଏ ।

ମନେରଖ |

A.C ର କ pol ଶସି ପୋଲାରିଟି ନାହିଁ |

D.C. ଆର୍କରେ ଉପାଦିତ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ତାପ POSITIVE ଚର୍ଯ୍ୟନାଲ୍ (66%) ରୁ 2/3 ଉତ୍ତାପ ଏବଂ NEGATIVE ଚର୍ଯ୍ୟନାଲ୍ (33%) ରୁ 1/3 ଉତ୍ତାପକୁ ନେଇ ଗଠିତ ।


ହାତ ସାଧନ ଖେଳତିଂ | (Welding hand tools)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଖେଳତିଂ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହାତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ହାତ ସାଧନକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଖେଳତିଂ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ହାତ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି |

ଡବଲ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ସ୍ପାନର: ଏକ ଡବଲ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ସ୍ପାନର ଚିତ୍ର 1 ଏବଂ 1a ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି | ଏହା ଜାଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଭାନାଡିୟମ୍ ସ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି | ଏହା ବାଦାମ, ଷୋଡଶାଳୀ କିମ୍ବା ବର୍ଗ୍ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ବୋଲ୍, ବୋଲ୍କୁ ଟାଣିବା କିମ୍ବା ଟାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସ୍ପାନରର ଆକାର ଏହା ଉପରେ ଚିହ୍ନିତ | ଖେଳତିଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ରେଗୁଲାରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ, ହୋସ୍ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ରେଗୁଲେଟରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଏବଂ ବ୍ଲୋ ପାଇପ, ଫାୟାର ପାଇପ, ଆର୍କ ଖେଳତିଂ ମେସିନ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲଗକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

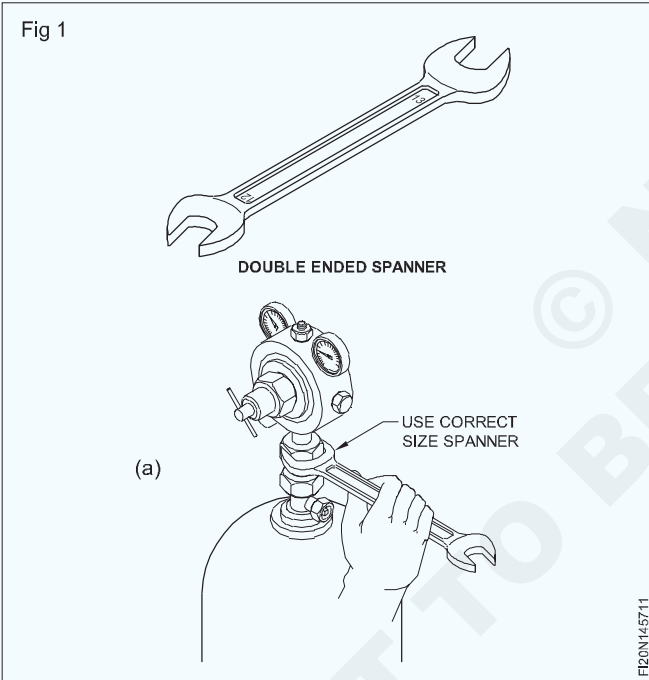

ସ୍ପାନରକୁ ହାତୁଡ଼ି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ବାଦାମ / ବୋଲ୍ ମୁଣ୍ଡର କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ସଠିକ ଆକାର ସ୍ପାନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |


ସିଲିଣ୍ଡର ଟାପ୍: ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଟାପ୍ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି | ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବାହକୁ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ସକେଟ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଭଲଭ ଚଲାଉବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଗ୍ ରତ୍ନ କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ଆକାର ଟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଟାପ୍ ସର୍ବଦା ଭଲଭ ସକେଟରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦ୍ୱା flash ଇବା ପ୍ଲ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ / ବ୍ୟାକ୍ ଅଗ୍ନିରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ |


ଅଗ୍ରଭାଗ କିମ୍ବା ଟିପ୍ କ୍ଲିନର୍ |

ଟିପ୍ ସଫା କରିବା: ସମସ୍ତ ଖେଳତିଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟିପ୍ ତୟାରେ ତିଆରି |

ସାମାନ୍ୟ ରୁଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ-ଡ୍ରପ୍, ଟ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା କାମରେ ଟିପ୍ ସହିତ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ମରାମତି ବାହାରେ ଟିପ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ |

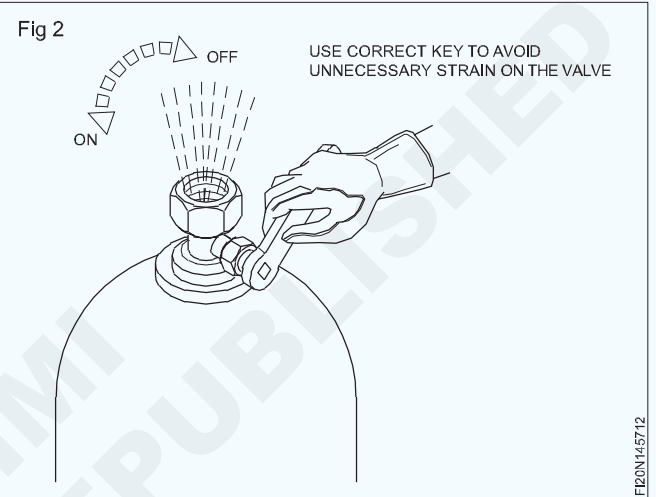

ଟିପ୍ କ୍ଲିନର୍: ଚର୍ଚ୍ଚ ପାତ୍ର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିପ୍ କ୍ଲିନର୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିପ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଏକ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍ ଅଛି |




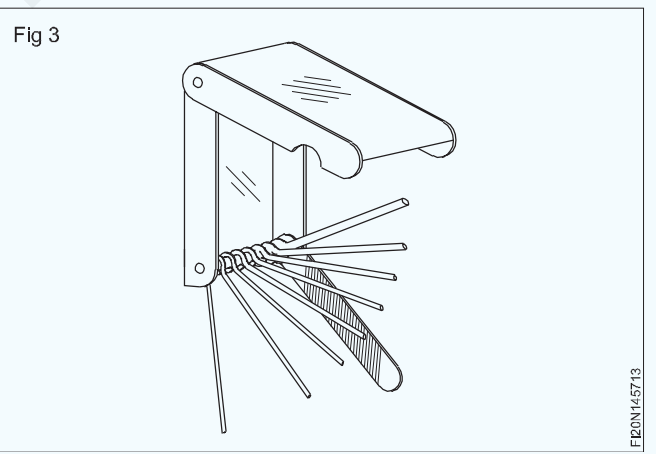


ଟିପ୍ ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସଠିକ୍ ଡ୍ରଲ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିପ୍ ର ଗର୍ଭ ଦେଇ ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ନ ଯାଇ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ |

ତାପରେ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍ ଟିପ୍ ର ଉପରିଭାଗକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସଫା କରିବା ସମୟରେ, ଧୂଳି ଉଡାଇବା ପାଇଁ ଅମୁକାନ୍ତ ଭଲଭକୁ ଆଂଶିକ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ |

ସ୍ୱାର୍କ ହାଲୁକା: ସ୍ୱାର୍କ ହାଲୁକା, ଚିତ୍ର 6 ଏବଂ 7 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେପରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଜାଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଖେଳତିଂ କରିବାବେଳେ, ଏକ ମଶାଲ ଜାଲିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ୱାର୍କ ହାଲୁକା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କର | କଦାପି ମେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ



ମଧ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ କାରଣ ଚିପ୍ ରୁ ପ୍ରବାହିତ ଏସିଡାଲିନ୍ ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହାରା ଉପକ୍ରମ ନିଆଁର ପତ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଜାଳିଦେବା ସମ୍ଭାବନା ।

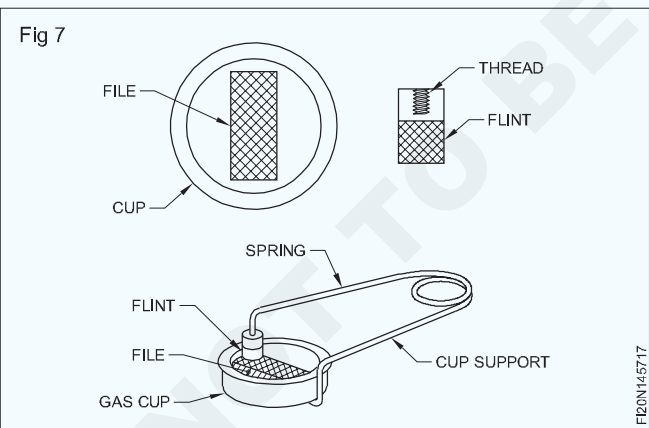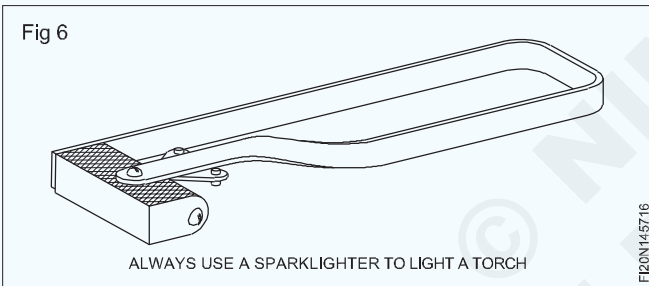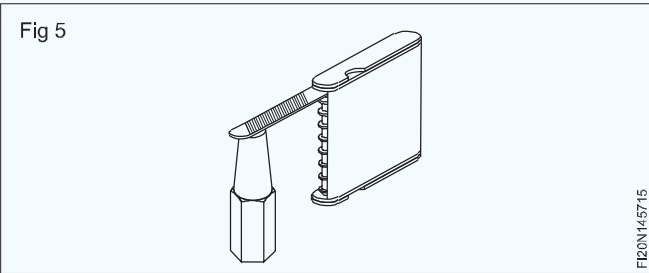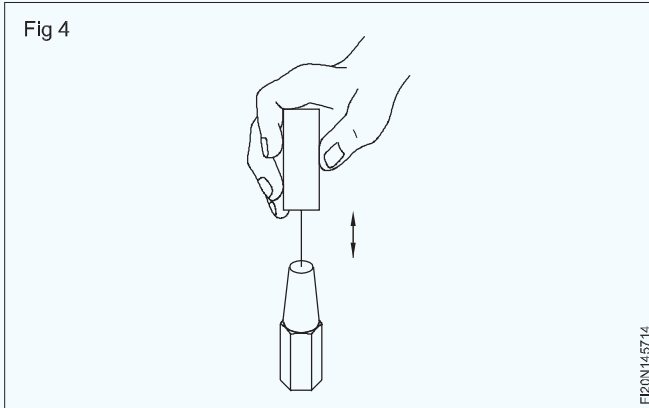

ଚିପିଙ୍ଗ୍ ହାତୁଡ଼ି: ଜମା ହୋଇଥିବା ଖେଳୁ ବିଡ଼ କୁ ଆବୃତ କରୁଥିବା ସ୍ଲଗ୍ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଚିପିଙ୍ଗ୍ ହାତୁଡ଼ି (ଚିତ୍ର ୪) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟମ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି । ଯେକ *any* ଶସି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଲଗ୍ ଚିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଛେନା ଧାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ତୀକ୍ଷୁ ଚିତ୍ତେଲ୍ ଧାର ଏବଂ ସ୍ଲଗ୍ ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିପିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ ।

କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ବ୍ରଶ: ଏକ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ବ୍ରଶ ଚିତ୍ର ୯ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

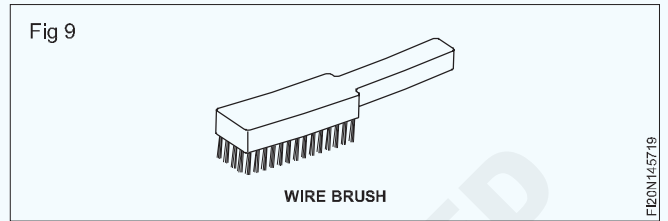
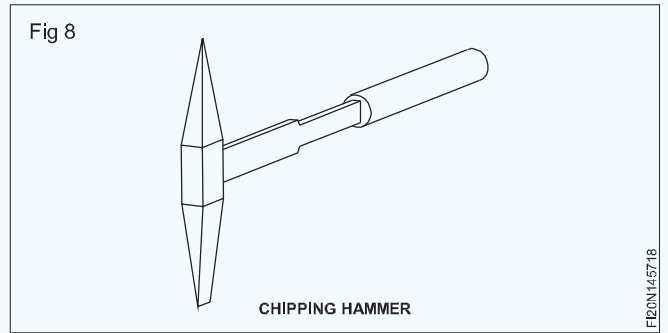


- ଖେଲତିଂ ପୂର୍ବରୁ କଳଙ୍କ, ଅନ୍ଧାକଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଇଳା ଇତ୍ୟାଦିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କରିବା ।
- ସ୍ଲଗ୍ ଚିପ୍ କରିବା ପରେ ଇଣ୍ଡରଗ୍ରେଡ଼ ଖେଲ୍ ଜମା ସଫା କରିବା ।
- ଖେଲମେଣ୍ଟର ସାଧାରଣ ସଫା କରିବା ।

ଏକ ସ୍ପେରଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ବ୍ରଶ ଏକ ଫେରୁସ୍ ଏବଂ ସ୍ପେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଖେଲତେଡ଼ ଗଣ୍ଠିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଏହା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ଏକ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ତିନି ରୁ ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି । ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାରଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କରାଯାଏ ଏବଂ ଭଲ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ।

ଟଙ୍ଗସ୍: ଚିତ୍ର 10 ଏବଂ ଚିତ୍ର 11 ଗରମ କାମ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଯୁଗଳ ଟଙ୍ଗ ଦେଖାଏ ।

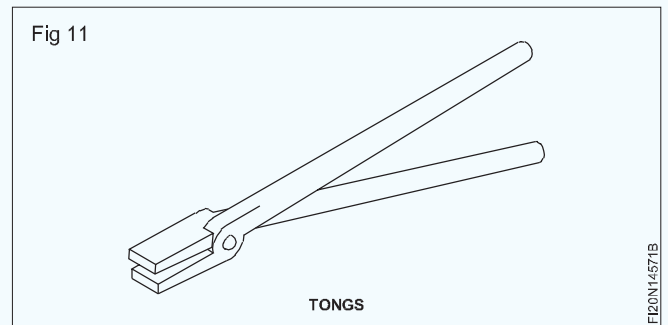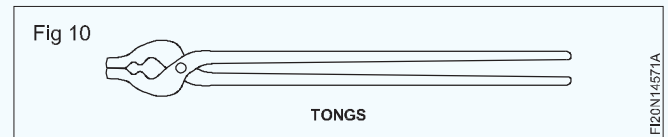



ଖେଲତିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାପ୍ (ଚିତ୍ର 12)

ଚେହେରା ଏବଂ ଆଖିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଖେଲ୍ଟିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଲେକ୍ସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଫିଲ୍ଟର ଲେକ୍ସ ଏବଂ ସାଧା କାଚ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି ।

ଖେଲତିଂ ହେଲମେଟ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ (ଚିତ୍ର 13)


ଏହା ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖେଲତିଂର ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧାଯାଇପାରିବ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗୁଲ୍ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମିବ ।

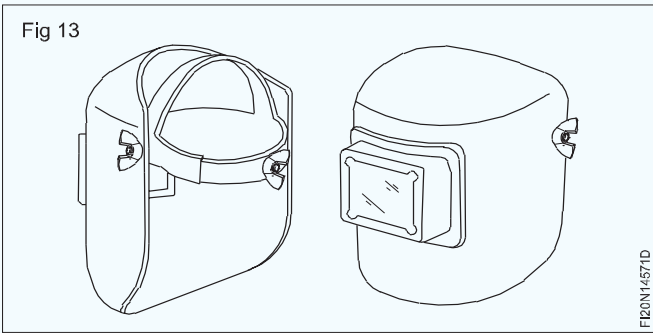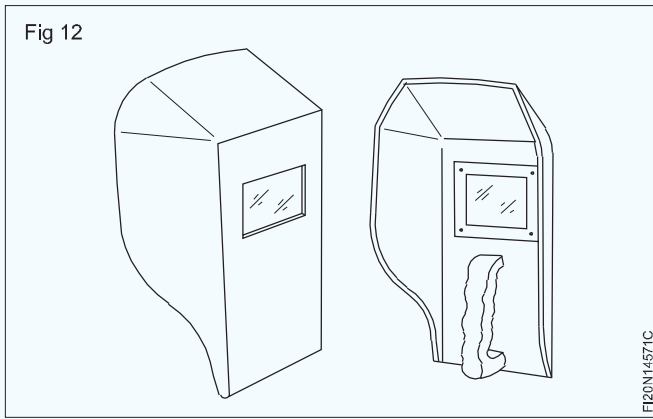

ଟିପ୍ପ ଗଗଲ୍ (ଟିପ୍ପ 14)

ସ୍ମାର୍ଟ ଟିପ୍ପ କରିବା ସମୟରେ ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ପ ଗଗଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।


ପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାଧା ଗ୍ଲାସ୍ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି ।

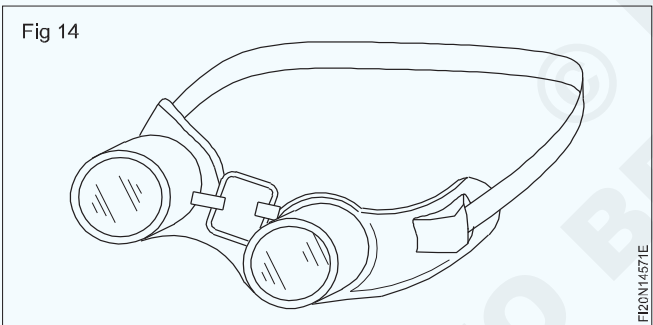

ଟଙ୍ଗ (ଟିପ୍ପ 15)

ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଗରମ ଧାତୁ-ଖେଳତିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।


ଧାତୁକୁ ହାତୁଡ଼ି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

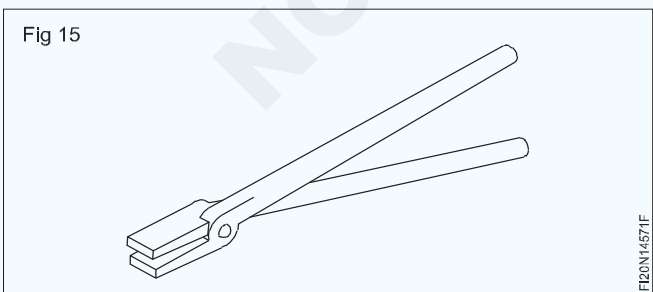


କେବୁଲ୍ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଧାରକ (ଟିପ୍ପ 16)

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଧରିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଧାରକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଖେଳତିଂ ମେସିନରୁ ଉଚ୍ଚ କରେଣ୍ଟ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ନିମନ୍ତୀୟ ରବର, ଏବଂ ତମ୍ବା କୋର ତାର ସହିତ କେବୁଲ୍ ଇନସୁଲେଟ୍ ହୋଇଛି ।

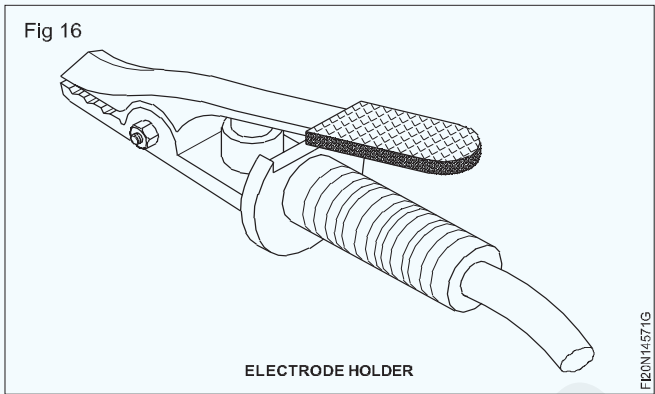

କେବୁଲ୍ ସହିତ ପୃଥ୍ବୀ କ୍ଲିପ୍ (ଟିପ୍ପ 17)

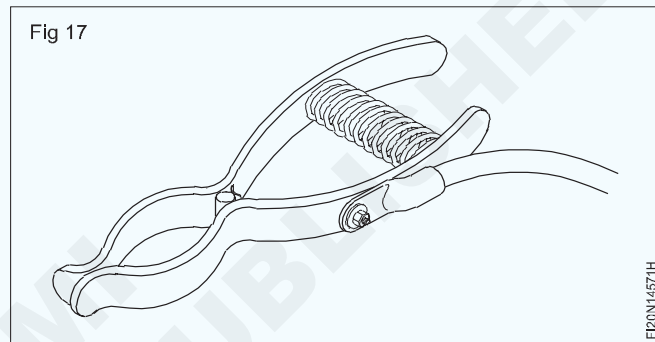


ରିଟର୍ନ ଲିଡକୁ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଖେଳତିଂ ଟେବୁଲ୍ ସହିତ ଦୃ Ly ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥ୍ବୀ କ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଖେଳତିଂ ଟେବୁଲ୍ ।

ଖେଳତିଂ ଟେବୁଲ୍ ଚାକିରି ରଖିବା ଏବଂ ଖେଳତିଂ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଟେବୁଲର ଉପର ଭାଗ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ।

ଆପ୍ରୋନ୍ (ଟିପ୍ପ 18)

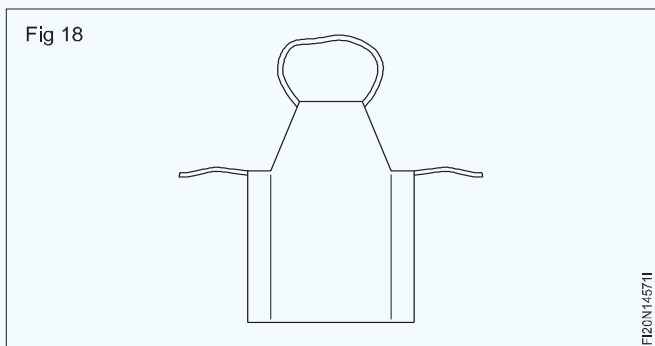

ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।


ଏହା ଚର୍ମରେ ତିଆରି ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ ।

ଉତ୍ତାପ ରକ୍ଷି ଏବଂ ଗରମ ସ୍ପାଟରର ବିକିରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ।

ହାତ ଗ୍ଲୋବ୍ (ଟିପ୍ପ 19)

ହାତକୁ ବ electrical ଦୁର୍ଘଟି ଆଘାତ, ଆର୍କ ବିକିରଣ, ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଗରମ ସ୍ପାଟରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଗ୍ଲୋଭ୍ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମରେ ତିଆରି ।

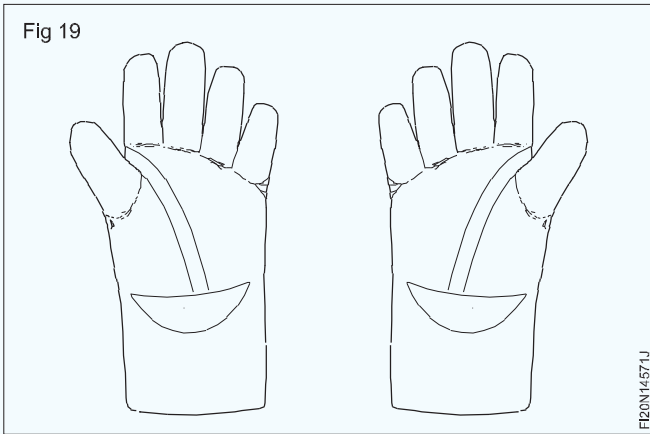


ୱେଲଡିଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର | (Welding description types and uses)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ୱେଲଡିଂ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୱେଲଡିଂ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ତାଲିକା କରନ୍ତୁ |

ଫ୍ଲ୍ୟୁଇଡ୍ ୱେଲଡିଂ | (ଚିତ୍ର 1)

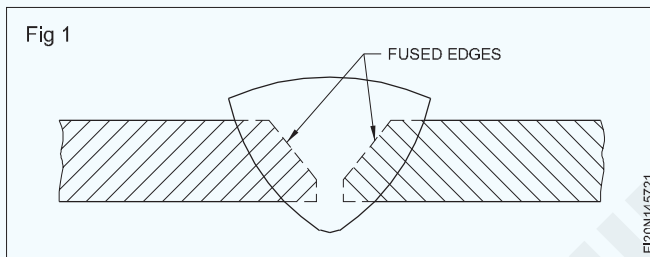


ୱେଲଡିଂ ହେଉଛି ଏକ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଂଶ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ଅଂଶ ଅଣ୍ଡା ହେବାପରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି | ୱେଲଡିଂ ସାଧାରଣତଃ metals ଧାତୁ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କାଠରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେଲଡେଡ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ଏକ ୱେଲମେଣ୍ଟ ୱେଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ |

ୱେଲଡିଂର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ସମାନ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଧାର ଧାତୁ ଯୋଗକରି କିମ୍ବା ବିନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଧାରକୁ ତରଳାଇ ଫ୍ଲ୍ୟୁଇଡ୍ କରି ଏକତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କି pressure ଶସି ପ୍ରକାରର ଚାପର ପ୍ରୟୋଗ ବିନା ଫ୍ଲ୍ୟୁଇଡ୍ ୱେଲଡିଂ କୁହାଯାଏ | ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ | ସାଧାରଣ ଗରମ ଉତ୍ତମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆର୍କ ୱେଲଡିଂ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲଡିଂ |

ଅଣ ଫ୍ଲ୍ୟୁଇଡ୍ ୱେଲଡିଂ |


ୱେଲଡିଂର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ସମାନ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଧାତୁ ଧାରକୁ ତରଳାଇ ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନଥିବା ଫ୍ଲ୍ୟୁଇଡ୍ ୱେଲଡିଂ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏକ କମ୍ ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ ଫିଲର ରତ୍ତ ଚାପର ପ୍ରୟୋଗ ବିନା ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲ୍ୟୁଇଡ୍ ହୋଇଛି (ଚିତ୍ର 2) ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଠି ଅସ୍ଥାୟୀ |

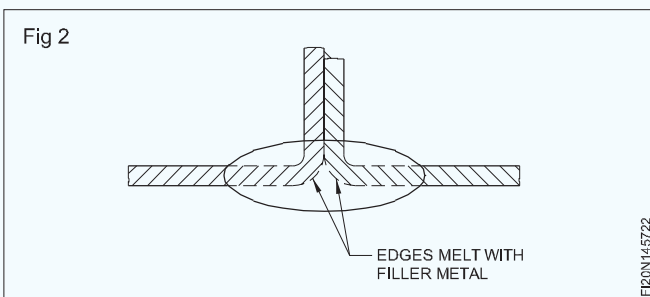

ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତ ଆର୍କ, ଗ୍ୟାସ୍ ୱେଲଡିଂ ହୋଇପାରେ |

ଅଣ-ଫ୍ଲ୍ୟୁଇଡ୍ ୱେଲଡିଂର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରୂପା ସୋଲଡିଂ, ବ୍ରଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି |

ପ୍ରେସର ୱେଲଡିଂ (ଚିତ୍ର 3)

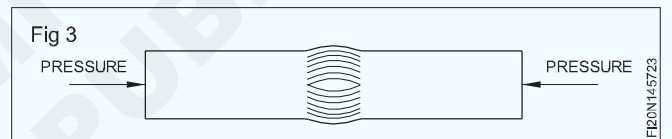

ପ୍ରେସର ୱେଲଡିଂ ହେଉଛି ୱେଲଡିଂର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ସମାନ ଧାତୁକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗରମ କରି ଏକତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ଫିଲର ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଦବାଇବା କିମ୍ବା ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ |

ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |

ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତ ଏକ କଳକାରଖାନା ଫୋର୍ଜ୍ (ଫୋର୍ଜ୍ ୱେଲଡିଂ) କିମ୍ବା ବ୍ଲେକ୍ ଫ୍ଲ୍ୟୁଇଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ (ପ୍ରତିରୋଧ ୱେଲଡିଂ) ହୋଇପାରେ |

ୱେଲଡିଂର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ |

ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ୱେଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗରମ ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣର ପ୍ରକାରରେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ |

ସେମାନେ

- ଷ୍ଟେଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- shield ଲାଇ ଧାତୁ ARC ୱେଲଡିଂ |
- କାର୍ବନ୍ ଆର୍ସି ୱେଲଡିଂ |
- ଜଳମଗ୍ନ ARC ୱେଲଡିଂ ଖ
- Co2 ୱେଲଡିଂ (ଗ୍ୟାସ୍ ଧାତୁ ARC ୱେଲଡିଂ) |
- TIG ୱେଲଡିଂ (ଗ୍ୟାସ୍ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ARC ୱେଲଡିଂ) |
- ପରମାଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ୱେଲଡିଂ |
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ସ୍ଲଗ୍ ୱେଲଡିଂ |
- ପ୍ଲାଜ୍ମା ଆର୍ସି ୱେଲଡିଂ |

- ସ୍ୱଚ୍ ଖେଳଟିଂ |
- ସିମ୍ ଖେଳଟିଂ |
- ପ୍ରୋଜେକସନ ଖେଳଟିଂ |
- ବଚ ଖେଳଟିଂ |
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିମ୍ ଖେଳଟିଂ |
- ଲେଜର ଖେଳଟିଂ |
- MIG ଖେଳଟିଂ (ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳଟିଂ) |

ବିଭିନ୍ନ ଖେଳଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ |

ଜାଲ୍ ଖେଳଟିଂ: ଏହା ପୁରୁଣା ଦିନରେ ଧାତୁକୁ ଏକ ଲାୟ୍ ଏବଂ ବଚ ଗଣ୍ଠି ଭାବରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

Ield ଲା ହୋଇଥିବା ଧାତୁ ଆର୍କ୍ ଖେଳଟିଂ | ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତ ଫେରୁସ୍ ଏବଂ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁକୁ ଖେଳଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

କାର୍ବନ ଆର୍କ୍ ଖେଳଟିଂ | ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ଅଲଗା ଫିଲର ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତ ଲ ro ହ ଏବଂ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁକୁ ଖେଳଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ |

ଜଳମୟ ଆର୍ ଖେଳଟିଂ | ଫେରୁସ୍ ଧାତୁ, ମୋଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଖେଳଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

Co2 ଖେଳଟିଂ (ଗ୍ୟାସ୍ ମେଟାଲ୍ ଆର୍କ୍ ଖେଳଟିଂ) କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖୁଆଇଥିବା ଫିଲର ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ କାର୍ବନ-ଡି-ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଖେଳୁ ଧାତୁ ଏବଂ ଆର୍କ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫେରୁସ୍ ଧାତୁକୁ ଖେଳୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

TIG ଖେଳଟିଂ (ଗ୍ୟାସ୍ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଆର୍କ୍ ଖେଳଟିଂ) ଫେରୁସ୍ ଧାତୁ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ପତଳା ସିଟ୍ ଧାତୁ ଖେଳଟିଂ ପାଇଁ ଖେଳଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ପରମାଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଖେଳଟିଂ | ସମସ୍ତ ଲୁହା ଏବଂ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁକୁ ଖେଳଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆର୍ ଖେଳଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ଆର୍କ୍ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ପ୍ଲଗ୍ ଖେଳଟିଂ | ପ୍ଲସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ପାସରେ ଅତି ମୋଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଖେଳଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ପ୍ଲାଜ୍ମା ଆର୍ ଖେଳଟିଂ: ଖେଳୁ ହୋଇଥିବା ଧାତୁରେ ଆର୍କ୍ ଏକ ଗଭୀର ଅନୁପ୍ରବେଶ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ଗଣ୍ଠିର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଗାଲିଛି |

ସ୍ୱଚ୍ ଖେଳଟିଂ | ପତଳା ଶୀଟ୍ ଧାତୁକୁ ଖେଳୁ କରାଯାଉଥିବା ଧାତୁର ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ ଦାଗରେ ଏକ ଲାୟ୍ ଗଣ୍ଠି ଭାବରେ ଖେଳଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସିମ୍ ଖେଳଟିଂ | ସ୍ୱଚ୍ ଖେଳଟିଂ ପରି ପତଳା ସିଟ୍ ଖେଳଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କିନ୍ତୁ ସଂଲଗ୍ନ ଖେଳୁ ସ୍ୱଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଖେଳୁ ସିମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଓଭରଲିୟ୍ କରିବେ |

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଖେଳଟିଂ | ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଜେକସନ ଡିଆରି କରି ଅନ୍ୟ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଦବାଇ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ଖେଳୁ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଖେଳଟିଂ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ ଖେଳୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |

ବଚ ଖେଳଟିଂ | ଦୁଇଟି ଭାରୀ ବିଭାଗର ରଡ୍ / ବ୍ଲକ୍ ର ଶେଷରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହାକି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ବ then ଲଥାଏ |

ପ୍ଲାସ୍ ବଚ୍ ଖେଳଟିଂ | ବଚ୍ ଖେଳଟିଂ ପରି ରଡ୍ / ବ୍ଲକ୍ ର ଭାରୀ ବିଭାଗରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ ପ୍ଲାସ୍ ଯୋଗଦାନ ଶେଷରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରୀ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିମ୍ ଖେଳଟିଂ ବ୍ୟବହୃତ ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଲେଜର ବିମ୍ ଖେଳଟିଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ |

MIG ଖେଳଟିଂ ଉଭୟ ମୋଟା ଏବଂ ତାପରେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

Co2 ଖେଳିତମ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା | (Co2 welding equipment and process)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- Sh ଲା ହୋଇଥିବା ଧାତୁ ଆର୍କ ଖେଳିତମ୍ ଏବଂ co2 ଖେଳିତମ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- Co2 ଖେଳିତମ୍‌ର ନୀତି ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

Co2 ଖେଳିତମ୍‌ର ପରିଚୟ: ଧାତୁ ଫ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଖେଳିତମ୍ ହେଉଛି ଧାତୁରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖେଳିତମ୍ ଗଣ୍ଠି ମୂଳ ଧାତୁ ପରି ସମାନ ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିବ |

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ield ଲାଭାଯାଇଥିବା ଆର୍କ ଏବଂ ତରଳ କଦଳୀ ବିନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ତରଳ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେବ | ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତା ଖେଳିତମ୍ ହେବ |

ield ଲାଭାଯାଇଥିବା ଧାତୁ ଆର୍କ ଖେଳିତମ୍‌ରେ (SMAW) ଆର୍କ ଏବଂ ତରଳାଯାଇଥିବା ଧାତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌ରେ ଆବୃତ ଫ୍ଲକ୍ସ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରେ produced ।ରା ଉତ୍ପାଦିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ / ield ଲିତି |

ଖେଳିତମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ / ବନ୍ଧୁକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍କନ୍, ହିଲିୟମ୍, କାର୍ବନ-ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପରି ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ଉପରୋକ୍ତ ield ଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ | ମୂଳ ଧାତୁ ଏବଂ ଖାଲି ତାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମଶାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ |

GMA ଖେଳିତମ୍‌ର ନୀତି: ଏହି ଖେଳିତମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ମୂଳ ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆର୍କ ଧକ୍କା ଦିଏ | ଉତ୍ତପ୍ତ ବେସ୍ ଧାତୁ, ତରଳାଯାଇଥିବା ଫିଲର୍ ଧାତୁ ଏବଂ ଆର୍କ ଖେଳିତମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ / ବନ୍ଧୁକ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ / ଅଣନର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

ଯଦି ଏକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଧାତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଆର୍କକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମେଟାଲ୍ ଇନର୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳିତମ୍ (MIG) କୁହାଯାଏ |

ଯେତେବେଳେ ield ଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ବନ-ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆଂଶିକ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ପରିଣତ ହୁଏ | ତେଣୁ Co2 ଖେଳିତମ୍‌କୁ ମେଟାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (MAG) ଖେଳିତମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |

ield ଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ MIG / MAG ଖେଳିତମ୍ ହେଉଛି ଏକ ନୀତି |

ଅନ୍ୟ ପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଟାଲ୍ ଆର୍କ ଖେଳିତମ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀରଣ ନୀତି |

ଏକ ସ୍ୱାଧୀରଣ GMAW ସେମିଆଟୋମାଟିକ୍ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ମ Basic ଲିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି (ଚିତ୍ର 2) |

- ଖେଳିତମ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ |
- ଖେଳିତମ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ |
- ତାର ଫିଡର୍ସ |
- ଖେଳିତମ୍ ବନ୍ଧୁକକୁ ତାର ଯୋଗାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ |
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ତାରର ଯୋଗାଣ |
- ଖେଳିତମ୍ ବନ୍ଧୁକ |
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ତାର ଏବଂ ield ଲିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳିତମ୍ କୁଡ଼ିଆରେ ବିତରଣ କରେ |
- ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ield ଲିତି |
- ଆର୍କକୁ ield ଲିତି ଗ୍ୟାସର ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଏ |


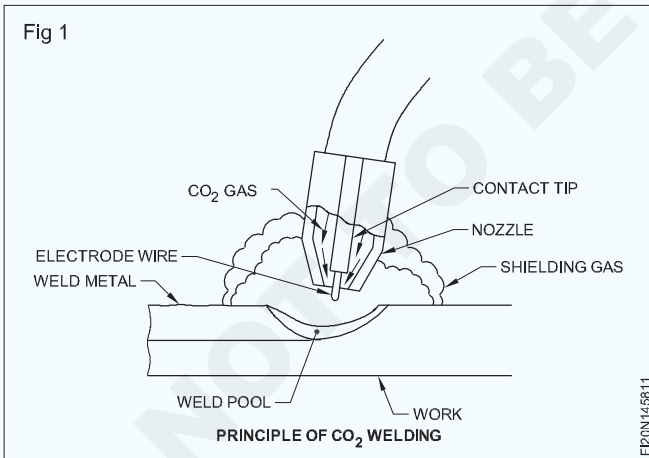


Fig 2

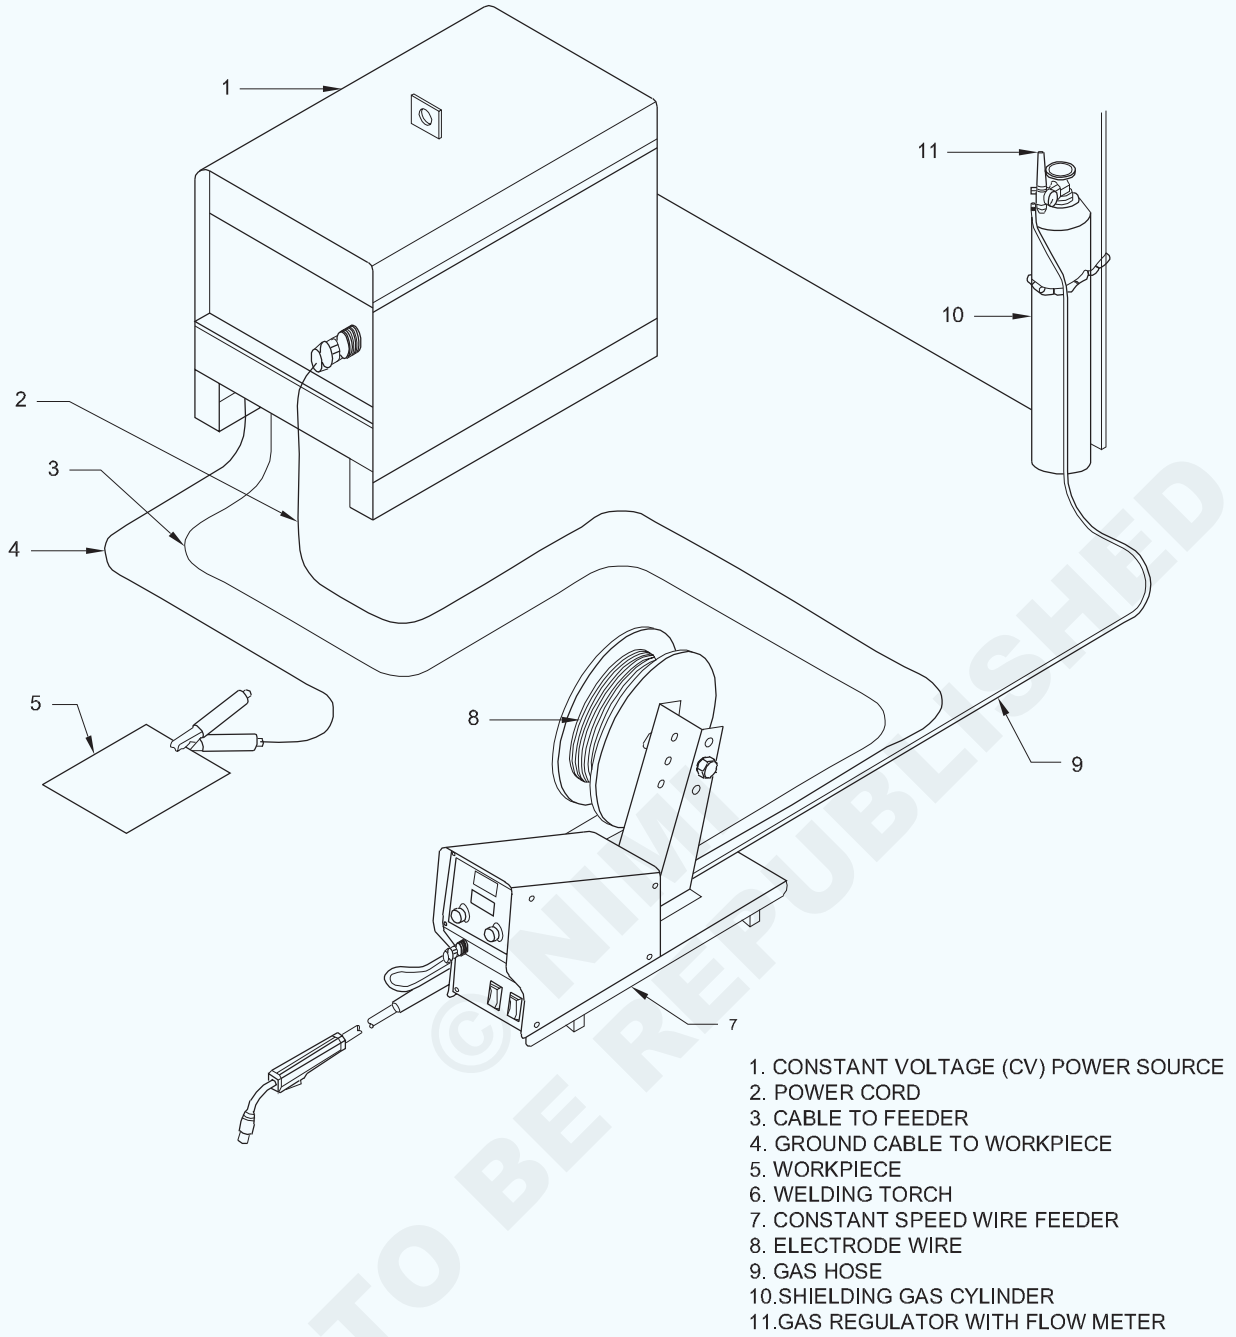

HP ଏବଂ LP ଖେଳିଂ ଉପକରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା, ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି | (HP & LP welding equipment description, principle and method of operating)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ନିମ୍ନ ଚାପ ଏବଂ ଅଳ୍ପ-ଆସେଟିଲିନ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମର ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |
- ନିମ୍ନ ଚାପ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଲୋପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର |
- ଉଭୟ ସିଷ୍ଟମର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଅଳ୍ପ-ଆସେଟିଲିନ୍ ଉଦ୍ଭିଦ: ଏକ ଅଳ୍ପ-ଆସେଟିଲିନ୍ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ:

ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଉଦ୍ଭିଦ |



ନିମ୍ନ ଚାପ ଉଦ୍ଭିଦ |

ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ (15 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି) (ଚିତ୍ର 1) ରେ ଆସେଟିଲିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ |

ଦ୍ରବୀଭୂତ ଆସେଟିଲିନ୍ (ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଆସେଟିଲିନ୍) ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଉତ୍ସ |

ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଜେନେରେଟରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆସେଟିଲିନ୍ ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ |

ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ ଉଦ୍ଭିଦ କେବଳ ଏସିଟାଇଲିନ୍ ଜେନେରେଟର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ନିମ୍ନ ଚାପରେ (0.017 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି) ବ୍ୟବହାର କରେ | (ଚିତ୍ର 2)

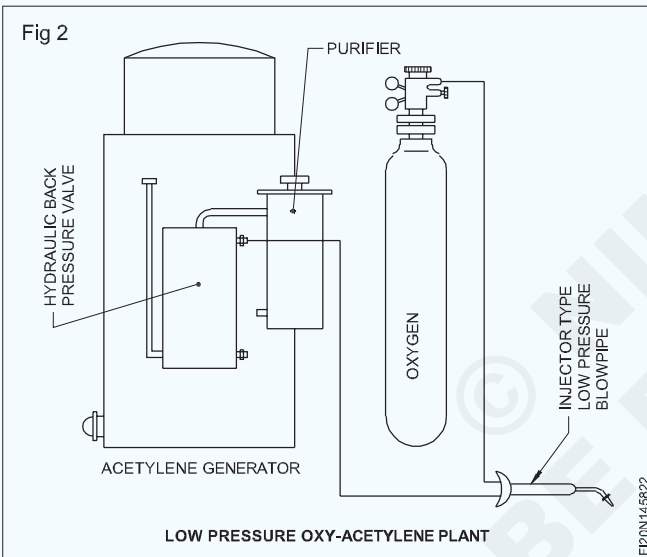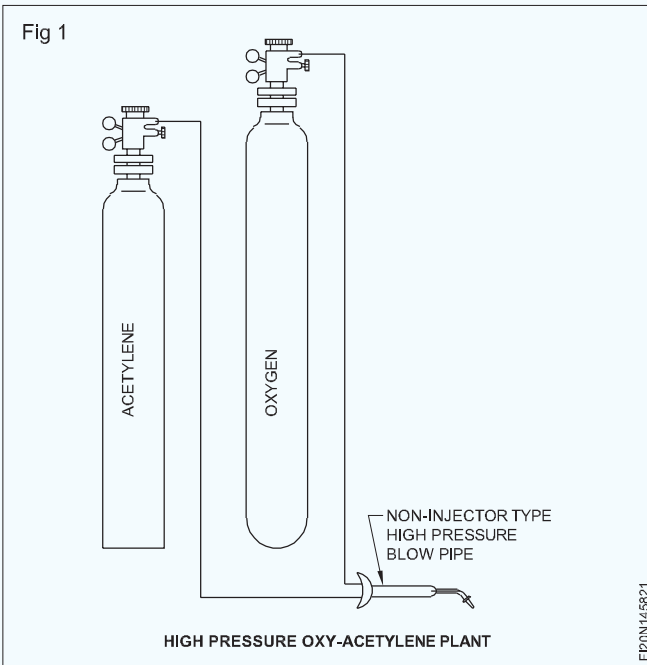

ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୋଚିତ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସକୁ କେବଳ 120 ରୁ 150 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି ଚାପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ: ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ନିମ୍ନ ଚାପର ଆସେଟିଲିନ୍ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ ଏସିଟାଇଲିନ୍ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ ।

ଅକ୍ସି-ଏସିଟାଇଲିନ୍ ଖେଲଟିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିମ୍ନ ଚାପ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆସେଟିଲିନ୍ ଚାପ, ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିମ୍ନକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

କ୍ଲୋପାଇପ୍ ର ପ୍ରକାର: ନିମ୍ନ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା inject ଜେକ୍ଟର ପ୍ରକାର କ୍ଲୋପାଇପ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ।

ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଏକ ମିଶ୍ଟର ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଲୋପାଇପ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ନିମ୍ନ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।

ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଅମ୍ଳଜାନ ଆସେଟିଲିନ୍ ପାଇପଲାଇନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିପଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଲୋପାଇପରେ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏଥିସହ ଆସେଟିଲିନ୍ ହୋସ୍ ଉପରେ ଥିବା କ୍ଲୋପାଇପ୍ ସଂଯୋଗରେ ଏକ ରିଟର୍ନ ନଥିବା ଭଲଭ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଆସେଟିଲିନ୍ ଜେନେରେଟର ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସତର୍କତା ଭାବରେ, ଆସେଟିଲିନ୍ ଜେନେରେଟର ଏବଂ କ୍ଲୋପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରେସର ଭଲଭ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀର ଲାଭ: ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଗ୍ୟାସର ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହଜ ଏବଂ ସଠିକ୍, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ । ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । D.A ସିଲିଣ୍ଡର ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ନିଆଯାଇପାରିବ ।


D.A ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସଞ୍ଚୟ ହେବ । ଉଭୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ଏବଂ ଅଣ-ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ପ୍ରକାର କ୍ଲୋପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । D.A ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିବା ପାଇଁ କ license ଶିକ୍ଷା ଲାଭସେନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।

ପଦାଙ୍କ କ୍ରମ ।

- ଧିରେ ଧିରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ସତ-ଅଫ୍ ଭଲଭ୍ କିମ୍ବା ଚାପ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଭଲଭ୍ ଖୋଲ ।
- ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲଭ୍ ଖୋଲ । ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କରୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କରୁ କରନ୍ତୁ । (ଲିକିଂ ବୋଲ୍ଡ ଖୋଲିବ)
- କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଗେଜ୍ ବେଖନ୍ତୁ ।
- ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାପ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କରୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ତଳ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଗ୍ୟାସର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଅଛି, ଯାହାକି ଲିକିଂ ପିନ୍ ର spring ରଖା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ ।

ନିୟାମକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ।

ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଯୋଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରେଗୁଲେଟର ଫିଟ୍ କରାଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଫାଟନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

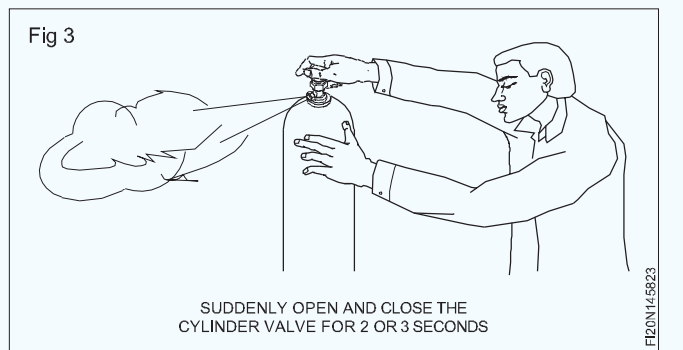

ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ସିଲିଣ୍ଡର) ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗେଜକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

- ପ୍ରେସର ସ୍କରୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ନିୟମିତ ସଂଯୋଗରେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 4)
- ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏକତ୍ର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ (ଚିତ୍ର 5)
- ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଉପରେ ହୋସ୍ ପବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ (ଚିତ୍ର 6)

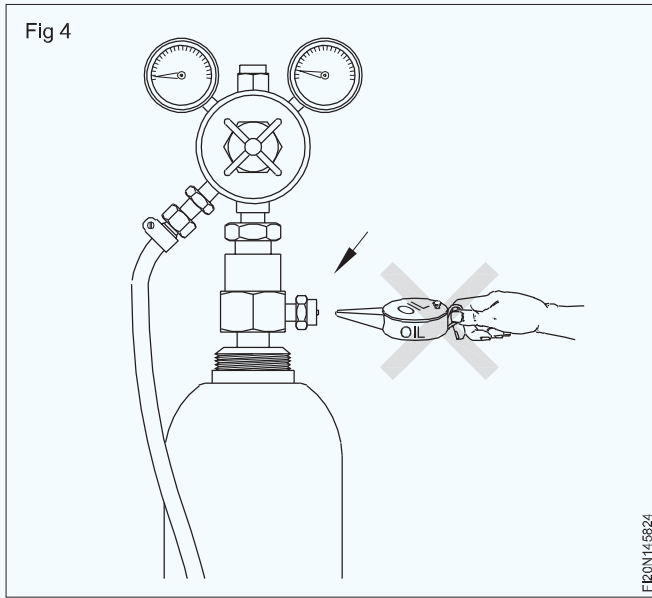


Fig 4

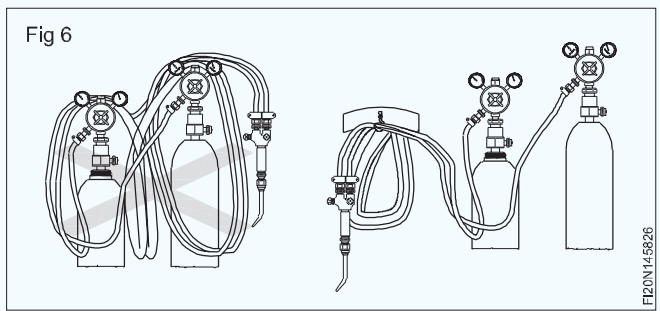


Fig 6

ରେଗୁଲେଟର ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଷ୍-କ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ରିଲେଟର ସଂଯୋଗରେ ଥିବା ଆସେଟିଲିନ୍ ରେଗୁଲେଟର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସାଧା ଜଳର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସାବୁନ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଚିତ୍ର 7

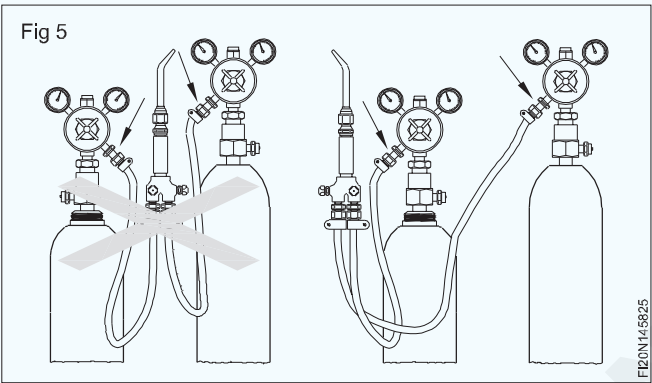


Fig 5

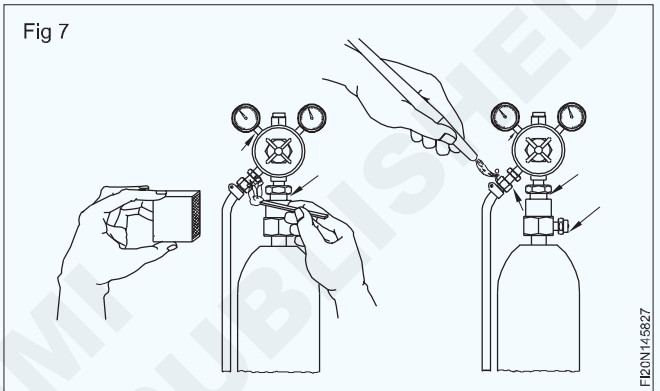


Fig 7

ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେଲଡିଂ ଏହାର ପ୍ରକାର ଏବଂ ନିର୍ମାଣକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ କରେ । (Gas welding torch its type and construction)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ ।

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଲିପ୍ ପାଇପ୍ ର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଲିପ୍ ପାଇପ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ।
- ଏହାର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ।

ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କ୍ଲିପ୍ ପାଇପ୍ ଅଛି ।

ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଲୋପାଇପ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲିପ୍ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଣ-ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ।

ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ଲିପ୍ ପାଇପ୍ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ପ୍ରକାର କ୍ଲୋପାଇପ୍ ।



କ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ର ବ୍ୟବହାର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଁ କ୍ଲିପ୍ ପାଇପ୍ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଥା ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେଲଡିଂ, ବ୍ରାଜ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା ସିଟ୍ ଷ୍ଟେଲଡିଂ, ଷ୍ଟେଲଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଗରମ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ।

ସମାନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଲୋପାଇପ୍ (ଚିତ୍ର 1): H.P. ପାଖାପାଖି ସମାନ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲୋପାଇପ୍ କେବଳ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଉପକରଣ ଅଟେ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲଭ୍ ସହିତ ସଜାଯାଇଥାଏ । କଟିବା ପାଇପ୍ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଆସେଟିଲିନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ସମାନ ଚାପ ଚାପ ପାଇପ୍ (ଚିତ୍ର 1) ଦୁଇଟି ଇନଲେଟ୍ ସଂଯୋଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବାହର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭ୍ ଏବଂ ଏକ ଶରୀର

ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରିତ ଚାମରରେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ (ଚିତ୍ର 2) । ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ବେକ ପାଇପ୍ ଦେଇ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଡାମ୍ପରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପ୍ରଦ୍ୱଳିତ ହୁଏ । ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସର ଚାପ 0.15 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ର ସମାନ ଚାପରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଟରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ଦେଇ ନିଜେ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ସମାନ ଚାପ କ୍ଲୋ ପାଇପ୍ / ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଲୋ ପାଇପ୍ / ଟର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେଲଡିଂର ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।


ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲୋପାଇପ୍ ସହିତ ଏକ ଅଗ୍ରଭାଗର ଏକ ସେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ନୋଜଲଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ନୋଜଲଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସଂଖ୍ୟାଭୁକ୍ତ ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା: ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପର କ୍ଲୋପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

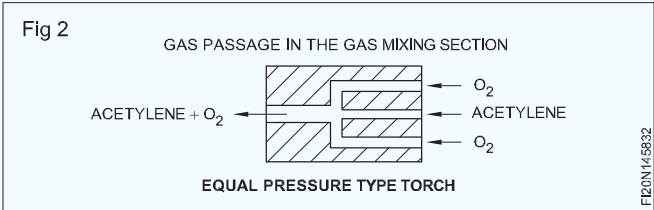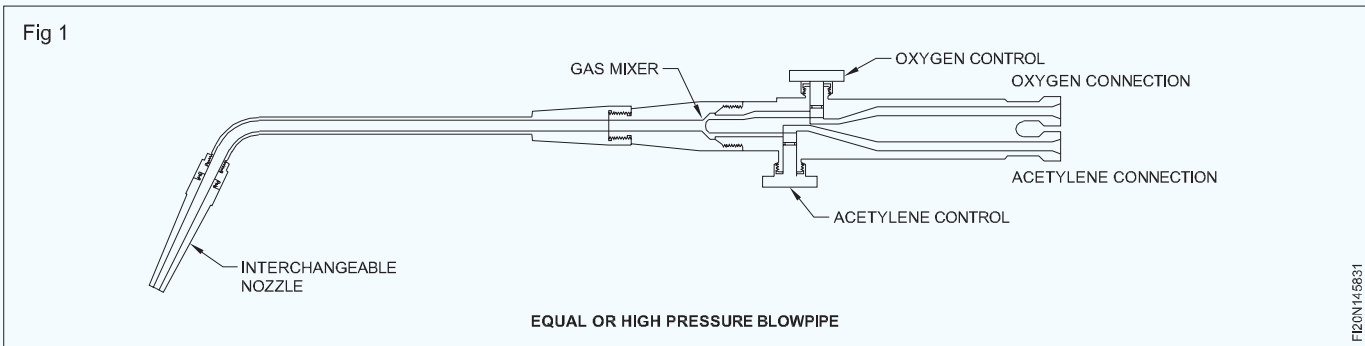


ନିମ୍ନ ଚାପ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ (ଚିତ୍ର 3)

ଏହି ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ର ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ inject ଡେକ୍ଟର (ଚିତ୍ର 3) ଥାଏ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଅମ୍ଳଜାନ ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ ଏକ ଆସେଟିଲିନ୍ ଡେନେରେଟରରୁ ନିମ୍ନ ଚାପର ଆସେଟିଲିନ୍ କୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକୋଷକୁ ଚାଣିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ନିଆଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ବେଗ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଫାୟାରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

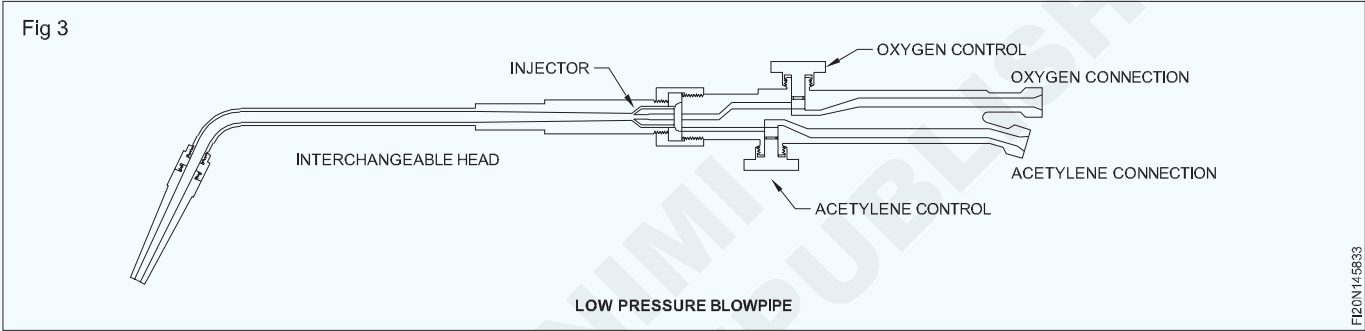

ଲୋ ପ୍ରେସର ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ସମାନ ଚାପ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ସହିତ ସମାନ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଛୋଟ (ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ) ଛିଦ୍ର ଅଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଅମ୍ଳଜାନ ପାର ହୋଇଥାଏ । ଇଞ୍ଜେକ୍ଟରରୁ ବାହାରିବାବେଳେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକୋଷରେ ଏକ ଟିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେନେରେଟରରୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ଆସେଟିଲିନ୍ ଚୋବାଇଥାଏ (ଚିତ୍ର 4) ।

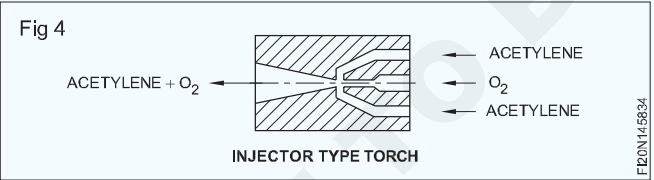

sc ଶସି ସ୍କୋରିଂ / ସ୍କାଫ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରଭାଗର ସିଫ୍ ଏବଂ ସୂତା ବିଦେଶୀ ପଦାର୍ଥରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ।

ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟିପ୍ କ୍ଲିନର୍ ସହିତ ନୋଜଲ୍ ଓରିଫାଇଜ୍ ସଫା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । (ଚିତ୍ର 5, 6 ଏବଂ 7)

ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାରରେ ନିଆଁର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ତରଳାୟାକଥିବା ଧାତୁ ହେତୁ ଟିପ୍ ର କ damage ଶସି କ୍ଷତି ଦୂର କରିବାକୁ ନୋଜଲ୍ ଟିପ୍ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଆସେଟିଲିନ୍ ପାଇଁ ଇନଲେଟ୍ ବାମ ହାତର ସୂତା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ଡାହାଣ ହାତର ସୂତା ଅଛି । ସଠିକ୍ ହୋସ୍ ପାଇପ୍ କୁ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ଇନଲେଟ୍ ସହିତ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାରରେ, ନିଆଁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ।

ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସମଗ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଅଦଳବଦଳ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ଧାରଣ କରିଥିବା ମୁଣ୍ଡ । ଏହା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ରଭାଗ ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ଆକାର ଅଛି ।


L.P. blowpipe H.P Oରୁ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ | ବ୍ଲୋପାଇପ୍ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।



ଯତ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ।

ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ତେଲ୍ ଟିପ୍ସ ବେପରୁଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ।

ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା କିମ୍ବା ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ବିଧାନସଭା ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସମୟରେ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ପୃଷ୍ଠରେ କ

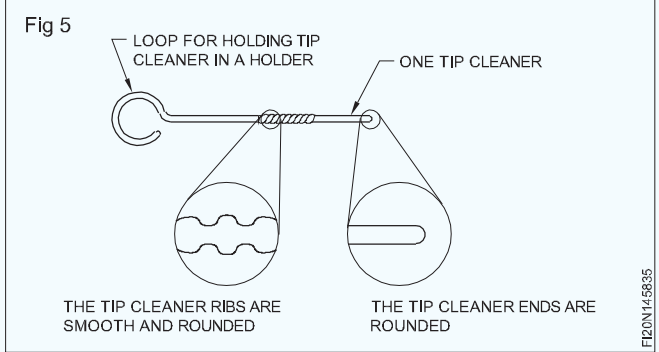

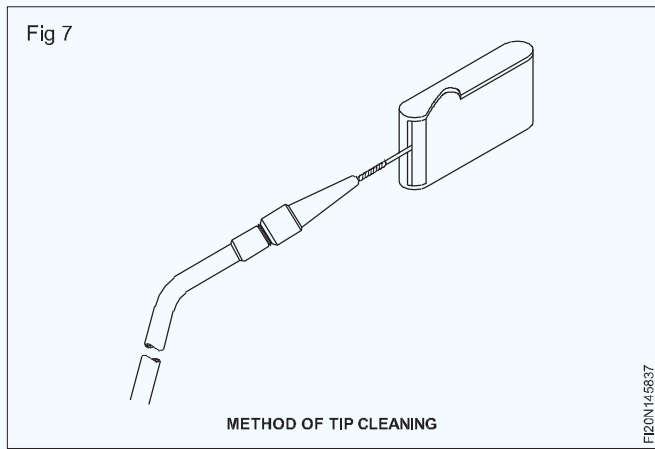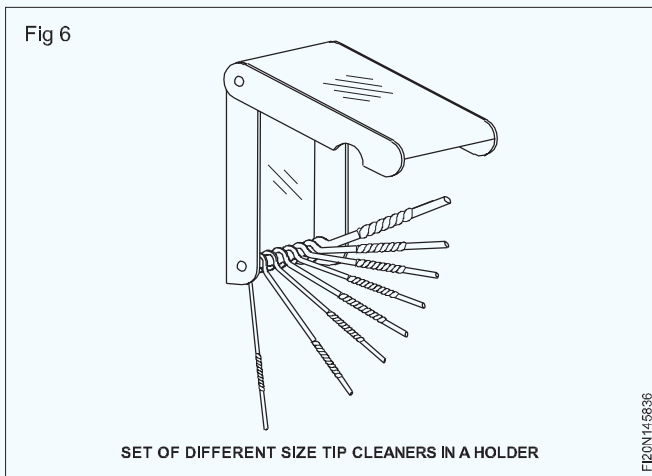


ଝେଲଟିଂ ଗଣ୍ଠିର ପ୍ରକାର (ବଟ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍) (Types of welding joints (butt and fillet))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ମି basic ଲିକ ଝେଲଟିଂ ଗଣ୍ଠିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ନାମ ଦିଅ |
- ବଟ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ଝେଲ୍ଡର ନାମକରଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |


ମି Basic ଲିକ ଝେଲଟିଂ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 1) |

ବିଭିନ୍ନ ମି basic ଲିକ ଝେଲଟିଂ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |

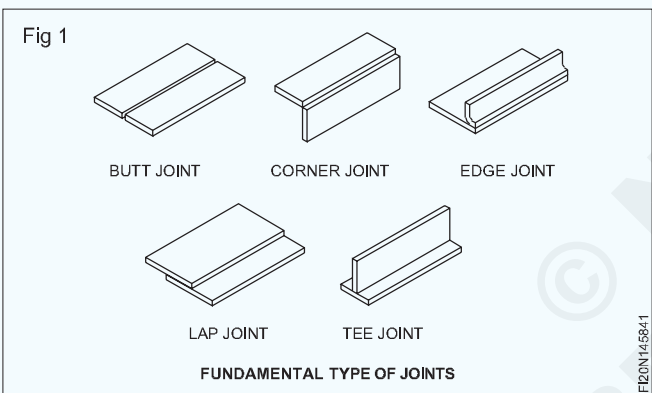

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ୍ଠିର ଆକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଦାନ ଧାରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକତ୍ର ରଖାଯାଏ |



ଝେଲ୍ଡର ପ୍ରକାର: ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଝେଲ୍ଡ ଅଛି (ଚିତ୍ର 2)

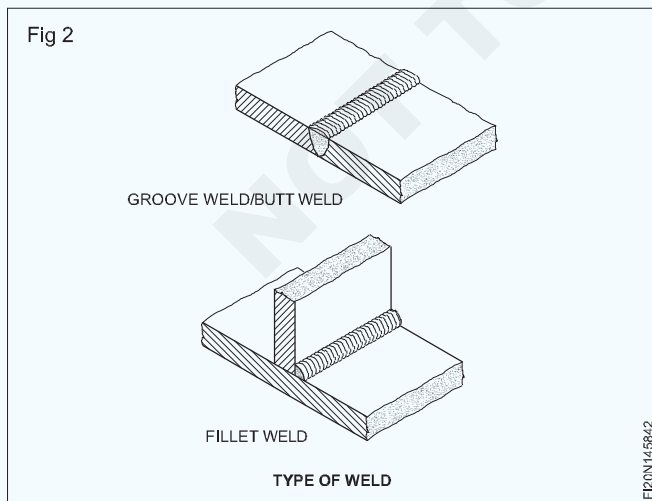

- ଗ୍ରୋଭ୍ ଝେଲ୍ଡ/ ବଟ ଝେଲ୍ଡ |
- ଫିଲେଟ୍ ଝେଲ୍ଡ |

ବଟ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ଝେଲ୍ଡର ନାମକରଣ (ଚିତ୍ର 3 ଏବଂ 4)

ମୂଳ ଫାଙ୍କ: ଏହା ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | (ଚିତ୍ର 3)

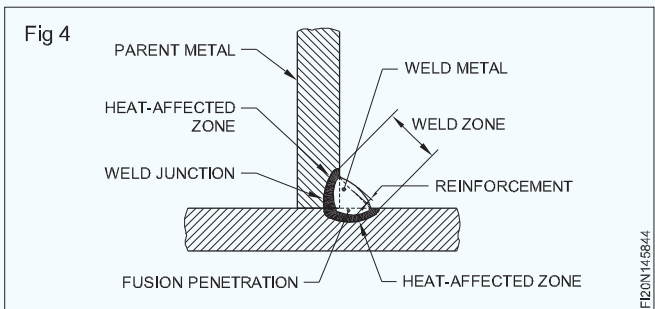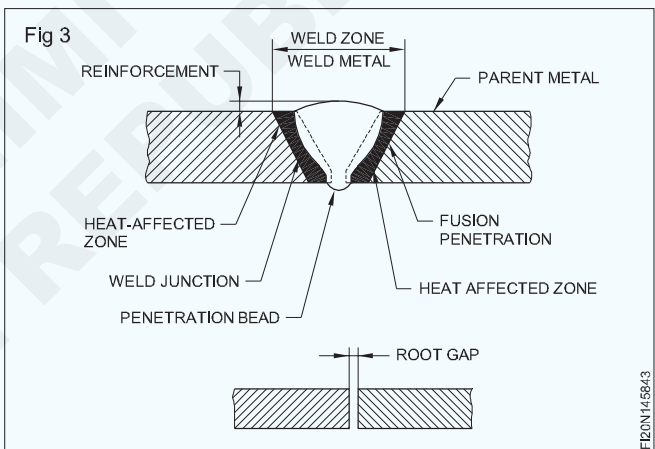



ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଭାବିତ ଜୋନ୍: ଝେଲ୍ଡ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ଝେଲ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ଧାତବ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି |

ଗୋଡର ଦ length ଗ୍ୟ: ଧାତୁର ମିଳନ ଏବଂ ଝେଲ୍ଡ ଧାତୁ ମୂଳ ଧାତୁକୁ 'ଆଙ୍ଗୁ' ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | (ଚିତ୍ର 5)


ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ୍ ଧାତୁ: ଖାଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବା ଅଂଶ |

ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅବ୍ରୁପ୍ରେସନ୍: ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ୍ ଧାତୁରେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଜୋନ୍ର ଗଭୀରତା | (ଚିତ୍ର 3 ଏବଂ 4)


୧୩ in 1କରଣ: ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ୍ ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠରେ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁ ଜମା | (ଚିତ୍ର 6)

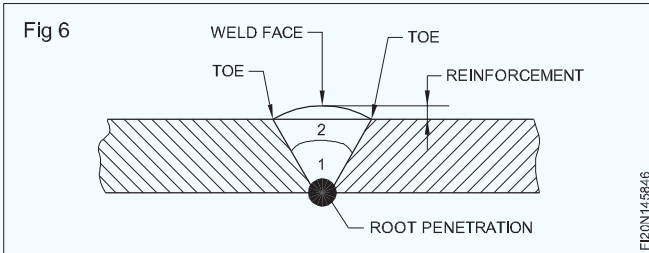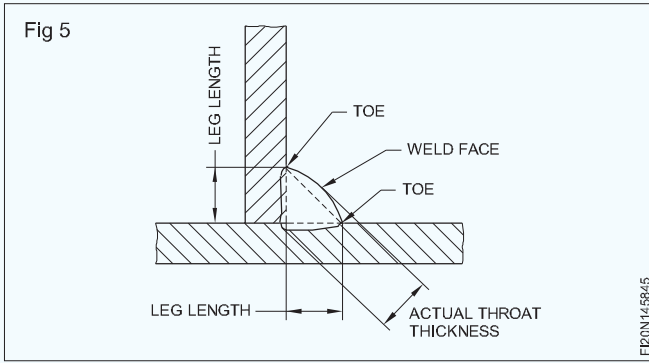


ମୂଳ: ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ନିକଟତମ | (ଚିତ୍ର 7)

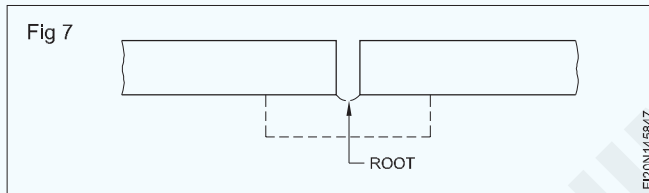

ମୂଳ ଚେହେରା: ମୂଳରେ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଫୁଏଜନ୍ ମୁହଁର ମୂଳ ଧାରକୁ ସ୍ମାର୍ଡ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠ | (ଚିତ୍ର 8)

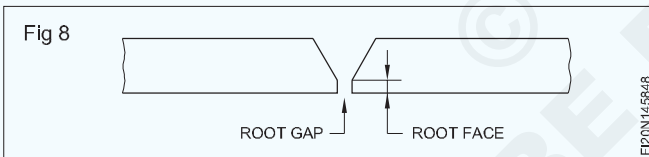

ମୂଳ ରନ୍: ପ୍ରଥମ ରନ୍ ଏକ ଗଣ୍ଠିର ମୂଳରେ ଜମା ହୋଇଲା | (ଚିତ୍ର 9)

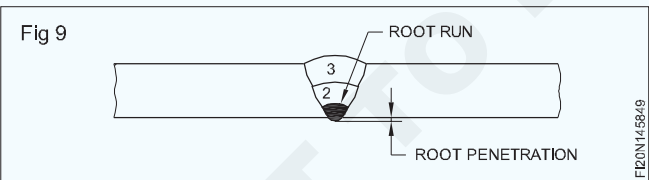

ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରକାର, ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର | (Gases and gas cylinders description, kinds, main difference and uses)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସର ନାମ ଦିଅ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ମିଶ୍ରଣର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଜାଳେଣିରୁ ଖେଳତି ଉତ୍ତାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ |


ସମସ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଜାଳେଣିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ମୂଳ ଅନୁପ୍ରବେଶ: ଏହା ହେଉଛି ଗଣ୍ଠିର ତଳ ଭାଗରେ ଚାଲୁଥିବା ମୂଳ ପ୍ରୋଜେକସନ (ଚିତ୍ର 6 ଏବଂ 9) |

ଚଳାନ୍ତ: ଗୋଟିଏ ପାସ୍ ସମୟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଧାତୁ | Fig 1

ବ୍ରିଟାୟ ରନ୍ 2 ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ଯାହା ରୁଟ୍ ରନ୍ ଉପରେ ଜମା ହୋଇଛି | ତୃତୀୟ ରନ୍ 3 ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ଯାହା ବ୍ରିଟାୟ ରନ୍ ଉପରେ ଜମା ହୋଇଛି |

ସିଲ୍ ରନ୍: ଏକ ଛୋଟ ଖେଳୁ ଏକ ବଟ କିମ୍ବା କୋଣ ଗଣ୍ଠିର ମୂଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜମା ହୋଇଛି (ଖେଳୁ ଗଣ୍ଠି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ) | (ଚିତ୍ର 10)

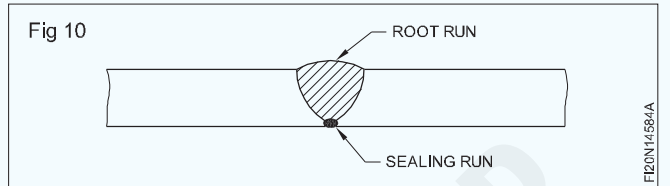

ବ୍ୟାକିଂ ରନ୍: ବଟ କିମ୍ବା କୋଣ ଗଣ୍ଠିର ମୂଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଛୋଟ ଖେଳୁ ଜମା ହୋଇଛି (ଗଣ୍ଠିକୁ ଖେଳୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ) .Fig.6

ଗଲାର ଘନତା: ଧାତୁର ମିଳନ ଏବଂ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଲାଇନର ମଧ୍ୟଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | (ଚିତ୍ର 5)


ଖେଳୁର ଆଙ୍ଗୁଳି: ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳୁ ମୁହଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ୍ ଧାତୁରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 5 ଏବଂ 6)


ଖେଳୁ ଚେହେରା: ଯେଉଁ ଖେଳୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଖେଳୁର ପୃଷ୍ଠ | (ଚିତ୍ର 5 ଏବଂ 6)

ଖେଳୁ ଜଳସନ: ଫୁଏଜନ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଭାବିତ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା | (ଚିତ୍ର 3 ଏବଂ 4)

ଫୁଏଜନ୍ ଚେହେରା: ଏକ ପୃଷ୍ଠର ଅଂଶ ଯାହା ଖେଳୁ ତିଆରିରେ ଫୁଏଜ୍ ହେବ | (ଚିତ୍ର 11)

ଫୁଏଜନ୍ ଜୋନ୍: ଗଭୀରତା ଯେଉଁଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ୍ ଧାତୁ ଫୁଏଜ୍ ହୋଇଛି | (ଚିତ୍ର 11)

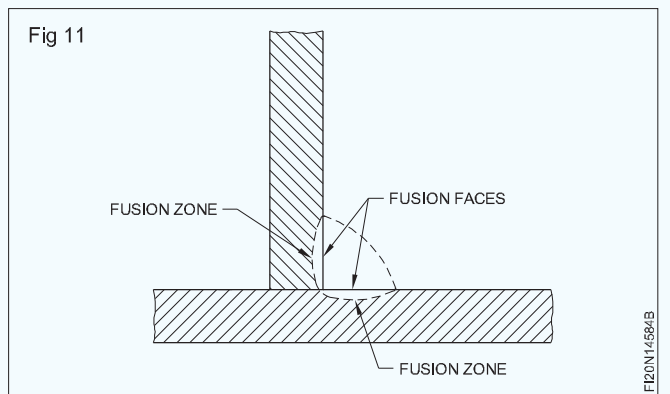

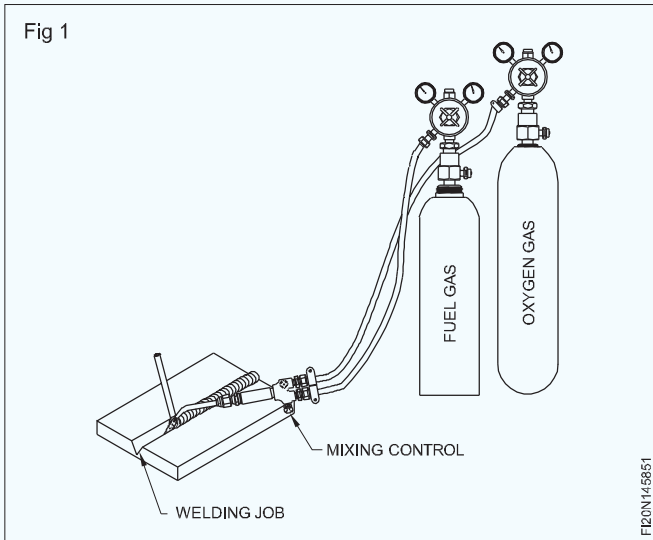

ଝେଲଡିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଦନ ଗ୍ୟାସ୍ |

ଝେଲଡିଂ ପାଇଁ ଇନ୍ଦନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି |

- ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ |
- ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ |
- କୋଇଲା ଗ୍ୟାସ୍ |
- ଡରଲ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ (LPG)

ଜାଲେଣୀ ଗ୍ୟାସର ସମର୍ଥକ |

ଅମ୍ଳଜାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳିଯାଏ | ତେଣୁ ଏହା ଜାଲେଣୀର ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋମ୍ ମିଶ୍ରଣ |

ଅମ୍ଳଜାନ + ଆସେଟିଲିନ୍ = ଅମ୍ଳ - ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଆଁ |


ଅମ୍ଳଜାନ + ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ = ଅମ୍ଳଜାନ - ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଗ୍ନି |

ଅମ୍ଳଜାନ + କୋଇଲା = ଅମ୍ଳ - କୋଇଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଗ୍ନି |

ଅମ୍ଳଜାନ + LPG = ଅମ୍ଳ - LP ଗ୍ୟାସ୍ ଅଗ୍ନି |

ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋମ୍ ମିଶ୍ରଣର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର |

ଅଗ୍ନି-ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଗ୍ନି (ଚିତ୍ର 2)

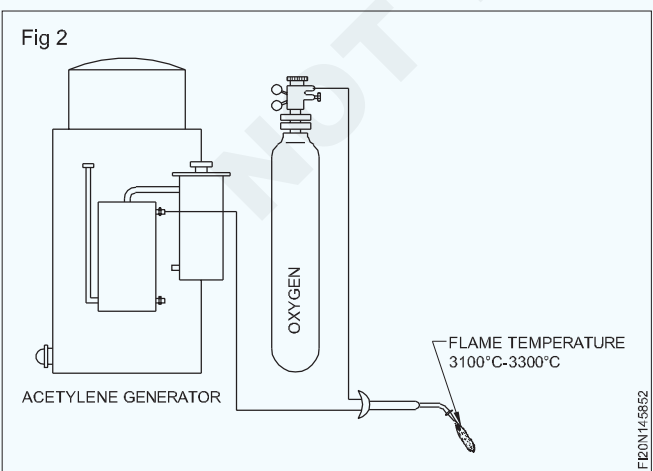


ଅଗ୍ନି ତାପମାତ୍ରା: 3100 ° C ରୁ 3300 ° C

ଅଗ୍ନି - ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋମ୍ ସମସ୍ତ ଫେରୁସ୍ ଏବଂ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ

ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଇସ୍, ଗ୍ୟାସ୍ କଟିଙ୍ଗ୍, ଗୁଗିଂ, ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ରାଜିଂ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଝେଲଡିଂ, ଧାତୁ ଶ୍ରେ ଏବଂ ପାଉଁଚର ଶ୍ରେ କଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ଅଗ୍ନି - ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଗ୍ନି (ଚିତ୍ର 3)

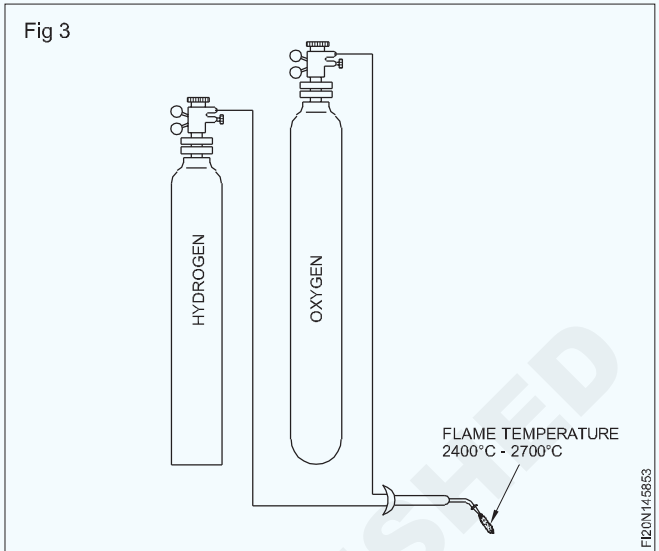

ଅଗ୍ନି ତାପମାତ୍ରା: 2400 ° C ରୁ 2700 ° C |

ଏହାର ନିଆଁରେ କାର୍ବନ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି | ଏହା କେବଳ ବ୍ରାଜିଂ, ରୂପା ସୋଲଡିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲର ଅଣ୍ଡର ଖାତର ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଅଗ୍ନି-ଡରଲ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଗ୍ନି (ଚିତ୍ର 4)

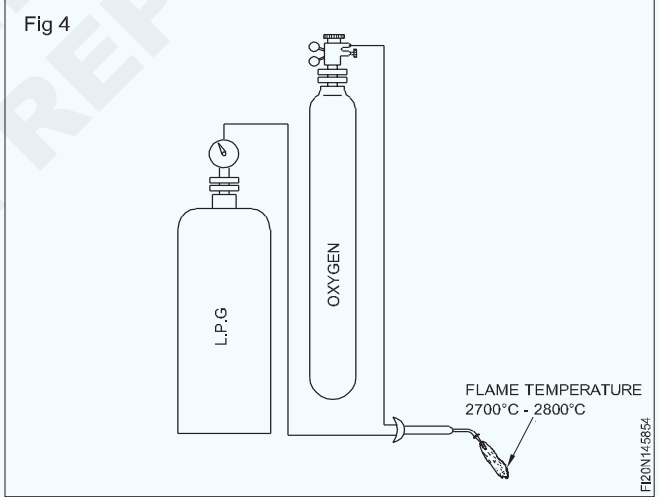

ଅଗ୍ନି ତାପମାତ୍ରା: 2700 ° C ରୁ 2800 ° C |


ଏହି ନିଆଁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି | ଏହା କେବଳ ଇସ୍ପାତର ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ଏବଂ ଗରମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଅଗ୍ନି-କୋଇଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଗ୍ନି (ଚିତ୍ର 5)

ଅଗ୍ନି ତାପମାତ୍ରା: 1800 ° C ରୁ 2200 ° C |

ଏହି ନିଆଁରେ କାର୍ବନ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୂପା ସୋଲଡିଂ ଏବଂ ବ୍ରଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋମ୍ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି OXY - ACETYLENE |

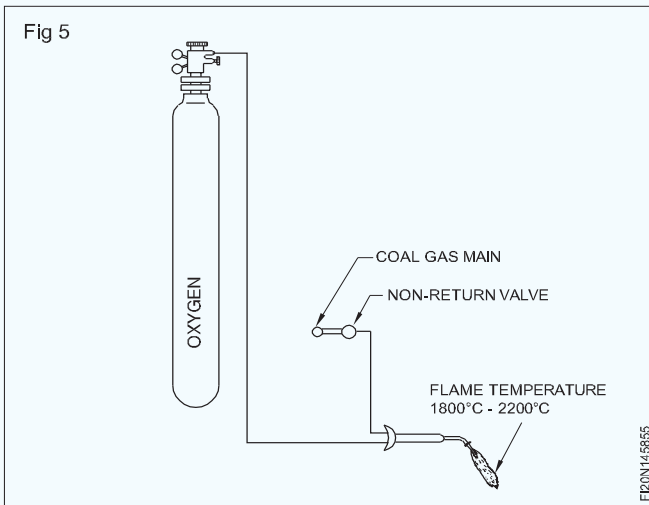

ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର | (Oxygen gas cylinder)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ନାମ ଦିଅ |
- ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |

ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ସଂଜ୍ଞା: ଏହା ଏକ ଇସ୍ପାତ ପାତ୍ର, ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଖେଳିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ରକାର ଏବଂ ପରିଚୟ: ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଧରିଥିବା ଗ୍ୟାସର ନାମ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ | (ସାରଣୀ 1)

ସାରଣୀ 1


ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଚିହ୍ନଟ |

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନାମ	ରଙ୍ଗ କୋଡିଂ	ଭଲଭ୍ ସୂତା
ଅମ୍ଳଜାନ	କଳା	ଡାହାଣ ହାତ
ଆସେଟିଲିନ୍	ମାରୁନ୍	ବାମ ହାତ
କଲଲୀ	ଲାଲ୍ (ନାମ କୋଲଲୀ	ବାମ ହାତ
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍	ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ)	ବାମ ହାତ
ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍	ଲାଲ୍	ଡାହାଣ ହାତ
ବାୟୁ	ଧୂସର (କଳା ବେକ	ଡାହାଣ ହାତ
ପ୍ରୋପାନ	ସହିତ)	ବାମ ହାତ
	ଧୂସର	
ଆର୍ଗନ୍	ଲାଲ୍ (ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ	ଡାହାଣ ହାତ
ଅକ୍ସିଜେନ୍	ଏବଂ ନାମ ପ୍ରୋପାନ	ଡାହାଣ ହାତ
	ସହିତ)	
	ନୀଳ	
	କଳା (ଧଳା ବେକ	
	ସହିତ)	

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭଲଭ୍ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ | (ସାରଣୀ 1)

ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର: ଏହା ଏକ ବିହୀନ ଇସ୍ପାତ ପାତ୍ର ଯାହା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସର୍ବାଧିକ 150 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ଚାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳିତ ଏବଂ କାଟିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିଷ୍ୟ (ଚିତ୍ର 1)

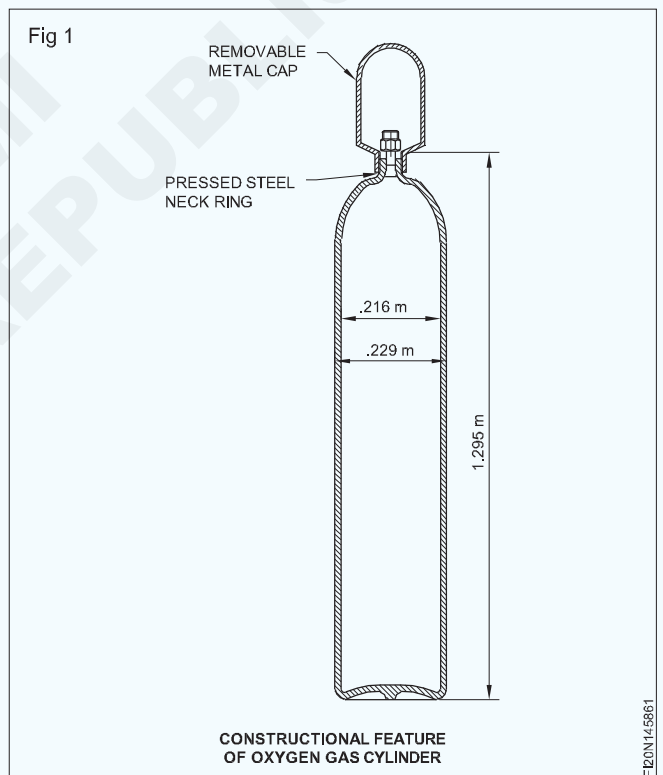

ଏହା ନିରବହୀନ କଠିନ ଅଙ୍କିତ ଇସ୍ପାତରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ 225 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ର ଜଳ ଚାପ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ | ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଜାଲ୍ ପିତ୍ତଳରୁ ନିର୍ମିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଭଲଭ୍ ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର ଟପ୍ ସଜାଯାଇଛି | (ଚିତ୍ର 2)

ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭରେ ଏକ ଚାପ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପ୍ରେସର ଡିସ୍କ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସିଲିଣ୍ଡର ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଭିତର ସିଲିଣ୍ଡର ଚାପ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଟିଯିବ | ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ସକେଟ୍ ଫିଟିଂରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାହାଣ ହାତ ସୂତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇପାରେ | ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଭଲଭ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ୍ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇଛି | ପରିବହନ ସମୟରେ ଏହାକୁ


କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଭଲଭ୍ ଉପରେ ସ୍ଫୁରୁଡ଼ | (ଚିତ୍ର 1)

ସିଲିଣ୍ଡର ଶରୀରକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି |

ସିଲିଣ୍ଡରର କ୍ଷମତା 3.5m³ - 8.5m³ ହୋଇପାରେ |

7m³ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଗ୍ୟାସର ଚାର୍ଜ: ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ 120-150 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ଚାପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସରେ ଭର୍ତ୍ତି | ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ | 'ଚାକିରିରେ' ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ସିଜେନ୍ | ସେଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ବିକ୍ ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ସଫା କରାଯାଏ |

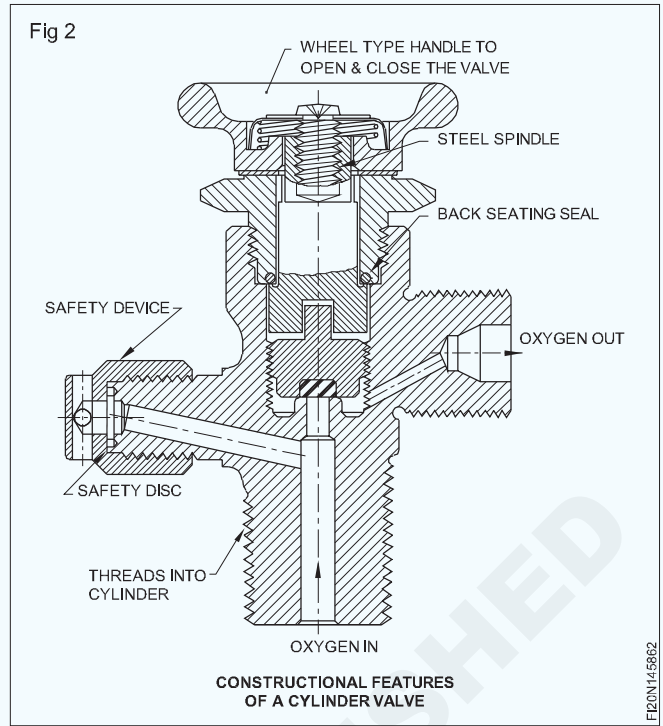

ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏସିଟାଇଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର |(Dissolved acetylene gas cylinder)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |



- ଡି ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ନିର୍ମାଣଗତ ବ features ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଚାର୍ଜ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବହିଷ୍କୃତ DA ସିଲିଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅନୁସରଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ନିରାପଦ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |

ସଂଜ୍ଞା: ଏହା ଏକ ଇସ୍ପାତ ପାତ୍ର ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ଝେଲଡିଂ କିମ୍ବା କାଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ଥିବା ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 1): ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିହୀନ ଚିତ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଝେଲଡେଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ 100 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ଜଳ ଚାପ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ | ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ସକେଟରେ ସ୍ଫାଣ୍ଡର୍ଟ ବାମ୍ ହାତର ସୂତା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ତିଆରି କରୁଥିବା ଆସେଟିଲିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇପାରେ | ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଭଲଭ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ୍ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇଛି |

| ପରିବହନ ସମୟରେ ଏହାକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଭଲଭ୍ ଉପରେ ସ୍ଫୁରୁଡ଼ | ସିଲିଣ୍ଡରର ଶରୀରକୁ ମାରୁନ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି | D A ସିଲିଣ୍ଡରର କ୍ଷମତା 3.5m³ –8.5m³ ହୋଇପାରେ |

ଡି ଏ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଳ (ଭିତରେ ବକ୍ର) ଫୁ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲଗ୍ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି ଯାହା ଆପର ଚାପମାତ୍ରାରେ ତରଳି ଯିବ | 100 ° C (ଚିତ୍ର) ଯଦି ସିଲିଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚ ଚାପମାତ୍ରାର ଶିକାର ହୁଏ, ଫୁ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ତରଳି ଯିବ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଖସିଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ସିଲିଣ୍ଡରର କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାପ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ | ସିଲିଣ୍ଡରର ଉପର ଭାଗରେ ଫୁ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି |

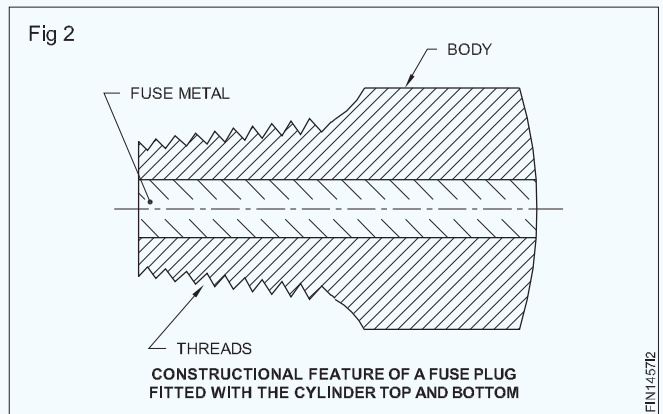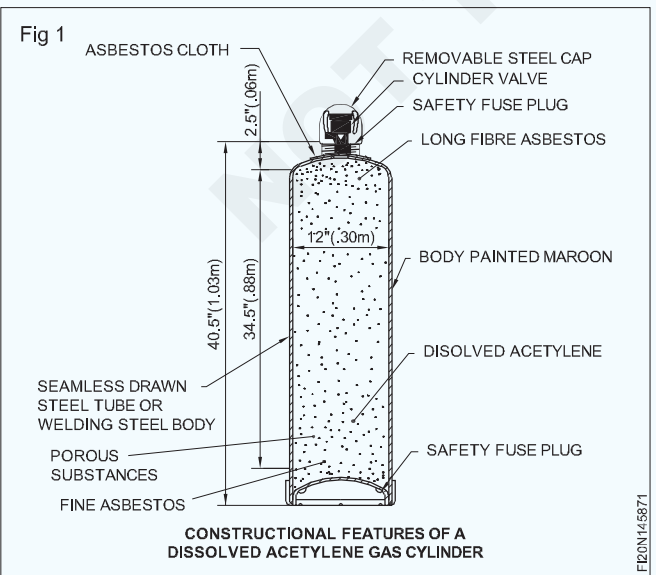

D ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚାର୍ଜ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ: 1 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ରୁ ଅଧିକ ଚାପରେ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସର ସଂରକ୍ଷଣ ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ | ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଫୁଟକ୍ସ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡିଆ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର ଯେପରିକି:

- ମକା ଝୁଲରୁ ପିଅ ।
- ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥ୍ବୀ ।
- ଚୂନ ସିଲିକା ।
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଙ୍ଗାର ।
- ଫାଇବର ଆଇବେଷ୍ଟ୍ସ ।

ଏସିଗୋନ୍ ନାମକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ତରଳ ଚାପରେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ, ଯାହା ଖଣ୍ଡିଆ ପଦାର୍ଥ (ସିଲିଣ୍ଡରର ମୋଟ ଭଲ୍ୟୁମର 1/3) ଭରିଥାଏ ।

ଆପର ଚାପରେ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ । 15 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ।

ତରଳ ଏସିଗୋନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ରବଣ କରେ; ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଆସେଟିଲିନ୍ କୁହାଯାଏ । ଏକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତରଳ ଏସିଗୋନ୍ ସାଧାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ 25 ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ରବଣ କରିପାରେ । ଗ୍ୟାସ୍ ଚାର୍ଜ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଏକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତରଳ ଏସିଗୋନ୍ ସାଧାରଣ ଚାପମାତ୍ରାରେ 15kg / cm² ଚାପରେ 25x15 = 375 ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ରବଣ କରେ । ଅଣ୍ଡା ପାଣି ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ସ୍ତେ କରାଯିବ ଯାହା ଯେ the ଠା ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ଥିବା ଚାପମାତ୍ରା କିଛି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ।

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ।

ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତେବେ ନିରାପଦ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ । ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରେଟର୍ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଜରୁରୀ ।

ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲ, ଗ୍ରୀସ୍ କିମ୍ବା କ any ଶସି ପ୍ରକାରର ତେଲରୁ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଲିକେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ଖୋଲନ୍ତୁ ।

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ କେବେବି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଏକ ଭଲଭ ଏହାକୁ ଅହେତୁକ ଶକ୍ତି ସହିତ ରକେଟରେ ପରିଣତ କରିବ ।

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଭଜ ତାପମାତ୍ରାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ମନେରଖନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଚାପ ବ increases ଥାଏ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଭଲ ଚାଳିତ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ (MT / EMPTY) ଚକ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

ହୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲଭ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ରୁ କାରଣରୁ ଯଦି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜେ ମରାମତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଟି ସୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଟ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ

ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ।

ଯେତେବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚାଯାଉଛି, ଭଲଭ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଉଚିତ ।

ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଖାଲି ହେଲେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

ସିଲିଣ୍ଡର ଉଠାଇବା ସମୟରେ କେବେବି ଭଲଭ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାପ୍ କା remove ଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ।

ଚୁଲି ଉତ୍ତାପ, ଖୋଲା ନିଆଁ କିମ୍ବା ମଶାଲରୁ ସ୍ପାର୍କରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଖୋଲିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

ଏହାକୁ ଟାଣିବା, ସ୍କ୍ରାପ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଡ଼ାଇ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଦାପି ଅଯଥା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ହାତୁଡ଼ି କିମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ସଠିକ୍ ସିଲିଣ୍ଡର (କିମ୍ବା ସ୍ୱିଚ୍ଚଲ) ଚାବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଯେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଚାବି କା remove ଣ୍ଟୁ ନାହିଁ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନିକଟରେ ଧୂମପାନ କିମ୍ବା ଭଲଗ୍ସ୍ ଆଲୋକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

କ gas ଶସି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଏକ ଆର୍କ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଆଁକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ବହିଷ୍କୃତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏସିଟାଇଲନ୍ (D A) ସିଲିଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ।

ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାକଫାୟାର କିମ୍ବା ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ D A ସିଲିଣ୍ଡରରେ ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ ।

ତୁରନ୍ତ ବ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ଭଲଭ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ (ପ୍ରଥମେ ଅମ୍ଳଜାନ) ।

ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାକଫାୟାରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କ damage ଶସି କ୍ଷତି ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାକଫାୟାର କିମ୍ବା ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ରେ ଏକ ଚିକ୍କାର ବା ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ।
- ଏକ ଘନ କଳା ଧୂଆଁ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ସ୍ପାର୍କ ବାହାରୁଛି ।
- ବ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ:
- ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭରୁ ରେଗୁଲେଟର୍‌କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ।

- ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ହୋସପାଇଟ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ପାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ସଂଯୋଗରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେତୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଯଦି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ନ କରେ:
- ତୁରନ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ (ସୁରକ୍ଷା ମାପ ଭାବରେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପିନ୍ଧି)
- ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିକେଜ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଯୋଗୁଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ:

- ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ନିୟନ୍ତ୍ରକକୁ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ।
- ଧୂମପାନ କିମ୍ବା ଭଲଗ୍ନ ଆଲୋକଠାରୁ ଦୂରରେ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ।

ଅନ୍ୟ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ କେବେବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ଆର୍କ ଖେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ପାରାମିଟର ସେଟ୍ ଅପ୍ | (Setting up parameter for arc welding machine)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ପ୍ଲେଟର ଘନତା ଅନୁଯାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ୍ ଚୟନ ଏବଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ବ୍ୟବହୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସାଇଜ୍ ଏବଂ AMPS |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆମ୍ପି ପରିସରର ଏକ ମାତ୍ର ଗାଇଡ୍ ଲିନ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଆକାରର ବାଡ଼ି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ | ଏଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରକାରର ଆବରଣ ଆମ୍ପେରେଜ୍ ପରିସରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ | ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶିତ ଆମ୍ପେରେଜ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟେବୁଲ୍ |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍	AMP	ଆମ୍ପି
1/16"	20 - 40	3/16 ପରମ୍ପରା " "
3/32"	40 - 125	1/4 ପରମ୍ପରା " "
1/8	75 - 185	1/8 ରୁ ଅଧିକ " "
5/32"	105 - 250	1/4 ରୁ ଅଧିକ " "
3/16"	140 - 305	3/8 ରୁ ଅଧିକ " "
1/4"	210 - 430	3/8 ରୁ ଅଧିକ " "
5/16"	275 - 450	1/2 / Over ରୁ ଅଧିକ " "

ଟିପ୍ପଣୀ: ଖେଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେ ମୋଟା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଚୟନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ | (Selection and storage of electrodes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଆବୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ରାକ୍ଷିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଉନ୍ନତ ଖେଲ୍ ଗୁଣ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ / ପସନ୍ଦ: ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଖେଲଡେଡ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଚୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ଚୟନ କାରକ |

ବେସ୍ ଧାତୁର ଗୁଣ: ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଖେଲ୍ ମୂଳ ଧାତୁ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଉଚିତ୍ |

ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ମୂଳ ଧାତୁର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

BASE METAL	ELECTRODE SELECTED
MILD STEEL	MEDIUM COATED RUTILE M.S. ELECTRODE
MEDIUM CARBON STEEL	HEAVY COATED LOW HYDROGEN M.S. ELECTRODE
STAINLESS STEEL	COLUMBIAM BASED STABILISED STAINLESS STEEL ELECTRODE
COPPER	HEAVY COATED BRONZE ELECTRODE

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ:

- ଖେଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁର ଘନତା |
- ଗଣ୍ଠିର ଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି |
- ରୁଟ୍ ରନ୍, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା କଭର୍ ରନ୍ |
- ଖେଲଡିଂ ଶୈଳି |
- ଖେଲଡରର ଦକ୍ଷତା |


କଦାପି ବଡ଼ ତିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ମୂଳ ଧାତୁର ଘନତା ଅପେକ୍ଷା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ |

ମିଳିତ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଅପ୍ |


ଚୟନ କରନ୍ତୁ:

- ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ବିଭେଦିତ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଗଭୀର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ |
- ଖୋଲା ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଭେଦିତ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | (ଚିତ୍ର 2)

ଖେଲଡିଂ ଶୈଳି: ଉନ୍ନତ ଖେଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ |

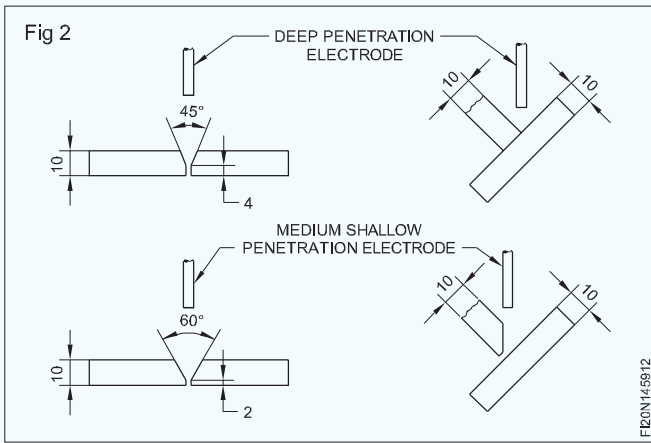

ଫେଲଡିଂ ଛିଡି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

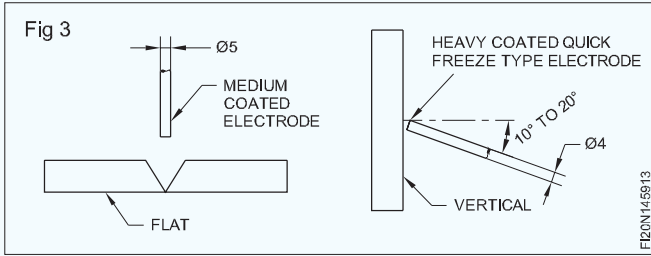

ଫେଲଡିଂ କରେଣ୍ଡ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ:

- ଏସି କିମ୍ବା ଡିସି (ସିଧା କିମ୍ବା ଓଲଟା ପୋଲାରିଟି)
- ଏସି ଏବଂ ଡିସି (ଉଭୟ) ।

ଫେଲଡିଂ ମେସିନର ଉପଲବ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା: ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌ର ଜମା ହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଲୁହା ପାଉଁଚର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।


ଝେଲୁକୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଡ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ।


40-50 ମିମିରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ STUB ENDS କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 4)

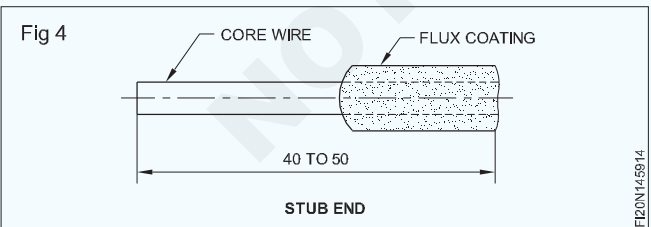

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଆବରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ତ ହେଲେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଉଠାଇପାରେ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ (ବାୟୁ ଟାଣ) ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରଖନ୍ତୁ ।

ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଶୁଖାଇବା ଚୁଲିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଭାବିତ / ପ୍ରଭୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 110 - 150 ° C ରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

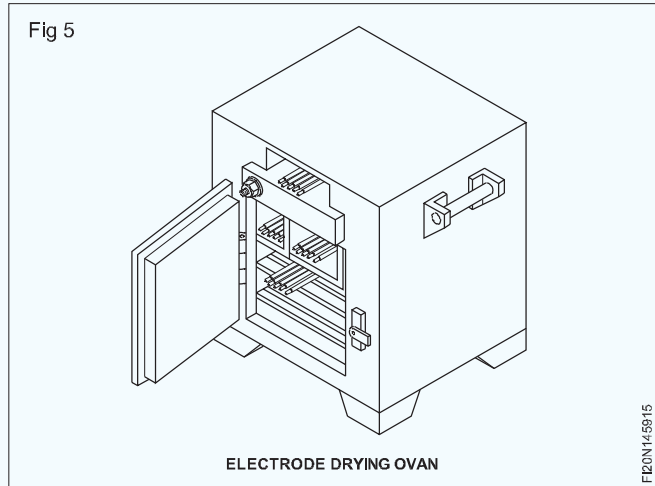

ଏକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଭାବିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ମନେରଖ:

- କଳଙ୍କିତ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଶେଷ ଅଛି ।
- ଆବରଣରେ ଧଳା ପାଉଁଚର ଦେଖାଯାଏ ।
- ପୋରସ୍ ଝେଲୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।

ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ:

- ଭଲ ଆର୍କ୍ ସ୍ଥିରତା ।
- ଚିକ୍କଣ ଝେଲୁ ବିଡ୍ ।
- ଦ୍ରୁତ ଜମା
- ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ପାଟର୍ସ ।
- ସର୍ବାଧିକ ଝେଲୁ ଶକ୍ତି ।
- ସହଜ ସ୍ଲାର୍ ଅପସାରଣ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ: ଯଦି ଆବରଣ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ।

- ଏକ ଶୁଖିଲା ଦୋକାନରେ ଖୋଲା ନଥିବା ପ୍ୟାକେଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ରଖନ୍ତୁ ।
- ସିଧାସଳଖ ଚଟାଣରେ ନୁହେଁ, ଏକ ଡକ୍ ବୋର୍ଡ୍ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଲେଟ୍‌ରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଗଚ୍ଛିତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱି-ଆୟର ବାୟୁ ଚାରିପାଖରେ ଏବଂ ଷ୍ଟାକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲିବ ।
- ପ୍ୟାକେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଓଦା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଆର୍ଦ୍ରତାର ଘନୀଭୂତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରରେ ଡାପମାତ୍ରା ବାହ୍ୟ ଛାଇ ଡାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 50 C ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ।
- ଦୋକାନରେ ମାଗଣା ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ଗରମ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଷ୍ଟୋର ଡାପମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ।
- ଯେଉଁଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଦର୍ଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଆର୍ଦ୍ରତା-ଶୋଷକ ପଦାର୍ଥ (ଯଥା ସିଲିକା-ଜେଲ୍) ରଖନ୍ତୁ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଶୁଖାଇବା: ଜମା ହୋଇଥିବା ଧାତୁରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଆବରଣରେ ଜଳ ଏବଂ ଏହା ହୋଇପାରେ:

- ଝେଲୁରେ ପୋରୋସିଟି |
- ଝେଲୁରେ ଫାଟିବା |

ଆର୍ତ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଟିକାଲ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ଆବରଣ ଉପରେ ଧଳା ସ୍ତର |
- ଝେଲିଂ ସମୟରେ ଆବରଣର ଫୁଲ୍ମା |
- ଝେଲିଂ ସମୟରେ ଆବରଣର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା |
- ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାଚର୍ |
- ମୂଳ ତାରର ଅତ୍ୟଧିକ କଳଙ୍କ |

ଆର୍ତ୍ତତା ଦ୍ୱାରେ affected ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଟିକାଲ ପ୍ରଭାବିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଟିକାଲ ପ୍ରାୟ 110 - 1500 C ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶୁଖାଇବା ଚୁଲିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୁଖାଯାଇପାରେ | ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା laid ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଟିକାଲ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିନା ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ | ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଟିକାଲ ସବୁବେଳେ ଶୁଷ୍କ, ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଠିତ ହେବା ଜରୁରୀ |

ଟିପ୍ପଣୀ: ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଟିକାଲ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ୍ୟ | ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ଅକ୍ସି-ଏସିଟାଲିନ୍ କାଟିବା ଉପକରଣ | (Oxy-acetylene cutting equipment)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ କାଟିବା ଉପକରଣ, ଏହାର ଅଂଶ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |
- ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ କାଟିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- କାଟିବା ଏବଂ ଖେଳତିଂ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ |

କଟି ଯନ୍ତ୍ରପାତି: ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ଖେଳତିଂ ଉପକରଣ ସହିତ ସମାନ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଖେଲ୍ଟିଂ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ କଟିଙ୍ଗ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | କାଟିବା ଉପକରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତକୁ ନେଇ ଗଠିତ |

- ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର |
- ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର |
- ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ |
- ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ (ଭାରୀ କାଟିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାପ ଅମ୍ଳଜାନ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |)
- ଆସେଟିଲିନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ରବର ହୋସ୍-ପାଇପ୍ |
- କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ କାଟିବା |

(କଟିଙ୍ଗ ଆସେଟିଲିନ୍ ଯଥା ସିଲିଣ୍ଡର ଚାପି, ସ୍ପାର୍କ ଲାଇଟରୁ, ସିଲିଣ୍ଡର ଟୁଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳତିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସମାନ |)

କଟିଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚ (ଚିତ୍ର 1): କଟିଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମିତ ଖେଳତିଂ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ | ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଟି ଅମ୍ଳଜାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ଲିଭର ଅଛି | ଧାତୁକୁ ଗରମ କରିବା ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭ୍ ଥାଏ |

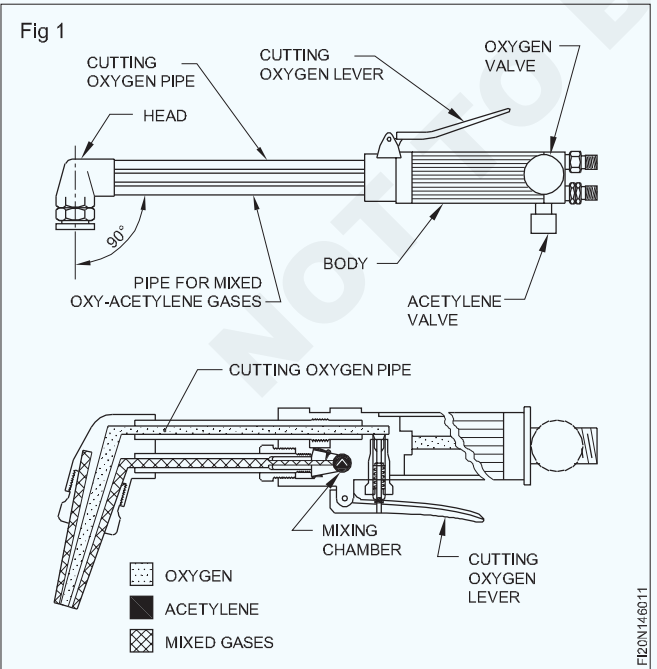


ପାଞ୍ଚଟି ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ORIFICE ସହିତ କଟିଙ୍ଗ ଟିପ୍ ଚିଆରି | କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା କଟିଙ୍ଗ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରବାହକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଗର୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ | ସାଧାରଣତଃ different ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିପ୍ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ |

ଅକ୍ସି-ଏସିଟାଲିନ୍ କାଟିବା ପ୍ରଣାଳୀ: କଟିଙ୍ଗ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାର କାଟିବା ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ | ଖେଳତିଂ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେହିଭଳି କଟିଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ | ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଅଗ୍ନି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | କଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, କଟିଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ 90 ° କୋଣରେ, ଏବଂ ଉଭାପ ଅଗ୍ନିର ଭିତର କୋଣ ଧାତୁଠାରୁ 3 ମିମି ଉପରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ | କଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଲିଭର ଦବାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧାତୁକୁ ଉତ୍ତମ ଲାଲରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ | ଯଦି କଟ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ଲେଟର ତଳଭାଗରୁ ସ୍ପାର୍କର shower ଠୁ ଦେଖାଯିବ | ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଥିବା ଲାଲନରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ | ଯଦି କଟା ଧାରଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଚିରା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚାଯାଉଛି | ଏକ ବେଭେଲ୍ କଟ୍ ପାଇଁ, କଟିଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଇଚ୍ଛିତ କୋଣରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସିଧା ଲାଲନ କଟ୍ କରିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ | କଟା ଶେଷରେ, କଟିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଲିଭରକୁ ଛାଡ଼ି ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | କଟା ସଫା କର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କର |


କଟା ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ଏବଂ ଖେଳତିଂ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ଏକ କଟିଙ୍ଗ କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ରେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭ୍ (ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍) ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରିହେଟିଂ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲିଭର ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭ୍ କଟ୍ ଚିଆରି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ |

ଏକ ଖେଲ୍ଟିଂ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ରେ ଗରମ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭ୍ ଅଛି | (ଚିତ୍ର 2)

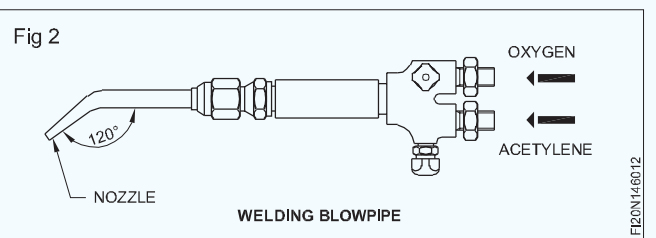

କଟିଙ୍ଗ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅମ୍ଳଜାନ କାଟିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରିହେଟିଂ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ବୃତ୍ତର ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଛିଦ୍ର ଅଛି | (ଚିତ୍ର 3)

ଖେଳତିଂ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଉଭାପ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଅଛି | (ଚିତ୍ର 4)

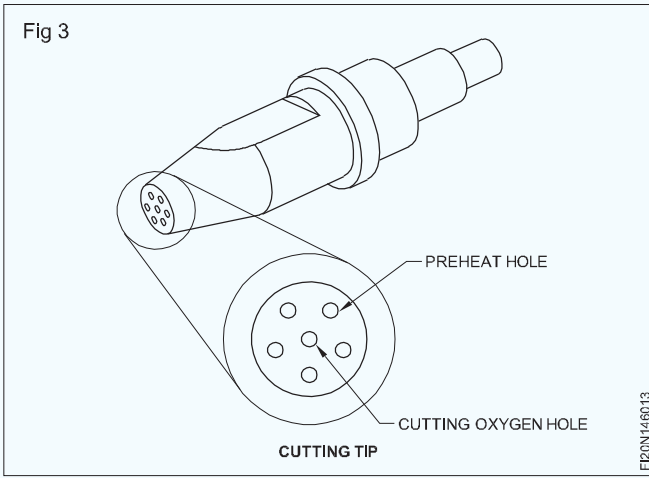


ଶରୀର ସହିତ କଟିଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଭାଗର କୋଣ 90 ° ଅଟେ |

ବେକ ସହିତ ଝେଲଡିଂ ଅଗ୍ରଭାଗର କୋଣ ହେଉଛି 120 ° |

କଟିଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର mm ରେ କଟିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓରିଫାଇସର ବ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ |

ଝେଲଡିଂ ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଘନ ମିଟରରେ ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ଫ୍ଲୋ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ |

ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଅପରେଟିଂ ଡାଟା |

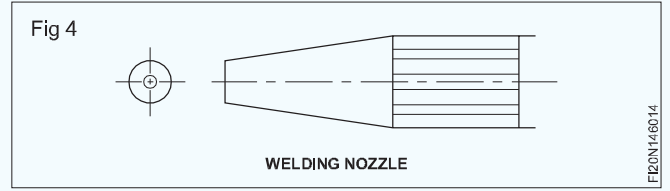


ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର କାଟିବା - mm	ସ୍ପେଟର ଘନତା (mm)	ଅମ୍ଳଜାନ ଚାପ କାଟିବା Kgf / cm2
0.8	3 – 6	1.0 - 1.4
1.2	6 – 19	1.4 - 2.1
1.6	19 – 100	2.1 - 4.2
2.0	100 – 150	4.2 - 4.6
2.4	150 – 200	4.6 - 4.9
2.8	200 – 250	4.9 - 5.5
3.2	250 - 300	5.5 - 5.6

ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ: ଉଚ୍ଚ ଚାପ କାଟିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଲିଭାଇ କେବଳ ଗ୍ୟାସ କାଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ | ଭୁଲ୍ ସୂତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ |

ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଅଣ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ | ଅଗ୍ରଭାଗରୁ କ any ଶସି ପ୍ଲଗ୍ କଣିକା କିମ୍ବା ମଇଳା ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ସଠିକ୍ ଆକାର ନୋଜଲ୍ କ୍ଲିନର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ର 5 |

ଏହାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗର ଅକ୍ଷ ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏକ ଅଗ୍ରଭାଗର କାଗଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏକ ଏମେରୀ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

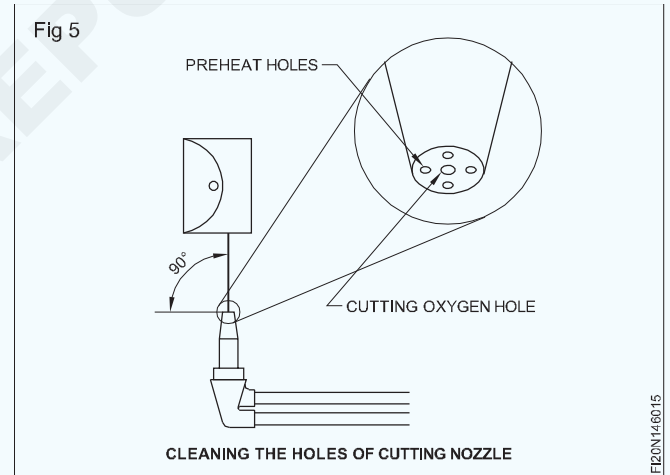

କାଟିବା ଟର୍ଚ୍ଚ-ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଂଶ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି | (Method of handling cutting torch-description, parts, function and uses)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବାର ନୀତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- କଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |

ଗ୍ୟାସ କାଟିବାର ପରିଚୟ: ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କାଟିବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ କାଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା | ଏକ ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ କଟିଙ୍ଗ ଟର୍ଚ୍ଚ ସହିତ, କଟିଙ୍ଗ (ଅକ୍ସିଡେସନ୍) ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟିପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଧାତୁ ଉପରେ ଉତ୍ତାପର କମ୍ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ | କଟା କାଠ ଫଳକ ଉପରେ ଏକ କଟା ପରି ଦେଖାଯାଏ | ପଦ୍ଧତି ସଫଳତାର ସହିତ ଫେରୁସ୍ ଧାତୁ ଯଥା ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |

ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |

ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବାର ନୀତି: ଯେତେବେଳେ ଏକ ଲୁହା ଧାତୁକୁ ଲାଲ୍ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗରମ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଧାତୁ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ | ଏହି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ |

ଯେତେବେଳେ ଲାଲ୍ ଗରମ ଟିପ୍ ସହିତ ତାରର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନର ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ, ଏହା ତୁରନ୍ତ ଜଳିଯାଏ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଚିତ୍ର 1 ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ସେହିପରି ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ ରେ ଲାଲ୍ ଗରମ ଧାତୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନର ମିଶ୍ରଣ କାଟିବା ବ୍ୟାପକ ଶୀଘ୍ର ଜଳିବା ଏବଂ ଲୁହାକୁ ଲୁହା ଅକ୍ସାଇଡ୍ (ଅକ୍ସିଡେସନ୍) ରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ।

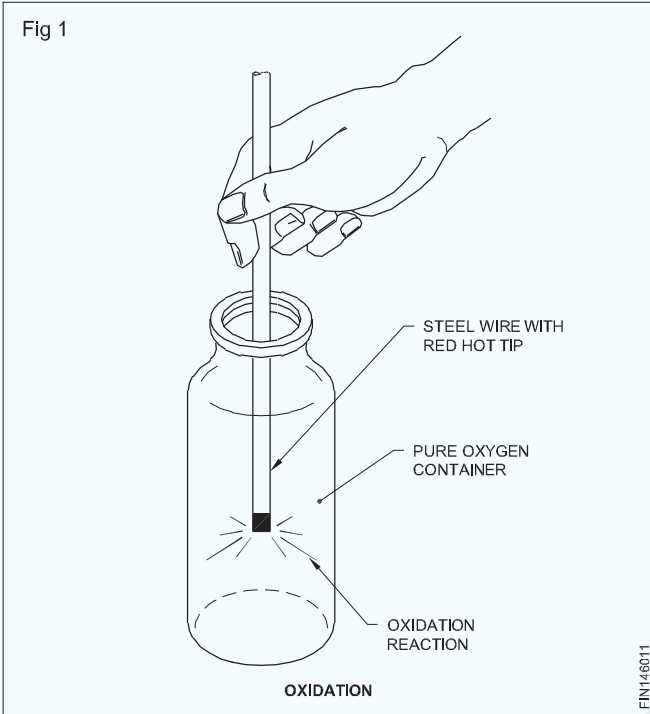

ଅକ୍ସିଡେସନ୍ର ଏହି କ୍ରମାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାପକ ଧାତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କଟାଯାଇପାରିବ ।

ଲି iron ହ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମୂଳ ଧାତୁ ଅପେକ୍ଷା ଓଜନ କମ୍ ଅଟେ ।

ଲି iron ହ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ଲଗ୍ ନାମକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ତେଣୁ କଟିଙ୍ଗ ମଶିନରୁ ଆସୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନର ଜେଟ୍ ଧାତୁଠାରୁ ତରଳାଯାଇଥିବା ସ୍ଲଗ୍କୁ 'କର୍ଫ' ନାମକ ଏକ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଚିତ୍ର 2

କଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ (ଚିତ୍ର 2): ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବାରେ ଦୁଇଟି ଅପରେସନ୍ ଅଛି । କାଟିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ଉପରେ ଏକ ଗରମ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ଲାଲ୍ ଗରମ କିମ୍ବା ଇନ୍ସିସନ୍ ପଏଣ୍ଟ (900 ° C ଆପ) କୁ ବାସ୍ତବିକ କରାଯାଏ । ତା'ପରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନର ଏକ ସ୍ରୋଟ ଗରମ ଧାତୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୁଏ ଯାହା ଧାତୁକୁ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ କରେ ଏବଂ କାଟେ ।

ଦୁଇଟି ଅପରେସନ୍ ଗୋଟିଏ ମଶିନ ସହିତ ଏକ ସମୟରେ କରାଯାଏ ।



ଏକ ସୁଗମ କର୍ଫ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମଶିନ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭ୍ରମଣ ବେଗରେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା । କଟା ଲାଇନରୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଣିକା ଅପସାରଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କର୍ଫ ଅଗ୍ରଗତି ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଜେଟ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।





ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲି iron ହକୁ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 300 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ । ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଇକ୍ସାଉଟର ଜଳିବା ତାପମାତ୍ରା 875 ° C ରୁ 900 ° C ଅଟେ ।

କାଟିବା ମଶିନର ପ୍ରୟୋଗ: 4 ମିମି ମୋଟା ଉପରେ ମୁଦ୍ରା ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପେର୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ କଟିଙ୍ଗ ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । M.S ସ୍ପେର୍ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ length ଧାତୁ ଧାତୁରେ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ କିମ୍ବା ସ୍ପେର୍ର ଧାରରେ ଯେକି ଏକ କୋଣରେ କଟାଯାଇପାରିବ । ସ୍ପେର୍

ଧାରକୁ ଯେକି required ଶସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୋଣରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ମଶିନକୁ ଚାଣିବା ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇପାରିବ । ସର୍କଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କି cur ଶସି ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କଟିଙ୍ଗ ମଶିନ ବ୍ୟବହାର କରି କଟାଯାଇପାରିବ ।

Fig.3 ରୁ Fig.7 ସିଧାସଳଖ ରେଖା, ବେଭେଲ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ସର୍କଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଇଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଏ ।

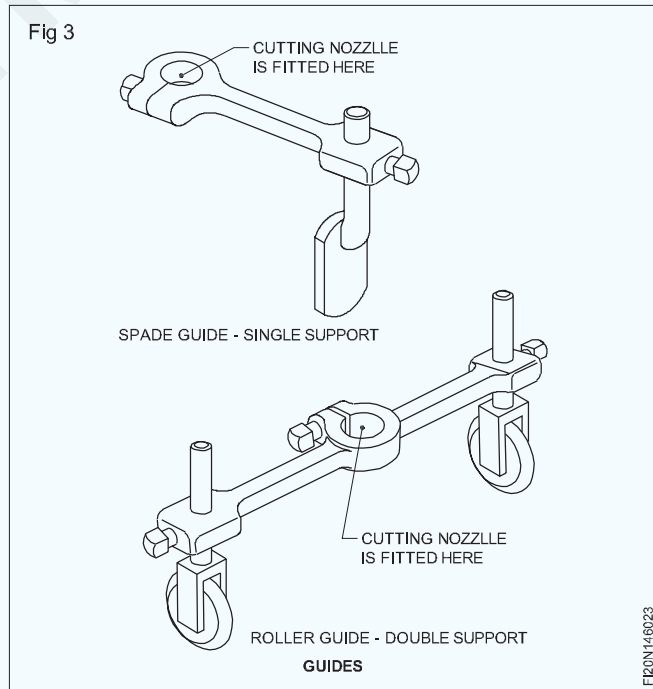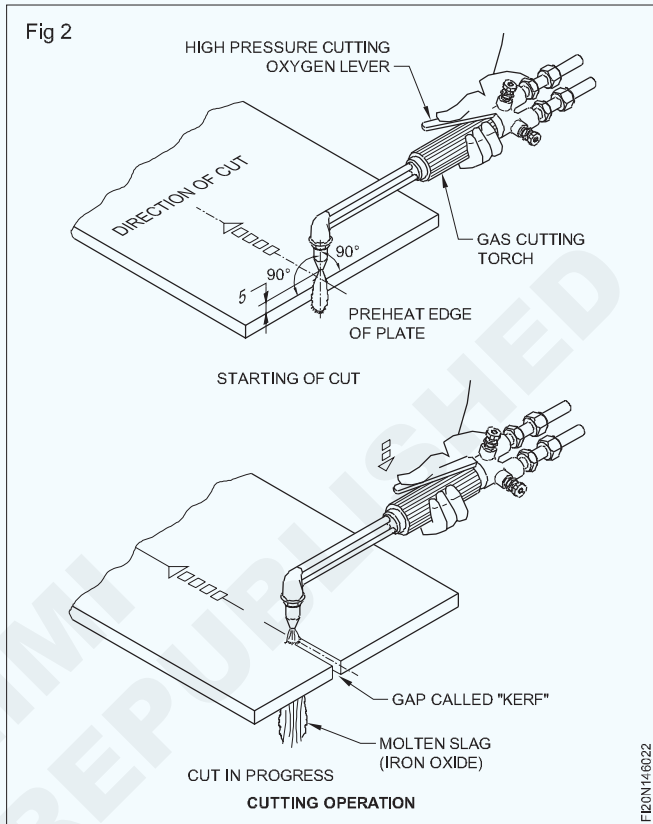

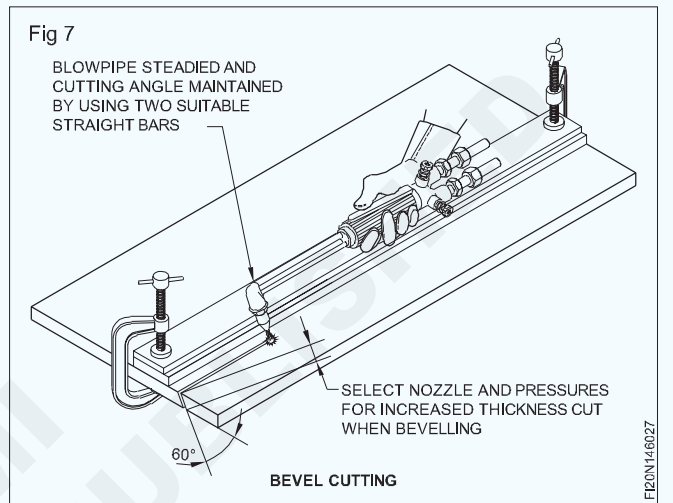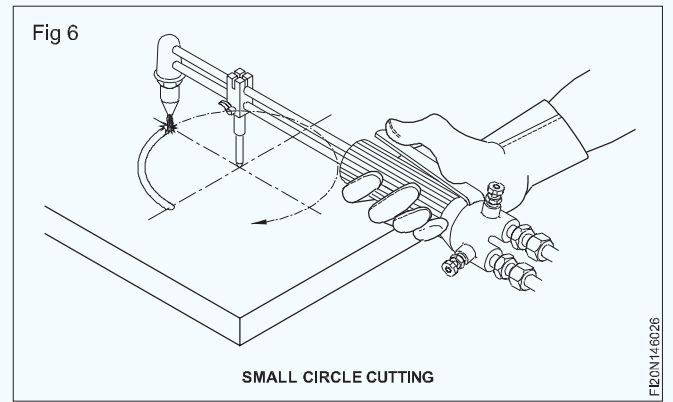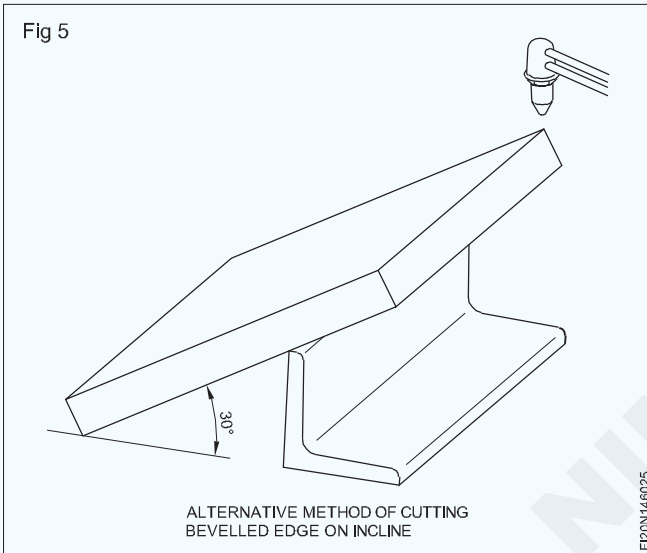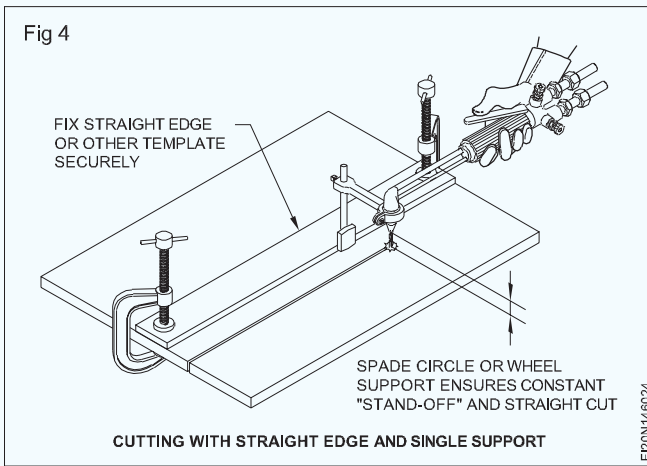

ଚର୍ଚ୍ଚ ଗାଇଡ଼ କାଟିବା: ଅଳ୍ପ ଏସିଟାଇଲନ୍ କାଟିବା ସମୟରେ ଗାଇଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ରୋଲର୍ ଗାଇଡ଼, ଡବଲ୍ ସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଏକକ ସମର୍ଥନ ସହିତ ସ୍ଳୋଡ଼ ଗାଇଡ଼ ହୋଇପାରେ ।

କଟିଙ୍ଗ ଗାଇଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଏକ କ୍ଲମ୍ପ ବୋଲ୍ଡକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା କଟିଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରଖାଯାଏ । କ୍ଲମ୍ପଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଚେଣ୍ଟ୍ର ପ୍ରିହେଟ୍ ନିଆଁର ଭିତର କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ମିମି ଉପରେ । କଟିଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରଭାଗର ଟିପ୍ କଟାଯାଇଥିବା ସ୍ପୋଟର ଉପରିଭାଗରୁ 5-6 ମିମି ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ଡ୍ରଲିଂ (Drills)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରଲିଂ ଏବଂ ଡ୍ରଲି ସାମଗ୍ରୀ |
- ଡ୍ରଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବ୍ୟବହୃତ ଡ୍ରଲଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଏକ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରଲର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |


ଡ୍ରଲିଂ: ଡ୍ରଲ ହେଉଛି ଏକ ଡ୍ରଲ ନାମକ ଏକ ମଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଛିଦ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ | ଯେକ *any* ଶସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଅପରେସନ୍ | ଏକ ଡ୍ରଲର ଫ୍ଲୁଟ୍ରେଡ୍ ଅଂଶ (କିମ୍ବା) ଶରୀର ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ (କିମ୍ବା) ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ନିର୍ମିତ |

ଡ୍ରଲର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର |

ଫ୍ଲାଟ ଡ୍ରଲ (ଚିତ୍ର 1): ଡ୍ରଲର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଟ ଡ୍ରଲ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଶସ୍ତା ହେବା ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ ଅଟେ | ଚିତ୍ ପ୍ରଥମ ସରଳ ଖରାପ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ |

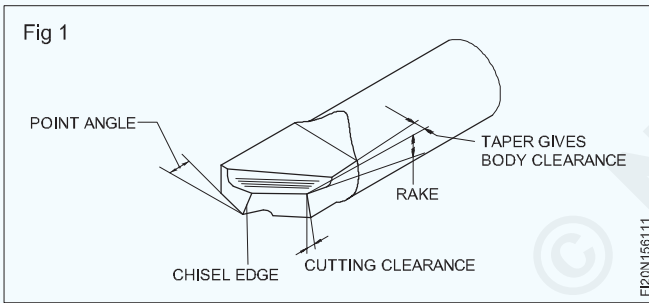


ଫ୍ଲ୍ୟୁ ଡ୍ରଲ: ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଡ୍ରଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଫ୍ଲ୍ୟୁ ଡ୍ରଲ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଥାଏ | ଏହାର ଲମ୍ବରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସ୍ପିରାଲ୍ କିମ୍ବା ହେଲିକାଲ୍ ବଂଶୀ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ଫ୍ଲ୍ୟୁ ଡ୍ରଲ କୁହାଯାଏ | ଦୁଇଟି ମ *basic* ଲିନ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲ୍ୟୁ ଡ୍ରଲ ହେଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଟେପର ଶଙ୍କର | ସମାନ୍ତରାଳ ଶଙ୍କର ଫ୍ଲ୍ୟୁ ଡ୍ରଲଗୁଡ଼ିକ 13 ମିମି ଆକାର ତଳେ (ଚିତ୍ର 2) ଉପଲବ୍ଧ |

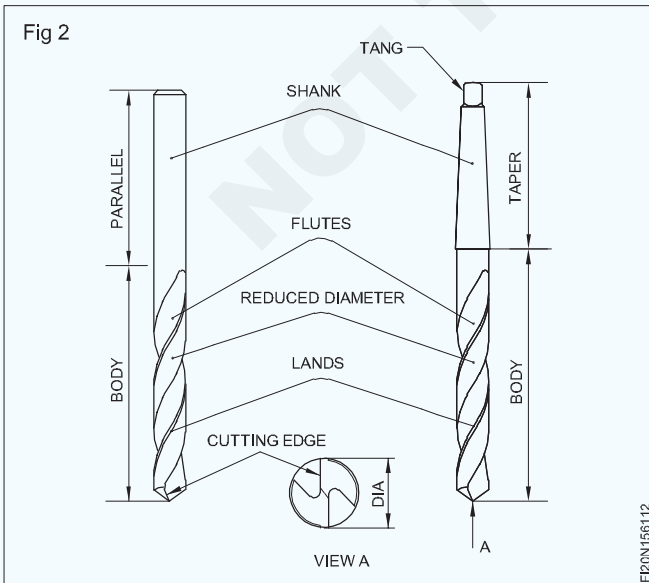

ଏକ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରଲର ଅଂଶ: ଡ୍ରଲଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ନିର୍ମିତ | ସ୍ପିରାଲ୍ ବଂଶୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଅକ୍ଷରେ 27 1/2 ° କୋଣରେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ |

ବଂଶୀ ଏକ ସଠିକ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ କୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଚିତ୍ ପାଇଁ ଏକ ପଳାୟନ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହା ଖନନ ସମୟରେ କୁଲାଣ୍ଟକୁ କାଟିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 3)

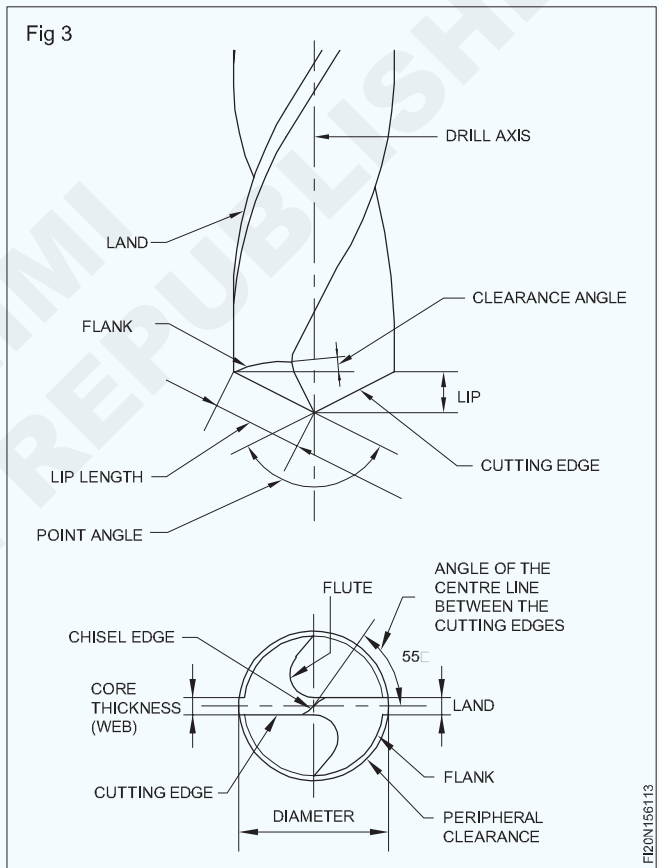


ବଂଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ 'ଭୂମି' କୁହାଯାଏ | ଏକ ଡ୍ରଲର ଆକାର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏବଂ ଜମି ଉପରେ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାପୀ ପରିଚାଳିତ |

ପଏଣ୍ଟ୍ କୋଣ ହେଉଛି କଟିଙ୍ଗ୍ କୋଣ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା 118 ° ଅଟେ | ଏହି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ୩୦ର ପଛପଟକୁ ସଫା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହା ପ୍ରାୟତଃ 8 8 ° ଅଟେ |

ଗଭୀର ଛିଦ୍ର ଡ୍ରଲିଂ |

ଗଭୀର ଛିଦ୍ର ଖନନ ଏକ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଲ ବ୍ୟବହାର କରି 'ଡି' ବିଟ୍ (ଚିତ୍ର 4) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ଡ୍ରଲଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ନିର୍ମିତ |

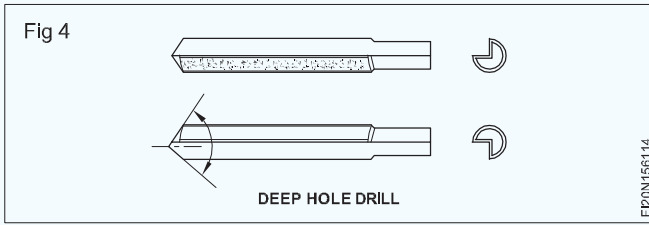


ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଖନନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହେଲିକ୍ସ କୋଣ ସହିତ ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡ୍ରିଲଗୁଡ଼ିକରେ 27 1/2 ° ର ଏକ ମାନକ ହେଲିକ୍ସ କୋଣ ଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମୃଦୁ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 5a)

ପିତ୍ତଳ, ବନ୍ଧୁକ ଧାତୁ, ଫସଫର-ଗ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପରି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ଧୀର ହେଲିକ୍ସ ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 5 ବି)

ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋମଳ ଧାତୁ (ଚିତ୍ର 5c) ପାଇଁ ଏକ ଶୀଘ୍ର ହେଲିକ୍ସ ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ପିତ୍ତଳ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ହେଲିକ୍ସ ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା 'ଖୋଲିବ' ଏବଂ ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ ।

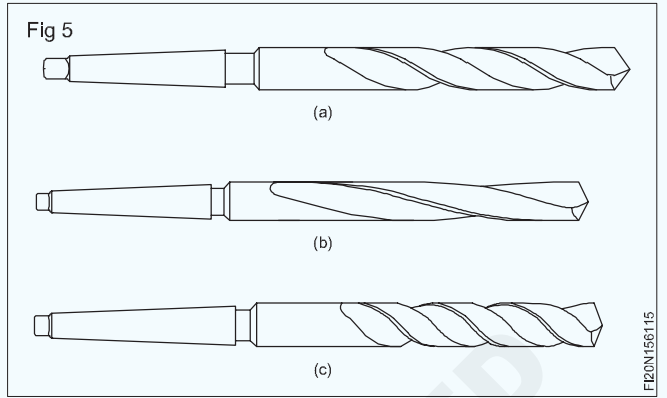


ଡ୍ରିଲ୍ (ଅଂଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ) (Drill (Parts and functions))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଡ୍ରିଲ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରିଲର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ଡ୍ରିଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।

ଡ୍ରିଲିଂ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ହେଉଛି ଏକ ଡ୍ରିଲ୍ । ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ, ଡ୍ରିଲ୍ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହୁଏ ଯାହା ଡ୍ ଟୁଲ୍ ।ରା ଉପକରଣଟି ପଦାର୍ଥ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ । (ଚିତ୍ର 1)

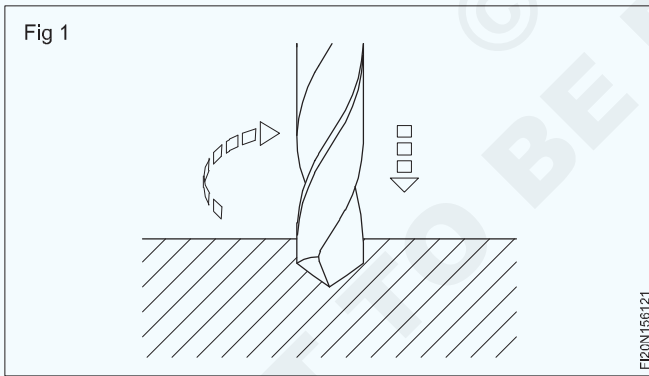

ଏକ ଡ୍ରିଲର ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 2)

ଡ୍ରିଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଚିତ୍ର 2 ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ ।


ପଏଣ୍ଟ୍

କୋଣ ଆକୃତିର ଶେଷ ଯାହାକି କଟିଆଏ ତାହାକୁ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ମୃତ କେନ୍ଦ୍ର, ୩୦ କିମ୍ବା କଟି ଧାର, ଏବଂ ଗୋଲଠି ।

ଶଙ୍କର

ଏହା ହେଉଛି ଡ୍ରିଲର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏଣ୍ଡ ଯାହା ମେସିନରେ ଲାଗିଛି । ଶଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ।

ବୃହତ ବ୍ୟାସ ଡ୍ରିଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟେପର ଶଙ୍କର, ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଡ୍ରିଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସିଧା ଶଙ୍କର । (ଚିତ୍ର 3)

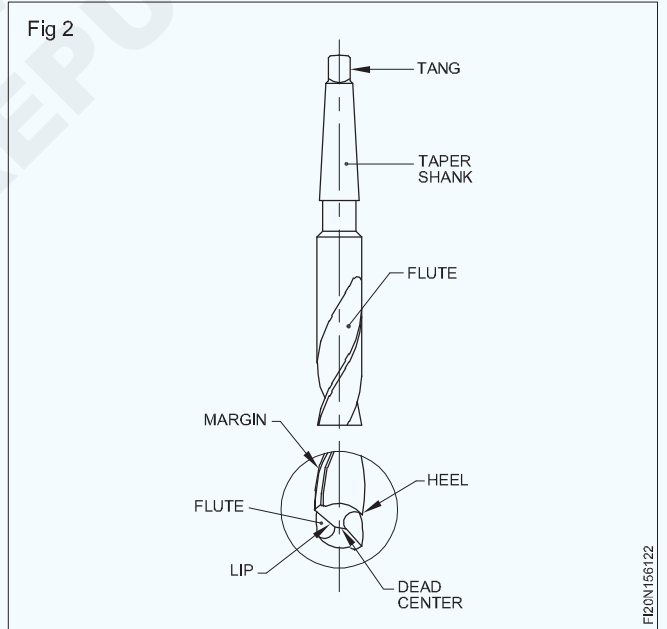

ଟାଙ୍ଗ୍

ଏହା ଟେପର ଶଙ୍କର ଡ୍ରିଲର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ତରରେ ଖାପ ଖାଏ ।

ଶରୀର

ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ଏକ ଡ୍ରିଲର ଶରୀର କୁହାଯାଏ ।

ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବଂଶୀ, ଭୂମି / ମାର୍ଜିନ୍, ଶରୀର କ୍ରିୟାରାନ୍ତ ଏବଂ ଝେର୍ ।

ବଂଶୀ (ଚିତ୍ର 3)

ବଂଶୀ ହେଉଛି ସ୍ଥିରାଳ୍ ଗ୍ରୀଭ ଯାହା ତ୍ରିଲର ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ।
 ବଂଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

- କଟିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ।
- ଚିପ୍ସକୁ କଲ୍ କରିବା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ।
- କଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରାକ୍ତକୁ ପ୍ରବାହିତ କୁଲାଣ୍ଟ ।

ଜମି / ମାର୍ଜିନ୍ (ଚିତ୍ର 3)

ଭୂମି / ମାର୍ଜିନ୍ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯାହା ବଂଶୀଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ର ଦ
 length ଘ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରେ ।

ତ୍ରିଲର ବ୍ୟାସ ଭୂମି / ମାର୍ଜିନରେ ମାପ କରାଯାଏ ।

ଶରୀର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ (ଚିତ୍ର 3)

ଶରୀରର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉଛି ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ତ୍ରିଲ୍ ଏବଂ
 ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘର୍ଷଣକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ହ୍ରାସ
 ହୋଇଥାଏ ।

ଝେବ୍ (ଚିତ୍ର 4)

ଝେବ୍ ହେଉଛି ଧାତୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ବଂଶୀକୁ ପୃଥକ କରେ । ଏହା ଧୀରେ
 ଧୀରେ ଶଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ମୋଟା ହୋଇଯାଏ ।

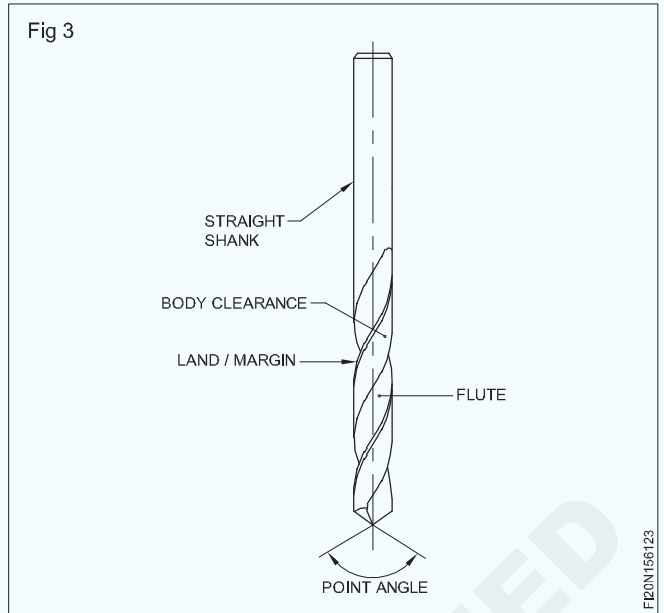


FIG20N156123

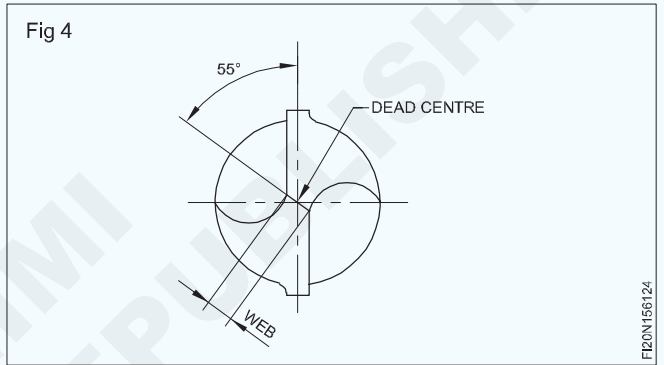


FIG20N156124

ଡ୍ରଲିଂ କୋଣ (Drill angles)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ଡ୍ରଲର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଚାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ISI ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରଲ ପାଇଁ ହେଲିକ୍ସର ପ୍ରକାର ଚାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରଲର ବ features ଶିଷ୍ୟକୁ ପୃଥକ କର |
- ISI ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରଲ ନିର୍ମୂଳ କରନ୍ତୁ |

ସମସ୍ତ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ପରି ଡ୍ରଲଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଡ୍ରଲଗୁଡ଼ିକ କିଛି କୋଣ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ |

ଡ୍ରଲିଂ କୋଣ


ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ କୋଣ |

ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଚାଲିକାଭୁକ୍ତ |


ପଏଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ୍, ହେଲିକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍, ରେକ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍, କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ଚିଜେଲ୍ ଏଞ୍ଜ ଆଙ୍ଗଲ୍ |

ପଏଣ୍ଟ କୋଣ / କଟିଙ୍ଗ କୋଣ (ଚିତ୍ର 1)

ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (ମାନକ) ଡ୍ରଲର ପଏଣ୍ଟ କୋଣ ହେଉଛି 118 ° | ଏହା ହେଉଛି କଟିଙ୍ଗ ଧାର (ଓଠ) ମଧ୍ୟରେ କୋଣ | ଖୋଲାଯିବାକୁ ଥିବା ପଦାର୍ଥର କଠିନତା ଅନୁଯାୟୀ କୋଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

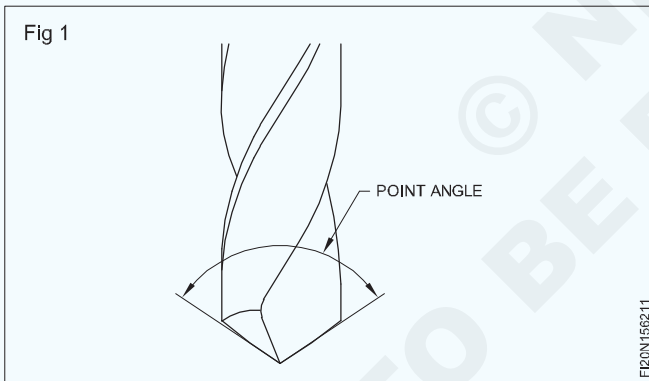

ହେଲିକ୍ସ କୋଣ (ଡ଼ିମ୍ ୨, and ଏବଂ)

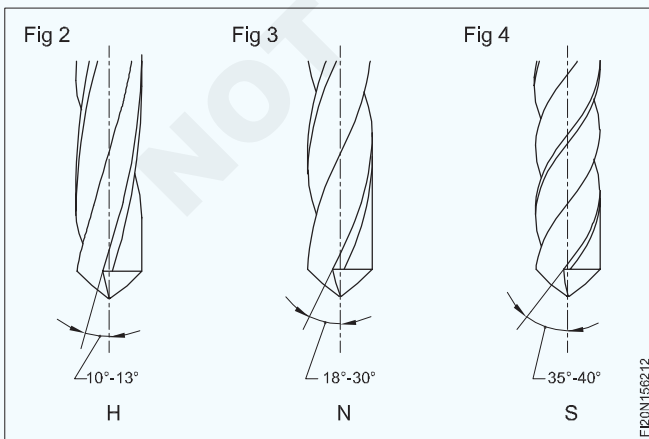

ବିଭିନ୍ନ ହେଲିକ୍ସ କୋଣ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଡ୍ରଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ | ହେଲିକ୍ସ କୋଣ ବିଷ୍ଣୁ ଡ୍ରଲର କଟିଙ୍ଗରେ ରେକ୍ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ |


ଖନନ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲିକ୍ସ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |

ଭାରତୀୟ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଖନନ ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରକାରର ଡ୍ରଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

- ଟାଇପ୍ N - ସାଧାରଣ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଇସ୍ପାତ ପାଇଁ |
- H ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - କଠିନ ଏବଂ କଠିନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ |
- ପ୍ରକାର S - ନରମ ଏବଂ କଠିନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ |


ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡ୍ରଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଡ୍ରଲର ପ୍ରକାର ହେଉଛି N ପ୍ରକାର |

ରେକ୍ କୋଣ (ଚିତ୍ର 5)

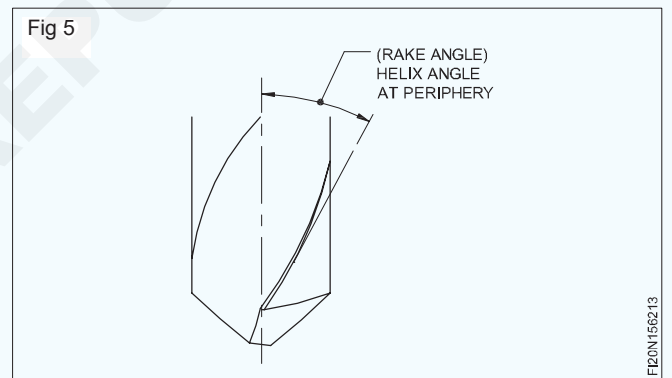


ରେକ୍ କୋଣ ହେଉଛି ବଂଶୀ କୋଣ (ହେଲିକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍) |

କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ (ଚିତ୍ର 6)

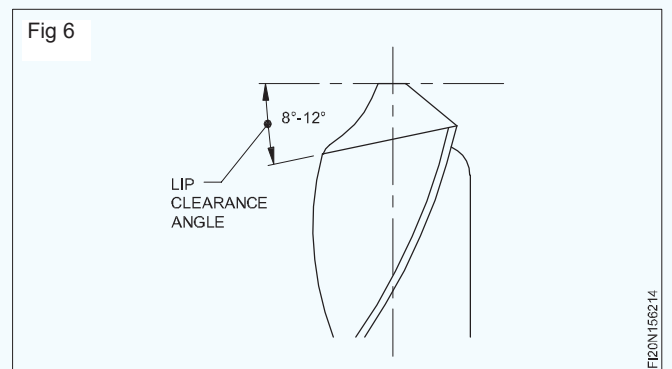

କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣଟି କଟିଙ୍ଗ ପଛରେ ଥିବା ଉପକରଣର ଘର୍ଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ | ଏହା ସାମଗ୍ରୀରେ କଟିଙ୍ଗ ଧାରର ଅନୁପ୍ରବେଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଯଦି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ଅଧିକ, କଟିଙ୍ଗ ଧାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ, ଡ୍ରଲ୍ କାଟିବ ନାହିଁ |

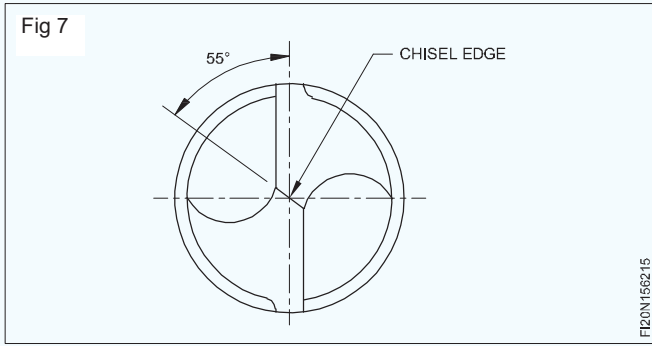

ଏହା ହେଉଛି ଚିଜେଲ୍ ଧାର ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ଓଠ ମଧ୍ୟରେ କୋଣ ।

ଡ୍ରଲିଂର ନାମ

ବିଷ୍ଣୁ ଡ୍ରଲିଂ ସ୍ପାରା ନିର୍ମିତ ।

- ବ୍ୟାସ

- ଉପକରଣ ପ୍ରକାର

- ସାମଗ୍ରୀ

ଉଦାହରଣ ।

9.50 ମିମି ଡ୍ରାଲ୍ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ଡ୍ରଲିଂ । ତାହାଣ ହାତ କାଟିବା ପାଇଁ ଟୁଲ୍ ପ୍ରକାର 'H' ଏବଂ HSS ରୁ ନିର୍ମିତ:

ବିଷ୍ଣୁ ଡ୍ରଲିଂ 9.50 - H - IS5101 - HS ।

ଯେଉଁଠାରେ H = ଉପକରଣ ପ୍ରକାର ।

IS5101 = IS ସଂଖ୍ୟା ।

HS = ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ।

9.5 = ଡ୍ରଲିଂର ବ୍ୟାସ ।

ଯଦି ଟୁଲ୍ ପ୍ରକାର ନାମକରଣରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ 'N' ଟୁଲ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଡ୍ରଲିଂ ।

ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରଲିଂ ।

ଖୋଲିବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ।	ପଏଣ୍ଟ କୋଣ ହେଲିକ୍ସ କୋଣ d = 3.2-5 5-10 10-	ଖୋଲିବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ।	ପଏଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଲ୍ ହେଲିକ୍ସ କୋଣ d = 3.5-5 5-
70 କିଲୋଗ୍ରାମ / mm ² ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ କାଷ୍ଠ ଷ୍ଟିଲ୍ ଧୂସର କାଷ୍ଠ ଲୁହା ନମନୀୟ କାଷ୍ଠ ଲୁହା ପିତ୍ତଳ ଜର୍ମାନ ରୂପା, ନିକେଲ୍ ।		ତମ୍ବା (mm ଠ ମିମି ଡ୍ରଲିଂ ବ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଅଲ-ଆଲୋଇସ୍, କୁଞ୍ଚିତ ଚିପ୍ସ ସେଲୁଲିଏଡ୍ ଗଠନ କରେ ।	
ପିତ୍ତଳ, CuZn 40		ଆଷ୍ଟେନିଟିକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଲୋଇସ୍ ।	
ଇସ୍ପାତ ଏବଂ କାଷ୍ଠ ଷ୍ଟିଲ୍ 70 ... 120 Kgf / mm ² ।		ଚିତ୍ରିତ ପ୍ଲ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍ (ଘନତା s > d ସହିତ)	
ଇସ୍ପାତ; ତମ୍ବା (ଡ୍ରଲିଂ ବ୍ୟାସ 30 ମିମିରୁ ଥିବା) ଅଲ-ଆଲୋଇସ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଙ୍ଗା ଚିପ୍ସ ଗଠନ କରେ ।		ମୋଲଡେଡ୍ ପ୍ଲ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍, ମୋଟା s > d ଲାମିନେଟେଡ୍ ପ୍ଲ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍, ହାର୍ଡ ରବର (ଇବୋନାଇଟ୍) ମାର୍ବଲ୍, ସ୍ପ୍ରେଡ୍, କୋଇଲା ସହିତ ।	
		ଜିଙ୍କ୍ ଆଲୋଇସ୍ ।	

ଡ୍ରଲିଂ - କଟିଙ୍ଗ ଗତି, ଫିଡ୍ ଏବଂ r.p.m, ଡ୍ରଲ୍ ଧରିବା ଉପକରଣ | (Drilling - Cutting speed, feed and r.p.m , drill holding devices)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କାଟିବା ବେଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- କଟିଙ୍ଗ ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- R.p.m / ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |

କାଟିବା ବେଗ ହେଉଛି ସେହି ଗତି ଯେଉଁଥିରେ କଟିଙ୍ଗ ଧାର କାଟିବା ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ |

କାଟିବା ବେଗକୁ ବେଳେବେଳେ ଉପସ୍ଥ ଗତି କିମ୍ବା ପେରିଫେରାଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |

ଡ୍ରଲିଂ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କଟିଙ୍ଗ ଗତିର ଚୟନ ଡ୍ରଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

ଉପକରଣ ନିର୍ମାତାମାନେ ସାଧାରଣତ different ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଟିଙ୍ଗ ଗତିର ଏକ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |

ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କଟିଙ୍ଗ ଗତି ସାରଣୀ 1 ରେ ଦିଆଯାଇଛି |

ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କଟିଙ୍ଗ ଗତି ଉପରେ ଆଧାର କରି, r.p.m, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଡ୍ରଲ୍ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ |

ଟେବୁଲ୍ 1

କାଟିବା ବେଗକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି |

ଖୋଲାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ (HSS ଉପକରଣ)	
ଆଲୁମିନିୟମ୍	70 – 100
ପିତ୍ତଳ	35 – 50
ପିତ୍ତଳ (ଫସଫର)	20 – 35
ଲୁହା କାଷ୍ଠ (ଧୂସର)	25 – 40
ତମ୍ବା	35 – 45
ଇସ୍ପାତ (ମଧ୍ୟମ କାର୍ବନ / ମୃଦୁ ଇସ୍ପାତ)	20 – 30
ଇସ୍ପାତ (ମିଶ୍ରିତ, ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍)	5 – 8
ଅର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲଷ୍ଟିକ୍ (ଘୃଣ୍ୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ କମ୍ ଗତି)	20 - 30

ଗତି ଗଣନା

କାଟିବା ବେଗ (V) $\pi \times d \times h$

$$r.p.m(n) = \frac{V \times 1000}{d \times \pi}$$

n - ମି / ମିନିଟରେ ଗତି କାଟିବା |

v - mm ରେ ଡ୍ରଲର ବ୍ୟାସ |

d = 3.14

ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ

ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଏକ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡ୍ରଲ୍ \varnothing 24 ପାଇଁ r.p.m ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ ଗତି ଟେବୁଲରୁ 30 ମି / ମିନିଟ୍ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ

$$n = \frac{1000 \times 30}{3.14 \times 24} = 398 \text{ r.p.m}$$

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ନିକଟତମ ଉପଲବ୍ଧ ନିମ୍ନ ସୀମାକୁ ସେଟ୍ କରିବା ସର୍ବଦା ପସନ୍ଦ |

R.p.m. ଡ୍ରଲଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହେବ |

କାଟିବା ବେଗ ସମାନ, ବୃହତ ବ୍ୟାସ ଡ୍ରଲଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ r.p.m ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଡ୍ରଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ r.p.m ରହିବ |

ପରାମର୍ଶିତ କଟିଙ୍ଗ ଗତି କେବଳ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୁଏ |

ଡ୍ରଲିଂରେ ଫିଡ୍ କରନ୍ତୁ | (Feed in drilling)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫିଡ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫିଡ୍ ହାରରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଫିଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଡ୍ରଲ୍ ଅଗ୍ରଗତି | (ଚିତ୍ର 1)
- ଫିଡ୍ ଏକ ମିଲିମିଟରର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ |

ଉଦାହରଣ - 0.040mm / rev

ଡ୍ରଲର ପ୍ରକାର (ଡ୍ରଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ)

ଫିଡ୍ ହାର ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ |

ଖୋଲିବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ |

- ଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ |

ଯନ୍ତ୍ରର ଦୃ id ଡା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ଭଳି କାରକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫିଡ୍ ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ମାନକ ନୁହେଁ, ଫିଡ୍ ହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସମସ୍ତ କାରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଡ୍ ହାର ପରାମର୍ଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଟେବୁଲ୍ ଫିଡ୍ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଡ୍ରିଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ହାରାହାରି ଫିଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । (ସାରଣୀ 1)

ଅତ୍ୟଧିକ ଘୋର ଫିଡ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଡ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ।

ଫିଡ୍ ର ଅତ୍ୟଧିକ ଧାରତା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଉନ୍ନତ ଆଣିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଧାନ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଟ୍ କରିପାରେ ।

ଖନନ ସମୟରେ ଫିଡ୍ ହାରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ, ଡ୍ରିଲ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ୍ଟୁ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରର କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଟେବୁଲ୍ 1

ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟାସ (mm) H.S.S	ଫିଡ୍ ହାର (mm / rev)
1.0 - 2.5	0.040 - 0.060
2.6 - 4.5	0.050 - 0.100
2.6 - 4.5	0.075 - 0.150
6.1 - 9.0	0.100 - 0.200
9.1 - 12.0	0.150 - 0.250
12.1 - 15.0	0.200 - 0.300
15.1 - 18.0	0.230 - 0.330
18.1 - 21.0	0.260 - 0.360
18.1 - 21.0	0.260 - 0.360

କାଟିବା ଉପକରଣ	ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍	କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍	ଆଲୁମିନିୟମ୍	ପିତ୍ତଳ	ଲୁହା ପକାନ୍ତୁ	ଇସ୍ପାତ୍
HSS କାର୍ବାଇଡ୍	100 300	80 200	250 to 350 750 to 1000	175 500	100 250	80 to 100 200 to 250

ଡ୍ରିଲ୍ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | (Drill-holding devices)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରିଲ୍ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ ।
- ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ ର ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରିଲ୍ ସ୍କିଭ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରିଫ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗାତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଡ୍ରିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ କଠିନ ଭାବରେ ନେସିନ୍ ଉପରେ ରଖାଯିବ ।


ସାଧାରଣ ଡ୍ରିଲ୍ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍, ସ୍କିଭ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ।


ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍: ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ ସିଧା ଶଙ୍କର ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 1 ଏ) ଡ୍ରିଲ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଏବଂ ଅପସାରଣ ପାଇଁ, ଚକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପିନିଅନ୍ ଏବଂ ଚାବି କିମ୍ବା ଏକ ନର୍ଲଡ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ।

ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେସିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଆର୍ବର୍ (ଚିତ୍ର 1 ବି) ମାଧ୍ୟମରେ ଧରାଯାଏ ।

ଟେପର ସ୍କିଭ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ (ଚିତ୍ର 2): ଟେପର ଶଙ୍କର ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଏକ ମୋର୍ସ ଟେପର ଅଛି ।

ସ୍କିଭ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ସମାନ ଟେପର ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଡ୍ରିଲ୍ ଟେପର ଶଙ୍କର, ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ଏକ ଭଲ ଖେଡ଼ିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଦେବ । ଏହି କାରଣରୁ, ମୋର୍ସ ଟେପରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଵ-ହୋଲ୍ଡିଂ ଟେପର କୁହାଯାଏ ।

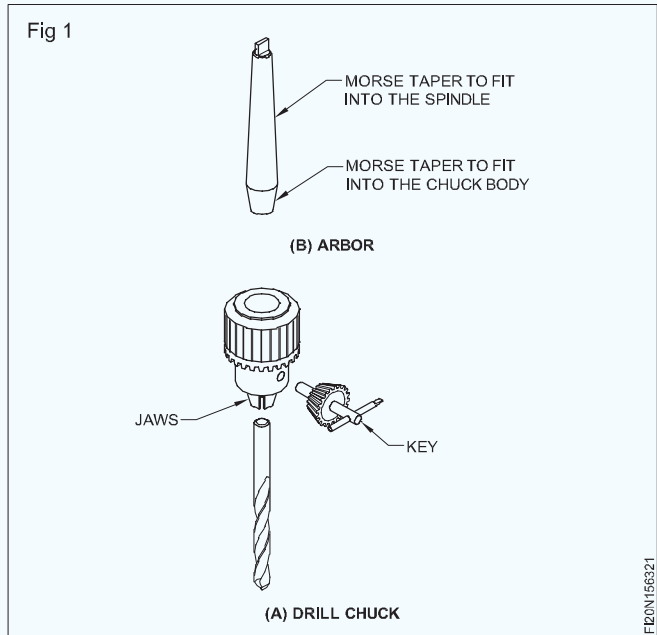

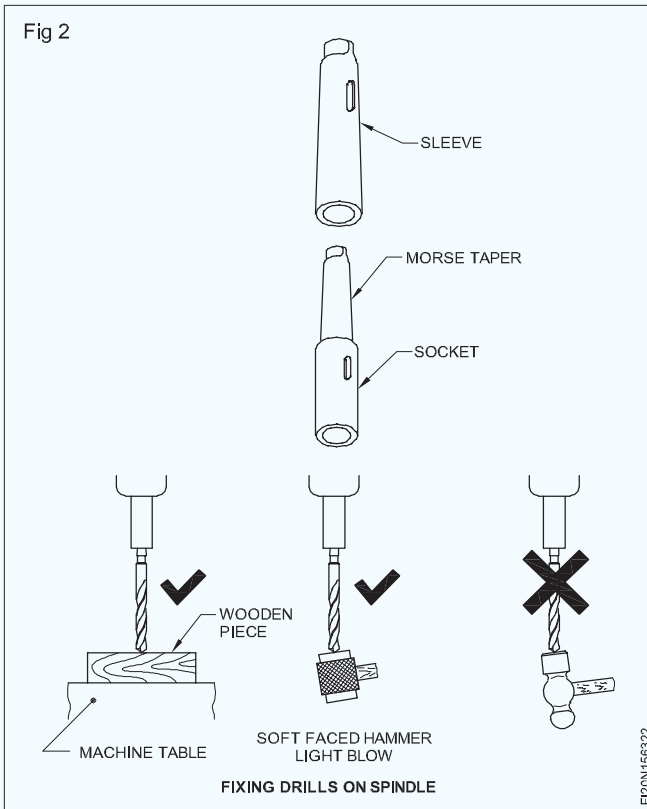

ଏହି ଡ୍ରିଲଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ଆକାରର ମୋର୍ସ ଟ୍ୟାପର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ MT 1 ରୁ MT 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର କରାଯାଇଛି ।


ଡ୍ରିଲର ଶଙ୍କର ଏବଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ବୋର ମଧ୍ୟରେ ଆକାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ସ୍ଲିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିଲ ଟେପର ଶଙ୍କର ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଠାରୁ ବଡ଼, ଟେପର ସକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 2)

ଏକ ସକେଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଲିଭ୍ରେ ଡ୍ରିଲ ଫିଟ୍ କରିବାବେଳେ, ଟାଙ୍ଗ ଅଂଶ ସ୍ପୁଟରେ ଆଲାଇନ୍ ହେବା ଉଚିତ । ଏହା ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ଡ୍ରିଲ କିମ୍ବା ସ୍ଲିଭ୍ ଅପସାରଣକୁ ସହଜ କରିବ ।

ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ଡ୍ରିଲ ଏବଂ ସକେଟ୍ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଏକ ଡ୍ରାଇଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

ସକେଟ୍ / ସ୍ଲିଭ୍ରେ ଡ୍ରିଲ କା ରିଭର୍ସିଂ ବାବେଳେ ଏହାକୁ ଟେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ଟାକିରି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ଡ୍ରିଲ ଚକ୍ ଟିଆରି ହୋଇଛି ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ୍ କେସ୍ କଠିନ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଟିଆରି ।

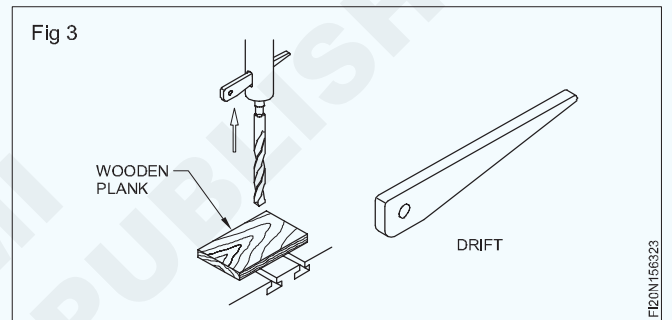

କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କିଂ | (Counter sinking)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ?
- କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ନାମ ଦିଅ |

କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ?

କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଏକ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭର ଶେଷକୁ ଭାଙ୍ଗିବା | ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣକୁ ଏକ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ କୁହାଯାଏ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଏ:

- ଏକ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ସ୍ୱରୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ଫିଟିଂ ପରେ ଉପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ (ଚିତ୍ର 1) |

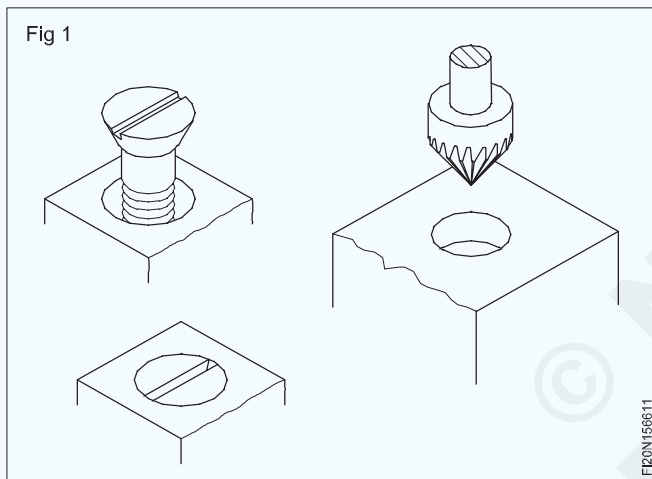

- ତ୍ରିଲିଂ ପରେ ଏକ ଛିଦ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା |
- କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ରିଭେର୍ଟ୍ ହେତୁ ରହିବା ପାଇଁ |
- ସୂତା କାଟିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଛିଦ୍ରର ଶେଷକୁ ଚାମ୍ପିଂ କରିବା |

କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଁ କୋଣ |

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଉପଲବ୍ଧ |

75 ° କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ରିଭେର୍ଟ୍ |


80 ° କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ସେଲ୍ଫ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ସ୍କରୁ |

90 ° କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ହେତୁ ସ୍କରୁ ଏବଂ ଡେବୁୟରିଙ୍ଗ୍ |


ଥ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ 120 ° ଗାତର ଚାମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଶେଷ |

କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଉପଲବ୍ଧ | ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କରେ ଏକାଧିକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଟେପର ଶଙ୍କର ଏବଂ ସିଧା ଶଙ୍କରରେ ଉପଲବ୍ଧ | (ଚିତ୍ର 2)

କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଁ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଛିଦ୍ର ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବଂଶୀ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ | ଏହା କାଟିବା ସମୟରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ହ୍ରାସ କରିବ |

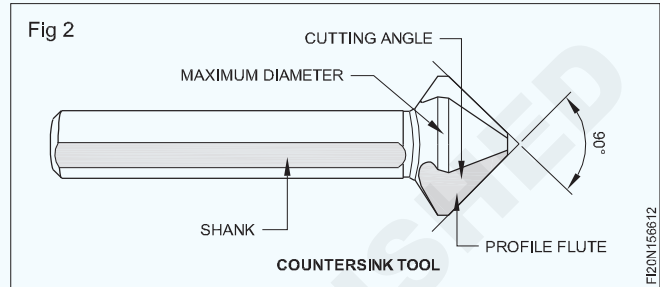

ପାଇଲଟ୍ ସହିତ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ (ଚିତ୍ର 3) |

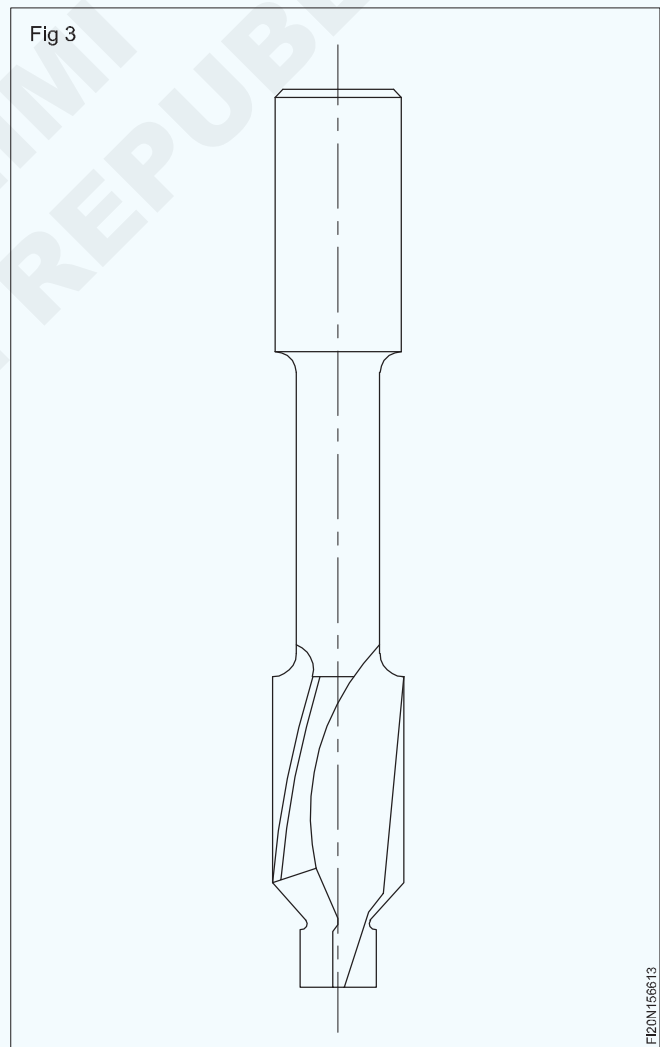

ସଠିକ୍ କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ ପାଇଁ, ଫେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଫେସିନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ପାଇଲଗ୍ଗାନଙ୍କ ସହିତ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ।

କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଗର୍ଭକୁ ଗାଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ଶେଷରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।



ପାଇଲଟ୍ ସହିତ କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଅବଲବଦଳ ଏବଂ କଠିନ ପାଇଲଟ୍ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ।

କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଗାତର ଆକାର: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ IS 3406 (ଭାଗ 1) 1986 ଅନୁଯାୟୀ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଛିଦ୍ର ଚାରି ପ୍ରକାରର: ଟାଇପ୍ ଏ, ଟାଇପ୍ ବି, ଟାଇପ୍ ସି ଏବଂ ଟାଇପ୍ ଡି ।

ଟାଇପ୍ A ସ୍ମର୍ଟ ହୋଇଥିବା କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ହେଡ୍ ସ୍କରୁ, କ୍ରସ୍ ରିସେସ୍ ଏବଂ ସ୍ମର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବା raised ଯାଇଥିବା କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ହେଡ୍ ସ୍କରୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।


ଏହି ସ୍କରୁଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଗ୍ରେଡ୍ ଯଥା ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଟାଇପ୍ 'ଏ' କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଛିଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବା features ଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପରିମାପ ଏବଂ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ସାରଣୀ 1 ରେ ଦିଆଯାଇଛି (ଚିତ୍ର 4 ଏବଂ 5)

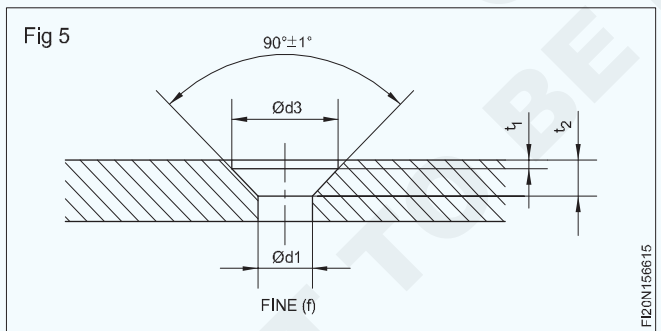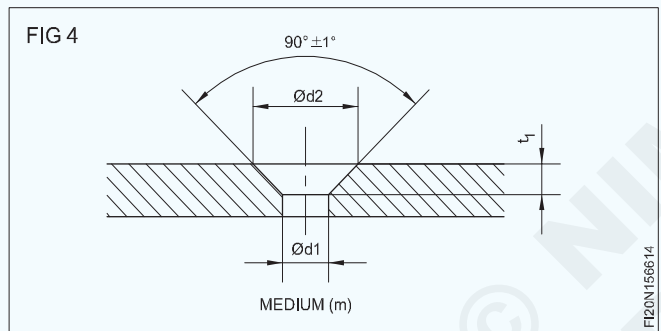


ଷୋଡଶାଳିଆ ସକେଟ୍ ସହିତ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ହେଡ୍ ସ୍କରୁ ପାଇଁ 'ବି' କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ବିଭିନ୍ନ ବା features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିମାପ ଏବଂ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ସାରଣୀ II ରେ ଦିଆଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 6)

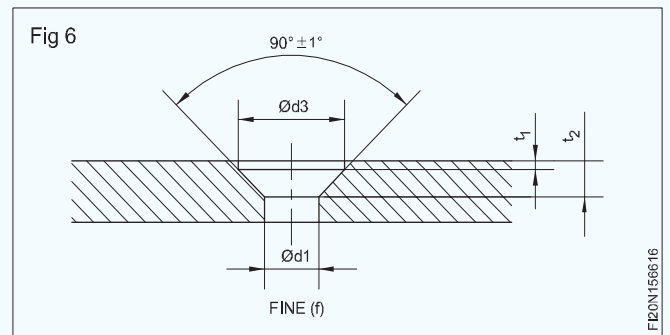


ଟାଇପ୍ ହୋଇଥିବା 'ସି' କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବା raised ଯାଇଥିବା କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ (ଓଭାଲ୍) ହେଡ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ସ୍କରୁ ଏବଂ ସ୍ମର୍ଟ ହୋଇଥିବା କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ (ଫ୍ଲାଟ୍) ହେଡ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ସ୍କରୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ବିଭିନ୍ନ ବା features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିମାପ ଏବଂ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ସାରଣୀ III ରେ ଦିଆଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 7)

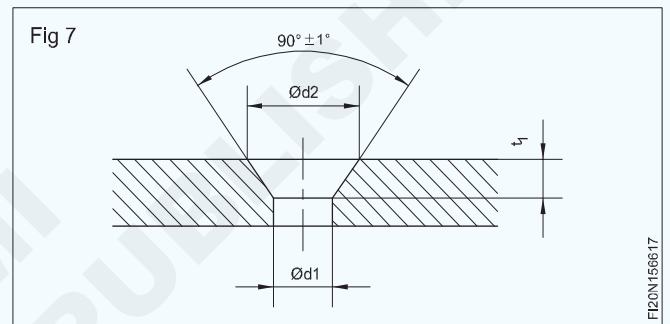

ଇସ୍ପାତ ସଂରଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ମର୍ଟ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ବୋଲ୍ଟ ପାଇଁ 'ଇ' କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ବା features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିମାପ ଏବଂ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ସାରଣୀ ଚତୁର୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 8)

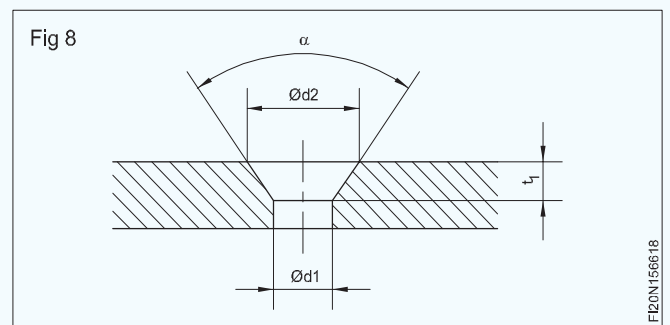

ସାରଣୀ I

କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ପରିମାପ ଏବଂ ନାମକରଣ - IS 3406 (ଭାଗ 1) 1986 ଅନୁଯାୟୀ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ |

For Nominal Size		1	1.2	(1.4)	1.6	(1.8)	2	2.5	3	3.5	4	(4.5)
Medium Series (m)	d1 H13	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.9	3.4	3.9	4.5	5
	d2 H13	2.4	2.8	3.3	3.7	4.1	4.6	5.7	6.5	7.6	8.6	9.5
	t1 ³	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3
Fine Series (f)	d1 H12	1.1	1.3	1.5	1.7	2	2.2	2.7	3.2	3.7	4.3	4.8
	d3 H12	2	2.5	2.8	3.3	3.8	4.3	5	6	7	8	9
	t1 ³	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.2	1.5	1.7	2	2.2	2.4
	t2 + 0.1 0	0.2	0.15	0.15	0.2	0.2	0.15	0.35	0.25	0.3	0.3	0.3

For Nominal Size		5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20
Medium Series (m)	d1 H13	5.5	6.6	9	11	13.5	15.5	17.5	20	22
	d2 H13	10.4	12.4	16.4	20.4	23.9	26.9	31.9	36.4	40.4
	t1 ³	2.5	2.9	3.7	4.7	5.2	5.7	7.2	8.2	9.2
Fine Series (f)	d1 H12	5.3	6.4	8.4	10.5	13	15	17	19	21
	d3 H12	10	11.5	15	19	23	26	30	34	37
	t1 ³	2.6	3	4	5	5.7	6.2	7.7	8.7	9.7
	t2 + 0.1 0	0.2	0.45	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2	1.2	1.7


ଟିପ୍ପଣୀ 1: ବ୍ରାକେଟ୍ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଆକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଅଟେ |

ଟିପ୍ପଣୀ 2: IS ର ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ର d1: 1821 'ବୋଲ୍ଡ୍ ଏବଂ ସ୍ମାଲ୍ ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ରର ଆକାର (ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଶୋଧନ)' |

ପଦ୍ମବୀ: ସୂକ୍ଷ୍ମ (f) ସିରିଜର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ର ସହିତ ଏକ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ପ୍ରକାର A ଏବଂ ନାମକରଣ ଆକାର 10 ଥିବା - କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ A f 10 - IS: 3406 ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ |

ସାରଣୀ II

କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ପରିମାପ ଏବଂ ନାମକରଣ - IS 3406 (ଭାଗ 1) 1986 ଅନୁଯାୟୀ B ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ |

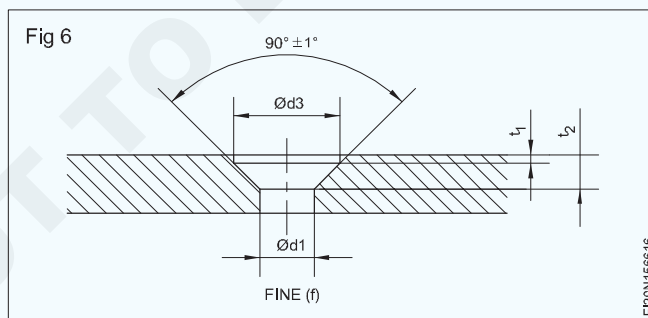

For Nominal Size		3	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	22 24
Fine Series (f)	d1 H12	3.2	4.3	5.3	6.4	8.4	10.5	13	15	17	19	21	23 25
	d2 H12	6.3	8.3	10.4	12.4	16.5	20.5	25	28	31	34	37	48.2 52
	t1 ³	1.7	2.4	2.9	3.3	4.4	5.5	6.5	7	7.5	8	8.5	13.1 14
	t2 + 0.1	0.2	0.3		0.4	0.5			0.5		1		


ଟିପ୍ପଣୀ 1: ବ୍ରାକେଟ୍ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଆକାର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଅଟେ |

ଟିପ୍ପଣୀ 2: IS ର ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ର d1: 1821- 1982 |

ପଦବୀ: ସୂକ୍ଷ୍ମ (f) ସିରିଜର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ର ସହିତ ଏକ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ପ୍ରକାର A ଏବଂ ନାମକରଣ ଆକାର 10 ଥିବା - କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ A f 10 - IS: 3 406 ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ |

ସାରଣୀ III

କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ପରିମାପ ଏବଂ ନାମକରଣ - IS 3406 (ଭାଗ 1) 1986 ଅନୁଯାୟୀ C ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ |

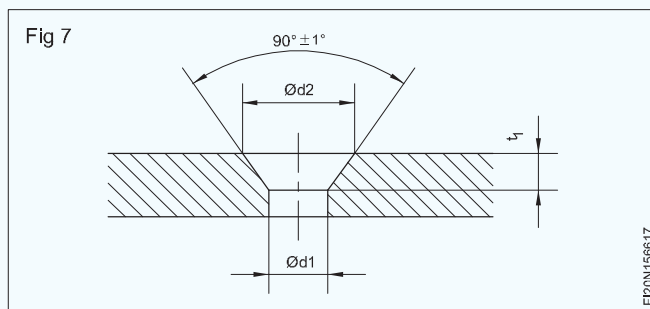


For Screw Size No.	(0)	(1)	2	(3)	4	(5)	6	(7)	8	10	(12)	14	(16)
d1 H12	1.6	2	2.4	2.8	3.1	3.5	3.7	4.2	4.5	5.1	5.8	6.7	8.4
d2 H12	3.1	3.8	4.6	5.2	5.9	6.6	7.2	8.1	8.7	10.1	11.4	13.2	16.6
t1 ³	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3	3.4	3.9	4.9

ଟିପ୍ପଣୀ: ବ୍ରାକେଟ୍ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଅଟେ |

ପଦବୀ: ସ୍ମରୁ ସାଇଜ୍ 2 ପାଇଁ ଏକ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ପ୍ରକାର C - କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ C 2 - IS: 3406 ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ |

ସାରଣୀ IV

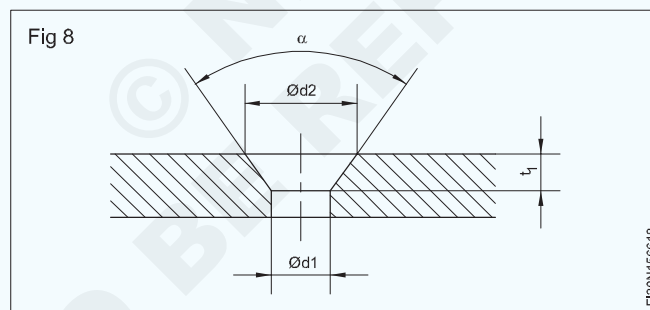


କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ପରିମାପ ଏବଂ ନାମକରଣ - IS 3406 (ଭାଗ 1) 1986 ଅନୁଯାୟୀ ଇ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ |

For Nominal No.	10	12	16	20	22	24
d1 H12	10.5	13	17	21	23	25
d2 H12	19	24	31	34	37	40
t1 ³	5.5	7	9	11.5	12	13
α ± 1°	75°			60°		


ଟିପ୍ପଣୀ: IS ର ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ର d1: 1821 - 1982 |

ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଛିଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ପଦ୍ଧତି |

କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଗାତର ଆକାରଗୁଡ଼ିକ କୋଡ୍ ନାମକରଣ କିମ୍ବା ତାଲିକାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 9 - 12)


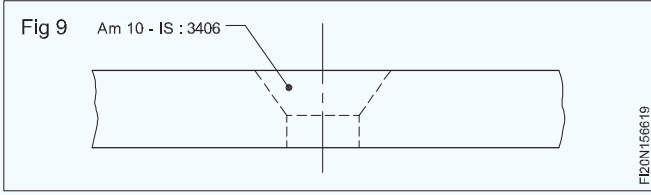


କୋଡ୍ ନାମକରଣର ବ୍ୟବହାର |

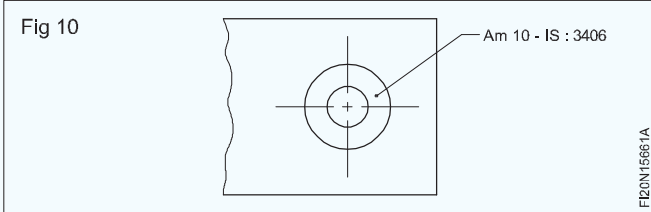

ପରିମାପର ବ୍ୟବହାର

କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ତାଲିକାରେ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ବ୍ୟାସ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଗଭୀରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ |

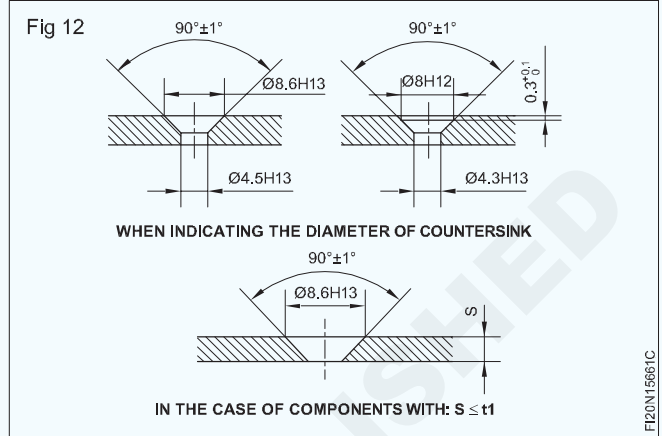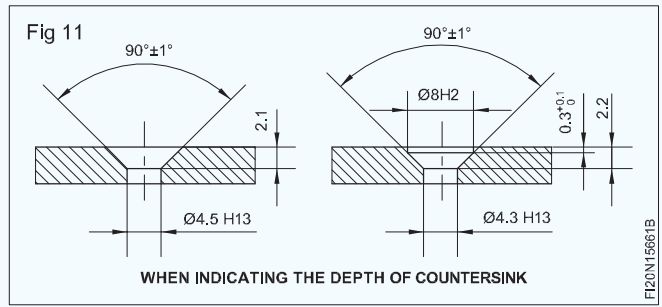


କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ମୁହାଁ | (Counterboring and spot facing)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ମୁହାଁକୁ ଭିନ୍ନ କରନ୍ତୁ |
- କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ଟିଂ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ସଠିକ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରତିବାଦ


କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀରତାରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ବା ging ଲାଗିବା, କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ଟିଂ ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସକେଟ୍ ହେତୁ କିମ୍ବା କ୍ୟାପ୍ ସ୍କରୁଗୁଡ଼ିକର ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖିବା | (ଚିତ୍ର 1)

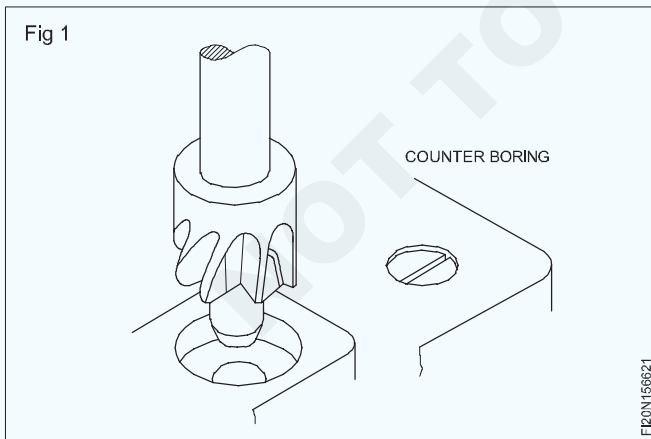


କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ଟିଂ (ଉପକରଣ)

କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣକୁ କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ | (ଚିତ୍ର 2) କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ଟିଂ ଟୁଲ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ରହିବ |

କଟିଙ୍ଗ୍ ଶେଷରେ, ପୂର୍ବରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତରେ ଟୁଲ୍ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ | କାଉଣ୍ଟର

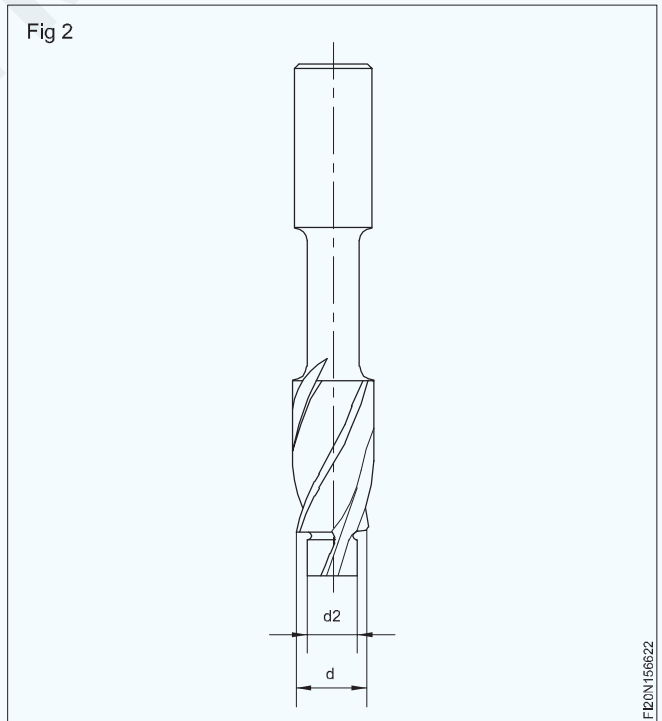


କରିବା ସମୟରେ ପାଇଲଟ୍ ଚାଟିଂରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି | (ଚିତ୍ର 3)

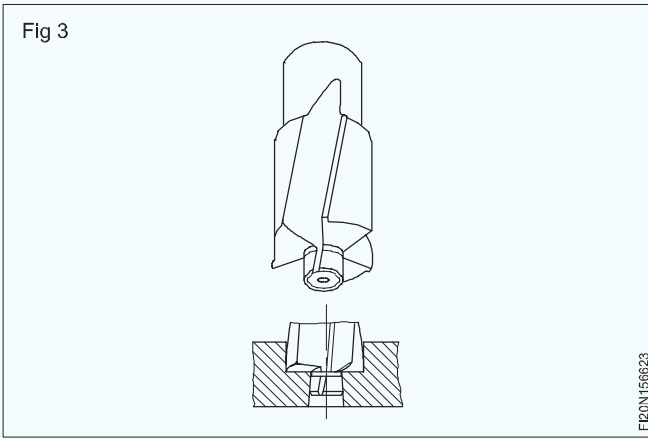

କଠିନ ପାଇଲଟ୍ କିମ୍ବା ଅଦଳବଦଳ ପାଇଲଟ୍ ସହିତ କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ । ଅଦଳବଦଳ ପାଇଲଟ୍ ଗାତର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସ ଉପରେ କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ସର ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ବାଗ ମୁହାଁ ।

ଏକ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବୋଲ୍ ହେଡ୍, ଖାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବାଦାମ ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ସିଟ୍ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ ମୁହାଁ ହେଉଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର । ଏହି ଉପକରଣକୁ ଏକ ସ୍ପଟ୍ ଫେସର୍ ବା ଏକ ସ୍ପଟ୍ ମୁହାଁ ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ । ସ୍ପଟ୍ ମୁହାଁ ହେବା କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ସ ସହିତ ସମାନ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଅଳ୍ପ ଅଟେ । କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଟ୍ ମୁହାଁ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । (ଚିତ୍ର 4)

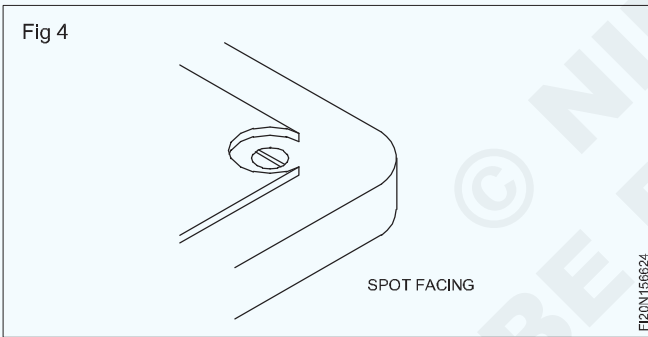


ସ୍ପଟ୍ ମୁହାଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ୍ କଟର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ କଟିଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ । କଟର ବ୍ଲେଡ୍ ଧାରକର ସ୍ପଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ । (ଚିତ୍ର 5)

କାଉଣ୍ଟରବୋରର ଆକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ।

କାଉଣ୍ଟରବୋରର ଆକାରଗୁଡ଼ିକ BIS ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପରୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାସ ପାଇଁ ମାନକ ଅଟେ ।

ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର କାଉଣ୍ଟର ଅଛି । H ଟାଇପ୍ କର ଏବଂ କେ ଟାଇପ୍ କର ।

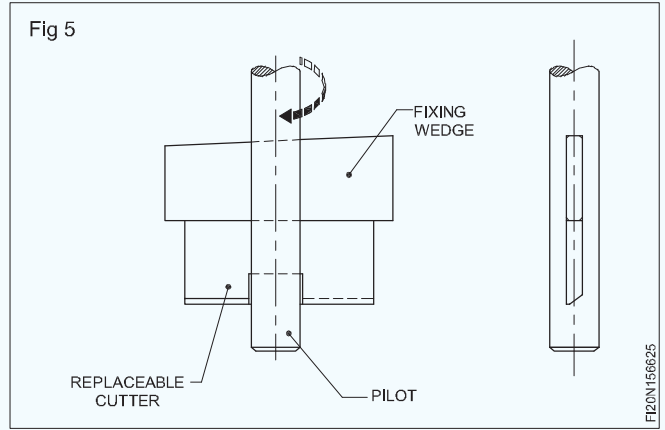

ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଥିବା ପନିର ହେଡ୍, ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାନ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ କ୍ରସ୍ ରିସିଡ୍ ପ୍ୟାନ୍ ହେଡ୍ ସ୍ପରୁ ସହିତ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ H ପ୍ରକାର କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଷୋଡଶାଳୀ ସକେଟ୍ ହେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ସରୁ ସହିତ ଆସେମ୍ବଲିରେ କେ ପ୍ରକାର କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଣ୍ଡ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ ମାନକ ଟାଇପ୍ H ଏବଂ ଟାଇପ୍ କେ ରେ ଭିନ୍ନ ।

କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ର $d1$ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ଯଥା ମଧ୍ୟମ (ମି) ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ (ଫ) ଏବଂ H13 ଏବଂ H12 ଆକାରରେ ସମାପ୍ତ ।


ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ହେଉଛି IS 3406 (ଭାଗ 2) 1986 ର ଏକ ଅଂଶ ।

ଏହା ଟାଇପ୍ H ଏବଂ ଟାଇପ୍ କେ କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ସ ପାଇଁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ ।

ସ୍ପରୁଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହୋଲ୍ ସାଇଜ୍ ।

H ଏବଂ K ପ୍ରକାର କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ପରିମାପ ।


ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ କାଉଣ୍ଟରବୋରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାବେଳେ, କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ସକୁ କୋଡ୍ ନାମକରଣ କିମ୍ବା ପରିମାପ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂଚିତ କରାଯାଇପାରେ ।

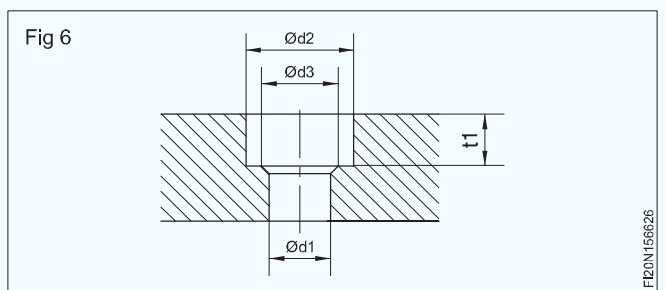


For Nominal size	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.5	3	(3.5)	4	5	6	8	10	12	(14)	16	18	20	22	24	27	30	33	36
Medium (m) H13 d1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.9	3.4	3.9	4.5	5.5	6.6	9	11	13.5	15.5	17.5	20	22	24	26	30	33	36	39
fine (f) H12	1.1	1.3	1.5	1.7	2	2.2	2.7	3.2	3.7	4.3	5.3	6.4	8.4	10.5	13	15	17	19	21	23	25	-	-	-	-
d2 H13	2.2	2.5	2.8	3.3	3.8	4.3	5	6	6.5	8	10	11	15	18	20	24	26	30	33	36	40	43	48	53	57
d3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.5	19.5	22	24	26	28	33	36	39	42
Type H t1	0.8	0.9	1	1.2	1.5	1.6	2	2.4	2.9	3.2	4	4.7	6	7	8	9	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	-	-	-	-
Type K	-	-	1.6	1.8	-	2.3	2.9	3.4	-	4.6	5.7	6.8	9	11	13	15	17.5	19.5	21.5	23.5	25.5	28.5	32	35	38
Tolerances	+0.1 0		+0.2 0					+0.4 0							+0.6 0										

ଟିପ୍ପଣୀ: ବ୍ରାକେଟ୍ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଅଟେ | ବିବରଣୀ ପାଇଁ IS: 3406 (Part2) 1986 କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

କୋଡ୍ ନାମକରଣ ବ୍ୟବହାର (ଚିତ୍ର 7)

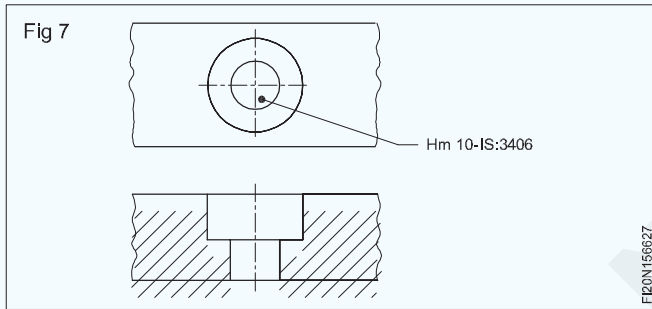

ପରିମାପ ବ୍ୟବହାର କରି (ଚିତ୍ର 8)

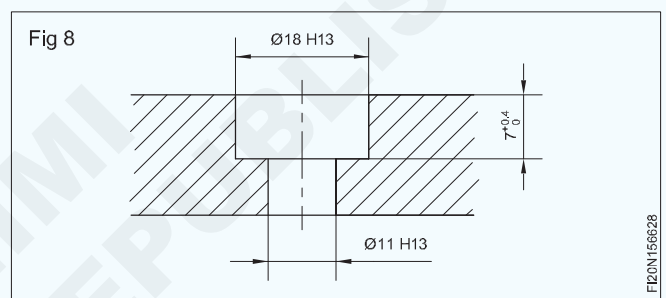


ରିମର୍ସ (Reamers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ରିମର୍ସ ବ୍ୟବହାରକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣର ସୁବିଧା ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ହାତ ଏବଂ ମେସିନ୍ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର |
- ଏକ ରିମେରର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ପୁନର୍ବାର କ'ଣ?

ଏକ ରିମର୍ସ ହେଉଛି ଏକ ମଲ୍ଟିପଏଣ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଆକାରରେ ଶେଷ କରି ବା ଲାଭା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 1)

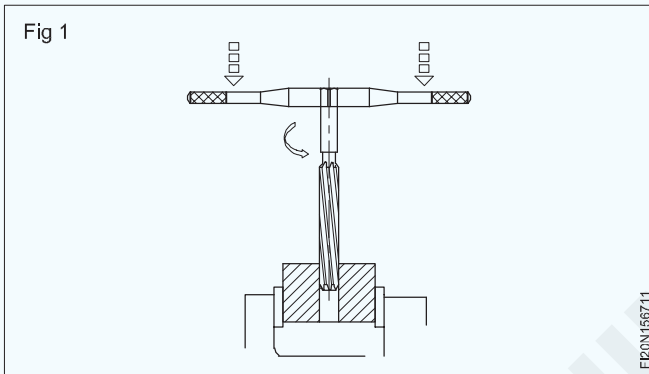


'ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ'ର ଲାଭ

ପୁନଃ am ଉତ୍ପାଦନ କରେ |

- ଉଚ୍ଚମାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମାପ୍ତ |
- ସୀମା ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସଠିକତା |
- ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |

ପୁନଃ am ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାକରଣ |

ରିମର୍ସ ହାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ ଏବଂ ମେସିନ୍ ରିମର୍ସ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣାକୃତ | (ଡ୍ରମ୍ 2a ଏବଂ 2b)

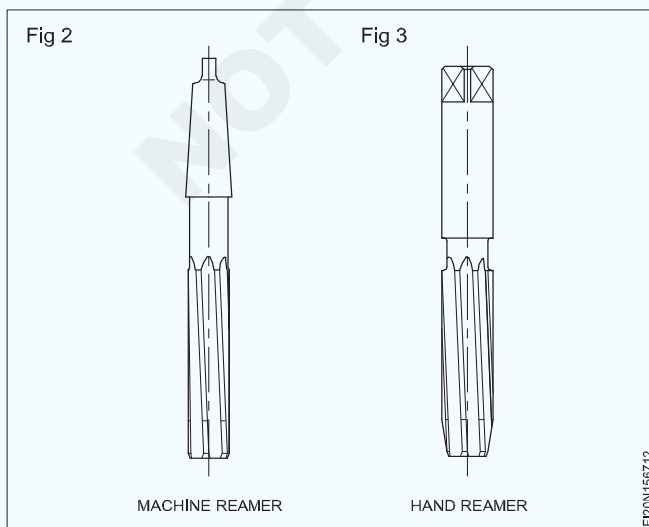


ହାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ମାନ୍ୟତା କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ ମହାନ କାମ ଶଳ ଆବଶ୍ୟକ |

ମେସିନ୍ ରିମର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ସର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |

ମେସିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ରିମର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମୋରେସ୍ ଟେପର ଶଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ |

ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ ସହିତ ଧରିବା ପାଇଁ ହାଣ୍ଡ ରିମର୍ସର ଶେଷରେ 'ବର୍ଗ' ସହିତ ସିଧା ଶଙ୍କର ଅଛି | (ଡ୍ରମ୍ 2 (କ) ଏବଂ (ଖ) |

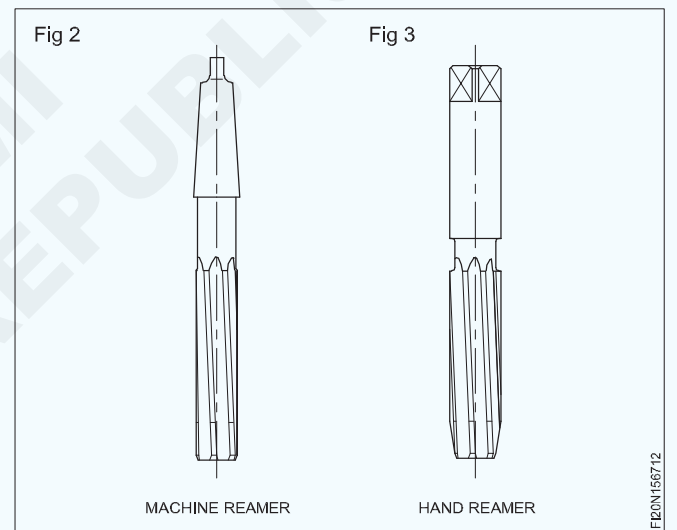

ଏକ ହାଣ୍ଡ ରିମେରର ଅଂଶ |

ଏକ ହାଣ୍ଡ ରିମେରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଚାଲିକାଢୁଛ | ଚିତ୍ର 3 କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ

ଅକ୍ଷ: ରିମେରର ଦ୍ରାଘିମା କେନ୍ଦ୍ର ରେଖା |

ଶରୀର: ରିମେରର ଅଂଶ ରିମେରର ପ୍ରବେଶ ଶେଷରୁ ଶଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ |

ଛୁଟି: ଶରୀରର ଅଂଶ ଯାହାକି କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର, ପାଇଲଟ୍ କିମ୍ବା ଗାଇଡ୍ ବ୍ୟାସ ତଳେ ବ୍ୟାସ ହ୍ରାସ ହୁଏ |

ଶଙ୍କର: ରିମେରର ଅଂଶ ଯାହା ଧରାଯାଏ ଏବଂ ଚାଲିତ | ଏହା ସମାନ୍ତରାଳ କିମ୍ବା କମ୍ ହୋଇପାରେ |


ବୃତ୍ତାକାର ଭୂମି: ଭୂମିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ସହିତ ଲାଗିଥିବା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଭୂମି ପୃଷ୍ଠ |

ବେଭେଲ୍ ସୀମା: ରିମେରର ପ୍ରବେଶ ଶେଷରେ ବେଭେଲ୍ ସୀମା କାଟିବା ଅଂଶ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଯିବା | ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଜମି ସହିତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ |

ଟେପର ଲିଡ଼: ଗର୍ଭର କାଟିବା ଏବଂ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଶେଷରେ ଟାପେଡ଼ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଂଶ । ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଜମି ସହିତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

ବେଭେଲ୍ ସୀସା କୋଣ: ବେଭେଲ୍ ସୀସା ଏବଂ ରିମର ଅକ୍ଷ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କୋଣ ।

ଟେପର ଲିଡ଼ ଆଙ୍ଗଲ୍: ଟେପରର କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଏବଂ ରିମର ଅକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କୋଣ ।

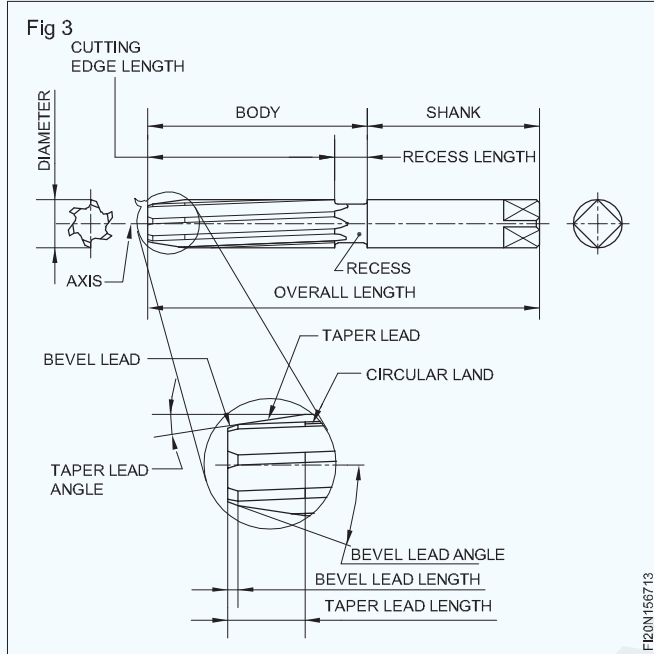


ଜ୍ୟାମିତିକୁ କାଟିବା ସମ୍ପନ୍ନୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ।

ବଂଶୀ: କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଯୋଗାଇବା, ଚିପ୍ ଅପସାରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼କୁ କାଟିବା ଧାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରିମେରର ଶରୀରରେ ଥିବା ଖୋଳା । (ଚିତ୍ର 4)


ଗୋଇଠି: ଏ secondary ଡିମ୍ପଲ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ବଂଶୀ ଯୋଗାଇ ଛାଡ଼ିଥିବା ଭୂପୃଷ୍ଠର ଛକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧାର । (ଚିତ୍ର 4)

କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର: ମୁଖ ଏବଂ ବୃତ୍ତାକାରର ଛକ କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ left ଇଡ଼ିଥିବା ଧାର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧାର । (ଚିତ୍ର 4)


ଟେହେରା: ବଂଶୀ ପୃଷ୍ଠର ଏକ ଅଂଶ ଯାହାକି କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ସହିତ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଚିପ୍ କାମରୁ କଟାଯାଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 4)

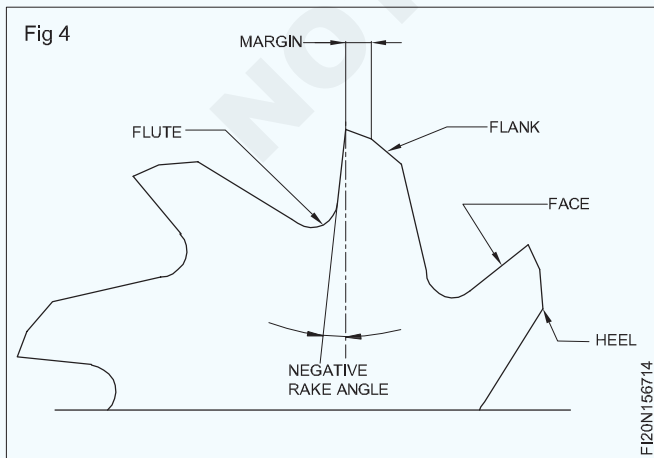


ରେକ୍ କୋଣ: ଟେହେରା ଏବଂ formed ଇଡ଼ି ଗଠିତ ଏକ ବ୍ୟାସାକ୍ଷ ସମତଳର କୋଣ ଏବଂ କଟି ଧାରରୁ ଏକ ରେଡିଆଲ୍ ରେଖା । (ଚିତ୍ର 5)

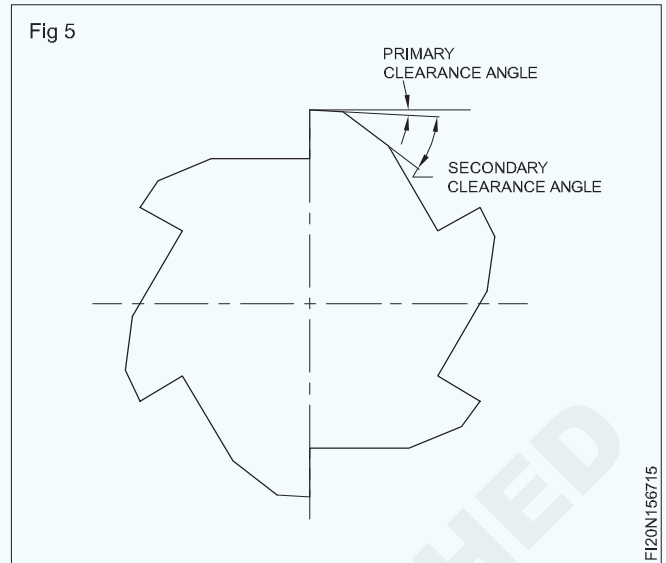

କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ: ପ୍ରାଥମିକ କିମ୍ବା ଏ secondary ଡିମ୍ପଲ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ formed ଇଡ଼ି ଗଠିତ କୋଣ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ରେ ରିମେରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟାଙ୍ଗେଣ୍ଟ । ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ କୁହାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 6)

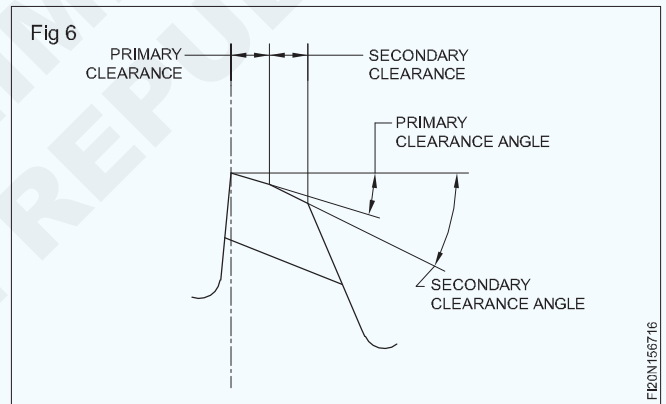

ହେଲିକ୍ସ କୋଣ: ଧାର ଏବଂ ରିମର ଅକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଣ । (ଚିତ୍ର 7)

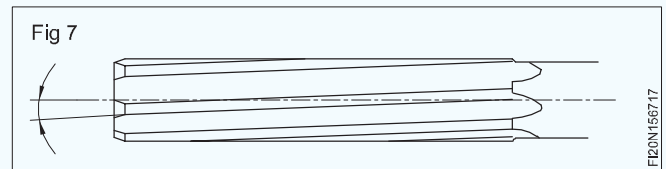


ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ | (Hand reamers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସର ସାଧାରଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ସିଧାସଳଖ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ହେଲିକାଲ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରିମର୍ସର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ |
- ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀର ରିମର୍ସ ତିଆରି ହୁଏ ସେହି ପଦାର୍ଥର ନାମ ଦିଅ ଏବଂ ରିମର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର |

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସର ସାଧାରଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 1)

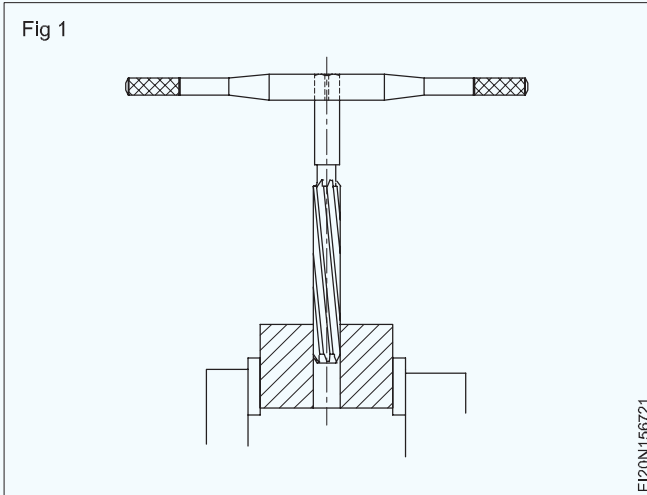

ଟ୍ୟାପ୍ ରେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହସ୍ତକୃତ ଭାବରେ ଗାତଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ am ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

ଏହି ରିମର୍ସଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଲମ୍ବା ଟେପର ଲିଡ୍ ଅଛି (ଚିତ୍ର 2) |

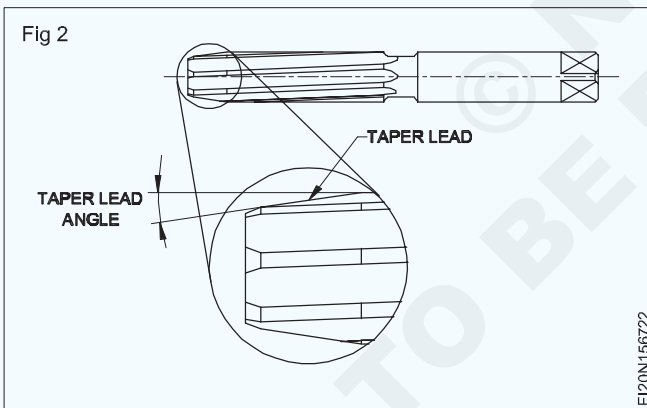

ଏହା ରିମର୍ସ କୁ ସିଧା ଏବଂ ଗର୍ଭର ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଅଧିକାଂଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ ତାହାଣ୍ଡ ହାତ କାଟିବା ପାଇଁ |


ହେଲିକାଲ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ ବାମ ହାତ ହେଲିକ୍ସ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି |

ବାମ ହାତ ହେଲିକ୍ସ ସୁଗମ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିବ |

ଅଧିକାଂଶ ରିମର୍ସ, ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ହାତ, ଦାନ୍ତର ଅସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି |

ରିମର୍ସର ଏହି ବ feature ଶିକ୍ଷ୍ୟ ରିମିଙ୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଚାଟରି କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | (ଚିତ୍ର 3)

ପ୍ରକାର, ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ବିଭିନ୍ନ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପୁନଃ am ଅବସ୍ଥା ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ | ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ:

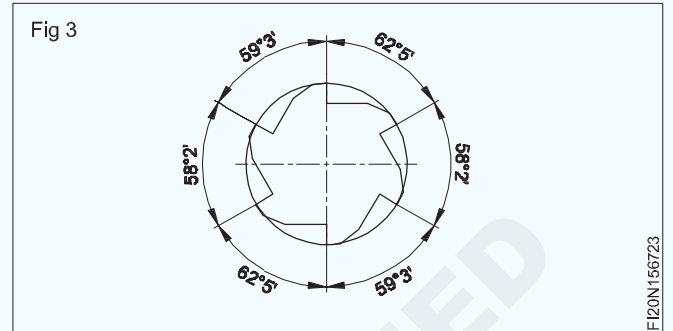


ସମାନ୍ତରାଳ ଶଙ୍କର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ (ଚିତ୍ର 4a)
ଏକ ରିମର୍ସ ଯାହା ଟେପର ଏବଂ ବେଭେଲ୍ ସୀମା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଧାରଣ କରିଥାଏ | ରିମେରର ଶରୀର ଏକ ଶଙ୍କର ସହିତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ | ଶଙ୍କରଟି କାଟିବା ଧାରର ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ | ଟ୍ୟାଙ୍କର ରେସ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶଙ୍କରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବର୍ଗ ଆକୃତିର | ସିଧା ଏବଂ ହେଲିକାଲ୍ ବଂଶୀ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରିମର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ | ସମାନ୍ତରାଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ |

କର୍ମଶାଳାରେ ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ରେମର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ H7 ଛିଦ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି |

ପାଇଲଟ୍ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସ (ଚିତ୍ର 4 ବ)

ଏହି ପ୍ରକାରର ରିମର୍ସ ପାଇଁ, ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପାଇଲଟ୍ ଗଠନ କରେ | ପାଇଲଟ୍ ରିମର୍ସ ଏକାଗ୍ରତା ରଖେ ଏବଂ ଛିଦ୍ରଟି ପୁନଃ amେ ନାମିତ ହୁଏ |

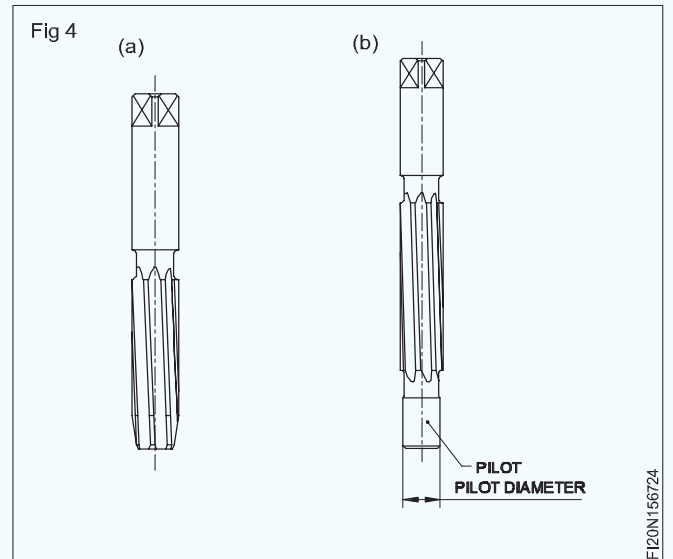


ସମାନ୍ତରାଳ ଶଙ୍କର ସହିତ ସକେଟ୍ ରିମର୍ସ (ଡ୍ରମ୍ପର୍ 5a ଏବଂ 5b)

ମେଟ୍ରିକ୍ ମୋର୍ସ ଟ୍ୟାପର୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରିମର୍ସ କଟିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ ଟେପର କରିଛି | ଶଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଗ ଆକୃତିର | ବଂଶୀଗୁଡ଼ିକ ସିଧା କିମ୍ବା ହେଲିକାଲ୍ |

ସକେଟ୍ ରିମର୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୋର୍ସ ଟ୍ୟାପେଡ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁନ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।


ଟେପର ପିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ (ଚିତ୍ର 5c)

ଏହି ରିମର୍ ଟେପର ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଟେପର ଗାତଗୁଡ଼ିକ ପୁନ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଟେପର କରିଛି । 50 ରେ 1 ର ଏକ ଟେପର ସହିତ ଏକ ଟେପର ପିନ୍ ରିମର୍ ତିଆରି କରାଯାଏ । ଏହି ରିମର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା କିମ୍ବା ହେଲିକାଲ୍ ବଂଶୀ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ।

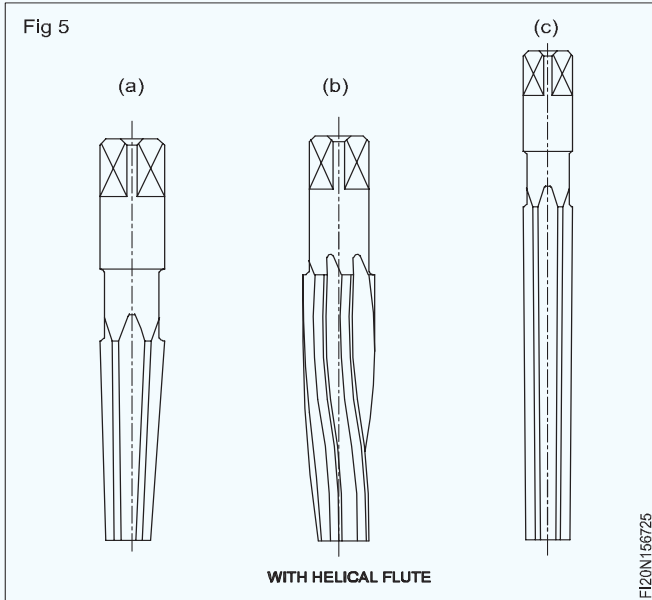

ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ହେଲିକାଲ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଟେପର ରିମର୍ସ ବ୍ୟବହାର (ଚିତ୍ର 6)

ସାଧାରଣ ରିମିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିଧା ଫ୍ଲୁଟ୍ ରିମର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ । ହେଲିକାଲ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ରିମର୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଗ୍ରୀଭ୍ କିମ୍ବା ସେଥିରେ କଟାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରେଖା ସହିତ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁନ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ । ହେଲିକାଲ୍ ବଂଶୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଚାଟରିଂକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ।

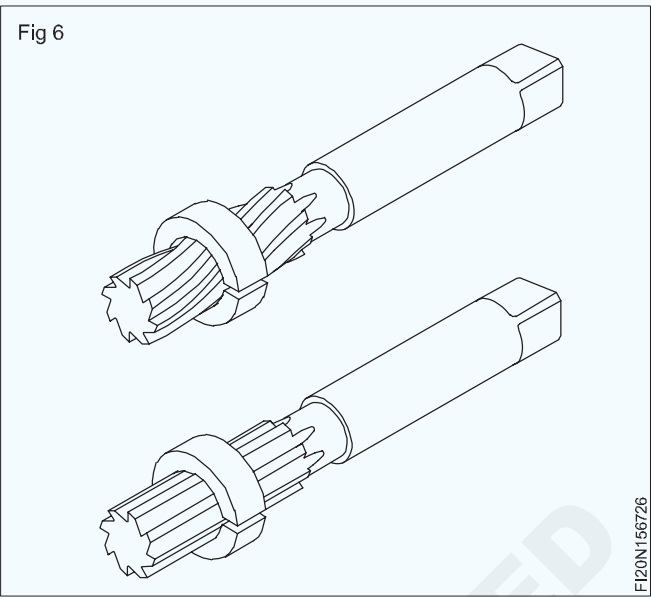

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ସର ସାମଗ୍ରୀ ।

ଯେତେବେଳେ ରିମର୍ସ ଏକ ଖଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଂଶ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଶଙ୍କର ଅଂଶ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ପ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ନିର୍ମିତ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଏକତ୍ର ବଟ-ଝେଲ୍ କରାଯାଏ ।

ଏକ ପୁନ amer ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରଣ: ଏକ ପୁନ amer ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ।

- ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବଂଶୀ
- ଶଙ୍କର ଶେଷ
- ଆକାର

ଉଦାହରଣ: ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍, ସିଧା ବଂଶୀ, Ø 20 ମିଲିମିଟର ସମାନ୍ତରାଳ ଶଙ୍କର ।

ପୁନ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର | (Drill size for reaming)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।
 • ପୁନ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଛିଦ୍ର ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏକ ହାତ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ରିମର୍ ସହିତ ପୁନ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ର ପୁନ am ଆକାରଠାରୁ ଛୋଟ ହେବା ଉଚିତ ।

ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭରେ ରିମର୍ ସହିତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧୀର ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଧୀର ରିମୋରର କଟିଙ୍ଗ୍ରେ ଏକ ଷ୍ଟେନ୍ ଲଗାଇବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ।

ରିମର୍ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ଗଣନା: ସାଧାରଣତ work କର୍ମଶାଳାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିବା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ନିମ୍ନ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ।

ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର = ପୁନ amed ଆକାର - (ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ + ଓଭରସାଇଜ୍)

ସମାପ୍ତ ଆକାର: ସମାପ୍ତ ଆକାର ହେଉଛି ରିମୋରର ବ୍ୟାସ ।

ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍: ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟାସାର ବିଭିନ୍ନ ପରିସର ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ ହେଉଛି ଆକାରର ସୁପାରିଶ । (ସାରଣୀ 1)

ସାରଣୀ 1
ପୁନ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁନ amed ଗର୍ଭର ବ୍ୟାସ (mm)	କଠିନ ବିରକ୍ତ ଗର୍ଭର ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ (mm)
5 ବର୍ଷରୁ କମ୍	0.1.....0.2
5 20	0.2.....0.3
21 50	0.3.....0.5
50 ରୁ ଅଧିକ	0.5.....1

ଓଭରସାଇଜ୍: ସାଧାରଣତଃ considered ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିଲ୍ ଏହାର ବ୍ୟାସଠାରୁ ଏକ ଛିଦ୍ର ବଡ଼ କରିବ | ଗଣନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଓଭରସାଇଜ୍ 0.05 ମିଲିମିଟର ଭାବରେ ନିଆଯାଏ - ତ୍ରିଲର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାସ ପାଇଁ |

ହାଲୁକା ଧାତୁ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ 50% ବଡ଼ ଚୟନ କରାଯିବ |

ଉଦାହରଣ: 10 ମିଲିମିଟର ରିମର୍ ସହିତ ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ପୁନଃ amed ନାମିତ ହେବ | ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଗାତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତ୍ରିଲର ବ୍ୟାସ କ'ଣ ହେବ? ତ୍ରିଲ୍ ଆକାର = ପୁନଃ amed ଆକାର - (ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ + ଓଭରସାଇଜ୍)

(ସମାପ୍ତ ଆକାର) = 10 ମି.ମି.

ଟେବୁଲ୍ = 0.21 Mm ମିମି ଅନୁଯାୟୀ ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |

ଓଭରସାଇଜ୍ = 0.05 ମିମି |

ତ୍ରିଲ୍ ଆକାର = 10 ମିମି - 0.25 ମିମି |

= 9.75 ମିମି

ନିମ୍ନଲିଖିତ ରିମର୍ସ ପାଇଁ ତ୍ରିଲ୍ ହୋଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ:

i 15 mm

ii 4 mm

iii 40 ମି.ମି.

iv 19 ମି.ମି.

ଉତ୍ତର

i _____

ii _____

iii _____

iv _____

ଟିପ୍ପଣୀ: ଯଦି ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ର ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ ହୁଏ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ରିମର୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି |

ପୁନଃ am ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ରିମରର ଛିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
ଭଲ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ |

ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏକ କୁଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ବାରମ୍ବାର ରିମେରରୁ ଧାତୁ ଚିପ୍ପି ବାହାର କରନ୍ତୁ | କାମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିମର୍ କୁ ଅଗ୍ରଗତି କର |

ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି - କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର |

- **ପୁନଃ am ନାମିତ ଛିଦ୍ର ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ |**
 - ଯଦି ଏକ ଚିରାଚରିତ ରିମର୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ରିମେଡ୍ ଗର୍ଭର ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ ହୋଇପାରେ | ଏହିପରି ପୁନଃ am ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 - ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ରିମରର ଛିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- **ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମାପ୍ତ**
 - ଏହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକି one ଶସି କିମ୍ବା ଏହାର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ |
 - ଭୁଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ |
 - ରିମର୍ ବଂଶୀରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱା war ରପ୍ |
 - କୁଲାଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରବାହ |
 - ଫିଡ୍ ହାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର |
 - ରିମିଙ୍ଗ୍ କରିବାବେଳେ ଏକ ଛିର ଏବଂ ଧୀର ଫିଡ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
 - କୁଲାଣ୍ଟର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |
 - ରିମର୍ କୁ ଓଲଟା ଦିଗରେ ବୁଲାଇବା ନାହିଁ |

ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା |

ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ,

ତ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟାସ = ପୁନଃ amed ଗର୍ଭ ଆକାର | (ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ + ଓଭରସାଇଜ୍)

ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତ୍ରିଲ୍ ସାଇଜ୍ ସମ୍ପନ୍ନୀୟ ଥିବାରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡରସାଇଜ୍ ପାଇଁ ସାରଣୀ 1 କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

ପୁନଃ am ନାମିକରଣ | (Reaming)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ରିମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ |



ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ: ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏକ ଛିଦ୍ର ଶେଷ ଏବଂ ଆକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା, ବିରକ୍ତ, ଜାତିର ଛିଦ୍ର | ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣକୁ ଏକ ରିମର୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଏକାଧିକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଅଛି | ମାନ୍ୟତା ଏହା ଏକ ଟ୍ୟାପ୍ ରେସ୍ରେ ରଖାଯାଇ ପୁନଃ amed ନାମିତ | ସ୍ପିଲ୍ (କିମ୍ବା) ସକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ରେ ମେସିନ୍ ରିମର୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସାଧାରଣତଃ re ରିମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଗତି ତ୍ରିଲ୍ ର 1/3 ଗତି ହେବ |

ହାତ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ |


ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଛିଦ୍ର ଖୋଳ |

ମେସିନ୍ ଭାଇସ୍ ଉପରେ ସେଟିଂ କରିବା ସମୟରେ କାମକୁ ସମାପ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

ଗର୍ଭଟି ଚିକିତ୍ସା ଶେଷ ହୁଏ | ଏହା ବୁର୍ ଅପସାରଣ କରେ ଏବଂ ରିମର୍ କୁ ଭୁଲ୍ମ୍ ଭାବରେ ଆଲାଇନ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | (ଚିତ୍ର 2) ବେସ୍ ଉପାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ | ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଇସ୍ କ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭୂସମାନ୍ତର ଅଟେ | (ଚିତ୍ର 2)

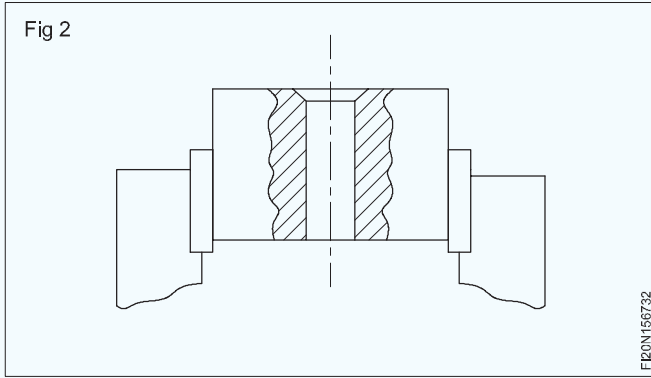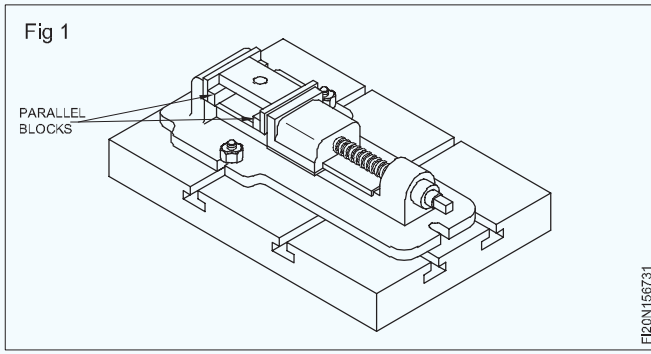


ବର୍ଗ ଶେଷରେ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଅକ୍ସକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିମୋରକୁ ଭଲମ୍ଭ ଭାବରେ ଗର୍ଭରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏକ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ଆଲାଲକ୍ଲେଣ୍ଡ ଯାଅ କରନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଂଶୋଧନ କର । ଏକ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଟ୍ୟାପ୍ ରେଅକ୍ସକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲାଇନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3) ଟ୍ୟାପ୍ ରେଅକ୍ସର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାପକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

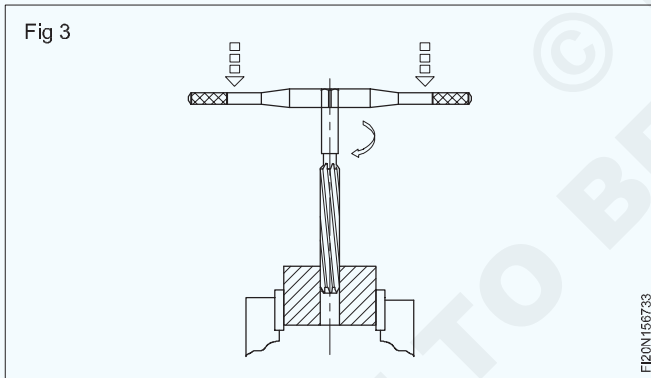

କଟିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ: ନିମ୍ନ ଟାପକୁ ବଜାୟ ରଖି ଟ୍ୟାପ୍ ରେଅକ୍ସକୁ ଛିର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଇନ୍ତୁ ।


ଓଲଟା ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ପୁନଃ amed ଗର୍ଭକୁ ସ୍ଵାର୍ କରିବ । (ଚିତ୍ର 4)

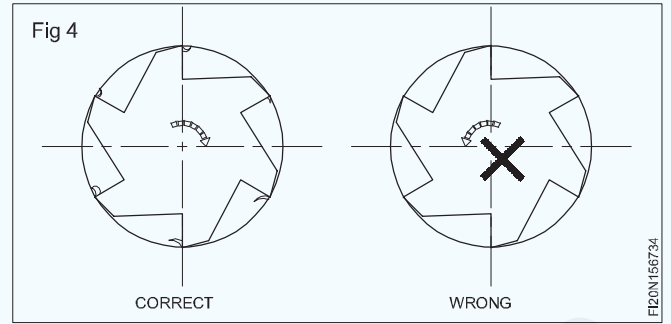

ଗର୍ଭକୁ ପୁନଃ am ରେମ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ରିମୋର ଟେପର ଲିଡ୍ ଲମ୍ବ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ତଳୁ ସଫା ହୁଏ ।

ରିମୋରର ଶେଷକୁ ଉପାଧକ୍ଷକୁ ମାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ରିମର୍ ଛିଦ୍ରରୁ ସଫା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପର ଟାପ ସହିତ ରିମର୍ କୁ କା Remove କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

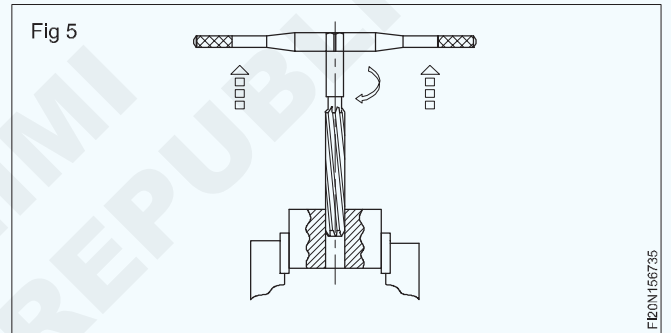

ପୁନଃ amed ଗର୍ଭର ତଳଭାଗରୁ ବୁରଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ଗର୍ଭକୁ ସଫା କର । ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ପିନ ସହିତ ସଠିକ୍ ଯାଅ କରନ୍ତୁ ।


ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | (Screw thread and elements)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସ୍କ୍ରୁ ସୂତାର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ଚର୍ମନୋଲୋଜି |

ସ୍କ୍ରୁ ସୂତାର ଅଂଶ (ଚିତ୍ର 1)

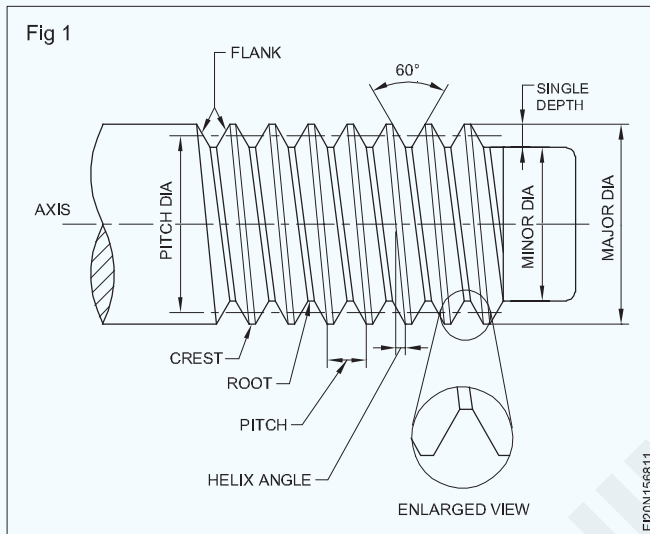

କ୍ରେଷ୍ଟ: ଏକ ସୂତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଉପର ପୃଷ୍ଠ |


ମୂଳ: ସଂଲଗ୍ନ ସୂତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ତଳ ପୃଷ୍ଠ |

ଫାଙ୍କା: କ୍ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ମୂଳ ସହିତ ଯୋଗ କରୁଥିବା ପୃଷ୍ଠ |

ଥ୍ରେଡ୍ କୋଣ: ସଂଲଗ୍ନ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣ |

ଗଭୀରତା: ସୂତାର ମୂଳ ଏବଂ କ୍ରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ p ଝିଁ ଦୂରତା |

ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ: ବାହ୍ୟ ସୂତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଖାଲିର ବ୍ୟାସ ଯାହା ଉପରେ ସୂତା କଟାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସୂତା କାଟିବା ପରେ ଏହା ସର୍ବ ବୃହତ ବ୍ୟାସ ଅଟେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | (ଚିତ୍ର 2)

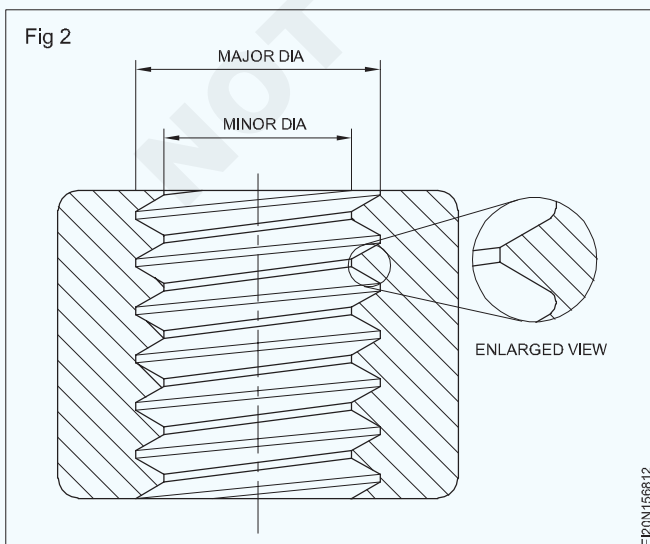

ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଯାହା d_{sc} ରା ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି |

ଛୋଟ ବ୍ୟାସ: ବାହ୍ୟ ସୂତା ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତା କାଟିବା ପରେ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟାସ | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ସୂତା ଗଠନ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରର ବ୍ୟାସ ଅଟେ ଯାହା ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଅଟେ |


ପିଚ୍ ବ୍ୟାସ (ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାସ): ସୂତାର ବ୍ୟାସ ଯେଉଁଠାରେ ସୂତାର ଘନତା ପିଚର ଅଧା ସହିତ ସମାନ |

ପିଚ୍: ଏହା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରର ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ମାପାଯାଇଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ସୂତ୍ରର ଅନୁରୂପ ଇଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା |

ଲିଡ୍: ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ସମୟରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଉପାଦାନ ସହିତ ଏକ ଥ୍ରେଡ୍‌ଡେ ଉପାଦାନର ଦୂରତା | ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଲିଡ୍ ପିଚ୍ ସହିତ ସମାନ |

ହେଲିକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍: କଳ୍ପିତ ପର୍ପେଣ୍ଡିକୁଲାର୍ ରେଖା ସହିତ ସୂତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କୋଣ |

ହାତ: ଯେଉଁ ଦିଗରେ ସୂତା ଆଗକୁ ବ turned ଯାଏ | ଆଗକୁ ବ to ବା ପାଇଁ ଏକ ଡାହାଣ ହାତର ସୂତା ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବାମ ହାତର ସୂତା ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ସାଇଡ୍ ହୋଇଯାଏ | (ଚିତ୍ର 3)

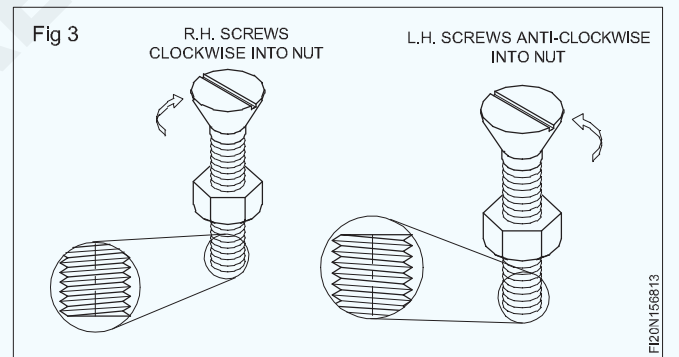

ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ - ଭି ସ୍କ୍ରୁର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର |(Screw threads - types of V threads and their uses)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- V ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- କୋଣ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୁର ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପିଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚାନ୍ତୁ |
- V ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଭି ସ୍କ୍ରୁର ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ହେଉଛି:

- BSW ଥ୍ରେଡ୍: ବ୍ରିଟିଶ୍ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟିଅଣ୍ଡର୍ଡ ଥ୍ରେଡ୍ |
- BSF ସ୍କ୍ରୁ: ବ୍ରିଟିଶ୍ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପିନ୍ନିଂ ସ୍କ୍ରୁ |
- BSP ଥ୍ରେଡ୍: ବ୍ରିଟିଶ୍ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇପ୍ ଥ୍ରେଡ୍ |
- B.A ସ୍କ୍ରୁ: ବ୍ରିଟିଶ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସ୍କ୍ରୁ |
- I.S.O ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କ୍ରୁ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ସଂଗଠନ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କ୍ରୁ |
- ANS: ଆମେରିକୀୟ ଜାତୀୟ କମ୍ପା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରୁ |
- ବିଏସ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଥ୍ରେଡ୍: ବ୍ଲୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଟ୍ରିକ୍ ଥ୍ରେଡ୍ |

BSW ଥ୍ରେଡ୍ (ଚିତ୍ର 1): ଏଥିରେ 55° ର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣ ଅଛି ଏବଂ ସୂତାର ଗଭୀରତା ହେଉଛି $0.6403 \times P$. କ୍ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ମୂଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଗୋଲାକାର | ଚିତ୍ର 1 ପିଚ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ |

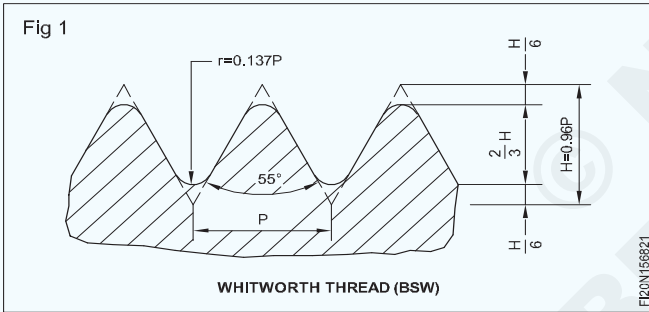



BSW ଥ୍ରେଡ୍ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଦେଇ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: $1/2$ / "" BSW, $1/4$ "BSW | ଟେବୁଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସ ପାଇଁ TPI ର ମାନକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ | ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନ୍ଧନ ସ୍କ୍ରୁ ପାଇଁ BSW ସ୍କ୍ରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

BSF ସ୍କ୍ରୁ: ଏହି ସ୍କ୍ରୁଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସ ପାଇଁ TPI ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ BSW ସ୍କ୍ରୁ ସହିତ ସମାନ | ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସ ପାଇଁ BSW ସ୍କ୍ରୁ ପାଇଁ ଇଞ୍ଚ ପ୍ରତି ଥ୍ରେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 1 "BSW ର 8 ଟି TPI ଏବଂ 1 " BSF ରେ 10 ଟି TPI ଅଛି | ଟେବୁଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଡାଏ ପାଇଁ TPI ର ମାନକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ | BSF ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକର | ଏହା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

BSP ଥ୍ରେଡ୍: ପାଇପ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କ୍ରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ | ଟେବୁଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସ ପାଇଁ ପିଚ୍ ଦେଖାଏ | ଏହା BSW ଥ୍ରେଡ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ | ଥ୍ରେଡ୍‌ଡେଥ୍ ଲମ୍ବ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଟେପର ସହିତ ସୂତା ବାହ୍ୟରେ କଟାଯାଇଥାଏ | ଏହା ବିଧାନସଭାରେ ଲିକେଜ୍‌କୁ ଏଡାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପସୁଆତା ଅନୁଭବ ହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

BA ସ୍କ୍ରୁ (ଚିତ୍ର 2): ଏହି ସ୍କ୍ରୁରେ $47 \frac{1}{2}^\circ$ ର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣ ଅଛି | ଗଭୀରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା

ପରି | ଏହା ବ electrical ଦୁଟିକ ଉପକରଣର ଛୋଟ ସ୍କ୍ରୁ, ଖାଚ୍ ସ୍କ୍ରୁ, ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣର ସ୍କ୍ରୁରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

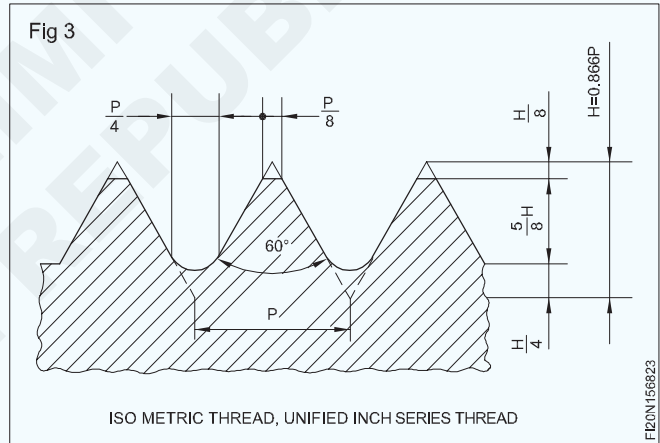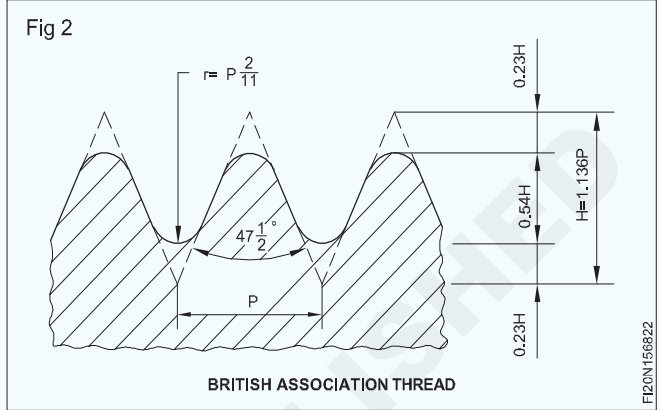

ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ (ଚିତ୍ର 3): ଉଭୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଚ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ, ISO ଏହି ସୂତାକୁ ବିକଶିତ କରିଛି | ଏହାର କୋଣ 60° ଅଟେ | କ୍ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ମୂଳ ସମତଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରିମାଣଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏହି ସୂତା ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ମେଟ୍ରିକ୍ ମାନକ ଏହି ସ୍କ୍ରୁଟି ଏକ ଚିତ୍ରରେ 'M' ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ପରେ କଠିନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ |

ଉଦାହରଣ: M14, M12 ଇତ୍ୟାଦି |

ସ୍ପିନ୍ନିଂ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ, 'M' ଅକ୍ଷରଟି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ପିଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ |

ଉଦାହରଣ: M14 x 1.5 M24 x 2 |

ଆମେରିକୀୟ ଜାତୀୟ ଥ୍ରେଡ୍ (ଚିତ୍ର 4): ଏହି ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ISO ୟୁନିଫାଏଡ୍ ସ୍କ୍ରୁର ପରିଚୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା |

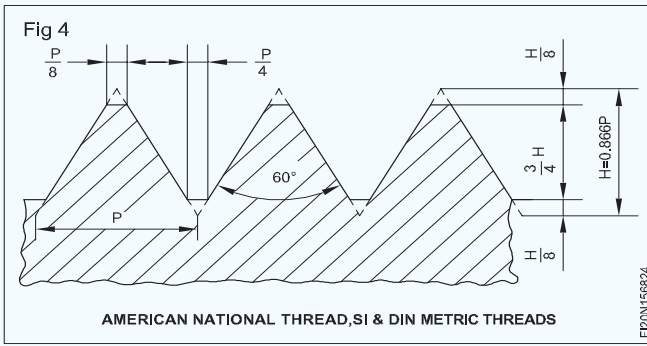

ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ |(Screw pitch gauge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଏକ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ର ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଏକ ସୂତ୍ରର ପିଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ଏହା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ |

ଏକ ସେଟ୍ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ କ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲେଡ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ ଥ୍ରେଡ୍ ପିଚ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ | କ୍ଲେଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ବସନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ ବ୍ଲାର୍ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ କଠିନ ହୋଇଥାଏ |

କେତେକ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ (BSW, BSF ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲେଡ୍ରେ ଥିବା ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରାୟ 25 ମିମିରୁ 30 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟାଯାଇଥାଏ | କ୍ଲେଡ୍ରେ ପିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ କରାଯାଇଛି | ପିଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ମାନକ ଏବଂ ପରିସର ଏହି କ୍ଲେଡ୍ରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି | (ଚିତ୍ର 1)

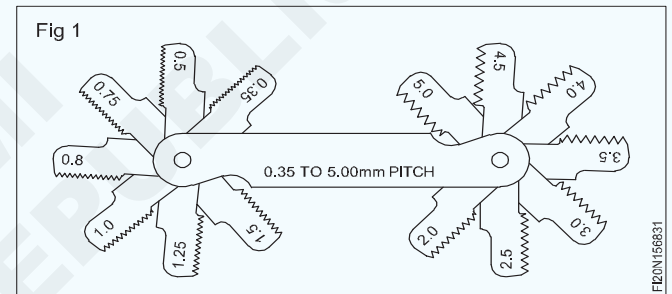

ଟ୍ୟାପ୍ସ |(Taps)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ର ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଏକ ସେଟ୍ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର |

ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର: ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ବ Features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 1): ସେଗୁଡ଼ିକ ହାଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ନିର୍ମିତ |

ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵରେ କଟାଯାଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି |

କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଗଠନ କରିବାକୁ, ସୂତା ଉପରେ ବଂଶୀ କଟାଯାଏ |

ଟ୍ୟାପ୍ ର ଶଙ୍କର ଶେଷଟି ଟ୍ୟାପ୍ ଧରିବା ଏବଂ ବୁଲାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଗ ଆକାରରେ ତିଆରି |

ସୂତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ, ଆଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷକୁ ଚାମ୍ପିରୁ କରାଯାଏ (ଟେପର ଲିଡ୍) |

ଟ୍ୟାପ୍ ର ଆକାର, ଥ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍, ଥ୍ରେଡ୍ ର ପିଚ୍, ତିଆ | ଟ୍ୟାପିଂ ଛିଦ୍ରର ସାଧାରଣତ the ଶଙ୍କର ଉପରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ |

ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକାରକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଉପରେ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍ |

ଏକ ସେଟ୍ ରେ ଟ୍ୟାପ୍ ର ପ୍ରକାର: ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ତିନି ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏକ ସେଟ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ | (ଚିତ୍ର 2)


ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵରେ କଟାଯାଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି |

କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଗଠନ କରିବାକୁ, ସୂତା ଉପରେ ବଂଶୀ କଟାଯାଏ |

ଟ୍ୟାପ୍ ର ଶଙ୍କର ଶେଷଟି ଟ୍ୟାପ୍ ଧରିବା ଏବଂ ବୁଲାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଗ ଆକାରରେ ତିଆରି |

ସୂତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ, ଆଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷକୁ ଚାମ୍ପିରୁ କରାଯାଏ (ଟେପର ଲିଡ୍) |

ଟ୍ୟାପ୍ ର ଆକାର, ଥ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍, ଥ୍ରେଡ୍ ର ପିଚ୍, ତିଆ | ଟ୍ୟାପିଂ ଛିଦ୍ରର ସାଧାରଣତ the ଶଙ୍କର ଉପରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ |

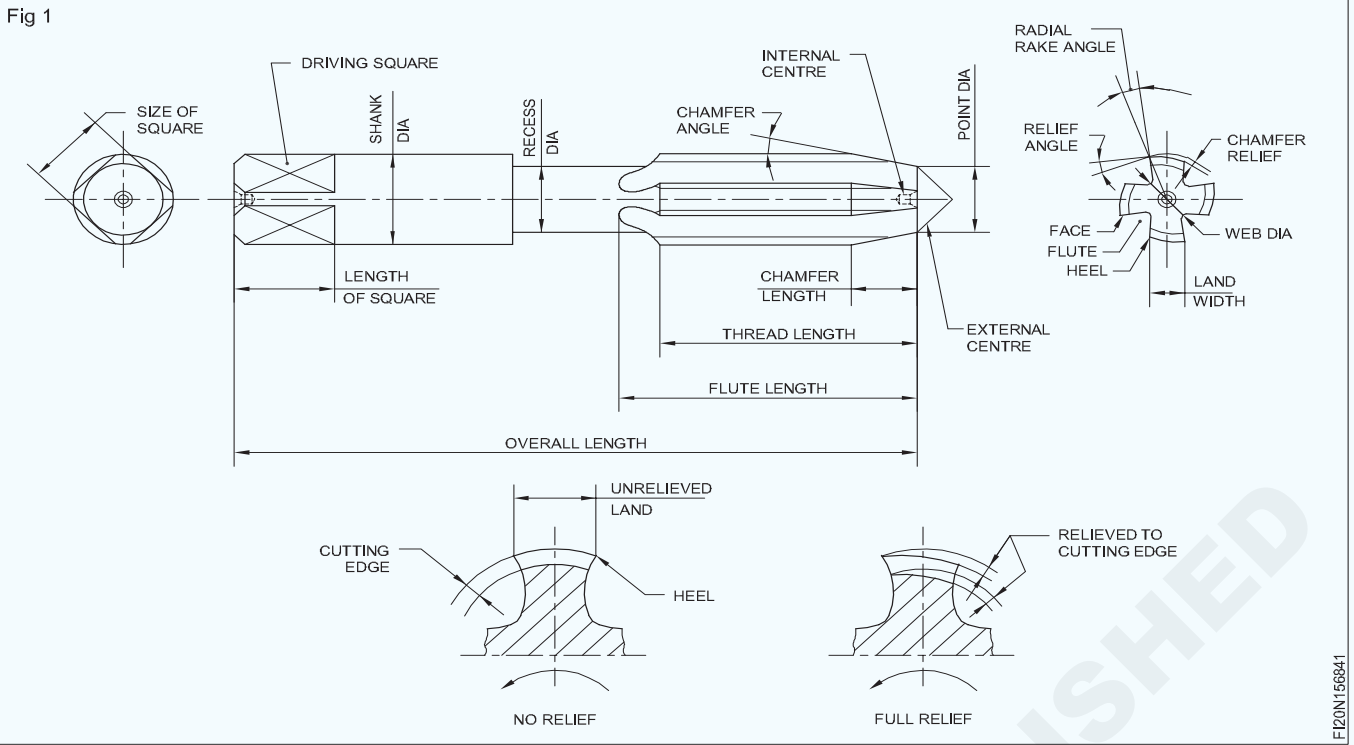

ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକାରକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଉପରେ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍ ।

ଏକ ସେଟ୍ ରେ ଟ୍ୟାପ୍ ର ପ୍ରକାର: ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ତିନି ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏକ ସେଟ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ । (ଚିତ୍ର 2)

ଏହି ସବୁ:

- ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ଟେପର ଟ୍ୟାପ୍ ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ୟାପ୍ ।
- ପ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା ବଟମିଂ ଟ୍ୟାପ୍ ।

ଏହି ଟ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟାପ୍ ଲିଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସମାନ ।


ସୂତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟେପର ଟ୍ୟାପ୍ ।

ଗଭୀର ନଥିବା ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଟେପର ଟ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ।

ଏକ ଅଳ୍ପ ଗଭୀର ସୂତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଗଭୀରତାରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବଟମିଂ ଟ୍ୟାପ୍ (ପ୍ଲଗ୍) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ - ଟ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ 1,2 ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଶଙ୍କର ଉପରେ ରିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ।

ଟେପର ଟ୍ୟାପରେ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ୟାପରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ବଟମିଂ ଟ୍ୟାପରେ ତିନୋଟି ରିଙ୍ଗ ଅଛି । (ଚିତ୍ର 2)

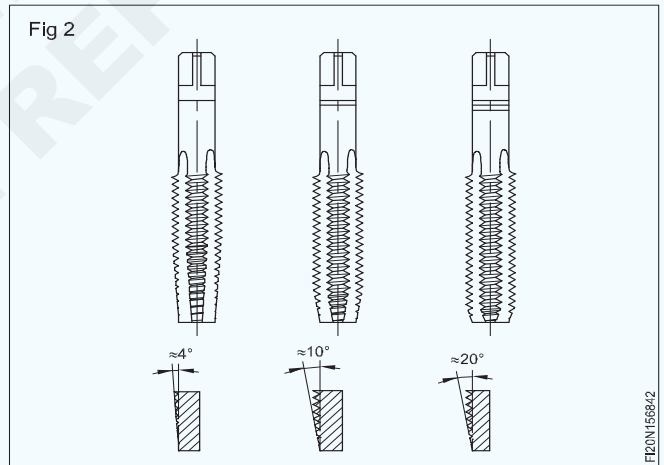

NPT ଜାତୀୟ ପାଇପ୍ ସୂତ୍ର ।

Tap size (inch)	Threads per inch	Tap drill size inch	Tap size (inch)	Threads per inch	Tap drill size inch
1/8	27	11/32	1	11 1/2	1 5/32
1/4	18	7/16	1 1/4	11 1/4	1 1/2
3/8	18	19/32	1 1/2	11 1/2	1 23/32
1/2	14	23/32	2	11 1/2	2 23/16
3/4	14	15/16	2 1/2	8	2 5/8

ଚ଼ରାୟ ଡ୍ରୀଲ ଆକାର ପାଇଁ ଟାପ୍ ଟାପ୍ଲେ |

B.S.W. (55°)			B.S.F. (55°)		
Tap size (inch)	Threads per inch	Tap drill size (mm)	Tap size (inch)	Threads per inch	Tap drill size (mm)
3/16	24	3.7mm	3/16	32	3.97mm
7/32	24	4.5mm	7/32	28	4.6mm
1/4	20	5.1mm	1/4	26	5.3mm
5/16	18	6.5mm	5/16	22	6.75mm
3/8	16	7.94mm	3/8	20	8.2mm
7/16	14	9.3mm	7/16	18	9.7mm
1/2	12	10.5mm	1/2	16	11.11mm
9/16	12	12.1mm	9/16	16	12.7mm
5/8	11	13.5mm	5/8	14	14mm
11/16	11	15mm	11/16	14	15.5mm
3/4	10	16.257mm	3/4	12	16.75mm
7/8	9	19.25mm	7/8	11	19.84mm
1"	8	22mm	1"	10	22.75mm

ଡ୍ରୀଲ୍ ସାଇଜ୍ ISO ଲଞ୍ଚ (ୟୁନିଫାଏଡ୍) ଥ୍ରଡ୍ ଚ଼ରାୟ କରନ୍ତୁ |

NC National coarse			NF National Fine		
Tap size (inch)	Threads per inch	Tap drill size inch	Tap size (inch)	Threads per inch	Tap drill size inch
1/4	20	13/64	1/4	28	7/32
5/16	18	17/64	5/16	24	17/64
3/8	16	5/16	3/8	24	21/64
7/16	14	3/8	7/16	20	25/64
1/2	13	27/64	1/2	20	29/64
9/16	12	31/64	9/16	18	33/64
5/8	11	17/32	5/8	18	37/64
3/4	10	21/32	3/4	16	11/16
7/8	9	49/64	7/8	14	13/16
1"	8	7/8	1"	14	15/16
1 1/8	7	63/64	1 1/8	12	1 3/6
1 1/4	7	17/64	1 1/4	12	1 11/6
1 3/8	6	17/32	1 3/8	12	1 19/64
1 1/2	6	1 11/32	1 1/2	12	1 27/64
1 3/4	5	1 9/16			
2"	4 1/2	1 25/32			

ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ |(Machine taps)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ର ବ characteristics ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ନାମ ଦିଅ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ର ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |


ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଉପଲବ୍ଧ |

ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ are ଶିକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି |

- ଥ୍ରେଡିଂ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟର୍କକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା |
- ଚିପ୍ ଜାମିଙ୍ଗ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା |


ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ର ପ୍ରକାର |

 ବନ୍ଧୁକ ଟ୍ୟାପ୍ (ସ୍ପିରାଲ୍ ସୂଚିତ ଟ୍ୟାପ୍) (ଚିତ୍ର 1)



ଏହି ଟ୍ୟାପଗୁଡ଼ିକ ଗାତ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ | ଅଳ୍ପ ଛିଦ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚିପ୍ କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ | ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାବେଳେ, ଚିପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଗରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 2)

ଏହା ଚିପ୍ ର ଜମାଟିକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ | ବଂଶୀଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଟ୍ୟାପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ | ଏହି ଟ୍ୟାପଗୁଡ଼ିକର ବଂଶୀ ଚିପ୍ ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ |


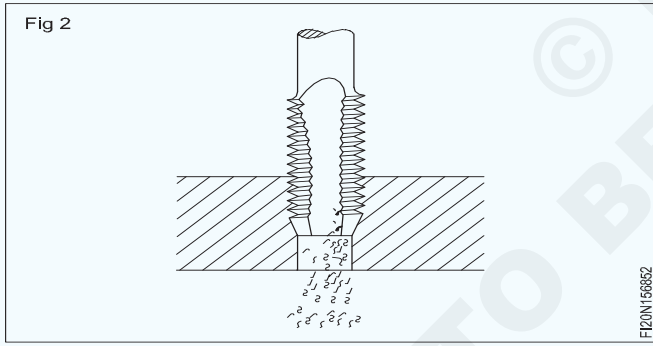


ବଂଶୀ-କମ୍ ସ୍ପିରାଲ୍ ସୂଚିତ ଟ୍ୟାପ୍ (ଷ୍ଟର୍ ବଂଶୀ ଟ୍ୟାପ୍) (ଚିତ୍ର 3)

ଏହି ଟ୍ୟାପଗୁଡ଼ିକରେ ଚାମ୍ପେଡ୍ ଶେଷରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଣାକ ବଂଶୀ ଭୂମି ଅଛି ଏବଂ ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଦୃ solid ରହିଯାଇଛି | ବନ୍ଧୁକ ଟ୍ୟାପ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଟ୍ୟାପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ |



ବଂଶୀ-କମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଗାତର ବ୍ୟାସଠାରୁ ମୋଟା ନୁହେଁ | ନରମ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପତଳା ଧାତୁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଂଶୀ ସ୍ପିରାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟ୍ୟାପ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୁକ୍ତ |

ହେଲିକାଲ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଟ୍ୟାପ୍ / ସ୍ପିରାଲ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଟ୍ୟାପ୍: ଏହି ଟ୍ୟାପଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପିରାଲ୍ ବଂଶୀ ଅଛି ଯାହା ଛିଦ୍ରରୁ ଚିପ୍ ବାହାର କରିଥାଏ | (ଚିତ୍ର 4)

 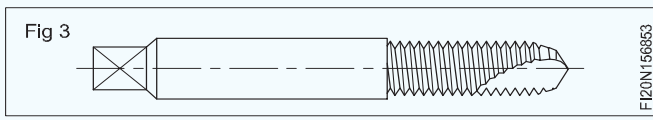


ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ଛିଦ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ | ଟ୍ୟାପ୍ ର ହେଲିକାଲ୍ ଭୂମି ଥ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠର ବାଧାକୁ ଦୂର କରିବ | ଟ୍ୟାପ୍ ର ହେଲିକାଲ୍ ବଂଶୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ପିଭଲ୍, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ନକ୍ଷତ୍ର ସାମଗ୍ରୀରେ ଛିଦ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଦ୍ରୁତ ସ୍ପିରାଲ୍ ସହିତ ସ୍ପିରାଲ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ | (ଚିତ୍ର 5) ଏହି ଟ୍ୟାପ୍ ଗଭୀର ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଚିପ୍ କୁ ଗାତରୁ ଶୀଘ୍ର ସଫା କରିପାରିବ | (ଚିତ୍ର 6)

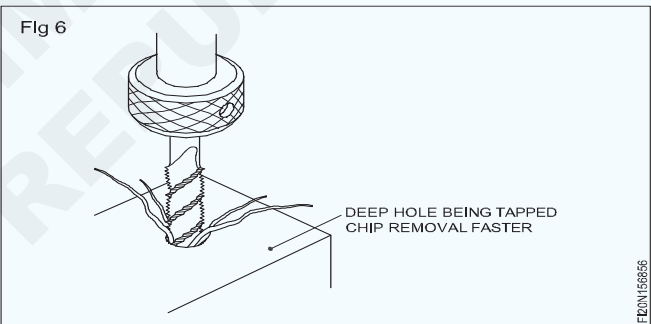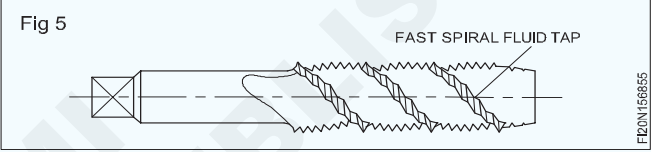


ଥ୍ରେଡ୍ ଗଠନ ଟ୍ୟାପ୍ (ଫ୍ଲୁଟ୍ଲେସ୍ ଟ୍ୟାପ୍)

ଏହି ଟ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଗଭୀର ଥ୍ରେଡ୍ ଗଠନ କରେ | (ଚିତ୍ର 7)

 

ଏହି ଟ୍ୟାପଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଲୋଭ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସୂତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | (ଚିତ୍ର 8) ଯେତେତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ ch ଶସି ଚିପ୍ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଚିପ୍ ଅପସାରଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ | ତମ୍ବା, ପିଭଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ସାସା ଇତ୍ୟାଦି ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ୟାପଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ |

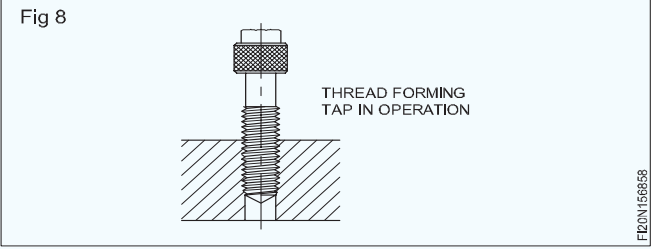


ଟ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପଏଣ୍ଟ୍ |(General informative points on taps)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର |
- ଏକ ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର |
- ଏକ ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ର ନିର୍ମାଣଗତ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ର ତିନୋଟି ଖଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସହିତ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପରି, ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଥ୍ରେଡେଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାଟେ | ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ସାଧାରଣତ tool ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଶଙ୍କର (2) ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ସନ୍ (1) ରେ ଦେଖାଯାଏ (ଚିତ୍ର 1) | କଟିଙ୍ଗ୍ ବିଭାଗ ନିଜେ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ | ଆରମ୍ଭ (1), ଯାହାକି କାଟିବା ପାଇଁ ସେବା କରେ, ଏବଂ ଦୂତନ କଟା ସୂତାକୁ ଖାଇବା ଗତି ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବିଭାଗ (4) | (ଚିତ୍ର 1)

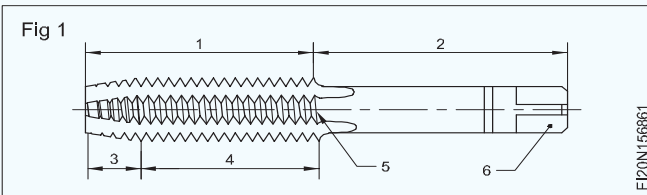

ବଂଶୀ ସଂଖ୍ୟା (5), ଏପରିକି ଅତୁଆ ହୋଇପାରେ | ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବଂଶୀ ସହିତ, ବ୍ୟାସ (7) ମାପ କରିବା ସହଜ ଅଟେ | (ଡିମ୍ବର 2a ଏବଂ 2b)

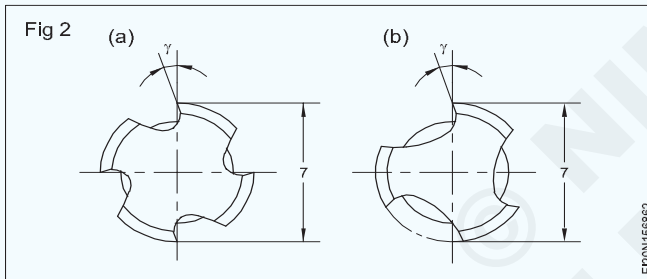

ସିଧା ଏବଂ ସ୍ଥିରାଲ୍ ଗ୍ରାଭ୍ ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଉପଲବ୍ଧ | ଶଙ୍କରର ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷର ଆକାର ବିଭିନ୍ନ ମାନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ | ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ ଛୋଟ, ସୂତା ବ୍ୟାସ ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ | (6) କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ କାନ୍ଧରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବର୍ଗ ଶେଷ ସହିତ ସିଙ୍କ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସିଧାସଳଖ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

ତିପ୍ ଅପସାରଣ (ପ୍ରବାହ) ଟ୍ୟାପ୍ ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥାଏ | ମେସିନ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ରେକ୍ କୋଣକୁ ଆଡାପ୍ଟ୍ କରାଯିବା ଜରୁରୀ | କଠିନ ଏବଂ ଭଗ୍ନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଛୋଟ ରେକ୍ କୋଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ନରମ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ରେକ୍ କୋଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ଉପଲବ୍ଧ |

ପାଖାପାଖି 12 ° ର ରେକ୍ କୋଣ ସହିତ ସାଧାରଣ (ଚିତ୍ର 3 ବି) ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |

ପାଖାପାଖି 20 ° ର ରେକ୍ କୋଣ ସହିତ ନରମ (ଚିତ୍ର 3c) ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |



ପାଖାପାଖି 3 ° ର ରେକ୍ କୋଣ ସହିତ ହାର୍ଡ (ଚିତ୍ର 3a) ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |

ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ରେକ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |

ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂମି ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ତିପ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

କାଷ୍ଠ ଲୁହା ପରି ଭଙ୍ଗୁର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ 'ହାର୍ଡ' ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଯଦି କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଉପରେ ଏକ 'ସାଧାରଣ' ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଟ୍ୟାପ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପରି ନ uct ଟିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଟ୍ୟାପ୍ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ | ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଷ୍ଠ ଲୁହା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ପିନ୍ଧି ଯାହା ଦ୍ ବା ଚା ସେମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଟ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଅଧିକ ନମନୀୟ ଅଟେ, ଏହା କଟିଙ୍ଗ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ରେ (8) ଚାପି ହୋଇଯାଏ | କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ପଛରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାସକୁ ଫେରିଯାଏ | ଖୋଲର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାପ୍ ର ଗାଇଡ୍ ବିଭାଗର ଜାମ ସୃଷ୍ଟି କରେ | (ଚିତ୍ର 4)

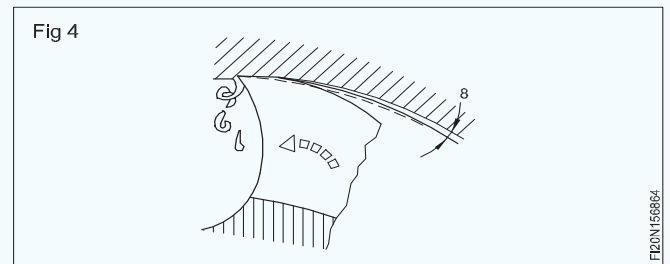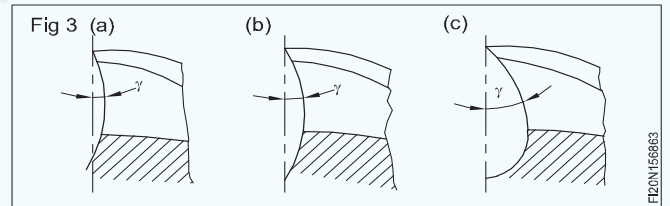


ପାଇପ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ |(Pipe Threads and Pipe Taps)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ଟେପର ପାଇପ୍ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ |
- କାନ୍ଥର ଘନତା ଏବଂ BSP ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତି ଇଞ୍ଚ (TPI) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |
- ପାଇପ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ସିଲ୍ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- B.S 21 - 1973 ଏବଂ I.S ଅନୁଯାୟୀ ଥ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଖାଲି ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ | 2643 - 1964


ପାଇପ୍ ସୂତା |

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇପ୍ (BSP) ରେ ଥ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାଇପ୍ ସୂତାଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ୍ତରାଳ ସୂତା ଥିବାବେଳେ ବାହ୍ୟ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ଟେପର କରିଛି |

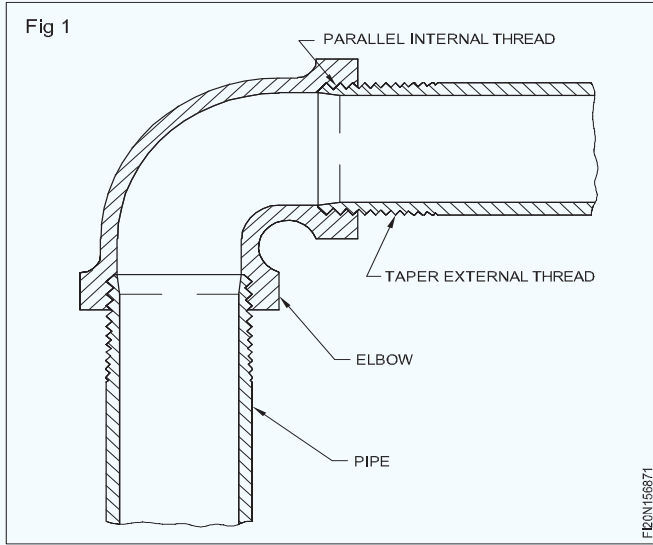

B.S.P. ସୂତାଗୁଡ଼ିକ

ଗାଲ୍‌ନାଇଜଡ୍ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କାଠର ଘନତାରେ 1/2 / "ରୁ 6" ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଟେବୁଲ୍ 1 1/2 / "ରୁ 4" ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଞ୍ଚ ପ୍ରତି ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ସୂତା ଦେଖାଏ | (ଚିତ୍ର 2)

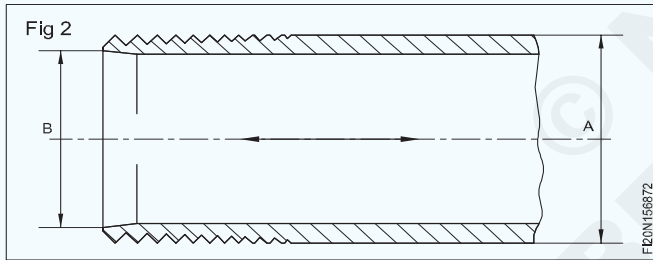


ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସୂତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଳ ଗଠନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୀର୍ଷଗୁଡ଼ିକ | (ଖ)

ଶେଷ ଚାରୋଟି ସୂତାରେ ଫ୍ଲାଟ ଟପ୍ ଏବଂ ତଳ ଅଛି | (ଗ)


ପାଇପ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ସିଲ୍ କରିବା |

ଚିତ୍ର 3 ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପାଇପ୍ ଶେଷରେ ଅନେକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ସୂତା ଅଛି | (କ)

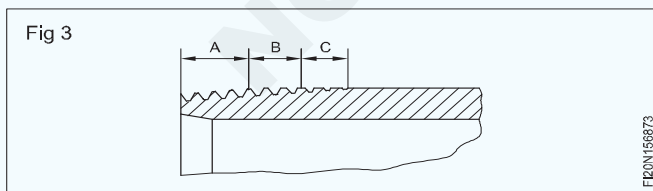

ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ ଗଣ୍ଠିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ଅଛି:

- 1 ସମାନ୍ତରାଳ ମହିଳା ସୂତା |
- 2 ଟେପର ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ସୂତା |
- 3 ହେମ୍ପ ପ୍ୟାକିଂ |

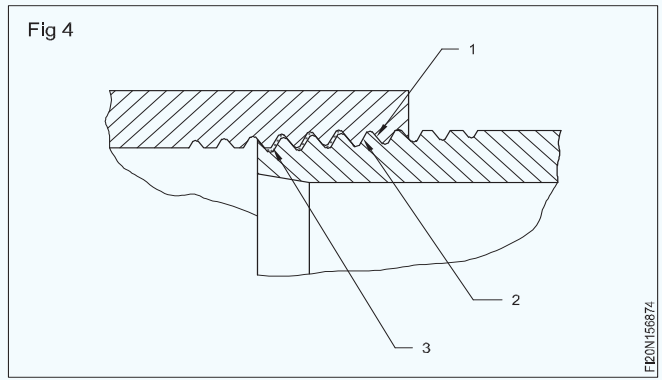



ସାରଣୀ 1

BSP - Pipe sizes or DIN 2999 (inside) (B)	Threads inch	Outside diameter/ mm of the pipe (A)
1/2"	14	20.955 mm
3/4"	14	26.441
1"	11	33.249
1 1/4"	11	41.910
1 1/2"	11	47.803
2"	11	59.614
2 1/2"	8	75.184
3"	8	87.884
4"	8	113.030

କ metal ଶସି ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ସୂତା (ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସୂତା) ମଧ୍ୟରେ ଯେକ small ଶସି ଛୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେମ୍ପ ପ୍ୟାକିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି |

ପାଇପ୍ ଟପାୟ୍ |

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାଇପ୍ ସୂତା ସାଧାରଣତ standard ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେପର ପାଇପ୍ ଟପାୟ୍ ସହିତ କଟାଯାଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 5)

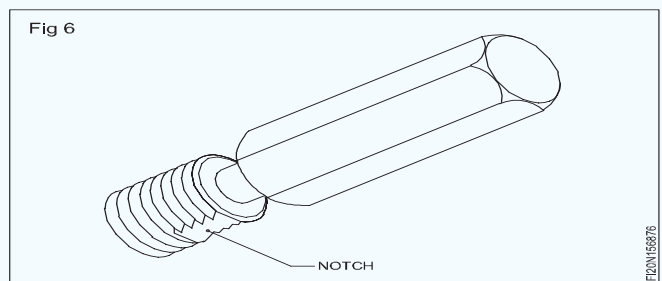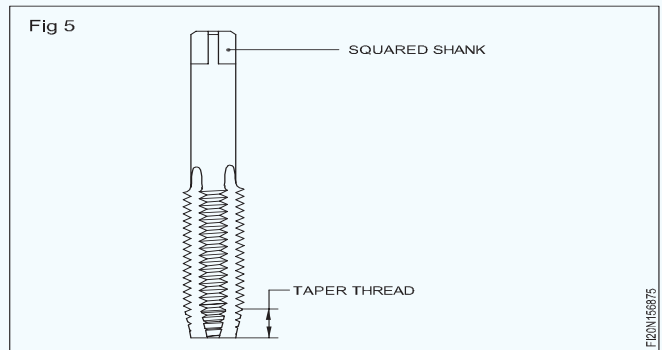

ରେଖଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ ଅପସାରଣ, ଷ୍ଟୁଡ୍ | (Tap wrenches, removal of broken tap, studs)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଖର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖଗୁଡ଼ିକ: ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଥୋଡ଼ ହେବାକୁ ଥିବା ଗର୍ଭରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯେପରିକି ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ରେଖ, ଟି-ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖ, କଠିନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖ ଇତ୍ୟାଦି |

 ଡବଲ୍ - ସମାପ୍ତ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖ କିମ୍ବା ବାର୍ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖ (ଚିତ୍ର 1)



ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖ | ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ - 175, 250, 350 ମିମି ଲମ୍ବ | ଏହି ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ ବ୍ୟାସ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ୟାପ୍ ବୁଲାଇବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ |

ରେଖର ସଠିକ୍ ଆକାର ବାଛିବା ଜରୁରୀ |

ଟି- ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖ (ଚିତ୍ର 2) |

ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଜହ୍ନ ସହିତ ଛୋଟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚକ୍ ଏବଂ ରେଖକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ |



ଏହି ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବୁଲାଇବା |

ଛୋଟ ଆକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ |

କଠିନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖ (ଚିତ୍ର 3)

ଏହି ରେଖଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ | ସେମାନେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ନେଇପାରିବେ | ଏହା ଟ୍ୟାପ୍ ରେଖଗୁଡ଼ିକର ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହିପରି ଟ୍ୟାପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତିକୁ ରୋକିଥାଏ |

ଟ୍ୟାପ୍ ସାମଗ୍ରୀ: କଠିନ କାଷ୍ଠ ଲୁହା (କିମ୍ବା) ସ୍ଥିଲର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରୁ ନିର୍ମିତ | ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଚାପରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବାରୁ କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

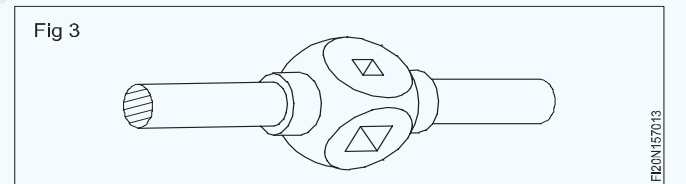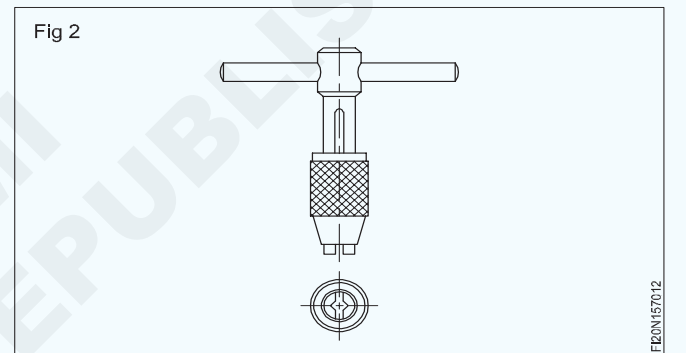

ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ ଅପସାରଣ କରିବା |(Removing broken taps)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ ଅପସାରଣ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିର ନାମ ଦିଅ |
- ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ ଅପସାରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |


ଖାର୍ଜସିଏ ପୃଷ୍ଠରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାପ୍, ପୁଅର୍ ପରି ଗ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ |

ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଟ୍ୟାପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ | ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକି one ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |

ଟ୍ୟାପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର (ଚିତ୍ର 1)

ଏହା ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପକରଣ ଏବଂ ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ |


ଏହି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟରର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ଯାହା ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ ର ବଂଶୀ ଉପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ |

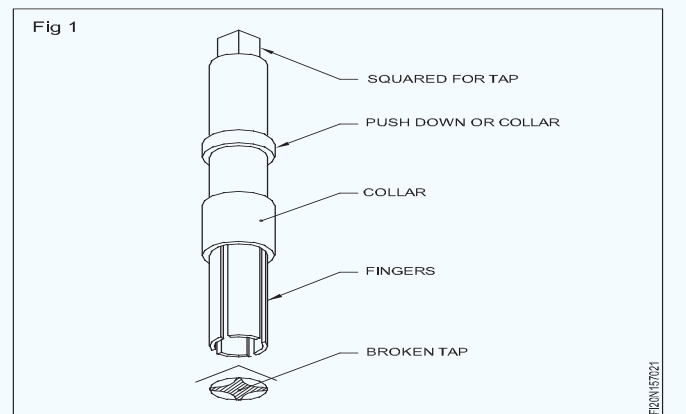

ସ୍ଥଳରେ କଲର ଡା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ସ୍ ବୁଲାଇଲା ।

ଏକ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ହାଲୁକା blow ଟକା ଯଦି ଗାଢ଼ ଭିତରେ ଜାମ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଟ୍ୟାପ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


ପଞ୍ଚର ବ୍ୟବହାର (ଚିତ୍ର 2)

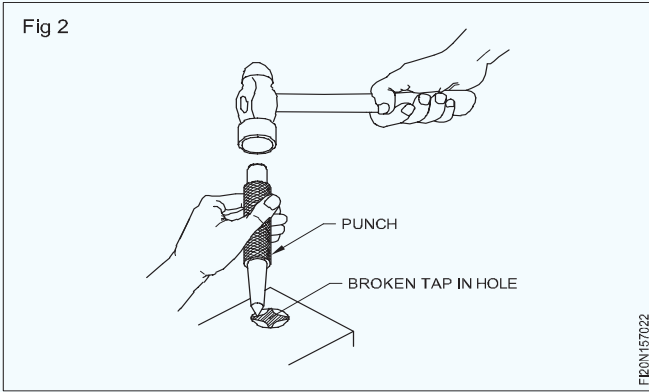

ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚର ବିନ୍ଦୁ ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ ର ବଂଶୀକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟ୍ ର ପୋଜିସନ୍ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଭଙ୍ଗିଯିବା ସମୟରେ ଭଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ସ୍ ଆଡ଼କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ।

ଟ୍ୟାପ୍ ଆହ୍ଲାଲିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ତ୍ରିଲ୍ କରିବା ।

ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବିଫଳ ହେଲେ ଏହା ଏକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ କ୍ଲକ୍ସ୍ କିମ୍ବା ଆହ୍ଲାଲିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାପାରୀ ଗରମ ହୁଏ । ଡା'ପରେ ଆହ୍ଲାଲିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ଖୋଳାଯାଏ । ଅବଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ଡ୍ରଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା EZY - OUT (ଏକ୍ସ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର) ବ୍ୟବହାର କରି ଅପସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ପଦ୍ଧତି କମ୍ ତରଳ ଡାପମାତ୍ରା ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ (ଚିତ୍ର 3)

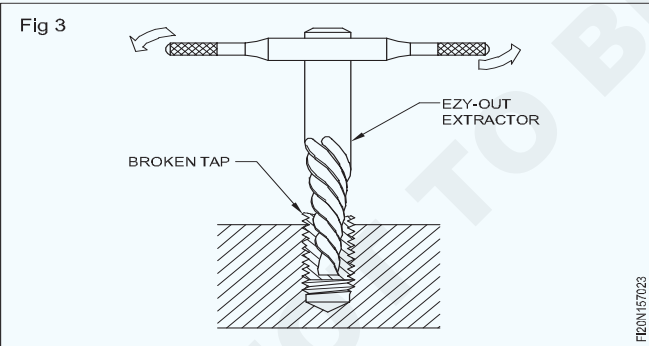

ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପସାରଣ କରିବା |(Removing broken stud)

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।
- ଷ୍ଟୁଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ଏକ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟୁଡ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବୋଲ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବା ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ । କଭର ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର କଭରଗୁଡ଼ିକୁ ଇଞ୍ଜିନ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ Stud ଅଧିୟନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଆର୍କ ଖେଲଟିଂର ବ୍ୟବହାର ।

ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଯେତେବେଳେ ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ଛୋଟ ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୁଏ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ଟ୍ୟାପ୍ ଅପସାରିତ ହୋଇପାରେ ।

ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟବହାର ।

ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅଂଶ ଏସିଡ୍ ଅନୁପାତରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଜଳ ଭିତରକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ । ଅମ୍ଳର କ୍ରିୟା ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଦିଏ ଏବଂ ଡା'ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ବାହକାରୀ କିମ୍ବା ନାକ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଅମ୍ଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଏସିଡ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇବା ସମୟରେ ।

ସ୍ପାର୍କ କ୍ଷୟର ବ୍ୟବହାର ।

ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ପାର୍କ ଏରୋଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଧାତୁ (ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍) ପୁନରାବୃତ୍ତି ସ୍ପାର୍କ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟାପାରୀ ଅପସାରିତ ହୁଏ । ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ - କଣ୍ଟକ୍ଟ୍ ଖାର୍ଚ୍ଚିତ୍ (ଟ୍ୟାପ୍) ମଧ୍ୟରେ ବ electrical ଦୁଟିକ ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣିକା ଉତ୍ପନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ଖାର୍ଚ୍ଚିତ୍ ରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନପାରେ । (ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଟ୍ୟାପ୍ ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍କରୁ ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ପିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।) ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଗୋଲାକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍ ରାଉଣ୍ଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ।


ମେଳ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଗଠନର ରୁହେଁ |

ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରାଯାଇଛି |

ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟଡ୍ ଅପସାରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି |


ପ୍ରିକ୍ ପସ୍ତ୍ ପଦ୍ଧତି |

ଯଦି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅତି ନିକଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏହାକୁ ଏକ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ସାଇଜ୍ ଦିଗରେ ଚଳାଇ, ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିକ୍ ପିଟ୍ ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

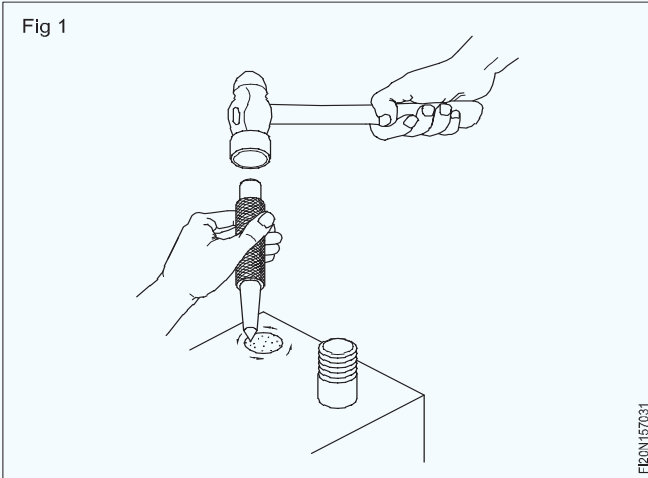


ବର୍ଗ ଫର୍ମ ଦାଖଲ |

ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଚିକିଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ସ୍ପାନର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଅଂଶରେ ଏକ ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ତା'ପରେ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପାନର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ସାଇଜ୍ କୁଲାଇନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

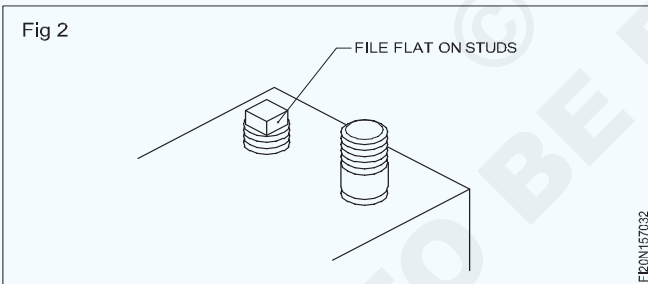

ବର୍ଗ ଟେପର ପସ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି |


ଏକ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା (ଛିଦ୍ରର ବ୍ୟାସ ଅଧା ଷ୍ଟୁଡ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ସମାନ) ଏବଂ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ବର୍ଗ ଟେପର ପସ୍ତକୁ ଗର୍ଭରେ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅପସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ | ଷ୍ଟୁଡ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ |

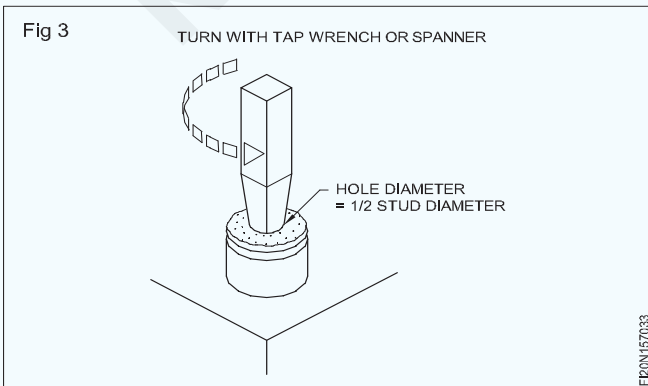


EZY - ଆଉଟ୍ ପଦ୍ଧତି (ଚିତ୍ର 4)

ଇଜି - ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟୁଲ୍, ଯାହାକି ଟେପର ରିମରର ଆକାର ସହିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାନ କିନ୍ତୁ ବାମ ହାତ ସ୍ଥିରାଲ୍ ଛାଡ଼ିଛି | ଏହା pieces ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ | ପରାମର୍ଶିତ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଜି - ଆଉଟ୍ ଉପରେ ପିଟ୍ ହୋଇଛି |

ଗାତ ଖୋଲିବା ପରେ ପରାମର୍ଶିତ ଇଜି - ଆଉଟ୍ ଏହା ଉପରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟା ବିରୋଧୀ ଦିଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି | ଯେହେତୁ ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହୁଏ, ଏହାର ଗ୍ରିପ୍ ବ increasing ଇଲ ସେହି ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅନାବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ | (ଚିତ୍ର 4)

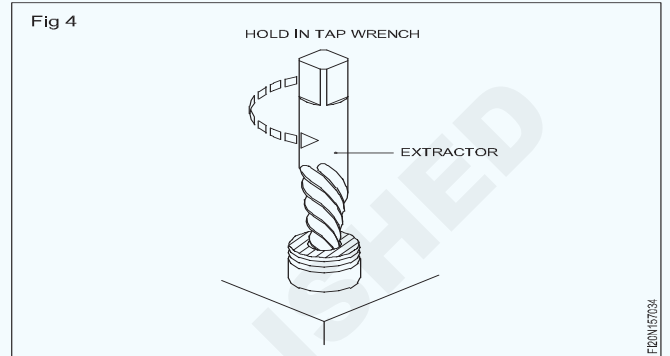

ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଲ୍ ତିଆରି କରିବା: ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟୁଡ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଲ୍ ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖୋଜ | ଭଙ୍ଗା ଚିପ୍ ଆକାରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ସୂଚା ଅଂଶକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ | ପ୍ରେଡ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 5)

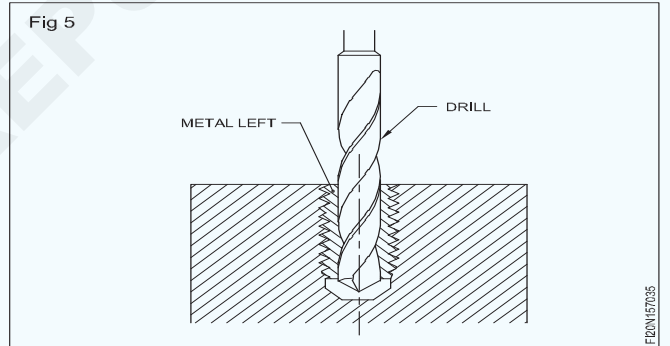

ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଆକାରର ଆକାର ସହିତ ସମାନ ଛିଦ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚିକିଏ ଓଭର ଟାଇପ୍ ସହିତ ଗର୍ଭକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଭର ସାଇଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ତିଆରି ଏବଂ ଛିଡ଼ିରେ ଫିଟ୍ ହେବ |




ମଲା ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟକ୍ | (Dies and die stock)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକା କର |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାରର ନାମ ଦିଅ |

ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବହାର |

ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଥ୍ରେଡିଂ ଡିଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 1)

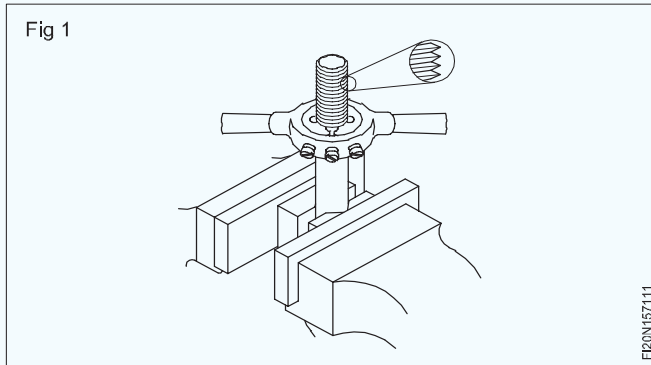


ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକାର |

ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ |

- ସର୍କୁଲାର୍ ବିଭାଜନ ମର (ବଚନ୍ ମର)
- ଅଧା ମର |
- ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍କରୁ ପ୍ଲେଟ୍ ମର |


ବୃତ୍ତାକାର ବିଭାଜିତ ମରିବା / ବଚନ୍ ମରିବା (ଚିତ୍ର 2)

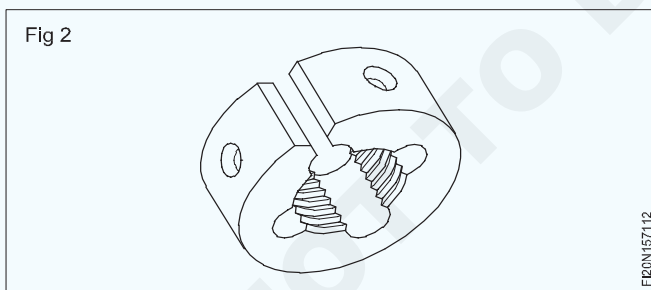


ଆକାରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ସ୍କରୁ କଟ୍ ଅଛି |

ମୃତ୍ୟୁ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି |

ଯେତେବେଳେ ତାଲିକାକୁ ଧରାଯାଏ, ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ | ଏହା କଟର ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଶ୍ଵ ସ୍କରୁଗୁଡ଼ିକ ଟାଣାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ | (ଚିତ୍ର 3) କଟା ଗଭୀରତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରି ସ୍କରୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଖାଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥାଏ | ଚି ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ତାଏ ଷ୍ଟକ୍ କୁ ବଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ କୁହାଯାଏ |

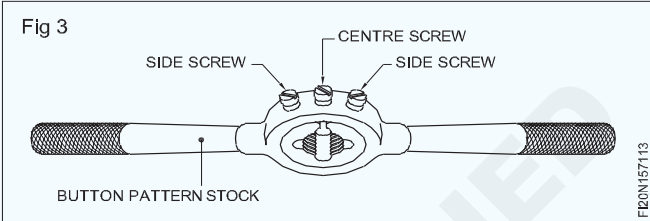

ଅଧା ମର (ଚିତ୍ର 4)

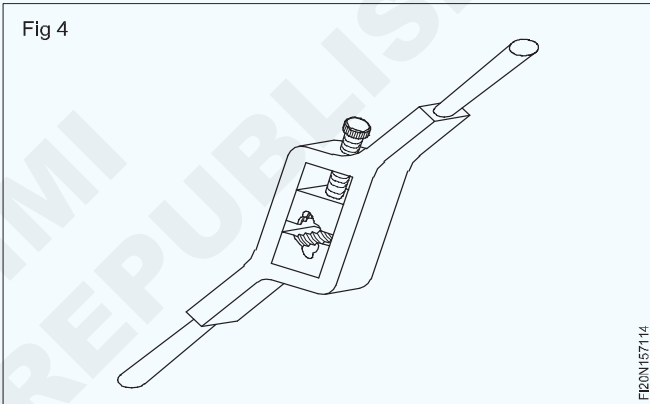

ନିର୍ମାଣରେ ଅଧା ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ |

କଟର ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସହଜରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ |

ଏହି ମରଗୁଡ଼ିକ ମୋଳ ଖାଉଥିବା ଯୋଡ଼ିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏକତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ |

ତାଲିକାକୁ ସ୍କରୁ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରି, ତେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ |

ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ତାଏ ଧାରକ ଦରକାର |

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍କରୁ ପ୍ଲେଟ୍ ମର (ଚିତ୍ର 5)

ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ଅଧା ମରିବା ପରି ମର |

ବିଭାଜିତ ତାଏ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |



ଦୁଇଟି ତାଏ ଅଧା ଏକ ଥ୍ରେଡେଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ (ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍) ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କଲାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ ଯାହା ଥ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ ଏକ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ଯେତେବେଳେ ତାଏ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କଲାରରେ ରଖିବା ପରେ ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଟାଣାଯାଏ, ତାଏ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଦୃ id ଭାବରେ ଧରାଯାଏ |

କଲର ଉପରେ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଏ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ

ସଜାଡ଼ିହେବ ।


ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ପ୍ରକାରର ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ କୁ ଶୀଘ୍ର କଟ୍ ଡାଇଞ୍ଜିନ୍ କୁହାଯାଏ ।
(ଚିତ୍ର 6)

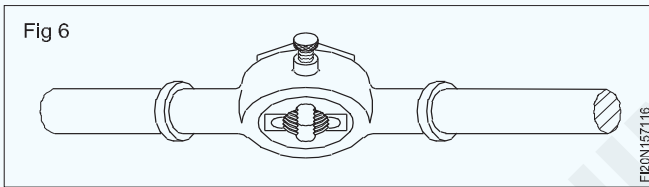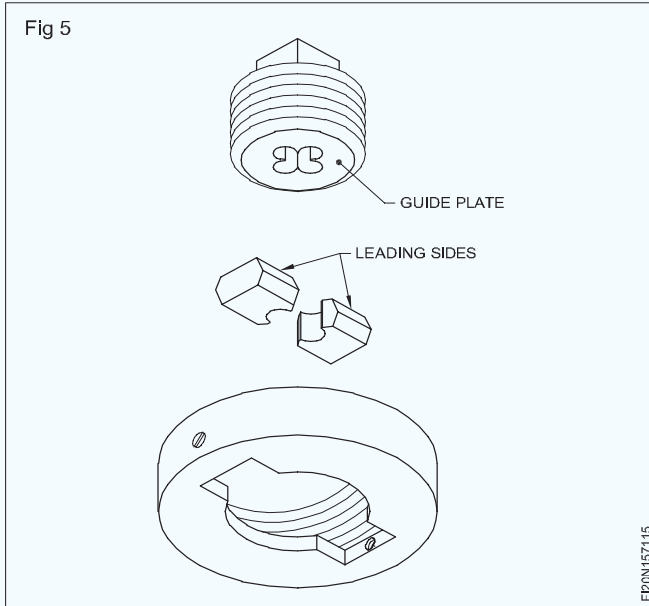

ଥ୍ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲିଡ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡାଏ ଅଧାଗୁଡ଼ିକର ଡଳ ଅଂଶକୁ ଚେପର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମର ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ହୋଇଛି ।

ଉଭୟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସମାନ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ମର ବାଦାମ (କଠିନ ମର) (ଚିତ୍ର 7)

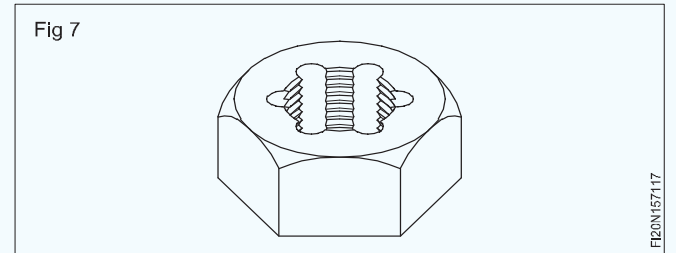

ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇବା କିମ୍ବା ପୁନଃ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଡାଏ ବାଦାମ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ନୂଆ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ମର ବାଦାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ବିଭିନ୍ନ ବାଦାମ ଏବଂ ସୂତାର ଆକାର ପାଇଁ ଡାଏ ବାଦାମ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଡାଏ ବାଦାମ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ସହିତ ବୁଲାଇଯାଏ ।

ବାହ୍ୟ ଥ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଖାଲି ଆକାର |(Blank size for external threading)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆକାରର ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ଖାଲି ଆକାର କାହିଁକି କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍?

ଅଭ୍ୟାସରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ପାତ ଖାଲିର ଥ୍ରେଡିଂ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଏ । ବ୍ୟାସ ଏହିପରି ବୃଦ୍ଧି ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥ୍ରେଡିଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସମାବେଶକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କରିବ । ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଥ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲିର ବ୍ୟାସ ସାମାନ୍ୟ କମିଯାଏ ।

ଖାଲି ଆକାର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ୍?

ଖାଲିର ବ୍ୟାସ ସୂତାର ପିଚର 1/10 ରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଉଦାହରଣ ।

1.75 ମିମି ପିଚ୍ ସହିତ M12 ର ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଖାଲିର ବ୍ୟାସ 11.80 ଅଟେ ।

$$\text{ସୂତା, } D = d - p / 10 |$$

$$= 12 \text{ ମିମି} - 0.175 \text{ ମିମି} |$$

$$= 11.825 \text{ କିମ୍ବା } 11.8 \text{ ମିମି} |$$

$$d = \text{ବୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାସ} |$$

$$D = \text{ଖାଲି ବ୍ୟାସ} |$$

$$p = \text{ସୂତାର ପିଚ୍} |$$

M16 x1.5 ର ଏକ ବୋଲ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆକାର ଗଣନା କରନ୍ତୁ?

ଉତ୍ତର

.....

.....

.....

ମରିବା ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ଥ୍ରେଡିଂ | (External threading using dies)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଡିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିଦିଅ |

ଖାଲି ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |


ଖାଲି ଆକାର = ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର - 0.1 × ସୂତ୍ରର ପିଚ୍ |

ପ୍ରଣାଳୀ: ଡାଏକୁ ଡାଇଲକ୍ସକ୍ରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଏର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଡାଏଷ୍ଟକ୍ ସ୍ପେସ୍ ବିପରୀତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ | (ଡିମ୍ବର 1a ଏବଂ 1b)


ଉପାଧମରେ ଏକ ଭଲ ଜାଗୁଡ଼ି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଜନ୍ମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ଉପାଧାୟ ଉପରେ ଖାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ - କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସୂତ୍ରର ଲମ୍ବ |

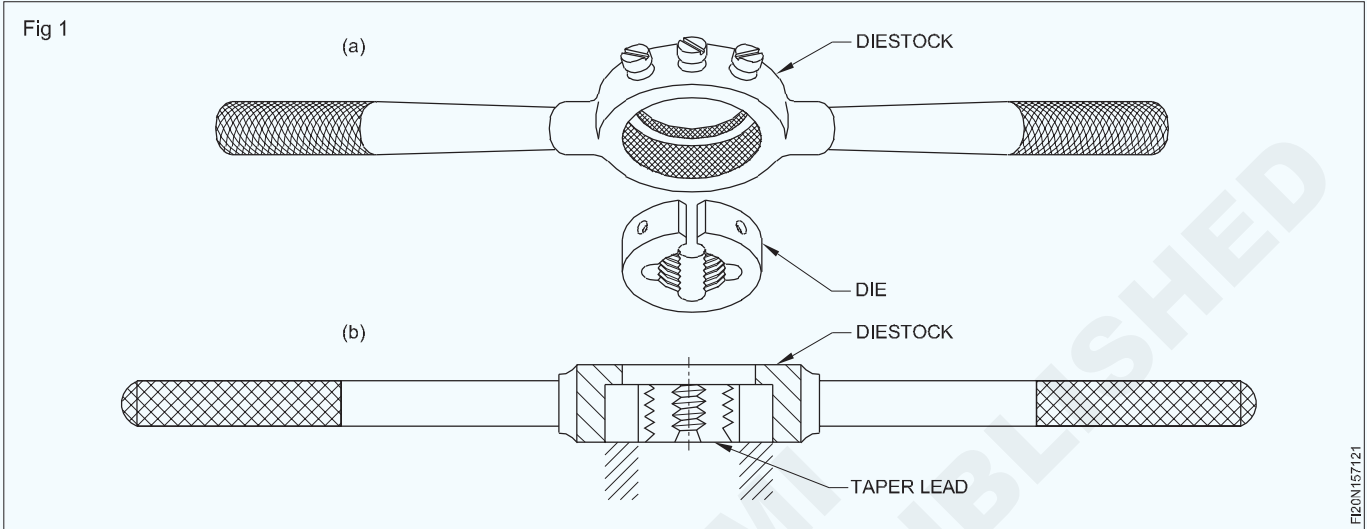

କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2) |

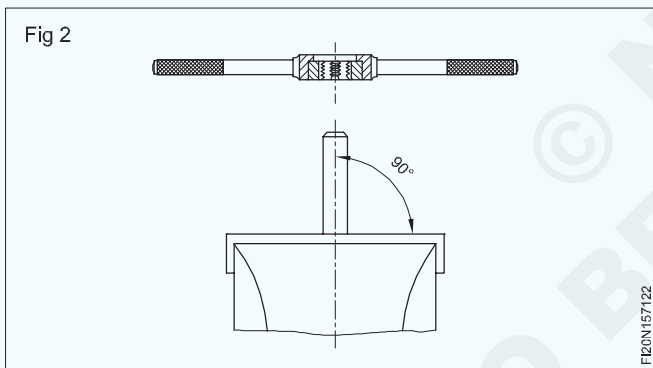

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଡାଏଷ୍ଟକ୍ ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କ୍ରୁକୁ ଠାଣିବା ଦ୍ଵାରା ମରଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଅଛି | (ଚିତ୍ର 3)

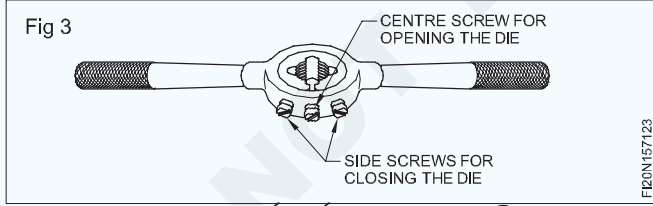


ବୋଲ୍ଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲାଇନକୁ ବର୍ଗ, ବର୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

ଡାଏଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ୍ ଖାଲିରେ ମରିବାକୁ ଆଗକୁ ବ clock ଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ଦିଗକୁ ବୁଲନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 5)

ଚିପ୍ସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ପାଇଁ ମରିକୁ ଓଲଟା କରନ୍ତୁ |

ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |


ବାହ୍ୟ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ କଟର ଗଭୀରତା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |

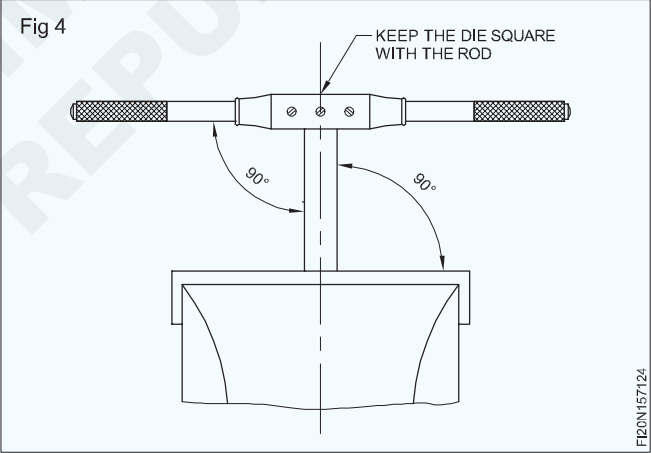

ଏକ ମେଲୁଥିବା ବାଦାମ ସହିତ ସୂତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ବାଦାମ ମେଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିବା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |

ଏକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀରତା ସୂତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ | ଏହା ମଧ୍ୟ ମରିବାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ | ଚିପ୍ସକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ସୂତାକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଡାଏକୁ ସଫା କର |

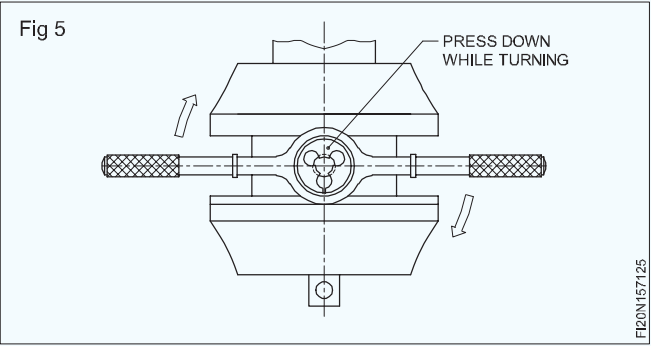

ଡ୍ରିଲ୍ ଅସୁବିଧା - କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର, ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରକାର | (Drill troubles - Causes and remedy, drill kinds)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ସାଧାରଣ ଡ୍ରିଲ୍ ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାଢୁଛ କର |
- ଡ୍ରିଲ୍ ଛୁଟିର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |


ଡ୍ରିଲ୍ରେ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ନିମ୍ନରେ ଚାଲିକାଢୁଛ |

- ଓଭରସିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ |
- ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଡ୍ରିଲ୍ |
- କଠିନ ଗର୍ଭ |
- ଚିପ୍ପର ଅସମାନ ଏବଂ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରବାହ |
- ଷ୍ଟେବ୍ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଡ୍ରିଲ୍କୁ ବିଭାଜନ କର |


ଓସାରିଆ ଗର୍ଭଗୁଡ଼ିକ |

ଓଭରଲାଇଜଡ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରେ:

- କଟିଙ୍ଗ ଧାରର ଅସମାନ ଦ length ଘ୍ୟ (ଚିତ୍ର 1) |

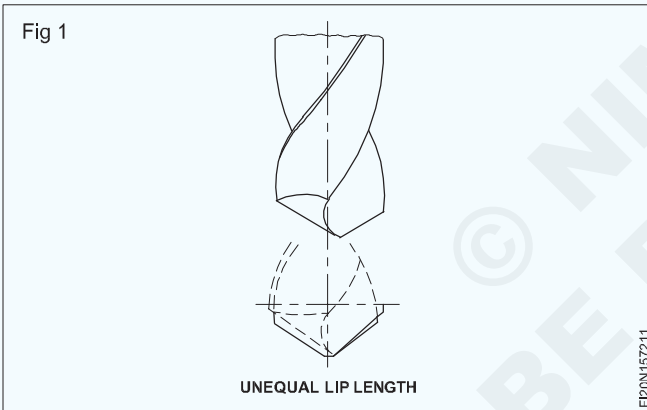

- କଟିଙ୍ଗ ଧାରର ଅସମାନ କୋଣ (ଚିତ୍ର 2) |


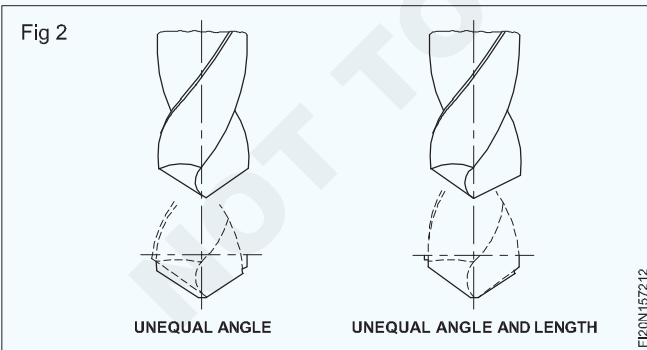


- ବିନ୍ଦୁର ଅସମାନ ପତଳା (ଚିତ୍ର 3)
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାଲିଯାଇଛି |
- ଡ୍ରିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ | (ଚିତ୍ର 4)

ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଡ୍ରିଲ୍ |

ଯଦି ଡ୍ରିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ |

- କାଟିବା ବେଗ ବହୁତ ଅଧିକ |

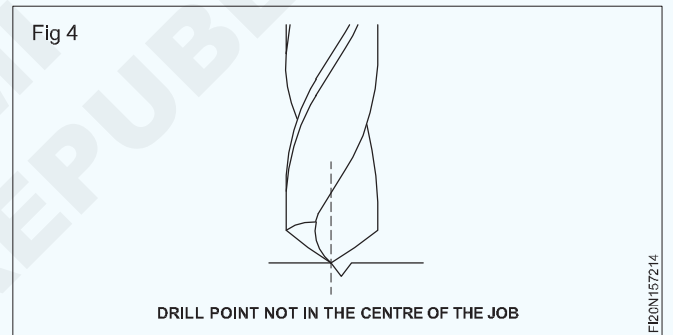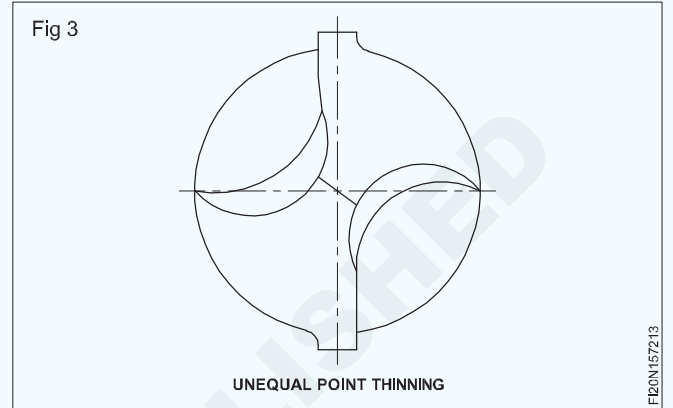

- ଫିଡ୍ ହାର ବହୁତ ଅଧିକ |
- କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ଭୁଲ ଅଟେ |
- ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବହୀନ |
- ପଏଣ୍ଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଭୁଲ୍ ଅଟେ |
- ଡ୍ରିଲ୍ ଚୀଷ୍ଟ୍ ନୁହେଁ |

କଠିନ ଗର୍ଭ |

ଯଦି ଖରାପ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ:

- ଫିଡ୍ ହାର ବହୁତ ଅଧିକ |
- ଡ୍ରିଲ୍ କଟିଙ୍ଗ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଚୀଷ୍ଟ୍ ନୁହେଁ |
- ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବହୀନ |


ଚିପ୍ପର ଅସମାନ ପ୍ରବାହ (ଚିତ୍ର 5)

ଚିପ୍ପର ଅସମାନ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ଯଦି କଟିଙ୍ଗ ଧାର ସମାନ ନଥାଏ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ୍ କୋଣ ଡ୍ରିଲର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ନଥାଏ |

ଭଙ୍ଗା ଡ୍ରିଲ୍ କିମ୍ବା ବିଭାଜିତ ଷ୍ଟେବ୍ |

ଭଙ୍ଗା ଡ୍ରିଲ୍ କିମ୍ବା ବିଭାଜିତ ଷ୍ଟେବ୍ ଯେତେବେଳେ ଘଟେ:

- କାଟିବା ବେଗ ବହୁତ ଅଧିକ |

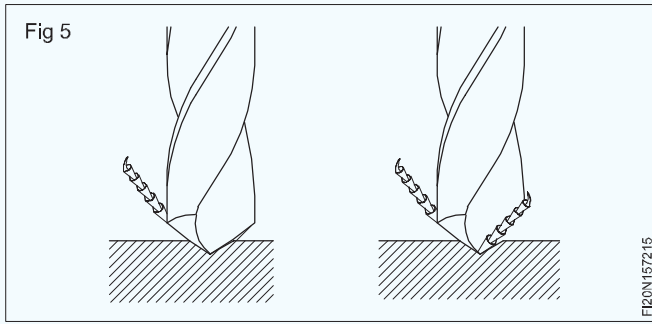

- ଫିଡ୍ ହାର ବହୁତ ଅଧିକ ।
- କାର୍ଯ୍ୟ କଠୋର ଭାବରେ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ ।
- ଡ୍ରିଲ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ ।
- ଡ୍ରିଲ୍ ଡ୍ରାମ୍ପ୍ସ୍ ନୁହେଁ ।
- ପଏଣ୍ଟ୍ ଆଙ୍ଗୁଲ୍ ଭୁଲ୍ ଅଟେ ।
- ଶୀତଳତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ।
- ବଂଶୀ ଚିପ୍ସ୍ ସହିତ ଜମା ହୋଇଯାଏ ।

ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ରିଲ୍ |(Letter and number drills)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଡ୍ରିଲ୍ କ୍ରମରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାରର ପରିସର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ।
- ଚାର୍ଟକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାସ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଡ୍ରିଲ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସାଧାରଣତଃ dr ଡ୍ରିଲ୍ ମାନକ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହି ଡ୍ରିଲଗୁଡ଼ିକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧୀନରେ ନଥିବା ଡ୍ରିଲଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଡ୍ରିଲରେ ନିର୍ମିତ ।

ଏହି ଡ୍ରିଲଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଆକାରର ଗାଡ଼ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅକ୍ଷର ଡ୍ରିଲ୍: ଅକ୍ଷର ଡ୍ରିଲ୍ ସିରିଜ୍ 'A' ରୁ 'Z' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଅକ୍ଷର 'ଏ' ଡ୍ରିଲ୍ ହେଉଛି 5.944 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ 'Z' ଅକ୍ଷର ସର୍ବ ବୃହତ, 10.490 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଟ । (ସାରଣୀ 1)


ସାରଣୀ 1

ଅକ୍ଷର ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ।

ଚିଠି	ବ୍ୟାସ	
	ଇଞ୍ଚ	mm
A	.234	5.944
B	.238	6.045
C	.242	6.147
D	.246	6.248
E	.250	6.35
F	.257	6.528
G	.261	6.629
H	.266	6.756
I	.272	6.909
J	.277	7.036
K	.281	7.137
L	.290	7.366

ଚିଠି	ବ୍ୟାସ	
	ଇଞ୍ଚ	mm
H	.266	6.756
I	.272	6.909
J	.277	7.036
K	.281	7.137
L	.290	7.366
M	.295	7.493
N	.302	7.671
O	.316	8.026
P	.323	8.204
Q	.332	8.433
R	.339	8.611
S	.348	8.839
T	.358	9.093
U	.368	9.347
V	.377	9.576
W	.386	9.804
X	.397	10.084
Y	.404	10.262
Z	.413	10.490

ନିମ୍ନର ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଡ୍ରିଲ୍ କ୍ରମରେ, ଡ୍ରିଲର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାସ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରିଲ୍ ଗେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଜ କରାଯାଏ । ଏକ ଡ୍ରିଲ୍ ଗେଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆୟତାକାର କିମ୍ବା ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାସ ଛିଦ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଗର୍ଭର ଆକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ହୋଇଛି । (ଚିତ୍ର 1)

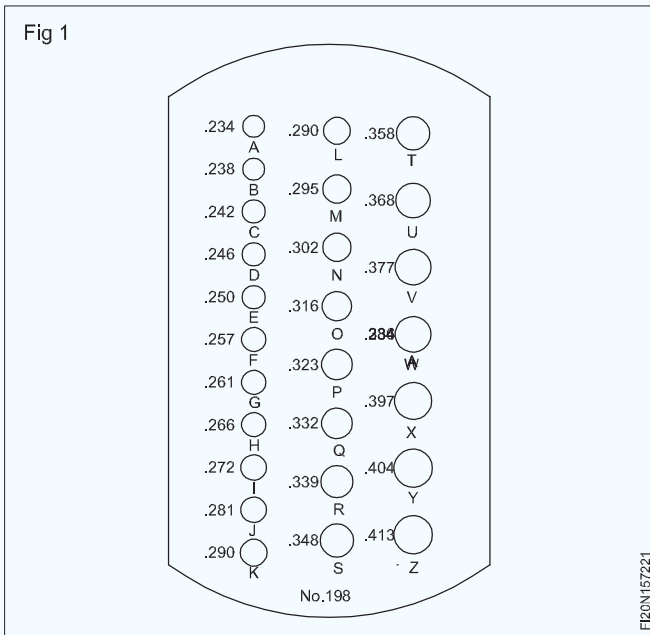

ସଂଖ୍ୟା ତ୍ରିଲ:

ନମ୍ବର ତ୍ରିଲ ସିରିଜ୍ 1 ରୁ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ତ୍ରିଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ନମ୍ବର ତ୍ରିଲ ହେଉଛି ସର୍ବ ବୃହତ, 5.791 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ଏବଂ ନଂ 80 ତ୍ରିଲ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ, 0.35 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ସହିତ । (ସାରଣୀ ୨) । ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିଲ ବ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରେ କ un ଶସି ସମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ । ଏକ ନମ୍ବର ତ୍ରିଲର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଏକ ତ୍ରିଲ ସାଇଜ୍ ଚାର୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁକ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । ନମ୍ବର ତ୍ରିଲ ସିରିଜ୍ 'ଡାର ଗେଜ୍' ସିରିଜ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ।

ସାରଣୀ 2

ସଂଖ୍ୟା ତ୍ରିଲ ଆକାର ।

ସଂଖ୍ୟା	ବ୍ୟାସ	
	ଇଞ୍ଚ	mm
1	.228	5.791
2	.221	5.613
3	.213	5.410
4	.209	5.309
5	.2055	5.220
6	.204	5.182
7	.201	5.105
8	.199	5.055
9	.196	4.978
10	.1935	4.915
11	.191	4.851
12	.189	4.801
13	.185	4.699
14	.182	4.623
15	.180	4.572
16	.177	4.496

ସଂଖ୍ୟା	ବ୍ୟାସ	
	ଇଞ୍ଚ	mm
17	.173	4.394
18	.1695	4.305
19	.166	4.216
20	.161	4.089
21	.159	4.039
22	.157	3.988
23	.154	3.912
24	.152	3.861
25	.1495	3.797
26	.147	3.734
27	.144	3.658
28	.1405	3.569
29	.136	3.454
30	.1285	3.264
31	.120	3.048
32	.116	2.946
33	.113	2.870
34	.111	2.819
35	.110	2.794
36	.1065	2.705
37	.104	2.642
38	.1015	2.578
39	.0995	2.527
40	.098	2.489
41	.096	2.438
42	.0935	2.375
43	.089	2.261
44	.086	2.184
45	.082	2.083
46	.081	2.057
47	.0785	1.994
48	.076	1.930
49	.073	1.854
50	.070	1.778
51	.067	1.702
52	.0635	1.613
53	.0595	1.511
54	.055	1.395

ସଂଖ୍ୟା	ବ୍ୟାସ	
	ଇଞ୍ଚ	mm
55	.052	1.321
56	.0465	1.181
57	.043	1.092
58	.042	1.067
59	0.41	1.041
60	.040	1.016
61	0.0390	1.00
62	0.0380	0.98
63	0.037	0.95
64	0.0360	0.92
65	0.0350	0.90
66	0.033	0.85
67	0.032	0.82

ସଂଖ୍ୟା	ବ୍ୟାସ	
	ଇଞ୍ଚ	mm
68	0.031	0.79
69	0.0292	0.75
70	0.0280	0.70
71	0.0260	0.65
72	0.0240	0.65
73	0.0240	0.60
74	0.0225	0.58
75	0.0210	0.52
76	0.0200	0.50
77	0.0180	0.45
78	0.0160	0.40
79	0.0145	0.38

ତ୍ରିକୋଣ ରୂପାନ୍ତର ଟେବୁଲର ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବଂ ମେଟ୍ରିକ୍ ଆକାର |

Inches and millimetres										
(a) Inches to millimetres					Basic: 1 inch = 25.4 millimetres					
Inch	0	1/16	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16		
0		1.59	3.18	4.76	6.35	7.94	9.53	11.11		
1	25.40	26.98	25.58	30.16	31.75	33.34	34.93	36.51		
2	50.80	52.39	53.97	55.56	57.15	58.74	60.33	61.91		
3	76.20	77.79	79.38	80.96	82.55	84.14	85.73	87.31		
4	101.60	103.19	104.78	106.36	107.95	109.54	111.13	112.71		
5	127.00	128.59	130.18	131.76	133.35	134.94	136.53	138.11		
6	152.40	153.99	155.58	157.16	158.75	160.34	161.93	163.51		
7	177.80	179.39	180.98	182.56	184.15	185.74	187.33	188.91		
8	203.20	204.79	206.38	207.96	209.55	211.14	212.73	214.31		
9	228.60	230.19	231.78	233.36	234.95	236.54	238.13	239.71		
10	254.00	255.59	257.18	258.76	260.35	261.94	263.53	265.11		
Inch	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16		
0	12.70	14.29	15.88	17.46	19.05	20.64	22.23	23.81		
1	38.10	39.69	41.28	42.86	44.45	46.04	47.63	49.21		
2	63.50	65.09	66.68	68.26	69.85	71.44	73.03	74.61		
3	88.90	90.49	92.08	93.66	95.25	96.84	98.43	100.01		
4	114.30	115.89	117.48	119.06	120.65	122.24	123.83	125.41		
5	139.70	141.29	142.88	144.46	146.05	147.64	149.23	150.81		
6	165.10	166.69	168.28	169.86	171.45	173.04	174.63	176.21		
7	190.50	192.09	193.68	195.26	196.85	198.44	200.03	201.61		
8	215.90	217.49	219.08	220.66	222.25	223.84	225.43	227.01		
9	241.30	242.89	244.48	246.06	247.65	249.24	250.83	252.41		
10	266.70	268.29	269.88	271.46	273.05	274.64	276.23	277.81		
Example: $25 \frac{3}{4}'' = \left\{ \begin{array}{l} 20' = (10 \times 2'' = 10 \times 50.8 =) 508.00 \\ 5 \frac{3}{4}'' = \end{array} \right\} = 654.05 \text{ mm}$										
(b) Millimetres to Inches					Basic: 1 Millimetre = 0.039369 inch					
mm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		0.039	0.079	0.118	0.157	0.197	0.236	0.276	0.315	0.354
10	0.394	0.433	0.472	0.512	0.551	0.591	0.630	0.669	0.700	0.748
20	0.787	0.827	0.866	0.905	0.945	0.984	1.024	1.063	1.102	1.142
30	1.181	1.220	1.259	1.299	1.338	1.378	1.417	1.457	1.496	1.535
40	1.575	1.614	1.653	1.693	1.732	1.772	1.811	1.850	1.890	1.929
50	1.968	2.007	2.047	2.087	2.126	2.165	2.205	2.244	2.283	2.323
60	2.362	2.401	2.441	2.480	2.520	2.559	2.598	2.638	2.677	2.716
70	2.756	2.795	2.835	2.874	2.913	2.953	2.992	3.031	3.074	3.110
80	3.149	3.189	3.228	3.268	3.307	3.346	3.386	3.425	3.464	3.504
90	3.543	3.583	3.622	3.661	3.701	3.740	3.779	3.819	3.858	3.897
mm	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
0		3.94	7.87	11.81	15.75	19.68	23.62	27.56	31.49	35.43
1000	39.37	43.30	47.24	51.18	55.12	59.05	62.99	66.93	70.86	74.80
2000	78.74	82.67	86.61	90.55	94.48	98.42	102.36	106.30	110.23	114.17
3000	118.11	122.04	125.98	129.92	133.85	137.79	141.73	145.66	149.60	153.54
4000	157.47	161.41	165.35	169.29	173.22	177.16	181.10	185.03	188.97	192.91
5000	196.84	204.71	212.59	220.38	228.34	236.21	244.09	251.96	259.83	267.71
Example: $2256 \text{ mm} = \left\{ \begin{array}{l} 2200 \text{ mm} = 86.61 \\ 56 \text{ mm} = 2.204'' \end{array} \right\} = 88.814''$										


ଚକ ଗ୍ରାହଣୀ ପାଇଁ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | (Standard marking system for grinding wheels)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଗ୍ରାହଣୀ ଚକ ଉପରେ ମାର୍କିଂକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଗ୍ରାହଣୀ ଚକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |

ପରିଚୟ

ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚକ - ମାର୍କିଂଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ ବା characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ | ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସାତୋଟି ପ୍ରତୀକ ରହିଥାଏ ଯାହା ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ | (ଚିତ୍ର 1)

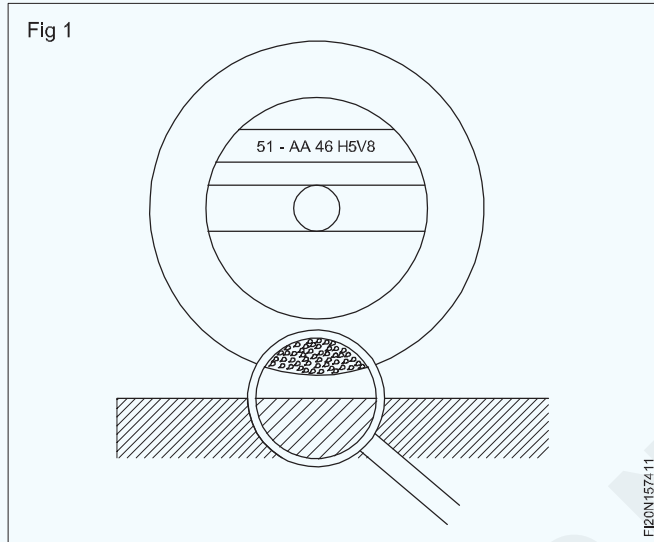

ଉଦାହରଣ (ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍)

51 - A 46

ଗ୍ରାହଣୀ ଚକଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |

ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚକ ମାର୍କିଂ ବା th ଇଂରାଜୀ ଏକ ଚକର ଚକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେପରି ଥିଲା ଚକର ବ୍ୟାସ, ଚକର ବୋର ବ୍ୟାସ, ଚକର ମୋଟା (ଚକ) ର ଘନତା |

ଉଦାହରଣ |

32 A 46 H8V

250X20X32-


ସିଧା ଚକ |

ଟେବୁଲ୍ 1 ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମର ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ମାପକୁ ଦର୍ଶାଏ |

ସାରଣୀ 1

ଅବସ୍ଥାନ 0	ଅବସ୍ଥାନ 1	ଅବସ୍ଥାନ 2	ଅବସ୍ଥାନ 3	ଅବସ୍ଥାନ 4	ଅବସ୍ଥାନ 5	ଅବସ୍ଥାନ 6
ଘୃଣ୍ୟ ପାଇଁ ମନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ପ୍ରତୀକ (ବା al କଳ୍ପିତ)	ଘୃଣ୍ୟ ଗ୍ରାହଣୀ ଆକାରର ପ୍ରକାର	ଶସ୍ୟ ଆକାର	ଗ୍ରୋଡ୍	ଗଠନ (ବା al କଳ୍ପିତ)	ବଣ୍ଡର ପ୍ରକାର	ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚିହ୍ନ (ବା al କଳ୍ପିତ)
51	A	46	H	5	V	8

ସାରଣୀ 2

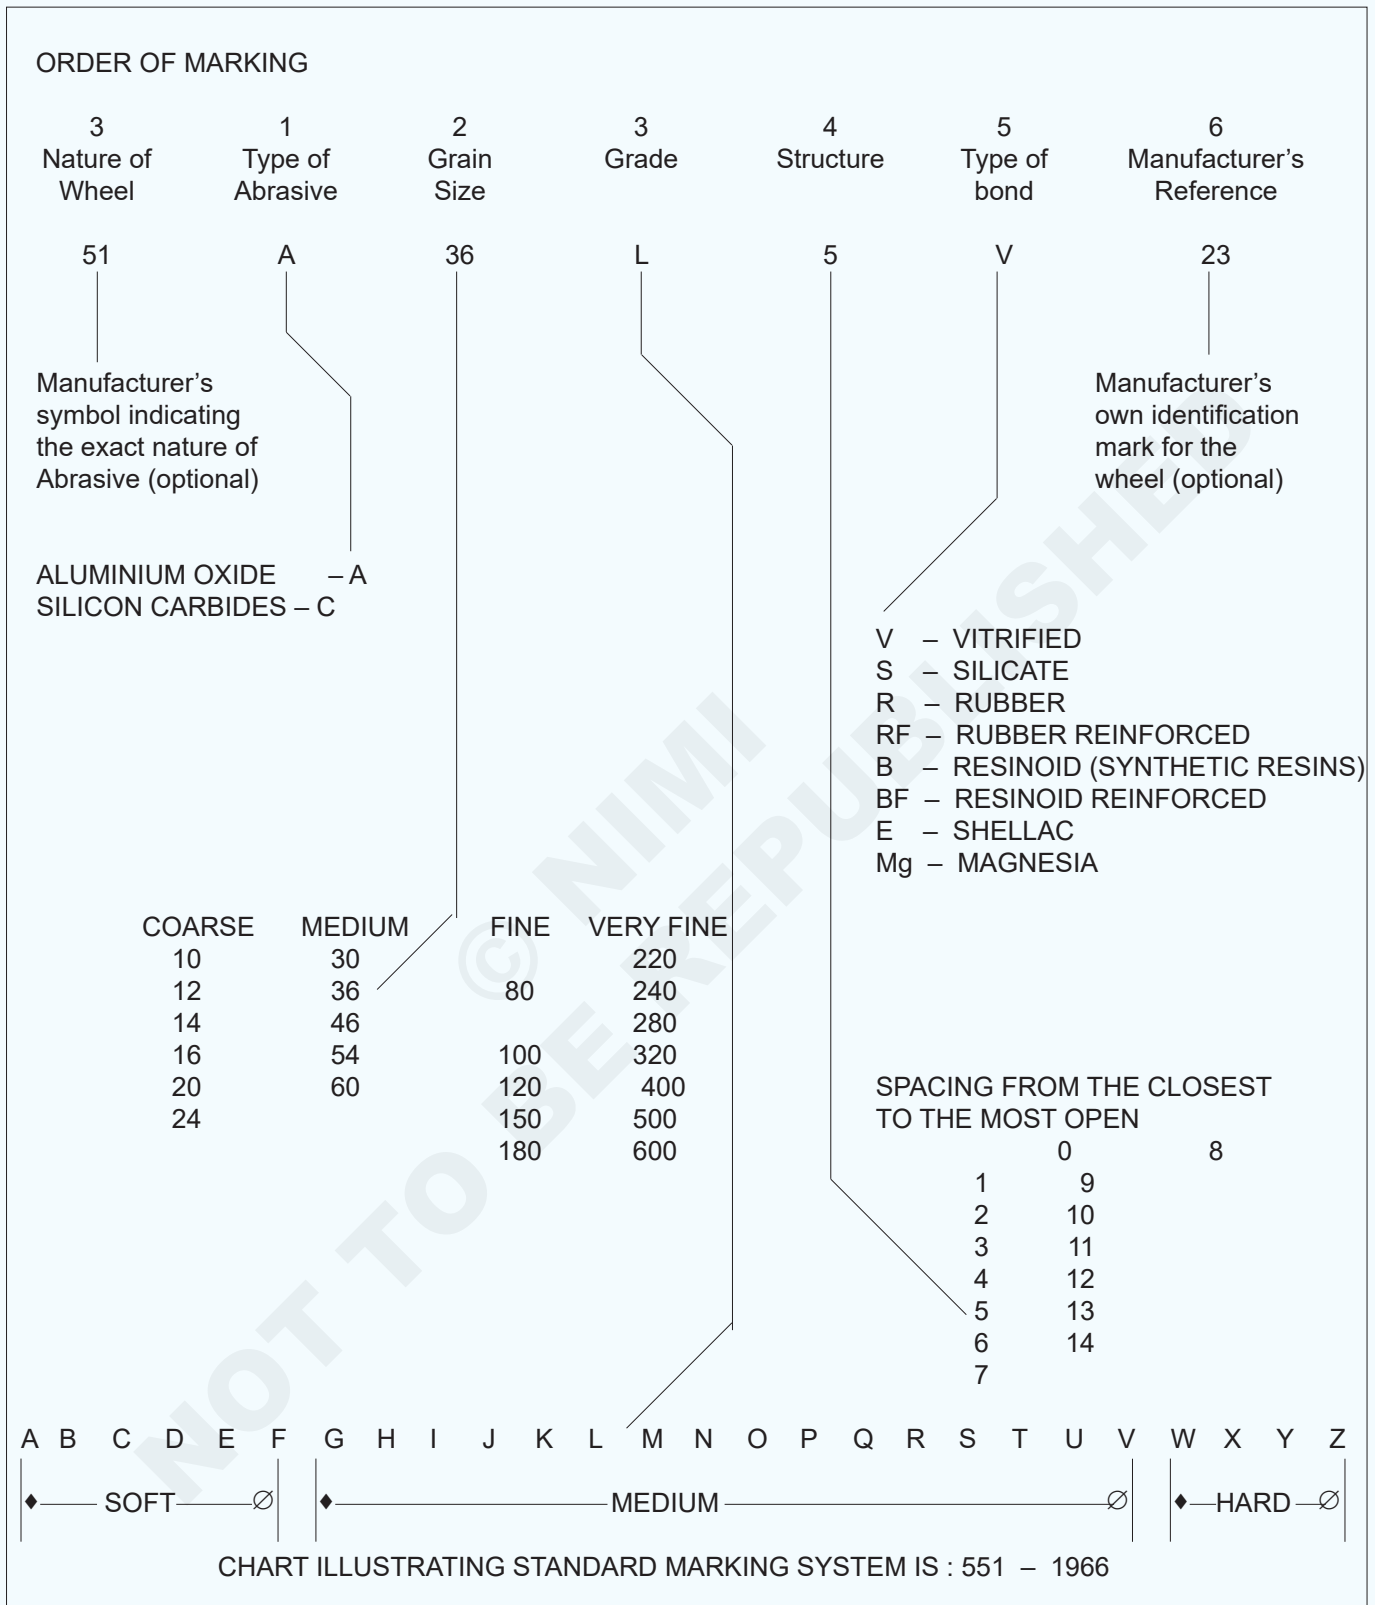

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ନିର୍ମାଣ(Construction of the grinding wheel)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବ୍ରାଶିଭ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଆକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକର ଗଠନ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଚକ ଚକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ |

ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ, ଘୃଣ୍ୟ, ଶସ୍ୟ, ଗ୍ରେଡ୍, ଗଠନ ଏବଂ ବନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ବି features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ |

ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକରେ ଆବ୍ରାଶିଭ୍ ଥାଏ ଯାହାକି କଟିଥାଏ, ଏବଂ ବନ୍ଧ ଯାହା ଆବ୍ରାଶିଭ୍ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ଧରିଥାଏ |

ଅପବ୍ୟବହାର |

ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆବ୍ରାଶିଭ୍ ଅଛି |

- ପ୍ରାକୃତିକ ଘୃଣ୍ୟ |
- କୃତ୍ରିମ ଘୃଣ୍ୟ

ପ୍ରାକୃତିକ ଆବ୍ରାଶିଭ୍ ଏମେରୀ ଏବଂ କରଣ୍ଡମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ର ଅପରିଷ୍କାର ରୂପ |

କୃତ୍ରିମ ଆବ୍ରାଶିଭ୍ ହେଉଛି ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ |

ପଦାର୍ଥ ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆବ୍ରାଶିଭ୍ ଚୟନ କରାଯାଏ |

‘ବାଉନ୍’ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଠିନ ସାମଗ୍ରୀର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

‘ଧଳା’ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫେରୁସ୍ ଏବଂ ଫେରୁସ୍ ଆଲୋଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

‘ସବୁଜ’ ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଅତି କଠିନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ସିମେଣ୍ଟ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ |

ଶସ୍ୟ ଆକାର (ଗ୍ରିଟ୍ ସାଇଜ୍): ଗ୍ରିଟ୍ ର ଆକାର ସୂଚାଏ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଶସ୍ୟ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ସିeve ଠରେ ଖୋଲିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଏ | ଗ୍ରୀଟ୍ ସାଇଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼, ଗ୍ରୀଟ୍ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ |

ଗ୍ରେଡ୍: ଗ୍ରେଡ୍ ବଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ, ଚକ୍ରର ‘କଠିନତା’ ସୂଚାଏ | ଏକ ହାର୍ଡ ଚକ୍ରରେ ବନ୍ଧଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗ୍ରୀଟ୍ ଆକାର କରେ ଏବଂ, ତେଣୁ, ପୋଷାକ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରେ | ଏକ କୋମଳ ଚକ୍ରରେ, ବନ୍ଧନ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଗ୍ରୀଟ୍ ସହଜରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିଧାନ ହୁଏ |

ଚକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚକ ମାଉଣ୍ଟିଂ |(Wheel inspection and wheel mounting)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚକ ଯାଞ୍ଚରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ |
- ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଚକ ଯାଞ୍ଚ: ପରିବହନ କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ମନୋନୀତ ଚକଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ଗଠନ: ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘୃଣ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶସ୍ୟର ନିକଟତରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧର ପରିମାଣକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଏକ ଖୋଲା ସଂରଚନା ଚକ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାଟିବ | ତାହା ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧାତୁ ଅପସାରଣ କରିବ ଏବଂ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ | ଏହା ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସଂରଚନା ଚକ ଭଳି ଭଲ ଫିନିଶ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ନାହିଁ |

ବନ୍ଧ: ବଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା, ଯେତେବେଳେ ଘୃଣ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ଧରି ରଖି, ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଚକ ଆକାରରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ ଏବଂ ସୁତରାଂ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ | ବଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରିଥିବା କଠିନତାର ଡିଗ୍ରୀକୁ ଚକ୍ରର ‘ଗ୍ରେଡ୍’ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଚକ୍ରରେ ଘୃଣ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ବଣ୍ଡର କ୍ଷମତାକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଚକ ଡିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି |

ଭିଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ: ଏହା ହେଉଛି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଣ୍ଡ | ଏହାର ଉଚ୍ଚ ପୋରୋସିଟି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରକାରର ଚକକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅପସାରଣର ଉଚ୍ଚ ହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ | ଏହା ଜଳ, ଏସିଡ୍, ତେଲ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ |

ସିଲିକେଟ୍ ବଣ୍ଡ: ସିଲିକେଟ୍ ଚକଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମୁଦୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଭିଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ଚକ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ କଠୋରତା ସହିତ କଟା | ଏହି କାରଣରୁ, ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାର ଉପକରଣ, କଟର ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

ଶୋଲାକ୍ ବଣ୍ଡ: ଏହା ଭାରୀ ତୁ୍ୟଟି, ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଚକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫିନିଶ୍ ଆବଶ୍ୟକ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମିଲ୍ ରୋଲ୍ଲର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ |


ରବର ବଣ୍ଡ: ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଚକ ଉପରେ କଟିଥିବା ଚକ ପରି ଏକ ଛୋଟ ଡିଗ୍ରୀ ନମନାୟତା ଆବଶ୍ୟକ |

ରେଟିନଏଡ୍ ବଣ୍ଡ: ଏହା ସ୍ଥିର ଚକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହିପରି ଚକଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରେସିଂ କାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡ୍ରେସିଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କାଟିବା ପାଇଁ ରେଟିନଏଡ୍ ବଣ୍ଡ ଚକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଯଥେଷ୍ଟ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ |


ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ (ଚିତ୍ର 1)

- ବେଖନ୍ତୁ, ଖୋଜନ୍ତୁ
- ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଚିପଡ଼ି ଧାର |

- ଫାଟ |
- କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମାଉଣ୍ଟିଂ ବୁସିଂ |
- କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କାଗଜ ଧୋଇବା |

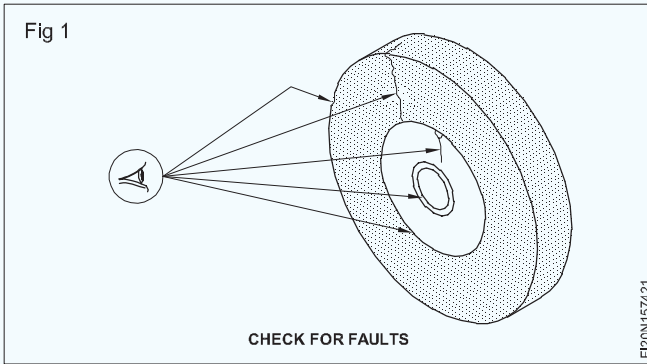

ଖାଲ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା (ଚିତ୍ର 2)

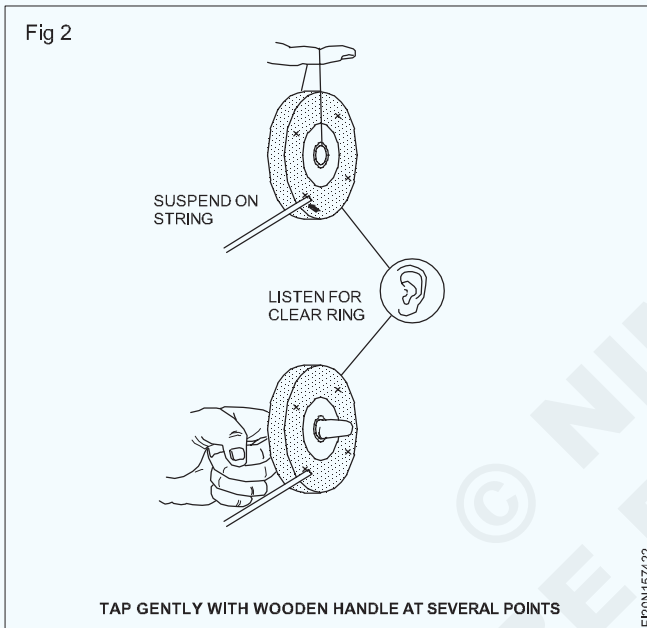

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଫାଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଚକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

- ଷ୍ଟୁଲ୍ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକକୁ ସ୍ଥିର ରଖି କିମ୍ବା ବୁସିଙ୍ଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
- ଚକକୁ ମୁକ୍ତ hangୁଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
- ଏକ ଧାତବ ନଥିବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଚକକୁ ଟପାୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏକ ଛୋଟ କାଠ ମଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଚୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ |
- ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାଜିବା ଶବ୍ଦ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଚକଟି ଫାଟି ନାହିଁ |
- ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚକଟି ଫାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ଚେତାବନୀ ଯେକ **wheel** ଶସି ଚକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ: -
 କ୍ଷତିର କ **sign** ଶସି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଏ | - ଆଘାତ କଲାବେଳେ
 ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଜାଏ ନାହିଁ |
 ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଚକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
 ନାହିଁ | ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ତୁମର
 ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅ | (ଚିତ୍ର 3)



ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକକୁ ମାଉଣ୍ଟି କରିବା (ଚିତ୍ର 4): ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନର ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକକୁ ସ୍ଥିରରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଜରୁରୀ |

ଏକ ନୂତନ ଚକ ଫିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ଥିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅନିୟମିତତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ |

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନର ସ୍ଥିରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକକୁ ସ୍ଥିରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ, ଏକ ବାହ୍ୟ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଉପରେ ଥ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ବାଦାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

ସ୍ଥିର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିତର ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ଲେଞ୍ଜର ଚକ ପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଡିସ୍କ ମୁହଁ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଭାରୀ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି |

ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜ ଡିସ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ the ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା ଚକ ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ |

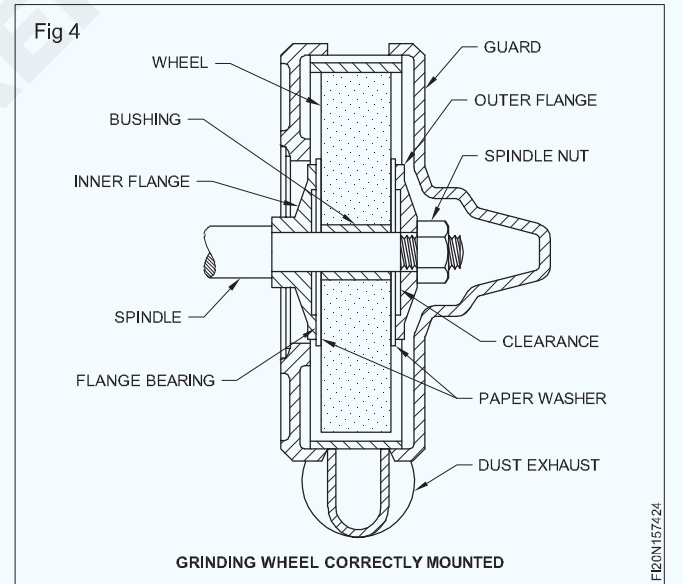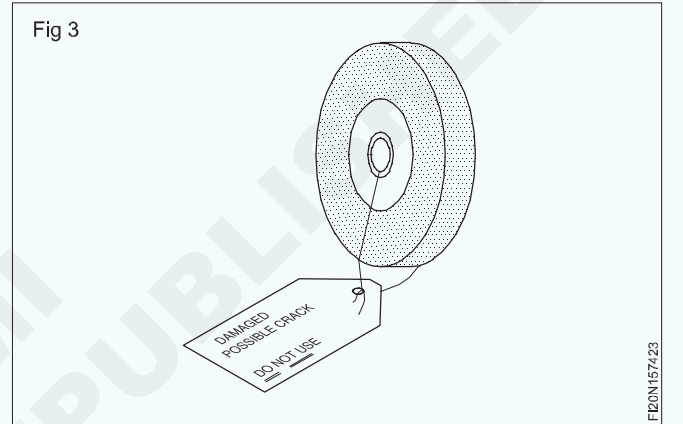


ମାଉଣ୍ଟିଂ ପଦ୍ଧତି (ଚିତ୍ର 5)

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନର ସ୍ଥିର ଉପରେ ଚକ ଲଗାନ୍ତୁ: ଯାଅ କରନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ଥିର ଭୂପୃଷ୍ଠ ସଫା ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ମୁକ୍ତ | ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଶୁଖିଲା କପଡା ସହିତ ସଫା କରନ୍ତୁ | ଯାଅ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭିତର ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ସ୍ଥିରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଭାରୀୟ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ | ଯାଅ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚକ ବୁଦା ପୃଷ୍ଠଟି ସଫା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସହଜରେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସ୍ଥିର ଉପରେ | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସ୍ଥିରରେ ଚକ ଫିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦା ସଫା କରନ୍ତୁ |


ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ୍ରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ସ୍ଵିଷ୍ଟଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୋମଳ କାଗଜ ଡିସ୍କ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵିଷ୍ଟଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜର ବ୍ୟାସ ଅତିକମରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାୟାଂଶ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ୍ରର ବ୍ୟାସ ଅଟେ ।

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକକୁ ସ୍ଵିଷ୍ଟଲ୍ ସହିତ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସ୍ଵିଷ୍ଟଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଛିଡ଼ିରେ ରଖନ୍ତୁ ।


Fig 5

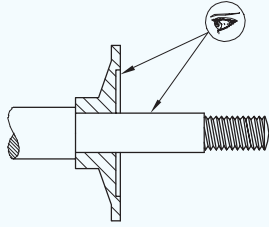


CHECK THAT SPINDLE IS CLEAN AND REAR FLANGE IS FIXED TO SPINDLE

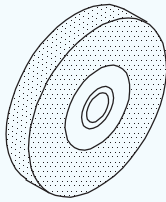

CHECK THAT BUSHING IS CLEAN AND PAPER DISCS ARE IN POSITION AND LARGER THAN THE FLANGE DIAMETER

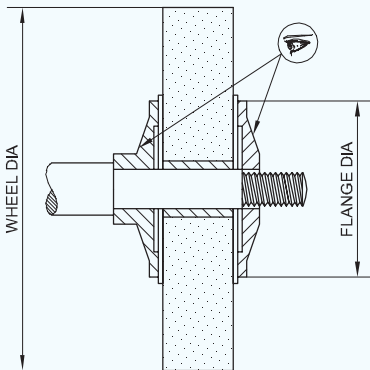

CHECK SIZE OF FLANGES, AT LEAST 1/3 OF GRINDING WHEEL DIAMETER

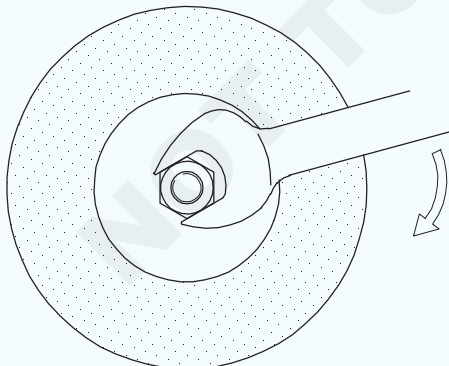

TIGHTEN NUT FIRMLY BUT NOT EXCESSIVELY MOUNTING A GRINDING WHEEL ON A GRINDING MACHINE SPINDLE

ସଠିକ୍ ଆକାରର ଏକ ସ୍ଵାନର୍ ସହିତ ବାହ୍ୟ ସ୍ଵିଷ୍ଟଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଵିଷ୍ଟଲ୍ ବାଦକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ।

ଚକ ଗାର୍ଡକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବଦଳାନ୍ତୁ ।

ସାବଧାନ

ଚକକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବାଦାମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଟାଣିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଣି କରାଯାଏ, ଚକଟି ଭାଙ୍ଗିପାରେ ।


ବାଦାମଟି ସ୍ଵିଷ୍ଟଲ୍ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦିଗରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥେଡ଼ ହୋଇଛି ।

- ଚକକୁ ଅତି କମରେ ଏକ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଗରେ ଚଲାନ୍ତୁ । ଏହି ଅବଧୂରେ ଚକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।


ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ।

ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକଗୁଡ଼ିକ ମାଉଣ୍ଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 6) ସଙ୍କୋଚନୀୟ ପଦାର୍ଥର ଖାଣ୍ଡ ଯେପରିକି କାର୍ଡ୍ ବୋର୍ଡ୍, ଚମଡ଼ା, ରବର ଇତ୍ୟାଦି, ଚକ ଏବଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ମଧ୍ୟରେ 1.5 ମିମିରୁ ଅଧିକ ମୋଟା ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଚକ ପୃଷ୍ଠର କ un ଶସି ଅସମାନତାକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ କଠିନ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।


Fig 6

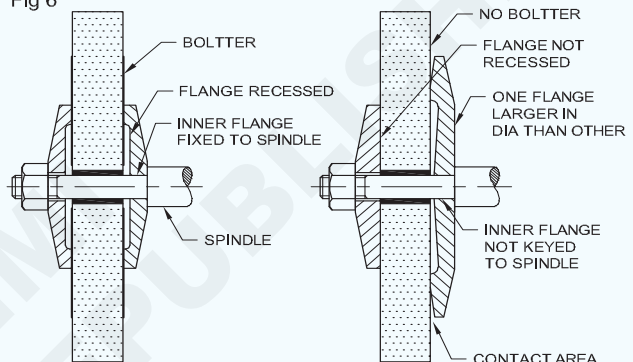

CORRECT INCORRECT METHODS OF MOUNTING WHEELS HAVING SMALL HOLES

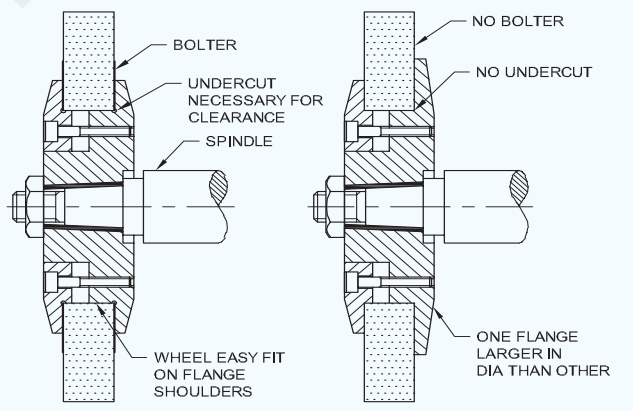

CORRECT INCORRECT METHODS OF MOUNTING WHEELS HAVING LARGE HOLES

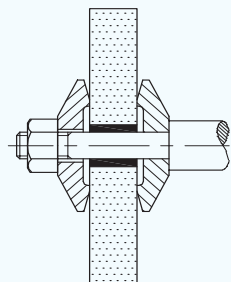

INCORRECT RESULT WHEN SPINDLE END NUT IS EXCESSIVELY TIGHTENED


ଚକ ଡ୍ରେସିଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ |(Grinding wheel dressing)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଲୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ଗ୍ଲୋସିଂ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର |
- ଲୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ଗ୍ଲୋସିଂର ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରେସିଂ ଏବଂ ଟ୍ରୁଇଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର |

ଲୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ଗ୍ଲୋସିଂ ନାମକ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକଗୁଡ଼ିକ ଅପାରଗ ହୋଇଯାଏ |

ଲୋଡ଼ିଂ: ଯେତେବେଳେ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତମ୍ବା, ସୀସା ଇତ୍ୟାଦି ନରମ ସାମଗ୍ରୀ ଭୂମିରେ ଥାଏ, ଧାତୁ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ରର ଖାଲରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ | ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲୋଡ଼ିଂ କୁହାଯାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

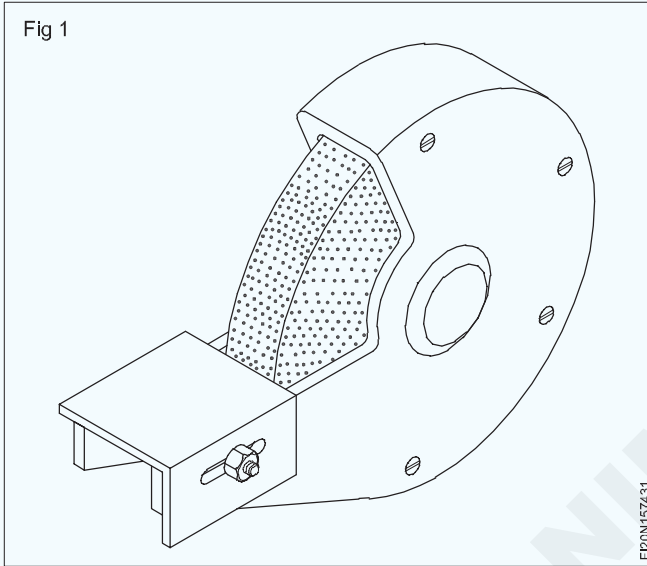

ଗ୍ଲୋସିଂ: ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରର ଏକ ପୃଷ୍ଠ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ଏହାକୁ ଗ୍ଲୋସିଂ କରାଯାଏ | ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଚକଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଶସ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ |

ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଚକଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ | ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଚକ ଭାଙ୍ଗିବା, ଚକ୍ରର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଚକ୍ରର ବନ୍ଧନ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ଚକ ଫାଟିଯିବା |

ପୋଷାକ: ପୋଷାକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚକ୍ରର ସଠିକ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃ restore ସ୍ଥାପନ କରିବା | ପୋଷାକ ଚକ୍ରର ଉପରଭାଗରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ହଟାଇଥାଏ, ଚକ୍ରର ନୂତନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୋଚନ କରେ ଯାହା କଟାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବରେ ଆକୃତିର ହୋଇପାରେ |


ଟ୍ରୁଇଙ୍ଗ୍: ଏହାକୁ ଅକ୍ଷ ସହିତ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରର ଆକୃତିକୁ ରୁ uing |ଏ | ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ଲଗାଯାଏ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ବୋର ଏବଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେତୁ ଏକ ନୂତନ ଚକ୍ରର କଟିଙ୍ଗ୍ ପୃଷ୍ଠ ସାମାନ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରେ | ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରରେ ଅଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଅସମାନ ଲୋଡ଼ିଂ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇପାରେ | ଏକାକ୍ଷରେ ପୋଷାକ ଏବଂ ଟ୍ରୁଇଙ୍ଗ୍ କରାଯାଏ |

ଚକ ଡ୍ରେସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ |(Grinding wheel dressers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ଚକ ଡ୍ରେସରର ନାମ ଦିଅ |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଚକ ଡ୍ରେସରର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଚକ ଡ୍ରେସରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ ଚକ ଡ୍ରେସର (ଚିତ୍ର 1) (ହଣ୍ଡ୍‌ଲେଟ୍ ପ୍ରକାର ଚକ ଡ୍ରେସର) ଏବଂ ହୀରା ଡ୍ରେସର |

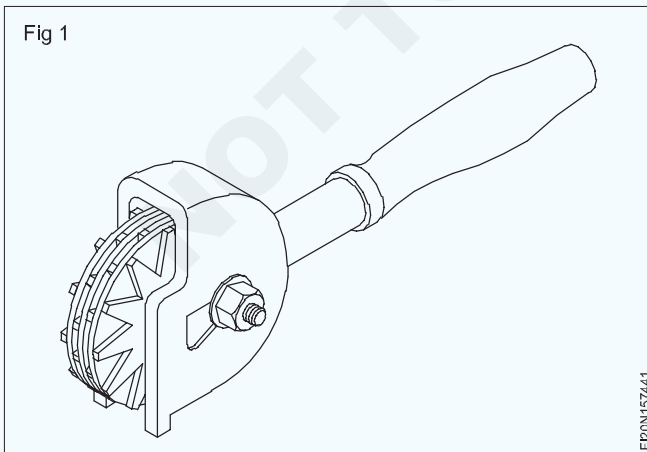

ଷ୍ଟାର୍ ଚକ ଡ୍ରେସରରେ ଅନେକ କଠିନ ତାରକା ଆକୃତିର ଚକ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ |

ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାବେଳେ, ଷ୍ଟାର୍ ଚକଟି ଦୃଶ୍ଟନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ମୁହଁକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଏ | ଷ୍ଟାର୍ ଚକ ଦୃଶ୍ଟନ କରେ ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ପୃଷ୍ଠରେ ଖୋଲିଲା | ଏହା ଚକ ଲୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଶସ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୂତନ ଦୃଶ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ |

ଷ୍ଟାର୍ ଚକଗୁଡ଼ିକ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସଠିକ୍ତା ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ |


ଷ୍ଟାର୍ ଚକ ଡ୍ରେସରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଚକ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଭାର ନେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ |

ହୀରା ଡ୍ରେସର (ଚିତ୍ର 2)

Fig 2 କାଟିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ସାଧାରଣତଃ smaller ଛୋଟ ଏବଂ ବରଂ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଚକ ସହିତ ସଜାଯାଇଥାଏ |

ଏହି ଚକଗୁଡ଼ିକ ହୀରା ଡ୍ରେସର ସହିତ ପୋଷାକ ଏବଂ ଟ୍ରୁଇଙ୍ଗ୍ |

ହୀରା ଡ୍ରେସରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଧାରକ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଛୋଟ ହୀରାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ-ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ଦୃ id ଭାବରେ ରଖାଯାଇପାରିବ |

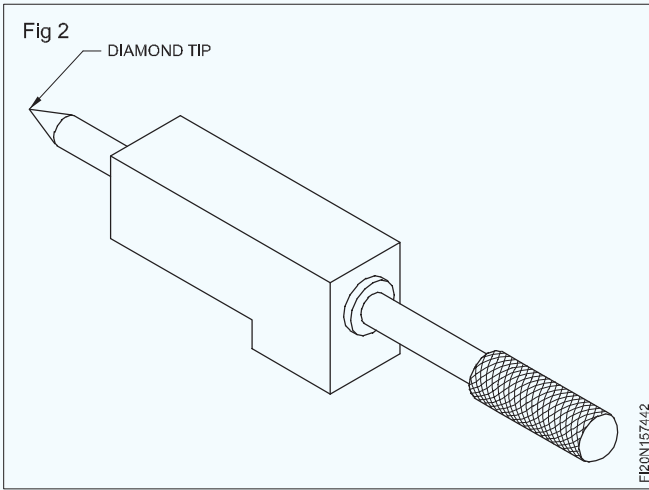

ଏକ ଚକ ଡ୍ରୋସର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ (ଚିତ୍ର 3)

ଡ୍ରୋସି ଏବଂ ଚକ ଡ୍ରୋସର ପାଇଁ, ଡ୍ରୋସରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚକ ଚେହେରା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଣାଯାଇଥାଏ ।

ପ୍ରାୟ ଫିନିଶ୍ ହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରୋସର ମୁହଁକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ।

ରୁମ୍ ପାଇଁ, ଡ୍ରୋସର ଶୀଘ୍ର ଗତି କରେ ।

ଭଲ ଫିନିଶ୍ ପାଇଁ, ଡ୍ରୋସର ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ ।

ଏକ ଡ୍ରୋସର ସହିତ ରୁଫିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଯାହାର ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ, ଏକ ଖରାପ ହୀରା ଡ୍ରୋସର ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ସହିତ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ |(Off-hand grinding with bench and pedestal grinders)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯାଏ ସେହି ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ ।
- ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।


ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ଅପସାରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆକାର କିମ୍ବା ଆକୃତିର ବଡ଼ ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦବାଇ ଏହା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଚାକିରିର କଠିନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଖୁଞ୍ଚ, ଚିତେଲ୍, ବିଷ୍ଣୁ ଡ୍ରିଲ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯାଏ ।

ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ପେଡେଷ୍ଟାଲରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି (ଫିଗ୍ 1 ଏବଂ ୨)

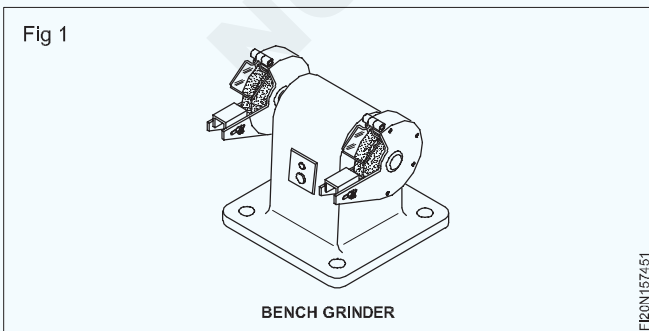

ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍: ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବେଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଟେବୁଲରେ ସଜାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହାଲୁକା ଡ୍ରାପ୍ କାମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ।

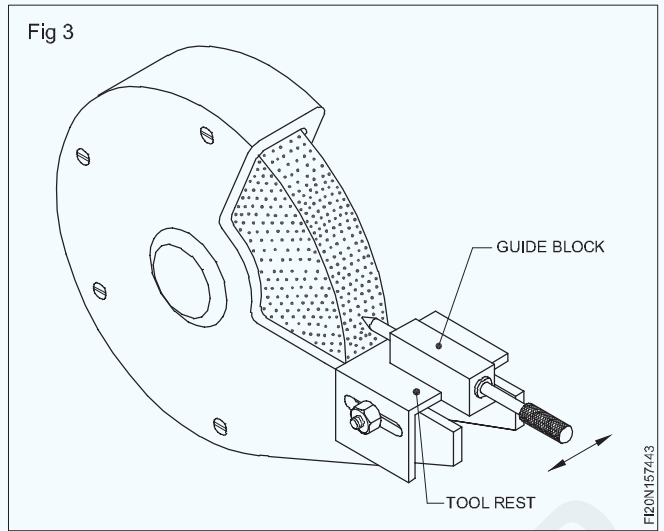

ଘୂଣ୍ୟ ବାଡ଼ି: ଯେତେବେଳେ କେବଳ ହାଲୁକା ଡ୍ରୋସି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଘୂଣ୍ୟ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଆକାରରେ ତିଆରି ଘୂଣ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ।

ହୀରା ଡ୍ରୋସରମାନେ, ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରନ୍ତି, ଚକକୁ ଚମକାଇ ପାରିବେ ।

ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍: ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବେସ୍ (ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍) ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଚଟାଣରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଏହି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ସ୍ଥିତିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ କଠିନ ଶସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ । କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚକ ଗାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ।


କାର୍ଯ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏକ କୁଲାଣ୍ଟ ପାତ୍ର (ଚିତ୍ର 3) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଚକ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟ-ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ-ବିଶ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଚକଗୁଡ଼ିକର ଅତି ନିକଟତର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । (ଚିତ୍ର 4) ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଖି s ଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 4)

ଘୁଞ୍ଚି ବ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ।


Fig 2

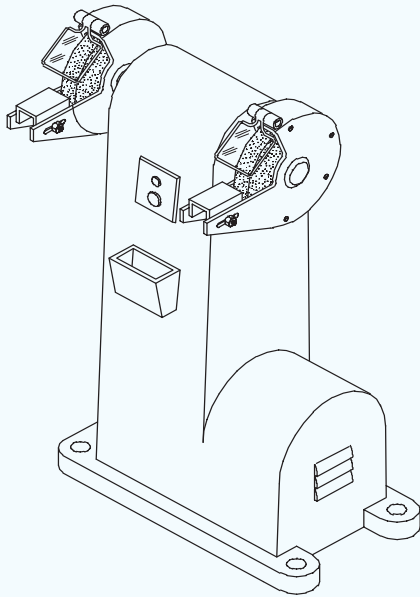

PEDESTAL GRINDER


FRON157452

Fig 3

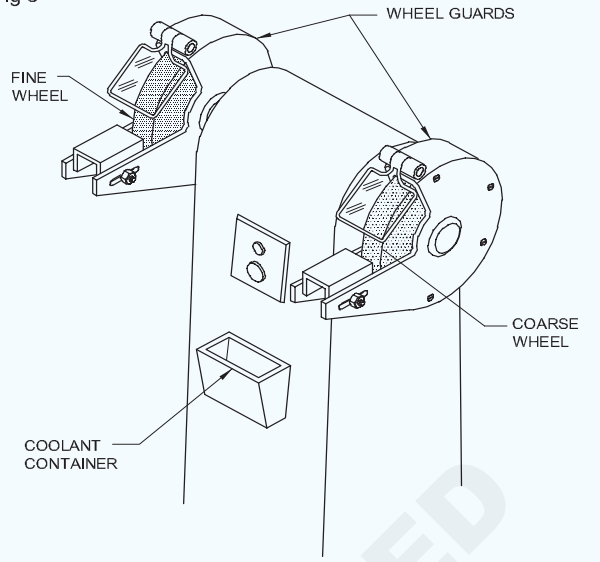

FRON157453

Fig 4

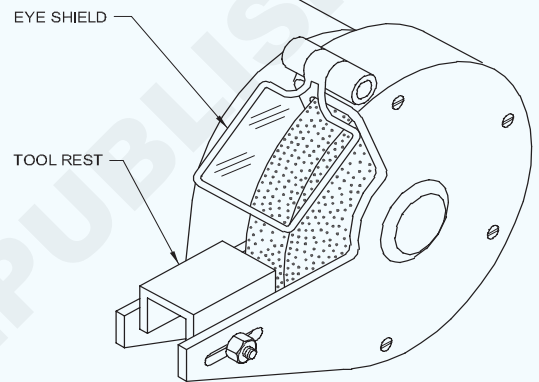

FRON157454

ଗେଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରକାରର ଗେଜ୍ | (Gauges and types of gauges)

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
- ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସୁବିଧା ସହିତ ଚେଞ୍ଜଲେଟ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରକାର ଗେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |

ଗେଜ୍: ଗେଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ଯାଞ୍ଚ ଉପକରଣ ଯାହାକି ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଉତ୍ପାଦର ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହା ସାଧାରଣତଃ ,, ସଠିକ୍ ଆକାର ବିନା, ବହୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହା ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଚକିତ୍ରା କରାଯାଏ |

ଗଗିଂର ଉପକାରଣତା |

ଉତ୍ପାଦର ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି |

ଅପରେଟର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କମ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଅପରେଟର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା |

ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଗେଜ୍ ଅର୍ଥନୀ are ଠିକ ଅଟେ |

ଗଗିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର |




- 1 ସ୍ୱାପ୍ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ୍ ଗେଜ୍ |
- 2 ମିଲିତ ଗେଜ୍ |
- 3 ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ |
- 4 ସ୍ୱରୁ ପିଟ୍ ଗେଜ୍ |
- 5 ଚେଞ୍ଜଲେଟ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ଗେଜ୍ |
- 6 ଚେପର ଗେଜ୍ |

ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ ର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ |


ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 1 ଏବଂ 2)

ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 3)

ଏକ ସିଧା ଗର୍ଭର ଭିତର ବ୍ୟାସ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସାଧା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | 'ଗୋ' ଗେଜ୍ ଗର୍ଭର ନିମ୍ନ ସୀମା ଯାଞ୍ଚ କରେ ଏବଂ 'ନୋ- ଗୋ' ଗେଜ୍ ଉପର ସୀମା ଯାଞ୍ଚ କରେ | ପ୍ଲଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଭୂମି ଏବଂ ଲାମ୍ପ୍ ହୋଇଛି | (ଚିତ୍ର 3)

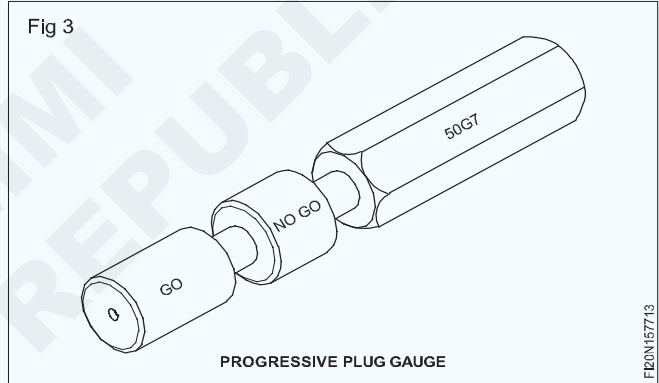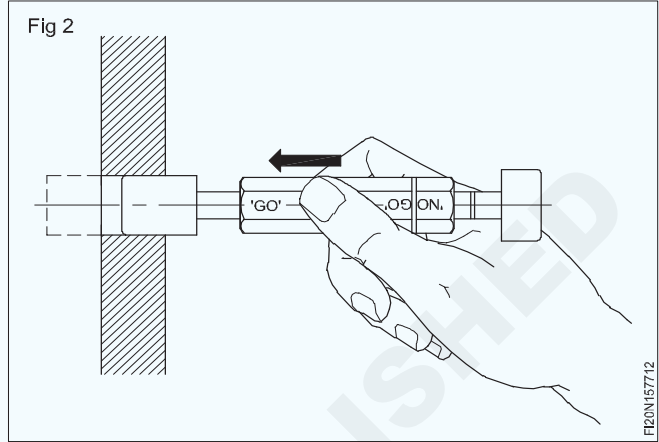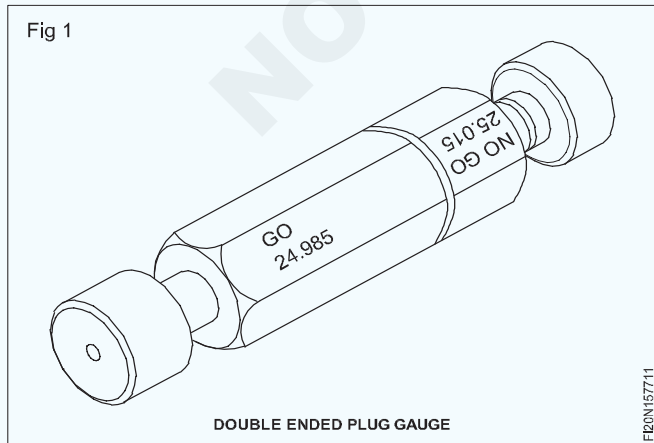


ସରଳ ରିଙ୍ଗ୍ ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 4)

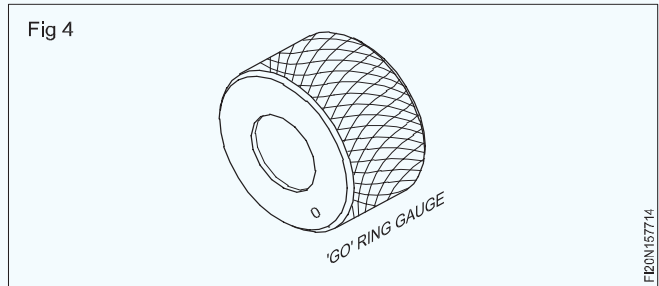


ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସାଧା ରିଙ୍ଗ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | 'ଯା' ଏବଂ 'ନା- ଗୋ' ଆକାର ଯାଞ୍ଚ ପୃଥକ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏକ "ନୋ-ଗୋ" ଗେଜ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଖୋଳା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ |

ଚେପର ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 5)

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାପର୍ ସହିତ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ଭର ଆକାର ଏବଂ ଚେପରର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଭୀରତା ପାଇଁ ଗଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ ଏବଂ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭୁଲ୍ ଚେପର ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ |


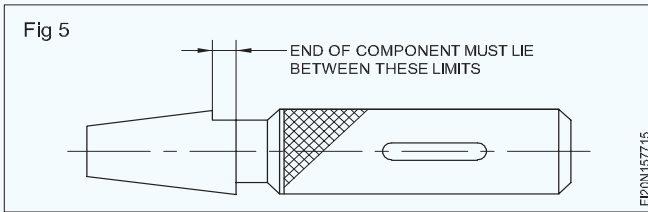


ଟେପର ରିଙ୍ଗ ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 6)

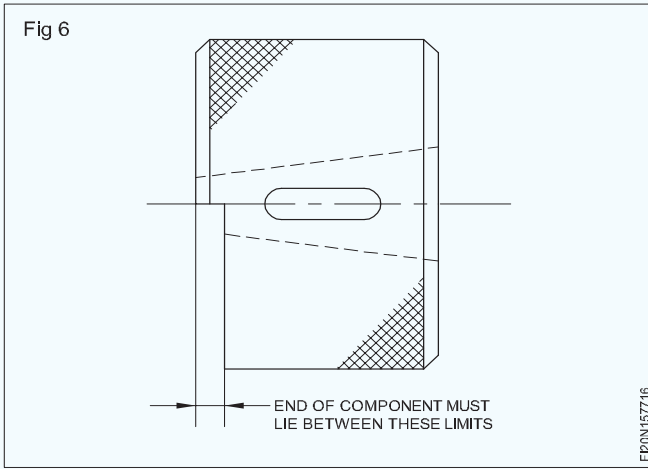


ଉଭୟ ସଠିକତା ଏବଂ ଏକ ଟେପରର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ରିଙ୍ଗ ଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ sc ଲିପିବଦ୍ଧ ରେଖା କିମ୍ବା ଛୋଟ ପ୍ରାକ୍ତରେ ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ ଯାହା 'ଗୋ' ଏବଂ 'ନୋ-ଗୋ' ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ।

ଥ୍ରେଡ୍ ସ୍କର ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 7 ଏବଂ 8)

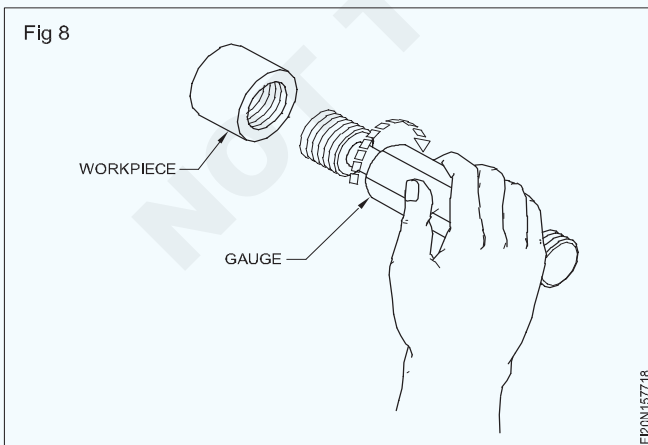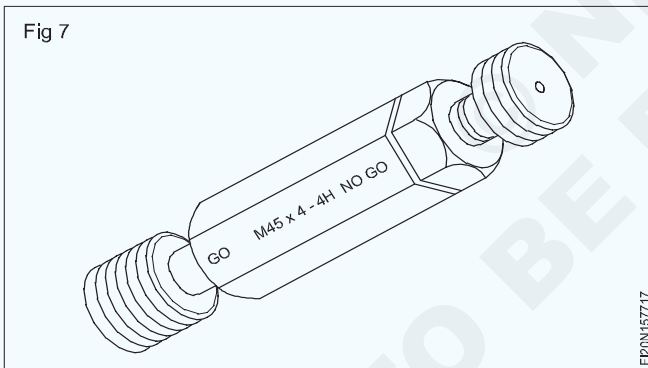



ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ 'ଗୋ' ଏବଂ 'ନୋ-ଗୋ' ପ୍ରକାରର ଥ୍ରେଡ୍ ସ୍କର ଗେଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଯାହା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ସ୍କର ଗେଜ୍ ସହିତ ସମାନ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରେ ।

ଥ୍ରେଡ୍ ରିଙ୍ଗ ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 9)

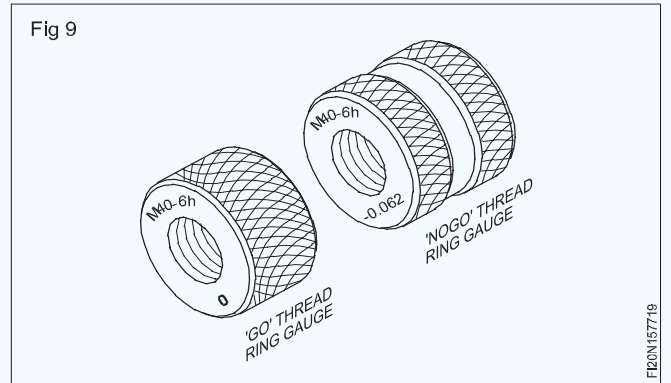

ଏହି ଗେଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଡିନୋଟି ରେଡିଆଲ୍ ସ୍କର ଏବଂ ଛୋଟ ଆଡଜଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ସେଟ୍ ସ୍କର ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଛିଦ୍ର ଅଛି ।

ସ୍ଲାପ୍ ଗେଜ୍ (ଚିତ୍ର 10, 11, 12 ଏବଂ 13)

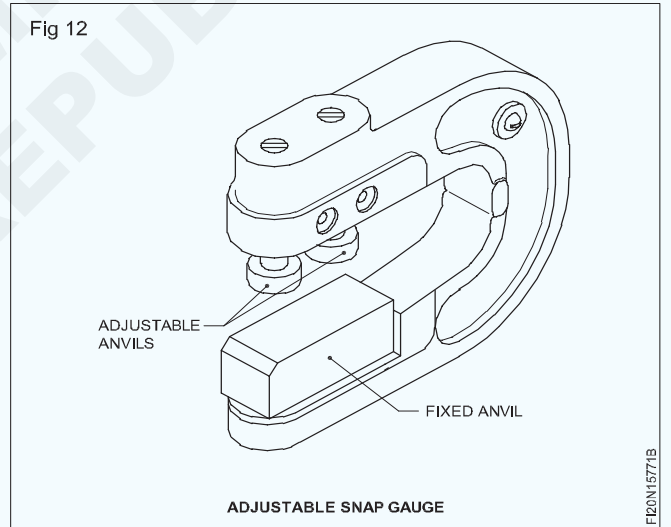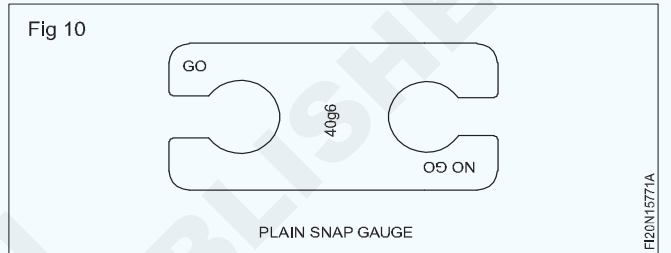

ସ୍ଲାପ୍ ଗେଜ୍ ହେଉଛି ଅଂଶର ଆକାରକୁ ସ୍ଲାପ୍ ଗେଜ୍ ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାର ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଥ୍ରେଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଏକ ଶୀଘ୍ର ମାଧ୍ୟମ ।



ସ୍ଲାପ୍ ଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ C C ଆକୃତିର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଅଂଶର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟଟି 'ଗୋ' ଗେଜ୍ରେ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଉଚିତ୍ କିନ୍ତୁ 'ନୋ-ଗୋ' ଗେଜ୍ରେ ଶେଷରେ ହୁଏ ।

ସ୍କର ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଏକ ସୂତ୍ରର ପିଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍କର ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଏହା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

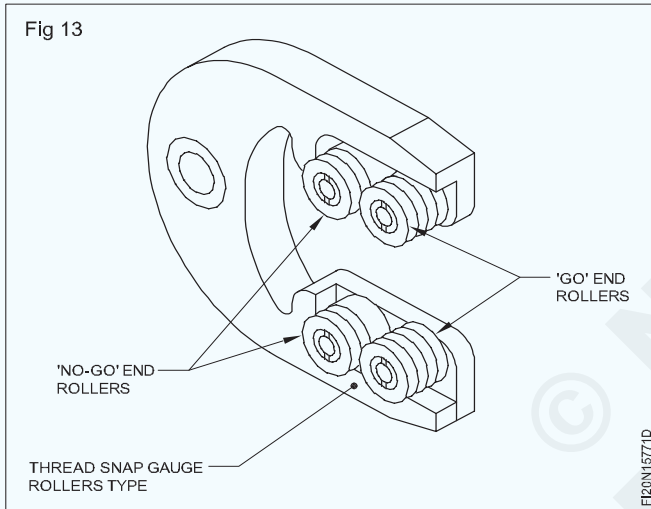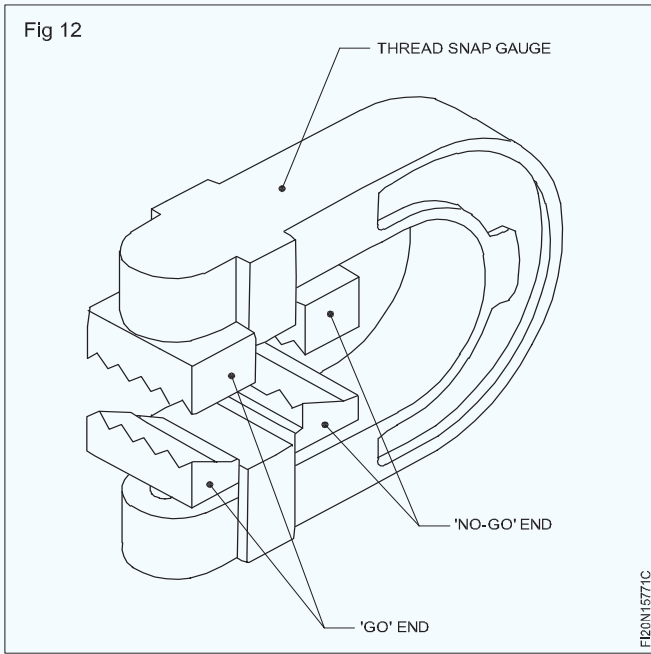

ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ |

ଏକ ସେଟ୍ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ କ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲେଡ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ ସୂତ୍ର ପିଚ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କ୍ଲେଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ବସନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଚ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏବଂ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ।



କେତେକ ସ୍କରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ (BSW, BSF ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲେଡ୍ରେ ଥିବା ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରାୟ 25 ମିମିରୁ 30 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟାଯାଇଥାଏ । କ୍ଲେଡ୍ରେ ପିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ କରାଯାଇଛି । ପିଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ମାନକ ଏବଂ ପରିସର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । (ଚିତ୍ର 14)

ସ୍କରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ, କ୍ଲେଡ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ length ଘିଅ ସୂତା ଉପରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ । (ଚିତ୍ର 15)

ସରଳ ଏବଂ ମାନକ କର୍ମଶାଳା ଗେଜ୍ ।

ରେଡିଓ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ଗେଜ୍: ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଧାରରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସୋପାନର ମିଳନସ୍ଥଳରେ ବକ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଯତ୍ନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେହି

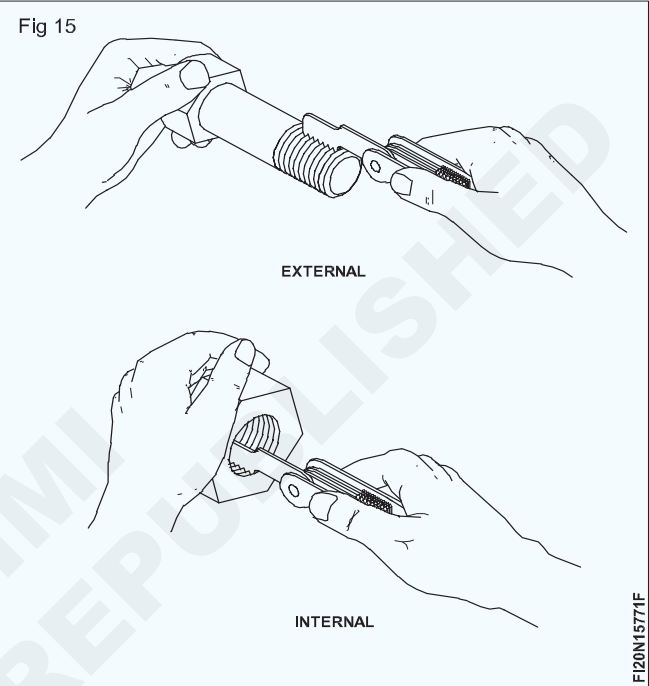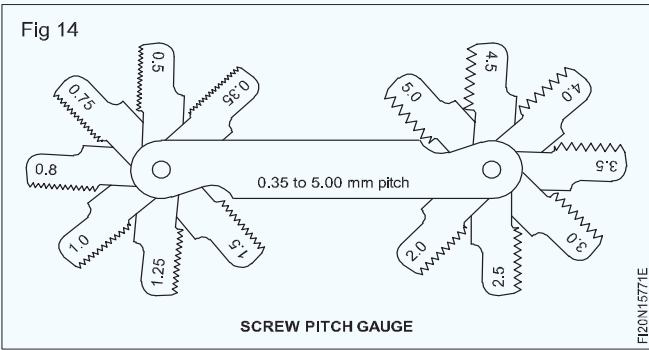

ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଭ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ ।

ରେଡିଓ ଏବଂ ବ୍ୟାଭ୍ୟାସର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ a ଏକ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଧାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗେଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲେଟ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗେଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲେଟ୍ ଗେଜ୍ କୁହାଯାଏ ।

ସେଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ସିଚ୍ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଏକ ସଠିକ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ତିଆରି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଂଶରେ ଥିବା ରେଡିଓକୁ ଗେଜ୍ ର ବ୍ୟାଭ୍ୟାସ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରି ରେଡିଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।






ଚିତ୍ର 16 ବାହ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରେଡିଓ ବ୍ୟାଜ୍ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଦର୍ଶାଏ ।

ଚିତ୍ର 17 ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ଫିଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫିଲେଟ୍ ଗେଜ୍ ର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲେଡ୍ରେ ବ୍ୟାଭ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସେଟ୍ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । (ଚିତ୍ର 18)

ଏବଂ କିଛି ସେଟ୍ ରେଡିଓ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ଲେଡ୍ ସେଟ୍ ଥାଏ । (ଚିତ୍ର 19)

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲେଡ୍ ଧାରକରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଆକାର ଏଥିରେ ଖୋଦିତ । (ଚିତ୍ର 20)

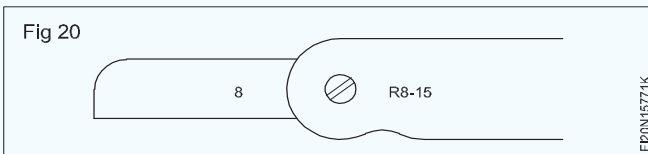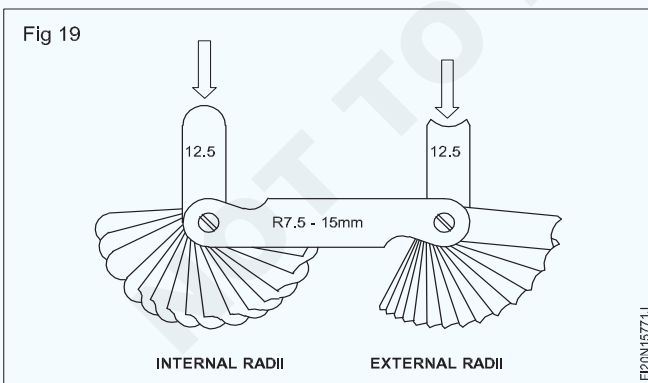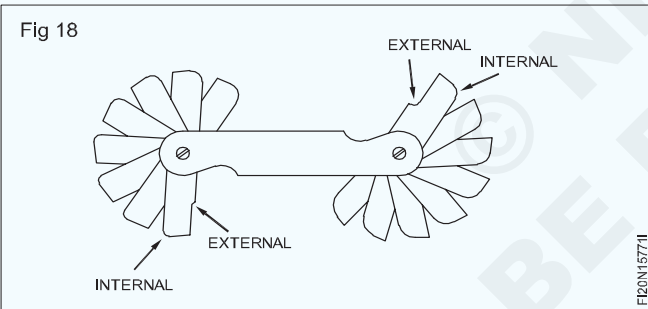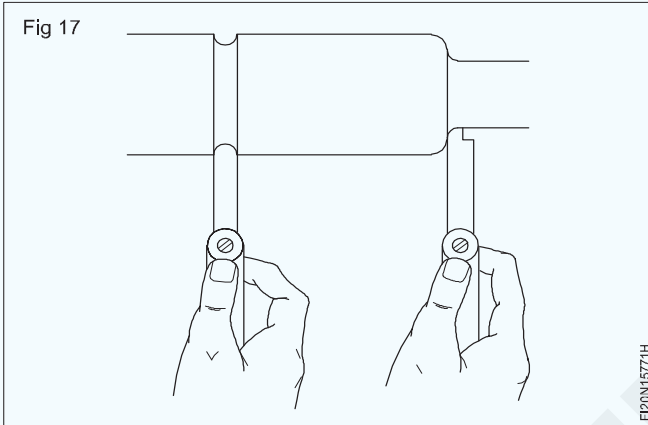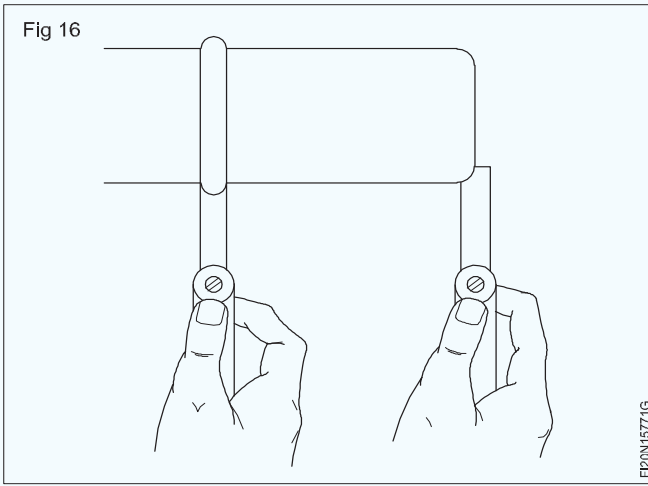


ରେଡିଓ ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲେଟ୍ ଗେଜ୍ ସେଟ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ:

0.5। Mm ମିମି ପଦକ୍ଷେପରେ to ରୁ mm ମିମି ।

0.5 ମିଲିମିଟର ପଦକ୍ଷେପରେ 7.5 ରୁ 15 ମିଲିମିଟର ।

ପଦାଙ୍କରେ 15.5 ରୁ 25 ମିମି 0.5 ମିଲିମିଟର ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ each ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗେଜ୍ରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ରେଡି ଥାଏ ଏବଂ 1 ରୁ 100 ମିଲିମିଟର ଆକାରରେ 1 ମିମି ପଦକ୍ଷେପରେ ତିଆରି କରାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 21)

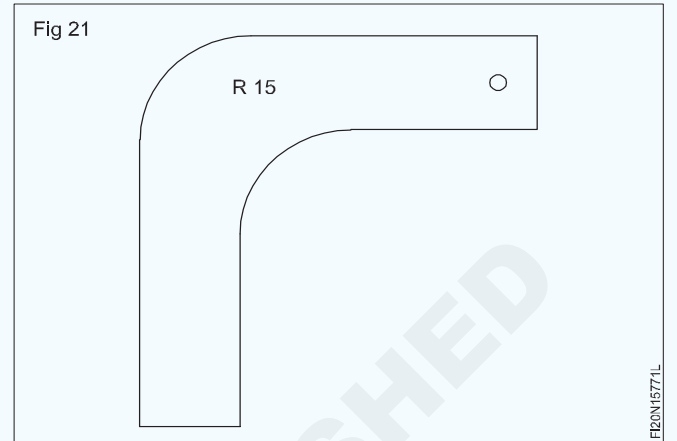


ଡିଓ ବ୍ୟାଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହା ସଫା ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବୁର୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।


ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅନୁରୂପ ସେଟରୁ ଗେଜ୍ ର ପତ୍ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର 22 ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଫିଲେଟ୍ ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗେଜ୍ ଠାରୁ ଛୋଟ ।

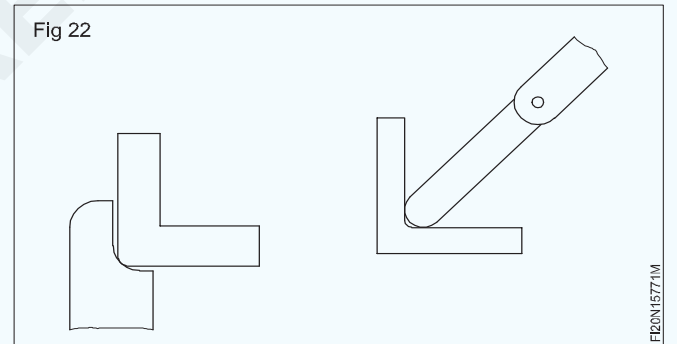

ଅନୁଭବ ଗେଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ।

ବ Features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ କେସରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘନତାର ଅନେକ କଠିନ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଇସ୍ପାତ ବ୍ଲେଡ୍ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗେଜ୍ । (ଚିତ୍ର 23)

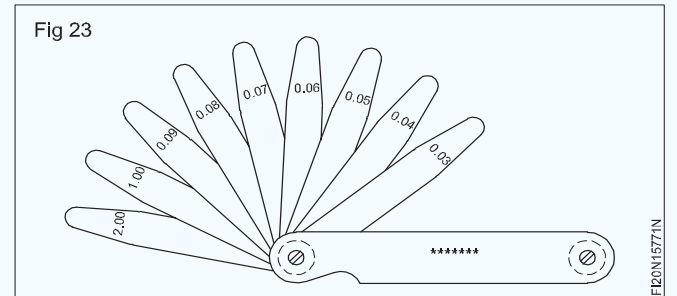

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ରର ଘନତା ଏଥିରେ ଚିହ୍ନିତ । (ଚିତ୍ର 23)

B.I.S. ସେଟ୍: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାରୋଟି ସେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଗେଜ୍ Nos.1,2,3 ଏବଂ 4 ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ବ୍ଲେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା

ଏବଂ ମୋଟା ସୀମା ବ୍ different ଇଉ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ (ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଉଛି 0.03 ମିଲିମିଟରରୁ 1 ମିଲିମିଟର 0.01 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) | କେନ୍ଦ୍ର ଲମ୍ବ ସାଧାରଣତ 100 100 ମି.ମି.

ଉଦାହରଣ |

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନଂ 4 ସେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା 13 ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରେ |

0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50


ଏକ ସେଟ୍ ରେ ଥିବା ଫିଲର ଗେଜଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଯତ୍ନ ସହିତ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ଯାହା ବ୍ a ଇଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ପତ୍ରରୁ ନିର୍ମାଣ କରି ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ |

ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ପତ୍ରର ଘନତା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଟାଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ |

ଏହି ଗେଜ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସଠିକତା ଏକ ଭଲ ଅନୁଭବ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ଫିଲର ଗେଜ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:



- ମିଲନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ |
- ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ଫାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସେଟ୍ କରିବାକୁ |
- ଫିକ୍ସର (ସେଟିଂ ବ୍ଲକ୍) ଏବଂ ଚାକିରି ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କଟର / ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସେଟ୍ କରିବାକୁ |
- ବିୟରିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମାପିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | (ଚିତ୍ର 24)

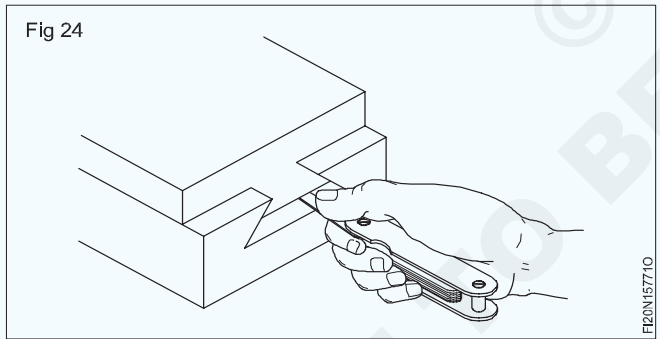

ଫିଲ୍ ଗେଜ: ଏକ ଫିଲ୍ ଗେଜ ହେଉଛି ଏକ ଆୟତାକାର କିମ୍ବା ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାସ ଛିଦ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ | ଗର୍ଭର ଆକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ହୋଇଛି | (ଚିତ୍ର 25)

ନମ୍ବର ଫିଲ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଫିଲ୍ ସିରିଜରେ, ଫିଲର ବ୍ୟାସ ସଂପୃକ୍ତ ଫିଲ୍ ଗେଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଜ କରାଯାଇଥାଏ |

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାୟାର ଗେଜ (SWG): ଚିତ୍ର 26 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତାରର ଆକାର ଏବଂ ଶୀଟ୍ ର ଘନତା ମାପିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

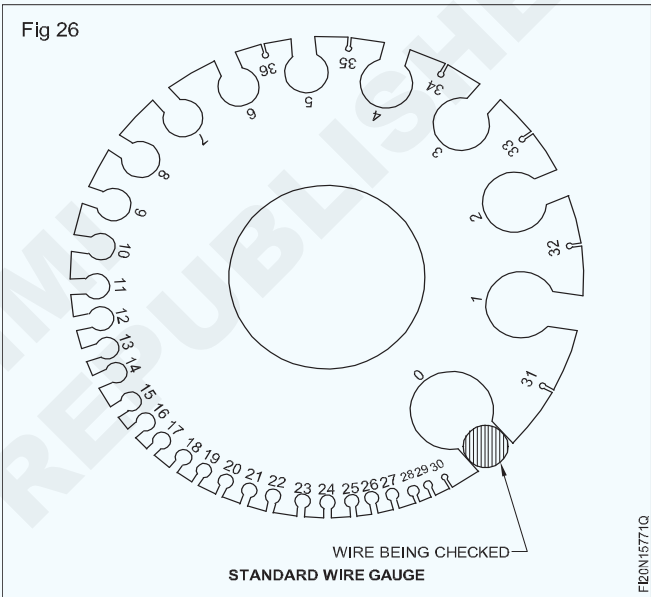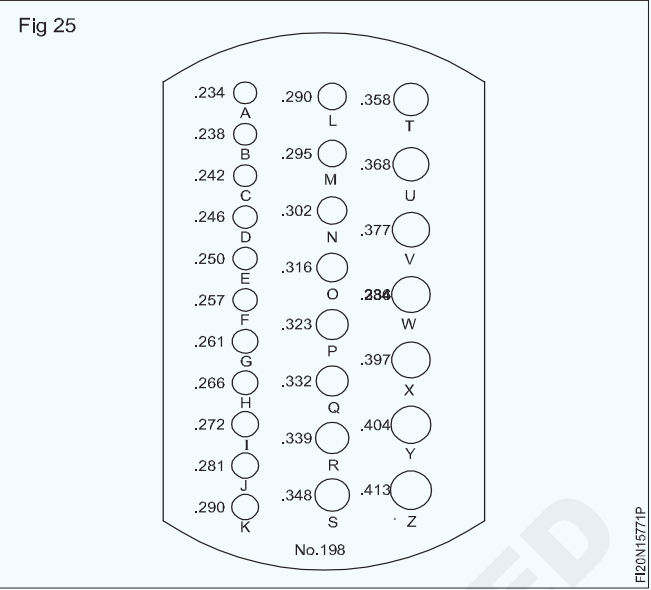

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାର ଗେଜ ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଧାତୁ ଡିସ୍କ ଯାହା ଏହାର ପରିଧିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗର୍ଭ ଏବଂ ସ୍କ୍ରା ଆକାର ସହିତ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କ୍ରା ସାଇଜ୍ ଏକ ଗେଜ ନମ୍ବର ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ ଯାହା ଗର୍ଭ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ |

ଗେଜ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଲାକାର ତାରର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ |

ଗେଜ ସଂଖ୍ୟା 0 ରୁ 36 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ଡିଆ ଆକାର କମିଯାଏ |

ସିଟ୍ ଧାତୁର ଘନତା ଏବଂ ତାରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଗର୍ଭ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ 1 ତାରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗେଜ ନମ୍ବରର ଦର୍ଶନୀକ ସମାନତା ଏବଂ ଶୀଟ୍ ର ଘନତା ପ୍ରଦାନ କରେ |

ସାରଣୀ 1

IS 5049-1969 ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାର ଗେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ mm ରେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ |

SWG ଅନୁଯାୟୀ ତାର ନମ୍ବର	IS ଅନୁଯାୟୀ ତାର ତାର: 280-1962 mm ରେ	SWG ଅନୁଯାୟୀ ତାର ନମ୍ବର	IS ଅନୁଯାୟୀ ତାର ତାର: 280-1962 mm ରେ
0	8.00		
2	7.10	19	1.00
3	6.30	20	0.90
4	6.00	21	0.80
5	5.60	22	0.710
6	5.00	23	0.630
7	4.50	24	0.560
8	4.00	25	0.500
9	3.55	26	0.450
10	3.15	27	0.400
11	2.80	29	0.355
12	2.50	30	0.315
13	2.24	32	0.280
14	2.00	33	0.250
15	1.80	34	0.224
16	1.60	36	0.200
17	1.40		

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦଳବଦଳର ବିଧାନସଭା ଆବଶ୍ୟକତା | (Necessity of Interchangeability in engineering field)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ଜନ ଉତ୍ପାଦନର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, 'ଅଦଳବଦଳ' |
- ସୀମା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ବିଭିନ୍ନ ମାନଙ୍କ ନାମ ଦିଅ |

ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ |

ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଯୁନିଟ୍, ଉପାଦାନ କିମ୍ବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଂଶର ଉତ୍ପାଦନ |

ବହୁ ଉତ୍ପାଦନର ଲାଭ |

ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସମୟ କମିଯାଏ |

ଏକ ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ |

ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ |

ବହୁ ଉତ୍ପାଦନର ଅସୁବିଧା |

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ |


ଜିନ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ |

ପାରମ୍ପାରିକ ସଠିକତା ଯନ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ |

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ |

ଚୟନ ସଭା |


ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଚୟନକାରୀ ସଭା ଏବଂ ଏକ ଅଣ-ଚୟନ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ | ଏହା (ଚିତ୍ର 1) ରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଦାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ଖାପ ଖାଏ | ଏହିପରି ଏକ ସଭା ଧାର ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱେୟାଚ୍ଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

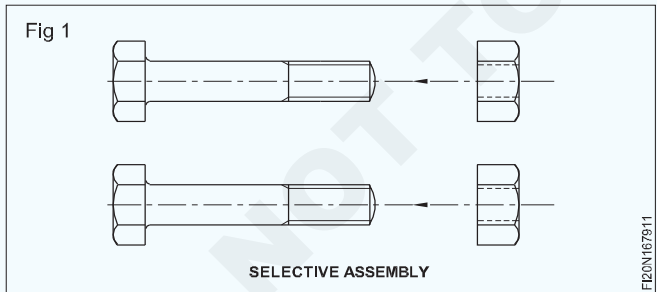

ଅଣ-ଚୟନ ସଭା |

ଯେକିମ୍ବା Any ଶସି ବାଦାମ ସମାନ ଆକାର ଏବଂ ସୂତା ପ୍ରକାରର ଯେକିମ୍ବା any ଶସି ବୋଲ୍ଟକୁ ଫିଟ୍ କରେ | ଏହିପରି ଏକ ସଭା ଶୀଘ୍ର, ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ହୁଏ | ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସରଳ କାରଣ ସ୍ୱେୟାଚ୍ଚାଳିତ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ | (ଚିତ୍ର 2)

ଅଣ-ଚୟନକାରୀ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

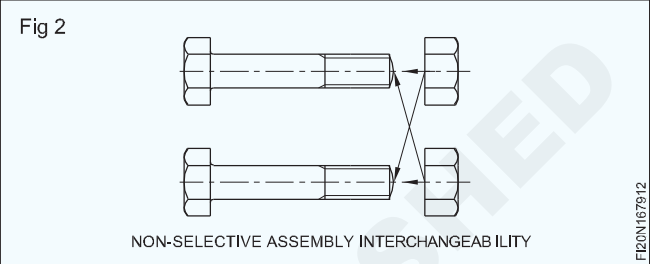

ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉତ୍ପାଦନରେ, ଯଥା ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନରେ, ଚୟନ ସଭା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ | ତଥାପି, କିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଚୟନ ସଭା ତଥାପି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ |

ଅଦଳବଦଳ: ଯେତେବେଳେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଦଳବଦଳ ନହୁଏ, ବହୁ ଉତ୍ପାଦନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ | ଅଦଳବଦଳ ବ୍ By I, ଆମେ ମାନେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସମାନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ଶସି ସଂଶୋଧନ ବିନା, ଏକତ୍ର ହେବା ସମୟରେ ଉପାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ଏକତ୍ର କରାଯାଇପାରିବ |

ସୀମା ପ୍ରଣାଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା: ଯଦି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଅଦଳବଦଳ ହେବାକୁ ପଡେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଆକାରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଅନ୍ତି | ତେଣୁ, ଅପରେଟରକୁ ସଠିକ୍ ଆକାରରୁ ଏକ ଛୋଟ ମାର୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଯାହା ସେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ | ଏଥି ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ବିଧାନସଭାର ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଏହି ପ୍ରକାରର ଡାଇମେନ୍ସିଂ ସୀମା ଡାଇମେନ୍ସିଂ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ପରିମାପ ପାଇଁ ଏକ ମାନକ ଭାବରେ ଏକ ସୀମା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ |

ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ପ୍ରଣାଳୀ ISO (ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ସଂଗଠନ) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି |

ଆମ ଦେଶରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି | (ଦ୍ରୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍)

ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ର ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ |

- ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ସଂଗଠନ (ISO)
- ବ୍ରିଟିଶ୍ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (BSS)
- ଜର୍ମାନ ମାନକ (DIN)

ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ - ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ | (The indian standard system of limits & fits - terminology)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ର BIS ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ର BIS ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |

ଆକାର |

ଏ length ଯିଏ ମାପରେ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସଂଖ୍ୟା |

ମ Basic ଲିକ ଆକାର |

ଏହା ହେଉଛି ଆକାର ଯାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଏ | (ଚିତ୍ର 1)

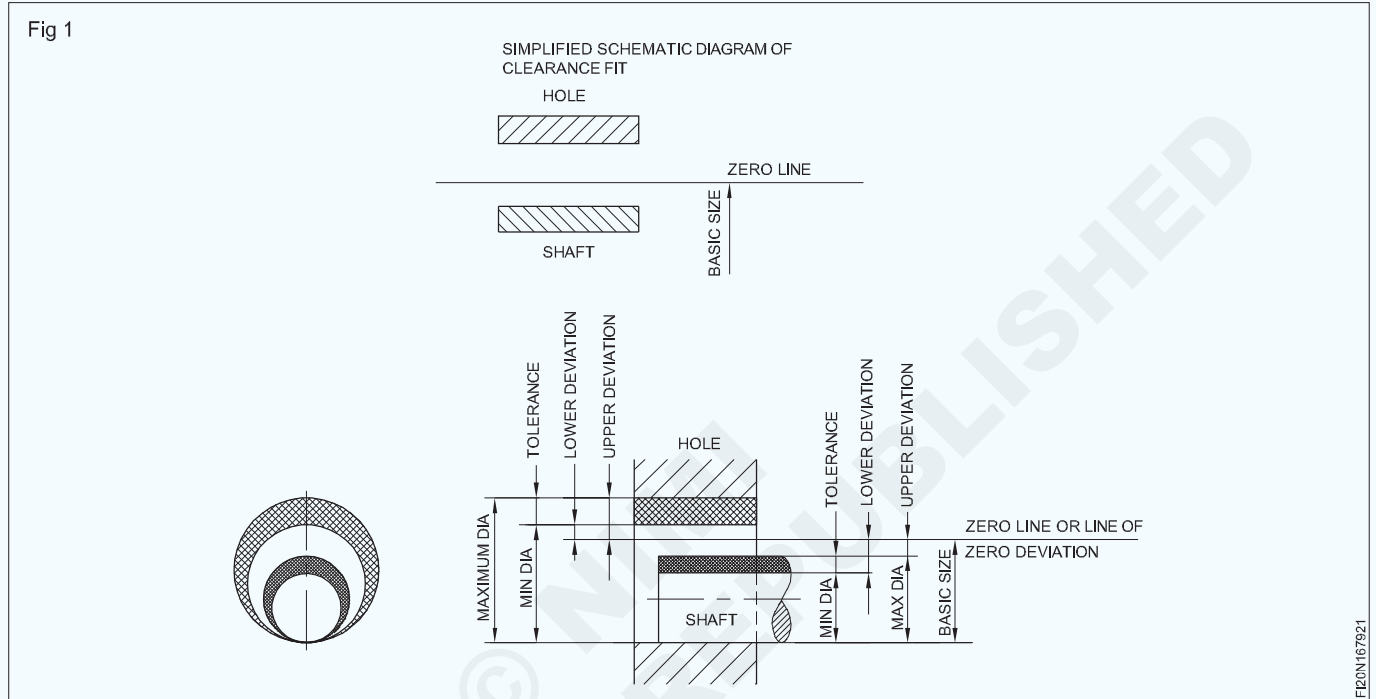


ପ୍ରକୃତ ଆକାର |

ଏହା ତିଆରି ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ମାପ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉପାଦାନର ଆକାର | ଉପାଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ଆକାରର ଦୁଇଟି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ |

ଆକାରର ସୀମା |

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଆକାର ଯେଉଁଥିରେ ଅପରେଟର ଉପାଦାନ ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ | (ଚିତ୍ର 2) (ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା)

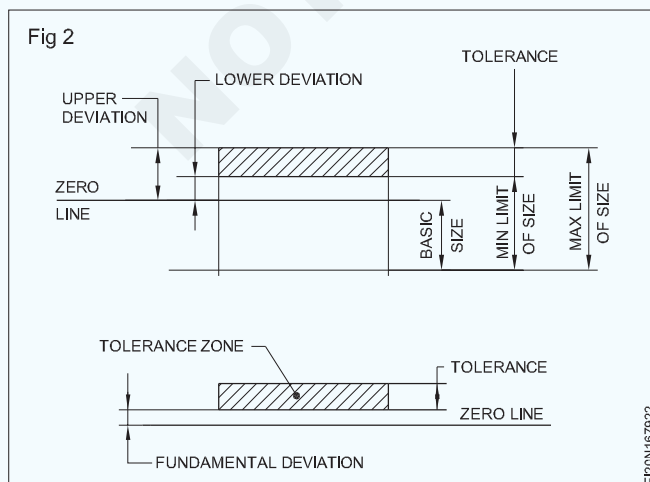

ଆକାରର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା |

ଏହା ଦୁଇଟି ସୀମା ଆକାରର ବୃହତ ଅଟେ (ଚିତ୍ର 2) (ସାରଣୀ 1)

ଆକାରର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା |


ଏହା ଆକାରର ଦୁଇଟି ସୀମାଠାରୁ ଛୋଟ | (ଚିତ୍ର 2) (ସାରଣୀ 1)

ହୋଲ୍

ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ର BIS ସିଷ୍ଟମରେ, ଏକ ଉପାଦାନର ସମସ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବା features ଶିଷ୍ୟ ଯାହା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ "ଗର୍ଭ" ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି | (ଚିତ୍ର 3)

ଶାଫ୍ଟ

ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ର BIS ସିଷ୍ଟମରେ, ଏକ ଉପାଦାନର ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ବା features ଶିଷ୍ୟ ଯାହା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ନୁହେଁ ଶାଫ୍ଟ ଭାବରେ ନାମିତ | (ଚିତ୍ର 3)

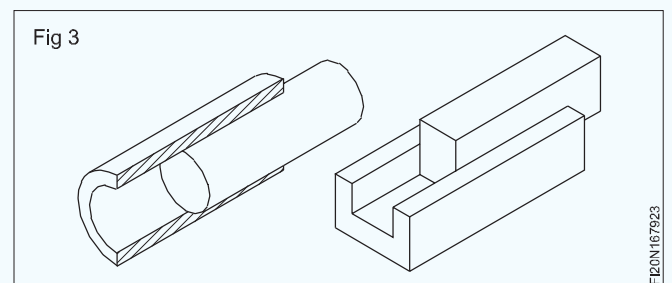

ସାରଣୀ 1 (ଉଦାହରଣ)

S.No	କମ୍ପୋନେଣ୍ଟର ଆକାର	UPPER ବିଚ୍ୟୁତି	ନିମ୍ନ ବିଚ୍ୟୁତି	ଆକାରର MAX-LIMIT	ଆକାରର MIN-LIMIT
1	+ .008 20 - .005	+ 0.008	- 0.005	20.008	19.995
2	+ .028 20 + .007	+ 0.028	+ 0.007	20.028	20.007
3	- .012 20 - .021	- 0.012	- 0.021	19.988	19.979

ବ୍ୟତିକ୍ରମ

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏହାର ଅନୁରୂପ ମି basic ଲିକ ଆକାର ସହିତ | ଏହା ସକରାତ୍ମକ, ନକରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରେ | (ଚିତ୍ର 2)

ଉପର ବିଚ୍ୟୁତି |

ଆକାରର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ଏବଂ ଏହାର ଅନୁରୂପ ମି basic ଲିକ ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବୀଜ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ | (ଚିତ୍ର 2) (ସାରଣୀ 1)

ନିମ୍ନ ବିଚ୍ୟୁତି |

ଏହା ହେଉଛି ଆକାରର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ଏବଂ ଏହାର ଅନୁରୂପ ମି basic ଲିକ ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ | (ଚିତ୍ର 2) (ସାରଣୀ 1)

ଉପର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହେଉଛି ବିଚ୍ୟୁତି ଯାହା ଆକାରର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ଦେଇଥାଏ | ନିମ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହେଉଛି ବିଚ୍ୟୁତି ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆକାରର ସୀମା ଦେଇଥାଏ |

ପ୍ରକୃତ ବିଚ୍ୟୁତି |

ଏହା ପ୍ରକୃତ ଆକାର ଏବଂ ଏହାର ଅନୁରୂପ ମି basic ଲିକ ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ | (ଚିତ୍ର 2)

ସହନଶୀଳତା |

ଆକାରର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ଏବଂ ଆକାରର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପାର୍ଥକ୍ୟ | ଏହା ସର୍ବଦା ସକରାତ୍ମକ ଅଟେ ଏବଂ ବିନା ଚିହ୍ନରେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 2)

ଶୂନ୍ୟ ରେଖା



ଉପରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନାକ ଉପସ୍ଥାପନାରେ, ଶୂନ୍ୟ ରେଖା ମି basic ଲିକ ଆକାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ | ଏହି ରେଖାକୁ ଶୂନ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରେଖା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | (ଫିଗ୍ 1 ଏବଂ 9)

ମି Fund ଲିକ ବିଚ୍ୟୁତି |

BIS ସିଷ୍ଟମରେ 25 ଟି ମି fundamental ଲିକ ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ଯାହାକି ଅକ୍ଷର ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ (ହୋଇଛି (ଗାତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ପାଇଁ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର), ଯଥା ଛିଦ୍ର ପାଇଁ - ABCD Z, I, L, O, Q & W. (ଚିତ୍ର 4) କୁ ବାଦ ଦେଇ |


ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, JS, ZA, ZB & ZC ର ଚାରୋଟି ସେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି |


ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ CD, EF ଏବଂ FG ଯୋଗ କରାଯାଇଛି | (Ref.IS:919 Part II - 1979) ଶାଫ୍ଟ ପାଇଁ, ସମାନ 25 ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନ କିଛି ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 5)

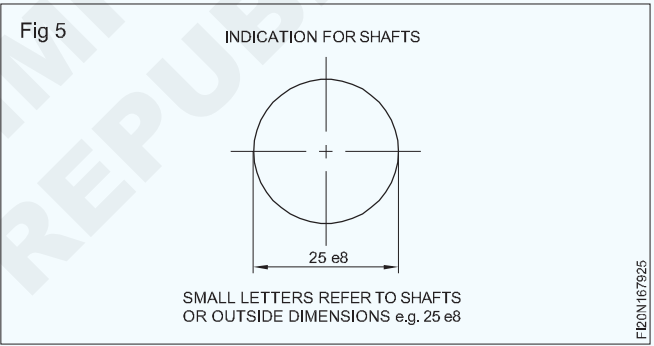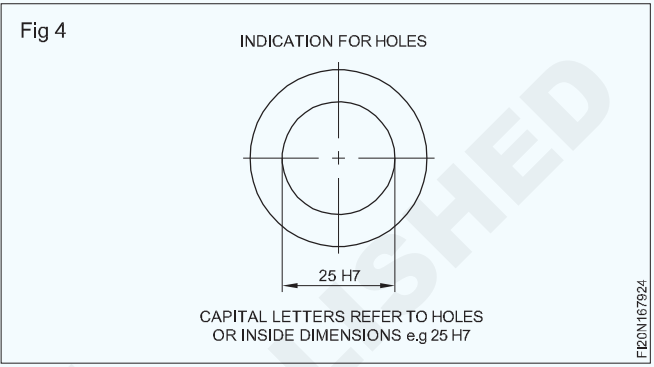

ଶୂନ୍ୟ ରେଖା ସହିତ ସହନଶୀଳତା ଜୋନର ଛିଦ୍ର ଚିତ୍ର 6 ଏବଂ 7 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |


ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଫିଗ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ମି The ଲିକ ବିଚ୍ୟୁତି | (ଚିତ୍ର 8 \ ଏବଂ 9)

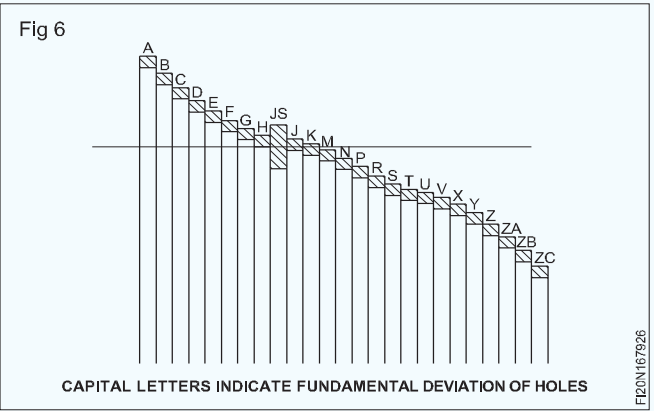

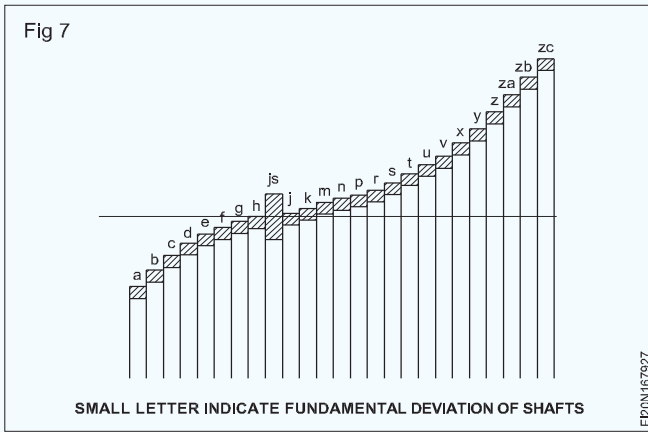

ମ Fund ଲିକ ସହନଶୀଳତା |

ଏହାକୁ 'ସହନଶୀଳତାର ଗ୍ରେଡ୍' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଇଞ୍ଜିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ, 18 ଟି ଗ୍ରେଡ୍ ସହନଶୀଳତା ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ both ହୋଇଛି, ଉଭୟ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ପାଇଁ, IT01, IT0, IT1 ଭାବରେ IT16 କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 10) ଏକ ଉଚ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସହନଶୀଳତା ଜୋନ୍ ଦେଇଥାଏ ।

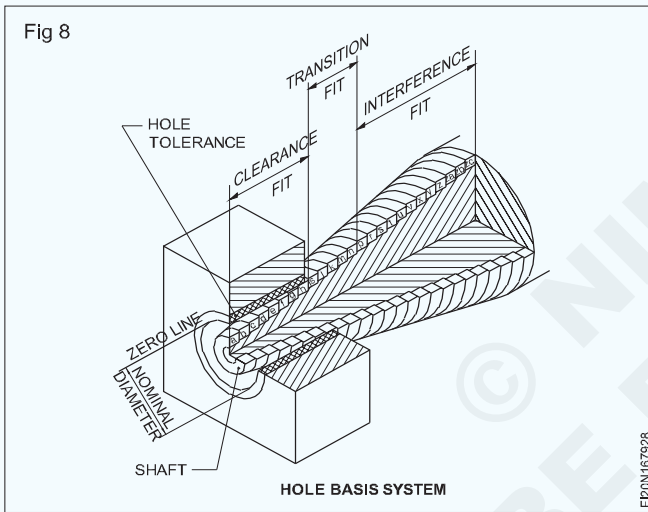

ସହନଶୀଳତାର ଗ୍ରେଡ୍ ଉପାଦାନର ସଠିକତାକୁ ବୁ .1ଏ |

ଏକ ମାନକ ଚାର୍ଟରେ, ମ fundamental ଲିକ ବିରୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମ fundamental ଲିକ ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଉପର ଏବଂ ତଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା 500 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାର ପାଇଁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି । (IS 919 କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ)





ସହନଶୀଳତା ଆକାର |

ଏଥିରେ ମ basic ଲିକ ଆକାର, ମ fundamental ଲିକ ବିରୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗ୍ରେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଉଦାହରଣ |

25 H7 - ଏକ ଗର୍ଭର ସହନଶୀଳତା ଆକାର ଯାହାର ମ basic ଲିକ ଆକାର 25. ମ fundamental ଲିକ ବିରୁଦ୍ଧିକୁ ଅକ୍ଷର ସଙ୍କେତ H ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ and କରାଯାଏ ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗ୍ରେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କେତ 7 ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ (ଚିତ୍ର 11)

25 e8 - ହେଉଛି ଏକ ଶାଫ୍ଟର ସହନଶୀଳ ଆକାର ଯାହାର ମ basic ଲିକ ଆକାର 25. ମ fundamental ଲିକ ବିରୁଦ୍ଧି ଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗ୍ରେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 8 ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି (ଚିତ୍ର 12)

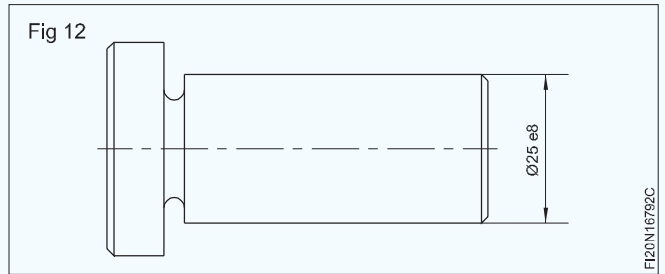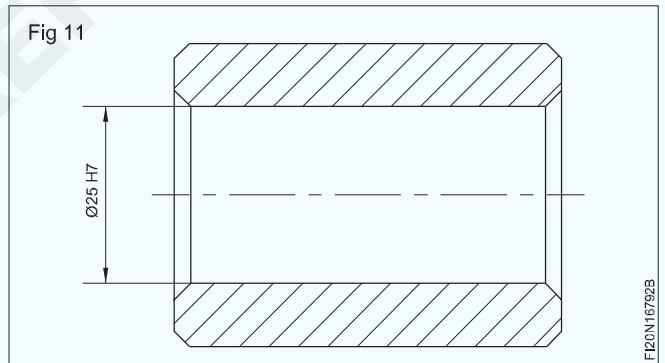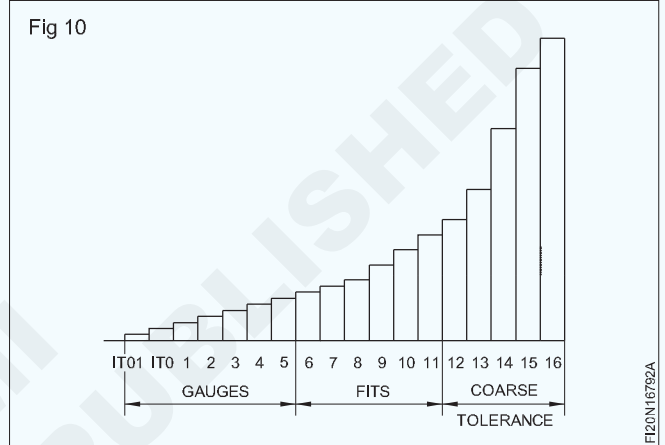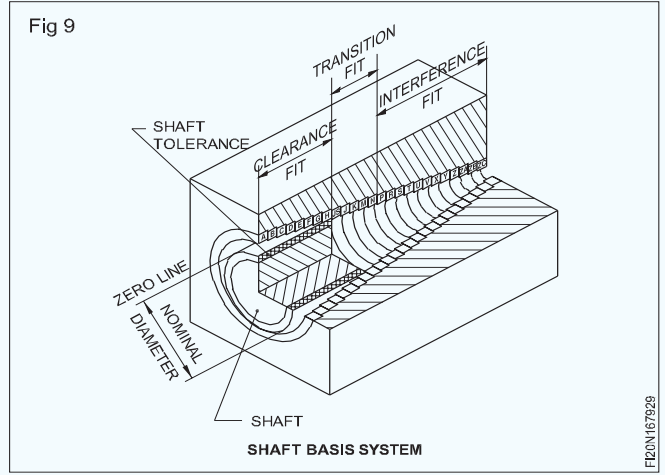

25 ମ fundamental ଲିକ ବିରୁଦ୍ଧି ଏବଂ 18 ଗ୍ରେଡ୍ ସହନଶୀଳତାର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ ।


ଉଦାହରଣ |

ଚିତ୍ର 13 ରେ, ଏକ ଛିଦ୍ରକୁ 25 ± 0.2 ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 25 ମିମି ହେଉଛି ମ basic ଲିକ ଆକାର ଏବଂ ± 0.2 ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ ।

ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି, ମା basic ଲିକ ଆକାରରୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ 'DEVIATION' କୁହାଯାଏ ।

ପରିମାପ ସହିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଦିଆଯାଏ ।


ଉଦାହରଣରେ 25 ± 0.2 , ± 0.2 ହେଉଛି 25 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଛିଦ୍ରର ବିରୂପତ । (ଚିତ୍ର 13) ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଏହାର ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ଗର୍ଭଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ଆକାରର ।

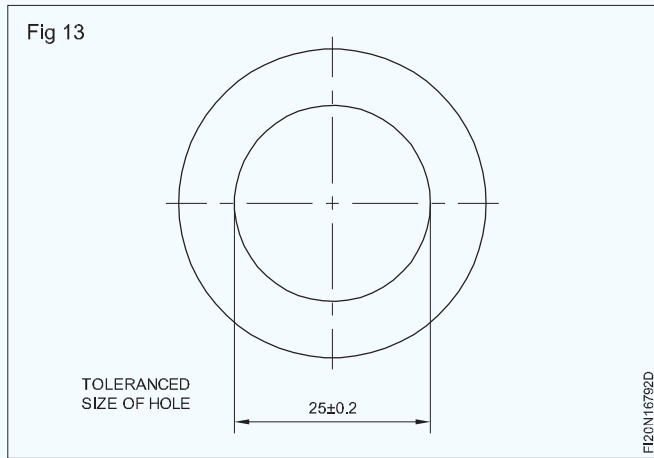


$25 + 0.2 = 25.2$ ମିମି

କିମ୍ବା $25 - 0.2 = 24.8$ ମିମି ।


25.2 ମିମି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । (ଚିତ୍ର 14)

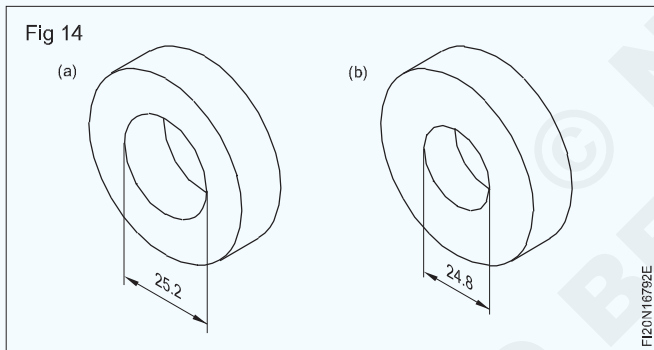

24.8 ମିମି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । (ଚିତ୍ର 15)

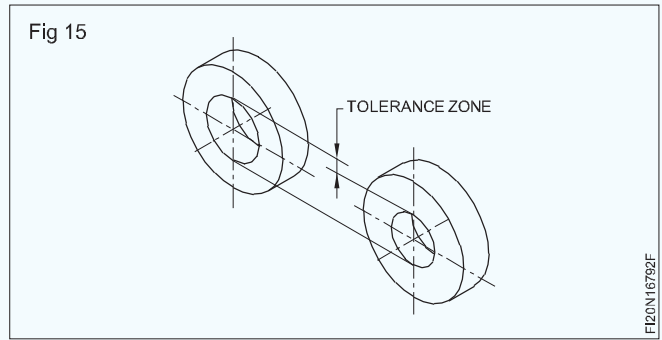

ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି TOLERANCE । ଏଠାରେ ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି mm । Mm ମିମି । (ଚିତ୍ର 16)

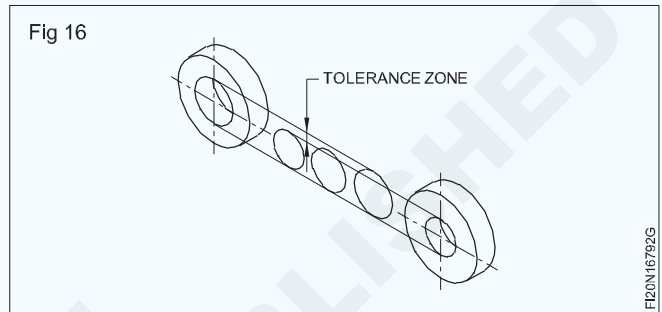

ସହନଶୀଳତା ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛିଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଆକାର ଚିତ୍ର 17 ପରି ଗ୍ରହଣୀୟ ଆକାରର ।

IS 696 ଅନୁଯାୟୀ, ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବରେ ପରିମାପ କରୁଥିବାବେଳେ, ବିରୂପିତଗୁଡ଼ିକ ସହନଶୀଳତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଭାରତୀୟ ମାନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ । (Fits and their classification as per the Indian Standard)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 'ଫିଟ୍' କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଫିଟ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଉଦାହରଣ ।
- ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଫିଟ୍ ର ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ।

ଫିଟ୍ ।

ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ଦୁଇଟି ମିଳନ ଅଂଶ, ଏକ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ତାଲମେନ୍ସନାଲ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇ ।

ଏକ ଫିଟ୍ ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ପ୍ରଥମେ ଫିଟ୍ ର ମା basic ଲିକ ଆକାର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା (ଏକ ମା basic ଲିକ ଆକାର ଯାହା ଉଭୟ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ,) ତା'ପରେ ଗର୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ |


30 H7/g6 or 30 H7 - g6 or 30 $\frac{H7}{g6}$

କ୍ଲିୟରାନ୍ସ

ଏକ ଫିଟ୍ ରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉଛି ଗର୍ଭର ଆକାର ଏବଂ ଶାଫ୍ଟର ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା ସର୍ବଦା ସକରାତ୍ମକ ଅଟେ |

କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଫିଟ୍ |

ଏହା ଏକ ଫିଟ୍ ଯାହା ସର୍ବଦା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏଠାରେ ଛିଦ୍ରର ସହନଶୀଳତା ଜେନ୍ ଶାଫ୍ଟର ସହନଶୀଳତା ଜେନ୍ ଉପରେ ରହିବ | (ଚିତ୍ର 1)

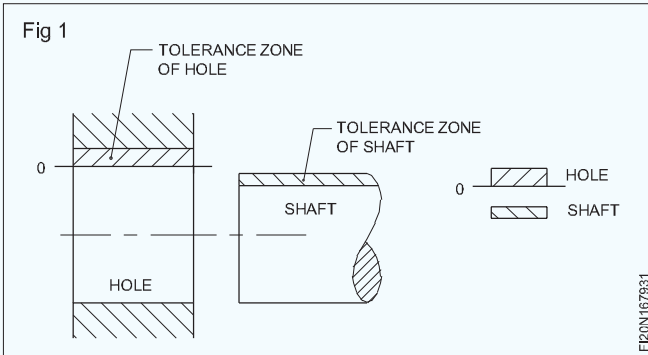

ଉଦାହରଣ 20 H7 / g6 |


ଦିଆଯାଇଥିବା ଫିଟ୍ ସହିତ, ଆମେ ଗର୍ଭରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ପାଇପାରିବା |

20 H7 ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଟେକ୍ସଲ + 21 ରେ ପାଇଥାଉ |

ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବିରୁଦ୍ଧକୁ ସୂଚିତ କରେ |

(1 ମାଇକ୍ରୋମିଟର = 0.001 ମିମି)

ଗର୍ଭର ସୀମା ହେଉଛି $20 + 0.021 = 20.021$ ମିମି ଏବଂ $20 + 0 = 20.000$ ମିମି | (ଚିତ୍ର 2)

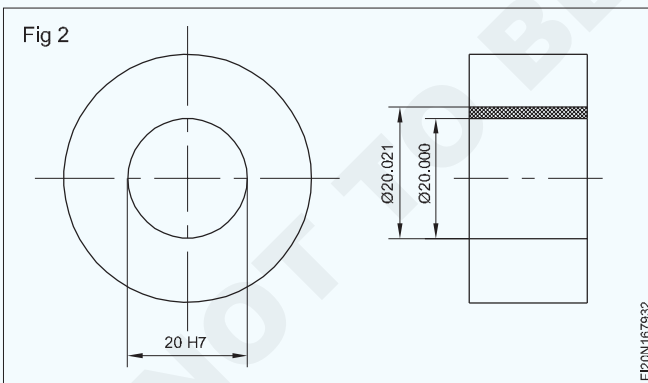

ଏକ ଶାଫ୍ଟ 20 g6 ପାଇଁ ଆମେ ଟେକ୍ସଲରେ ପାଇଥାଉ - 7 |

- 20



ଟେକ୍ସଲ ଶାଫ୍ଟର ସୀମା ହେଉଛି |

$$20 - 0.007 = 19.993 \text{ ମିମି ଏବଂ}$$

$$20 - 0.020 = 19.980 \text{ ମିମି। (ଚିତ୍ର 3)}$$


ସର୍ବାଧିକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ |

ଏକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଫିଟ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଫିଟ୍ ରେ, ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଗର୍ଭ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ | (ଚିତ୍ର 4)

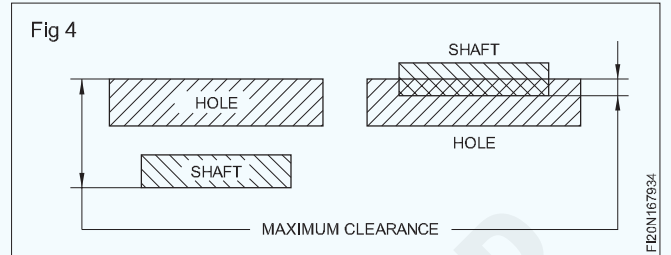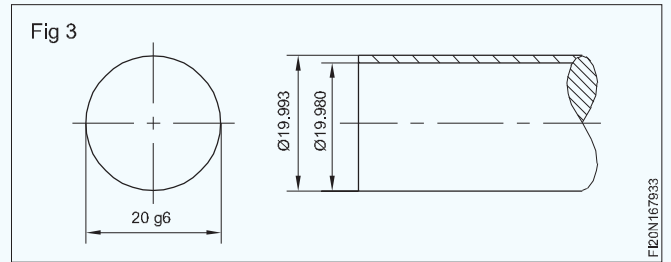


ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ |


ଏକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଫିଟ୍ ରେ, ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଶାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ | (ଚିତ୍ର 5)

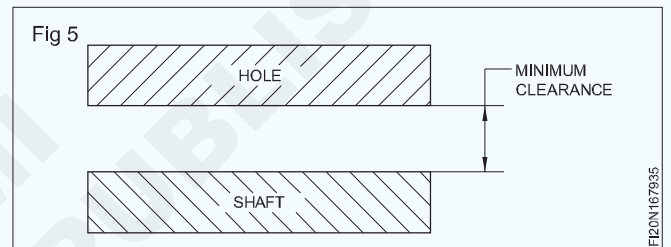

ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉଛି $20.000 - 19.993 = 0.007$ ମିମି | (ଚିତ୍ର 6)

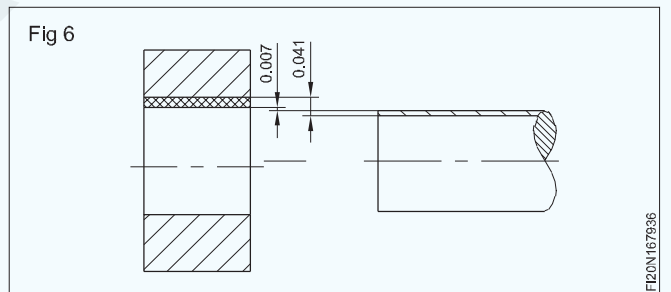

ସର୍ବାଧିକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉଛି $20.021 - 19.980 = 0.041$ ମିମି | (ଚିତ୍ର 7)

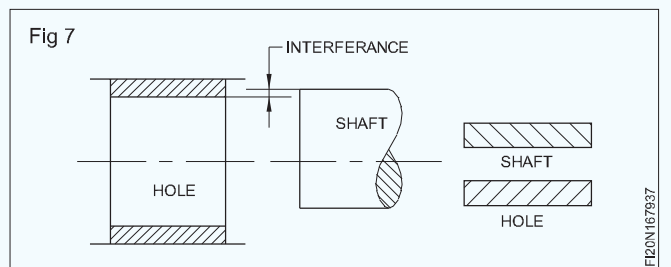


ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଥାଏ | ଏହା ହେଉଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଫିଟ୍ |

ହସ୍ତକ୍ଷେପ


ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଛିଦ୍ରର ଆକାର ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏବଂ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଶାଫ୍ଟଟି ସର୍ବଦା ଛିଦ୍ର ଆକାରଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ।

ବାଧା ଫିଟ୍ ।

ଏହା ଏକ ଫିଟ୍ ଯାହା ସର୍ବଦା ବାଧା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଛିଦ୍ରର ସହନଶୀଳତା ଜୋନ୍ ଶାଫ୍ଟର ସହନଶୀଳତା ଜୋନ୍ ତଳେ ରହିବ । (ଚିତ୍ର 8)

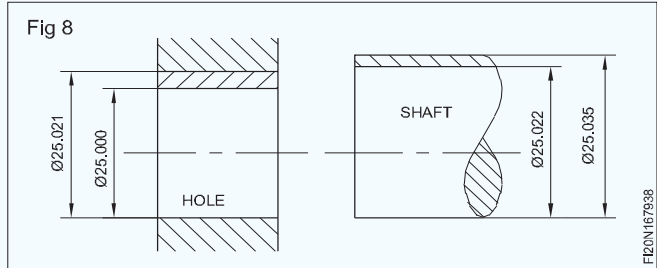


ଉଦାହରଣ: ଫିଟ୍ 25 H7 / p6 (ଚିତ୍ର 9)

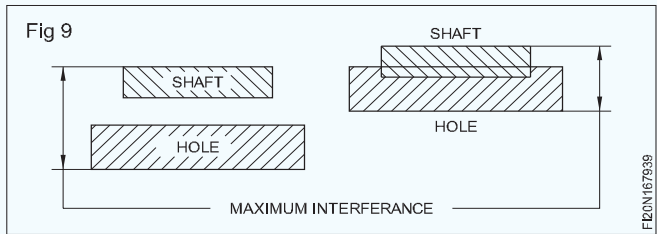

ଗର୍ଭର ସୀମା ହେଉଛି 25.000 ଏବଂ 25.021 ମିମି ଏବଂ ଶାଫ୍ଟର ସୀମା 25.022 ଏବଂ 25.035 ମିମି । ଶାଖା ସବୁବେଳେ ଗର୍ଭଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ । ଏହା ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫିଟ୍ ।


ସର୍ବାଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ

ଏକ ବାଧା ଫିଟ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସିଜନ୍ ଫିଟ୍ ରେ, ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଶାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ । (ଚିତ୍ର 10)

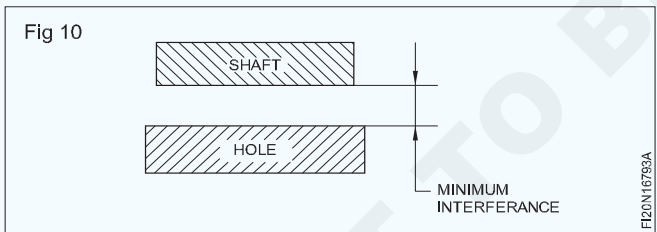

ସର୍ବନିମ୍ନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ।

ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫିଟ୍ ରେ, ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ । (ଚିତ୍ର 11)

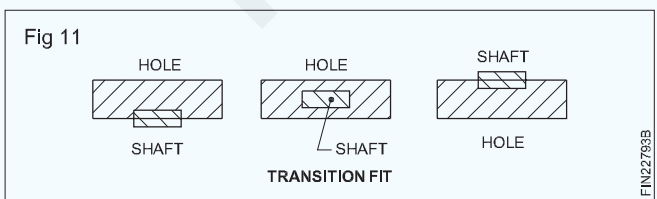

ଚିତ୍ର 9 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣରେ ।

ସର୍ବାଧିକ ବାଧା ହେଉଛି = 25.035 - 25.000 |


= 0.035

ସର୍ବନିମ୍ନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଛି = 25.022 - 25.021 |


= 0.001

ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଫିଟ୍ ।

ଏହା ଏକ ଫିଟ୍ ଯାହା ବେଳେବେଳେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇପାରେ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫିଟ୍ ଫିଟ୍ ଆଲୋଚନାକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଗର୍ଭ ଏବଂ ଶାଫ୍ଟର ସହନଶୀଳତା ଜୋନ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଅଲଗା କରିଦେବ । (ଚିତ୍ର 12)

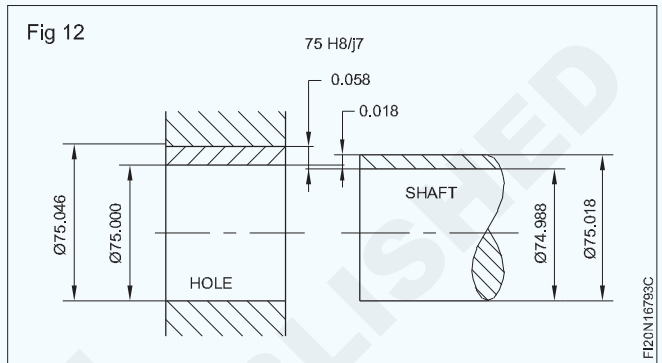

ଉଦାହରଣ ଫିଟ୍ 75 H8 / j7 (ଚିତ୍ର 13)

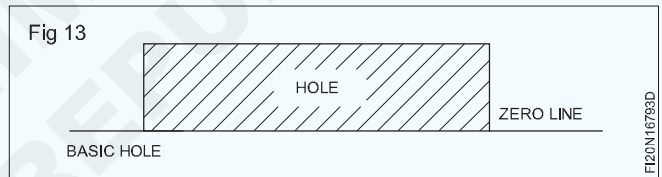

ଗର୍ଭର ସୀମା 75.000 ଏବଂ 75.046 ମିମି ଏବଂ ଶାଫ୍ଟର ସୀମା ହେଉଛି 75.018 ଏବଂ 74.988 ମିମି ।


ସର୍ବାଧିକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ = 75.046 - 74.988 = 0.058 ମିମି ।

ଯଦି ଛିଦ୍ର 75.000 ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ 75.018 ମିଲିମିଟର, ଶାଫ୍ଟଟି 0.018 ମିଲିମିଟର, ଗର୍ଭଠାରୁ ବଡ଼ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହା ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସିଜନ୍ ଫିଟ୍ କାରଣ ଏହା ଏକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଫିଟ୍ କିମ୍ବା ଏକ ବାଧା ଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ ।

ହୋଲ୍ ଆଧାର ସିଷ୍ଟମ୍ ।

ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ର ଏକ ମାନକ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଛିଦ୍ରର ଆକାର ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଶାଫ୍ଟର ଆକାର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ହୋଲ୍ ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଗାତ ଆଧାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଗର୍ଭଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମି fundamental ଲିକ ବିପ୍ଳ ସଙ୍କେତ "H" କୁ ଚୟନ କରାଯାଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, "H" ଗର୍ଭର ନିମ୍ନ ବିପ୍ଳ ଶୂନ୍ୟ । ଏହା "ମି basic ଲିକ ଛିଦ୍ର" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । (ଚିତ୍ର 14)

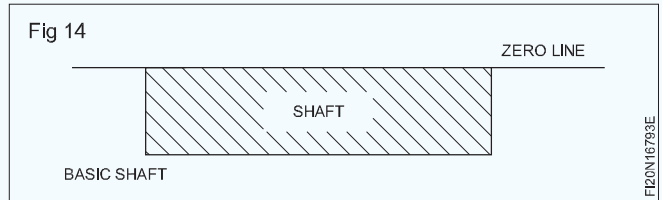


ଶାଫ୍ଟ ଆଧାର ସିଷ୍ଟମ୍ |

ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ର ଏକ ମାନକ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶାଫ୍ଟର ଆକାର ସ୍ଥିର ରଖାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଛିଦ୍ରକୁ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶାଫ୍ଟ ଆଧାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଶାଫ୍ଟ ଆଧାର ଅନୁସରଣ କରାଯିବାବେଳେ ଶାଫ୍ଟ ପାଇଁ ମୂଳାବଳୀ ଲିକ ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରତୀକ "h" ଚୟନ କରାଯାଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଶାଫ୍ଟର ଉପର ବିନ୍ଦୁ ଶୂନ୍ୟ । ଏହା "ମୂଳାବଳୀ ଲିକ ଶାଫ୍ଟ" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । (ଚିତ୍ର 15)

ହୋଲ୍ ଆଧାର ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରାୟତଃ followed ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଫିଟ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶାଫ୍ଟର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସର୍ବଦା ସହଜ ହେବ କାରଣ ଏହା ବାହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଗର୍ଭରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟକର । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁଲିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଛିଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ।

ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଫିଟ୍, ଉଭୟ ଗାତ ଭିତ୍ତିରେ ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ଭିତ୍ତିରେ, ଚିତ୍ର 15 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

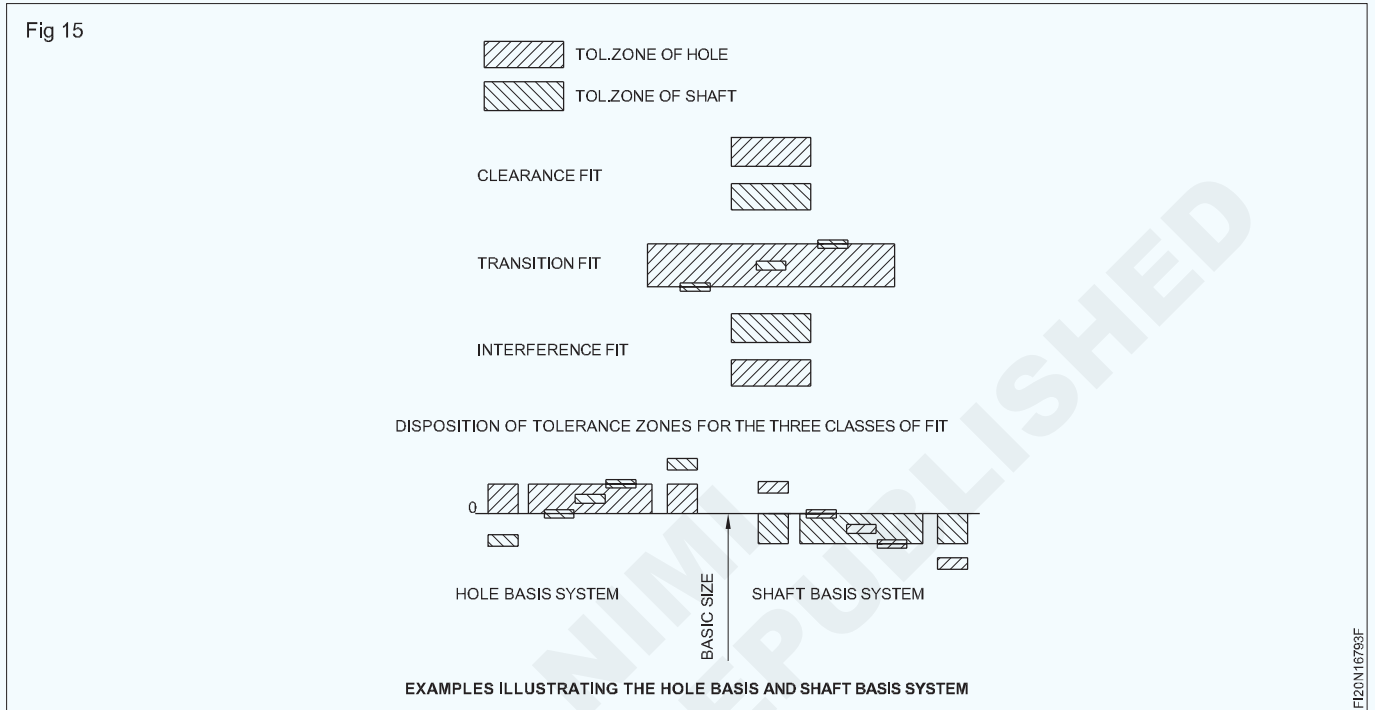

ସୀମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ର BIS ସିଷ୍ଟମ୍ - ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟ ପଢ଼ିବା | (The BIS system of limits and fits- reading the standard chart)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସୀମା ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାର୍ଟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାରର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟ ଉଭୟ ଗାତ ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ପାଇଁ 500 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (1963 ର I.S. 919) ଆକାର ଧାରଣ କରେ । 25 ଟି ମୂଳାବଳୀ ଲିକ ବିଚ୍ୟୁତି ଏବଂ 18 ଟି ମୂଳାବଳୀ ଲିକ ସହନଶୀଳତାର ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସରର ଆକାର ପାଇଁ ଏହା ଉପର ଏବଂ ନିମ୍ନ ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ।

ଗର୍ଭର ଉପର ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ES ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗର୍ଭର ନିମ୍ନ ବିଚ୍ୟୁତିକୁ E । ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି । ଶାଫ୍ଟର ଉପର ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଏସ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଶାଫ୍ଟର ନିମ୍ନ ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ei ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ।

"ES ECART SUPERIEUR ଏବଂ" EI "ECART INFERIEUR ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ।

ଚାର୍ଟରୁ ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାପ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ମାପ ।


ମୂଳାବଳୀ ଲିକ ଆକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୂଳାବଳୀ ଲିକ ବିଚ୍ୟୁତି ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗ୍ରେଡ୍ ର ମିଶ୍ରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଚାର୍ଟରେ ଚାର୍ଟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ସହିତ ମାଲକ୍ରୋମ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପର ଏବଂ ତଳ ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ମୂଳାବଳୀ ଲିକ ଆକାରରୁ ଯୋଡ଼ା କିମ୍ବା ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଆକାରର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦାହରଣ ।

30 H7 (ଚିତ୍ର 1)

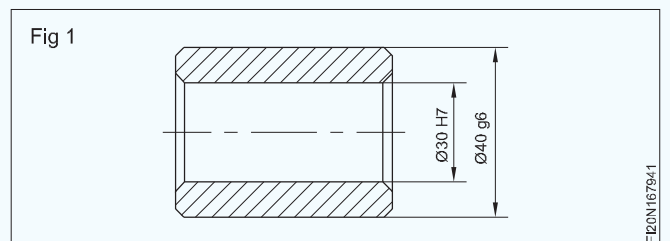

ଏହା ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାପ ।

ଡେଣ୍ଟ୍ର ଆମେ 'ଛିନ୍ଦ୍ର' ପାଇଁ ଚାର୍ଟକୁ ରେଫର୍ କରାଯାଇଛି ।

ମ basic ଲିକ ଆକାର ହେଉଛି 30 ମିମି ।

ଡେଣ୍ଟ୍ର 30 ରୁ 40 ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ ।

30 ମିମି ମ basic ଲିକ ଆକାର ପାଇଁ H7 ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ମାଲକ୍ରୋମ୍ପ୍ରେ ES, ଏବଂ EI ମୂଲ୍ୟ ଖୋଜ ।

ଯେପରି ଦିଆଯାଏ ।

ଡେଣ୍ଟ୍ର ଗର୍ଭର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ହେଉଛି $30 + 0.025 = 30.025$ ମିମି ।

ଗର୍ଭର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ହେଉଛି $30 + 0.000 = 30.000$ ମିମି ।

ଚାର୍ଟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 40 g6 ର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

IS 2709 ଅନୁଯାୟୀ ସହନଶୀଳତା ଜୋନ୍ ଏବଂ ସୀମା ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି ।

ବ୍ରିଟିଶ ମାନକ ସୀମା ଏବଂ BS 4500: 1969 କୁ ଫିଟ୍ କରେ ।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହନଶୀଳତା ଗ୍ରେଡ୍ (IT)

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହନଶୀଳତା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣନା କରାଯାଏ:

$$T = 10^{0.2 \sqrt{(ITG-1)}} \quad (0.45 \sqrt{D} + 0.001 \sqrt{D})$$

ଟି ହେଉଛି ମାଲକ୍ରୋମିଟରରେ ସହନଶୀଳତା [μm]

ଡି ହେଉଛି ମିଲିମିଟରରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ।

ITG ହେଉଛି ଆକାର ଗ୍ରେଡ୍, ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ।

ସହସ୍ର ଇଞ୍ଚରେ ସହନଶୀଳତା (0.001)

NOMINAL (BASIC) SIZES (INCHES)		INTERNATIONAL TOLERANCE GRADES OVER UP TO INCL.									
OVER	UP TO INCL	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13
0	0.12	0.12	0.15	0.25	0.4	0.6	1.0	1.6	2.5	4	6
0.12	0.24	0.15	0.20	0.3	0.5	0.7	1.2	1.8	3.0	5	7
0.24	0.40	0.15	0.25	0.4	0.6	0.9	1.4	2.2	3.5	6	9
0.40	0.71	0.2	0.3	0.4	0.7	1.0	1.6	2.8	4.0	7	10
0.71	1.19	0.25	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	3.5	5.0	8	12
1.19	1.97	0.3	0.4	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0	6	10	16
1.97	3.15	0.3	0.5	0.7	1.2	1.8	3.0	4.5	7	12	18
3.15	4.73	0.4	0.6	0.9	1.4	2.2	3.5	5	9	14	22
4.73	7.09	0.5	0.7	1.0	1.6	2.5	4.0	6	10	16	25
7.09	9.85	0.6	0.8	1.2	1.8	2.8	4.5	7	12	18	28
9.85	12.41	0.6	0.9	1.2	2.0	3.0	5.0	8	12	20	30
12.41	15.75	0.7	1.0	1.4	2.2	3.5	6	9	14	22	35
15.75	19.69	0.8	1.0	1.63	2.5	4	6	10	16	25	40
19.69	30.09	0.9	1.2	2.0	3	5	8	12	20	30	50
30.09	41.49	1.0	1.6	2.5	4	6	10	16	25	40	60
41.49	56.19	1.2	2.0	3	5	8	12	20	30	50	80
56.19	76.39	1.6	2.5	4	6	10	16	25	40	60	100
76.39	100.9	2.0	3	5	8	12	20	30	50	80	125
100.9	131.9	2.5	4	6	10	16	25	40	60	100	160
131.9	171.9	3	5	8	12	20	30	50	80	125	200
171.9	200	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250

ସହସ୍ର ଇଞ୍ଚରେ ସହନଶୀଳତା (0.001)

ବିଧାନସଭା ଧାତୁ | (Metals)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଘୁଷୁରୀ ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧାରଣ ଧାତୁ ଧାତୁ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲର ନାମ ଦିଅ |
- ଘୁଷୁରୀ ଲୁହା **iron** ହର ଗୁଣ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- କାଷ୍ଠ ଲୁହା, ନିର୍ମିତ ଲୁହା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଟିଫିନ୍ ସାସା, ଜିଙ୍କର ମିଶ୍ରଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |
- ଏହି ଗୁଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଲୁହା ଧାରଣ କରିଥିବା ଧାତୁକୁ ଫେରୁସ୍ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ | ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣର ଫେରୁସ୍ ଧାତୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସାଧାରଣତ **used** ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ଧାତୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ଘୁଷୁରୀ-ଲୁହା |
- ଲୁହା ପକାନ୍ତୁ |
- ଲୁହା ଚିଆରି |
- ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲ୍ |

ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଲୁହାପଥର ରାସାୟନିକ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଘୁଷୁରୀ-ଲୁହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ | ଲୁହାପଥର ଘୁଷୁରୀ-ଲୁହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା **SMELTING** ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ପିରିରନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ଲୁହା ପଥର
- କୋକ୍
- ଫ୍ଲକ୍ସ |

ଲୁହା ପଥର

ଲୁହାପଥର ପ୍ରକାର |

- ଚୂର୍ଣ୍ଣକାୟ
- ହେମାଟାଇଟ୍ |
- ଲିମୋନାଇଟ୍ |
- କାର୍ବୋନେଟ୍ |

ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ଲୁହା ରହିଥାଏ ଏବଂ 'ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ' ଉପଲବ୍ଧ |

କୋକ୍


ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତାପ ଦେବା ପାଇଁ କୋକ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ | ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆକାରରେ ଥିବା କୋକ୍ ରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଲୁହାପଥର ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ଲୁହାକୁ ହ୍ରାସ କରେ |

ଫ୍ଲକ୍ସ

ଏହା ହେଉଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇ ଖଣିର ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ଧାତୁର ଅଣ-ଧାତବ ଅଂଶ ସହିତ ମିଶି ଏକ ତରଳ ସ୍ଲାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ଚୂନ ପଥର ହେଉଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଫ୍ଲକ୍ସ |

ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ (ଚିତ୍ର 1)

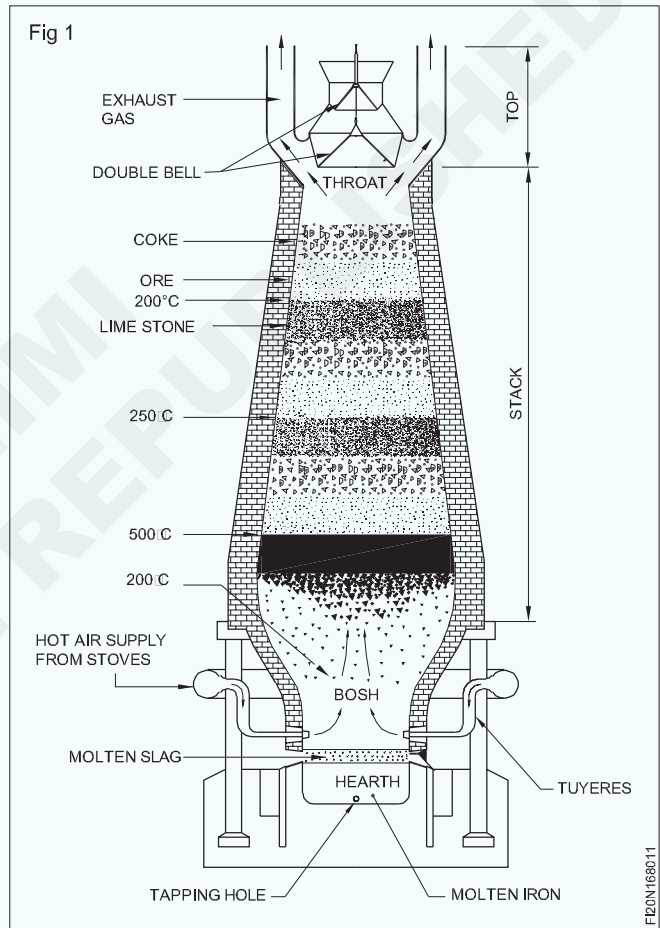

ଲୁହାପଥର ତରଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଚୂଳା ହେଉଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ |

ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସରେ ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ-ଲୁହା |


ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ଗଳି
- ଷ୍ଟାକ୍ |
- ବୋଷ
- ହାର୍ଟ
- ଡବଲ୍ ବେଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ କି mechanism ଶିଳ |
- ଚୂର୍ଣ୍ଣରେସ୍ |

ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଚୁଲିରେ ତରଳିବା |

କି raw ଚାମାଲଗୁଡ଼ିକ ଲୁହାପଥର, କୋକ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲକ୍ସରେ ଏକ ତରଳ

ବେଲ୍ କି mechanism ଶିଳ ହାରା ବିକଳ୍ପ ସ୍ତରରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ | (ଫିଗ୍ 1 ଏବଂ ୨)

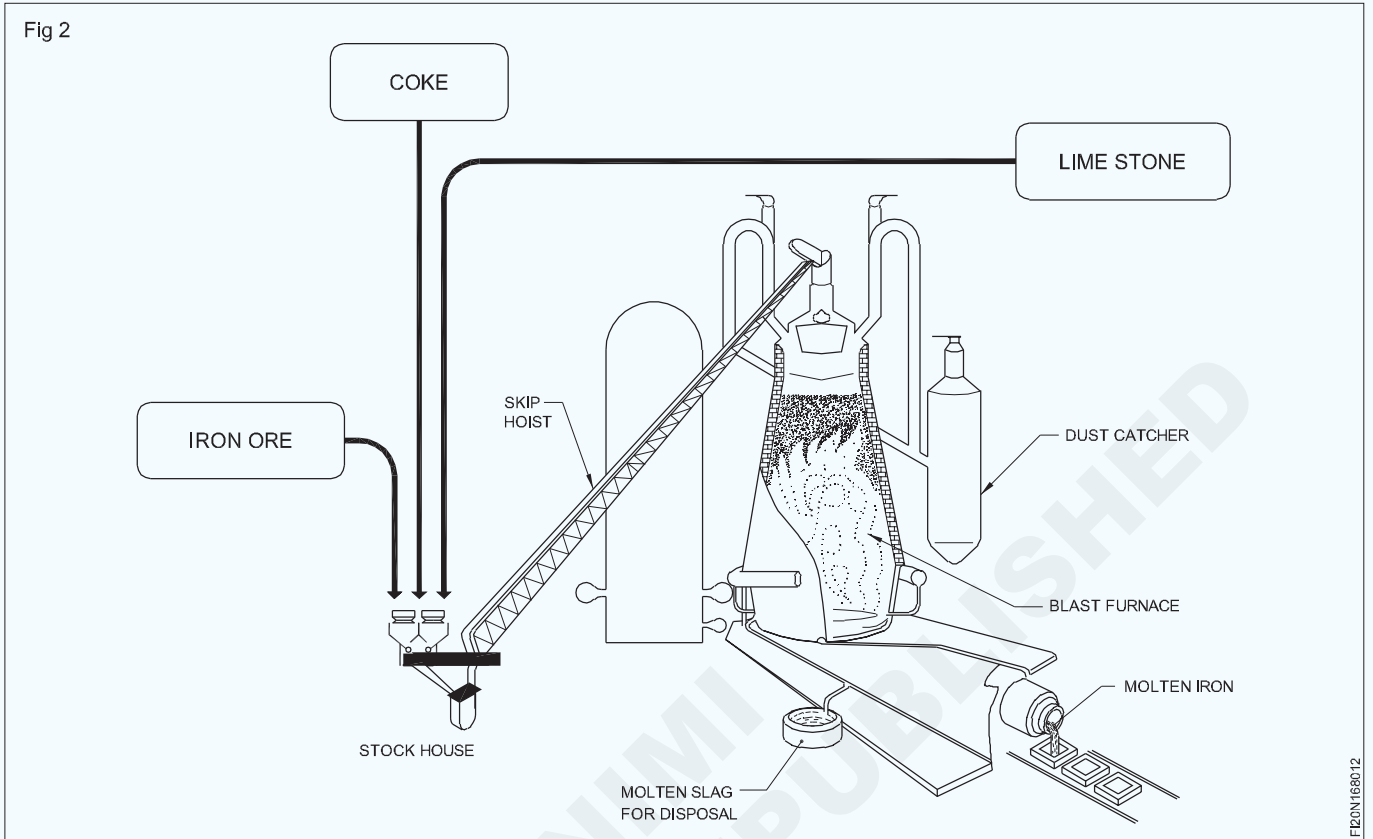

ଚୁପ୍‌ଏରସ୍ ନାମକ ଅନେକ ନୋଜଲ୍ (ଫିଗ୍ 1) ମାଧ୍ୟମରେ ଗରମ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଚୁଲିରେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ |

ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍‌ଏରସ୍ (ତରଳିବା ଜୋନ୍) ସ୍ତରରୁ ଚୁଲିର ତାପମାତ୍ରା 1000 ° C ରୁ 1700 ° C ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ |

ଚୁନ ପଥର, ଯାହା ଏକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଧାତୁରେ ଥିବା ଅଣ-ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶି ଏକ ତରଳ ସ୍ଲାଗ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ତରଳ ଲୁହା ଉପରେ ଭାସୁଛି |

ସ୍ଲାଗ୍ ଗର୍ଭ ଦେଇ ସ୍ଲାଗ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ହୋଇଛି |

ତରଳାଯାଇଥିବା ଲୁହାକୁ ଏକ ଅଲଗା ଟ୍ୟାପିଂ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରାଯାଏ |

ତରଳ ଲୁହା ଘୁଷୁରୀ ଶଯ୍ୟାରେ ପକାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଇସ୍ପାତ ତିଆରି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |

ଘୁଷୁରୀ-ଲୁହାର ଗୁଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର: ଘୁଷୁରୀ-ଲୁହା ତରଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଅଜୀରକାମ୍, ସିଲିକନ୍, ସଲଫର୍, ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଶୋଷିଥାଏ |

ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଜୀରକାମ୍ ଘୁଷୁରୀ-ଲୁହାକୁ ବହୁତ କଠିନ ଏବଂ ଭଙ୍ଗୁର କରିଥାଏ ଏବଂ କି useful ଶସି ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ତିଆରି ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ |

ଘୁଷୁରୀ-ଲୁହା, ତେଣୁ ବିଶୋଧିତ ଏବଂ ପୁନିତ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିମ୍ପର ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

କାଷ୍ଠ ଲୁହା (ପ୍ରକାର): ଲୁହା, ଅଜୀରକାମ୍ ଏବଂ ସିଲିକନ୍ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ | ଅଜୀରକାମ୍‌ର ପରିମାଣ 2 ରୁ 4% ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ |

କାଷ୍ଠ ଲୁହାର ପ୍ରକାର |

ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାଷ୍ଠ ଲୁହାର ପ୍ରକାର |

- ଧୂସର କାଷ୍ଠ ଲୁହା |
- ଧଳା କାଷ୍ଠ ଲୁହା |
- ନମନୀୟ କାଷ୍ଠ ଲୁହା |
- ନୋଡୁଲାର୍ କାଷ୍ଠ ଲୁହା |

ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର କାଷ୍ଠ ପାଇଁ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସହଜରେ ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇପାରିବ |

ମେସିନ୍ ବେସ୍, ଟେବୁଲ୍, ସ୍କାଲଡ୍ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କାଷ୍ଠ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଅବଧି ପରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଅଟେ |

ଏହାର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେତୁ, କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାରୀୟାନ ଏବଂ ସ୍କାଲଡିଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ ଇସ୍ପାତ ଚୁଲିନାରେ କମ୍ ଏବଂ ଧୂସର କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଭଲ ତରଳତା ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ଜଟିଳ କାଷ୍ଠ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ |

କମ୍ପାନ ହାସ କରିବା ଏବଂ ଚୁଲ୍ ଚାଟର୍ କମ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ହେତୁ ଗ୍ରେ କାଷ୍ଠ ଲୁହା ମେସିନ୍ ଉପକରଣ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଧୂସର କାଷ୍ଠ ଲୁହା, ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଗ୍ନ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ଥାଏ |

ଏହି କାରଣରୁ, ଏହା ଉଚ୍ଚ ତାପ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ ଭାରରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ

ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ |

ଧୂସର କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଏହାକୁ କଠିନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ nick ନିକେଲ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍, ଭାନାଡିୟମ୍ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ |

ଧୂସର କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଖେଳତେବଲ୍ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଧାତୁକୁ ଗରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ଧଳା କାଷ୍ଠ ଲୁହା: ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ମେସିନ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ, ଏହା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଘୃଣ୍ୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ହେବା ଉଚିତ |

ସିଲିକନ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହାସ୍ୟ କରି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହାରା ଧଳା କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ |

ଏହି ଉପାୟରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କାଷ୍ଠ ଲୁହା କୁହାଯାଏ |

ଧଳା କାଷ୍ଠ ଲୁହାକୁ ଖାଲୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |

ନମନୀୟ କାଷ୍ଠ ଲୁହା: ଧୂସର କାଷ୍ଠ ଲୁହା ତୁଳନାରେ ନମନୀୟ କାଷ୍ଠ ଲୁହା ନିକେଲ୍, ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି |

ପ୍ରାୟ 30 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହାରା ଧଳା କାଷ୍ଠ ଲୁହାରୁ ନମନୀୟ କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ |

ନୋଡୁଲାର୍ କାଷ୍ଠ ଲୁହା: ଏହା ନମନୀୟ କାଷ୍ଠ ଲୁହା ସହିତ ବହୁତ ସମାନ |


କିନ୍ତୁ ଏହା କି heat ଶସି ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ବିନା ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ |

ନୋଡୁଲାର୍ କାଷ୍ଠ ଆଇରନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ: ନୋଡୁଲାର୍ ଆଇରନ୍ - ଡକ୍ଟିଲ୍ ଆଇରନ୍ - ସ୍ପେରେଏଡାଲ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଆଇରନ୍ ଏହାର ଭଲ ଯନ୍ତ୍ରଣା ability ଶଳ, କାଷ୍ଠାବିଲିଟି, ପିଣ୍ଡିବା ପ୍ରତିରୋଧ, କମ୍ ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ୍ ଏବଂ କଠିନତା |

ମେସିନ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନମନୀୟ ଏବଂ ନୋଡୁଲାର୍ କାଷ୍ଠ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଟେନସାଇଲ୍ ଚାପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରଭାବ ଲୋଡ଼ିଂ ଥାଏ |

ଏହି କାଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ କାଷ୍ଠ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ |

ନିର୍ମିତ ଲୁହା ଏବଂ ସାଧା କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ: ନିର୍ମିତ ଲୁହା ହେଉଛି ଲୁହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ | ଲୁହା ର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ 99.9% ଲୁହା ଦେଖାଯାଏ | (ଚିତ୍ର 3)

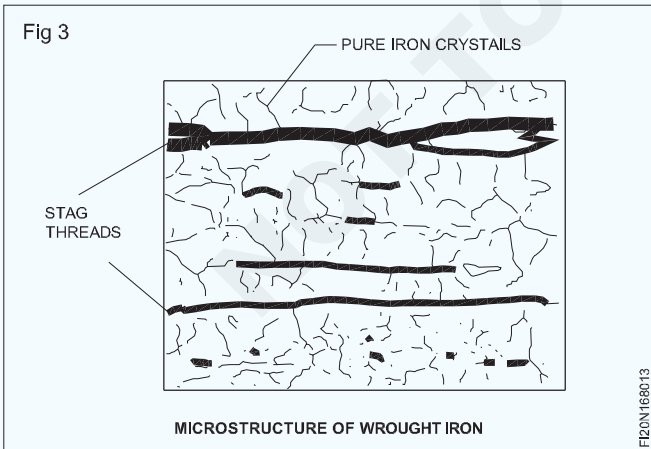

ଗରମ ହେଲେ, ନିର୍ମିତ ଲୁହା ତରଳିଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ପେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ରୂପରେ ଏହା ଯେକି any ଶସି ଆକୃତିରେ ତିଆରି ହୋଇପାରେ |

ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ପୁଡଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

- ଆଷ୍ଟନ୍ କିମ୍ବା ବାଇର୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

ପୁଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା |


ଘୁଷୁରୀ ଲୁହାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ନିର୍ମିତ ଲୁହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ |

ଘୁଷୁରୀ-ଆଇରନ୍ ସିଲିକନ୍ ବିଶୋଧନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପସାରିତ ହୁଏ, ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫସଫରସ୍ ଅପସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ମିଳିତ କାର୍ବନରେ ପରିଣତ ହୁଏ |

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ କୁଡ଼ିଆ ରୁଲିରେ କରାଯାଏ |

କୁଡ଼ିଆ ରୁଲି |

ଏହି ରୁଲି ହେଉଛି ଏକ କୋଇଲା ଚାଳିତ ରିଭରବେରେଟର ରୁଲି | (ଚିତ୍ର 4)

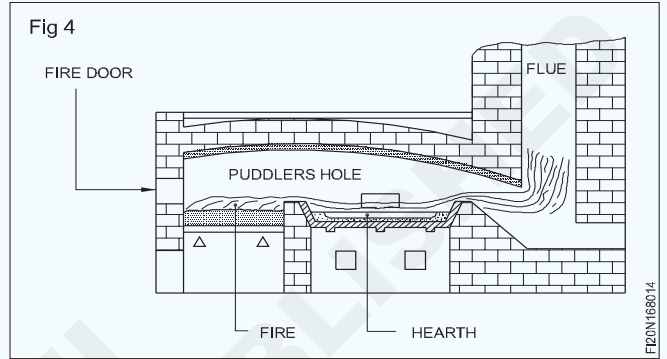

ରେଭର୍ସବେରେଟର ଶକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ କାରଣ ଚାର୍ଜ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଆକୃତିର ରୁଲି ଛାତରୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହାରା ଏହାର ଉତ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ | ମିଳିଥିବା ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ବଲ୍ (କିମ୍ବା ଫୁଲ) ଆକାରରେ ରୁଲିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ | ତାପରେ ଗରମ ଧାତୁ ଗ୍ରୀଭ୍ ରୋଲର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାସ୍ ହୁଏ ଯାହା ଫୁଲକୁ ମକ୍ ବାର୍ କିମ୍ବା ପୁଡଲ୍ ବାର୍ ନାମକ ବାରରେ ପରିଣତ କରେ | ଏହି ବାରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲମ୍ବରେ କଟାଯାଏ, ଏକତ୍ର ଗଦା ହୋଇ ବନ୍ଧା ହୁଏ, ଖେଲିଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହୁଏ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବାରରେ ଗଢ଼ାଯାଏ |

ଆଷ୍ଟନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତରଳ ଘୁଷୁରୀ-ଲୁହା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଏକ ବେସେମର୍ କନଭର୍ଟରରେ ବିଶୋଧିତ | ବିଶୋଧିତ ତରଳ ଧାତୁକୁ ଲୁହା ସିଲିକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଖୋଲା ରୁଲିରେ poured ମି ଦିଆଯାଏ |

ଏହା ଅଧିକାଂଶ କାର୍ବନକୁ ବାହାର କରିଥାଏ | ସ୍କ୍ରାପ୍ ତରଳିଯାଇଥିବା ଧାତୁକୁ ଏକ ପେଷ୍ଟ ମାସରେ ଥଣ୍ଡା କରେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଅପସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରେସ୍ ରେ ଚିପି ଦିଆଯାଏ | ଫୁଲ ପରି ଜଣାଶୁଣା ଆୟତାକାର କ୍ଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାସରୁ ସୃଷ୍ଟି |

ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରର ନିର୍ମିତ ଲୁହାର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ଫୁଲ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ମିଲ୍ ବେଲ ଯାଇଥାଏ |

ଖରାପ ଆଇରନ୍ ର ରଚନା |

କାର୍ବନ	-	0.02 ରୁ 0.03%
ସିଲିକନ୍	-	0.1 ରୁ 0.2%
ମାଙ୍ଗାନିଜ୍	-	0.02 ରୁ 0.1%
ଗନ୍ଧକ	-	0.02 ରୁ 0.04%
ଫସଫରସ୍	-	0.05 ରୁ 0.2%
ବାକି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଲୁହା ଫର୍ମ		

ଗୁଣଧର୍ମ	ବ୍ୟବହାର
ନମନୀୟ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର	ସ୍ଥାପତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ
ଏହା କଠିନ କିମ୍ବା ସ୍ୱଭାବିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ	କ୍ରେନ୍ ହୁକ୍, ଚେନ୍ ଲିଙ୍କ୍, ବୋଲ୍ସ୍ ଏବଂ ବାଦାମ୍ ଏବଂ ରେଲ କପଲିଂ
କଠିନ, ଶକ୍-ପ୍ରତିରୋଧକ ଫାଇବ୍ରସ୍ ଗଠନ; ଜାଲ୍ ଖେଲଡିଂ ପାଇଁ ସହଜ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମି.ମି.	ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ
ଲୁଣ ପାଣିରେ କ effect ଶସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ	ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଡାଇନାମିକ୍ ର ମୂଳ
ଚୁମ୍ବକୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବ ନାହିଁ	କୃଷି ଉପକରଣ
କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ	ପାଇପ୍, ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି

ଇସ୍ପାତ (ସାଧା କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ)

ଇସ୍ପାତ ମୂଳତ iron ଲୁହା ଏବଂ ଅଜୀରକାମ୍ବର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ, ଅଜୀରକାମ୍ବର ପରିମାଣ 1.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ | ଉପସ୍ଥିତ କାର୍ବନ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି |

ସାଧା କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଜୀରକାମ୍ବ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ |

ସାଧା କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାରଣୀ 1 ରେ ଦିଆଯାଇଛି |

ସାରଣୀ 1

ସାଧା କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ |

ସାଧା କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲର ନାମ	କାର୍ବନର ଶତକଡା	ଗୁଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର
ମୃତ ମୃଦୁ	0.1 to 0.125 %	ଉଚ୍ଚ ନକ୍ଷତ୍ର ତାର ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ୍, ପତଳା ସିଟ୍ ଏବଂ କଠିନ ଅଙ୍କିତ ଚୁମ୍ବକ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ
ମୃଦୁ ଇସ୍ପାତ	0.15 to 0.3%	ଆପେକ୍ଷିକ ନରମ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ସାଧାରଣ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବ୍ୟଲର ଫ୍ଲେଟ୍, ବ୍ରିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗଠନମୂଳକ ବିଭାଗ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ
ମଧ୍ୟମ କାର୍ବନ	0.3 to 0.5%	ଅକ୍ଷ, ଡ୍ରପ୍ ଭୁଲିଯିବା, ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଚୁମ୍ବକ୍, ତାର ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ
- କର -	0.5 to 0.7%	କଠିନ, କଠିନ ଏବଂ କମ୍ ନକ୍ଷତ୍ର Spr ରଣା, ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଟାୟାର, ବଡ଼ ଫର୍ଜିଂ ମରିବା, ତାର ଦଉଡ଼ି, ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ରିଭର୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ଲାପ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ
ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଇସ୍ପାତ	0.7 to 0.9%	କଠିନ, କମ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ କଠିନ Spr ରଣା ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଛୋଟ ଫର୍ଜିଙ୍ଗ୍ ମରିଯାଏ, ଶିଅର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ କାଠ ତିନେଲ୍
- କର -	0.9 to 1.1%	ଅସ୍ଥା ତିନେଲ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ପ୍ରେସ୍ ମରିବା, ପିଟ୍, କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ, କୁରା, ଇତ୍ୟାଦି
- କର -	1.1% to 1.4%	ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍, ଡ୍ରିଲ୍ସ୍, ଗେଜ୍, ଧାତୁ କାଟିବା ଉପକରଣ ଏବଂ ରେଜର ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ

ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ - ତମ୍ବା: ଲୁହା ବିନା ଧାତୁକୁ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ । ଯଥା ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଜିଙ୍କ, ସୀସା ଏବଂ ଟିଣ ।


ତମ୍ବା: ଏହା ଏହାର ମୃତ୍ତିକା 'ମାଲାଚାଇଟ୍' ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 55% ତମ୍ବା ଏବଂ 'PYRITES' ଥାଏ ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 32% ତମ୍ବା ଧାରଣ କରିଥାଏ ।

ଗୁଣ: ଲାଲ ରଙ୍ଗର । ତମ୍ବା ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେତୁ ସହଜରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଗଠନଟି ଗ୍ରାନୁଲାର୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଲି କିମ୍ବା ଗଢ଼ାଯାଏ ଏହା ଫାଇବ୍ରସ୍ ।

ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଂଟ୍ କିମ୍ବା ତାରରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ।


ଏହା ବିଦ୍ୟୁତର ଏକ କଣ୍ଡକ୍ତର । ତମ୍ବା ବହୁଳ ଭାବରେ ବା electrical ଦୁଟିକ କେବୁଲ ଏବଂ ବା electrical ଦୁଟିକ ଉପକରଣର ଅଂଶ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ବା electric ଦୁଟିକ କରେଣ୍ଟ୍ ଚଳାଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 5)

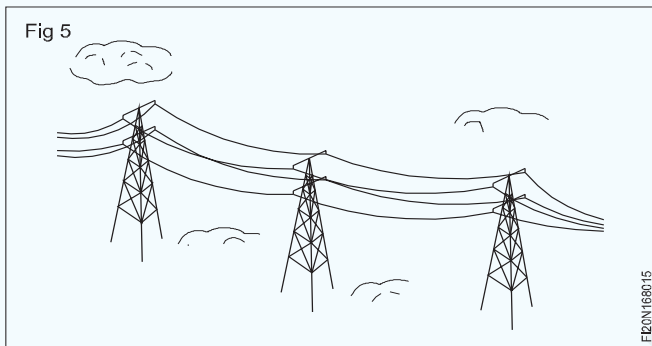

ତମ୍ବା ଉତ୍ତାପର ଏକ ଭଲ କଣ୍ଡକ୍ତର ଏବଂ କ୍ଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିରୋଧକ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଫାୟାର୍ ବାଲ୍ଭ୍, ଝାଟର ଗରମ ଉପକରଣ, ଝାଟର ପାଇପ୍ ଏବଂ ପାନୀୟଜଳ ଏବଂ ରାସାୟନିକ କାରଖାନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ତିଆରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ତମ୍ବାର ତରଳ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 1083°C ।

ତମ୍ବାର ଚୈନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ହାତୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଗଢ଼ିବା ବ୍ଲାରା ବୁଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ । (ଚିତ୍ର 6)

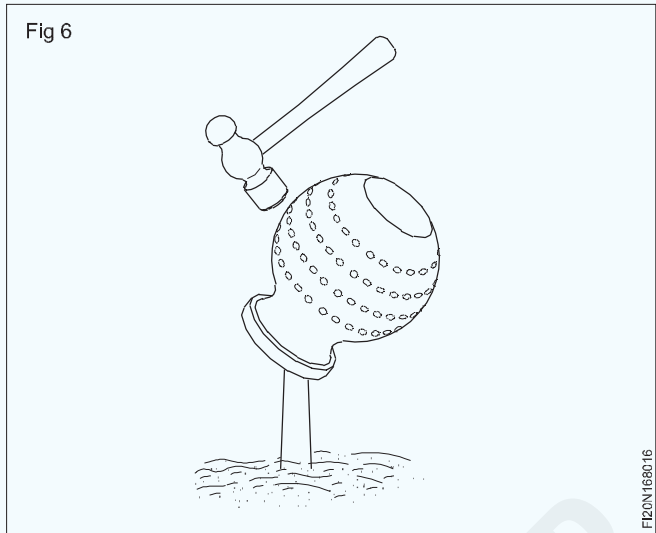

ତମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ ।

ପିତ୍ତଳ ।

ଏହା ତମ୍ବା ଏବଂ ଜିଙ୍କର ଏକ ମିଶ୍ରଣ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପିତ୍ତଳ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଟିଫିନ୍ କିମ୍ବା ସୀସା ମିଶାଯାଏ । ପିତ୍ତଳର ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଶତକଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ହଳଦିଆ, କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ଧଳା । ଏହା ସହଜରେ ଯନ୍ତ୍ରକ be ଶଳ ହୋଇପାରିବ । ପିତ୍ତଳ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ।

ମୋଟର କାର୍ ରେଡିଏଟର କୋର ଏବଂ ଝାଟର ଟ୍ୟାପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ପିତ୍ତଳର ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ୍ 880 ରୁ 930°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ପିତ୍ତଳ ତିଆରି କରାଯାଏ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ -2 ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ପିତ୍ତଳ ମିଶ୍ରିତ ରଚନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ପିତ୍ତଳ ।

ପିତ୍ତଳ ମୂଳତ cop ତମ୍ବା ଏବଂ ଟିଣର ଏକ ମିଶ୍ରଣ । ବେଳେବେଳେ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲରୁ ହଳଦିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ପିତ୍ତଳର ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ୍ ପ୍ରାୟ 1005°C. ଏହା ପିତ୍ତଳଠାରୁ କଠିନ । ଏହାକୁ ଟୀକ୍ସ ଉପକରଣ ସହିତ ସହଜରେ ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇପାରିବ । ଉତ୍ପାଦିତ ଟିପ୍ ଗ୍ରାନୁଲାର୍ ଅଟେ । ସ୍ bronze ତନ୍ତ୍ର ପିତ୍ତଳ ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରନ୍ ରତ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଚନାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୋଞ୍ଜ ଉପଲବ୍ଧ । ଟେବୁଲ୍ -3 ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୋଞ୍ଜର ପ୍ରକାର ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ସାରଣୀ ୨ - ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିତ୍ତଳର ରଚନା |

ନାମ	ରଚନା (%)			ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
	ତମ୍ବା	ଜିଙ୍କ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ	
କାର୍ତ୍ତିକ ପିତ୍ତଳ	70	30	-	ତମ୍ବା / ଜିଙ୍କ ଆଲୋଇସ୍ ର ଅଧିକାଂଶ ନଷ୍ଟ ଗଢ଼ାର ଗଢ଼ାର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୀର୍ ଧାତୁ ଦବାଇବାରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ ମୂଳତ cart କାର୍ତ୍ତିକ କେସ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ
ମାନକ ପିତ୍ତଳ	65	35	-	କାର୍ତ୍ତିକ ପିତ୍ତଳଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ କମ୍ ନଷ୍ଟ ଅଧିକାଂଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
ମ Basic ଲିକ ପିତ୍ତଳ	63	37	-	ଶୀତଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପିତ୍ତଳର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏଥିରେ ନ uct ଡିକଟା ଅଭାବ ଏବଂ କେବଳ ସରଳ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ
ମୁଣ୍ଡ ଧାତୁ	60	40	-	ଅଣ୍ଡା କାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗରମ କାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଜିଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେତୁ ଆପେକ୍ଷିକ ଶସ୍ତା ଏହା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଏବଂ ହଟ-ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ
ମାଗଣା କଟା ପିତ୍ତଳ	58	39	3% ଲିଡ୍	ଶୀତଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ
ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପିତ୍ତଳ	70	29	1% ଚିଫିନ୍	ଲୁଣିଆ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାୟତ cart କାର୍ତ୍ତିକ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ଚିକେ ଚିଫିନ୍
ନାଭାଲ୍ ପିତ୍ତଳ	62	37	1% ଚିଫିନ୍	ଲୁଣିଆ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାୟତ Mu ମୁଣ୍ଡ ଧାତୁ ଏବଂ ଚିକେ ଚିଫିନ୍
ଗିଲ୍ଡିଂ ଧାତୁ	95	5	-	ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ

ସାରଣୀ 3 - ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିତ୍ତଳର ରଚନା |


ନାମ	ରଚନା (%)				ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
	ତମ୍ବା	ଜିଙ୍କ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ	ଟିଣ	
କମ୍ ଟିଣ ପିତ୍ତଳ	96	-	0.1 to 0.25	3.9 to 3.75	ଏହାକୁ କଠିନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଣ୍ଡା କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ଦ୍ୱିଂସ ରା ଏହା ଇଂସ ରଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ଅକ୍ସିଡ଼-ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ବ electrical ଦୁଷ୍ଟିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲି ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଥା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କେଡ୍
ଅକ୍ଷିତ ଫସଫର / ପିତ୍ତଳ	94	-	0.1 to 0.5	5.9 to 5.5	ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଂଲ୍ସ
ଫସଫର / ପିତ୍ତଳ କାଷ୍ଠ କରନ୍ତୁ	89.75 to 89.97	-	0.3 to 0.25	10	ସାଧାରଣତ b ବୁଦା ଏବଂ ପୋକ ଚକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଏବଂ ଟ୍ରାପରେ ପକାଯାଏ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ଫ୍ରୀକେସନ୍ ଗୁଣ ଅଛି
ଆଡମିରାଲିଟି ବନ୍ଧୁକ-ଧାତୁ	88	2	-	10	ବାଲି କାଷ୍ଠ ପାଇଁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଚାପ-ଟାଇଡ୍ ଉପାଦାନ ଯେପରିକି ପମ୍ପ ଏବଂ ଭଲଭ୍ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ
ଅଗ୍ରଣୀ ବନ୍ଧୁକ-ଧାତୁ (ମାଗଣା କାଟିବା)	85	5 (5% ଲିଡ୍)	-	5	'ଲାଲ୍ ପିତ୍ତଳ' ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଆଡମିରାଲିଟି ବନ୍ଧୁକ-ଧାତୁ ଭଳି ସମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏହା ବରଂ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିନ୍ତୁ କଠିନତା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତ ଆଣିଛି
ଅଗ୍ରଣୀ (ପ୍ଲୁଷ୍ଟିକ୍) ପିତ୍ତଳ	74	(24% ଲିଡ୍)	-	2	ଏହି ମିଶ୍ରଣ ହାଲୁକା ଲୋଡ୍ ବିୟରିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆଲାଲ୍‌କେଣ୍ଟ୍ କାଷ୍ଠକର ଏହାର କୋମଳତା ହେତୁ, ଏହି ମିଶ୍ରଣ "ଶଯ୍ୟାରେ" ସହଜରେ ତିଆରି ବିୟରିଂଗୁଡ଼ିକ

ଲିଡ୍ |

ଲିଡ୍ ଏକ ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି । ଏହାର ଖଣି 'ଗାଲେନା'ରୁ ଲିଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଲିଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଭାରୀ ଧାତୁ ଯାହା ତରଳିବା ସମୟରେ ରଙ୍ଗରେ ରୂପା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ନରମ ଏବଂ ନମନୀୟ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରତିରୋଧକ । ପରମାଣୁ ବିକିରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଇନସୁଲେଟର ।

ଲିଡ୍ ସଲ୍ଡିଂ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରି ଅନେକ ଏସିଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ କରେ ।

ଏହା କାର ବ୍ୟାଟେରୀରେ, ସୋଲଡର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହା ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 7)

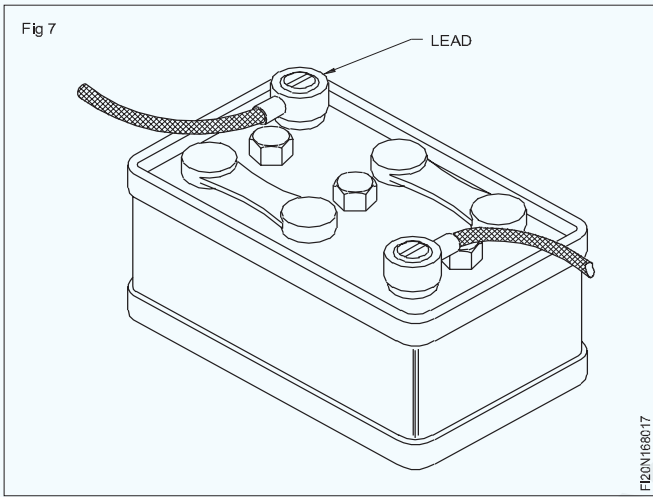


ଲିଡ୍ ଆଲୋଇସ୍ |

ବାବିଟ୍ ଧାତୁ ।

ବାବୁଟ୍ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୀସା, ଟିଣ, ତମ୍ବା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିମୋଣ୍ଟର ଏକ ମିଶ୍ରଣ । ଏହା ଏକ ନରମ, ଘର୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ମିଶ୍ରଣ, ପ୍ରାୟତଃ bear ବିୟରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ସୀସା ଏବଂ ଟିଣର ଏକ ମିଶ୍ରଣକୁ 'ନରମ ସୋଲଡର' ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 8)

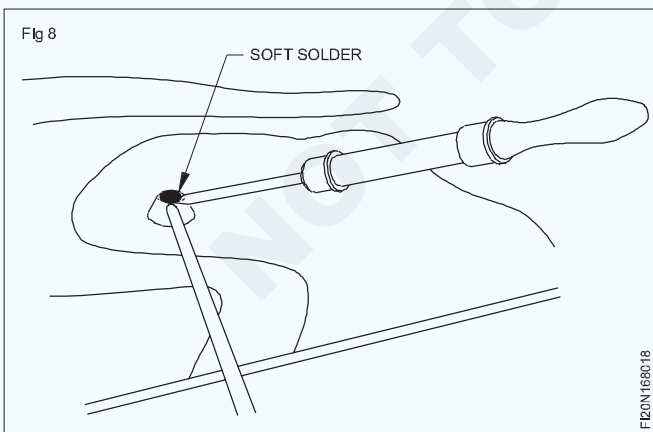

ଜିଙ୍କ୍ |

ଜିଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲରେ ଆବରଣ ପାଇଁ ଜିଙ୍କ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଧାତୁ ।

ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଇସ୍ପାତ ବାଲ୍ଟ୍, ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ ଛାତ ସିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଜିଙ୍କ୍ ଓର-କ୍ୟାଲମାଇନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲେଣ୍ଡରୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ୍ ହେଉଛି 420୦ C ।

ଏହା ଭଗ୍ନ ଏବଂ ଗରମ ଉପରେ ନରମ; ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ।

ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ପାତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଛାତ ସିଟ୍ ଉପରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ । ଗାଲ୍ଫିନାଇଜଡ୍ ଲୁହା ସିଟ୍ ଜିଙ୍କ୍ ସହିତ ଆବୃତ ।

ଟିଣ: ଟିଫି କ୍ୟାସିଟରାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଟିଫିନ୍ ପଥରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏହା ରୂପରେ ଧଳା ଧଳା, ଏବଂ ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ୍ ହେଉଛି 231୦ C ।

ଏହା ନରମ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧକ ।

ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ food ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ଏକ ଆବରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଏହା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଉଦାହରଣ: ପିତ୍ତଳ ଗଠନ ପାଇଁ ତମ୍ବା ସହିତ ଟିଣ । ଲିଡ୍ ସହିତ ଟିଫିନ୍ ।

ଆଲୁମିନିୟମ୍: ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ ଯାହା 'BAUXITE' ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଧଳା କିମ୍ବା ଧଳା ଧୂସର ରଙ୍ଗରେ । ଏହାର 660୦ C ର ଏକ ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ୍ ଅଛି । ଆଲୁମିନିୟମର ଭଜ ବ electrical ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ତାପଜ ଚାଳନା ଅଛି । ଏହା ନରମ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏବଂ କମ୍ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି । ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏହାର ହାଲୁକା ହେତୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ବ electrical ଦୁର୍ବଳ ଶିଳ୍ପରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଘରୋଇ ଗରମ ଉପକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ବ୍ୟବହାରରେ । କିଛି ସାଧାରଣ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇସ୍, ସେମାନଙ୍କର ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି । (ସାରଣୀ 4)

ରଚନା (%) (କେବଳ ମିଶ୍ରିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଶତକଡ଼ା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ।)						ବର୍ଗ	ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
ତମ୍ବା	ସିଲିକନ୍ 	ଲ Iron ହ	ମାଙ୍ଗାନିଜ୍	ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ 		
0.1 ସର୍ବାଧିକ	0.5 ସର୍ବାଧିକ	0.7 ସର୍ବାଧିକ	0.1 ସର୍ବାଧିକ	-	-	କାର୍ଯ୍ୟ ଗରମ ହୁଏ । ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ.	କପଡ଼ା ଆସେମ୍ଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବରୁଇଂ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ।
0.15 ସର୍ବାଧିକ	0.6 ସର୍ବାଧିକ	0.75 ସର୍ବାଧିକ	1.0 ସର୍ବାଧିକ		0.5। 0.5	କାର୍ଯ୍ୟ ଗରମ ହୁଏ । ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ.	ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପାଦ । ଭଲ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ।
1.6	10.0	-	-	-	-	କାଷ୍ଠ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ.	ସାମାନ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଚାପ କାଷ୍ଠିକ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଲୁଅ ।
-	10.0 to 13.0	-	-	-	-	କାଷ୍ଠ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ.	ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଲୋଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ବାଲି, ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣ ଏବଂ ଚାପ ଡାଏ କାଷ୍ଠିକ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ବ character- istics ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ ସାମୁଦ୍ରିକ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାଷ୍ଠିକ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।
4.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3 ଟାଇଟାନିୟମ୍ (ବିକଳ)	କାର୍ଯ୍ୟ ଗରମ ହୁଏ । ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ.	ପାରମ୍ପାରିକ 'ଡୁରାଲୁମିନ୍' ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରଣ । ବିମାନରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ ।
-	0.5	-	-	0.6	-	କାର୍ଯ୍ୟ ଗରମ ହୁଏ । ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ	ହାଲୁକା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧକ ମିଶ୍ରଣ ଯେପରିକି ଗ୍ଲୁସ୍ ବାର୍, ଝିଣ୍ଡୋ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶରୀର ଉପାଦାନ ।

ବିଧାନସଭା ସରଳ ସ୍କ୍ରାପର୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପିଂ | (Simple scrapers and scraping)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସ୍କ୍ରାପିଂ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଉଚ୍ଚ ଦାଗଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଯାହା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଧାରଣ କରୁଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ବ୍ୟବହୃତ ସ୍କ୍ରାପରର ପ୍ରକାର, ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାର ତାଲିକାଭିତ୍ତିକ କର |
- ସ୍କ୍ରାପରକୁ ସଠିକ୍ କୋଣ / ସ୍ଥିତିରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |

ସ୍କ୍ରାପିଂ ପୃଷ୍ଠର ଆବଶ୍ୟକତା: ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଟ କିମ୍ବା ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ସାମାନ୍ୟ ତୁଚ୍ଚି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାପର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହା ଅଧିକ ସଜାଜବା ଆବଶ୍ୟକ |


ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ଫିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାପିଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବିଶେଷତ where ଯେଉଁଠାରେ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଘଷାଯାଇପାରେ |

ଏକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଦାଖଲ ହେବା କିମ୍ବା ଯଥାସମ୍ଭବ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେସିନ୍ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ରୁଗ୍ ସ୍କ୍ରାପିଂ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ପରେ ଫିନିଶ୍ ସ୍କ୍ରାପିଂ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ | ଫିନିଶ୍ ସ୍କ୍ରାପିଂ ଫିନିଶ୍ ପରିମାଣର ପଦାର୍ଥ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ଉଚ୍ଚ ଦାଗ ଏବଂ ଭାରୀ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ: ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍ପେଟରେ ପୁରୁସିଆନ୍ ନୀଳ କିମ୍ବା ନୀଳି ସୀସା ତେଲରେ ମିଶ୍ରିତ ଆବରଣ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ | ଚାକିରିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ଧାରକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରଖି ହାଲୁକା ତଳକୁ ଚାପରେ କାମକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ |

ଯତ୍ନ ସହିତ ଚାକିରିକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ଟକୁଲାର୍ ଦିଗରେ ଉଠାନ୍ତୁ | ଆପଣ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କିଂ ଯାଉଣ୍ଡ ଗିକର ପ୍ୟାଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ |


- 3 ଟି ଚକଚକିଆ ପ୍ୟାଟ୍ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା | କେବଳ ପ୍ୟାଟ୍ sc ସ୍କ୍ରାପ୍ ହେବ (ଉଚ୍ଚ ଦାଗ) (ଚିତ୍ର 1) |

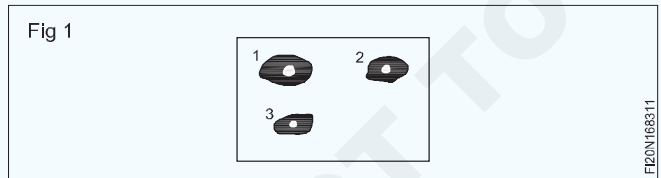


- ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କିଂ ଯାଉଣ୍ଡ ଗିକର ବିତରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି | (ଉଚ୍ଚ ଦାଗ) (ଚିତ୍ର 2)

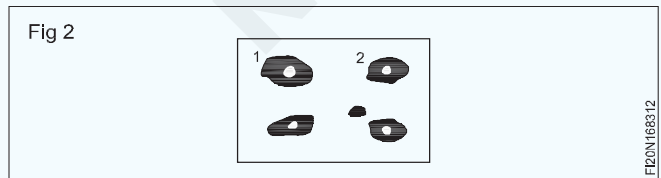


- ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ (ଚିତ୍ର 3)
- 1 ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍ପେଟ୍ ସହିତ ଧାତୁ ଯୋଗାଯୋଗ | ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଚକଚକିଆ ଘଷାଯାଇଛି |
- 2 ସେମାନେ ମାର୍କିଂ ଯାଉଣ୍ଡ ଗିକ ସହିତ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରଜିତ | ଏହି ଅଂଶକୁ ସାଧାରଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ |

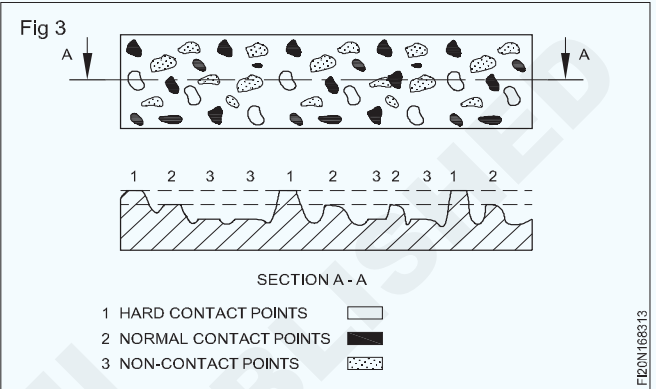


- 3 ଅଣ-ଯୋଗାଯୋଗ ବିନ୍ଦୁ, ମାର୍କିଂ ଯାଉଣ୍ଡ ଗିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନାହିଁ |
- ତୃତୀୟ ସ୍କ୍ରାପିଂ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଚକଚକିଆ ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କିଂ ଯାଉଣ୍ଡ ଗିକ ସହିତ ରଜିତ ହୋଇଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ | ପ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆକାରରେ ଅଧିକ | (ଉଚ୍ଚ ଦାଗ) (ଚିତ୍ର 4)

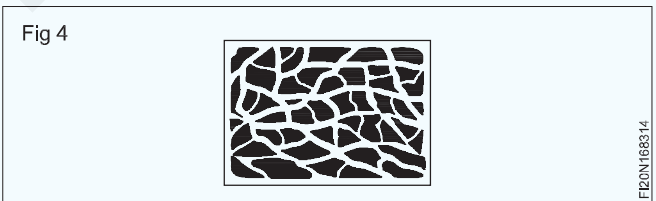

- ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ପ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ସ୍କ୍ରାପିଂ ମାର୍କିଂ pattern ଥିାର ବିସ୍ତାରିତ ଦୃଶ୍ୟ |

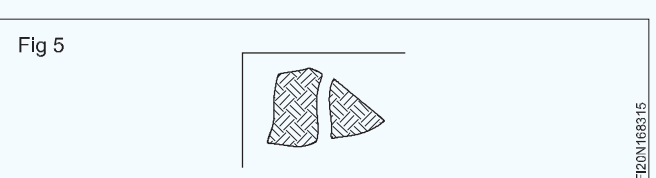

- ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷଣ, ସ୍କ୍ରାପିଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛୋଟ ଆକାରର ପ୍ୟାଟ୍ (ବିରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପଟ୍) ର ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବ | (ଚିତ୍ର 6)

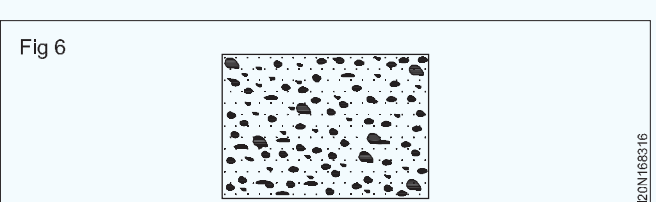

25 ମିମି SQ = 25 ଭାରୀ ଅଂଶରେ ।

ସ୍ତ୍ରୀପର ପ୍ରକାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର: ଫ୍ଲାଟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତ୍ରୀପ କରିବା ପାଇଁ ।

- ଆୟତାକାର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଫ୍ଲାଟ ସ୍ତ୍ରୀପର । (ଚିତ୍ର 7)



ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତ୍ରୀପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । କାର୍ଯ୍ୟର ଧାର 3 ମିମିରୁ ଅଧିକ ମୋଟା ହୁଏ ।

- ଆୟତାକାର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ହ୍ରାସ ସ୍ତ୍ରୀପର । (ଚିତ୍ର 8)



ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ ପୃଷ୍ଠର କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶକୁ ସ୍ତ୍ରୀପ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ରାସ ସ୍ତ୍ରୀପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଫ୍ଲାଟ ସ୍ତ୍ରୀପର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୁବିଧା ହୁଏ । ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତ୍ରୀପ କରିବା ପାଇଁ ।

 
- ଅଧା ଗୋଲାକାର ସ୍ତ୍ରୀପର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଆଡକୁ ସାମାନ୍ୟ ବକ୍ର । (ଚିତ୍ର 9)




ଏହା ବିରିଙ୍ଗା ବଳ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଚାପକୁ ରେଡିୟାଲ୍ ଦିଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଲମ୍ବକୁ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଘୁଞ୍ଚିବା । ଯାହାଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀପିଂ ମାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଘେରି ରହିଥାଏ ।

- ତିନୋଟି ବର୍ଗ କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀପର ।

ତିନୋଟି ଚେହେରା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହାଲୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିତ୍ର 10. ଏହା ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଛିଦ୍ରର ଖରାପ ଧାରକୁ ସ୍ତ୍ରୀପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । କଟିଙ୍ଗ ଧାର ଏହାର ଲମ୍ବକୁ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ।



 - ବୃଷ-ନାକ ସ୍ତ୍ରୀପର ଶେଷ ପରି ଏକ ଡିସ୍କରେ ଜାଲ । (ଚିତ୍ର 11) ଏହା ବଡ଼ ବିୟରିଂ ସ୍ତ୍ରୀପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଫ୍ଲାଟ ସ୍ତ୍ରୀପରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଗତିବିଧି କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ ସ୍ତ୍ରୀପରର ଦ୍ରାଘିମା ଗତି ସହିତ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।




ସ୍ତ୍ରୀପର ସାମଗ୍ରୀ: ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ ଆଲୋଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଚିପ୍ଡ ଟୁଲ୍ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ସାମଗ୍ରିକ ଲମ୍ବ 150 ରୁ 500 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ।

ଫ୍ଲାଟ ସ୍ତ୍ରୀପରର ସ୍ଥିତି: ସ୍ତ୍ରୀପରର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟି ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରାଯାଏ । ଅଗ୍ରଭାଗ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ଡାହାଣ କୋଣକୁ


ଧରି ରଖନ୍ତୁ । ଯେହେତୁ ତୁମେ ସର୍ତ୍ତ କଟିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶେଷ କର, ଶରୀରକୁ କୋଣକୁ ଆଣ ।

କେନ୍ଦ୍ର ଗାଢ଼ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଏ । କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୂଳ ସହିତ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ ଧାରରୁ ପ୍ରାୟ 40 ମିମିରୁ 50 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର କୁ ଧରିଦିଅ । (ଚିତ୍ର 12)

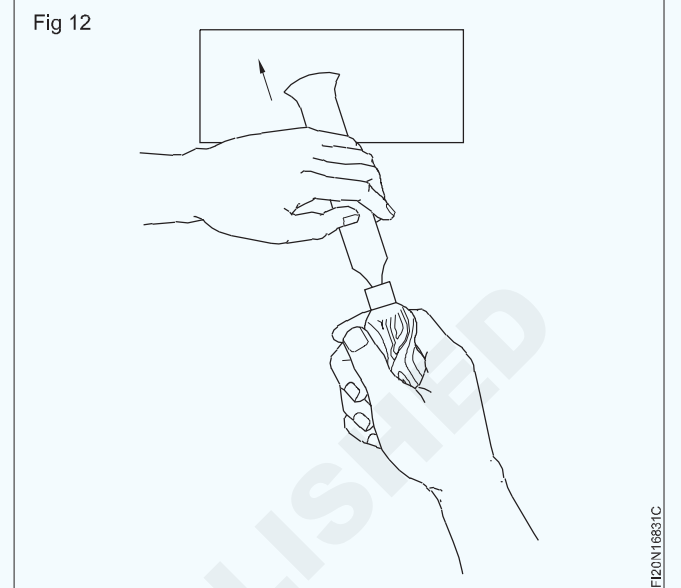


ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ହାଲୁକା କରିଦିଅ । ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ଶୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି କେନ୍ଦ୍ରର ଉପରେ ଏବଂ ଏହାର ଡାହାଣ କୋଣରେ ରହିଥାଏ ।

ସ୍ତ୍ରୀପରର ହାରାହାରି କଠିନତା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 30 ° କୋଣରେ ଧରାଯାଏ । ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ କୋଣ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ନରମ ଧାତୁ ପାଇଁ ଏହି କୋଣ ପ୍ରାୟ 20 ° କୁ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । (ଚିତ୍ର 13)

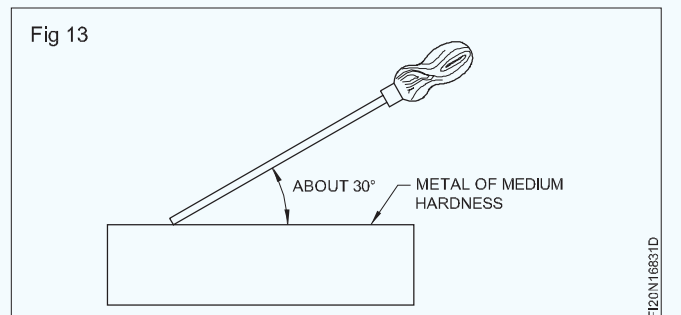

ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଦିଗରେ ସ୍ତ୍ରୀପ କରିବା ଏବଂ ଉପସ୍ଥ ପ୍ଲେଟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ । ସ୍ତ୍ରୀପିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ଦିଗକୁ ପ୍ରାୟ 90 ° ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 14)

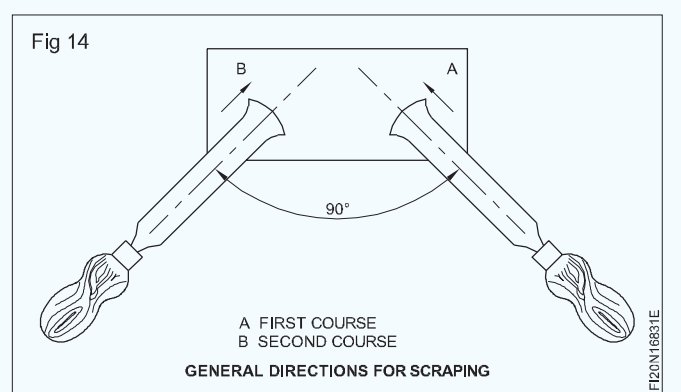

ସ୍ତ୍ରୀପରର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- ସ୍ତ୍ରୀପର ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ରଖିବା ଜରୁରୀ |
- ରବର କିମ୍ବା ଚମଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ସହିତ କଟିଙ୍ଗକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ |

- ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ କ୍ଷୟ ନହେବା ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗରେ ଗ୍ରୀସ ଲଗାନ୍ତୁ |
- ସ୍ତ୍ରୀପର ବେଞ୍ଚରୁ ଖସିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |
- ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |


ଡିନି-ପ୍ଲେଟ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ପ୍ଲାଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପରୀକ୍ଷା କରିବା (ଓଥୱର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ) (Testing true flat surfaces by three-plate method (Whitworth principle))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
 • ଡିନି-ପ୍ଲେଟ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଟ ଓ ସ୍ତ୍ରୀପେଡ଼ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ |


ଜଣେ କିପରି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ପାଇବ?

ଏହା କହିବା ସହଜ ଯେ ଏହା ସ୍ତ୍ରୀପ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେଉଁଠି ନେବେ ଜଣେ କିପରି ଜାଣନ୍ତି |

ଯଦି ତିନୋଟି ପ୍ଲେଟକୁ ବିକଳ ଯୋଡ଼ିରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସମତଳ ହୋଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଥୀ ହେବେ | (ଚିତ୍ର 1) azs

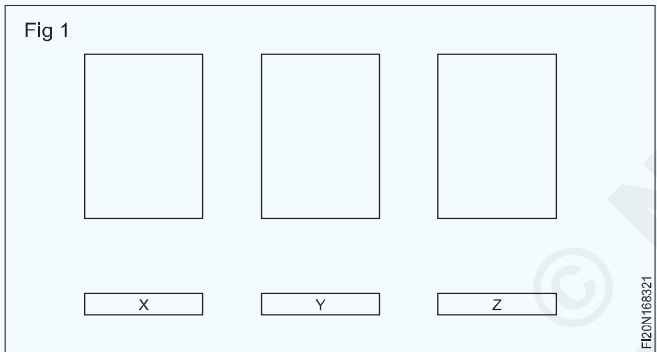


ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଆକାର ଏବଂ ବର୍ଗରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି | (ଚିତ୍ର 2)

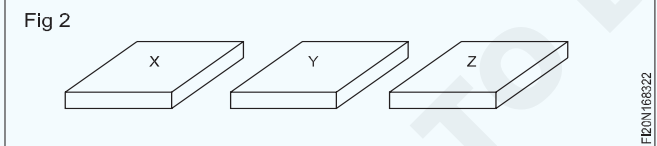


ଛୁରୀ ଧାର / ସିଧା ଧାର ସହିତ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ X, Y ଏବଂ Z କୁ ଏକ ଅକ୍ଷର ପିଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ କରନ୍ତୁ |


ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ X ଏବଂ Y ର ମୂଳ ଉପରେ Prussion ନୀଳ ର ଏକ ଅତି ପତଳା ମୁନିଫର୍ମ ଆବରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀପ୍ ହେବ | (ଚିତ୍ର 3)

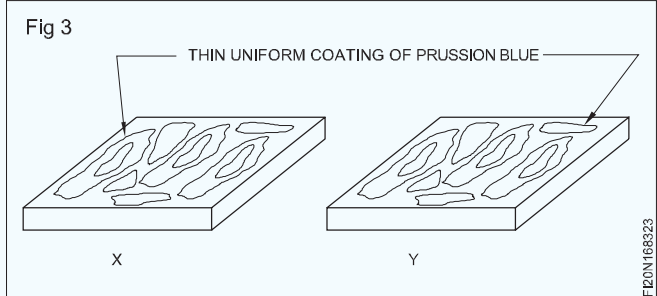

ଉଭୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଷନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

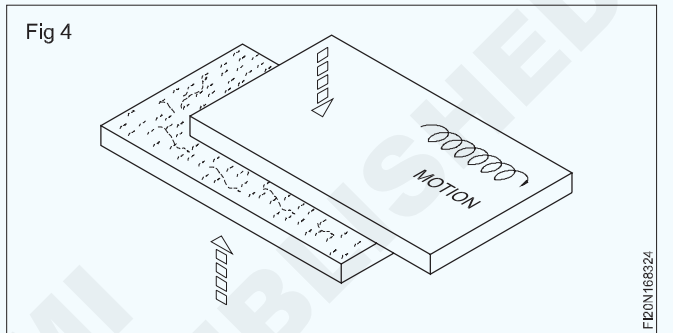

X ଏବଂ Y ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଦାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତ୍ରୀପିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 5)

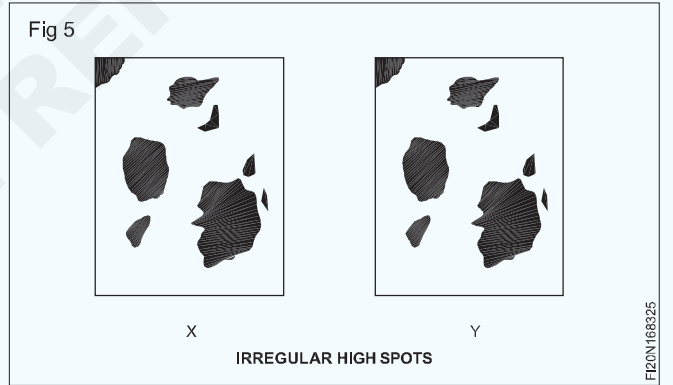

ବୁଣା ସୂତା କପଡ଼ା ସହିତ ମୁହଁ ସଫା କର |


ବରଫକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ତେଲ ପଥର ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଣା ସୂତା କପଡ଼ା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସଫା କରନ୍ତୁ |

ଉଭୟ ଚେହେରା ଭଲ ଭାବେ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମେଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |

ପ୍ଲେଟ Z ର ମୁହଁରେ ଏକ ଅତି ପତଳା ମୁନିଫର୍ମ ଆବରଣ କିମ୍ବା ପରୁସନ୍ ନୀଳ ଲଗାନ୍ତୁ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀପ୍ ହେବ |

ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକର ଚେହେରାକୁ X ଏବଂ Z କୁ ଏକତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଷନ୍ତୁ |

ପ୍ଲେଟ Z ରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀପ୍ କରି ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ (ଡିମ୍ 6 ଏବଂ 7) |

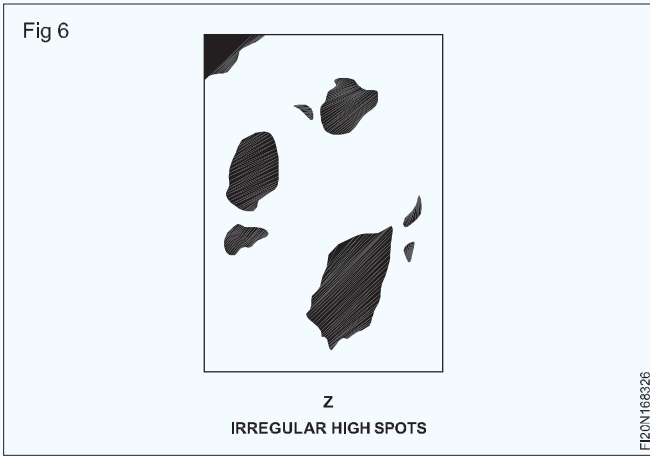


ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଟିପ୍ପଣ: ପ୍ଲେଟ୍ X ପ୍ଲେଟ୍ Y ଏବଂ Z ସହିତ ମିଳିତ ହେବ କିନ୍ତୁ Y ଏବଂ Z ସାଥୀ ହେବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଡିନୋଟି ପ୍ଲେଟ୍ ସାଥୀ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଡିନିଟି ସମତଳ ହୁଏ ।

ଅବଳବଦଳ, ସମତଳ, ଭଲ ଭାରାଯାନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ରକୁ ଅନେକ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ସମସ୍ତ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ କିରୋସିନ ସହିତ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବୁଣା ସୂତା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

5 ରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ୍ ବୃଣ୍ୟମାନ ହେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଖାର୍ଜସିପ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ହେବା ସମୟରେ ଏକ ଭଲ ଭାରାକରଣ ପୃଷ୍ଠ ହାସଲ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 8)

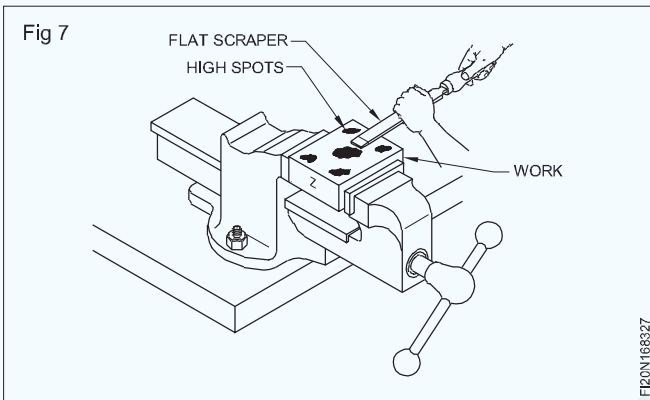


ଏହି ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଡିନିଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏକ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାପିଂ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯିବ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ ତୁଳନା କରିବେ ଏବଂ ଡିନି-ପ୍ଲେଟ୍ ପଦ୍ଧତି ଓ flat ।ରା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ।

ପ୍ଲେଟ୍ X କୁ ସ୍ୱାପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ।

ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର X ଏବଂ Z ର ଉଭୟ ଚେହେରା ଭଲ ସହିତ ମେଳ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

Y ଏବଂ Z ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଚେହେରା ଭଲ ଭାରାଯାନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମେଳ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

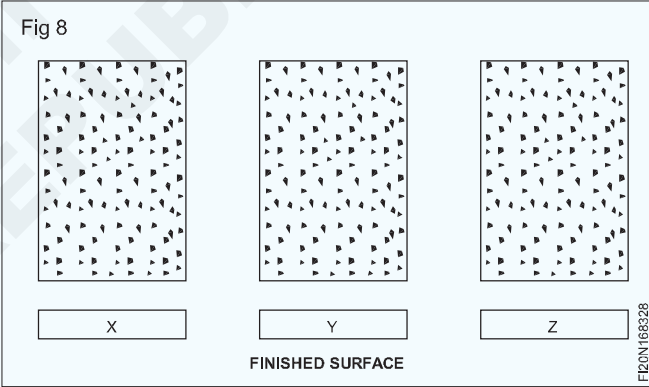

ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାପ୍ କରିବା | (Scraping curved surfaces)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।


- ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାପ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କର ।

ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ୍ ସ୍କାପର୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କାପର୍ । ସ୍କାପିଂର ଏହି ପଦ୍ଧତି ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କାପିଂ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ।

ପଦ୍ଧତି


ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ଲେଟ୍ ହାତରେ ଧରିଥାଏ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ଦିଗରେ ସ୍କାପରର ଗତିବିଧିକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ ।

(ଚିତ୍ର 1)

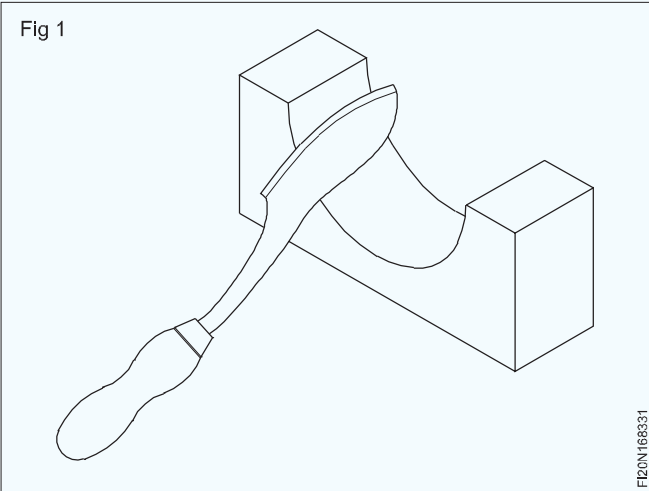



କାଟିବା ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।
 କଠିନ ସ୍ତ୍ରୀପିଂରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ ।
 ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତ୍ରୀପିଂ ପାଇଁ ଚାପ କମିଯାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେକର ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ
 ହୋଇଯାଏ ।

କଟିଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଉଭୟ ଫରୱାର୍ଡ୍ ଏବଂ ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟ୍ରେକରେ ହୋଇଥାଏ ।
 (ଚିତ୍ର 2)

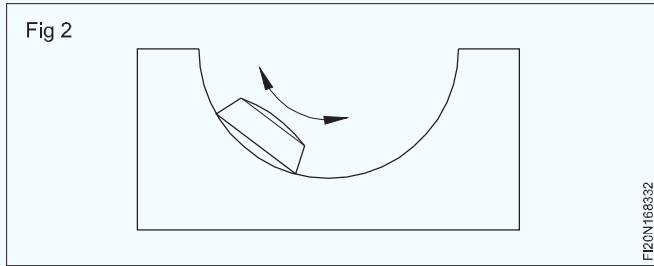


ଅଗ୍ରଗାମୀ ଗତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଟିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ
 ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟ୍ରେକରେ, ଅନ୍ୟଟି କଟିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସ୍ ପରେ, କାଟିବାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଏକ
 ସମାନ ପୃଷ୍ଠକୁ ସୂନିଶ୍ଚିତ କରେ । (ଫିଗ୍ 3 ଏବଂ 4)

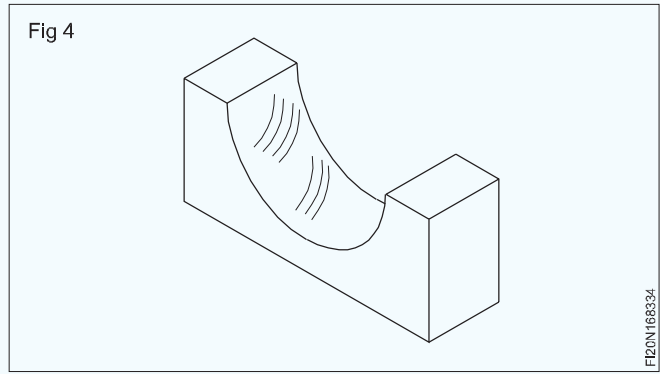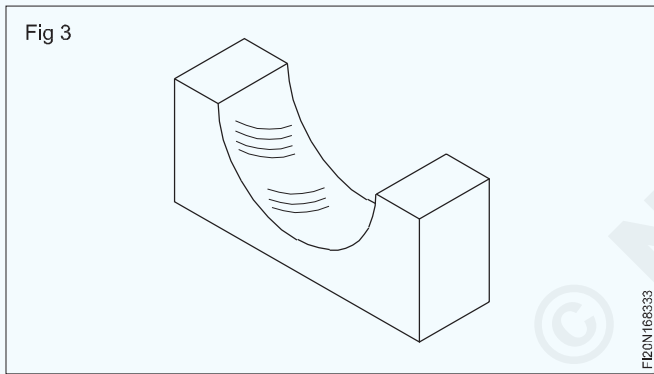

ସ୍ତ୍ରୀପିଂ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ବାର୍
 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

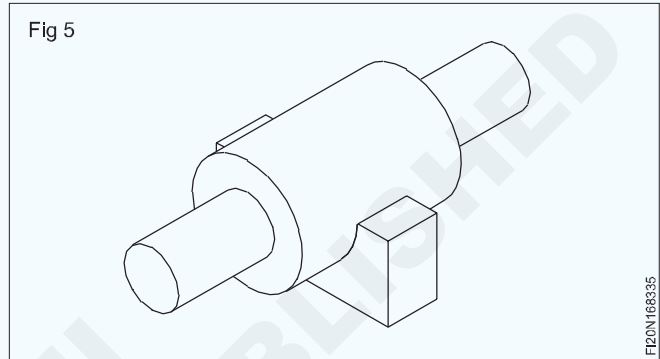

ଉଚ୍ଚ ଦାଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ବାରରେ ପରୁସିଆନ୍ ନୀଳ ର ଏକ
 ପତଳା ଆବରଣ ଲଗାନ୍ତୁ ।

**ବିଧାନସଭା ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟର, ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର, ସ୍ଵାତକ ଏବଂ ମାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
(Vernier micrometer, screw thread micrometer, graduation & Measuring process)**

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
- ଏକ ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟର (ମେଟ୍ରିକ୍) ର ସ୍ଵାତକୋତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
 - ଏକ ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ |


ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟର |

ସାଧାରଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ .0 .01 ମିମି ସଠିକତା ମାପ କରିପାରିବ |

ଅଧିକ ସଠିକ୍ ମାପ ନେବା ପାଇଁ, ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଉପଯୋଗୀ | ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟର $\pm .001$ ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ମାପ କରିପାରେ |

ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସ୍ଵାତକ

ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣରେ ସାଧାରଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ ସମାନ | ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ଵାତକୋତ୍ତରରେ ଅଛି | ଏହି ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଟୁମ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ, ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ଵାତକ (ଭର୍ନିୟର ଗ୍ରାଡୁଏସନ୍) ଅଛି | ଡାଟୁମ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ଏହିପରି ଦଶଟି ଭର୍ନିୟର ଗ୍ରାଡୁଏସନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି | (ଚିତ୍ର 1) ଏହି 10 ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତରରେ 9 ଟି ବିଭାଗ ସହିତ ସମାନ | (ଚିତ୍ର 1)

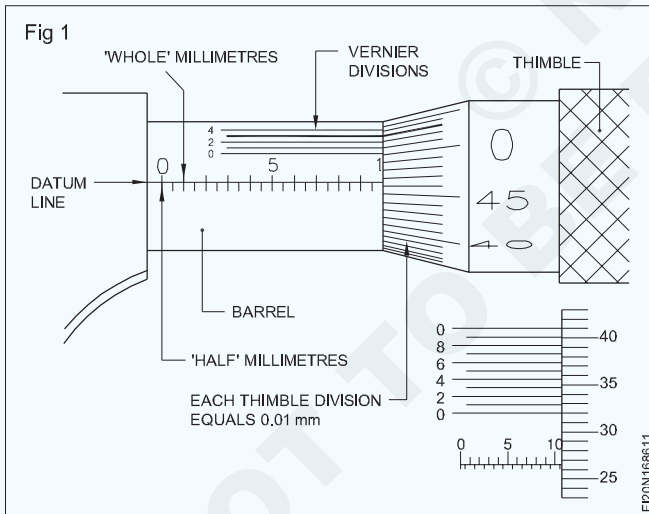

10 ଭର୍ନିୟର ଡିଭିଜନ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି |

$$.01 \text{ mm} \times 9$$

$$= .09 \text{ ମିମି}$$


ଏକ ଭର୍ନିୟର ବିଭାଗର ମୂଲ୍ୟ |

$$\frac{0.09}{10} = .009 \text{ mm}$$

ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା = 1 ଅମ୍ଲ ବିଭାଜନ - 1 ଭର୍ନିୟର ବିଭାଜନ |

$$= 0.01 - 0.009 \text{ ମିମି} = .001 \text{ ମିମି} |$$

ଏକ ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ (ଚିତ୍ର 2)

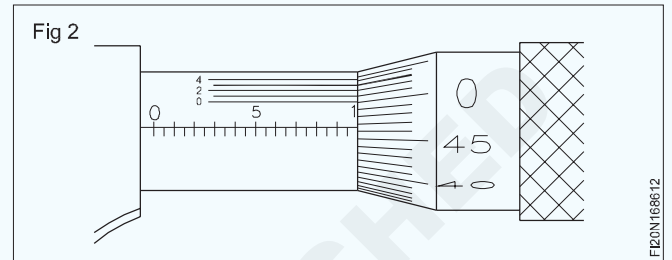

ଉଦାହରଣ |

ମାପିବା ପରେ, ବ୍ୟାରେଲରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ mm ବିଭାଜନ ପଢ଼ନ୍ତୁ |

mm ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜନ |

9 ମିମି

ବ୍ୟାରେଲରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଅଧା ବିଭାଜନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |

1 ଅଧା ବିଭାଜନ |

ଡାଟୁମ୍ ଲାଇନ୍ ତଳେ ଅମ୍ଲ ଡିଭିଜନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

46 ବିଭାଗ

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭର୍ନିୟର ଡିଭିଜନ୍ ଅମ୍ଲ ଡିଭିଜନ୍ ସହିତ ସମକକ୍ଷ |

1 ଅଧା ବିଭାଜନ |

ସମସ୍ତ ପଠନକୁ ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ |

ଗଣନା

ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପରିସର 0 ରୁ 25 ମିମି ଅଟେ |

ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା

ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ mm ବିଭାଜନ |

$$\text{ଅମ୍ଲ ଧାର} = 1.00 \times 9 = 9.00 \text{ mm}$$

ବି ଅଧା ମିମି ବିଭାଜନ |

ପୂର୍ଣ୍ଣ mm ପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ |

$$\text{ବ୍ୟାରେଲ ଉପରେ ବିଭାଜନ} = 0.5 \times 1 = 0.50 \text{ ମିମି}$$

C ନିମ୍ନରେ ଅମ୍ଲ ବିଭାଜନ |

$$\text{ସୂଚକାଙ୍କ ରେଖା} = 46 \times 0.01 = 0.46 \text{ ମିମି} |$$

ଡି ଭର୍ନିୟର ଡିଭିଜନ୍ ମୁଦ୍ରା |

ଅମ୍ଳ ବିଭାଜନ = 3 X 0.001 = 0.003 ମିମି ସହିତ |


ପଠନ = 9.963 ମିମି

ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଇନଭର ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ | (ଚିତ୍ର 3)

ଯଦ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଲାଇଲନ୍ କପଡା ସହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଉଭୟ ମାପ ମୁଖକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ |

- ବ୍ୟବହାର ପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ମାପିବା ମୁହଁରେ ତେଲର ପତଳା ସ୍ତରକୁ ସଫା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ନ ପଡ଼ିବା |
- ଯଦି ଏହା ହଠାତ୍ ଖସିଯାଏ ତେବେ ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟରକୁ ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ନିୟର ମାଇକ୍ରୋମିଟରକୁ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁହଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫାଙ୍କ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟବହାରରେ ନାହିଁ |

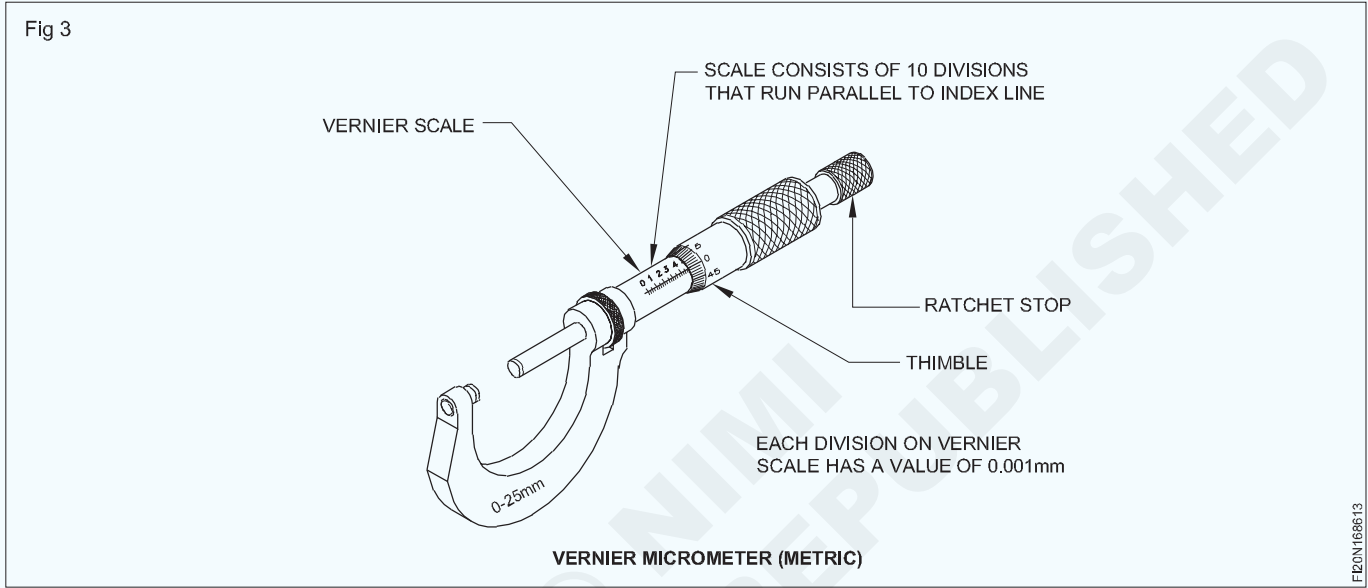

ମାପ ଯନ୍ତ୍ରର କାଲିବ୍ରେସନ୍ | (Calibration of measuring instrument)

- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
- କାଲିବ୍ରେସନ୍‌ର ମହତ୍ତ୍ୱ state ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
 - ରାଜ୍ୟ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଏହାର ପଦ୍ଧତି |

କାଲିବ୍ରେସନ୍ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ସମସ୍ତ ମାପ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ସଠିକତା ସମୟ ସହିତ ଖରାପ ହୁଏ | ଏହା ସାଧାରଣତ wear ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ଏବଂ ଛିଣ୍ଡିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ | ତଥାପି, ସଠିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା electric ଦ୍ରୁତ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ | ନିମ୍ନ ରେଖା ହେଉଛି, କାଲିବ୍ରେସନ୍ ମାପ ଉପକରଣର ସଠିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ | ସଠିକ୍ ମାପ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତ ଆଣେ |

ତ୍ରୁମର ମାପ ଉପକରଣକୁ କେବେ କାଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ୍?

- ଏକ ମାପ ଉପକରଣକୁ କାଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍:
- ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ |
 - କ any ଶିକ୍ଷା ଯାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ବ electrical ଦ୍ରୁତ ଶକ୍ତି ପରେ |
 - ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ (ବାର୍ଷିକ, ତ୍ରୁ quarter ମାସିକ, ମାସିକ) |

କାଲିବ୍ରେସନ୍ କ'ଣ: କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଏକ ବା master ଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା (ତ୍ରୁଟି) ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି |

ଏହାକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବିକଳ ଭାବରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଫିଟ୍ କି ନୁହେଁ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା |


ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ (ବିଏସ୍) ବା published ।ରା ପ୍ରକାଶିତ (ISS) ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯନ୍ତ୍ରର କାଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରୁଟି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ |

ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱ quality ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନରେ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ ମାନକ ISO / TS 16949 ପାଇଁ ମାପ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ (MSA) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇଛି | ଏଡେକ୍ସି ନାବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋର୍ଡ, ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା |

ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରଣ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଏକ ଅଂଶ, ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା, କମ୍ପନ ସଠିକ୍ ଆଲୋକ, ତୁଳ୍ୟକାୟ ବାଧା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଲ୍ୟାବ୍ ପରିବେଶ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱ is ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା IS: 199 କିମ୍ବା NABL ତତ୍ତ୍ୱମୁଖ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଟେ । କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ ମାନବକ୍ଷ୍ମ, ଯାହା ISO / IEC / 170235 - 2015 ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନକ (QSS) ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଟେନ୍ସ, ଯାହା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଏକ ଭଲ କାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତମ ସଠିକତା ଏବଂ ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବ, ଯେକି any ଶସି ମାପ ପ୍ରଣାଳୀର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମର ମାପ ଯନ୍ତ୍ରର କାଲିବ୍ରେସନ୍ ର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି । ଏହା ଯନ୍ତ୍ରର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରେ ଏବଂ ଏହା ମାପର ଚତୁର୍ଥେକାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ । ଅଭ୍ୟାସରେ, ଯଦି କାଲିବ୍ରେସନ୍ ବାହାରେ, ତିଭାଇସର ମରାମତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ । କାଲିବ୍ରେସନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱା A ଠା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ମାପ ଉପକରଣ ସହିତ ମାପରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଏ ।

କାଲିବ୍ରେସନ୍ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା।

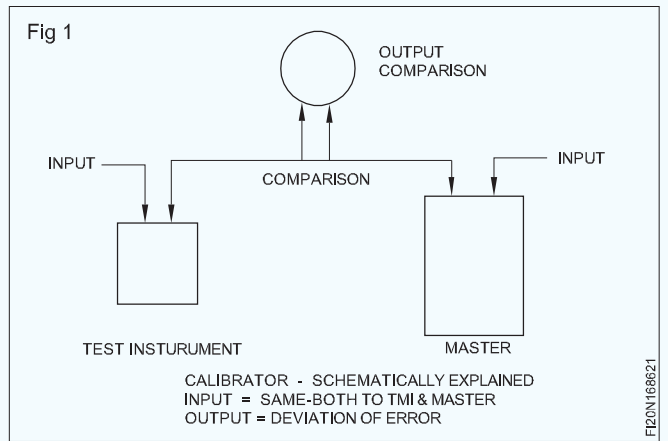

ଏଠାରେ, ସ୍କେଲର ସଠିକତା ହେଉଛି କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର ।

ଏହା ସହିତ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୂନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ମାପ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ସମତଳତା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି । ସ୍କେଲର କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ କାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍କିପ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସମତଳତା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫ୍ଲାଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଫାଷ୍ଟନର୍ | (Mechanical fasteners)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଫାଷ୍ଟନର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ।
- ଫାଷ୍ଟନର୍ର ବର୍ଗୀକରଣ ।
- ବିଭିନ୍ନ ଫାଷ୍ଟନର୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।

ସଂଜ୍ଞା

ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଫାଷ୍ଟନର୍ ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଦୁଇଟି (କିମ୍ବା) ଅଧିକ ଉପାଦାନକୁ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ହାତ ଉପକରଣ (କିମ୍ବା) ଶକ୍ତି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି କି components ଶସି ଉପାଦାନକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ ।

ବର୍ଗୀକରଣ

ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

- ଅସ୍ଥାୟୀ (କିମ୍ବା) ଅପସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଫାଷ୍ଟନର୍ ।
- ସେମି ସ୍ଥାୟୀ ଫାଷ୍ଟନର୍ ।
- ସ୍ଥାୟୀ ଫାଷ୍ଟନର୍ ।

ଅସ୍ଥାୟୀ (କିମ୍ବା) ଅପସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଫାଷ୍ଟନର୍ ।

- ବୋଲ୍ଟ, ବାଦାମ, ସ୍କ୍ରୁ, ସ୍ପ୍ରୁଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଫାଷ୍ଟନର୍, ଆମକୁ ଦୁଇଟି (କିମ୍ବା) ଅଧିକ ଉପାଦାନରେ ସହଜରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ ଏବଂ ହାତ ଉପକରଣ (କିମ୍ବା) ଶକ୍ତି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି କି comp ଶସି ଉପାଦାନକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ ।
- ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷ ଫାଷ୍ଟନର୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଷୋଡଶାଳିଆ ମୁଣ୍ଡ, ବର୍ଗ ମୁଣ୍ଡ, ଫ୍ଲାଟ (କିମ୍ବା) କାଉଣ୍ଟର ହିଡ୍ ମାଲ୍ଡାୟା ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଲାକାର ମୁଣ୍ଡ, ସକେଟ୍ ହେଡ୍ (କିମ୍ବା) ଆଲେନ୍ ହେଡ୍, ବଟନ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ସେଟ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଇତ୍ୟାଦି ।

- ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ମହିଳା ଫାଷ୍ଟନର୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦାମ) ହେଉଛି ନିୟମିତ ଷୋଡଶାଳିଆ ବାଦାମ, ବର୍ଗ ବାଦାମ, ଗୋଲାକାର ବାଦାମ ଏବଂ ନାଇଲନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ।

ବ୍ୟବହାର: ଏହି ପ୍ରକାରର ଫାଷ୍ଟନର୍ ଦୁଇଟି (କିମ୍ବା) ଅଧିକ ଉପାଦାନକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ ଆସେମ୍ବଲି (କିମ୍ବା) ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ସେମି ସ୍ଥାୟୀ ଫାଷ୍ଟନର୍: ପ୍ଲେଟ୍ (କିମ୍ବା) ସ୍କିଲ୍ ବିଭାଗକୁ ଦ୍ୱା ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ପରି ଫାଷ୍ଟନର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ (କିମ୍ବା) ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରିଭେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଏ । ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ଶଙ୍କରର ଲାଞ୍ଜ ଅଂଶ ଗର୍ଭ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ମୁଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ । ରିଭେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ରଡ୍ ଯାହା କାର୍ବନ ସ୍ଟିଲ୍ (କିମ୍ବା) ନିର୍ମିତ ଲୁହା (କିମ୍ବା) ଅଣ-ଧାତୁ ଧାତୁ । ଏହା ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଟ୍ୟାପିଂକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଶେଷରେ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରରେ ସହଜ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଏ । ରିଭେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ ନକରି ଖୋଳାଯାଇପାରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ଥାୟୀ । ହେଡ୍ ଟାଇପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରିଭେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଲାପ୍ ହେଡ୍, ପ୍ୟାନ୍ ହେଡ୍, କାଉଣ୍ଟରସକ୍ ହେଡ୍, ଫ୍ଲାଟ ହେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି କୁହାଯାଏ ।

ବ୍ୟବହାର

ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ବ୍ରିଜ୍ ଗାଡ଼ର, ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ଟାଏର, ସାମଗ୍ରୀ ଖାଗନ୍, ବ୍ୟଲର ଏବଂ ଭାରୀ ଚାପ ଜାହାଜ ଶିଳ୍ପରେ ଏବଂ ଛୋଟ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ସ୍ଥାୟୀ ଫାଷ୍ଟନର୍ ।

ଆର୍କ ଝେଲଡିଂ, ଗ୍ୟାସ୍ ଝେଲଡିଂ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଂ ହେଉଛି ଉପାଦାନ ଏବଂ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ଯ୍ୟ

। ଥରେ ଆର୍କ ଝେଲଡିଂ, ଗ୍ୟାସ୍ ଝେଲଡିଂ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଙ୍ଗ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ, ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ (କିମ୍ବା) ସଂରଚନା ବିନା କ୍ଷତି ବିନା ପୃଥକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ ।

ବ୍ୟବହାର

ଇସ୍ପାତ ସ୍ପେଟ୍ଟାକୁଲିକ (କିମ୍ବା) ସଂରଚନାକୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା ଯେପରି ସାମଗ୍ରୀ ଖାଗନ୍ ବିଲଡିଂ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ବ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ସ ଏକତ୍ର ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ।


ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର - ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବ୍ୟବହାର **କରି**

ଥ୍ରେଡ୍ ମାପ (ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାସ) | (Screw thread micrometer - Thread measurement (effective diameter using screw thread micrometer))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।



- ଏକ ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।
- ଟେବୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପର ତିନି-ତାର ପ୍ରଣାଳୀର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।
- ତିନି-ତାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର: ସ୍କ୍ରୁ ସୂତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାସ ମାପିବା ପାଇଁ ଏହି ମାଇକ୍ରୋମିଟର (ଚିତ୍ର 1) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ପରିମାପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପିଚ୍ ଲାଇନ ପରିସରରେ ଥ୍ରେଡ୍ ଫାଙ୍କା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ମିଳନ ସୂତା ମଧ୍ୟରେ ବଳର ସର୍ବ ବୃହତ ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ ।

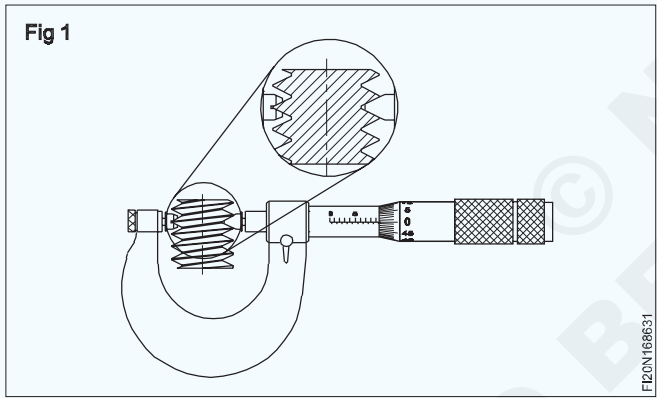

ନିର୍ମାଣରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତ୍ରିକ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ।


ଆନ୍ତ୍ରିକ ବଦଳାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ପିଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । (ଡିମ୍ 2 ଏବଂ 3)

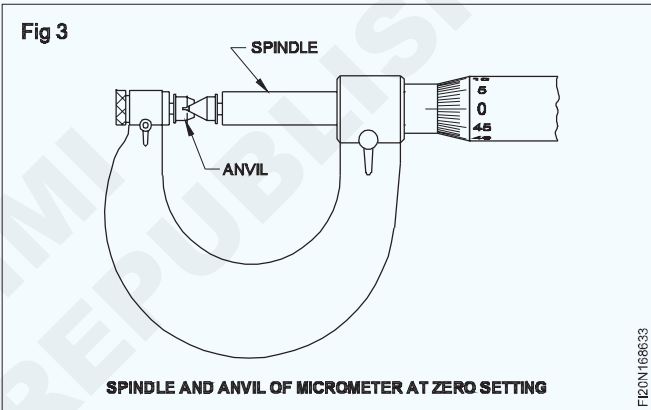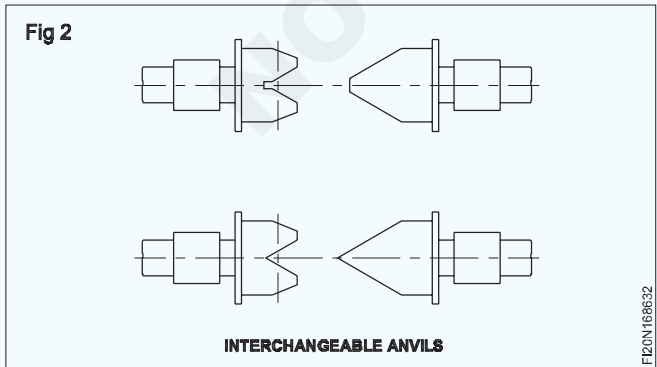


ତିନି-ତାର ପ୍ରଣାଳୀ: ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଫ୍ଲାଙ୍କ ଫର୍ମ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟାସ ତିନୋଟି ତାର ବ୍ୟବହାର କରେ । ତାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସଠିକତା ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ବ୍ୟବହୃତ ତାରଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ମାପିବାକୁ ଥିବା ସୂତାର ପିଚ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାସ ମାପିବା ପାଇଁ, ତିନୋଟି ତାରଗୁଡ଼ିକ ସୂତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ । (ଚିତ୍ର 4)


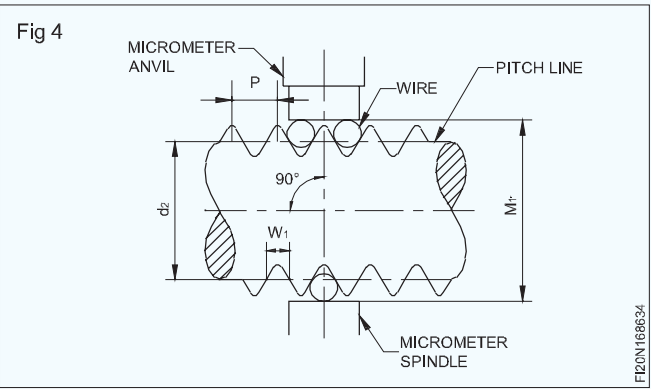


ମାପିବା ତାରଗୁଡ଼ିକ ତାର-ଧାରକଗୁଡ଼ିକରେ ସଜାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଯୋଡ଼ିରେ ଯୋଗାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଗୋଟିଏ ତାର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଦୁଇଟି ତାର ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । (ଚିତ୍ର 5)

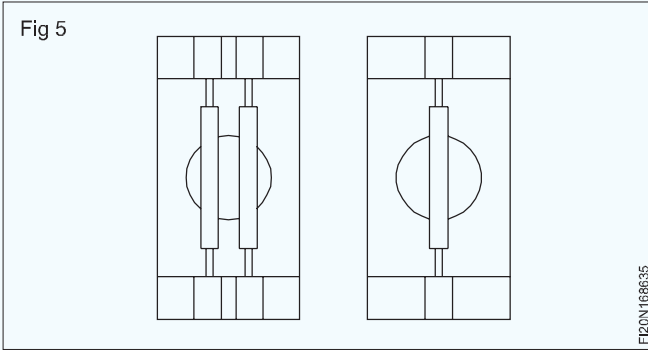

ସ୍କରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ମାପିବାବେଳେ, ଗୋଟିଏ ତାର ସହିତ ଧାରକକୁ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ସ୍ୱିଣ୍ଡଲରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାରକକୁ ଦୁଇଟି ତାର ସହିତ ଆହୁଲ୍ ଉପରେ ଛୁଇଁ କରାଯାଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 6)

‘ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାର’ର ଚୟନ (ଚିତ୍ର 7): ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାର ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂତା ଖୋଳରେ ରଖାଯାଏ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାସକୁ ନିକଟତମ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ । ତାରର ଚୟନ ମାପ ହେବାକୁ ଥିବା ସୂତା ଏବଂ ପିଚ୍ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତାରର ଚୟନକୁ ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାର ଉପଲବ୍ଧ, ଯେଉଁଠାରୁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ ।

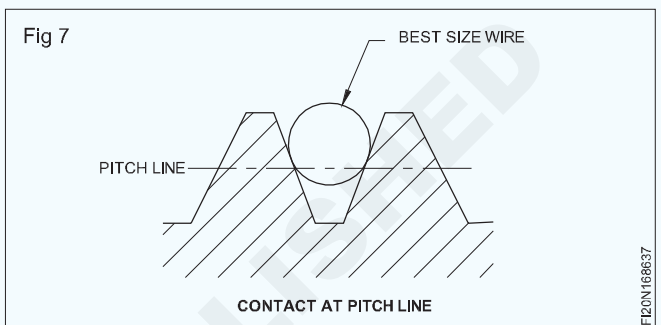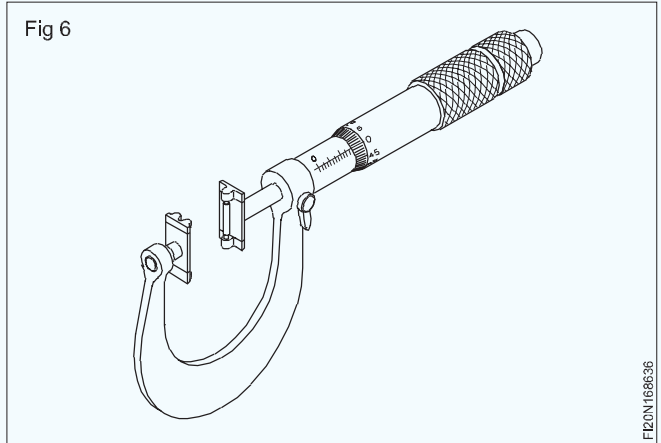

NOT TO BE REPRODUCED

ସାରଣୀ 1

ତାରଗୁଡ଼ିକ ମାପିବା ସହିତ ମାପ | କଠିନ ପିଚ୍ (M) ସହିତ ମେଟ୍ରିକ୍ ସୂତା |

Thread designation	Pitch P (mm)	Basic measurement mean d_2 (mm)	Measuring wire dia. W_1 (mm)	Dimension over wire M_1 (mm)
M1	0.25	0.838	0.15	1.072
M 1.2	0.25	1.038	0.15	1.272
M 1.4	0.3	1.205	0.17	1.456
M 1.6	0.35	1.373	0.2	1.671
M 1.8	0.35	1.573	0.2	1.870
M 2	0.4	1.740	0.22	2.055
M 2.2	0.45	1.908	0.25	2.270
M 2.5	0.45	2.208	0.25	2.569
M 3	0.5	2.675	0.3	3.143
M 3.5	0.6	3.110	0.35	3.642
M 4	0.7	3.545	0.4	4.140
M 4.5	0.75	4.013	0.45	4.715
M 5	0.8	4.480	0.45	5.139
M 6	1	5.350	0.6	6.285
M 8	1.25	7.188	0.7	8.207
M 10	1.5	9.026	0.85	10.279
M 12	1.75	10.863	1.0	12.350
M 14	2	12.701	1.15	14.421
M 16	2	14.701	1.15	16.420
M 18	2.5	16.376	1.45	18.464
M 20	2.5	18.376	1.45	20.563
M 22	2.5	20.376	1.45	22.563
M 24	3	22.051	1.75	24.706
M 27	3	25.051	1.75	27.705
M 30	3.5	27.727	2.05	30.848

ସାରଣୀ 2

ତାରଗୁଡ଼ିକ ମାପିବା ସହିତ ମାପ | ସୂକ୍ଷ୍ମ ପିଚ୍ (M) ସହିତ ମେଟ୍ରିକ୍ ସୂତା |


Thread designation	Basic measurement d_2 (mm)	Measuring wire dia.mean W_1 (mm)	Dimension over wire M_1 (mm)
M 1 x 0.2	0.870	0.12	1.057
M 1.2 x 0.2	1.070	0.12	1.257
M 1.6 x 0.2	1.470	0.12	1.557
M 2 x 0.25	1.838	0.15	2.072
M 2.5 x 0.35	2.273	0.2	2.570
M 3 x 0.35	2.773	0.2	3.070
M 4 x 0.5	3.675	0.3	4.142
M 5 x 0.5	4.675	0.3	5.142
M 6 x 0.75	5.513	0.45	6.214
M 8 x 1	7.350	0.6	8.285
M 10 x 1.25	9.188	0.7	10.207
M 12 x 1.25	11.188	0.7	12.206
M 14 x 1.5	13.026	0.85	14.278
M 16 x 1.5	15.026	0.85	16.278
M 18 x 1.5	17.026	0.85	18.277
M 20 x 1.5	19.026	0.85	20.277
M 22 x 1.5	21.026	0.85	22.277
M 24 x 2	22.701	1.15	24.420
M 27 x 2	25.701	1.15	27.420
M 30 x 2	28.701	1.15	30.419

ବିଧାନସଭା ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକ, ତୁଳନାକାରୀ, ଡିଜିଟାଲ୍ ତାଏଲ୍ ସୂଚକ | (Dial test indicator, comparators, digital dial indicator)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକର ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଏକ ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଏକ ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |

ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତାର ଉପକରଣ, ଏକ ଉତ୍ପାଦନର ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତୁଳନା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ | (ଚିତ୍ର 1) ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ପରି ଆକାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଠନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ | ଏକ ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ତାଏଲ୍ରେ ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାରରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାଧ୍ୟତାରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରେ | ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଠନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଛାତିର ଏକ ସଠିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ |

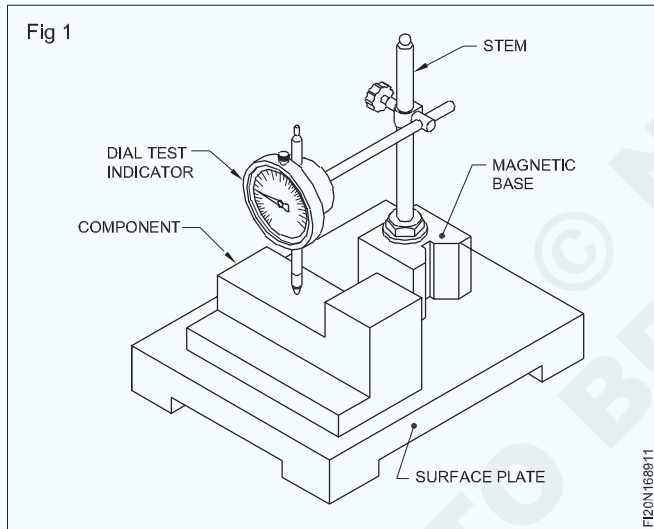

କାର୍ଯ୍ୟର ନୀତି: ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଲାଇଭ୍ ର ଛୋଟ ଗତିର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ସ୍କେଲରେ ସୂଚକର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 2)



ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ: ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି | ସେମାନେ

ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର (ଚିତ୍ର 3)

ଲିଭର ପ୍ରକାର (ଚିତ୍ର 4)

ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକ |

ଏକ ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ବା features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି |

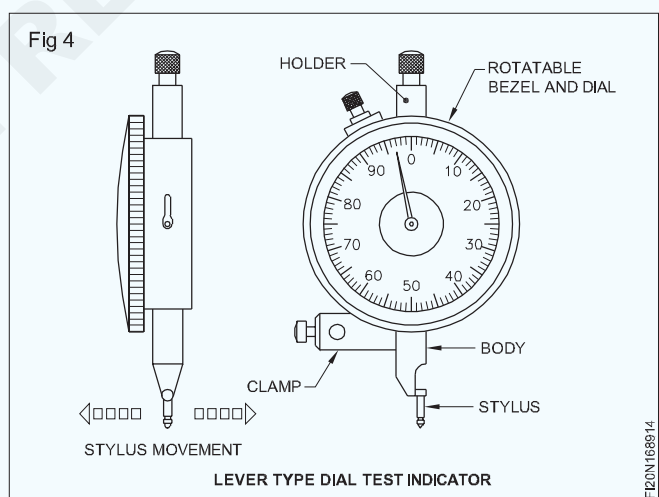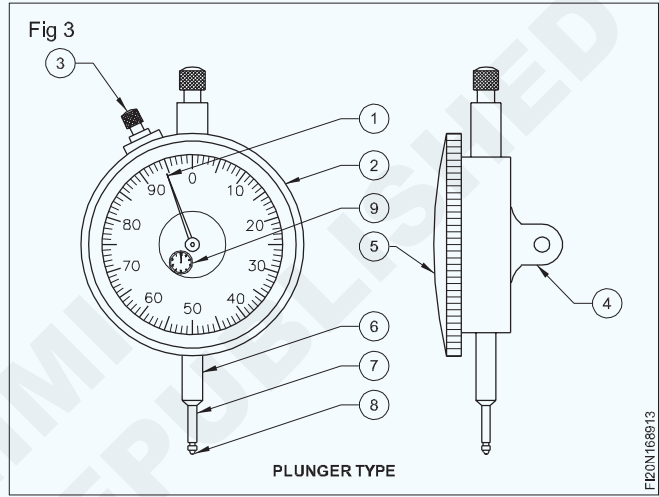

ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକ ଇନଭର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀରୁ ନିର୍ମିତ |

- 1 ସୂଚକ
- 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗ୍ୟ ବେଜେଲ୍ |
- 3 ବେଜେଲ୍ କ୍ଲମ୍ପ୍ |
- 4 ବ୍ୟାକ୍ ଲମ୍ବ୍ |
- 5 ସ୍ୱଳ୍ପ ତାଏଲ୍ କଭର |
- 6 ଷ୍ଟେମ୍ |

Fig 2

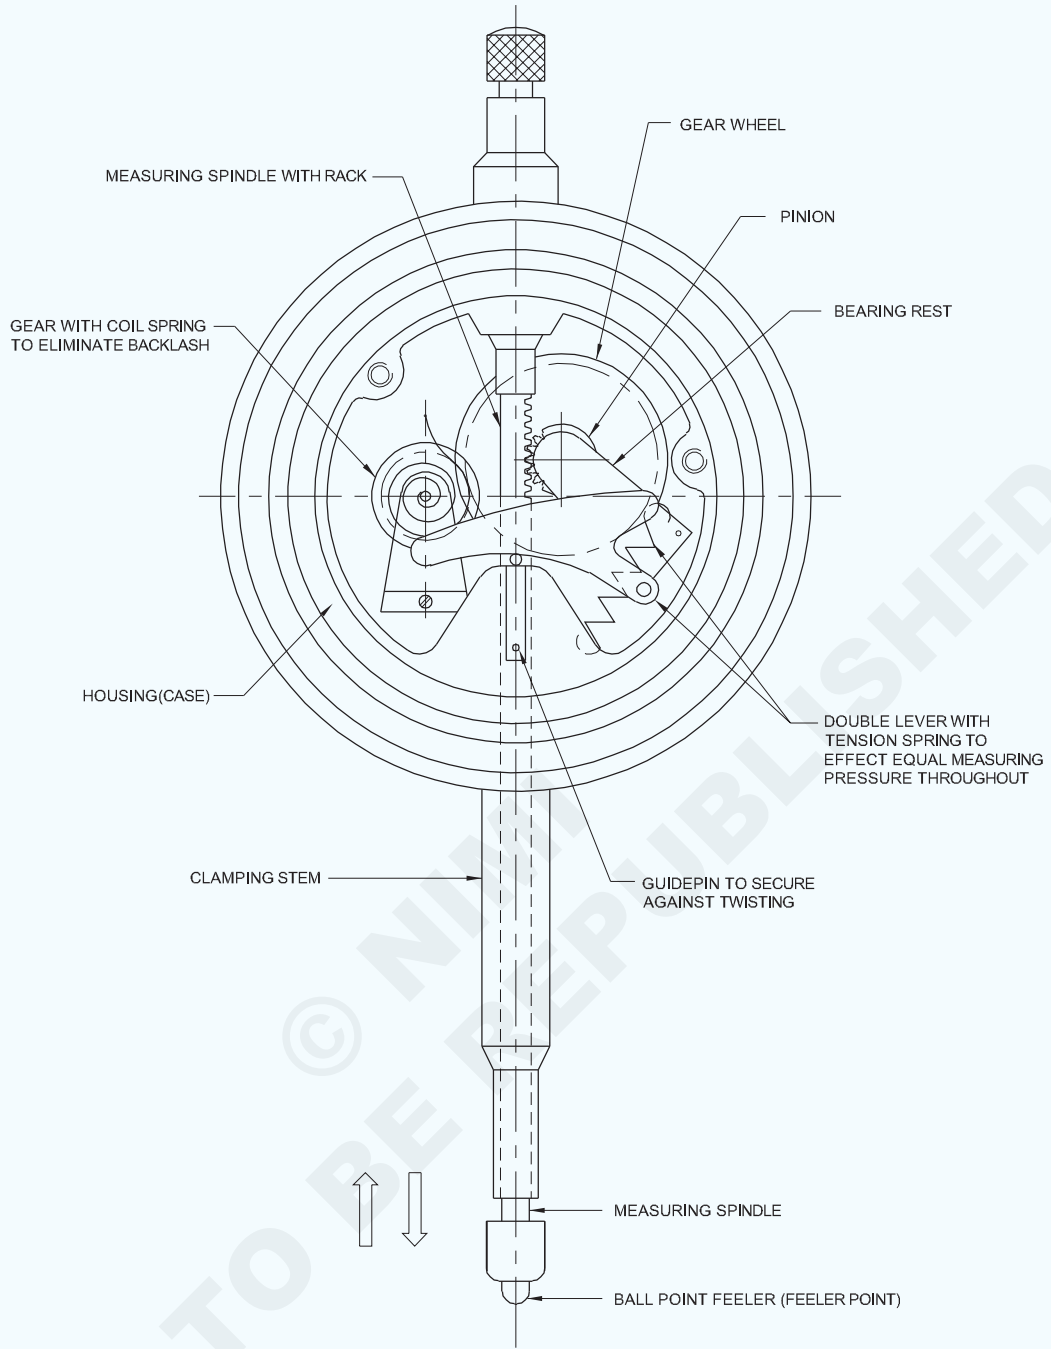


FIG20N1688912

7 ପ୍ଲଙ୍ଗର ।

8 ଆର୍ଭିଲ୍ ।

9 ବିପ୍ଳବ କାଉଣ୍ଟର ।

ପ୍ଲଙ୍ଗରର ରାସ୍ତା ଖାଲି ଗଠିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯାକ ଏବଂ ପିନିଆନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 2)

ଲିଭର ପ୍ରକାର ଡାଏଲ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକ (ଚିତ୍ର 4)

ଏହି ପ୍ରକାରର ଡାଏଲ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲିଭର ଏବଂ ସ୍କୋଲର ଯନ୍ତ୍ରଣା by ଶଳ ହାରା ଗଠିର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 5)


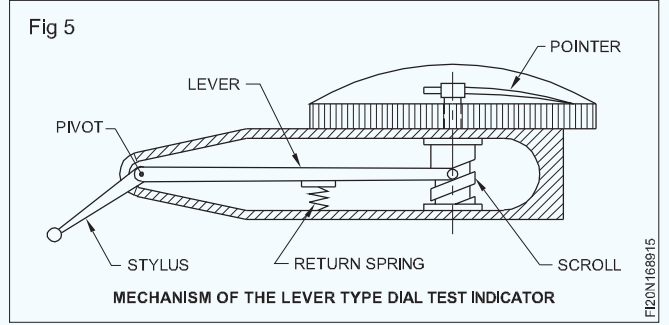


FIG20N1688915

ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ବଲ୍ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଏହାର ଏକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସହିତ ଅଛି ।

ଏହା ଏକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ମାଡ଼ଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରକାର ତାଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ସୂଚକ ପ୍ରୟୋଗ କଷ୍ଟକର । (ଚିତ୍ର 6)

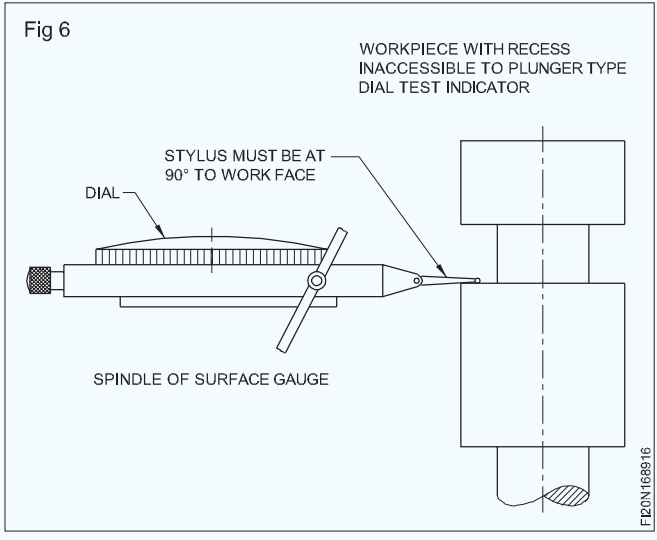

ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ |

ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ is ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଲ୍କୁ ଏକ ରିଜ୍ ବେଜେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହାକୁ ସହଜରେ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ ।

ଅନେକ ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକ ଶୂନ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ପୁସ୍ତ ପ read ଛି, ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମାଲନସ୍ ପ plus ଛି ଯାହା ଦ plus lରା ପୁସ୍ତ ଏବଂ ମାଲନସ୍ ସୂଚକ ଦିଆଯାଏ ।

ବ୍ୟବହାର (ଚିତ୍ର 7 କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଏ)

ଏକ ଜଣାଶୁଣା ମାନାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ର ପରିମାଣ ତୁଳନା କରିବାକୁ, ଯଥା ସ୍ଥିତ ଗେଜ୍ ।

ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ସମତଳତା ପାଇଁ ବିମାନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।

ଶାଫ୍ଟ ଏବଂ ବାରଗୁଡ଼ିକର ସମାନ୍ତରାଳତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ।

ଈନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶାଫ୍ଟର ଏକାଗ୍ରତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ।


ସୂଚକ ଛିଡା ହୋଇଛି (ଚିତ୍ର 8)

ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଦ the lରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନିଜେ ମେସିନ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଟୁମ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରେ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି (ଚିତ୍ର 9)

- ସର୍ବାଭାରତୀୟ କ୍ଲମ୍ପ ସହିତ ତୁମ୍ବକୀୟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ।
- ନମନୀୟ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ତୁମ୍ବକୀୟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ।
- କାଷ୍ଠ ଲୁହା ଆଧାର ସହିତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧାରକ ।


ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଇଁ ତୀରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲମ୍ପରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

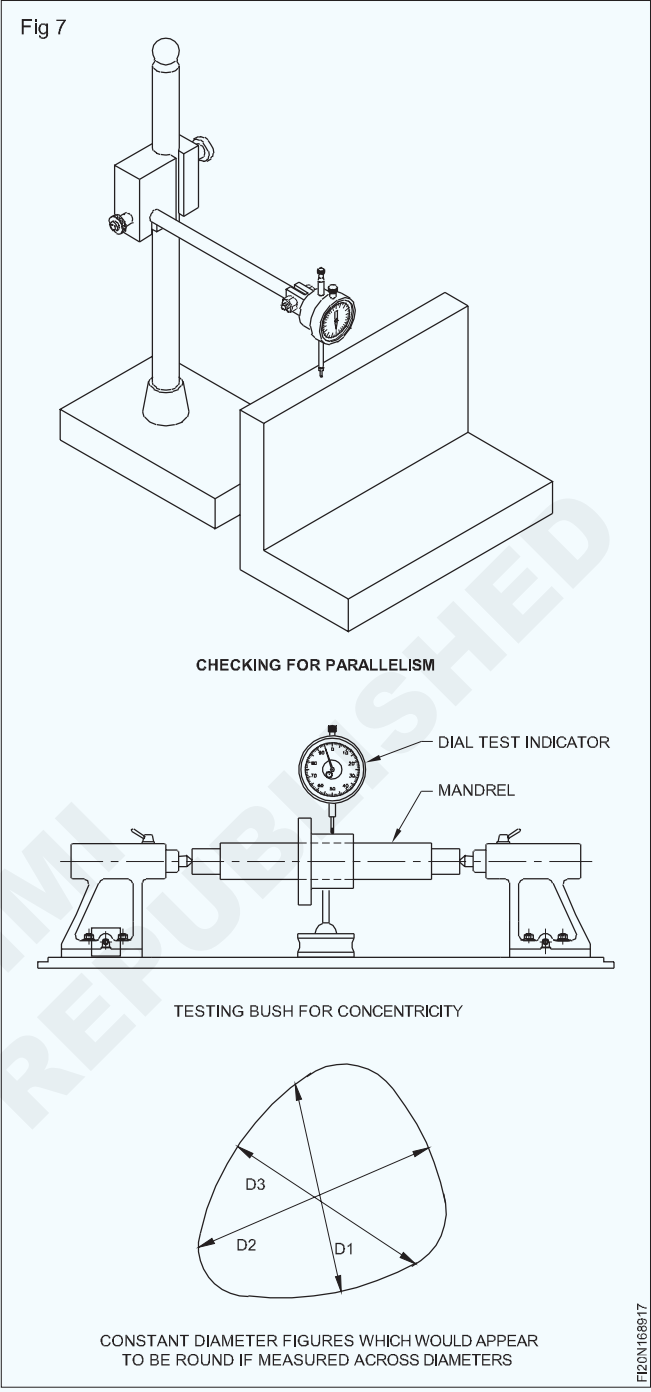


ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- ଏକ ନରମ କପଡା ବ୍ୟବହାର କରି ତାଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ସୂଚକ ସ୍ୱିଣ୍ଡଲ୍ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ୍ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।
- ତାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୂଳି ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଅପରେଟିଂ ଦିନରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ସୂଚକ କରନ୍ତୁ ।


Fig 8

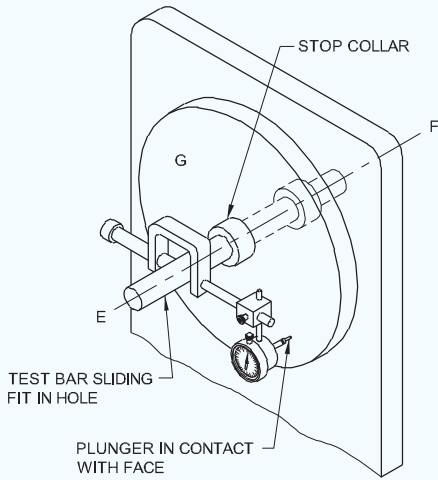

TESTING SQUARENESS OF FACE G WITH AXIS EF OF CENTRE HOLE

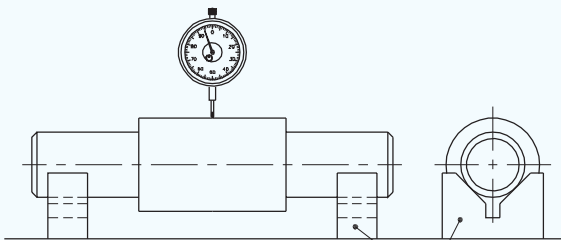


CONCENTRICITY TEST ON ENLARGED PORTION OF SHAFT

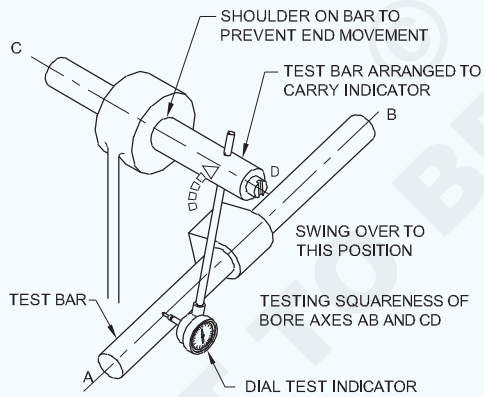

TESTING FOR ROUNDNESS

FIG20N168818

Fig 9

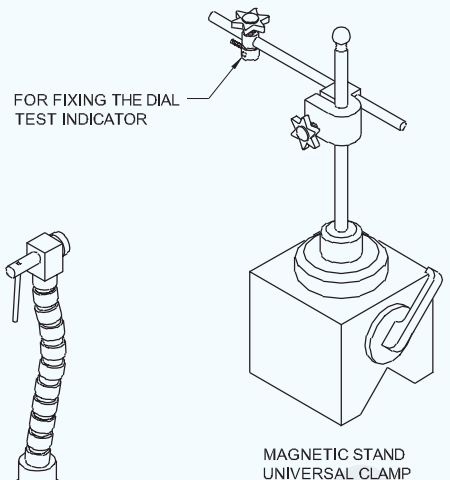

MAGNETIC STAND WITH FLEXIBLE POST

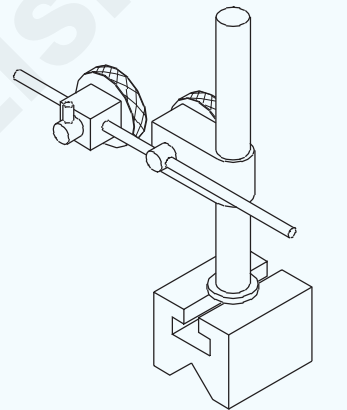


FIG20N168819

ତୁଳନାକାରୀ (Comparators)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ତୁଳନାକାରୀ ଗେଜଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟର ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଏକ ଭଲ ତୁଳନାକାରୀ ଗେଜ ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଏକ ତୁଳନାକାରୀ ଗେଜ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ମାପର ଅଂଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚତି on ବୋର ଡାଏଲ୍ ଗେଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |

ଏକ ତୁଳନାକାରୀ ଗେଜ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |

ସମସ୍ତ ତୁଳନାକାରୀ ଗେଜଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନକ (ସ୍ଥିର ଗେଜ କିମ୍ବା ରିଙ୍ଗ ଗେଜ) ଏବଂ ଆକାରର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସୂଚାଇବା ଏବଂ ଏକ ଆକାରରେ ଏକ ଆକାରରେ ସୂଚକ ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସଠିକତା ପାଠ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ | ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ୍ୟ ନୀତି ଏହି ତୁଳନାକାରୀ ଗେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି |

ଏକ ଭଲ ତୁଳନାକାରୀ ଗେଜ ର ଗୁଣବୃତ୍ତ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ |

- କମ୍ପାକ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ୍ |
- ସର୍ବାଧିକ କଠିନତା |
- ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ |
- ଲଙ୍ଗର ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରର ଗତିବିଧିରେ କି back ଶିଥି ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ |
- ସ୍କେଲ ପଠନଗୁଡ଼ିକର ସିଧା ସଳଖ ବ characteristics ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ |
- ଅଧିକାଂଶ ଉପଯୁକ୍ତ ମାପ ଚାପ ଯାହା ସ୍କେଲରେ ସମାନ ରହିଥାଏ |
- ଶୂନ୍ୟ ଫେରିବାରେ ସୂଚକ ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ୍ |
- ସୂଚନାର ପଞ୍ଚତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସୂଚକ 'ମୃତ ବିନ୍ଦୁ' (ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋହରିବା ମୁକ୍ତ) |
- ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ୍ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପରେସନ୍ ରହିବା ଉଚିତ୍ |

କାର୍ଯ୍ୟର ନୀତି |

ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ତୁଳନାକାରୀ ଗେଜରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ନିୟୋଜିତ |

- ଯାନ୍ତ୍ରିକ |
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ |
- ନିମୋନିଆ |
- ଅପ୍ଟିକାଲ୍ |


ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତୁଳନାକାରୀ |

ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଚିତମାନେ ହେଉଛି ତୁଳନାକାରୀ ସ୍କାଣ୍ଡ, ମାଇକ୍ରୋକେଟର, ସିଗମା ତୁଳନାକାରୀ ଏବଂ ଲାଲ୍ ତୁଳନାକାରୀ ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ |

ତୁଳନାକାରୀ ସ୍କାଣ୍ଡରେ ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି |

ଏଠାରେ, ପ୍ଲଙ୍ଗର ପ୍ରକାର ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଗିଅର୍, ଯାକ୍ ଏବଂ ପିନିଅନ୍, ସ୍କିଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଲିଭରର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ | ସାଧାରଣତଃ the ବୃଦ୍ଧି ପରିସର 100 କିମ୍ବା 1000 ମଧ୍ୟରେ (ଅତିକମରେ 10 ମାଇକ୍ରନ୍ କିମ୍ବା 1 ମାଇକ୍ରନ୍ ଗଣନା) |

ମାଇକ୍ରୋକେଟର (ଚିତ୍ର 1)

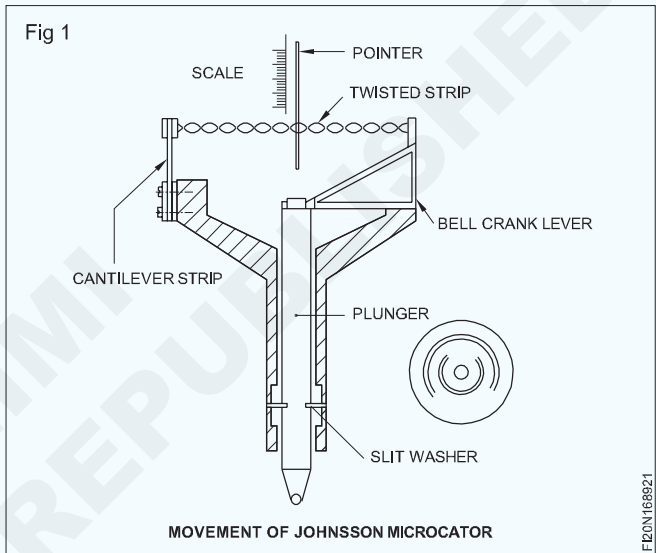

ଏହା ଏକ ସରଳ ଏବଂ ଚତୁର ଡିଜାଇନ୍, 25000 ଥର (0.02 μ ଅର୍ଥାତ୍ 0.00002 ମିମି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏହା କମ୍ପାକ୍ଟ, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ ମୁକ୍ତ | ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲଙ୍ଗର ଉପରକୁ ଯାଏ, ବେଲ୍ କ୍ରଙ୍କ ଲିଭର ଟିଲ୍ ଲିଯାଏ ଏବଂ ମୋଡ଼ିବା ସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର ହୁଏ |


ମୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ହେଲିକ୍ସ କୋଣ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ସୂଚକ, ଯାହା ସ୍ଥିତି ର ହେଲିକ୍ସ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ |

ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାଏଲ୍ ପଛରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍କେଲରେ ପାଠ୍ୟ ଯାଏ | ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲଙ୍ଗର ତଳକୁ ଗତି କରେ, ଗତିର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଲଟା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସୂଚକ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପାଠ୍ୟ reading | ସ୍କେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଠ୍ୟ ଯାଏ |

ବୋର ଡାଏଲ୍ ଗେଜ |

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିମାଣ ମାପିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସଠିକତା ମାପ ଉପକରଣ | ବୋର ଡାଏଲ୍ ଗେଜ ସାଧାରଣତଃ a ଦୁଇ-ପଏଣ୍ଟ୍, ସେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡରି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ |

ବୋର ଗେଜ୍ ଡାଏଲ୍ କରକ୍ତ (ଚିତ୍ର 2)

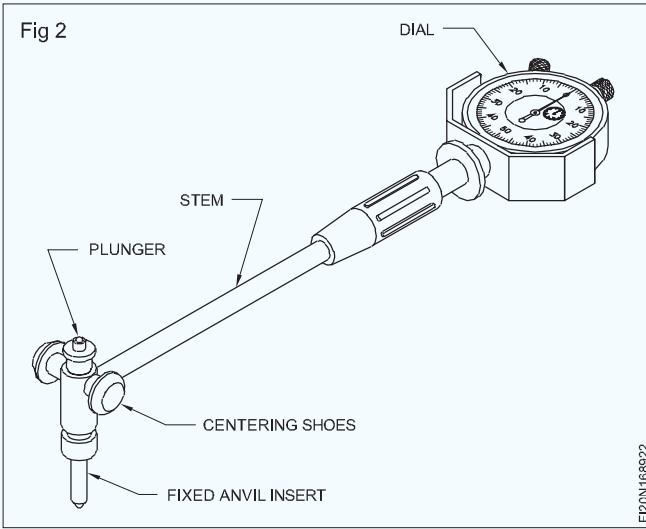

ଷ୍ଟେମ୍: ଏହା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଏକାଠି ଧରିଥାଏ ଏବଂ ଡାଏଲ୍ ରେ ପୁଞ୍ଜର ଗତି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରକ contains ଶଳ ଧାରଣ କରିଥାଏ ।


ଝିର ଆକ୍ସିଲ୍ / ସକ୍ରିବେଶ ।

ଏହି ଆକ୍ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦଳବଦଳ । ମାପିବାକୁ ଥିବା ବୋରର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆକ୍ସିଲର ଚୟନ କରାଯାଏ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ବୋର ଡାଏଲ୍ ଗେଜ୍ ପାଇଁ, ମାପର ପରିସର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ / ଖାଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ସ୍କାଲିଂ ପୁଞ୍ଜର: ମାପ ପ reading ବା ପାଇଁ ଏହା ଡାଏଲ୍ ର ଗତିବିଧିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ।

ଜୋଡା / ଗୋଲାକାର ସମର୍ଥନ ।


କେତେକ ପ୍ରକାରର ବୋର ଡାଏଲ୍ ଗେଜ୍ ଏକ ଯୁଗଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିସ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 3)

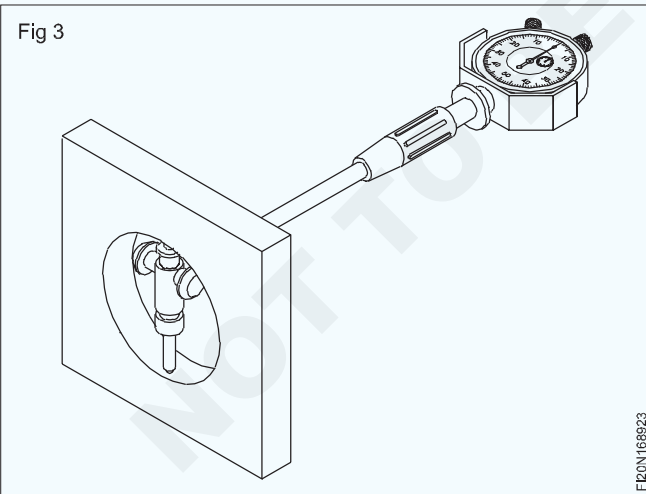


ଏହା ବୋରର ମାପରେ ମାପିବା ମୁଖଗୁଡ଼ିକର ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ୍ ବଜାୟ ରଖେ । କେତେକ ପ୍ରକାର ପାଇଁ, ଦୁଇଟି ଗୋଲାକାର ସମର୍ଥନ ଯାହାକି ବସନ୍ତ-ଲୋଡ୍ ହୋଇଛି ।

ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ (ଚିତ୍ର 4)

ଏଥିରେ ଡାଏଲରେ ସ୍ମାତକୋଉର ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ସ୍ମାତକୋଉରଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ଓ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ସାଇଜ୍ ଦିଗରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ।

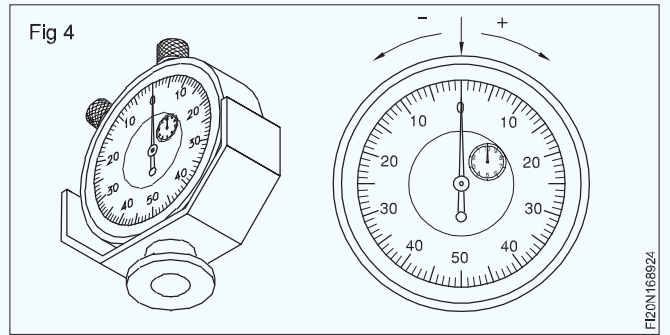


ବିଭିନ୍ନ ମାପ ପରିସର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ବୋର ଡାଏଲ୍ ଗେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ । ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ମାପିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଦଳବଦଳ ମାପିବା ବାଡ଼ି (ବାହ୍ୟ ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ ଖାଣ୍ଡ) । (ଚିତ୍ର 5)

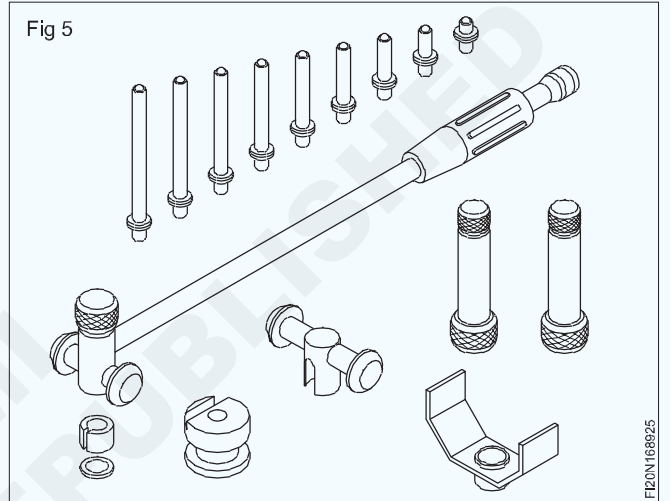


ଯନ୍ତ୍ରର ସଠିକତା ଡାଏଲରେ ସ୍ମାତକୋଉର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଠିକତା 0.001 ମିମି ଏବଂ 0.01 ମିଲିମିଟର ଅଟେ ।


ମାପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଡାଏଲ୍ ଗେଜ୍ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ ହେବା ଉଚିତ । ଶୂନ୍ୟ ସେଟିଂ ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ୍ ସେଟିଂ ଉପଲବ୍ଧ । (ଚିତ୍ର 6)

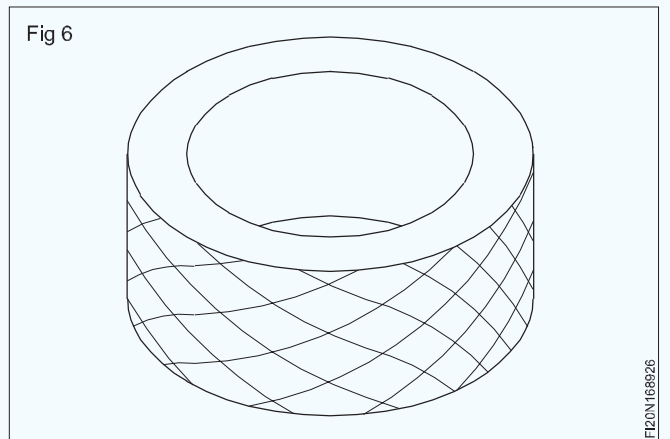


ମାପ ନେବାବେଳେ ବସନ୍ତ-ଲୋଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି (ପୁଞ୍ଜର) ଦବାକୁ ଯେହେତୁ ଏହା ସେଟିଂ ଡିଭାଇସରେ ପ୍ରବେଶ କରେ କିମ୍ବା ମାପ କରାଯାଉଥିବା ବୋରରେ । ମାପ ଚେହେରାକୁ ଝିଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପକରଣକୁ ଟିକିଏ ପଥର ଏବଂ ଝିର କରକ୍ତ । (ଚିତ୍ର 7)

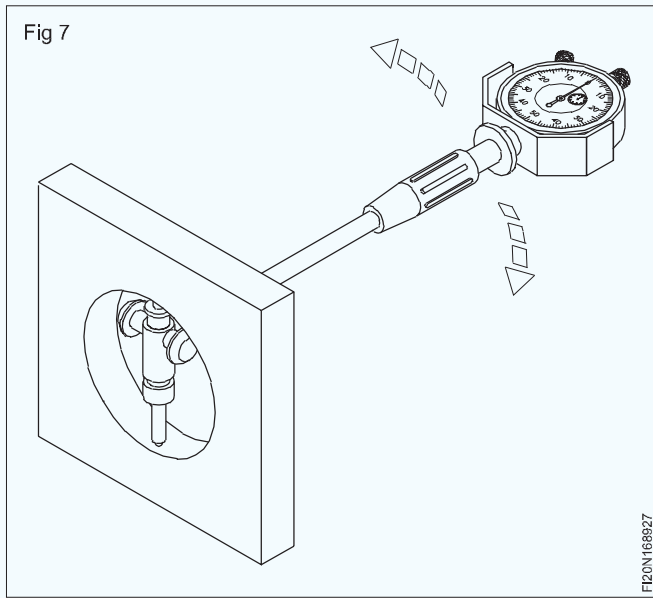

ଏକ ସେଟିଂ ଫିକ୍ସରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସ୍ପିନ୍ ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସେଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ | (ଚିତ୍ର ୫)

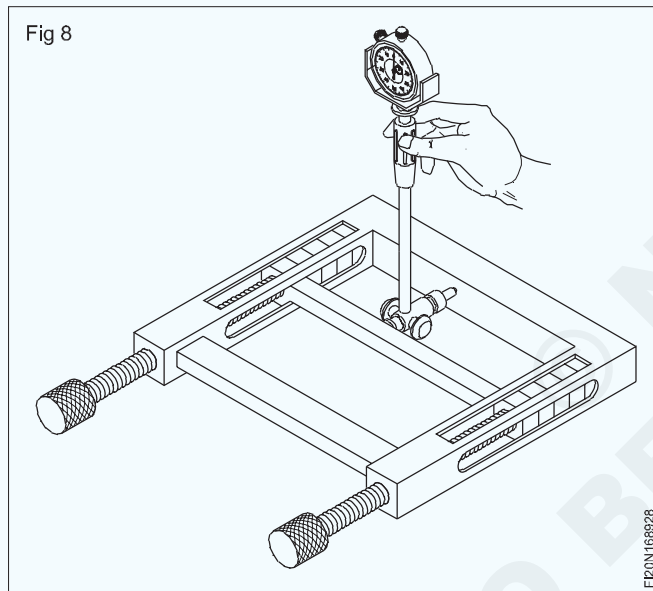

ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ ପଠାବଳୀ (ଚିତ୍ର ୬)

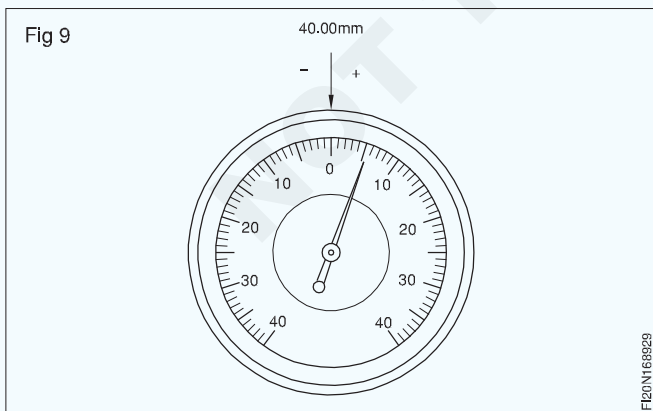

ପଠାବଳୀ ବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମାପ ପରିସର ଏବଂ ସ୍କେଲର ସବଡିଭିଜନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ସୂଚକର ପରିସର 0.8 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଉଭୟ ଦିଗରେ 0-40 ସ୍କାଲ ହୋଇଛି | ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ମୂଲ୍ୟ 0.01 ମିମି ଅଟେ | ସୂଚକ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ

ଦିଗରେ ସକରାତ୍ମକ ବିଚ୍ୟୁତି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍‌ଇଜ୍ ଦିଗରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଏ |

ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ |

ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ		
ମ Basic ଲିକ ମାପ	ମୂଲ୍ୟ ମାପ କରାଯାଇଛି	
30.0 mm		29.97 - 29.98 <input type="checkbox"/>
		30.02 - 30.03 <input type="checkbox"/>
		30.03 - 30.04 <input type="checkbox"/>
		30.04 - 30.05 <input type="checkbox"/>
23.0 mm		22.92 - 22.93 <input type="checkbox"/>
		22.93 - 22.94 <input type="checkbox"/>
		22.94 - 22.95 <input type="checkbox"/>
		22.96 - 22.97 <input type="checkbox"/>
47.8 mm		47.86 - 47.87 <input type="checkbox"/>
		47.88 - 47.89 <input type="checkbox"/>
		47.92 - 47.93 <input type="checkbox"/>
		47.96 - 47.97 <input type="checkbox"/>
53.0 mm		52.92 - 52.93 <input type="checkbox"/>
		52.93 - 52.94 <input type="checkbox"/>
		53.96 - 53.97 <input type="checkbox"/>
		53.97 - 53.98 <input type="checkbox"/>
65.0 mm		64.75 - 64.76 <input type="checkbox"/>
		64.79 - 64.80 <input type="checkbox"/>
		64.83 - 64.84 <input type="checkbox"/>

ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ |(Digital dial indicator)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |


ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଆଗମନ ସହିତ, କିଛି ସୂଚକାଙ୍କରେ ଘଣ୍ଟା ଚେହେରା (ଡାଏଲ୍) ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେସ୍ (ସାଧାରଣତଃ LC LCD's) ସହିତ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ଡାଏଲ୍ ରିଡିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ର line ଖ୍ୟ ଏନକୋଡର୍ ବ୍ଯାରା ସ୍ଥାନିତ ହୁଏ |

ଡିଜିଟାଲ୍ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ସେମାନଙ୍କର ଆନାଗଲ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ଡିଜିଟାଲ୍ ସୂଚକଙ୍କର ଅନେକ ମଡେଲ୍ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ RS 232 କିମ୍ବା USB ପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ (SPC) ସହଜ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେକର୍ଡ୍

କରିପାରିବ | ମାପ ଏକ ଟାବୁଲାର ଡାଟାସେଟରେ ଫଳାଫଳ କରେ (ଯେପରିକି ଡାଟାବେସ୍ ଟେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପେଡ୍ ସିଟ୍) ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର (ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି) | ଏହା ସଂଖ୍ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ତର ମାନ୍ୟତା ରେକର୍ଡିଂକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ତ୍ରୁଟି (ଯେପରିକି ଡିଜିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜିସନ୍) କୁ ଏଡାଲ ଅପରେଟରଙ୍କ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିନଥାଏ ବରଂ ମାନବ ଉଦ୍ୟମକୁ ସମୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ - ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ କପି ଖାଇଥାଏ | କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ

ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ବଚନ ଦବାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ୍ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଚ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏହିପରି ପୃଥକ ୟୁନିଟ୍ ରୂପାନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଡାଲ ଦିଆଯାଏ |

ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ ଅପେକ୍ଷା ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇଥାଏ |

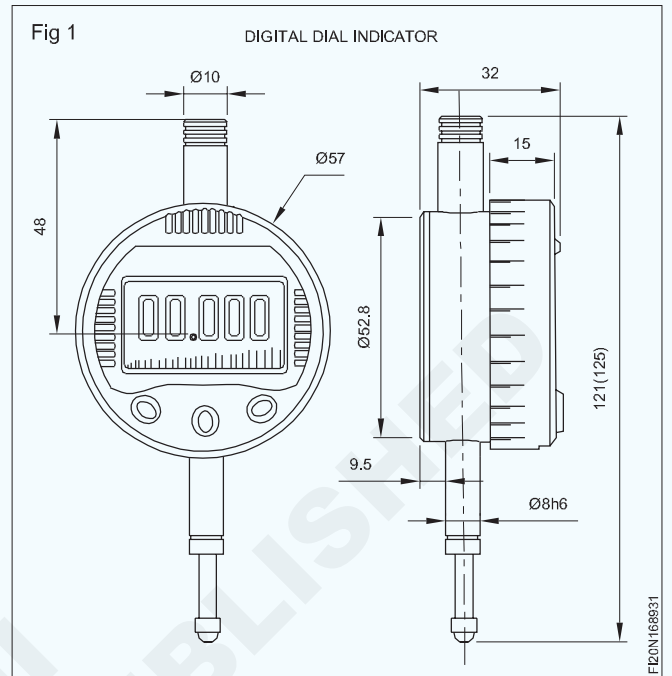

ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ ସଠିକତା ମେଟ୍ରିକ୍ ରେ 0.001 ମିମି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ୍ ରେ 0.0001 ଇଞ୍ଚ

ଡିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ବୋରରେ ଗୁଣର ମାପ | (Measurement of quality in cylindrical bore using three point internal micrometer)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଡିନି-ବିନ୍ଦୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ଡିନି-ବିନ୍ଦୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର |
- ଡିନି-ବିନ୍ଦୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଡିନି-ବିନ୍ଦୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟର (ଚିତ୍ର 1) ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ:

- ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଛିଦ୍ରର ବ୍ୟାସ ମାପିବା |
- ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଏବଂ ବୋରର ଗୋଲାକାରତା ମାପିବା କରନ୍ତୁ |

ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ଡିନି-ପଏଣ୍ଟ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ହେଉଛି 0.005 ମିମି |

ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ


- ଡିନୋଟି ମାପିବା ଆକ୍ସିଲକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମୁଣ୍ଡ ମାପିବା |
- ରାଟେଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ |
- ଅକ୍ସଲ୍ |
- ବ୍ୟାରେଲ୍ |

ଏହି ମାଇକ୍ରୋମିଟରର ଏକ କୋଣ ସ୍ଥିର ଅଛି ଯାହା ଅକ୍ସଲ୍ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇଲେ ଆଗକୁ ବ .6 | କୋଣାର୍କ ସ୍ଥିର ରାତି ମାପିବା ଆକ୍ସିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଗତି କରେ | ଡିନୋଟି ମାପିବା ଆକ୍ସିଲ୍ ବୋର ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍-ଆଲାଇକ୍‌ବ୍ଲେଡ୍‌ସ୍‌କୁ ସହଜ କରିଥାଏ |



ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମାପକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ରାଟେଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆକ୍ସିଲ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ-ପୃଷ୍ଠ ମାପ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଚାପକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |


ଏହି ମାଇକ୍ରୋମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶୂନ୍ୟ ସେଟିଂ ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | (ଚିତ୍ର 2)

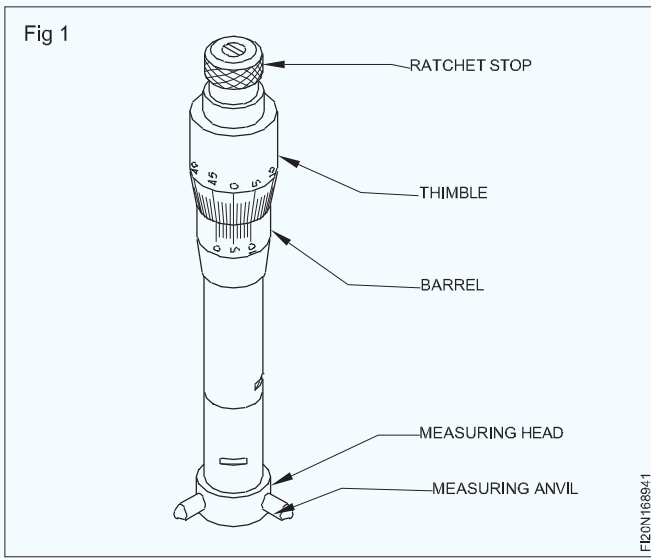


ବୋରର ଗଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମାଇକ୍ରୋମିଟର କ୍ୟାବ୍ର ଲମ୍ବ ଏକ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ | (ଚିତ୍ର 4)

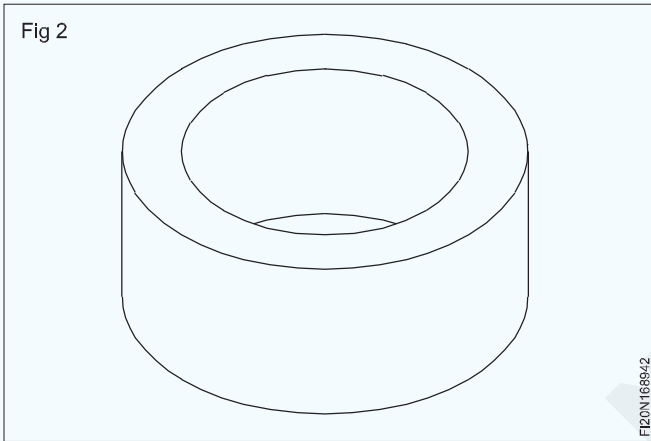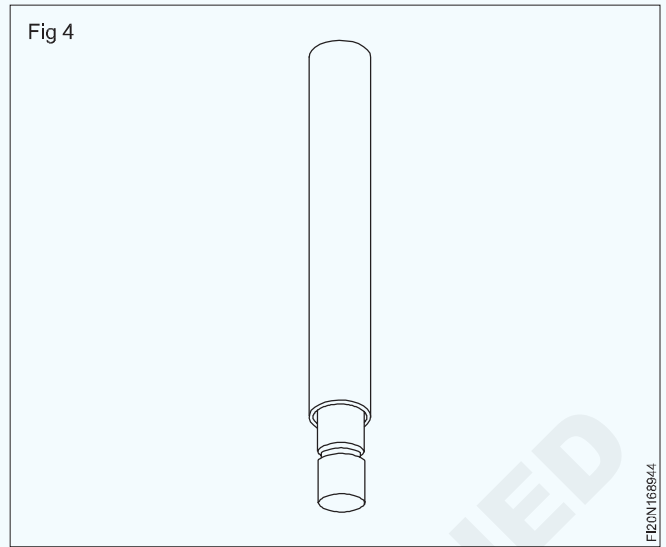

ମାପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଶୂନ୍ୟ ସେଟିଂକୁ ସେଟିଂ ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ | (ଚିତ୍ର 3)

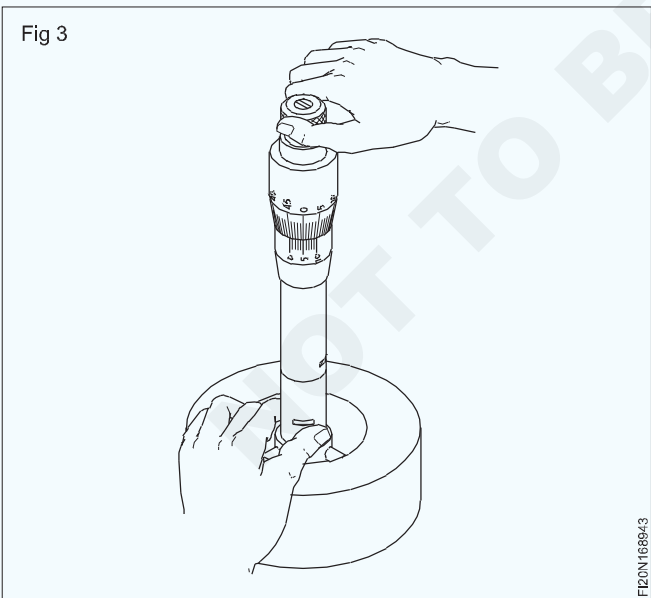

ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ରଡ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପାନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | (ଚିତ୍ର 5)

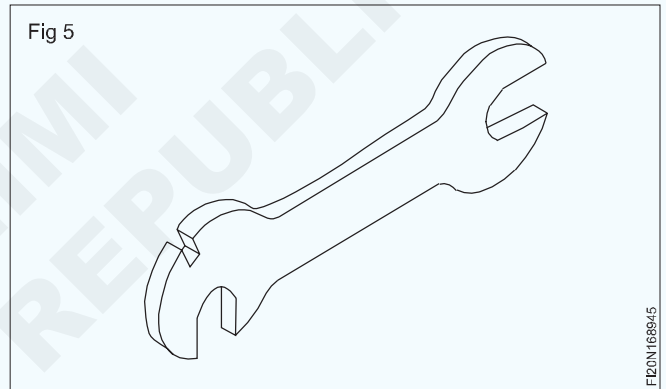

ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ |

ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନାଗୁଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |

ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାରେଲ୍ ଖୋଲିବା ବ୍ଲୀଡ୍ ଆନୁଲୁର ଷ୍ଟିଟି ପୁନଃ ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ |

ଲେଥ୍ରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ | (Safety precautions to be observed while working on lathes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ |


- ଏକ ଲେଥ୍ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ

- ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ତେଲ ଲଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି |
- ମିଳନ ଗିଅର ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଜାଲରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପାଖରୁ ଫିଡ୍ ଲିଭରଗୁଡ଼ିକ ନିରାପେକ୍ଷ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଉଚିତ |
- କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ହେବା ଉଚିତ୍ |
- ସୁରକ୍ଷାକର୍ମମାନେ ରହିବା ଉଚିତ୍ |

କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ

- ନିଜ ହାତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବା ଚକକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କେବେବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ |
- ଲେଥ୍ରେ କ adjust ଶସି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
- ଚକ୍ରେ ଚାବି ଛାଡ଼ିବା ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ |
- ବ୍ୟବହାର ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ହଟାନ୍ତୁ | (Fig 1)
- ଏକକ ପଏଣ୍ଟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ | ବି e ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନବାନ | ଚିପ୍ପୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ |
- କଦାପି ଖାଲି ହାତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କା remove ଦିଅ ନାହିଁ |

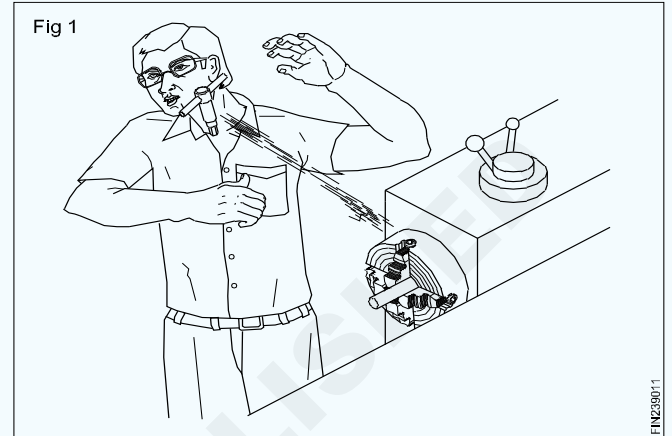

ଏକ ଚିପ୍ ରେକ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଜରୁରୀକାଳୀନ ଷ୍ଟପ୍ ସୁଇଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ |

କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ


- ଲେଥ୍ କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ସଫା କର ଏବଂ କପା ଆବର୍ଜନା ସହିତ ପୋଛି ଦିଅ | ଶଯ୍ୟା ଉପାୟ ଏବଂ ତେଲ ଲଗାଇବା ପଏଣ୍ଟ୍ |
- ଲେଥ୍ ଚାରିପାଖକୁ ସଫା କର, ମଇଳା ଏବଂ କୁଲାଣ୍ଟ୍ ପୋଛି ଦିଅ ଏବଂ ସ୍ୱୀଚ୍‌କୁ ବାହାର କର |

ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଲେଥ୍ ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | (Specification of a centre lathe)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ |

- ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଲେଥ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଲେଥ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (Fig 1)

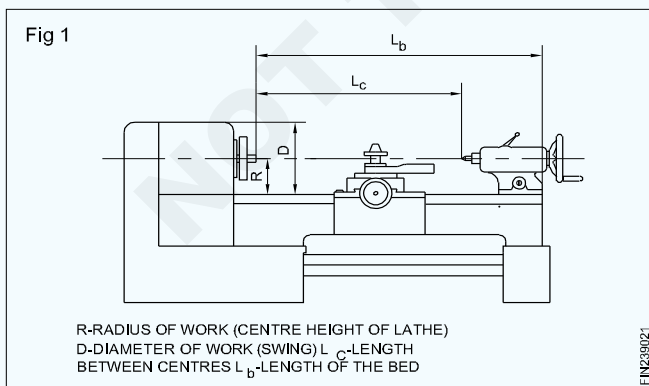

- ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଲେଥ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯିବ |
- ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ ଯାହା ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ |
- ବିକ୍ଷଣା ଉପରେ ସୁଇଚ୍ | ଏହା ହେଉଛି ଲେଥ୍ ଅକ୍ଷରୁ ଶଯ୍ୟାର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ p ଷ୍ଟ୍ ଦୂରତା |

- ବିକ୍ଷଣାର ଲମ୍ବ |
- ଶଯ୍ୟା-ପଥଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ |
- କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ |
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସର ଯାହା କଟାଯାଇପାରିବ |
- ଲେଥ୍ କ୍ଷମତା | ରଥ ଉପରେ ସୁଇଚ୍ |
- କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଉଡ୍ ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲାଉଡ୍ ର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର କଲର୍ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ମୂଲ୍ୟ |
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗତିର ପରିସର | ଫିଡ୍ ପରିସର |
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବୋରର ଆକାର |
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ନାକର ପ୍ରକାର |
- ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଲେଥ୍ କ୍ରେତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
- ଏହା ଲେଥ୍ ଅପରେଟରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଥିବା କାମ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରିବ କି

ଲେଥ୍ ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟ | (Constructional features of lathe)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଲେଥ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଲେଥ୍ ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଏକ ଲେଥ୍ ର ନୀତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |

ସେଣ୍ଟର ଲେଥ୍ ହେଉଛି ଏକ ମେସିନ୍ ଯାହା ଧାତୁ ଅପସାରଣ ବ୍ଲାନା କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କାର୍ଯ୍ୟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦିଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଏହା କରାଯାଇଥାଏ |

ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ତାହା ଏକ ଲେଥ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |


ଲେଥ୍ ହେଉଛି ଏକ ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ଯାହା ଚାକିରିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଅକ୍ଷରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ | ଚାକିରୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଧରିବା ଏବଂ ଚାକିରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାର ଏହି ଗୁଣ ହେତୁ ଏହାକୁ ସେଣ୍ଟର ଲେଥ୍ କୁହାଯାଏ | ଏକ ଚକ୍ ଏବଂ ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାମ କରାଯାଇପାରିବ | ଚକ ଏବଂ ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସ୍ଥିତି ଆଗରେ ଲଗାଯାଇଛି | ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ଲହୋଲ୍ଡିଂ ଭାବରେ ରଖିବା ପରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ କାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ | କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଅକ୍ଷରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଏବଂ ସାଧନ

କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତା | ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗତି କରେ ଏହା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା କିଛି କୋଣରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ଏହା କମ୍ ପୃଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ଏକ ଲେଥ୍ ନିର୍ମାଣ ବ features ଶିକ୍ଷ୍ୟ |


ଏକ ଲେଥ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ:

- କାଟିବା ଉପକରଣକୁ ଧରି ରଖିବା, ଏବଂ ଏହାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦିଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା |
- ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ, କ୍ଷିର ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାଇଡ଼ ରହିବା, କାର୍ଯ୍ୟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣର ଆପେକ୍ଷିକ ଗତିବିଧି ପାଇବା |
- ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବା | ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ଲେଥ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ | (Fig 1)

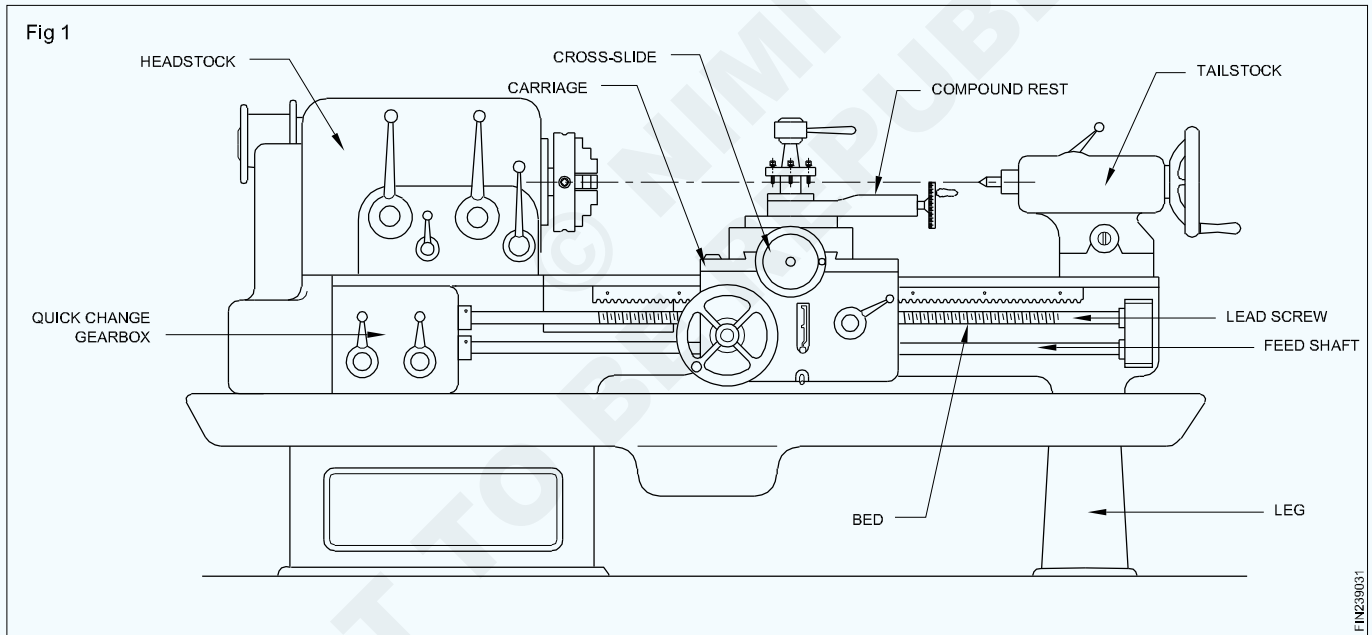

- ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ |
- ଗାଡ଼ି
- କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲାଇଡ଼
- ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅରବକ୍ସ |
- ଫିଡ଼ ଶାଫ୍ଟ |
- ଟେଲଷ୍ଟକ୍ |
- କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଇଡ଼ |
- ଶଯ୍ୟା
- ଗୋଡ଼ |
- ଲିଡ଼ ସ୍କ୍ରୁ |

ଲେଥ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି (ଚିତ୍ର 2)

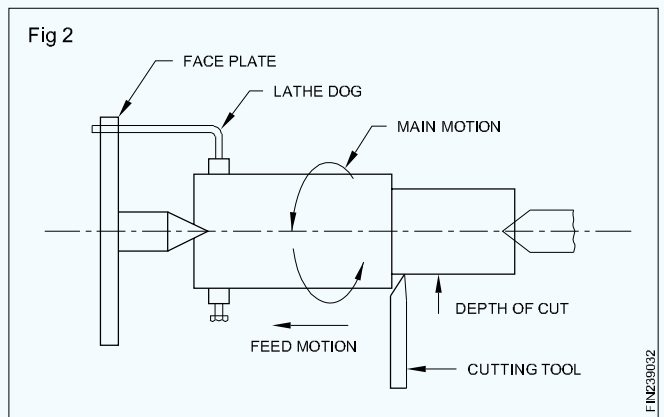

ଲେଥ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ | (Lathe main parts)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ |

- ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |


ଲେଥ୍ ବେଡ୍ |

ଏକ ଲେଥ୍ ବେଡ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ |

ଏକ ଲେଥ୍ ବେଡ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ପରସ୍ପର ସହିତ ସଠିକ୍ ସଂପର୍କରେ ଛିନ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଖୋଜିବା |
- ସ୍ଲାଇଡ୍-ବ୍ଲେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାହା ଉପରେ ଅପରେଟିଂ ଯୁକ୍ତ ଗୁଞ୍ଜାଯାଇପାରିବ |

ଏକ ଲେଥ୍ ଶଯ୍ୟାର ନିର୍ମାଣ ବା features ଶିଖ୍ୟ (Fig 1)

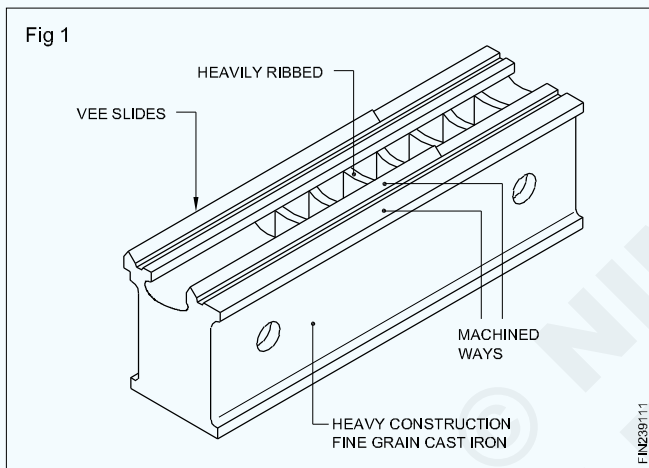

ଲେଥ୍ ବେଡ୍ ସାଧାରଣତଃ a ଗୋଟିଏ କାଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଗଠିତ | ବୃହତ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ, ଶଯ୍ୟା ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିଭାଗରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରେ | କଠିନତା ବା to ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ଲେକ୍ ବ୍ରେସିଂଗୁଡ଼ିକ ନିୟୋଜିତ | ଶକ୍ତ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କୁ ଶୋଷିତ ପାଇଁ, ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ |


ଲେଥ୍ରେ ଏକ ମିଲିଟ ସ୍ପାର୍ଟ ଏବଂ କୁଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ | ଲେଥ୍ ବେଡ୍ ସହିତ ଏହା ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ |

ଶଯ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ cast ବାକ୍ସ ବିଭାଗର କାଷ୍ଟିଂ ଲୁହା କିମ୍ବା ବ୍ଲେକ୍ ଡେଡ୍ ସିର୍ ଧାତୁ ଗୋଡ଼ ବ୍ଲାରା ନିର୍ମିତ | ଏହା ଲେଥ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ପ୍ରାୟତଃ the ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଗିଅର୍ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ କୁଲାଣ୍ଟ ପମ୍ପ ଆସେମ୍ବଲି ହେଡ଼ିଂ ଶେଷରେ ଗୋଡ଼ ବାକ୍ସ ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଇଥାଏ |


ଶଯ୍ୟା-ଉପାୟ (Fig 2)

ଶଯ୍ୟା-ଉପାୟ କିମ୍ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଆସେମ୍ବଲିଜ୍/ପାର୍ଟସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |


ଶଯ୍ୟା-ଉପାୟ ତିନି ପ୍ରକାରର |

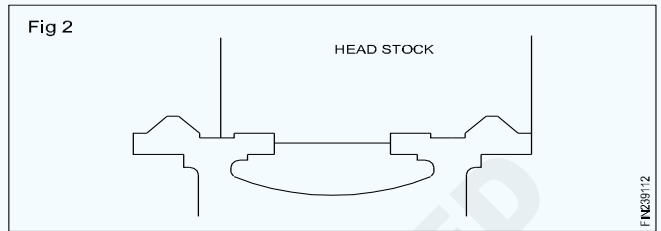

ସ୍ଲାଟ୍ ବେଡ୍-ବ୍ଲେକ୍ (Fig 3)

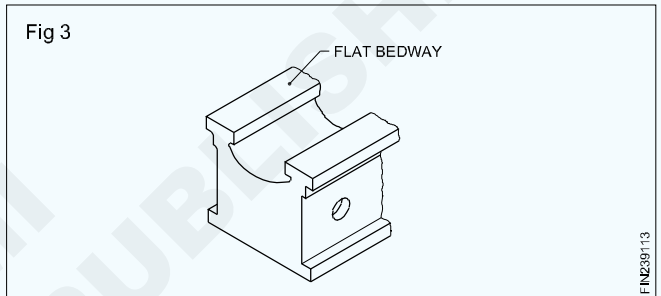

'ଭି' ଶଯ୍ୟା ଉପାୟ (Fig 4)

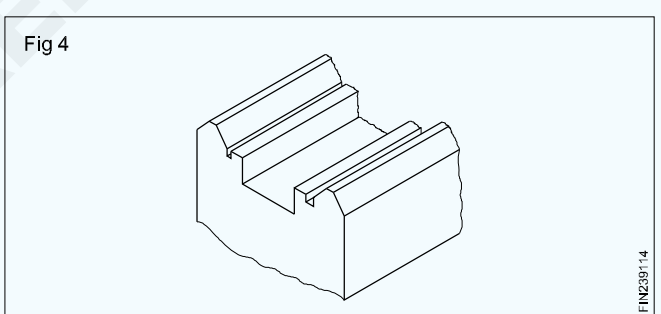


ମିଶ୍ରଣ ଶଯ୍ୟା ଉପାୟ (Fig 5a & 5b)

ସାଧାରଣତଃ bed ଶଯ୍ୟା-ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ହେଡ଼ିଂ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଫାଙ୍କ ସହିତ ଅଟକିଯାଏ | ଏହା କାର୍ଯ୍ୟର ବୃହତ୍ ବ୍ୟାସ ମାଡ଼ି କରିବାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ |


କେତେକ ଲେଥ୍ରେ ଶଯ୍ୟାର ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି, ଯାହା ଲୁହା ହେଲେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ସାତଲକୁ ହେଡ଼ିଂ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ |

ଶଯ୍ୟା-ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାଭିଟି ବ୍ଲାରା ଅତ୍ୟଧିକ ସମାପ୍ତ | କେତେକ ଲେଥ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟା-ଉପାୟ ହାତ ସ୍ଥାପ୍ତ ହୋଇଛି | କେତେକଙ୍କର ଶଯ୍ୟାପଥ କଠିନ ଏବଂ ଭୂମି ଅଛି | ଥଣ୍ଡା ଲୁହା କାଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରୀ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ ଉନ୍ନତ ହୁଏ |

ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ closely ଘନିଷ୍ଠ ଭୂମି, ଧୂସର କାଷ୍ଟିଂ ଲୁହା ବ୍ଲାରା ଗଠିତ |

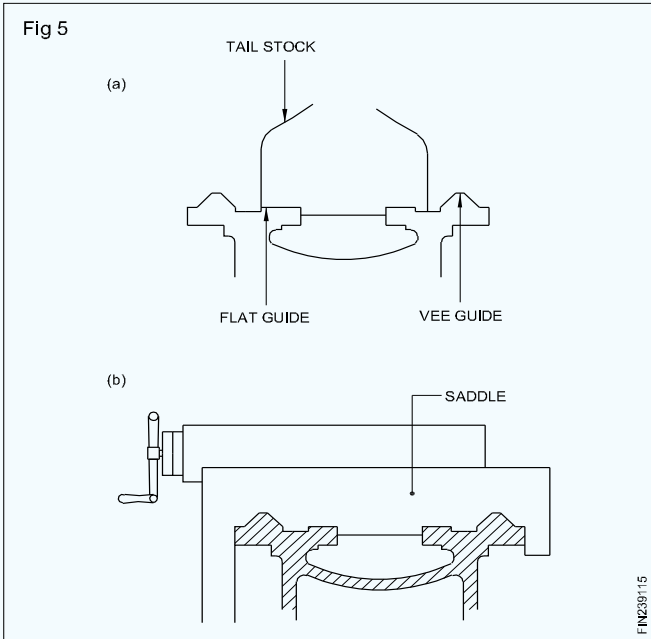

ଗ୍ୟାପ୍ ବେଡ଼ଖେ (Fig 6)

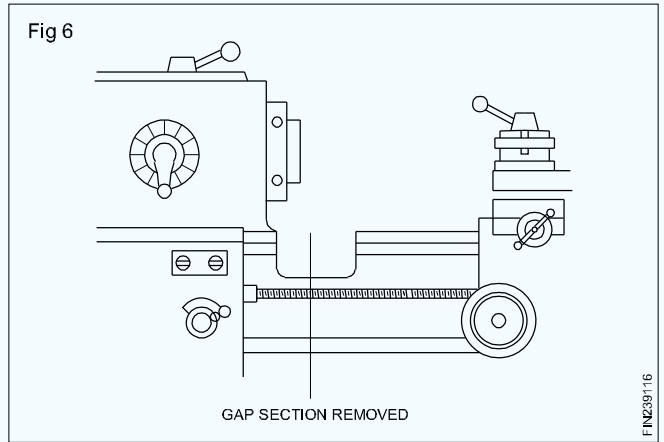


ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ | (Headstock)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ |

- ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- କୋଣ ପଲି ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗିଅର୍ ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର |

କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ (Fig 1)

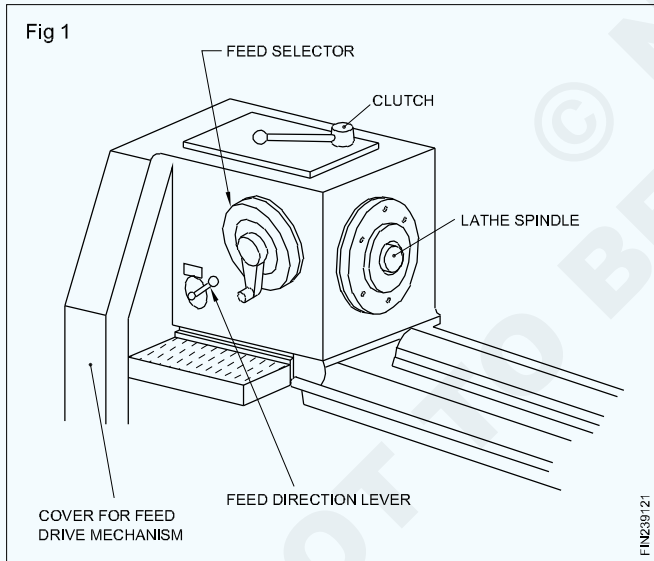

କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଦାନ କରିବା | ଭ୍ରାଜନକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୋଟରରୁ କାମକୁ ପଠାନ୍ତୁ | ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଗ ପାଇଁ ଶାଫ୍ଟ, ଗିଅର୍ ଏବଂ ଲିଭରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଗିଅର୍, ଶାଫ୍ଟ ଏବଂ ବିୟରିଂକୁ ତେଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ ର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ |


ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ |

1 ସମସ୍ତ ଗିଅର୍ ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ | 2 କୋଣ ପଲି ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ |

ସମସ୍ତ ଗିଅର୍ ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ (Fig 2)

ଏହା ଏକ ବାକ୍ସ ବିଭାଗ କାଷ୍ଟିଂ ଯାହା ଏକ ଅପସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଟପ୍ କଭର ଅଛି | କଠିନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ବିୟରିଂ ନେବା ପାଇଁ ଏହାର

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଖେପ୍ ଅଛି | ଏହାର ଏକ ଇନପୁଟ୍ ଶାଫ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ସହିତ 'ଭି' ବେଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଏହା କ୍ରମାଗତ ବେଗରେ ଚାଲିଥାଏ | ଏହା କ୍ଲଚ୍ ଏବଂ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |

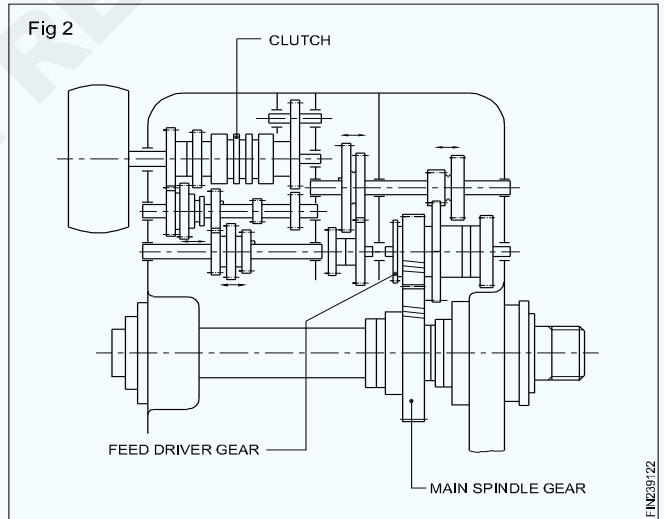


ସେଠାରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶାଫ୍ଟ ଆଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କାଲଡିଂ ଗିଅର୍ ଲଗାଯାଇଥାଏ | ମୁଖ୍ୟ ସ୍କିଭଲ୍ ହେଉଛି ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଶେଷ ଚାଳିତ ଶାଫ୍ଟ | ସ୍କିଭଲର ନାକ ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ କାଷ୍ଟିଂ ବାହାରେ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |

ସ୍କାଲଡିଂ ଗିଅର୍ ପାଇଁ ଫଙ୍କସ୍ ଚଳାଉଥିବା ଲିଭରଗୁଡ଼ିକ ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍ କାଷ୍ଟିଂ ସାମ୍ନାରେ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ |

n ସମସ୍ତ ଗିଅର୍ ହେଡ଼ଷ୍ଟକ୍, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗିଅରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥଳାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକେସନ୍ ପାଇଁ ତେଲ ତେଲ ଭରାଯାଏ | ତେଲ ସ୍ତର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ତେଲ ସ୍ତରର ଚିହ୍ନ ସହିତ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ |

କୋଣ ପଲି ହେଡଷ୍ଟକ୍ (Fig 3)

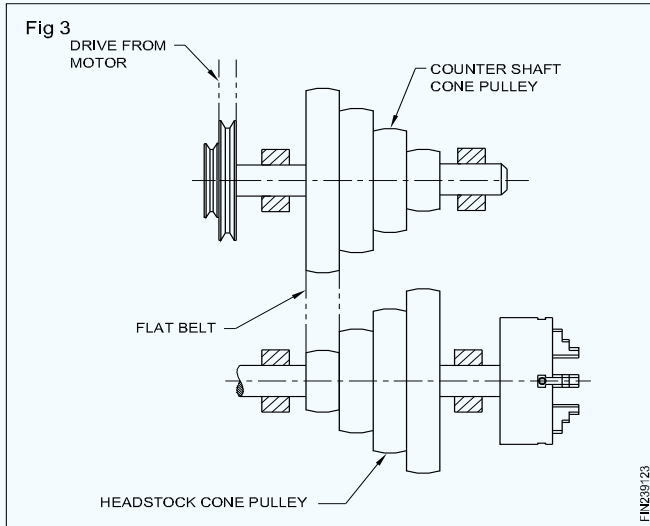

ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ କୋନ୍ ପଲି ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ମୁକ୍ତ | ଏହା ଏକ କ୍ଲାଚ ବେଲ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାନ କୋଣ ପଲି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଷ୍ଟେପ୍ ସହିତ | ଏହି କୋନ୍ ପଲି ମୁଖ୍ୟ ମୋଟରରୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଥାଏ |

ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ହେଡଷ୍ଟକ୍ କାଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଥିବା ବିରିଂ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 'ଷ୍ଟାପ୍ ଗିଅର୍' ନାମକ ଏକ ଗିଅର ଚକ ଅଛି | ଏକ ପିନିଅନ୍ କୋଣାର୍କ ପଲି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ |

ପଛ ଗିଅର ମୁନିଟ୍ ରେ ଏକ ଶାଫ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଏକ ଗିଅର୍ ଏବଂ ଏକ ପିନିଅନ୍ ବନ୍ଧନ କରେ | ପଛ ଗିଅର ଶାଫ୍ଟରେ ଗିଅରର ଦାକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଷ୍ଟାପ୍ ଗିଅର ଉପରେ ଥିବା ଦାକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କୋଣାର୍କର ପିନିଅନ୍ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ | ପଛ ଗିଅର ଶାଫ୍ଟର ଅକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ | ପଛ ଗିଅର୍ ଏକ ଲିଭର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଣାର୍କ ପଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଅଲଗା | ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିତ ହୁଏ କରିବା ପାଇଁ ପଛ ଗିଅର୍ ମୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ | (Fig 4)

ଏକ ତିନି ପାହାଚ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣାର୍କ ପଲି ହେଡଷ୍ଟକ୍ ଏକ ବେଲ୍ଟ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ | ଯୋଗଦାନରେ ବ୍ୟାକ୍ ଗିଅର୍ ସହିତ, ହାସ ହୋଇଥିବା ଗତିର 3 ରେଞ୍ଜ୍ ମିଳିପାରିବ |

ଗାଡ଼ି (Carriage)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଏକ ରଥର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ରଥର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |

ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଏକ ଲେଉଟି ବ feature ଶିଷ୍ୟ ଯାହା କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣକୁ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ଚଳାଇବା ପଦ୍ଧତି ଯୋଗାଇଥାଏ | (Fig 1) ଲେଉଟି ବେଡ୍ ଉପରେ ଯେକି desired ଶିସି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଧ କରିହେବ | ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଯଥା ଆପ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ସାତଲ୍ ଥାଏ |

ଆପ୍ରୋନ୍ (Fig 2)

ଆପ୍ରୋନ୍ ସାଦର ଆଗରେ ବୋଲ୍ଟ ହୋଇଛି | ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶଳ ଅଛି | ଏକ ଆପ୍ରୋନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚକ ଅତିକ୍ରମ କରିବା |

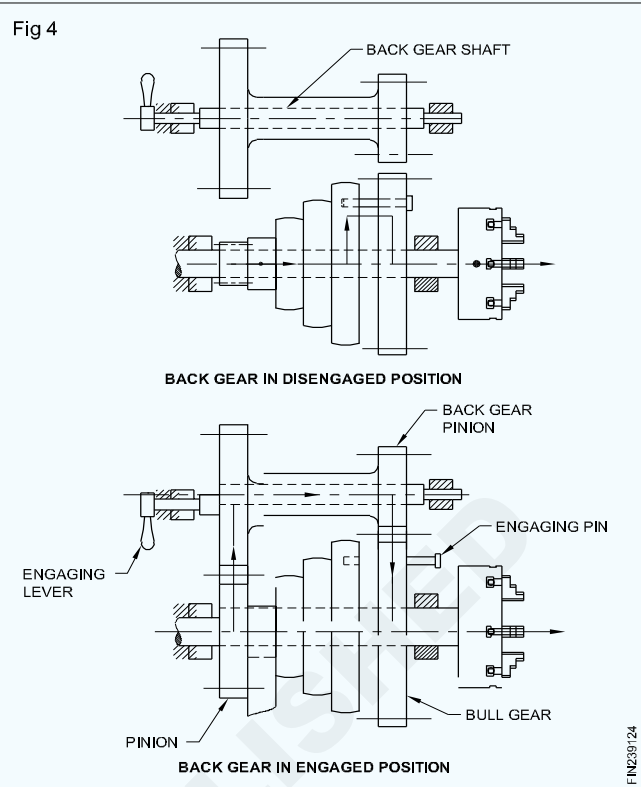

ସୂଚିଧା

- ଭାରୀ ଭାର ନେଇପାରେ |
- କାମ କରିବା ସମୟରେ କମ୍ ଶବ୍ଦ |
- ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ |

ଅସୁବିଧା


ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିତ ସଂଖ୍ୟା କୋଣାର୍କର ପଦାକ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ |

ସ୍ଥିତି ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ |

- ଫିଡ୍ ଲିଭର |
- ଫିଡ୍ ଚୟନକର୍ତ୍ତା |
- ଲିଡ୍ ସ୍କରୁ ଯୋଗଦାନ ଲିଭର |

ସାତଲ୍ (Fig 3)

ଏହା ଏକ 'H' ଆକୃତିର କାଷ୍ଟିଂ ଯାହା ତଳ ମୁହଁରେ 'V' ଗାଢ଼ ଗ୍ରାଭ୍ ଅଛି, ଲେଉଟି ବେଡ୍ ଉପରେ ଚ anର୍ଦ୍ଦି ବା ଏବଂ ସ୍କାଢ଼ି ପାଇଁ ଲେଉଟି ବେଡ୍-ଉପାୟ ସହିତ ଅନୁରୂପ |

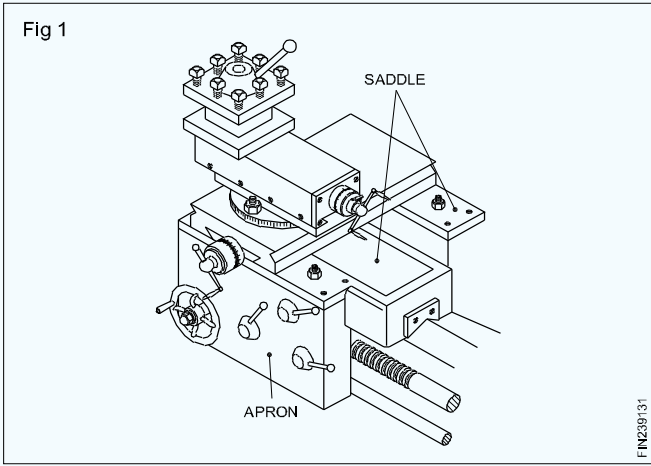

ଏକ ସାଦର ଅଂଶ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଇଡ୍ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଇଡ୍ ସାତଲର ଉପରି ଭାଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସାଧନ ପାଇଁ କ୍ରସ୍ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ଶଯ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ସ୍କରୁଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୁଆଯାଏ, ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ଫିଟ୍ । ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଚକ ସହିତ ସ୍କରୁଲ୍ ରତରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ଲାଟକ କଲର, କ୍ରସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତିବିଧିକୁ ସେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।




ଯିଉଣ୍ଡ ଗିକ ବିଶ୍ରାମ ।

ଯିଉଣ୍ଡ ଗିକ ବିଶ୍ରାମ ଉପର ଏବଂ କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଇଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି । ଯିଉଣ୍ଡ ଗିକ ବିଶ୍ରାମକୁ 360° ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରମଣରେ ଭାବରେ ଘୁଆଯାଇପାରିବ ।

ଟପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ।

ଉପର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଯିଉଣ୍ଡ ଗିକ ବିଶ୍ରାମର ଉପରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି । ଏହା ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯାହା କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଧରିଥାଏ । ଟପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ସୀମିତ ଭ୍ରମଣର ଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ଯିଉଣ୍ଡ ଗିକ ବିଶ୍ରାମକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ, ଉପର ସ୍ଲାଇଡ୍ କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଇଡ୍ (ଚିତ୍ର 4) କୁ ଏକ କୋଣରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ସାଧାରଣତଃ ଯିଉଣ୍ଡ ଗିକ ବିଶ୍ରାମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଉପର ସ୍ଲାଇଡ୍ କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଇଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଥାଏ ।

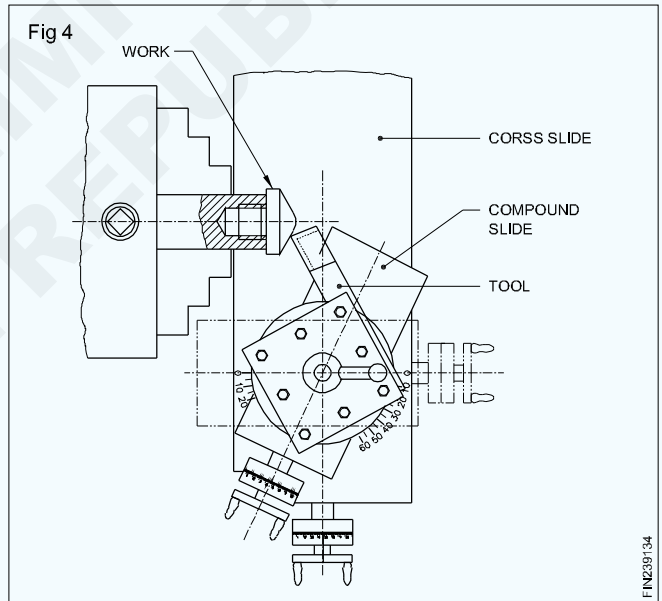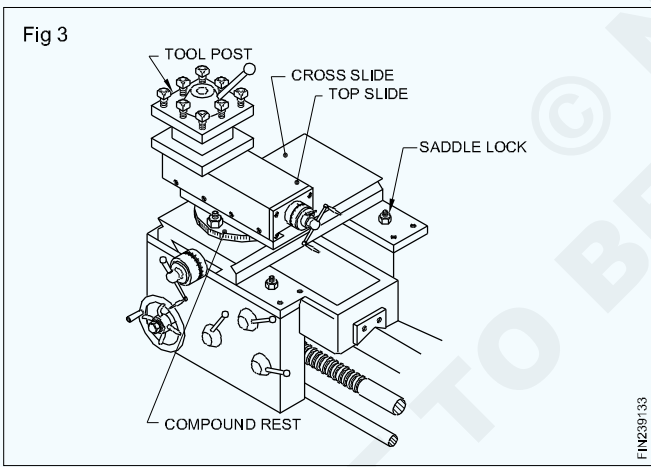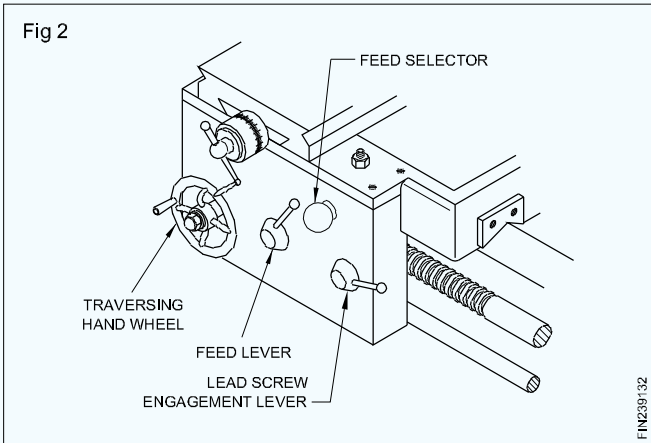

ଟେଲଷ୍ଟକ୍ | (Tailstock)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଏକ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାଭୁକ୍ତ କର ।
- ଏକ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।


ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ।

ଏହା ଲେଅୁ ବେଡ୍ ର ଶଯ୍ୟା ପଥରେ ଏକ ସ୍ଲାଇଡିଂ ୟୁନିଟ୍ । ଏହା ଲେଅୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ଦୁଇଟି ଅଂଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯଥା "ଆଧାର" ଏବଂ "ଶରୀର" । ମୂଳ ଚଳ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଶଯ୍ୟା-ପଥ ସହିତ ଅନୁରୂପ 'V' ଖୋଲା ଅଛି । ଏହା ବିକ୍ଷଣା ଉପରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ଷଣା ଉପରେ

ଯେକ position ଶସି ସ୍ଥାନରେ ଚାପି ହୋଇପାରେ । ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ଶରୀର ମୂଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ସ୍ନାତକୋତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମୂଳର ପଛ ଭାଗରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ।

ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଶୂନ୍ୟ ରେଖା ସମକକ୍ଷ ହୁଏ, ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ଅକ୍ଷ ହେତୁଷ୍ଟକ୍ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତ ଅଟେ ।

ଶରୀର ଏବଂ ଆଧାର କାଷ୍ଠ ଲୁହାରେ ତିଆରି | ଏକ ଲାଞ୍ଜର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: (Fig 1)

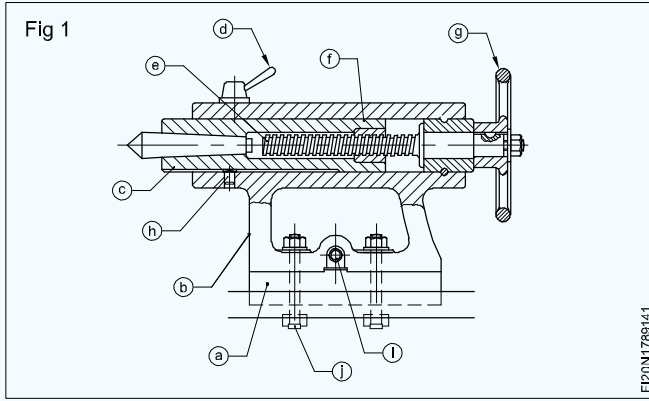


- | | |
|--|---------------------|
| A ଏକ ଆଧାର | B ଶରୀର |
| C ସ୍ଥିତଲ୍ (ବ୍ୟାରେଲ୍) | D ସ୍ଥିତଲ୍ ଲକିଂ ଲିଭର |
| E ଅପରେଟିଂ ସ୍କରୁ ରଡ୍ | F ଅପରେଟିଂ ନଟ୍ |
| G ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟକ | H କି |
| I ଫୁଁ ସ୍କରୁ ସେଟ୍ / ସ୍କରୁ ଉପରେ ସେଟ୍ କରେ | J କ୍ଲାମ୍ପିଂ ବୋଲ୍ଟ୍ |

ଏକ ଲାଞ୍ଜୁଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ


ହାତ ଟକକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି, ବ୍ୟାରେଲ୍ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଯାଇପାରିବ | ବ୍ୟାରେଲ୍‌କୁ ଯେକ required ଶସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ କରିହେବ | ଆଗରେ ଥିବା ବ୍ୟାରେଲର ଖୋଲା ଶେଷକୁ ଏକ ଟେପର ଶଙ୍କର ସହିତ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୋର୍ସ ଟେପର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି | ବ୍ୟାରେଲର ଗତି ସୁଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟାରେଲରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ | ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କରୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗତିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ପ read ଯାଇପାରେ | ଟେପର ଟର୍ନିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲଷ୍ଟକ୍‌ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଫସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା |

ଲାଞ୍ଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |


ଲେଅୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା | (Fig 2)

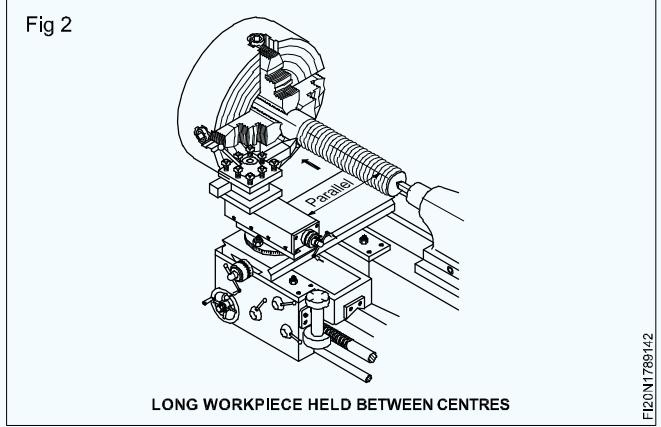

ଡ୍ରଲ୍, ରିମର୍ସ, ଡ୍ରଲ୍ ଟକ୍ ପରି କଟିଙ୍ଗ ଟୁଲ୍ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଟେପର ଶଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | (Fig 3)

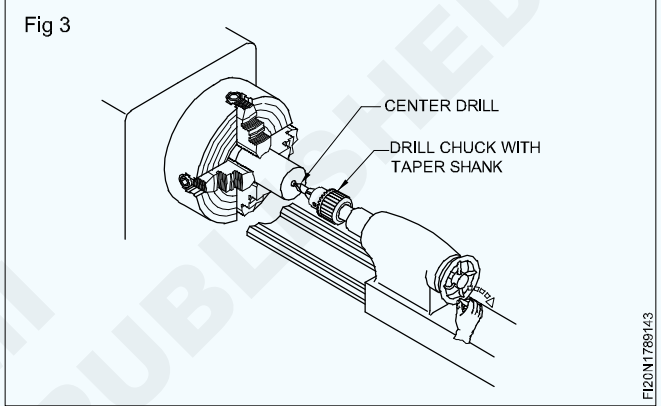

ବେସ୍ ସହିତ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ର ଶରୀରକୁ ଅଫସେଟ୍ କରି ବାହ୍ୟ ଟେପର ଟର୍ନିଂ କରିବା | (Fig 4)

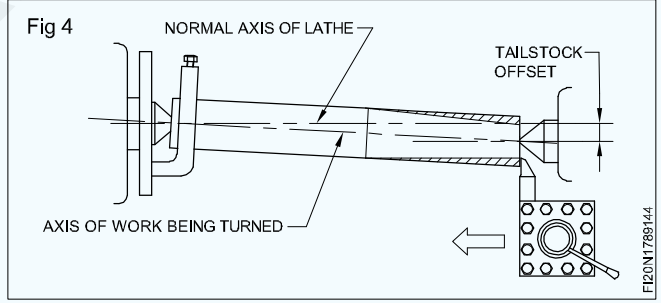


ଫିଡ୍ ଏବଂ ଥ୍ରେଡ୍ କାଟିବା କି mechanism ଗିଳି | (Feed & thread cutting mechanism)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଖାଇବା ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ଖାଇବା ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବା features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଫିଡ୍ ମେକାନିଜିମ୍ (Fig 1)

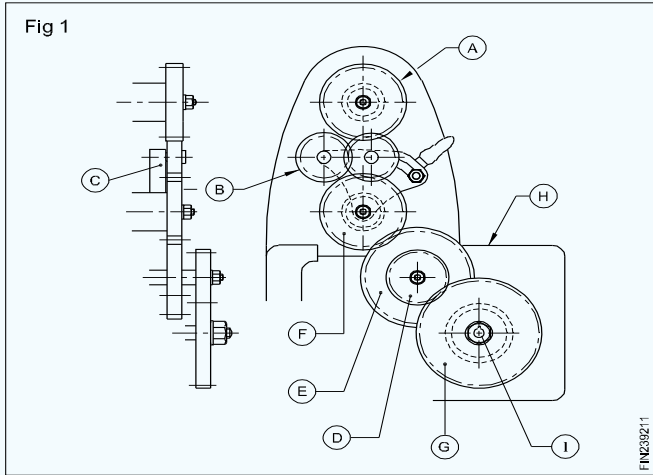

ଏକ ଲେଅର୍ ଫିଡ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଟୁଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାହ୍ୟରୂପ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫିଡ୍ ସକ୍ଷମ କରେ । କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫିଡ୍ ସକ୍ଷମ ଚାଳିତ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବା better। ରା ଉନ୍ନତ ହେବ, ଉପକରଣର ଫିଡ୍ ଏକ କ୍ରମାଗତ ହାରରେ ରହିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଶ୍ରମକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବ। ସହିତ ଅପରେସନ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ

ଫିଡ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ |

- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗିଅର୍ (A)
- ଟମ୍ବଲର ଗିଅର୍ ଯୁକ୍ତ (ବି)
- ଫିଡ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଗିଅର୍ (C)
- ଗିଅର୍ ଯୁକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ (DEFG)
- ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର୍ ବାକ୍ସ (H)
- ଫିଡ୍ ଶାଫ୍ଟ / ଲିଫ୍ଟ୍ ସ୍କରୁ (I)
- ଆପ୍ରେନ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା (Fig 5)

କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଆନୁପାତିକ ଉପକରଣ ଗତିବିଧି ଫିଡ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ ହୁଏ |


ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗିଅର୍ |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗିଅର୍ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ଫିଡ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ହେଡ୍‌ଷ୍ଟକ୍ କାଷ୍ଟିଂ ବାହାରେ | ଏହା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରେ |

କାଠ ଗିଅର୍ ଯୁକ୍ତ |

ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଦାନ୍ତ ଥିବା ଟମ୍ବଲର ଗିଅର୍ ଯୁକ୍ତ ଚିନୋଟି ଗିଅରର ସେଟ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗିଅର୍ କୁ ଶ୍ଳିର ଗିଅର୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ

କରେ | ଏହାକୁ ରିଭର୍ସ ଗିଅର୍ ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଯୁକ୍ତର ସମାନ ଦିଗ ପାଇଁ ଉପକରଣର ଫିଡ୍ ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଭରର ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫିଡ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଗିଅର୍ ସହିତ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ | ଯୁକ୍ତ ରେ | (Fig 2)

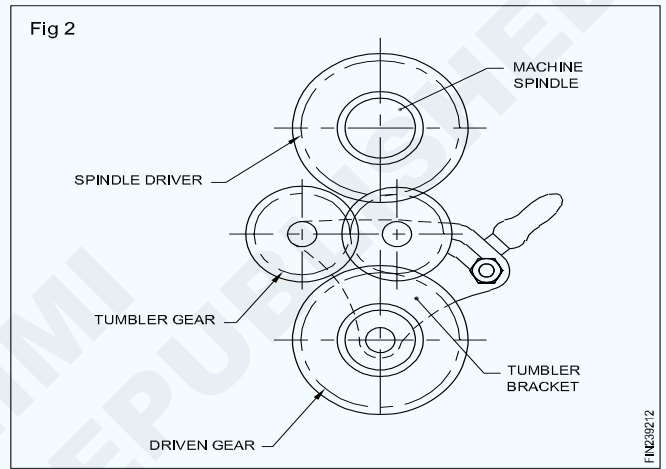


ଶ୍ଳିର ଷ୍ଟୁଡ୍ ଗିଅର୍ |

ଫିଡ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଗିଅର୍ ଟମ୍ବଲର ଗିଅର୍ ଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗିଅରରୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲେଥ୍ରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗିଅର୍ ପରି ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ରେ ଚାଲିଥାଏ |


ଗିଅର୍ ଯୁକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |

ଫିଡ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଗିଅର୍ ଏହାର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର୍ ଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର୍ ବାକ୍ସକୁ ପଠାଇଥାଏ | ଅତିରିକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଫିଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର୍ ସେଟ୍ ରୁ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଚାଳିତ ଏବଂ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଗିଅର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର୍ ଯୁକ୍ତ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି | (Fig 3)

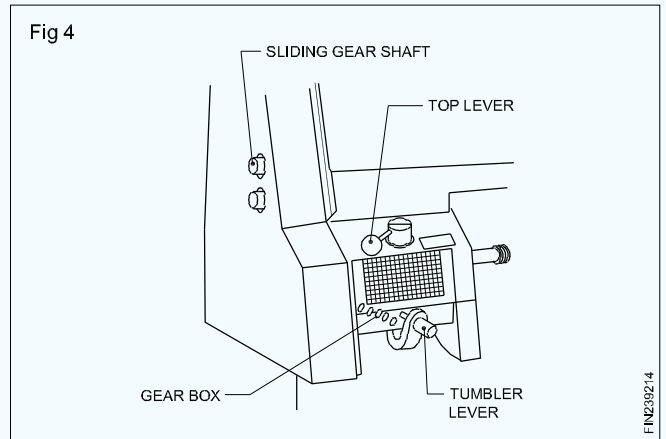

ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ବାକ୍ସ |

ହ୍ରତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ବାକ୍ସ ବାକ୍ସ କାଷ୍ଠିଂ ବାହାରେ ଲିଭର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଲିଭରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ବିଭିନ୍ନ ଗିଅର ଜାଲରେ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଯେ tool ଠା ଉପକରଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫିଡ଼ ହାର ଦିଆଯାଇପାରିବ | ଲିଭରଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫିଡ଼ ହାର ଚାଲିକାଉଛ ଏକ ଚାର୍ଟ କାଷ୍ଠିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ କୁ ସୂଚାଇ, ଲିଭରଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ଫିଡ଼ ହାର ପାଇଁ ସ୍ଥିତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି | (Fig 4)

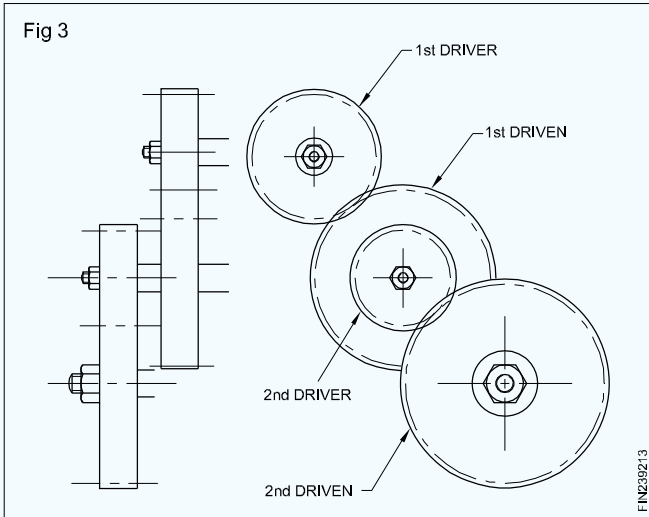


ଫିଡ଼ ଶାଫ୍ଟ |

ଫିଡ଼ ଶାଫ୍ଟ ହ୍ରତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ବାକ୍ସରୁ ଏହାର ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଥାଏ, ଏବଂ ଆପ୍ରେନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫିଡ଼ ଶାଫ୍ଟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ଉପକରଣର ର ar ଖ୍ୟ ଗତିବିଧିରେ ପରିଣତ ହୁଏ |

ଆପ୍ରେନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ |

ଉପକରଣର ଦ୍ରାଘିମା ଗତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉପକରଣର ଗ୍ରାହ୍ୟତ୍ୱ ଗତି ପାଇଁ କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ଼ କୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫିଡ଼ ଶାଫ୍ଟରୁ ସାଥଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ରେନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି | (Fig 5)

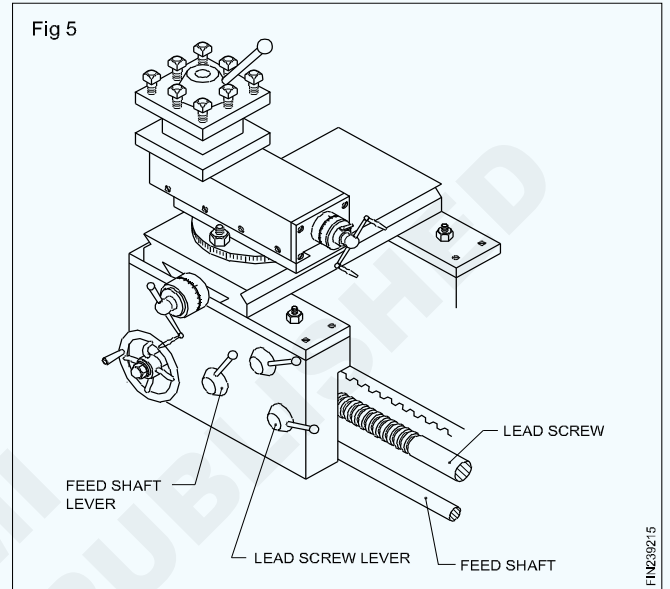

ସରଳ ଏବଂ ଯଂଦୁ ଗିଅର ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଥ୍ରେଡ଼ କାଟିବା | (Thread cutting with simple and compound gear trains)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
 • ସରଳ ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ସୂଚା କାଟିବା |

ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଗିଅରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଯାହା ସ୍ଥିର ଷ୍ଟୁଡ଼ ଗିଅର କୁ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା କରେ | ଲେଥ୍ ସାଧାରଣତଃ g ଗିୟରର ଏକ ସେଟ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯାଏ ଯାହା ସୂଚା କାଟିବା ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଲିଡ଼ ସ୍କରୁ ମଧ୍ୟରେ ଗତିର ଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିଅରଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ ଗଠନ କରେ | ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଚାଲିତ ଗିଅର ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗିଅର ଥାଏ |

ସରଳ ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ |

ଏକ ସରଳ ଗିୟର ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିୟର ଟ୍ରେନ୍ ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାଲିତ ଚକ ଅଛି | ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଚାଲିତ ଚକ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗିଅର ଥାଇପାରେ ଯାହା ଗିଅର ଅନୁପାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ | ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଚାଲିତ ଗିଅରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଚାଲିତ ଚକ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦିଗ ପାଇବା |

Fig 1 ଏକ ସରଳ ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଏ |


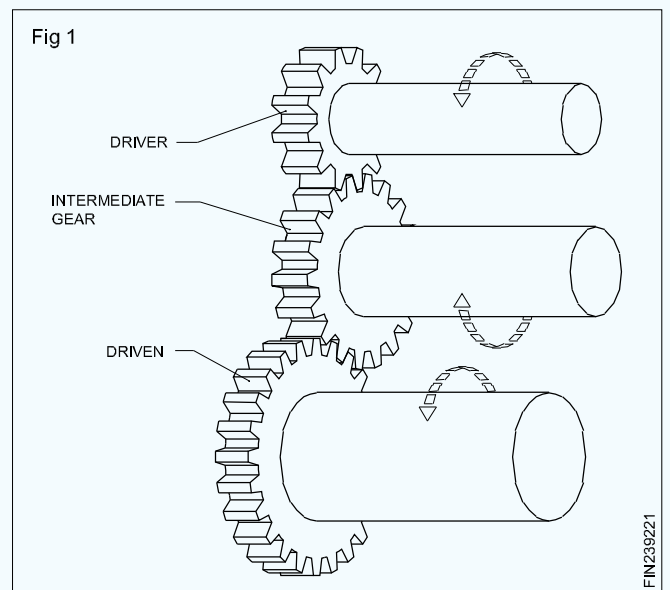


Fig 2 ଡ୍ରାଇଭରର ମାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଏକ ଲେଅରେ ଚାଳିତ ଗିଅର୍ ଦେଖାଏ ।

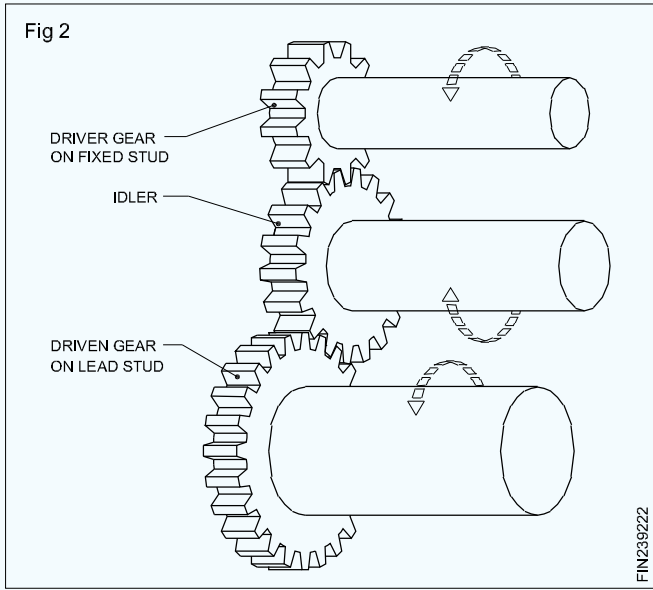


ଚାକିରିରେ କାଟିବାକୁ ଥିବା ସୂତ୍ରର ପିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରାଇଭର ଗିଅର୍ ଏବଂ ଚାଳିତ ଗିଅର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଯ ଠାଉଣ୍ଡ ଗିକ ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ ।

ବେଳେବେଳେ, ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଏବଂ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପାତ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାଳିତ ଚକ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଅନୁପାତ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗିଅର୍ ସେଟ୍ ରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାଳିତ ଚକ ରହିବ । ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଏକ ଯ ଠାଉଣ୍ଡ ଗିକ ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ ।

Fig 3 ଏକ ଯ ଠାଉଣ୍ଡ ଗିକ ଗିଅର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଏ ।

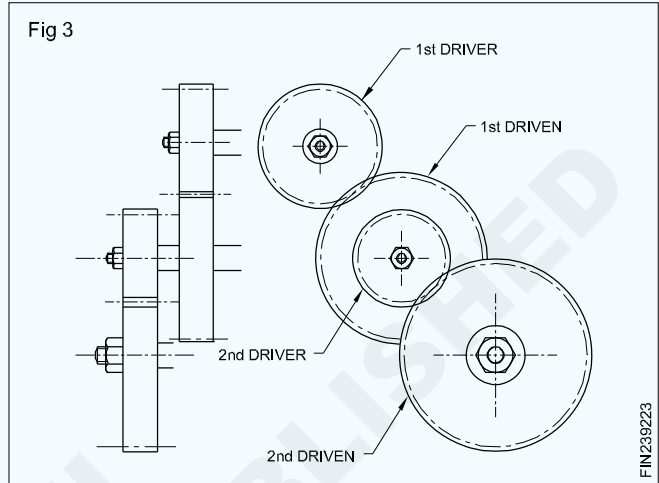

କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ଧରିବା ଏବଂ ଧରିବା ପ୍ଲେଟ ଏବଂ କୁକୁର ସହିତ କାମ କରିବା | (Holding the job between centre and work with catch plate and dog)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
- କ୍ୟାଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ
- କ୍ୟାଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ କୁକୁର ସହିତ କାମ କରିବା |

କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଡାଇଥାଏ | କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସମାନ୍ତରାଳ ହେବ | କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ କିଛି ଶଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ବିଶେଷତା କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଥେଡ୍ କଟିଙ୍ଗ୍, ଅଣ୍ଟକଟିଙ୍ଗ୍ | ଏହା କେବଳ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୀମିତ | ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

କାର୍ଯ୍ୟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ |


ସଠିକ୍ ଆକାର ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଲ୍ ପ୍ରକାର ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ |

ସ୍ଥିର ନାକରୁ ଚକକୁ ତାଲମାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |


ସ୍ଥିର ସ୍କ୍ରୋକୁ ସ୍ଥିର ନାକକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୋରେ ଲାଇଭ୍ ସେଣ୍ଟର ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ଥିର ସ୍କ୍ରୋ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ସେଣ୍ଟର କ୍ଷତି, ବରତ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଛି |


ଲାଇଭ୍ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରକୃତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (Fig 1)

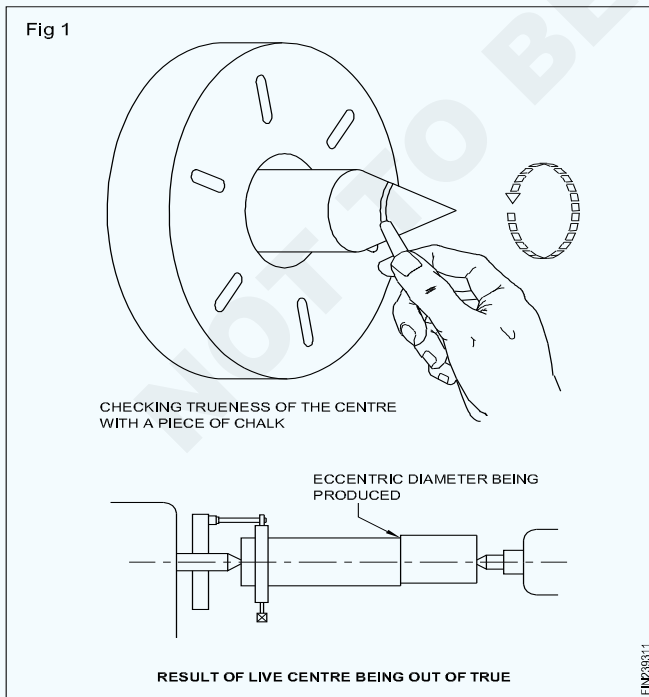

କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଲେଉଟ୍ ବାହକ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କାମର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଲାଞ୍ଜ ସହିତ ବାହ୍ୟରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ | (Fig 2)

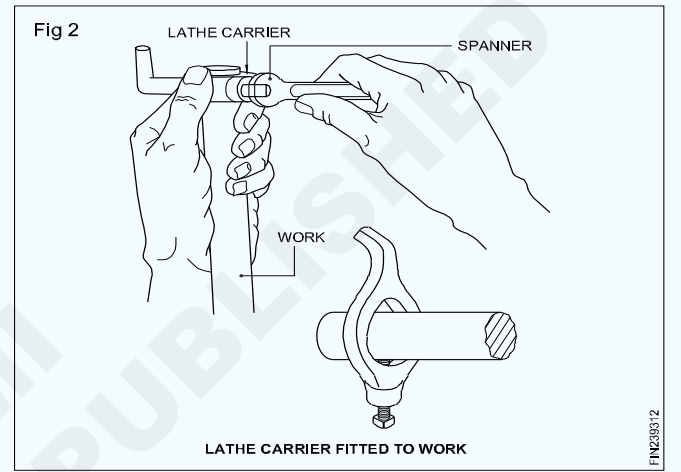

କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ବାହକରେ ସ୍କ୍ରୋ ଶେଷ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଏକ ଛୋଟ ସିଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବା ଉଚିତ | (Fig 3)

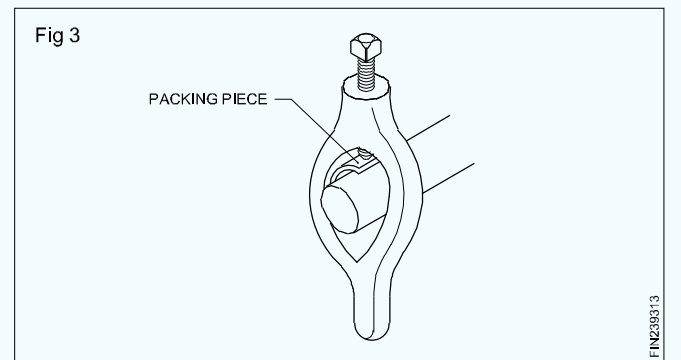


ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ଡେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶର ଗର୍ଭରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷିକାଣ୍ଡ (କୋମଳ ଗ୍ରୀସ୍) ଲଗାନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଦିର୍ଘତା ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ କୁ ଖଟ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ | ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିର ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 ରୁ 100 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଚିତ୍ |


ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଶାୟାରେ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ବନ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି |

ଟେଲଷ୍ଟକ୍ କୁ ବାଦାମକୁ ଟାଣ କରି ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ଛିଡିରେ ବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

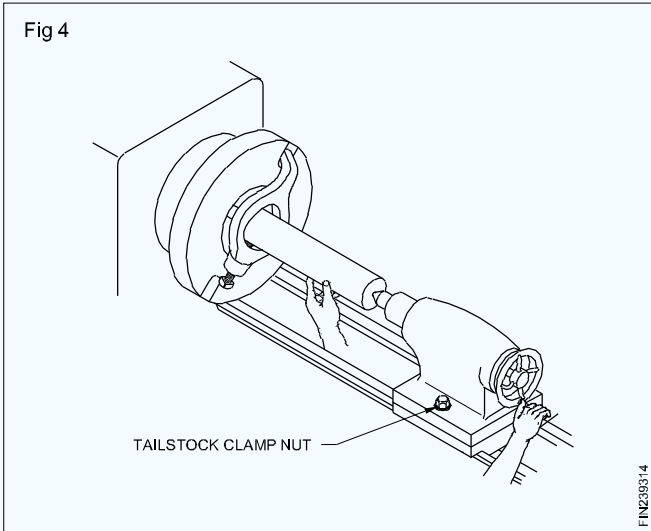


ଲାଲଭୁ ସେଣ୍ଟରର ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏବଂ କ୍ୟାଚ୍ ପ୍ଲେଟରେ ଥିବା ସ୍କ୍ରୋରେ ଲେଖି କ୍ୟାରିଅରର ଲାଞ୍ଜ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ-କେନ୍ଦ୍ର ଛିଦ୍ରକୁ ନିୟୋଜିତ କର । କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲେଖି କ୍ୟାରିଅରର ଲାଞ୍ଜ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କ୍ରୋରେ ଥିବା ସ୍କ୍ରୋ ଡଲେ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ବସିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ । (Fig 5)

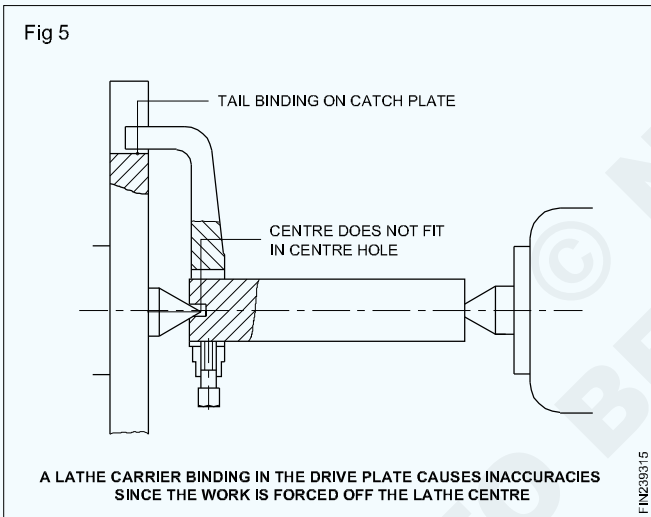

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦ୍ୱାରା ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ କେନ୍ଦ୍ରର ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସେଣ୍ଟର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚରମ ଗତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ । (Fig 6)

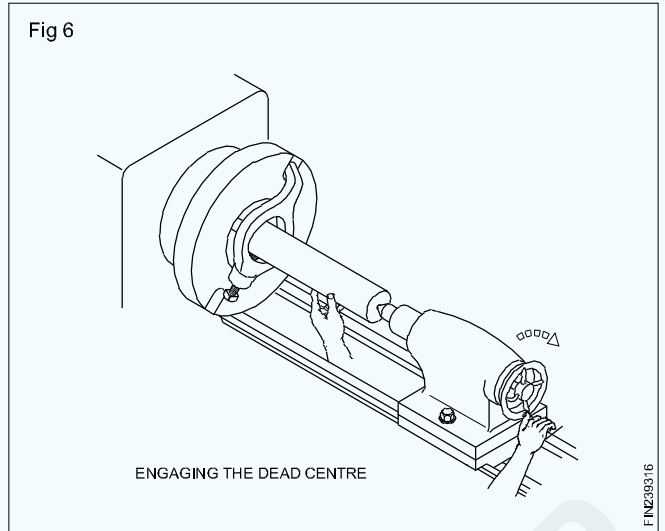


କ୍ୟାରିଅରର ଲାଞ୍ଜକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଚକକୁ ସଜାଡନ୍ତୁ ।

ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ କ୍ଲମ୍ପକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେବାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରାୟ 250 r.p.m ପାଇଁ ମେସିନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଏବଂ କାମଟି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ । ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । (Fig 7)

କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମତୁଲ ହୋଇଛି ।

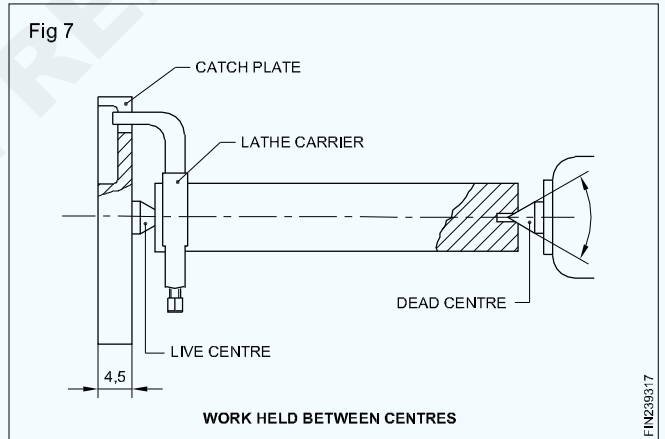


ସାମ୍ନା ଏବଂ ରୁଗ୍ ଟୁଲ୍ ର ସରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା | (Simple description of facing and roughing tool)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସାମ୍ନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ
- ରୁଗ୍ ମୁହାଁ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରିବା
- ଟୁଟିର କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ
- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଟୁଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ସାମ୍ନା କରିବା: କାର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷରେ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଉପକରଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ-ମୁଖରୁ ଧାତୁ ଅପସାରଣ କରିବାର ଏହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ | (Fig 1)

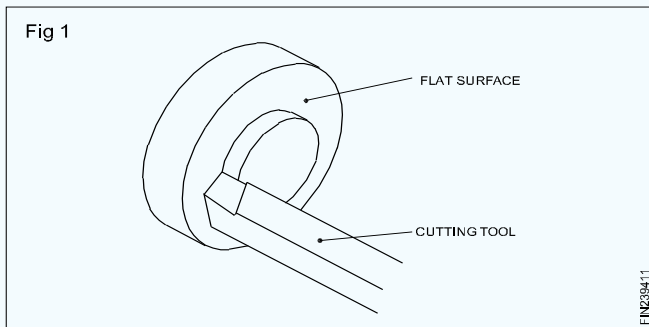

ସାମ୍ନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |

- କାର୍ଯ୍ୟର ଷ୍ଟେପ୍ ଲମ୍ବକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ଲେନ୍ ରହିବା |
- କାର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷରେ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଏକ ଚେହେରା ରହିବା |
- କାର୍ଯ୍ୟର ମୁହାଁରେ ଥିବା କଠିନ ପୃଷ୍ଠକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଚେହେରା ସମାପ୍ତ କରିବା |
- କାର୍ଯ୍ୟର ମୋଟ ଦିର୍ଘତା length ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରଖିବା |

ମୁହାଁମୁହାଁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମୁହାଁମୁହାଁ ହୋଇପାରେ | କାର୍ଯ୍ୟର ମୁହାଁରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି ଅଧିକ ଗଭୀରତା ସହିତ କଠିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ, ଶେଷ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧାତୁ ଛାଡ଼ି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ | କାର୍ଯ୍ୟର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵରୁ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ସାଧନକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କଠିନ ସାମ୍ନା କରାଯାଏ | ସମାପ୍ତ ମୁହାଁ ହେଉଛି ରୁଗ୍ ମୁହାଁ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦିତ ରୁଫ୍ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅପସାରଣ କରି ଏକ ସୁଗମ ଚେହେରା ରଖିବା |

କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵ ଆଡ଼କୁ ସାଧନକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମୁହାଁମୁହାଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ | (Fig 2a ଏବଂ b ବ) କାର୍ଯ୍ୟର ହାରାହାରି ବ୍ୟାସ, ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି, ଏକ କଠିନ ଫିଡ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ସହିତ ଏକ ସ୍ଥିର RPM ଚୟନ କରି କଠିନ ସାମ୍ନା କରାଯାଏ |

ପାଖାପାଖି 0.05 ମିଲିମିଟର ସୁକ୍ଷ୍ମ ଫିଡ୍ ହାର ସହିତ ଏବଂ 0.1 l Mm ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ସହିତ କାଟିବା ବେଗକୁ କାଟିବା ବେଗଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ କାଟିବା ବେଗ ଚୟନ କରି ସମାପ୍ତ ହୁଏ |



କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଟୁଟିଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି (Fig 3)

ଏକ ଅବତଳ ଚେହେରା: ଫିଡ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଉପକରଣ ଦ୍ଵାରା ଏହା ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଉପକରଣଟି ଦୂର ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ | ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭରହଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଟୁଲ୍ କୁ କଠିନ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି, ଏହି ଟୁଟିକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ |

ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚେହେରା: ସାଧନର ଖରାପ କାଟିବା ଏବଂ ରଥର୍ଟି ବନ୍ଦ ନହେବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ହୋଇଥାଏ | ଏହି ଟୁଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ,

ଉପକରଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଷ୍ଟୁ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର; ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଲେଉଟି ଶଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ |

କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପାଇପ୍: ଉପକରଣଟି ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାରେ ସେଟ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ହୋଇଥାଏ | ସାଧନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାରେ ରଖି ଏହି ଟୁଟିକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ |

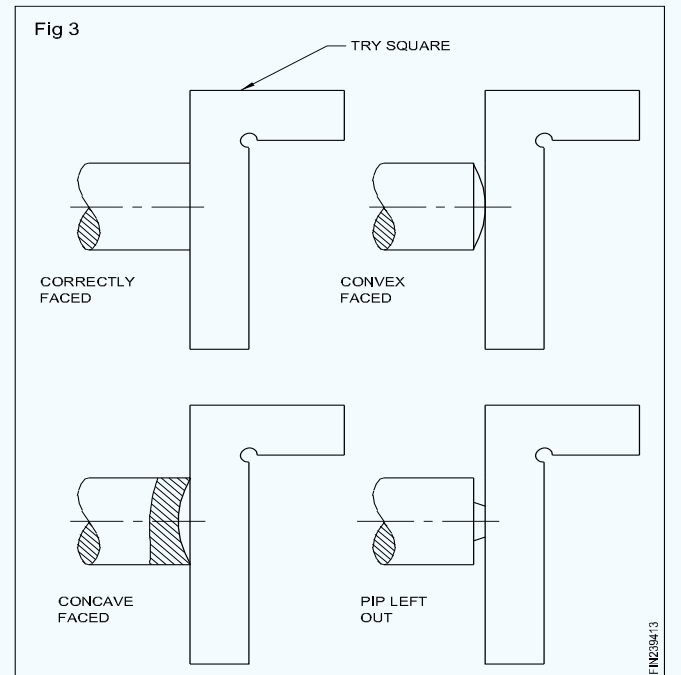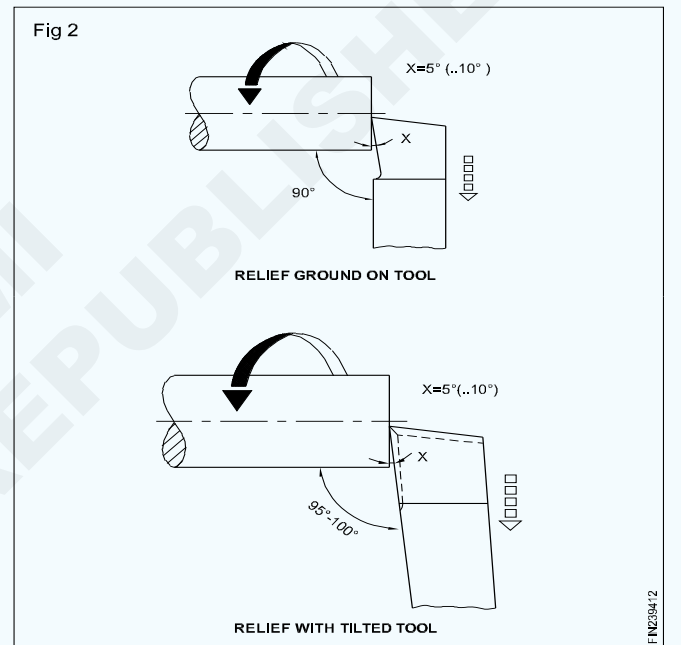

**ଏକକ ପଏଣ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ |
(Nomenclature of single point cutting tools and multi point cutting tools)**

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣର ପ୍ରକାରର ନାମ ଦିଅ |
- ଏକକ ପଏଣ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ମଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |


ଲେଅୁ କାଟିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି |
ଏହି ସବୁ

- 1 ଏକକ ବିନ୍ଦୁ କାଟିବା ଉପକରଣ |
- 2 ମଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ କାଟିବା ଉପକରଣ |

ଏକକ ପଏଣ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ନାମକରଣ |

ଟୁଲ୍ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଖେଜୁ ପରି କାମ କରେ | ଖେଜୁ ଆକୃତିର କଟିଙ୍ଗ କାମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଧାତୁକୁ ବାହାର କରିଥାଏ | ଏହା ଏକ ଖେଜୁ ଆକୃତିର ଏକ ଟୁଲ୍ କଟିଙ୍ଗ ଧାରର ଗ୍ରାଭଣ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତୁଟି ଦ୍ୱାରା କଲମ ଛୁରୀ ସହିତ ଏକ ପେନ୍ସିଲକୁ ଟୀକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଆମେ ପାଇଥାଉ ଯେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଛୁରୀକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | (Fig 1)

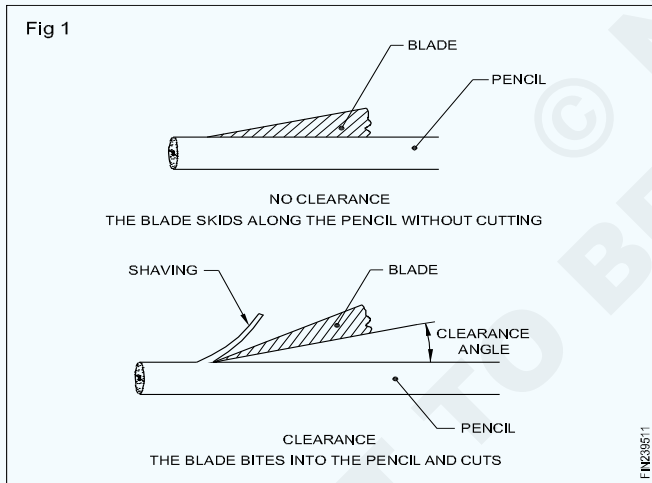

ଯଦି, ଏକ କାଠ ପେନ୍ସିଲ୍ ସ୍ଥାନରେ, ପିତ୍ତଳ ପରି ନରମ ଧାତୁର ଏକ ଖଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ କ୍ଲେଡର କଟିଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ | ପିତ୍ତଳକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାଟିବା ପାଇଁ କ୍ଲେଡ ପାଇଁ, କଟିଙ୍ଗ ଧାର କମ୍ ଡାହାଣ କୋଣରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ | (Fig 2)

Fig 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କୋଣକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ Fig 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଖେଜୁ କୋଣ |

ଏକ ଲେଅୁ କାଟିବା ଉପକରଣ ଉପରେ କୋଣ ତୁମି (Fig 3) |



ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକରଣରେ ଅବସ୍ଥିତ କିମ୍ବା ମିଳି ନପାରେ | ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଏକ ରୁଗ୍ ଟୁଲ୍

ଚୟନ କରାଯାଇଛି | ଏହି ଉପକରଣରେ ଥିବା କୋଣ ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଗ୍ରାଭଣ୍ଟ ହେଉଛି:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1 ପାଖାପାଖି କୋଣ | 2 ଟ୍ରେଜ୍ କୋଣ |
| 3 ଟପ୍ ରେଜ୍ କୋଣ | 4 ସାଇଡ୍ ରେଜ୍ କୋଣ |
| 5 ଆଗ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ | 6 ପାର୍ଶ୍ୱ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ |

ଲେଅୁରେ ବ୍ୟବହୃତ ମଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ଡ୍ରିଲ୍
- ପୁନ am ନାମିତ |
- ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ |
- ମର |

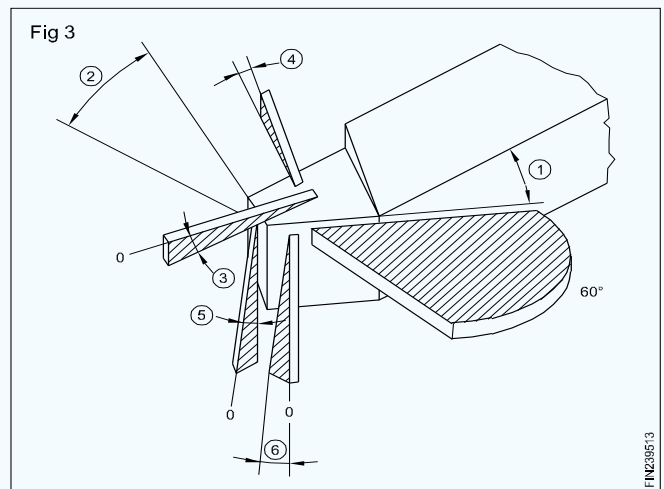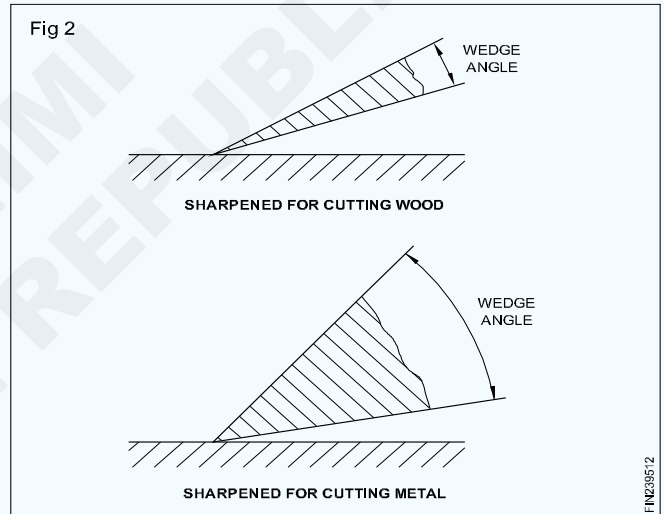

ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉପକରଣ ଚୟନ | (Tool selection based on different requirements)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଭଲ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ
- ସାଧନ ବାଛିବାବେଳେ ମନେରଖିବାକୁ ଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣର ନାମ ଦିଅ
- ଉପକରଣର ଆକୃତିର ନାମ ଦିଅ |

ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା |

ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେବା ଉଚିତ:

- କଟାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ କଠିନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ |
 - ଶକ୍ତ ଲୋହ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କଷ୍ଟକର |
 - ଘୃଣାର ପ୍ରତିରୋଧକ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନ ଜୀବନରେ ସହାୟକ ହୁଏ |
- ଟୁଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ |
- ଥଣ୍ଡା କଠିନତା |
 - ଲାଲ୍ କଠିନତା |
 - କଠିନତା |

ଥଣ୍ଡା କଠିନତା |

ଏହା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରିଥିବା କଠିନତାର ପରିମାଣ | କଠିନତା ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା q it ଠା ଏହା ଅନ୍ୟ ଧାତୁକୁ କାଟି / ସ୍ୱାଚ୍ କରିପାରିବ | ଯେତେବେଳେ କଠିନତା ବ $increases$ 6, ଚତୁରତା ମଧ୍ୟ ବ $increases$ 6, ଏବଂ ଏକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କଠିନତା, କାଟିବା ଉପକରଣ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ |

ଲାଲ୍ କଠିନତା |

ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଶୀତଳତା ସମ୍ପତ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ଷମତା | ମେସିନ କରିବା ସମୟରେ, ସାଧନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାଧନ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ ଉପକରଣଟି କଠିନତା ହରାଇଥାଏ, ଏବଂ କାଟିବାର ଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ | ଯଦି କ tool ଶସି ଉପକରଣ କାଟିବା ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାଟିବା ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖେ, ତେବେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହାର ଲାଲ୍ କଠିନତା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି |

କଠିନତା |

ହଠାତ୍ ଭାର ହେତୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଧାତୁ କାଟିବା ସମୟରେ ଫଳାଫଳକୁ "କଠିନତା" କୁହାଯାଏ, ଏହା ସାଧନଗୁଡ଼ିକର କାଟିବା ଧାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବ |

ଏକ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ବାଛିବାବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ |

- ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ |
- ମେସିନ୍ ଉପକରଣର ଅବସ୍ଥା (କଠିନତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା)
- ଉତ୍ପାଦନର ମୋଟ ପରିମାଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ହାର |
- ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାଳମେନ୍ଦୁନାଲ୍ ସଠିକତା ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମାପ୍ତିର ଗୁଣ |
- କୁଲାଣ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ ପରିମାଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗର ପଦ୍ଧତି |

- ଯନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ରୂପ |

ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ଗୋଷ୍ଠୀକରଣ |

ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଠି ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼େ:

- ଲୁହା ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ |
- ଅଣ-ଲୁହା ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ |
- ଅଣ-ଧାତବ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ |

ଫେରୁସ୍ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ |

ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଲୁହା ଅଛି | ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ସିଡେନ୍ସିଭ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ (ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍) ଏବଂ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଟେ |

ଅଣ-ଲୁହା ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ |

ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଲ $iron$ ହ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍, ଭାନାଡିୟମ୍ ଏବଂ ମଲାଇବ୍ଡେନ୍ ପରି ମିଶ୍ରିତ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ | ଷ୍ଟେଲ୍ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଟେ |

କାର୍ବାଇଡ୍ ସ୍ |

ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଘୋର ନୁହେଁ | ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଉଁର ଧାତବ କ que ଶଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ | କାର୍ବନ୍ ଏବଂ ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଉପାଦାନ |

ଅଣ-ଧାତବ ସାମଗ୍ରୀ |

ଏହି ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଅଣ ଧାତୁରୁ ନିର୍ମିତ | ସେରାମିକ୍ସ ଏବଂ ହାରା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଟେ |

ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକି କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ | ଏହାର ଖରାପ ଲାଲ୍ କଠିନତା ଗୁଣ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାଟିବା ଦକ୍ଷତା ହରାଇଥାଏ | ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍ ଏବଂ ଭାନାଡିୟମ୍ ପରି ମିଶ୍ରିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟୁଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହାର ଲାଲ୍ କଠିନତା ସମ୍ପତ୍ତି ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟୁଲ୍ ନାରେ ଅଧିକ |

କଠିନ ଉପକରଣ, ବ୍ରାଜେଡ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ସକ୍ରିବେଣିଟ ବିଟ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ମହଙ୍ଗା ଅଟେ | କାର୍ବାଇଡ୍ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନତା ବଜାୟ ରଖିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାଟିବା ଦକ୍ଷତା ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଷ୍ଟିଲ୍ ଟୁଲ୍ ନାରେ ଅଧିକ | ଏହାର ଚତୁରତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ହେତୁ, ଏକ କାର୍ବାଇଡ୍ ଉପକରଣ ଏକ ଦୃ $solid$ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ଏହା ଏକ ବ୍ରଜେଡ୍ ଟୁଲ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ |


ଲେଅୁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ |

ଲେଅୁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି |

- କଠିନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ |
- ବ୍ରାଜେଡ୍ ପ୍ରକାର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ |
- ଧାରକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି |
- ଥ୍ରୋ-ଦୂର ପ୍ରକାର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | (କାର୍ବାଇଡ୍)


କଠିନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ (Fig 1)

ବର୍ଗ, ଆୟତାକାର ଏବଂ ଗୋଲାକାର କ୍ରସ୍-ସେକ୍ସନ୍ ର କଠିନ ବିଟ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କଟିଙ୍ଗ୍ ଏଞ୍ଜିନ୍ୟରିଂ ଥିବା ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | ଅଧିକାଂଶ ଲେଅୁ କାଟିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ପ୍ରକାରର, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଉପକରଣର ଦ length ଧିମ୍ବ ଏବଂ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯତ୍ନ, ଉପକରଣ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରକାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

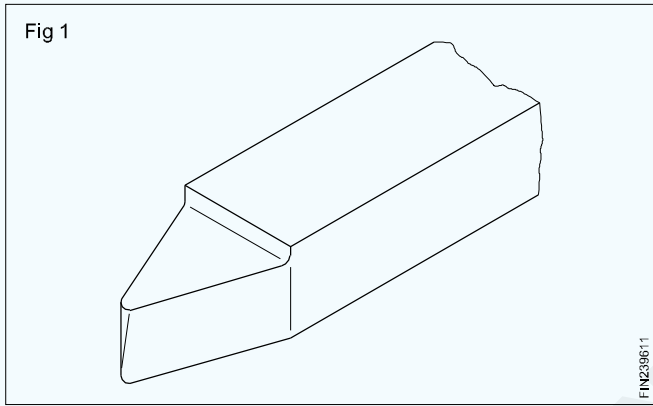

ଧାରକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି (Fig 2)


କଠିନ ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା; ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ସଫ୍ଟବେଣିଟ୍ ବିଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହି ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଛୋଟ, ଏବଂ ଧାରକର ଗର୍ଭରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ | ଏହି ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଧରାଯାଏ ଏବଂ ଚାପି ଦିଆଯାଏ | ଏହି ପ୍ରକାର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାଧନର ଦୂ id ଟା ଖରାପ |

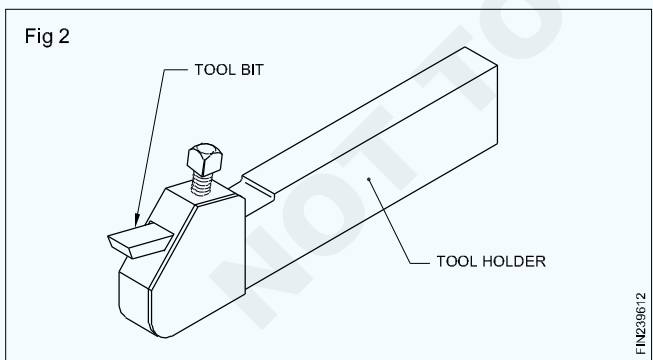

ବ୍ରାଜେଡ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ (Fig 3)


ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଧାତୁରେ ଗଠିତ | ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା, ଏବଂ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଶରୀରରେ କ cutting ଶସି କାଟିବା କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏବଂ କଠିନ | ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ the ବ୍ରାଜେଡ୍ ପ୍ରକାରର | ବର୍ଗ, ଆୟତାକାର ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଆକୃତିର ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ବିଟ୍ ଶଙ୍କର ଚିପ୍ସରେ ବ୍ରଜ୍ ହୋଇଛି | ଶଙ୍କର ଧାତୁ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଚିପ୍ସ ଉପର

ଆକାରରେ ଫିଟ୍ ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଯାହା ଦ car ଠାରୁ କାର୍ବାଇଡ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ | ଏହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନ are ଟିକ, ଏବଂ ଉପକରଣ-ଧାରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦୂ id ଟା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ରାଜେଡ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |

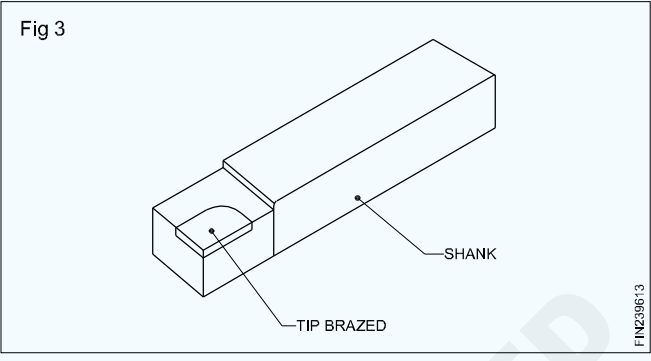

ଥ୍ରୋ-ଟାଇପ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ (Fig 4)


କାର୍ବାଇଡ୍ ବ୍ରାଜେଡ୍ ଟୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାଭିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ | ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଉପାଦାନରେ ଥ୍ରୋ-ଅଫ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଯ tool ତନ୍ତ୍ର ସାଧନଧାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆୟତାକାର, ବର୍ଗ କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଆକୃତିର କାର୍ବାଇଡ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବସିବା ମୁହଁରେ ଚାପି ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ | ବସିବା ମୁଖଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ବିଟ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରେକ୍ ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହାସଲ ହୁଏ |

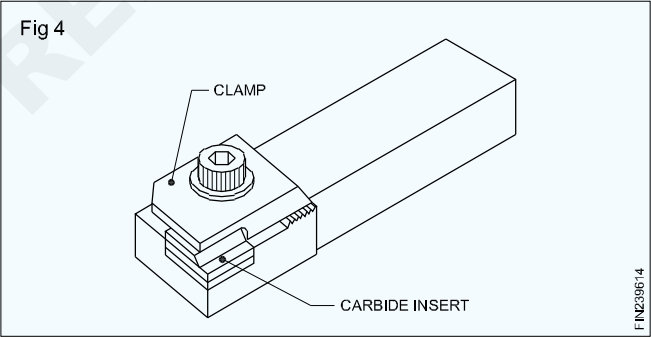


ଲେଅୁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ |

ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଲେଅୁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ | ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଲେଅୁ କାଟିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହେଉଛି:


- ସାମ୍ନା ସାଧନ (Fig 5a & 5b)

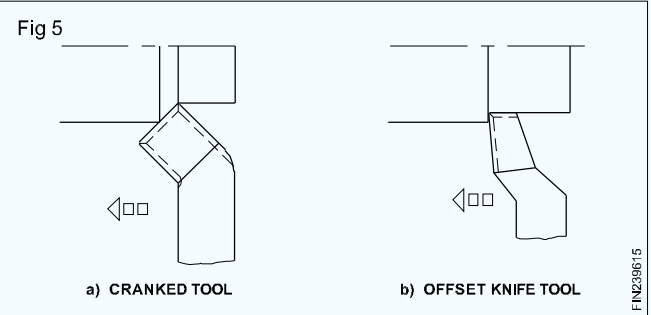


- କ୍ଷୁରୀ ଧାର ସାଧନ (Fig 6)

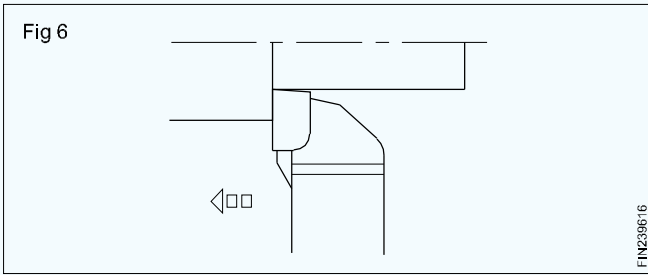


- ରୁଫିଙ୍ଗ୍ ଚୁଲ୍ (Fig 7)

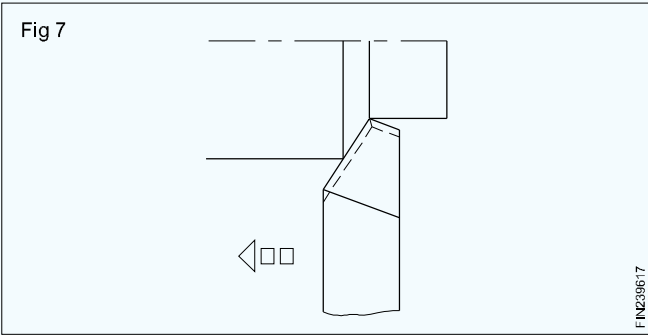


- ଗୋଲାକାର ନାକ ସମାପ୍ତ ଉପକରଣ (Fig 8)

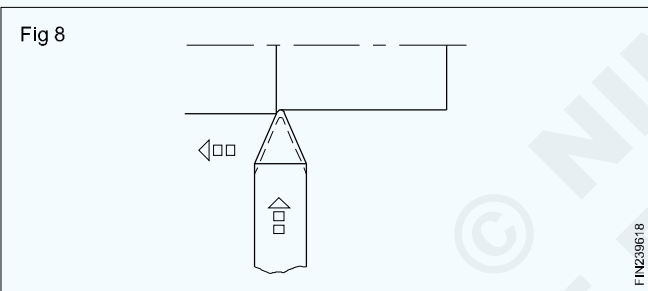


- ନାକ ଫିନିସିଂ ଚୁଲ୍ (Fig 9)

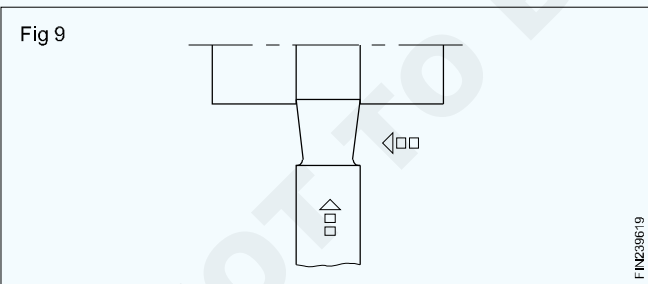


- ଅଣ୍ଟିକିଂ ଚୁଲ୍ / ଚୁଲ୍ ଅଫ୍ ଚୁଲ୍ (Fig 10)

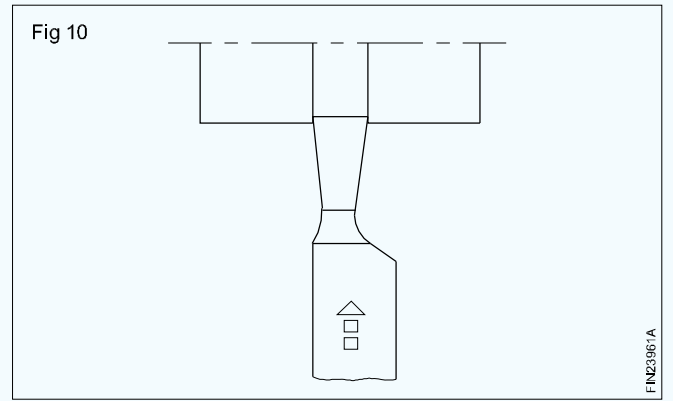

- ବାହ୍ୟ ଫ୍ରେଡିଂ ଉପକରଣ (Fig 11)

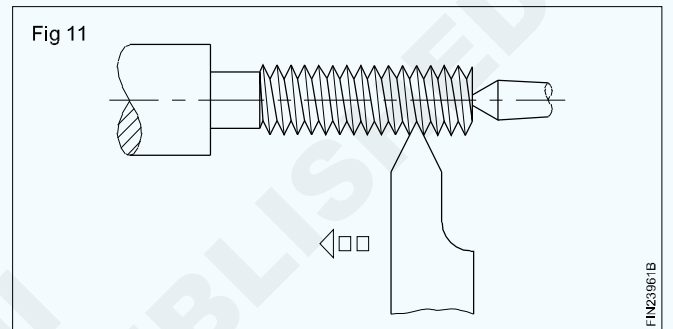

- ବିରକ୍ତ ଉପକରଣ (Fig 12)

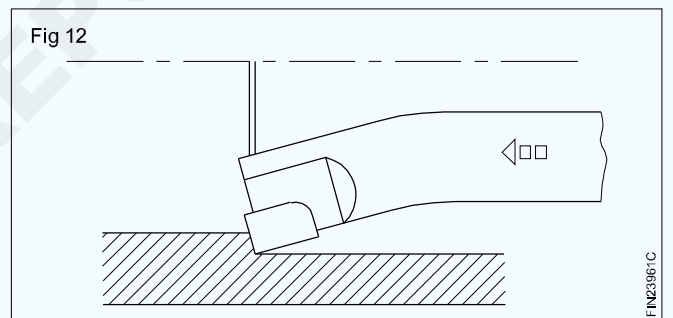


ସାଧନ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା | (Necessity of tool angles)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଉପକରଣର ବିଭିନ୍ନ କୋଣର ନାମ ଦିଅ |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର |
- ଭୁଲ କୋଣର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ପାଖାପାଖି କୋଣ (Fig 1)

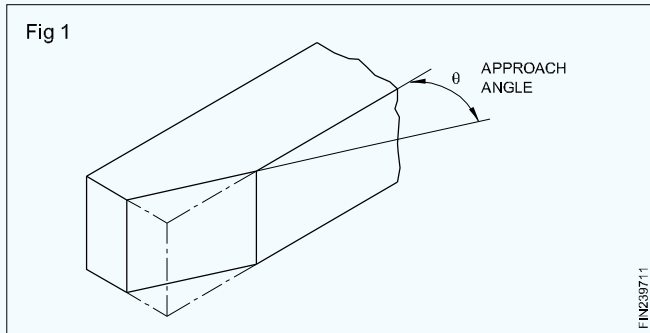


ଏହା ପାର୍ଶ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା | ଏହା କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୂମି | କାଟିବା ସମୟରେ କାଟିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ | କୋଣ ଭୂମି 25 ° ରୁ 40 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମାନକ ଭାବରେ 30 ° କୋଣ ସାଧାରଣତଃ provided ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ | ଓଲିକ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ଥୋଗୋନାଲ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପରେ ଏହାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଠି କଟିଙ୍ଗ୍ ସିଧା ସିଧା | କଟା କାଟିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଦିଆଯାଏ, ଯେହେତୁ, ଯେତେବେଳେ ସାଧନକୁ କାମରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସାଧନଟି ଆଗକୁ ବା ସହିତ ଉପକରଣର ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠ ଧୀରେ ଧୀରେ ବା increases ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଅର୍ଥୋଗୋନାଲ କଟିଙ୍ଗ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦ length ଘ୍ୟ | ପ୍ରବଳ ଗଭୀରତା ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ଯାହା ଟୁଲ୍ ମୁହଁରେ ହଠାତ୍ ସର୍ବାଧିକ ଭାର ଦେଇଥାଏ | ଯେଉଁ ଅ heat, ଚଳରେ ଉତ୍ତାପ ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯାଏ ସେହି ଅ obli, ଚଳ କାଟିବାରେ ଅଧିକ | (Fig 2)

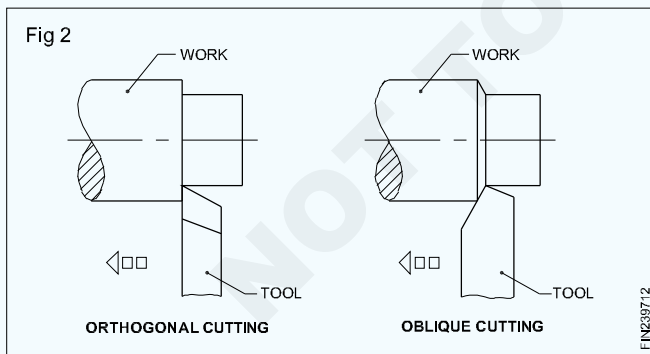


ରେଲ୍ କୋଣ (Fig 3)

ଏହା ଶେଷ-କଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏବଂ ସାଧନର ଅକ୍ଷରେ p ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଏକ ଧାଡ଼ିରେ 30 ° ରେ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ |


ପଛଟି ଆଙ୍ଗୁଳ ଏବଂ ରେଲ୍ ଆଙ୍ଗୁଳ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ ପାଇଁ 90 ° ଖେତ୍ର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ |

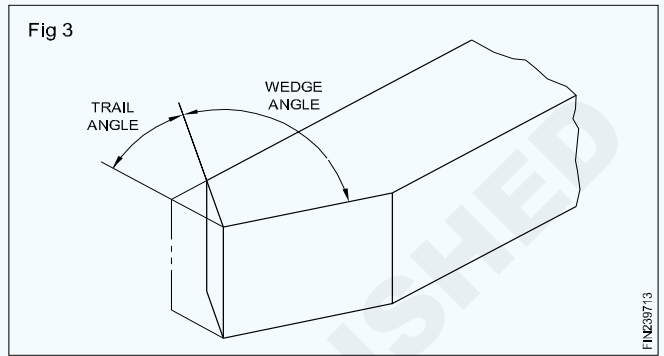

ଉପର କିମ୍ବା ପଛ ରେକ୍ କୋଣ (Fig 4)

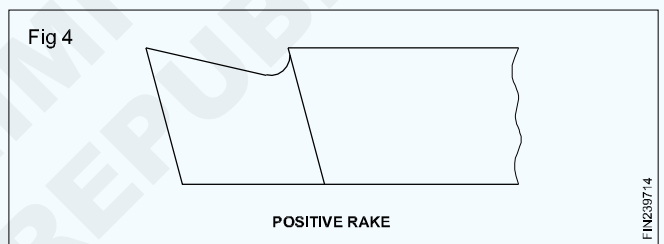


ଏକ ଉପକରଣରେ ଥିବା ରେକ୍ ଆଙ୍ଗୁଳ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ଚିପ୍ ଗଠନର ଜ୍ୟାମିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ | ଏହିପରି, ଏହା ସାଧନର କଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ | ସାଧନର ଉପର କିମ୍ବା ପଛ ରେକ୍ କୋଣ ସାଧନର ଉପର ଭାଗରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ଏବଂ ମୁଖର ଉପର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ope ଲାଟି | ଯଦି ope ଲାଟି ସାଧନର ପଛ ପଟରୁ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିପ୍ ରେକ୍ କୋଣ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏବଂ ଯଦି ope ଲାଟି ସାଧନର ପଛ ପଟରୁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଆଡ଼କୁ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ରେକ୍ କୋଣ | (Fig 5)

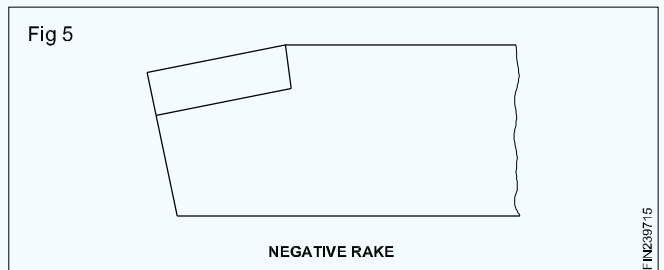

ମେସିନ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉପର ରେକ୍ କୋଣ ଭୂମି ସକାରାତ୍ମକ, ନକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରେ | ନରମ, ନ uct ଡିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବୁଲାଇବାବେଳେ, ଯାହା କୁଞ୍ଚିତ ଚିପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପଜିଟିଭ୍ ଚିପ୍ ରେକ୍ ଆଙ୍ଗୁଳ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କଠିନ ଭଙ୍ଗା ଧାତୁ ବଦଳାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଟୁଲ୍ ନାମ୍ନିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ହେବ |

କାର୍ବିଲଡ଼ ଉପକରଣ ସହିତ କଠିନ ଧାତୁକୁ ବୁଲାଇବାବେଳେ, ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଚପ୍ ରେକ୍ ଦେବା ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ । ପଜିଟିଭ୍ ଚପ୍ ରେକ୍ ଆଙ୍ଗୁଳ ସହିତ ଉପକରଣ ଅପେକ୍ଷା ନକାରାତ୍ମକ ଚପ୍ ରେକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ।


ସାଇଡ଼ ରେକ୍ କୋଣ (Fig 6)

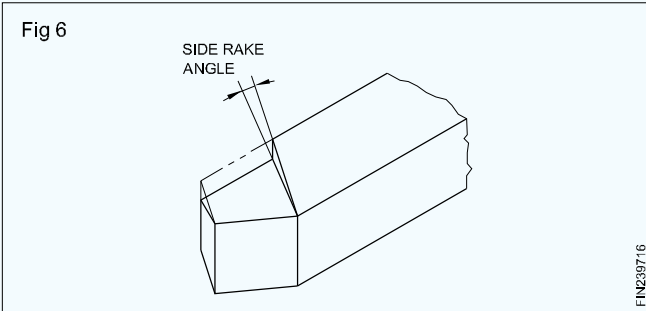

ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେକ୍ କୋଣ ହେଉଛି ଟୁଲ୍ ଓସାରର ଉପର ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରର ପାର୍ଶ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ *ope*ଲି । *Ope*ଲିଟି କାଟିବା ଧାରରୁ ଉପକରଣର ପଛ ପାର୍ଶ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ମେସିନ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 0 ° ରୁ 20 ° ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।


ଉପର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେକ୍, ଏକ ଉପକରଣ ଉପରେ ଭୂମି ଚିପ୍ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ରେକ୍ କୋଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯାହା ସେହି ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ଚିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ।

ଆଗ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ (Fig 7)

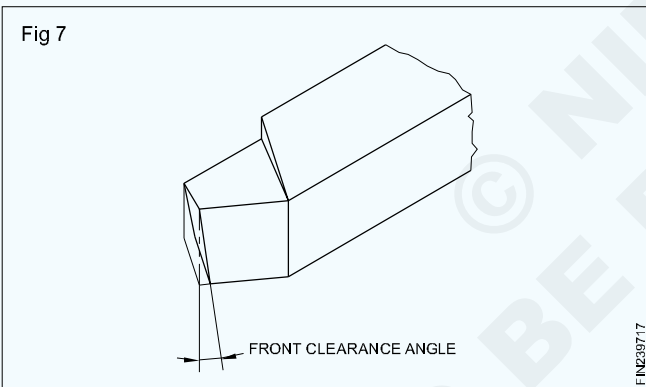

ଏହା କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ *ope*ଲି ଯାହା ତଳକୁ ଟାଣାଯାଇଥିବା ଉପକରଣର ଅକ୍ଷରେ *p* ଝରେ ରହିଥାଏ ଯାହା ସାମ୍ନା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । *Ope*ଲିଟି ସାଧନର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କେବଳ କଟିଙ୍ଗ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏବଂ କ *rub* ଶସି ଘଷିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡାଇଥାଏ । ଯଦି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ଅଧିକ, ଏହା କଟିଙ୍ଗ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ।

ପାର୍ଶ୍ଵ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ (Fig 8)

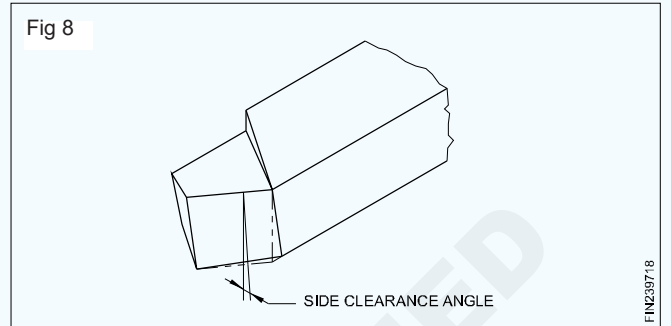

କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ହେଉଛି ସାଧନର ପାର୍ଶ୍ଵ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା *ope*ଲି ଯାହା ସାଧନର ପାର୍ଶ୍ଵ କଟିଙ୍ଗ୍ରେ ତଳକୁ ଟାଣାଯାଇଥିବା ଟୁଲ୍ ଅକ୍ଷକୁ *p* ଝରେ ଥାଏ । *Ope*ଲିଟି ପାର୍ଶ୍ଵ କାଟିବା ଧାରର ଉପରୁ ତଳ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସାଧନଟି କାମ ସହିତ ଘଷିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଅଟେ, ଏବଂ ବୁଲିବା ସମୟରେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ଫିଡ୍ ହାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପାର୍ଶ୍ଵ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।


ରେକ୍ ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରିବାବେଳେ, ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଭଲ । ତଥାପି, ପ୍ରକୃତ ଅପରେସନ୍ ସାଧନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଗାଇବ, ଏବଂ ଆମକୁ ସୁଗାଇବ, ଯଦି ସାଧନ ଉପରେ ଥିବା କୋଣାକ ପାଇଁ କ *mod* ଶସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।

ଲେଥ୍ କାଟିବା ବେଗ ଏବଂ ଫିଡ୍, କୁଲାଣ୍ଟ, ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର | (Lathe cutting speed and feed, use of coolants, lubricants)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କାଟିବା ବେଗ ଏବଂ ଫିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ |
- ଚାର୍ଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି ପ read ଛୁ ଏବଂ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- କଟିଙ୍ଗ୍ ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତୁ |
- ଫିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି ହେଉଛି ଗତି ଯେଉଁଥିରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ | (Fig 1)

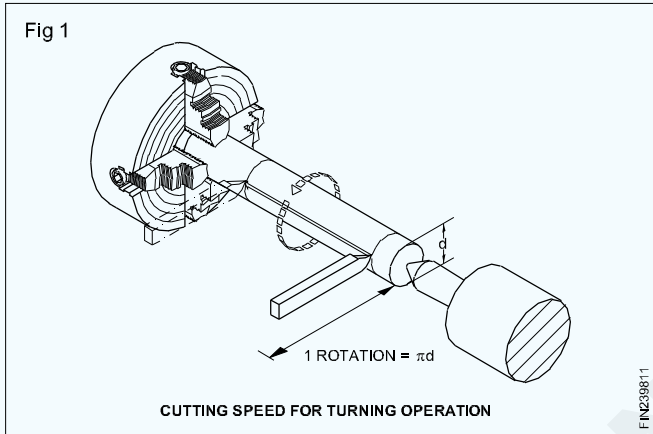

ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 'd' ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସାଧନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟର ଦ length ଧ୍ୟ $\pi \times d$ ଅଟେ | ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି 'n' rev / min ତିଆରି କରେ, ସାଧନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଦ length ଧ୍ୟ $\pi \times D \times n$ ଅଟେ | ଏହାକୁ ମିଟରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ |

$$V = \frac{\pi dn}{1000} \text{ metre/min}$$

କେଉଁଠାରେ

ଭି = ମି / ମିନିଟରେ ଗତି କାଟିବା |

$$\pi = 3.14$$

$$d = \text{mm ର କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ |}$$

$$n = \text{RPM.}$$

ଯେତେବେଳେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ଅପସାରଣ କରାଯାଏ, ଏକ ଉଚ୍ଚ କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି ଆବଶ୍ୟକ | ଏହା ସ୍ପିଣ୍ଡଲକୁ ତୁଟ ଗତିରେ ଚଳାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ବିକଶିତ ହେତୁ ଉପକରଣର ଜୀବନ ହ୍ରାସ ପାଇବ | ପରାମର୍ଶିତ କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି ଏକ ଚାର୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି | ଯଥାସମ୍ଭବ ପରାମର୍ଶିତ କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି ଚାର୍ଟରୁ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣାଯାଇଥିବା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍‌ରୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ | (Fig 2) ସଠିକ୍ କାଟିବା ଗତି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଉପକରଣ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବ |

ଉଦାହରଣ |

25 ମି / ମିନିଟରେ କାଟିବା ପାଇଁ 50 ମିଲିମିଟର ବାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର rpm ଖୋଜ |

$$V = \frac{\pi dn}{1000} \quad n = \frac{1000V}{\pi \times D}$$

$$\frac{1000 \times 25}{3.14 \times 50} = \frac{500}{3.14} = 159 \text{ rpm}$$

କାଟିବା ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାରକ |

- ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ
- କଟର ଗଭୀରତା |
- ଉପକରଣ ଜ୍ୟାମିତି |
- କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣର ଗୁଣ ଏବଂ ଦୃ id ଡା ଏବଂ ଏହାର ଆରୋହଣ |
- ଖାର୍ଚ୍ଚସମ୍ପ୍ର ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣ |
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଦୃ id ଡା |
- ବ୍ୟବହୃତ କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳ ପ୍ରକାର |

ଫିଡ୍ (Fig 3)

ଉପକରଣର ଫିଡ୍ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଗତି କରୁଥିବା ଦୂରତା ଏବଂ ଏହା mm / rev ରେ ପ୍ରକାଶିତ |




ଫିଡ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ଉପକରଣ ଜ୍ୟାମିତି |
- କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରଫେସ୍ ଫିନିଶ୍ ଆବଶ୍ୟକ |
- ସାଧନର ଦୃ id ଡା |

ଧାତୁ ଅପସାରଣର ହାର

ଧାତୁ ଅପସାରଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି ଚିପ୍ ର ପରିମାଣ ଯାହା ଏକ ମିନିଟରେ କାମରୁ ଅପସାରିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହା କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି, ଫିଡ୍ ହାର ଏବଂ କର୍ ଗଭୀରତାକୁ ବ lying ଇ ମିଲିଥାଏ |

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସ ଉପରେ କାଟିବା ବେଗ ସହିତ RPM ର ସମ୍ପର୍କ |

କାଟିବା ବେଗ 30 ମି / ମିନିଟ୍	ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବରେ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ଉପରେ ଧାତୁର ଲମ୍ବ	ସ୍ପିଣ୍ଡଲର RPM ଗଣନା କରାଯାଇଛି
Fig 2 	∅ 25 mm -----78.56 mm	1528
	∅ 50 mm -----157.12 mm	764
	∅ 75 mm -----235.68 mm	509.3

ସାରଣୀ 1

କାଟିବା ଗତି ଏବଂ H.S.S ଉପକରଣ ପାଇଁ ଫିଡ୍ |

ସାମଗ୍ରୀ ବୁଲାଇବା ଉପରେ	Fm mm / rev	କାଟିବା ବେଗ ମି / ମିନିଟ୍
ଆଲୁମିନିୟମ୍	0.2-1.00	70-100
ପିତ୍ତଳ (ଆଲଫା) - ଡକ୍ଟାଇଲ୍	0.2-1.00	50-80
ପିତ୍ତଳ (ମାଗଣା କାଟିବା)	0.2-1.5	70-100
ପିତ୍ତଳ (ଫସଫର)	0.2-1.00	35-70
ଲୁହା କାଷ୍ଠ (ଧୂସର)	0.15-0.7	25-40
ତମ୍ବା	0.2-1.00	35-70
ଇସ୍ପାତ (ମୃଦୁ)	0.2-1.00	35-50
ଇସ୍ପାତ (ମଧ୍ୟମ-କାର୍ବନ)	0.15-0.7	30-35
ଇସ୍ପାତ (ଆଲୟ-ହାଇ ଟେନସାଇଲ୍)	0.08-0.3	5-10
ଥର୍ମୋ-ସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍	0.2-1.00	35-50


ଧାନ ବିଅକ୍ସ

ସୁପର HSS ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫିଡ୍ ସମାନ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କାଟିବା ବେଗ 15% ରୁ 20% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ |

ଏକ କମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପରିସର ଭାରୀ, ରୁଗ୍ କଟ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗତି ପରିସର ହାଲୁକା, ଶେଷ କଟ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

ଆବଶ୍ୟକ ଫିନ୍ ଏବଂ ଧାତୁ ଅପସାରଣ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ଫିଡ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଛି |

ଯେତେବେଳେ କାର୍ବାଇଡ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, H.S.S ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା 10 ରୁ 15 ଗୁଣ ଅଧିକ କାଟିବା ବେଗ | ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ |

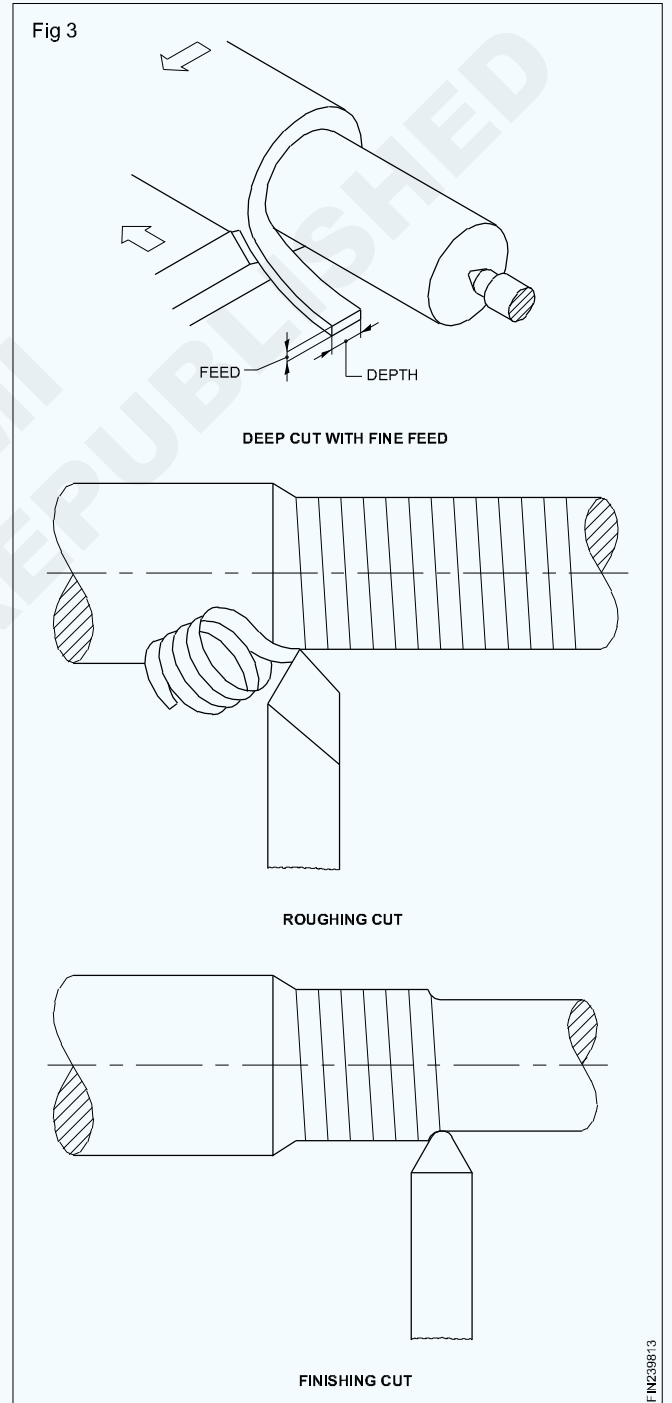

HSS ଏବଂ କାର୍ବାଇଡ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା

HSS ଉପକରଣ	କାର୍ବାଇଡ୍ ତୁଳ୍ନା
<ul style="list-style-type: none"> ଫେରୁସ୍ ତୁଳ୍ନା ସାମଗ୍ରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଲୁହା ଥାଏ । ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଷ୍ଟିଲରେ ତୁଳ୍ନାଷ୍ଟେନ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍ ଏବଂ ଭାନାଡିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ । କାଟିବା ଗତି କମ୍ ଅଟେ । କଠିନ ଉପକରଣ । ମୂଲ୍ୟ କମ୍ । 	<ul style="list-style-type: none"> ଅଣ-ଫେରୁସ୍ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲୁହା ନାହିଁ । କାର୍ବାଇଡ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଷ୍ଟିଲ୍ ପରି ଅତି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନତା ବଜାୟ ରଖିପାରେ । କାଟିବାର ଗତି ଅଧିକ । ଏହା ଏକ ବ୍ରଜେଡ୍ ତୁଳ୍ନା ବିତ୍ ଏବଂ ତୁଳ୍ନା ବିତ୍ କୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ । ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ।

କୁଲ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଲିବ୍ରିକାଣ୍ଟ୍ସ (କଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍) (Coolants & lubricants (Cutting fluids))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ତରଳ ପଦାର୍ଥ କାଟିବାର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।
- ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ ।
- ବିଭିନ୍ନ କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳର ନାମ ଦିଅ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣକୁ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଅପରେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସଠିକ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

କୁଲ୍ୟାଣ୍ଟ୍ (କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳ)

କଟା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ପୋଷାକ ହାସ୍ୟ କରିବାରେ କୁଲ୍ୟାଣ୍ଟ୍ (କଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୁଲ୍ୟାଣ୍ଟ୍ (କଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍) ଜରୁରୀ । ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଚିପ୍ ତୁଳ୍ନା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ଚିପ୍ ସ୍ଥଳରେ ହେବାବେଳେ ଶିଅର୍ ଡୋନ୍ରେ ଘଟୁଥିବା ଧାତୁର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିକୃତି ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ଧାତୁକୁ ଉପକରଣର କଟିଙ୍ଗ୍ ଅନୁସରଣ କରେ, ଏବଂ ଉପକରଣଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ । ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଖରାପ ସମାପ୍ତି ଏବଂ ତୁଳ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟ ।

କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳର ସୁବିଧା ହେଉଛି:

- ସାଧନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ ।
- ଚିପ୍ / ତୁଳ୍ନା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କୁ ତେଲ କରେ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ତୁଳ୍ନା ପରିଧାନକୁ ହାସ୍ୟ କରେ ।
- ଚିପ୍ ସ୍ତରକୁ ରୋକିଥାଏ ।
- ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ର ଭୂମିକା ସମାପ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।
- ଚିପ୍ କୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ।
- କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର କ୍ଷୟକୁ ରୋକିଥାଏ ।

ଏକ ଭଲ କଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

- ଭଲ ଲିବ୍ରିକେଟ୍ ଗୁଣ ।
- କଳଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ।
- ଉତ୍ତମ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ଥିରତା ।
- ପାଣିରେ ମିଶିବା ପରେ ସମାଧାନରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ।
- ସ୍ୱଚ୍ଛତା
- ଆପେକ୍ଷିକ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ।

- ଅଣ-କ୍ୱଳନ୍ତତା ।

ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ତରଳ କାଟିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

- ତୁଳ୍ନା ଏବଂ ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ହେତୁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେତୁ କଟିଙ୍ଗ୍ ତୁଳ୍ନା ଏବଂ ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ।
- ଉପକରଣର କଟିଙ୍ଗ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଏବଂ ଉପକରଣରେ କ wear ଶିଥି ପୋଷାକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ।
- ଚିପ୍ ସ୍ତରକୁ ଗଠନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ।
- ସାଧନକୁ ଏକ ଭଲ କାଟିବା ଦକ୍ଷତା ଦେବା ।
- ଚାକିରିରେ ଏକ ଭଲ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶେଷ କରିବା ।
- ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଲିବ୍ରିକାଣ୍ଟ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ତେଲ ।
- ସିଧା ଖଣିଜ ତେଲ ।
- ସିଧା ଫ୍ୟାଟି ତେଲ ।
- ଯ round ଗିକ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ ତେଲ ।
- ସଲଫୁରିଜଡ୍ ତେଲ ।

ତରଳ ପଦାର୍ଥ କାଟିବା - ପ୍ରକାର ଏବଂ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ତେଲ ।

ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ତେଲ ।

ସେଗୁଡ଼ିକ ମିନେରାଲ୍ ତେଲରୁ ଏମ୍ବଲେସିଫିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକ ଏମ୍ବଲେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ । ତେଲ ଲିବ୍ରିକେଟ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରକାର ଉପରେ ମିଶ୍ରଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରେ ।

ସିଧା ଖଣିଜ ତେଲ |

ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଖଣିଜ ତେଲ | ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ତେଲ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ହାଲୁକା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ଯେତେବେଳେ ତେଲ ମୁଖ୍ୟତଃ essential ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭାରୀ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଅଂଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ କଳଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି |

ଲାର୍ଡ ତେଲ |

ଖରାପକୁ ରୋକିବା, ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାର୍ଡ ତେଲ ସାଧାରଣତଃ mineral ଖଣିଜ ତେଲ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ | ଅତ୍ୟଧିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଲବ୍ଧିକାଣ୍ଡ |

ସଲଫୁରିଜଡ୍ ତେଲ |

ଆଧୁନିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟଧିକ କାଟିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ସଲଫୁରାଇଜଡ୍ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି | ସଲଫରର ଯୋଗ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ | ଏହାର ଲବ୍ଧିକେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଟିପ୍ ଖେଲ୍‌କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ |

କୁଲାଣ୍ଡ୍ (କଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍) କାଟିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ପରିଧାନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଯୋଜନା କରେ |

ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି |

ସାମଗ୍ରୀ	ଖନନ	ପୁନ am ନାମକରଣ	ପ୍ରେଡିଂ	ବୁଲିବା	ମିଲିଂ
ଆଲୁମିନିୟମ୍	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ କିରୋସିନ୍ କିରୋସିନ୍ ଏବଂ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ କିରୋସିନ୍ ଖଣିଜ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ କିରୋସିନ୍ ଏବଂ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ ଖଣିଜ ତେଲ
ପିତ୍ତଳ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଖଣିଜ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ
ପିତ୍ତଳ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଖଣିଜ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଖଣିଜ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଖଣିଜ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ
ଲୁହା ପକାନ୍ତୁ	ଶୁଖିଲା ଏୟାର ଜେଟ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଖଣିଜ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଶୁଖିଲା ସଲଫୁରିଜଡ୍ ତେଲ ଖଣିଜ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ
ତମ୍ବା	ଶୁଖିଲା ତେଲ ଶୁଖାନ୍ତୁ ଖଣିଜ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ କିରୋସିନ୍ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ	ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ
ଇସ୍ପାତ ଆଲୋଇସ୍	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ସଲଫୁରିଜଡ୍ ତେଲ ଖଣିଜ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ସଲଫୁରିଜଡ୍ ତେଲ ଖଣିଜ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ସଲଫୁରିଜଡ୍ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଖଣିଜ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ
ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇସ୍ପାତ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ସଲଫୁରିଜଡ୍ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ସଲଫୁରିଜଡ୍ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ସଲଫୁରିଜଡ୍ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ	ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲ ଲାର୍ଡ ତେଲ

ଯବକ୍ଷାରଜାନ (Lubricants)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ
- ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଏକ ଭଲ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ଯନ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ମିଳନ ଅଂଶର ଗତି ସହିତ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ | ଯଦି ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନହୁଏ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିଳନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ | ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହିତ କୁଲିଂ ମିଡ଼ିଆର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିଳନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଯାହା ଏକ 'ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ଏକ 'ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ' ହେଉଛି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ତରଳ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ତରଳ କିମ୍ବା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ତେଲିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ | ଏହା ଯନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଭ | ଏହା ମେସିନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷୟ, ପରିଧାନ ଏବଂ ଛିଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଏହା ଘର୍ଷଣକୁ କମ କରାଏ |

ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |

- ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରେ |
- ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ |
- ଆଡ଼ିଶିନ୍ ରୋକିଥାଏ |
- ଭାର ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ |
- ଗତିଶୀଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା କରେ |
- କ୍ଷୟକୁ ରୋକିଥାଏ |
- ମେସିନ୍ ବକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ |

ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଗୁଣ |

ଭିସ୍କୋସିଟି |

ଏହା ଏକ ତେଲର ତରଳତା ଯାହା μ it ।ରା ଏହା ଉଚ୍ଚ ତାପ କିମ୍ବା ଭାରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଯାହା ଭାରୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଚିପି ନଥାଏ |

ତେଲ |

ତ Oil ଲତା ଆର୍ଦ୍ରତା, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଟେକ୍ସଚର ଏବଂ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଏକ ମିଶ୍ରଣକୁ ବୁଝାଏ | (ଧାତୁ ଉପରେ ଏକ ତେଲିଆ ଚର୍ମ ଛାଡ଼ିବାର ତେଲର କ୍ଷମତା |

ଫ୍ଲ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ |

ଏହା ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଠାରେ ବାଷ୍ପକୁ ତେଲରୁ ଦିଆଯାଏ (ଏହା ଶୀଘ୍ର ତାପରେ କ୍ଷୟ ହୁଏ) |

ଅଗ୍ନି ବିନ୍ଦୁ |

ଏହା ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଠାରେ ତେଲ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଆଁରେ ଲାଗିଥାଏ |

ବିନ୍ଦୁ our ।ଲକ୍ଷ |

The ଲିବା ସମୟରେ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ତାପମାତ୍ରା |

ଏମ୍ପୁଲେସନ ଏବଂ ଡିମ୍ପୁଲେସିବିଲିଟି |


ଏମ୍ପୁଲେସିଫିକେସନ୍ ଏକ ତେଲର ଜଳ ସହିତ ଦୂରତ୍ୱ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯାହାକି ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ ଛିର ଏମ୍ପୁଲେସନ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଡି-ଏମ୍ପୁଲେସିବିଲିଟି ତପ୍ତରତାକୁ ସୁଗଢ଼ାଏ ଯାହା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥକତା ଘଟିବ |

ଠାକୁର ଏବଂ ଠାକୁର - ସ୍ୱ independent ଧାରଣ 4 ଜହ୍ନ ଚକ୍ (Chucks and chucking - the independent 4 jaw chuck)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- 4 ଚି ଜହ୍ନର ନିର୍ମାଣର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ
- 4 ଚି ଜହ୍ନର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |

4 ଜହ୍ନ ଚକ୍ (Fig 1)

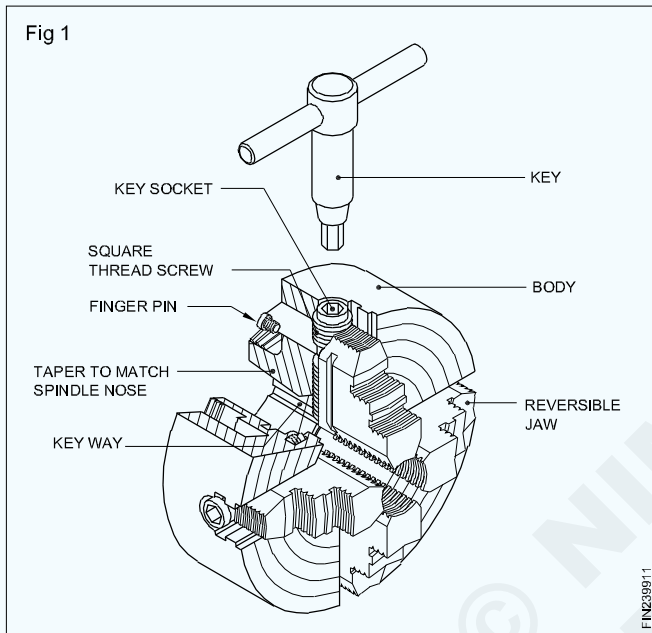


ଚାରୋଟି ଜହ୍ନକୁ ସ୍ୱ independent ଧାରଣ ଚକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜହ୍ନକୁ ସ୍ୱ ently ଧାରଣ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିହେବ; ଏହି ଚକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ 0.001 "କିମ୍ବା 0.02 ମିମି ସଠିକତା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁ ହୋଇପାରିବ |

ଏହି ପ୍ରକାର ଚକ୍ ଆତ୍ମ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଚକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାରୀ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜହ୍ନ ଏକ ବର୍ଗ ସୂତା ସ୍କରୁ ବାହାରି ସ୍ୱ ently ଧାରଣ ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ | ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଚାକିରି ରଖିବା ପାଇଁ ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଅଟେ | ସ୍ୱ independent ଧାରଣ 4 ଚି ଜହ୍ନର ଚାରୋଟି ଜହ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱ ently ଧାରଣ ଭାବରେ ଚକ୍ ଶରୀରରେ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପୃଥକ ବର୍ଗ ପ୍ରେତେତ୍ ସ୍କରୁ ବାହାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି | ଜହ୍ନର ଉପଯୁକ୍ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ରା, ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଜବ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ |

ବିଚାର ଧର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ, ଏହାକୁ ଏକ ଡାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁ କରାଯାଇପାରିବ |

ଖର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ଉପରେ ଚକ୍ ନିକଟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଯେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଉଚିତ୍, ଯେପରି ଚକ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅକ୍ଷରେ ଏକ କୋଣରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ |

ସ୍ୱ independent ଧାରଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଜବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସୁଚିତ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଟ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ | (Fig 2)

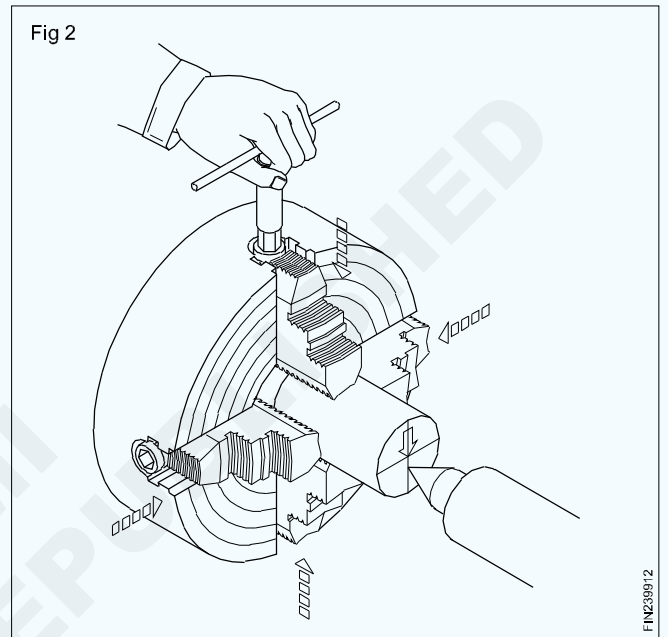

4 ଚି ଜହ୍ନର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ପଛ ସ୍କେଟ୍ | - ଶରୀର
- ଜହ୍ନ | - ବର୍ଗ ପ୍ରେତେତ୍ ସ୍କରୁ ଶାଫ୍ଟ |

ପଛ ସ୍କେଟ୍ |

ବ୍ୟାକ୍ ସ୍କେଟ୍ ଆଲୋନ ସ୍କରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ପଛ ଭାଗରେ ଲାଗିଥାଏ | ଏହା କାଷ୍ଠ ଲୁହା / ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁ ନିର୍ମିତ | ଏହାର ବୋରଡ଼ି ସ୍ଥିତ ନାକର ଟେପର ସହିତ ମେଲ ଖାଉଛି | ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା ସ୍ଥିତ ନାକରେ ପ୍ରବଳ ଚାକି ସହିତ ଖାପ ଖାଏ | ଆଗରେ ଏକ ପାଦ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସୂତା କଟା ହୋଇଛି | ଏକ ପ୍ରେତେତ୍ କଲର, ଯାହା ସ୍ଥିତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରେତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚକ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଥାଏ, ଏବଂ ଟେପର ଏବଂ ଚାକି ବାହାରି ସ୍ଥାନିତ ହୁଏ | କେତେକ ଠାକୁରଙ୍କର ପଛ ସ୍କେଟ୍ ନାହିଁ |

ଶରୀର (ଚିତ୍ର 1)

ଶରୀର କାଷ୍ଠ ଲୁହା / କାଷ୍ଠ ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଚେହେରା କ୍ୱଳକ୍ କଠିନ | ଜହ୍ନକୁ ଏକତ୍ର କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏହାର 90° ପୃଥକ ଭାବରେ ଚାରୋଟି ଖୋଲା ଅଛି | ଚାରୋଟି ସ୍କରୁ ଶାଫ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | ଏକ ଚକ୍ ଚାକି ବାହାରି ସ୍କରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଏ | କ୍ରମ-ସେକ୍ସରେ ଥିବା ଶରୀର, ମୁହଁରେ ସମାନ୍ତରାଳ ବୃତ୍ତାକାର ରିଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଯାହା ସାଂଖ୍ୟିକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ଚିହ୍ନିତ | ସଂଖ୍ୟା 1 ମ middle ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ବ increases 6 |

ଜହ୍ନ (Fig 1)

ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲରୁ ନିର୍ମିତ । କଠିନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବିକ, ଯାହା ଶରୀରର ଖୋଲିବା ଉପରେ ସ୍ଥାୟତ୍ତ କରେ । ଖାଲି କାମ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଅଟେ ।

ଜହ୍ନର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ଗ-ପ୍ରେଡେଡ୍ ଯାହା ଅପରେଟିଂ ସ୍କ୍ରୁ ସହିତ ଜହ୍ନକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ସ୍କ୍ରୁ ଶାଫ୍ଟ (ଟିପ୍ 1)


ସ୍କ୍ରୁ ଶାଫ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷରକାମ୍ପ ଷ୍ଟିଲ, କଠିନ, ସ୍ୱଭାବିକ ଏବଂ ଭୂମିରୁ ନିର୍ମିତ । ସ୍କ୍ରୁ ଶାଫ୍ଟର ଉପର ଅଂଶକୁ ଚକ୍ ଚାବି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଗ ସ୍କ୍ରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଶରୀରର ଅଂଶରେ, ଏକ ବାମ ହାତର ବର୍ଗ ସୂତା କଟିଯାଏ । ସ୍କ୍ରୁ ଶାଫ୍ଟର ମାମିରେ, ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଏ । ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବା not ବାକୁ ନୁହେଁ ।

3 ଜହ୍ନ ଚକ୍ (3 Jaw chuck)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- 3 ଟି ଜହ୍ନର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ୍ କର ।
- 3 ଟି ଜହ୍ନର ନିର୍ମାଣର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- 3 ଟି ଜହ୍ନ ଚକ୍ ଏବଂ 4 ଟି ଜହ୍ନ ଚକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର ।
- Jaw ଟି ଜହ୍ନର ଚକ ଉପରେ 4 ଟି ଜହ୍ନର ଗୁଣ ଏବଂ ଡେରିମିଟ୍ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଚକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

3 ଜହ୍ନ ଚକ୍ (Fig 1)

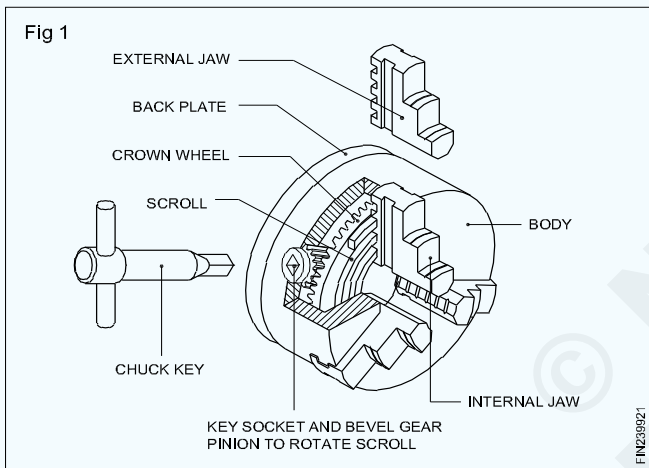

3 ଟି ଜହ୍ନ ଚକ୍ ଏକ ଆମ୍-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଚକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ଅଧିକାଂଶ ଚକ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଧାରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଅଛି । ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ମିତ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କେବଳ ସିଦ୍ଧ ଗୋଲାକାର କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଟି ଜହ୍ନରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ।

3 ଟି ଜହ୍ନର ନିର୍ମାଣରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସ୍କୋଲ୍ କେବଳ ଏକ ଉପାଦାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ନଥାଏ, ଏହା ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଏ । ଏହା ମାମି ଲିକ୍ ଭାବରେ ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେହେତୁ ସ୍କୋଲ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଜହ୍ନରେ ଯେକ wear ଶସି ପୋଷାକ ଅବସ୍ଥାନର ସଠିକ୍ତାକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ । ଆଗକୁ ଏହି ପୋଷାକର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ କ adjust ଶସି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଏହି ପ୍ରକାରର ଚକ୍ର ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ନୁହେଁ ଏବଂ ପୃଥକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

3 ଟି ଜହ୍ନର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ପଛ ପ୍ଲେଟ୍ | - ଶରୀର
- ଜହ୍ନ | - ମୁକୁଟ ଚକ୍ ଏବଂ
- ପିନିଅନ୍ ।

ପଛ ପ୍ଲେଟ୍ (Fig 1): ପଛ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଲୋନ୍ ସ୍କ୍ରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ପଛ ଭାଗରେ ବନ୍ଧା । ଏହା କାଷ୍ଠ ଲୁହାରେ ତିଆରି । ଏହାର ବୋରଟି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍

ନାକର ଚେପର ସହିତ ମେଲ ଖାଉଛି । ଏହାର ଏକ ଚାବି ଅଛି ଯାହା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ନାକରେ ପ୍ରବଳ ଚାବି ସହିତ ଖାପ ଖାଏ । ଆଗରେ ଏକ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୂତା କଟାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରେଡେଡ୍ କଲର, ଯାହା ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚକ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଚେପର ଏବଂ ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ।

ଶରୀର (Fig 1): ଶରୀର କାଷ୍ଠ ଷ୍ଟିଲରୁ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ ଚେହେରା କଠିନ ହୋଇଯାଏ । ଜହ୍ନକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ତିନୋଟି ଖୋଲା 120 ° ଅଲଗା ଅଛି । ଏକ ଚକ୍ ଚାବି ମାଧ୍ୟମରେ ଜହ୍ନକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶରୀରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନୋଟି ପିନିଅନ୍ ସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର କ୍ରସ-ସେକ୍ସରେ ଏହା ଖାଲ । ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ମୁକୁଟ ଚକ ରଖାଯାଇଛି ।

ଜହ୍ନ (Fig 1): ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷରକାମ୍ପ ଷ୍ଟିଲରୁ ନିର୍ମିତ, କଠିନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବିକ, ଯାହା ଶରୀରର ଖୋଲିବା ଉପରେ ଖସିଯାଏ । ସାଧାରଣତ two ଦୁଇଟି ଜହ୍ନର ସେଟ୍ ଅଛି । ବାହ୍ୟ ଜହ୍ନ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜହ୍ନ । କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଜହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି କାମ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଜହ୍ନରେ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାନିଂ ପରିସରକୁ ବ increase ଲାଥାଏ । ଜହ୍ନର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୂତା ସହିତ କଟାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜହ୍ନକୁ ଏକ କ୍ରମାଗତ manner ଙ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା କରାଯାଏ, ଯାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରୁରେ ଜହ୍ନକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ମୁକୁଟ ଚକ (Fig 1): ମୁକୁଟ ଚକଟି ମିଶ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲରୁ ନିର୍ମିତ, କଠିନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବିକ । ମୁକୁଟ ଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜହ୍ନକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍କୋଲ୍ ସୂତା କଟାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚେପର କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ବେଭେଲ ଗିଅର ଦାକ୍ତକୁ ପିଅନ ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କଟାଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଚିନି ଚାବି ଦ୍ୱାରା ପିନିଅନ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହୁଏ, ମୁକୁଟ ଚକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଭିତର ବା ବାହାରକୁ ଗତି କରେ ।

ପିନିଅନ୍ (Fig 1): ପିନିଅନ୍ ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲରୁ ତିଆରି, କଠିନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବିକ । ଏହା ଶରୀରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥାଏ । ପିନିଅନ୍ ଉପରେ ଚକ୍ ଚାବି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଗ ସ୍କ୍ରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଏକ ଚେପର ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବେଭେଲ ଗିଅର ଦାକ୍ତ କଟାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମୁକୁଟ ଚକ ସହିତ ମେଲ ଖାଏ ।

3 जबड़ा चक और 4 जबड़ा चक के बीच तुलना

3 ଜହ୍ନ ଚକ୍	4 ଜହ୍ନ ଠାକୁର
କେବଳ ସିଲିଣ୍ଡର, ସୋଡ଼ଗାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ	ନିୟମିତ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଆକୃତିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜହ୍ନ ଉପଲବ୍ଧ	ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଅଟେ
କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବା ସହଜ ଅଟେ	କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର
କମ୍ ଧରିବା ଶକ୍ତି	କମ୍ ଧରିବା ଶକ୍ତି
କଟର ଗଭୀରତା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ଅଟେ	କଟର ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଦିଆଯାଇପାରେ
ଭାରୀ ଚାକିରି ବଦଳାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ	ଭାରୀ ଚାକିରି ବଦଳାଯାଇପାରିବ
ଅଜବ ମୋଡ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ	ଏକ୍ସ୍ଟେଣ୍ଡିବ୍ ଟର୍ନିଂ ପାଇଁ ଖାର୍ଜସ୍ଥିତ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ
ଚେହେରାରେ କନ୍ସ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ	କନ୍ସ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍କଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଜହ୍ନର ଆନୁମାନିକ ସେଟିଂ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ଠାକୁର ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ ସଠିକତା କମିଯାଏ	ଠାକୁର ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବାରୁ ସଠିକତାର କ loss ଶସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ

4 ଟି ଜହ୍ନର ଗୁଣ |

- ନିୟମିତ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଆକୃତିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ |
- ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଏକାଗ୍ର କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ |
- ଯଥେଷ୍ଟ ଧରିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭାରୀ କାଟ ଦିଆଯାଇପାରେ |
- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଅଟେ |
- କାମର ଶେଷ ମୁହଁରେ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ |
- ଚକଟି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ସଠିକତାର କ loss ଶସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ |

4 ଟି ଜହ୍ନର ଚକ୍କର ଡି-ମେରିଟ୍ |

- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେବା ଜରୁରୀ |
- ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ଶକ୍ତି ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେ ସେଟିଂ ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ |

3 ଟି ଜହ୍ନର ଗୁଣ |

- କାମ ସହଜରେ ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ |
- ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ଗାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ |
- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜହ୍ନ ଉପଲବ୍ଧ |

3 ଟି ଜହ୍ନର ଚକ୍କର ଡି-ମେରିଟ୍ |

- ଠାକୁର ହୋଇଯିବା ସହିତ ସଠିକତା କମିଯାଏ |
- ରନ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |
- କେବଳ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ସୋଡ଼ଗାଳିଆ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ |
- ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟାସ ସହିତ ସଠିକ୍ ସେଟିଂ କିମ୍ବା ଏକାଗ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏକ ଆମ୍-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଚକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ |

ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |

ଏକ ଚକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ:

- ଠାକୁର ପ୍ରକାର |
 - ଠାକୁର କ୍ଷମତା |
 - ଶରୀରର ବ୍ୟାସ |
 - ଶରୀରର ମୋଟେଇ |
- ସ୍ଥିତ୍ତ ନାକକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି |

ଉଦାହରଣ |

3 ଜହ୍ନ ଆମ୍-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଠାକୁର |
 ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ କ୍ଷମତା 450 ମିମି |
 ଶରୀରର ବ୍ୟାସ 500 ମିମି |
 ଶରୀରର ମୋଟେଇ 125 ମି.ମି.
 ମାଉଣ୍ଟିଂର ଟେପେଡ୍ କିମ୍ବା ଥ୍ରେଡ୍ ପଦ୍ଧତି |

ଚକ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂର ସୂତା ସଫା କରିବାର ପଦ୍ଧତି (Method of cleaning the thread of the chuck mounting)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଥ୍ରେଡ୍ କ୍ଲିନର୍ ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଥ୍ରେଡ୍ କ୍ଲିନର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚକ ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ସମସ୍ତ ମିଳନ ଅଂଶକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟଥା, ଏହି ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ମାଲିଆ ନିମ୍ନଲିଖିତ ହୋଇପାରେ |

ଠାକୁର ସରିଯିବା ପାଇଁ କାରଣ କର |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ କିମ୍ବା ଚକ ଉପରେ ସୂତା କିମ୍ବା ଚେପରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | (Fig 1)

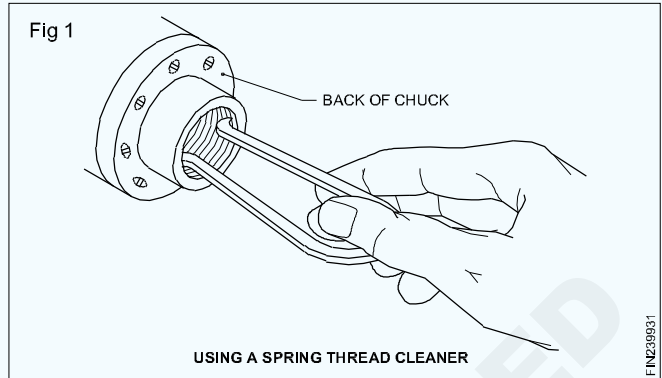

ଚକ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଡିସମାଉଣ୍ଟିଂ | (Mounting and dismounting of chucks)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ନାକରୁ ଚକ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଡିସମାଉଣ୍ଟିଂ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |

କାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲେଖି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣ ରହିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ | ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଉଥିବା ଝାଙ୍କି-ହୋଲ୍ଡିଂ ଡିଭାଇସକୁ ଡିସମାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଝାଙ୍କି-ହୋଲ୍ଡିଂ ଡିଭାଇସକୁ ମାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଯାଏ ଯାହା ହାତରେ କାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ |

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ନାକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ସହଜ ବୁ understanding ମଣା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି |

ହେତୁସ୍ପକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଉପରେ ଏକ ଚକ୍ ଲଗାଇବାବେଳେ, ଠାକୁର କିମ୍ବା ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ |

କ୍ଷତି ଲେଥ୍ ସଠିକ୍‌ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ | ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ |

ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ

ଏକ ଚକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଲେଥ୍ ଏବଂ ହାତରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଅଟେ |

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ନାକ ଉପରେ ଏକ ଚକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଏହିପରି କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |



ସ୍ଥାପନପୂର୍ବକ କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ଚକ୍ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଲେଥ୍ ବେଡ୍ ଉପରେ ଏକ କାଠ ବୋର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ | (Fig 1)

ବଡ଼ ଚକ୍ ପାଇଁ ଚକ୍ ଏବଂ ଲେଥ୍ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାଠ ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ | (Fig 2)

ବେଡ୍ ସ୍ଥାପନପୂର୍ବକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଏହା ଚକ୍‌କୁ ଫିଟ୍ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ନିରାପଦ କରିଥାଏ |

ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରୀ ଚକ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ କରିବାବେଳେ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ |

ତେଲର ଏକ ହାଲୁକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ମିଳନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲ କରନ୍ତୁ |

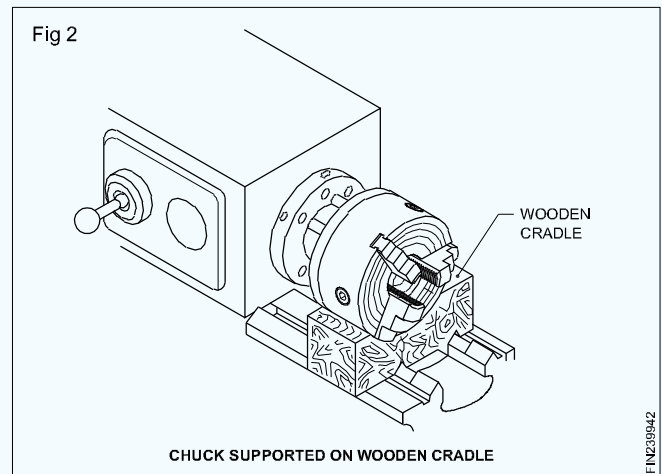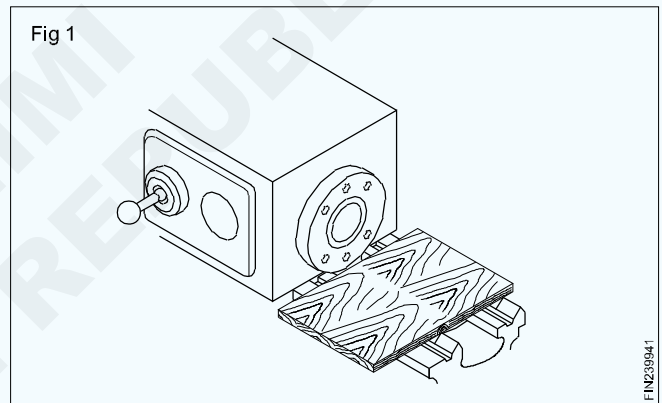

ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ

ଗତି-ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଗତିରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |


ମୋଟରକୁ ଶକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ |

ମୋଟରକୁ ସୁଇଚ୍ କର |

କ୍ଲଚ୍ ଲିଭାଇବା ନିୟୋଜିତ କର |


ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
 ଯାଅ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚକ୍କର ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଚେହେରା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଖି ସତ୍ୟ
 ଚାଲୁଛି ।

ଥ୍ରେଡେଡ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଉପରେ ଚକ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ (Fig 3)

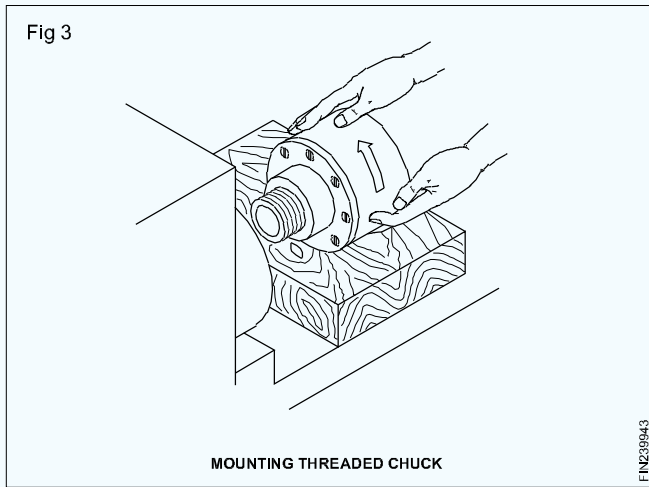

ମୋଟର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
 ଚକଟିକୁ କାଠ ପଟା କିମ୍ବା କ୍ରେଟ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ନାକ
 ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।
 ହାତରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍‌ଇଜ୍ ବୁଲାଇ ଏବଂ ଚକଟିକୁ ସୂତା ସୂତାରେ
 ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ । (Fig 3)
 ଗତି-ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲିଭାଇବାକୁ ମଛର ଗତିରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
 ଚକଟିକୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କରୁ କରନ୍ତୁ ।
 ଚକଟି ସହଜରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍‌ରେ ସ୍କରୁ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
 ଯଦି କି resistance ଶିକ୍ଷି ପ୍ରତିରୋଧ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଚକଟି ବାହାର
 କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଅ କରନ୍ତୁ ଯେ ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ସଫା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ଟେପର ହୋଇଥିବା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଉପରେ ଆରୋହଣ (Fig 4)

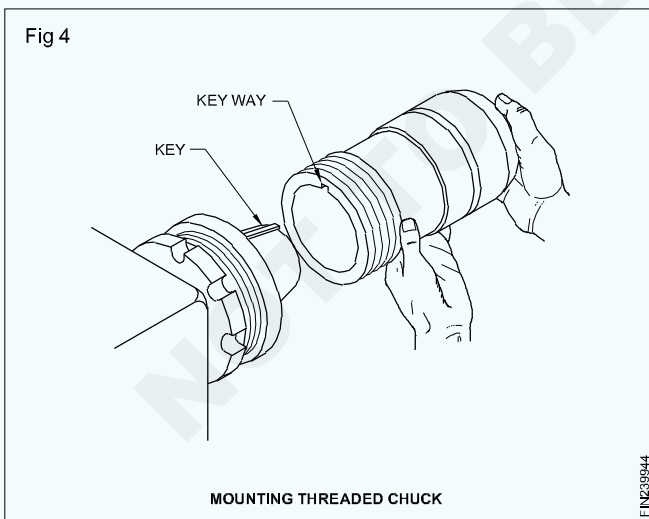


ମୋଟର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
 ଟେଣ୍ଟ କାଠ ବୋର୍ଡ୍ କିମ୍ବା କ୍ରେଟ ଉପରେ ଥିବା ଚକଟି ଏହାକୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ନାକ
 ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।
 ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ନାକ ଉପରେ ଚାକି ଚକ୍ରେ ଥିବା ଚାକି ସହିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 ହାତରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବୁଲାଇ ।


ଗତି-ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲିଭାଇବାକୁ ମଛର ଗତିରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
 ଚକଟିକୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଉପରେ ଠେଲିଦିଅ ଏବଂ ଲକିଂ ରିଙ୍ଗକୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍‌ଇଜ୍
 ବୁଲାଇ । (Fig 4)

ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଛୋଟ ଚକଟି ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି
 ରଖାଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଲକିଂ ରିଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ସି' ସ୍ପାନର୍
 ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍ପାନର୍ ଲକିଂ ରିଙ୍ଗର ଉପରି ଭାଗରେ ଫିଟ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯାହାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍
 ତଳକୁ ସୂଚାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍‌ର ଶେଷକୁ ଜାଗୁଡ଼ି ଧରି
 ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍‌ଇଜ୍ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଘାତ କର । ଏହା
 ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲକିଂ ରିଙ୍ଗକୁ ଟାଣ କରିବ । (Fig 5)

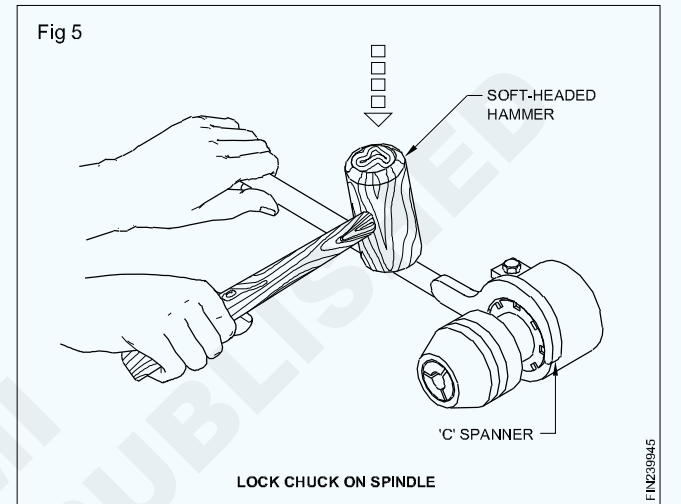

ଏକ କ୍ୟାମ-ଲକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଉପରେ ଆରୋହଣ (Fig 6)


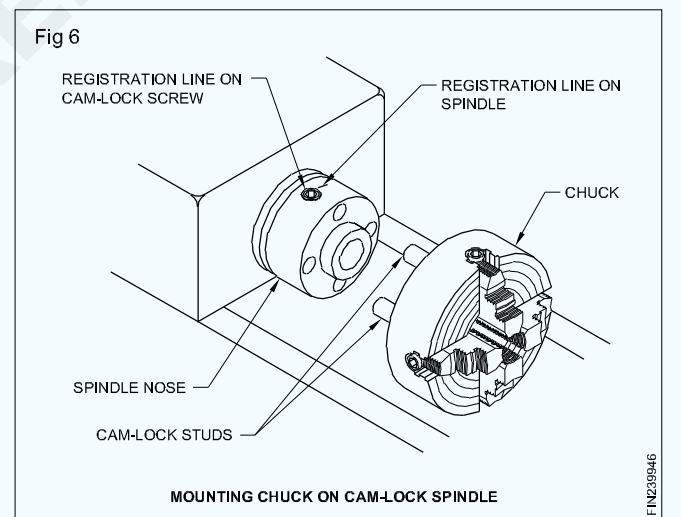


ମୋଟର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
 ଚକଟିକୁ ଏକ କାଠ ବୋର୍ଡ୍ କିମ୍ବା କ୍ରେଟ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍
 ନାକ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ । ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍‌ର ମାଗଣା ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଅନୁମତି ଦେବା
 ପାଇଁ କ୍ଲକ୍‌କୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ । ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍‌ରେ ଏକ କ୍ୟାମ-ଲକ୍ ସ୍କରୁରେ ସଠିକ୍
 ଚକ୍ କା ଉଠି କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ-ଲକ୍ ସ୍କରୁ ଟର୍ନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦିଏ ଯେ ଠିକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ
 ରେଖା ଭୁଲମ୍ବ କିମ୍ବା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍‌ରେ ଥିବା ଅନୁରୂପ ରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ
 । ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲକ୍‌ରୁ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ ଉପରେ କ୍ୟାମ-ଲକ୍ ସ୍କରୁ
 ସହିତ ସମାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବୁଲାଇ ।

ଗତି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଲିଭରକୁ ମଞ୍ଚର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ | ଚକଟିକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠେଲିଦିଅ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ-ଲକ୍ ସ୍କ୍ରୁକୁ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଟାଣନ୍ତୁ |

ଏକ ବୋଲ୍ଟ୍ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆରୋହଣ (Figs 7 & 8)

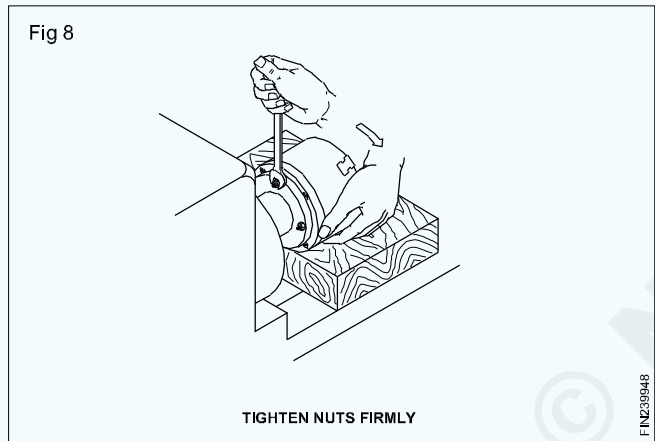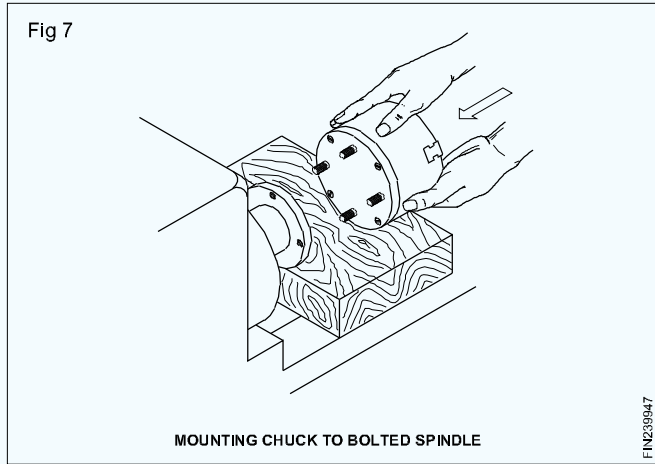


ମୋଟର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

ଚକଟିକୁ ଏକ କାଠ ବୋର୍ଡ୍ କିମ୍ବା କ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ରଖ | ଚକ ଭାବରେ ଥିବା ଷ୍ଟରୁ ବାଦାମ ଏବଂ ଧୋଇବାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ | ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମାଗଣା ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ କୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ | ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଥିବା ସ୍କ୍ରୁ ସହିତ ଚାକି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ସ୍ଥିର ରୁଲନ୍ତୁ | ଗତି-ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲିଭରକୁ ମଞ୍ଚର ଗତିରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଚକଟିକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠେଲିଦିଅ | ଷ୍ଟରୁରେ ଖାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଦାମ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ବାଦାମ ଫିଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଚକକୁ ଛିଟିରେ ରଖନ୍ତୁ |

ବିପରୀତ ବାଦାମରେ ଏକ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବହାର କରି ବାଦାମକୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲବ୍‌ଇନ୍ ଦିଗରେ ଟାଣନ୍ତୁ |

ଏକ ପ୍ରେଡେଡ୍ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚକକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା (Fig 9)

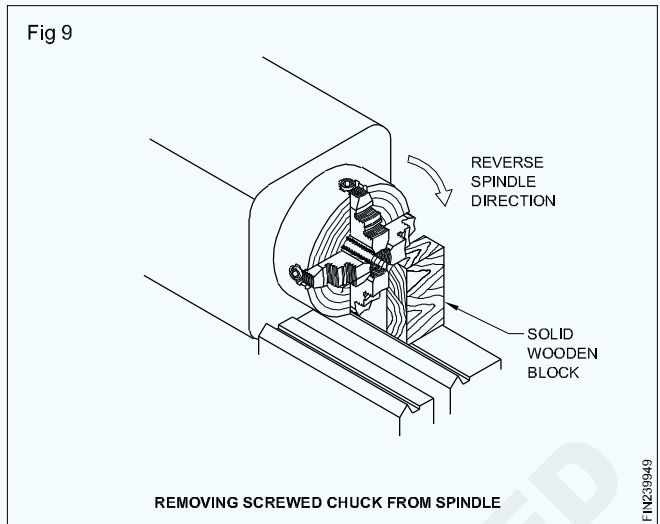


ମୋଟର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲିଭରକୁ ମଞ୍ଚର ଗତିରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଚକ ଡାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଲେଥ୍-ବେଡ୍ ର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ କଠିନ କାଠ ଖଣ୍ଡ ରଖ |

କାଠ ବ୍ଲକ୍‌ର ଦି length ଘିଏ ଲେଥ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ |

ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚକକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଥ୍ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ରୁଲନ୍ତୁ |

କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ | ଲେଥ୍-ବେଡ୍ ଭାବରେ କାଠ ବୋର୍ଡ୍ କିମ୍ବା କଦଳୀ ରଖନ୍ତୁ | ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠାକୁର ଖୋଲନ୍ତୁ | ଚକକୁ ସଫା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କର (Fig 10)

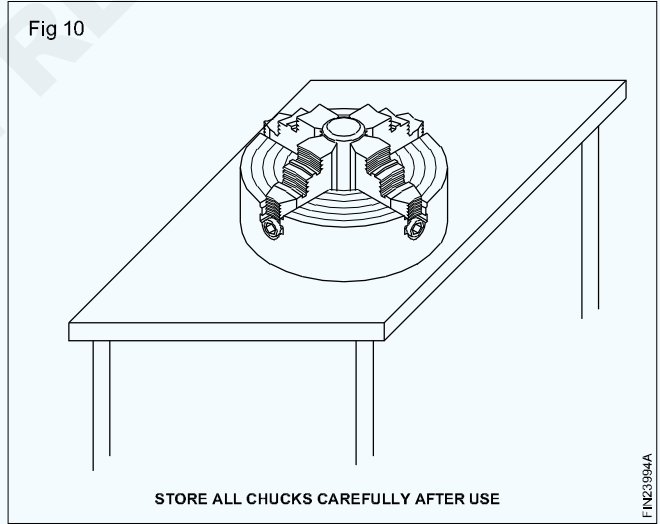


ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | (Face plate)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |
- ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତୁ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- କେବଳ ବିସ୍ତାରିତ ରେଡିଆଲ୍ ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ (Fig 1 a)
- ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଲଟ୍ 'ଟି' ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | (Fig 1 b)
- ବିସ୍ତୃତ ରେଡିଆଲ୍ ସ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସମାନ୍ତରାଳ ସ୍ଲଟ୍ ସହିତ ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | (Fig 1 c)

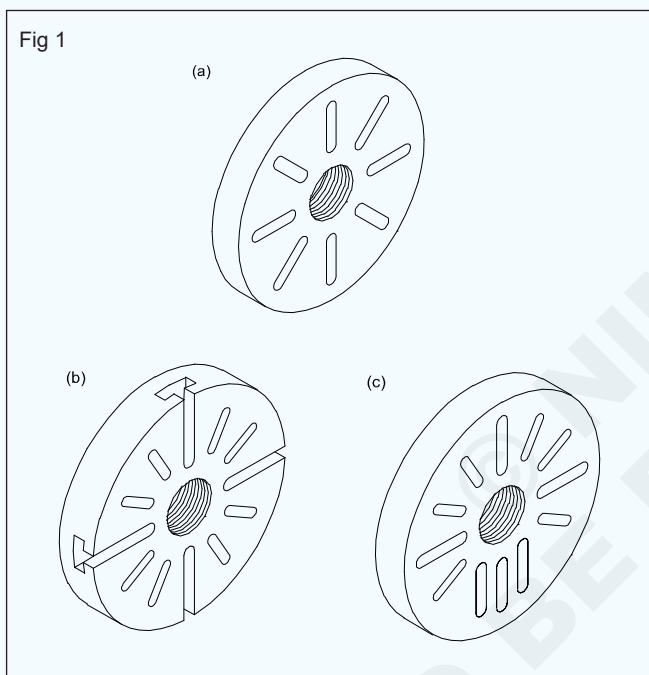

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସହିତ ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |




କ୍ଲମ୍ପ୍, 'ଟି' ବୋଲ୍ଟ୍ ଆଙ୍ଗୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ସମାନ୍ତରାଳ, କାଉଣ୍ଟରୱେଟ୍, ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ଲକ୍, 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ ଇତ୍ୟାଦି |

ବଡ଼, ପ୍ଲାନ, ଅନିୟମିତ ଆକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, କାଷ୍ଠ, ଜିନ୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଚାପି ହୋଇପାରେ |

ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲେଉଟି ହିସାବ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚବେଞ୍ଚରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏକ କାମ ଲଗାଯାଇପାରିବ | ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚିତ୍ ଭାଗ କିମ୍ବା ଧରିବା ପାଇଁ ଅଶୁଭ, ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବେଞ୍ଚରେ ଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚିତ୍ ମାଡ଼ଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ | ହିସାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମାଡ଼ଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚିତ୍ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚିତ୍ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ | ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏକ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କିମ୍ବା ଛିଦ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତୁ |

ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହିସାବରେ ଲଗାଯିବା ପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ | ଯଦି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ବୋଲ୍ଟ୍ ଏବଂ କ୍ଲମ୍ପ୍ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଯଦି ଅନେକ ନକଲ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମେସିନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ସମାନ୍ତରାଳ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନିଜେ ଏକ ଫିକ୍ସର୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହୋଇପାରିବ |

ବିଭିନ୍ନ ସେଟ୍ ଅପରେ ଆସେସୋରିଜ୍ ସହିତ ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ ନିମ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣାଯାଇଛି | (Fig 2,3 ଏବଂ 4)

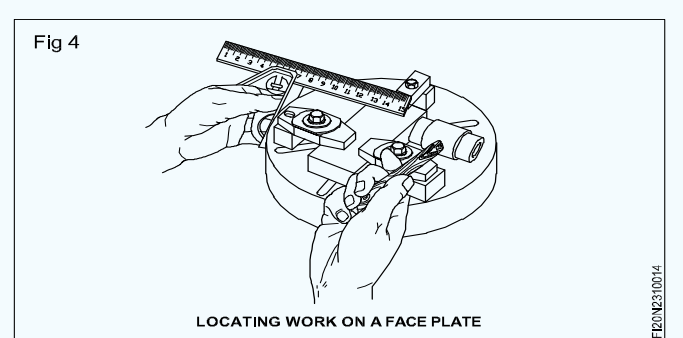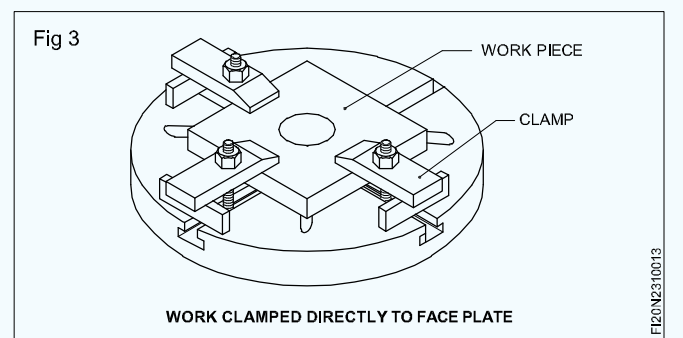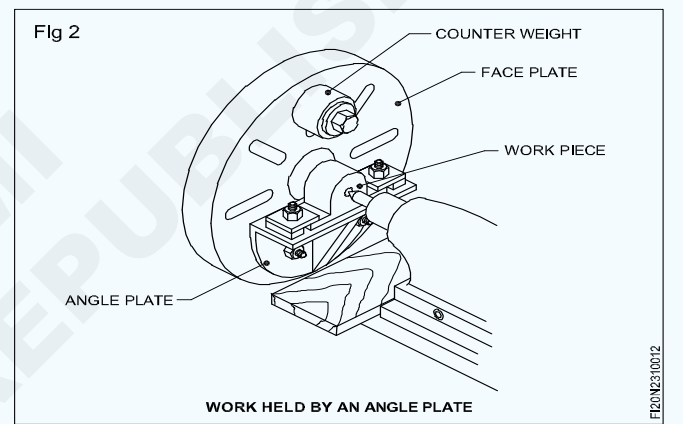

ଖନନ (Drilling)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଲେଥରେ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ସ ଡ୍ରିଲିଂ ଧରିବାର ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |


ଲେଥ ଖନନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |

ବିରକ୍ତିକର, ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ଭଳି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ | ଯଦିଓ ଲେଥ ଏକ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ସମୟ ନୁହେଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ମେସିନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡ୍ରିଲିଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଲେଥ ବ୍ୟବହାର କରି ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇଥାଏ | ଲେଥ ଉପରେ କାମ ଖଣ୍ଡର ଶେଷକୁ ଡ୍ରିଲିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଡ୍ରିଲିଂ ହେବାକୁ ଥିବା ଶେଷ ଚେହେରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ (ସେଣ୍ଟର୍ ପିନ୍) ଏବଂ ତା'ପରେ ସେଣ୍ଟର୍ ଡ୍ରିଲିଂ ହେବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରିଲିଂ ସିଂକିଂ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ |

ଏକ ପ୍ରକୃତ ଛିଦ୍ର ଉପାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିର ସମସ୍ତ ଖନନ, ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ସମାନ୍ତରାଳ ହେବା ଉଚିତ |


ଡ୍ରିଲିଂ ଚକ୍ ସ୍ପିନ୍ଦ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ଥିରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପରି ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିରରେ ସିଧା ଶଙ୍କର ଏବଂ ଟେପର ଶଙ୍କର ଡ୍ରିଲିଂଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇପାରିବ | ଯେହେତୁ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିରରେ ମୋର୍ସ୍ ଟେପର ଅଛି | (Fig 1)

ଏକ ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ସ ଡ୍ରିଲିଂ ଧରିବାର ପଦ୍ଧତି (Fig 1)

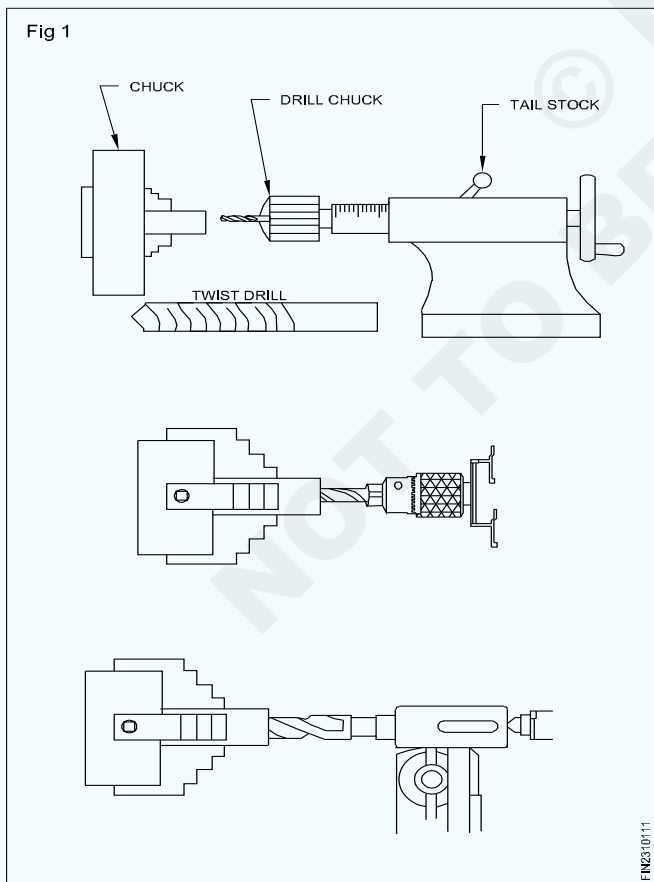


ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ସ ଡ୍ରିଲିଂ ଧରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି |


- ଡ୍ରିଲିଂ ଚକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି (Fig 2)

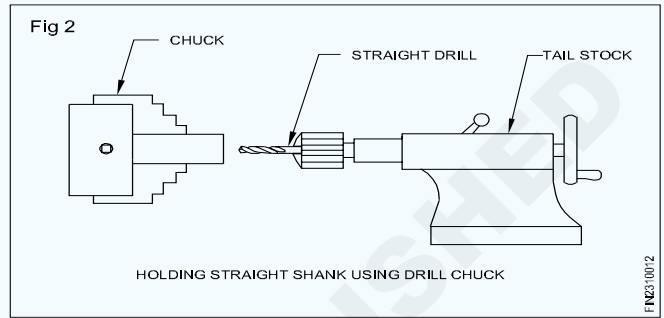


- ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିରରେ ସିଧାସଳଖ ଫିଟ୍ କରି (Fig 3)

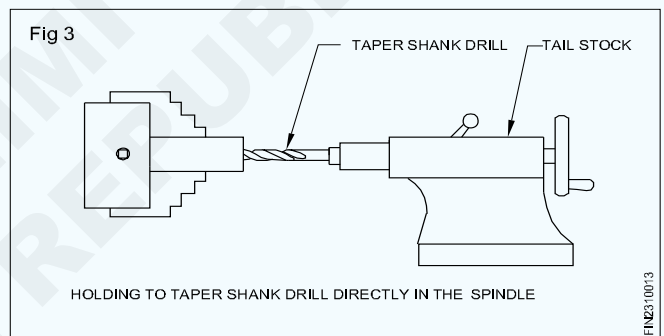

- ଡ୍ରିଲିଂ ସ୍ପିନ୍ଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରି (Fig 4)

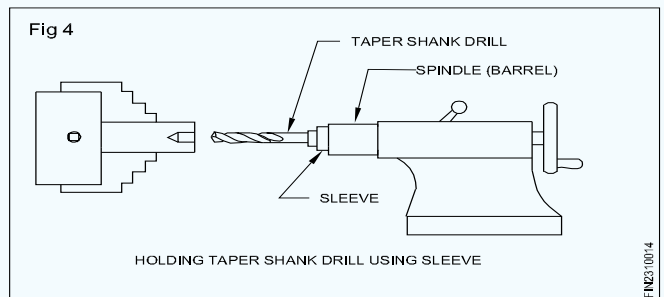

- ଡ୍ରିଲିଂ ସକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି (Fig 5)

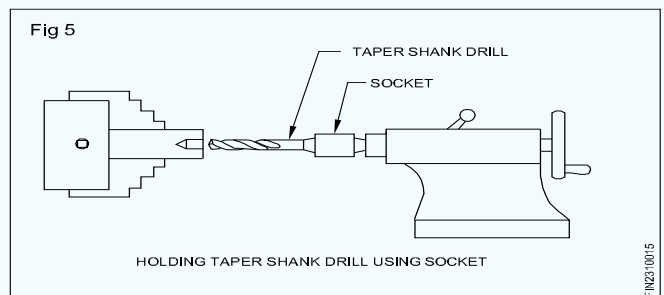


ବିରକ୍ତିକର ଏବଂ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ (Boring and Boring tools)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଅପରେସନ୍ ବିରକ୍ତିକର ବର୍ଗୀକୃତ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକୃତ |

ବିରକ୍ତିକର : ବୋରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ, ପିଚ୍, କାଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଫୋର୍ଜିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଏକ ଛିଦ୍ରକୁ ବା gingly ଲବା ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ | ବିରକ୍ତିକର ଏକ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ | ବୋରିଙ୍ଗ୍ ବାହ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚି ଅପରେସନ୍ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଲେଥ୍ରେ କରାଯାଇପାରିବ |

କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏକ ଚକ୍ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ୍ ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଟୁଲ୍ କାମରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ | ଛୋଟ ଆକାରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ | ଏକ ଛୋଟ ଗର୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଜାଲ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ସହିତ ଏକ ବିରକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | କଟର ଗଭୀରତା କ୍ରମ-ସ୍ଥଳିତ୍ ସ୍କରୁ ଦିଆଯାଏ | (Fig 1)

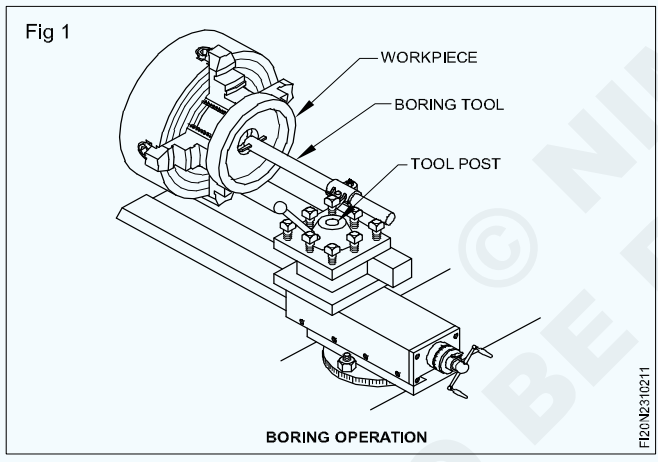

ବିରକ୍ତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର |

କଠିନ ଜାଲ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ |

କଠିନ ଜାଲ୍ ବୋରିଂ ଟୁଲ୍ HSS ରୁ ଶେଷ ଜାଲ୍ ଏବଂ ଭୂମି ସହିତ ନିର୍ମିତ | ଏହା ଏକ ବାମ ହାତ ଚର୍ଚ୍ଚି ଟୁଲ୍ ପରି ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ କରାଯାଏ | ଏକ ଟୁଲ୍ ଧାରକ (Fig 3) ରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଅଛି, କଠିନ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣ (Fig 2) ଏବଂ କଠିନ ଜାଲ୍ ଦଣ୍ଡ | ସେଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଡ୍ରାଫ୍ଟି ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଗର୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସୂଚ୍ୟା

- ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହଜ ଅଟେ |
- ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ୍ ସହଜ ଅଟେ |
- ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅପସାରଣ ସହଜ ଅଟେ |



ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଟ୍ ସହିତ ବିରକ୍ତ ବାର୍ |

HSS ରୁ ନିର୍ମିତ ବର୍ଗ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୋରିଂ ବାର୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ | ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁଡ଼ିକ ବାରରେ 30°, 45° କିମ୍ବା 90°

କୋଣରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ | କଠିନ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂରେ ଏହା ଭାରୀ କାଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସାଧା ବିରକ୍ତିକର ପାଇଁ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁଡ଼ିକ ଦଣ୍ଡର ଅକ୍ଷରେ ବର୍ଗ ସେଟ୍ ହୋଇଛି | କାନ୍ଥକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ କୋଣରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି |


ବ୍ୟବହୃତ ବୋରିଂ ବାରଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର | (Fig 4)

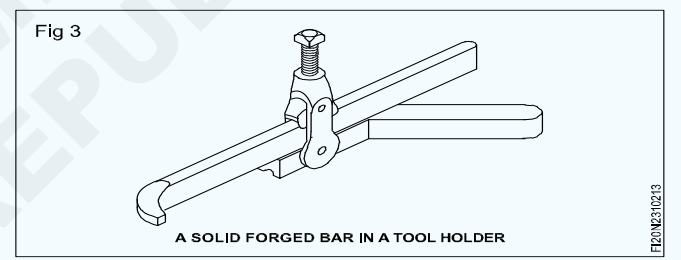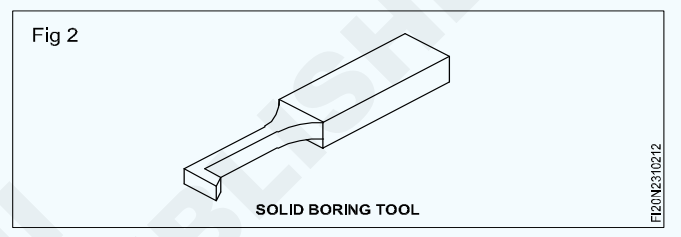

- ସାଧା ବିରକ୍ତ ଦଣ୍ଡ |
- ଶେଷ କ୍ୟାପ୍ ବୋରିଂ ବାର୍ |

ସୂଚ୍ୟା

- ଭାରୀ ଡ୍ରାଫ୍ଟି ବୋରିଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ |
- ଉପକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୀଘ୍ର ଅଟେ |
- ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ
- ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଏକ କୋଣରେ ସେଟ୍ ହୋଇପାରେ |

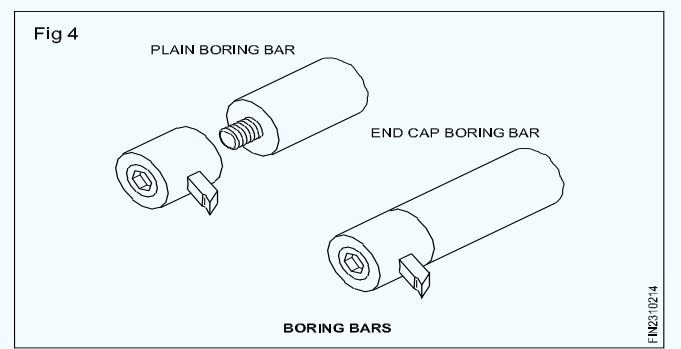

ଉପକରଣ ସେଟିଂ (Tool setting)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଟୁଲ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |


ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କାଟିବା ପାଇଁ, କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ ଟୁଲର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେକ୍ ଆଙ୍ଗୁଳ ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଙ୍ଗୁଳ ଟୁଲ ର ଗ୍ରାଭିଟି ଆଙ୍ଗୁଳ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଖର୍ଚ୍ଚିତ ସେଟ୍‌ରେ ଟୁଲ ଚିପ୍ ସହିତ ଏହାର ଅକ୍ଷ ଲେଖି ଅକ୍ଷରେ p ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | (Fig 1)

ସାଧନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ଯେତେବେଳେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେଟ୍ ହୋଇନଥାଏ |

ଟୁଲ ନାକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଏକ ଟୁଲ ଧାରକ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ | (Fig 1)

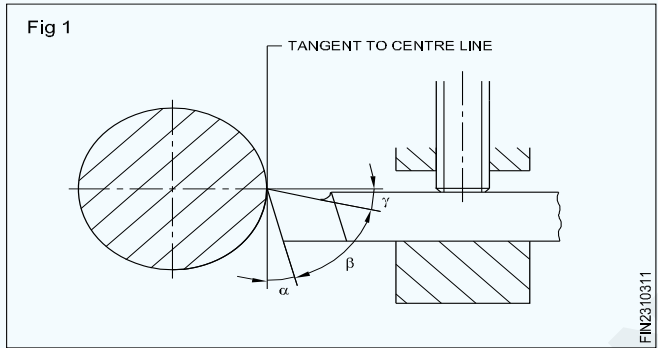

ଟୁଲ ନାକକୁ ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଶିମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟିପ୍ ଉପରେ ରଖି ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସାଧନର ଓସାର ଅପେକ୍ଷା ଚିକିଏ କମ୍ ମୋଟେଇ ହେବା ଉଚିତ୍ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଏହି ଷ୍ଟିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ ଶଙ୍କର ଦ $length$ ଧ୍ୟ ଏବଂ ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟର ଟୁଲ ବସିବା ଚେହେରା ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ୍ | (Fig 2)

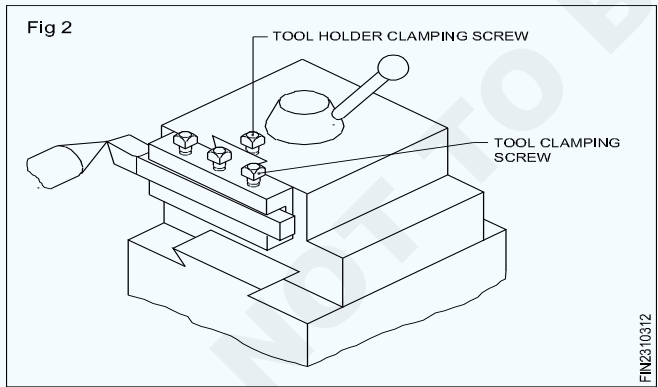


ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଛଟି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି |

ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟ ସିଟିଂ ମୁହଁକୁ ସଫା କର, ଏବଂ ସିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବସିବା ମୁହଁରେ ରଖ |

ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ଶିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ସିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବସିବା ମୁହଁର ଧାର ସହିତ ଫ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ଜରୁରୀ


ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟରେ ରଖନ୍ତୁ, ବସିବା ଚେହେରାର କାନ୍ଥରେ ପଛ ବଢ଼ିବ | (Fig 3)

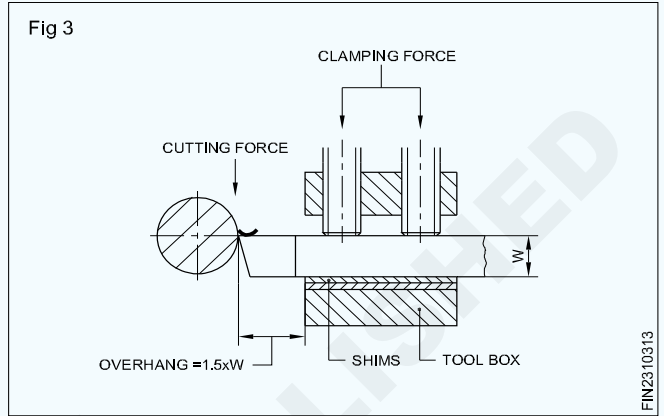

ଚର୍ଚ୍ଚିଂ ଟୁଲର ଓଭରହେଙ୍ଗ୍ ଶେଷର ଅସମର୍ପିତ ଲମ୍ବକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ୍ | ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପକରଣର ଓଭରହେଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ ଟୁଲ ଶଙ୍କର ଓସାର $x 1.5$ ସହିତ ସମାନ |

ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟର ସେଟ୍‌ଆଁ ସ୍କରୁ ସହିତ ଟୁଲକୁ ଟାଣନ୍ତୁ |

ଏକ ଉଚ୍ଚତା ସେଟିଂ ଗେଜ୍ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (Fig 4)

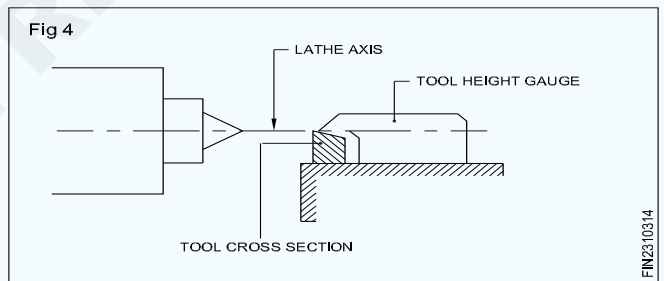

ଶିମ୍ କା ove ଦିଅ କିମ୍ବା ଯୋଡ ଏବଂ ଟୁଲ ସେଟ୍‌ର ସ୍କରୁ ଦ୍ୱାରା ଟାଣ ହେଲେ ଉଚ୍ଚତା ଯାଞ୍ଚ କର |

ସମାନ ପରିମାଣର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଟୁଲ-ହୋଲ୍ଡିଂ ସ୍କରୁ ବିକଳକୁ ଟାଣନ୍ତୁ |

ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ସ୍କରୁଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ରହିଥାଏ, ସେଟ୍‌ର ସ୍କରୁକୁ ପୁରା ଟାଣନ୍ତୁ |

ଏକ ଟୁଲ ଉଚ୍ଚତା ସେଟିଂ ଗେଜ୍ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |


ଟିପ୍ପଣୀ: ଯନ୍ତ୍ରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଗେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ଯଦି ଏକ ଗେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଏକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲଷ୍ଟୋସ୍କୋପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ମୃତ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସୂଚକ ଚିପ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଟୁଲ ସେଟ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଚ୍ଚତା ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ସମାନ୍ତରାଳ କିମ୍ବା ସିଧା ମୋଡିବା (Parallel or straight turning)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସାଧା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- ସାଧା ଚର୍ଚ୍ଚର ବୁଲଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର |


ସରଳ ଚର୍ଚ୍ଚ (ସମାନ୍ତରାଳ ଚର୍ଚ୍ଚ) (Fig 1)

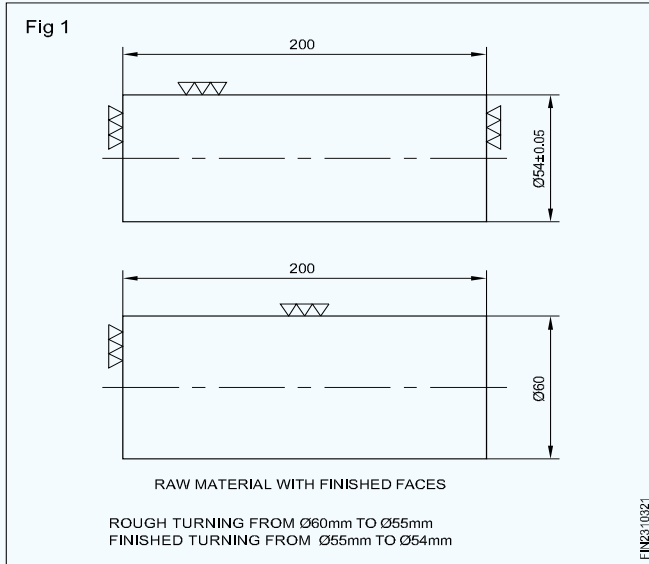

ଏହି ଅପରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଧାତୁ ଅପସାରଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ରହିଥାଏ, ସମାନ ବ୍ୟାସକୁ ଏ length ଧ୍ୟରେ ରଖେ |

ବୁଲଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରଳ ଚର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ |

- ରୁଗ୍ ଚୁଲ୍ କିମ୍ବା ଛୁରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ରୁଗ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ | (Fig 2)

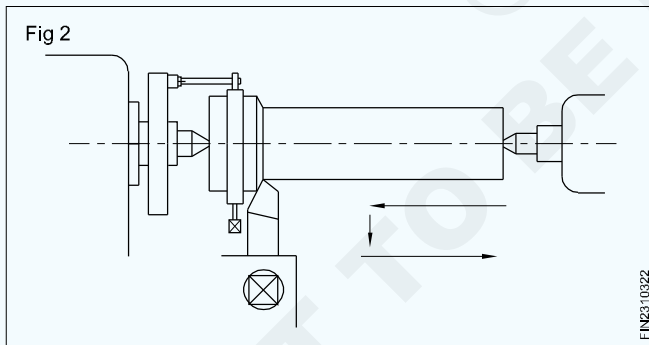

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବୁଲ୍ଡାଏ ସାମଗ୍ରୀ, ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପରାମର୍ଶିତ କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯାଏ |

ଷ୍ଟେପ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ (Step turning)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଷ୍ଟେପ୍ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |

ଷ୍ଟେପ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ: Fig 1 ଏବଂ 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପର ଏହା ଏକ ଅପରେସନ୍ |


ରୁଗ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ: ରୁଗ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଅପସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରର ନିକଟତର ହୁଏ, ଶେଷ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧାତୁ ଛାଡ଼ି | ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶେଷ ଏବଂ ସଠିକତା ଭଲ ହୁଏ | ରୁଗ୍ ମୋଡିବାବେଳେ, ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ ଏବଂ ଫିଡ୍ ଅଧିକ | ଏକ ରୁଗ୍ ଚୁଲ୍ କିମ୍ବା ଛୁରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |



ରୁଗ୍ କିମ୍ବା ଫିନିସିଂ ପାଇଁ ସାଧା ଚର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ | ଏ length ଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମାନ୍ତରାଳ ପୃଷ୍ଠ ପାଇବା ପାଇଁ ଶେଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | (Fig 3)

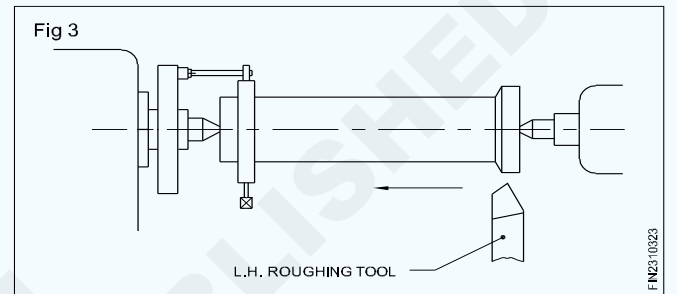

ଚର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ: ରୁଗ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକାରକୁ ସଠିକତା ଏବଂ ଭଲ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ରୁଗ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ରୁଗ୍ ମାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଏହା କରାଯାଇଥାଏ | ଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ଗତି ଅଧିକ (ରୁଗ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା 1 ରୁ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ) ଏବଂ ଫିଡ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ | ଏକ ଗୋଲାକାର ନାକ ଫିନିଶିଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚୁଲ୍ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ନାକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ଏକ ଛୁରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

- ଏକ ସମାପ୍ତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ କରନ୍ତୁ | (Fig 4)

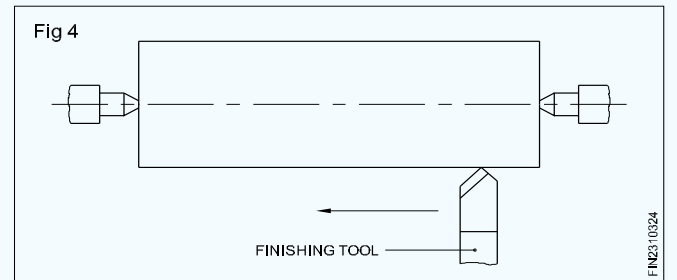

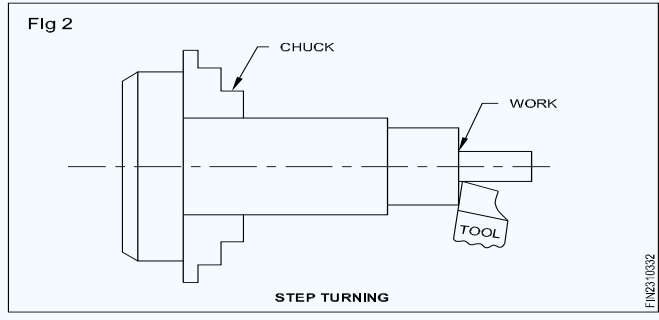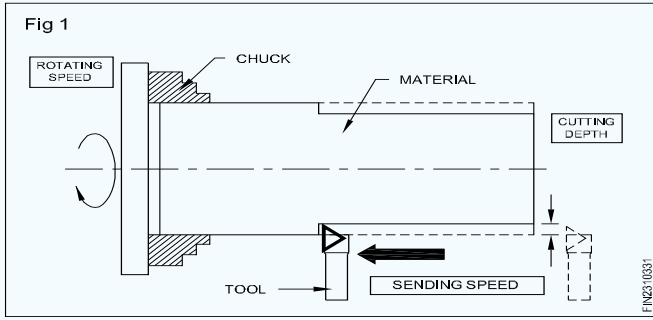

ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ (Grooving)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କ'ଣ ଗଭୀର ହେଉଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ରମେ |
- ଖୋଲା ପ୍ରକାରର ନାମ ଦିଅ |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଖୋଲର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକୁ ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ରମେ |


ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍

ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଫର୍ମ୍ ଆକାରରେ ଏକ ଖୋଲା ଫର୍ମ୍ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁଲାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା | କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣର ଆକୃତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଗଭୀରତା ଦିଆଯାଉଥିବା ଗଭୀରର ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ |

ଖୋଲା ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ |

ବର୍ଗ ଖୋଲା |

ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଭାଗର ଶେଷରେ ବର୍ଗର ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ବାରମ୍ବାର କଟାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠିରେ ଏକ ଥ୍ରେଡ୍ ଉପକରଣ ଚାଲିପାରେ | କାନ୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟାଯାଇଥିବା ଏକ ବର୍ଗର ଖୋଲା ଏକ ମୋଲ୍ ଖାଉଥିବା ଅଂଶକୁ କାନ୍ଥରେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | (Fig 1)

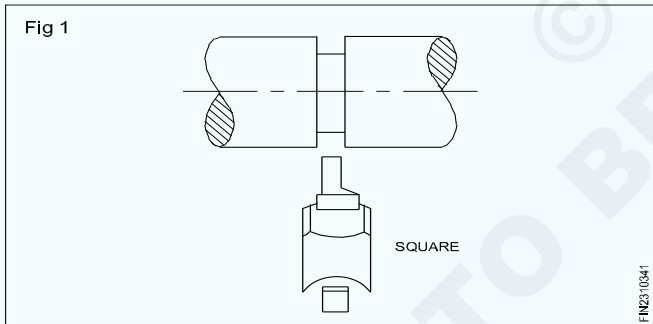

ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟାସକୁ ଆକାର ଆକାରରେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ, ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ଚକ ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଏକ ବର୍ଗ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ a କାନ୍ଥରେ ଏକ ଖୋଲା କାଟି ଦିଆଯାଏ |


ସ୍କୋୟାର୍ ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଗ ଖୋଲା ପ୍ରସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଚୁଲ୍ ବିଟ୍ ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ସହିତ କଟାଯାଏ |

ସ୍କୋୟାର୍ ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସିଝ୍ ଲିଭରର ଫଙ୍କ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ବର୍ଗ ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ସେବା କରେ |

ଗୋଲାକାର ଖୋଲା |


ଗୋଲାକାର ଖୋଲା ବର୍ଗ ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ସମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେବା କରେ | ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ stress ଚାପର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉଥିବା ଅଂଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଗୋଲାକାର ଖୋଲା ବର୍ଗ କୋଣର ଡାକ୍ଷିଣାତ୍ମକ ଦୂର

କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ | ଗୋଲାକାର ଖୋଲା କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଗୋଲାକାର ନାକ ଭୂମି ସହିତ ଏକ ଉପକରଣ ବିଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (Fig 2)

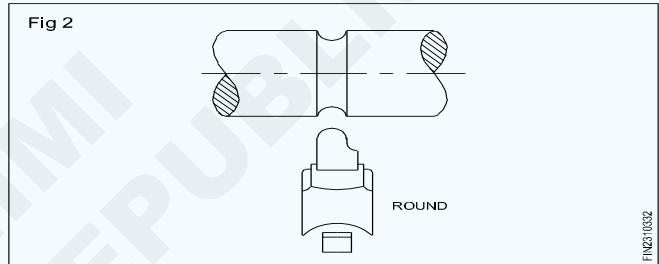

'ଭି' ଆକୃତିର ଖୋଲା |

'ଭି' ଆକୃତିର ଖୋଲା ସାଧାରଣତଃ " ଭି ବେଲ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ପଲିରେ ବେଶାଯାଏ | 'ଭି' ଆକୃତିର ଖୋଲା ବେଲ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପରେ ଘଟିଥିବା ଅନେକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ | ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ 'ଭି ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍' ଥ୍ରେଡ୍ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠିରେ ଥ୍ରେଡ୍ ଚୁଲ୍ ଚାଲିପାରେ | (Fig 3)

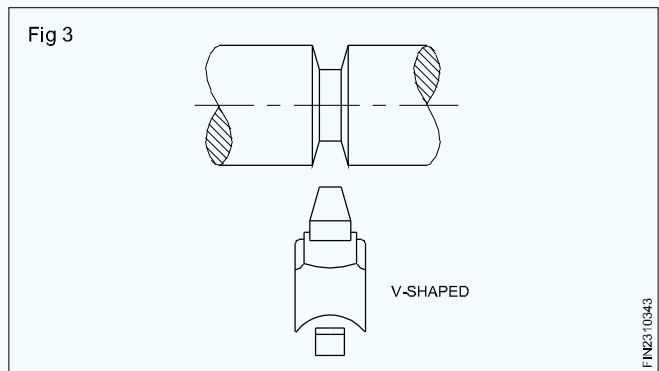


ଉଚ୍ଚତ କୋଣକୁ ଏକ ଚୁଲ୍ ବିଟ୍ ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ 'ଭି' ଖୋଲା କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ବୃହତ 'ଭି' ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ଯେପରିକି ପଲିରେ ମିଳୁଥିବା ଲେଥ୍ ଯି round ଗିକ ବିଶ୍ରାମ ସହିତ କାଟିବା ଉଚିତ୍, ଗ୍ରୋଭି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା |

ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ | (Tool post)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସାଧାରଣତ **used** ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବ **features** ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଟୁଲ୍ କିମ୍ବା ଟୁଲ୍‌କୁ ଦୃ firm ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରେ | ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଟପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି | (Fig 1)

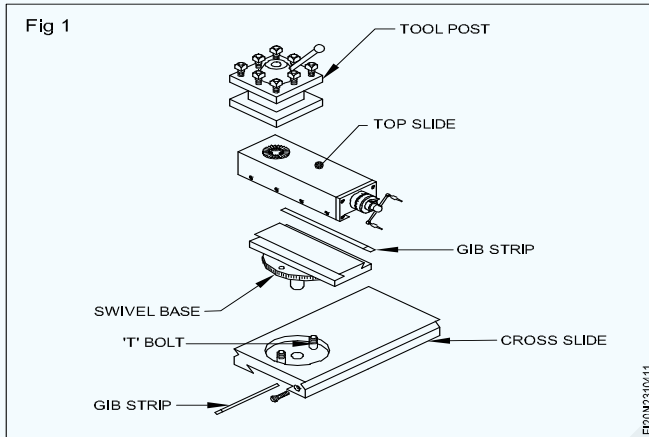


ସାଧାରଣତ **used** ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରକାର ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଏକକ ମାର୍ଗ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ |
- ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବର୍ଗ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ |
- ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପକରଣ ପୋଷ୍ଟ |


ଏକକ ମାର୍ଗ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ (Fig 2)

ଏଥିରେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବଡ଼ି ଏବଂ ଟୁଲ୍ କିମ୍ବା ଟୁଲ୍ ଧାରକ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପ୍ଲଟ୍ ସହିତ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଥାଏ | ଏକ ରିଙ୍ଗ୍ ବେସ୍, ଏକ ରକର୍ ବାହୁ (ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ) ଏବଂ ଏକ ଟୁଲ୍ କ୍ଲାମ୍ପ୍ ସ୍କରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ସମାବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ |

ସାଧନଟି ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି | ଟୁଲ୍ ଟିପ୍ ର ସେଣ୍ଟର୍ ଉଚ୍ଚତା ରକର୍ ବାହୁ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ୍ ବେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ ହୋଇପାରିବ | ଏହି ପ୍ରକାର ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପକରଣ ଛିର ହୋଇପାରିବ | ସାଧନର କଠିନତା କମ୍ କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି |

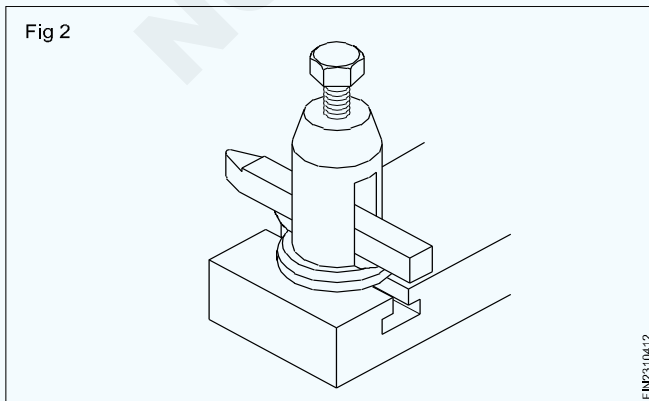


ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ (ଚିତ୍ର 3): ଏହାକୁ ବର୍ଗ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ ଚାରିପାଖୁଆ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ଏହି ପ୍ରକାରର ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଚାରୋଟି ଉପକରଣ ଛିର ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେକ **one** ଶସିଟିକୁ ଅପରେଟିଂ ଛିଟିକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲିଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ | ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲିଭରକୁ ଖୋଲା କରି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପକରଣକୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ଛିଟିକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ | ସୂଚକାଙ୍କ ମାଡୁଆଲୀ ଅଟେ |

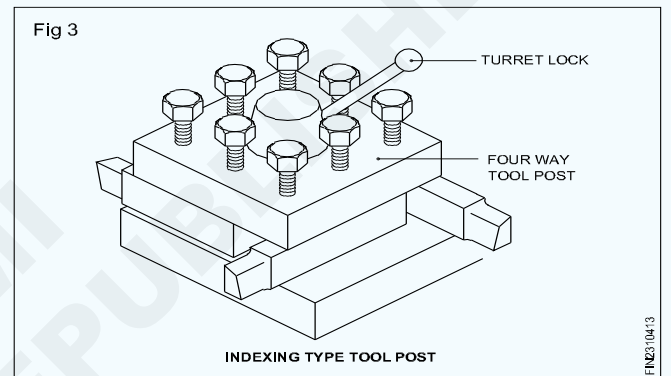

ସୂଚିଧାରୀଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକରଣ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ, ଏବଂ, ତେଣୁ, ଦୃ id ଡା ଅଧିକ | ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକରଣର ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କାରଣ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ସାଧନ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ | ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଶଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ |

ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପକରଣ ପୋଷ୍ଟ (Fig 4): ଏହି ପ୍ରକାରର ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଲେଅୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଉପକରଣ ଧାରକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଉପକରଣଟି ଛିର କରାଯାଇଥାଏ | ଏହା ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଅନେକ ଉପକରଣ-ଧାରକ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ସାଧନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଠିନତା ଅଛି |

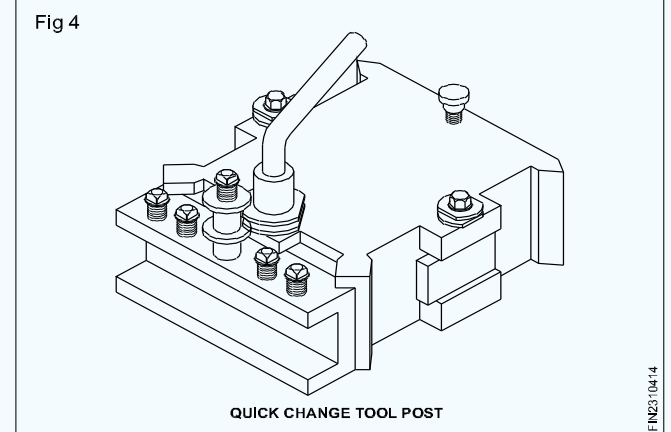


ଲେଥ୍ ଅପରେସନ୍ - ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ | (Lathe operation - Knurling)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ s ଇଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ |
- ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଧାରକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ (Fig 1)

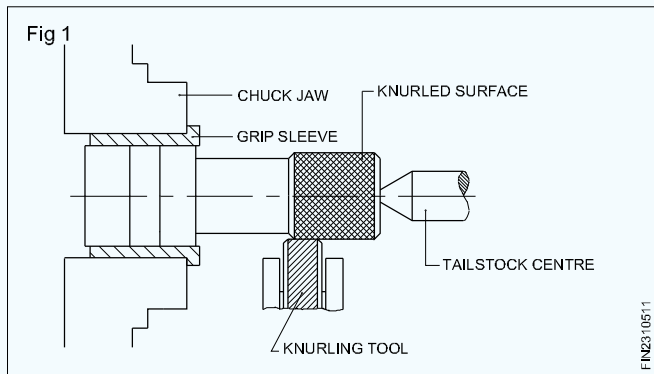

ଏହା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ସିଧା ସଳଖ, ହୀରା ଆକୃତିର ପ୍ୟାଟର୍ନ କିମ୍ବା କ୍ରସ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପାଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ନାମକ ଏକ ଉପକରଣକୁ ଦେବାଇ | ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ | ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଏକ ଧୀର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ (1/3 ଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍ପିଡ୍) ରେ କରାଯାଇଥାଏ | ତଥାପି ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଫିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଫିନିଶ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କରାଯିବ |

ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |

ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:


- ଏକ ଭଲ ଧରିବା ଏବଂ ସକରାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ଭଲ ରୂପ |
- ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବ୍ୟାସକୁ ଏକ ଛୋଟ ପରିସରକୁ ବା **raising** ଲିବା ପାଇଁ |

ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ s ଇଞ୍ଚାର ପ୍ରକାର |

ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ s ଇଞ୍ଚା |

ହୀରା ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍, ସିଧା ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍, କ୍ରସ୍ ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍, କନକଭ୍ ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ କନଭ୍ ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ |

ହୀରା ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ (Fig 2)

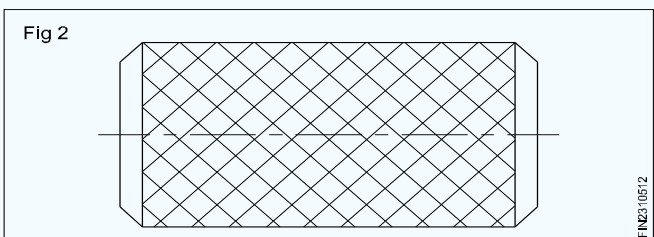


ଏହା ହୀରା ଆକୃତିର pattern ଇଞ୍ଚା ଏକ ଗୁଳି | ରୋଲ୍ଡର ଏକ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା କରାଯାଇଥାଏ | ଗୋଟିଏ ରୋଲ୍ଡରର ଡାହାଣ ହାତର ହେଲିକଲ୍ ଦାକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବାମ ହାତର ହେଲିକଲ୍ ଦାକ୍ତ ପାଇଛି |

ସିଧା ସଳଖ (Fig 3)




ଏହା ସିଧା ସଳଖ pattern ଇଞ୍ଚା ଏକ ଗୁଳି | ସିଧା ଦାକ୍ତ ସହିତ ଗୋଟିଏ ରୋଲ୍ଡର କିମ୍ବା ଡେଲ୍ ରୋଲ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା କରାଯାଇଥାଏ |

କ୍ରସ୍ ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ (Fig 4)

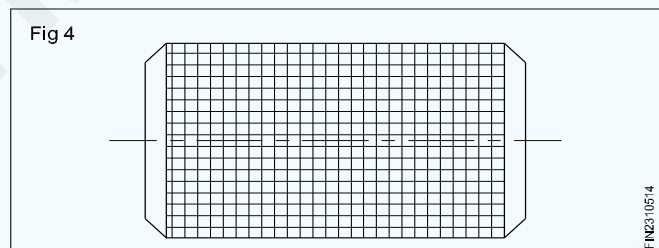


ଏହା ଏକ ବର୍ଗ ଆକୃତିର pattern ଇଞ୍ଚା ଥିବା ଏକ ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ | ଏହା ରୋଲ୍ଡର ଏକ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ସିଧା ଦାକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଦାକ୍ତର କୋଣରେ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଦାକ୍ତ ଥାଏ |

କନକଭ୍ ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ (Fig 5)

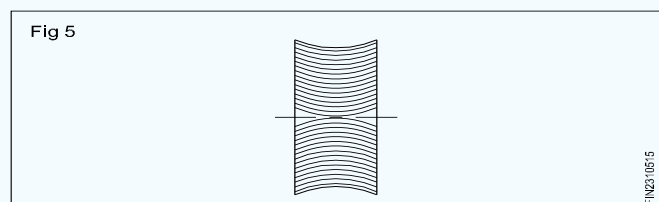


ଏହା ଏକ ଅବତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ କନକଭ୍ ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ | ଏହା କେବଳ ସାଧନକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ | ସାଧନଟି ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ ରୋଲ୍ଡରର ମୋଟେଇ ମଧ୍ୟରେ ସାମିତ |

କନଭ୍ ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍ (Fig 6)

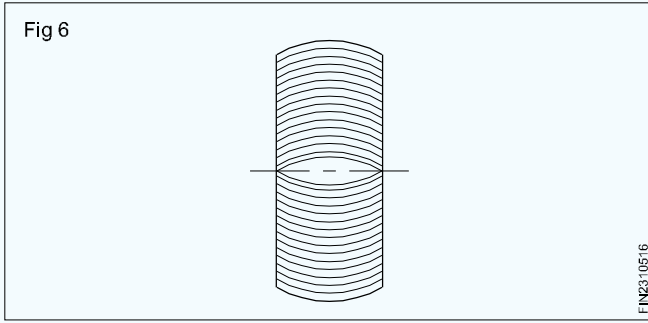

ଏକ କନଭକ୍ସ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଅବତଳ ନର୍ଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା କରାଯାଇଥାଏ | ଟୁଲକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଏହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ |

ନର୍ଲ୍‌ଙ୍ଗର ଗ୍ରେଡ୍ (Fig 7)

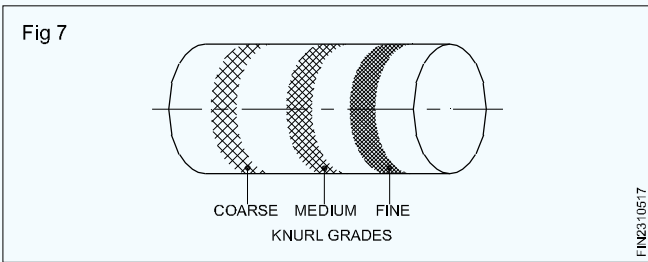

ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ନର୍ଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ |
କଠିନ ନର୍ଲ୍, ମଧ୍ୟମ ନର୍ଲ୍ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନର୍ଲ୍ |

1.75 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ର କଠିନ ପିଚ୍ ନର୍ଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କଠିନ ନର୍ଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ | (14 TPI)

1.25 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ର ମଧ୍ୟମ ପିଚ୍ ନର୍ଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟମ ନର୍ଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ | (21 TPI)

0.75 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପିଚ୍ ନର୍ଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନର୍ଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ | (33 TPI)


ଟୁଲ୍ ଧାରକମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ ଧାରକମାନେ:

- ଏକକ ରୋଲର୍ ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ ଧାରକ (ସମାନ୍ତରାଳ ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ ହୋଲ୍ଡର)
- ନକଲ୍ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରକାର ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ ଧାରକ |
- ରିଭଲ୍ଭିଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍-ହୋଲ୍ଡର୍ (ରୁନିଓର୍ସାଲ୍ ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ ହୋଲ୍ଡର) |


ଏକ ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ ଧାରକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଶଙ୍କର ଏବଂ କଠିନ ଉପକରଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ନର୍ଲ୍ ଅଛି | କଠିନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପିନ ଉପରେ ନର୍ଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ |

ଏକକ ରୋଲର୍ ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ ଧାରକ (Fig 8)

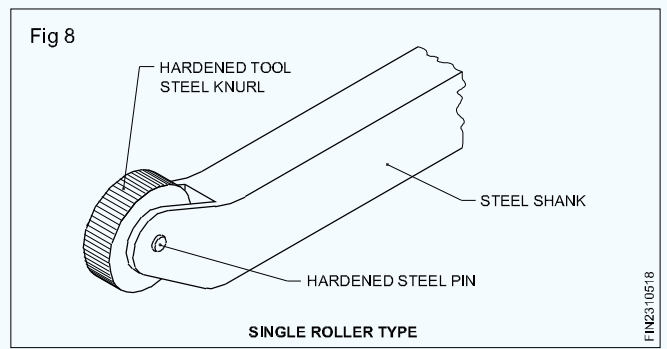


ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୋଲର୍ ଅଛି ଯାହା ଏକ ସିଧା ଲାଇନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |

ନକଲ୍ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରକାର ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ ଧାରକ (Fig 9)

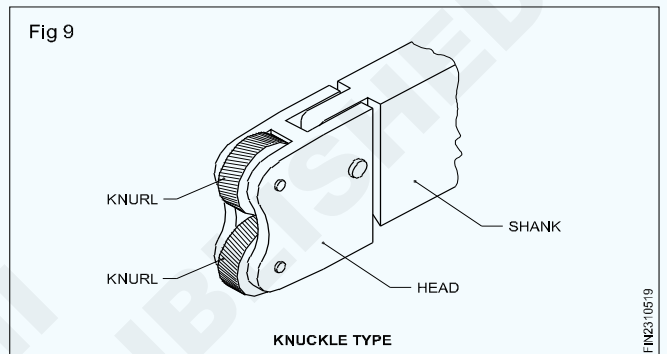

ଏହି ଟୁଲ୍ ଧାରକଙ୍କର ସମାନ ନର୍ଲ୍ ପିଚ୍ ର ଦୁଇଟି ରୋଲରର ଏକ ସେଟ୍ ଅଛି | ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଦାକ୍ତ କିମ୍ବା ହେଲିକାଲ୍ ଦାକ୍ତ ହୋଇପାରେ | ଏହା ଆମ୍ବିନିଓର୍ସାଲ୍ |

ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଡ୍ ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ (Fig 10)

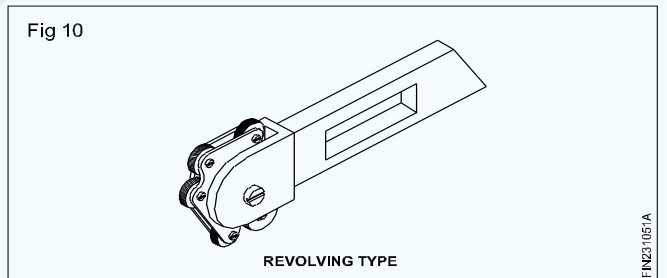

ଏହି ଟୁଲ୍ ଧାରକକୁ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ ହୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ଏଥିରେ 3 ଯୁଗଳ ରୋଲର୍ ସହିତ କଠିନ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପିଚ୍ ଅଛି | ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଏକ କଠିନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପିନ ଉପରେ ଥାଏ | ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବିନିଓର୍ସାଲ୍ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍ ଧାରକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ |

ଏକକ ରୋଲର୍	ନକଲ୍ ଗଣ୍ଠି	ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକାର
କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୋଲର୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ	ଏକ ଯୁଗଳ ରୋଲର୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ	ଏକ ଯୁଗଳ ରୋଲର୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ
ଏହି ପ୍ରକାରର ନର୍ଲ୍ ଟୁଲ୍-ହୋଲ୍ଡର ସହିତ କେବଳ ନର୍ଲ୍‌ଙ୍ଗର ଏକ pattern ଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ	ହାରା ନର୍ଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ୍ରମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ	ବିଭିନ୍ନ ପିଚର ନର୍ଲ୍ s ଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ
ଏହା ଆମ୍ବିନିଓର୍ସାଲ୍ ନୁହେଁ	ଏହା ଆମ୍ବିନିଓର୍ସାଲ୍	ଏହା ଆମ୍ବିନିଓର୍ସାଲ୍

ନର୍ଲିଂ - ଗତି ଏବଂ ଫିଡ୍ |

ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସାରଣୀଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଶେଷ-ଫିଡ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍-ଫିଡ୍ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ହୀରା ପ୍ୟାଟର୍ ନର୍ଲିଂ ପାଇଁ ଫିଡ୍ ହାର ସିଧା କିମ୍ବା ତାଲଗୋନାଲ୍ ନର୍ଲିଂ ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଦ ଅଟେ |

ସିଧା କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ |

ଶେଷ - FEED KNURLING |

ଆନୁମାନିକ

ପ୍ରତି ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଫିଡ୍ |

T.P.I	Alum Brass	Mild Steel	Alloy Steel
12	.008"	.006"	.004"
16 - 20	.010"	.008"	.005"
25 - 35	.013"	.010"	.007"
40 - 80	.017"	.012"	.009"

ସିଧା କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ |

IN - FEED KNURLING

ଆନୁମାନିକ

ବିପ୍ଳବ

T.P.I	Alum Bras	Mild Steel	Alloy Steel
12	12	15	25
16-20	10	13	22
25-35	8	11	20
40-80	6	9	18

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟ୍ୟାପର | (Standard tapers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ମତ ହେବେ |




- ଏକ ଟେପର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- ଟେପରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଟେପରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଟ୍ୟାପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସ୍ୱ self ଯାଗ ଏବଂ ସ୍ୱ release- ରିଲିଜ୍ ଟ୍ୟାପରଗୁଡ଼ିକର ବ features ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେଲ୍ଫ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାପରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସ୍ୱ self- ରିଲିଜ୍ ଟ୍ୟାପରଗୁଡ଼ିକର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ପିନ୍ ଟେପର ଏବଂ କିସେ ଟେପରର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଟେପରର ସଂଜ୍ଞା: ଟେପର ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଚାକିରିର ଦ length ଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ |

ଟେପରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:


- ଏକ ସଭାରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱ-ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ / ଅବସ୍ଥାନ |
- ସହଜରେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଭଙ୍ଗିବା |
- ବିଧାନସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ |

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆସେମ୍ବଲି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟେପରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି | (ଚିତ୍ର 1,2 ଏବଂ 3)

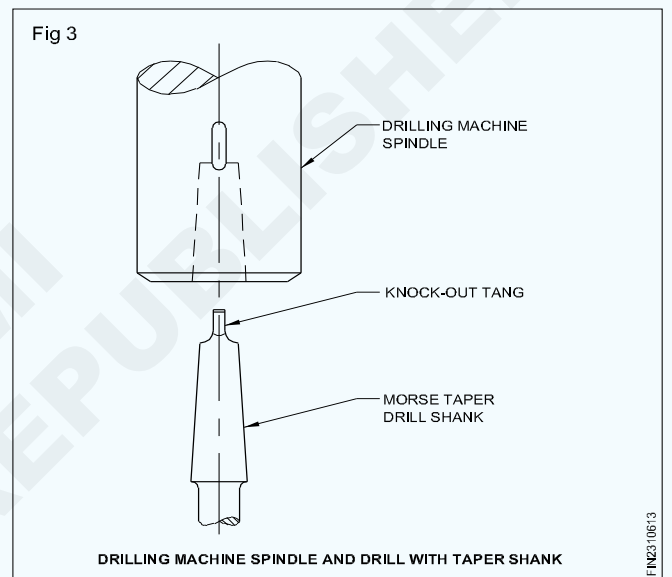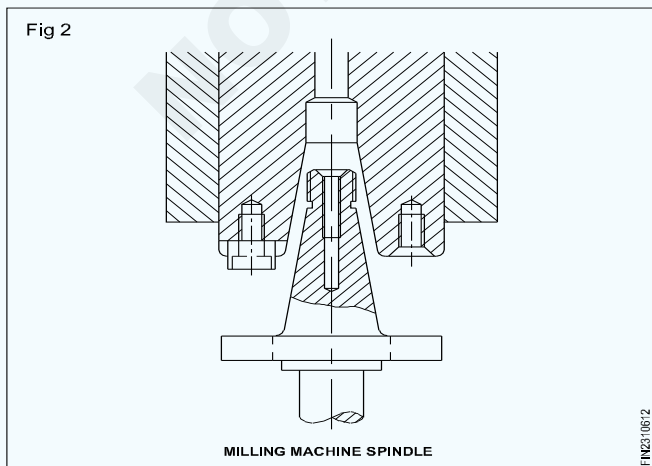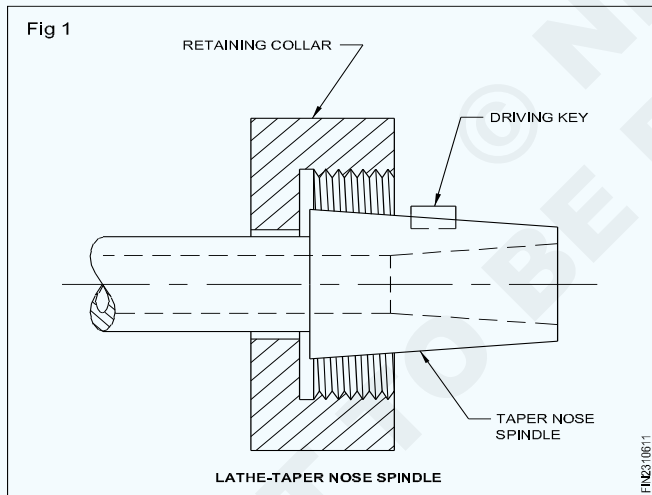


ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଟେପରଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶିତ |

- ଆର୍କର ଡିଗ୍ରୀ (Fig 4)
- ଗ୍ରେଡିଏ (Fig 5)

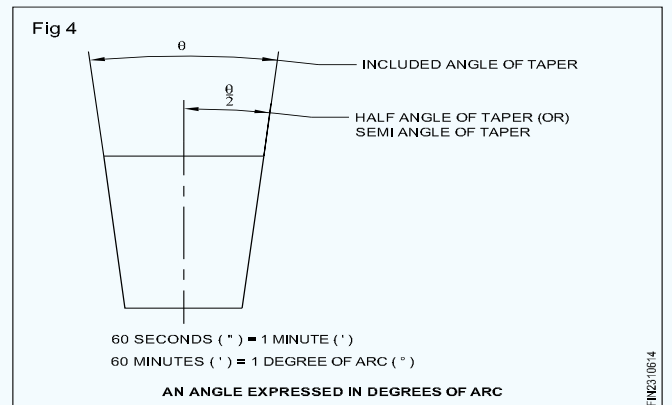

ଟେପରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଭର କରେ:





- ଟେପରଗୁଡ଼ିକର ଖାଲ |
- ମାପିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି |

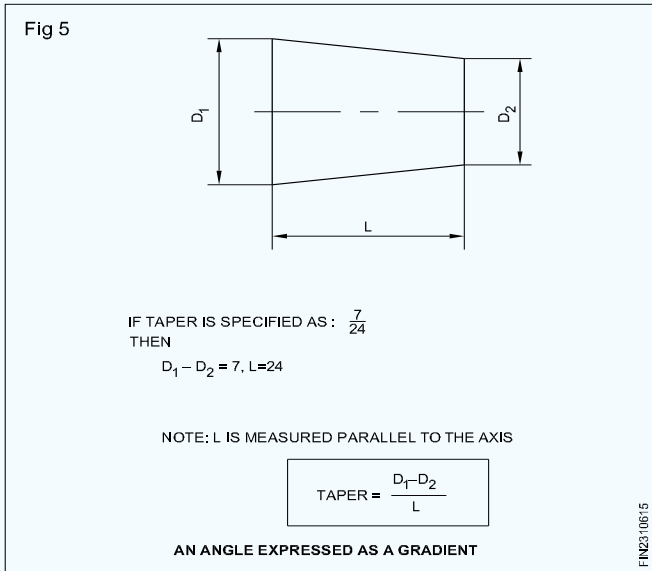

ଟେପରଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରଣ ।

ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ଟେପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାବେଳେ ଏହା ସୂଚାଇବା ଉଚିତ:

- ଟେପରର କୋଣ ।
- ଉପାଦାନର ଆକାର । (ଡ୍ରିମ୍ 6,7, 8 ଏବଂ 9)

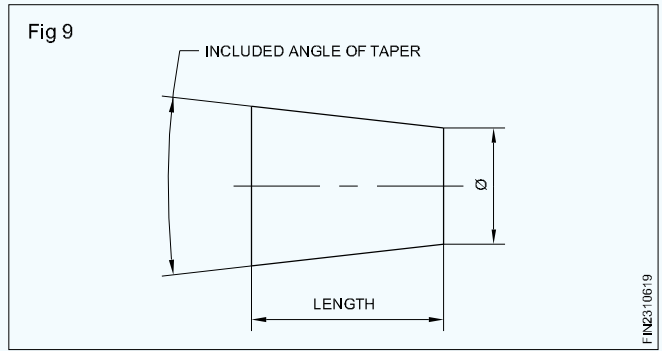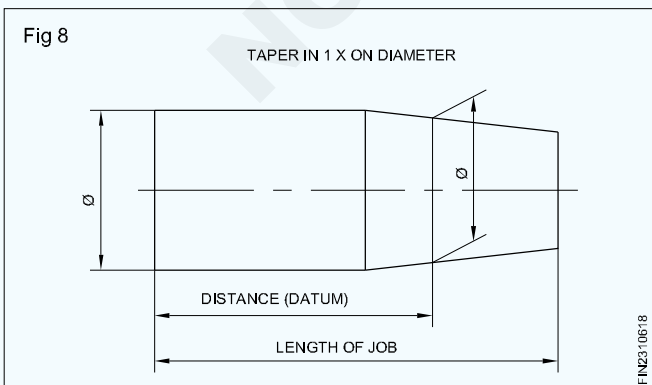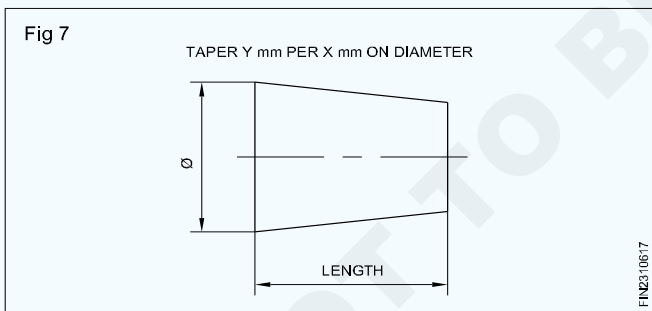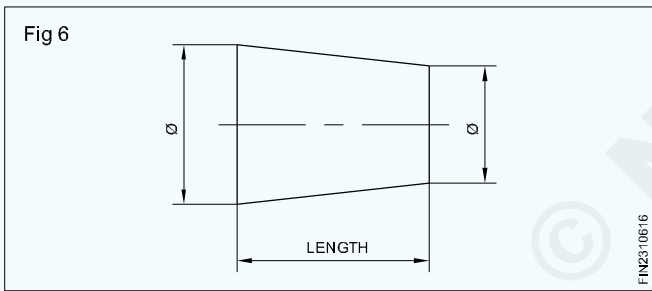

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟ୍ୟାପର ।


ସାଧନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଟେପରଗୁଡ଼ିକ ।

ମେସିନ୍ ଉପରେ ଚୁଲ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାପର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ସେଲ୍ଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାପର ।
- ସ୍ୱୟଂ ରିଲିଜ୍ ଟେପରଗୁଡ଼ିକ ।

ସ୍ୱ holdିଂ ଯଂ ଧାରଣକାରୀ ଟ୍ୟାପର ।

ସ୍ୱ Hold ଯଂ ଧାରଣକାରୀ ଟ୍ୟାପରଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ଟେପର କୋଣ ଅଛି । କ lock ଶସି ଲକିଂ ଉପକରଣ ବିନା ଡ୍ରିଲ୍, ରିମର୍ ଇତ୍ୟାଦି କାଟିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (Fig 10)

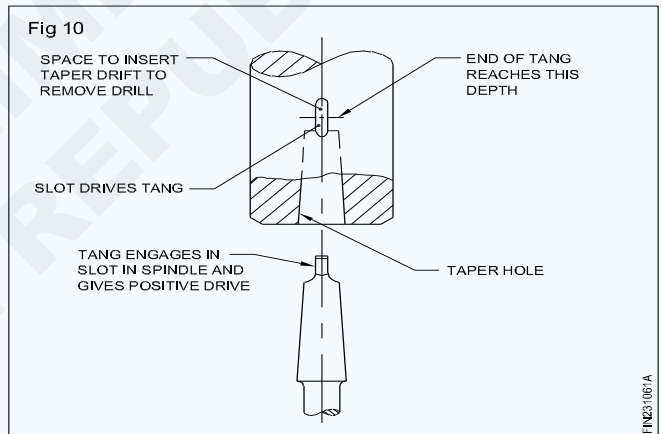


ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେପରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ମେଟ୍ରିକ୍ ଟେପର ।
- ମୋର୍ସ ଟେପର ।

ମେଟ୍ରିକ୍ ଟେପର ।

ବ୍ୟାସ ଉପରେ ଥିବା ଟେପର ହେଉଛି 1:20 । ମେଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟାପର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ଶଙ୍କର ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେଟ୍ରିକ୍ 4, 6, 80, 100, 120, 160 ଏବଂ 200 । ମେଟ୍ରିକ୍ ଟେପରକୁ ସୂଚାଇଥିବା ଶଙ୍କର ଆକାର ହେଉଛି ଡି । (Fig 11)

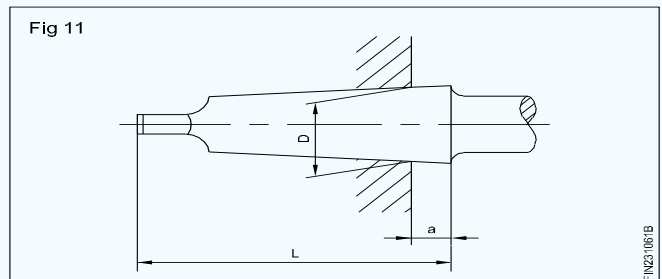

ମୋର୍ସ ଟେପର ।


ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ଟେପର ଶଙ୍କର ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

0, 1, 2, 3, 4, 5 ଏବଂ 6

ମୋର୍ସ ଟେପରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଟେପର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ଏହା 1: 19.002

ରୁ 1: 20.047 ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ।

ଆମ୍-ରିଲିଜ୍ 7/24 ଟେପର (Fig 12)

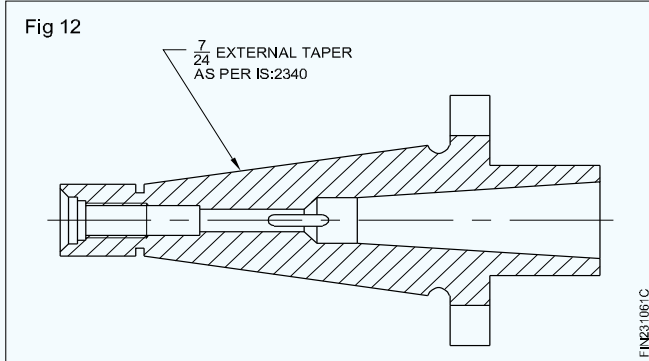

ମିମିଲ୍ ମେସିନ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ନାକ ଏବଂ ଆର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତ self ସ୍ପ-ରିଲିଜ୍ ଟ୍ୟାପର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ସ୍ପାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଲ୍-ରିଲିଜ୍ ଟେପର ହେଉଛି 7/24 । ଏହା ଏକ ଖାଲ ଟେପର ଯାହା ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଟେପର ବିଧାନସଭାରେ ମିଳନ ଉପାଦାନକୁ ଚଳାଇ ନଥାଏ । ଭ୍ରାଜିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ 7/24 ଟେପର ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: 30,40,45,50 ଏବଂ 60 ।

No.30 ର 7/24 ଟେପରର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ (D) 31.75 mm ଏବଂ No.60, 107.950 mm ରହିବ । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆକାର ଏହି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ ।

ଅନ୍ୟ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟେପରଗୁଡ଼ିକ ।

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆସେମ୍ବଲି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ପିନ୍ ଟେପର ।
- ପିନ୍ ଟେପର ।

ବିଧାନସଭାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟେପର ପିନ୍ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଟେପର (Fig 13)

ଟେପର ହେଉଛି 1:50 ।

ଟେପର ପିନ୍ର ବ୍ୟାସ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ବ୍ଲାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଟେପର ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନକରି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।




କି ଏବଂ କିପେ ଟ୍ୟାପର ।

ଏହି ଟେପର ହେଉଛି 1: 100 ।

ଏହି ଟେପର କି ଏବଂ କିପେରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 14 ଏବଂ 15)

- କି ଏବଂ କିପେ ଟେପର ।

ଟିପ୍ପଣୀ: ସ୍ application ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ୟାପର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ IS: 3458 - 1981 କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

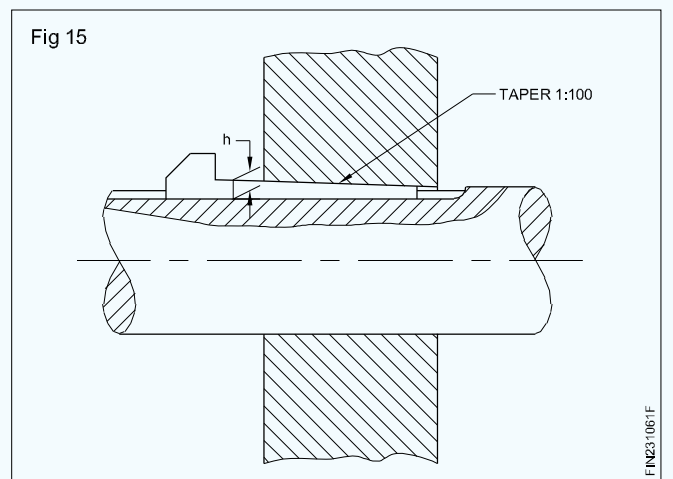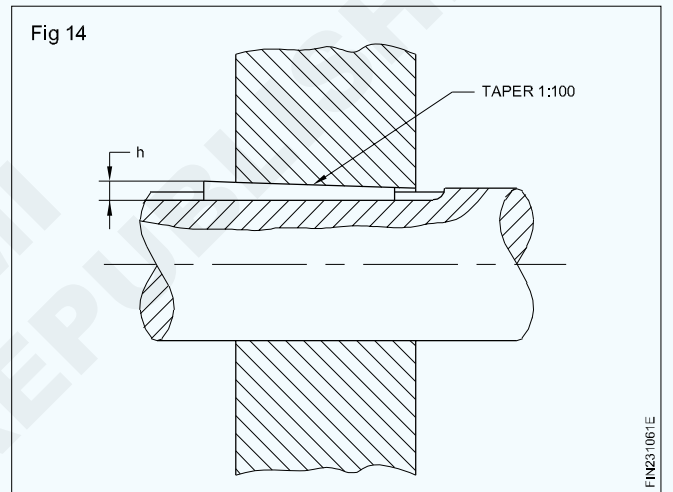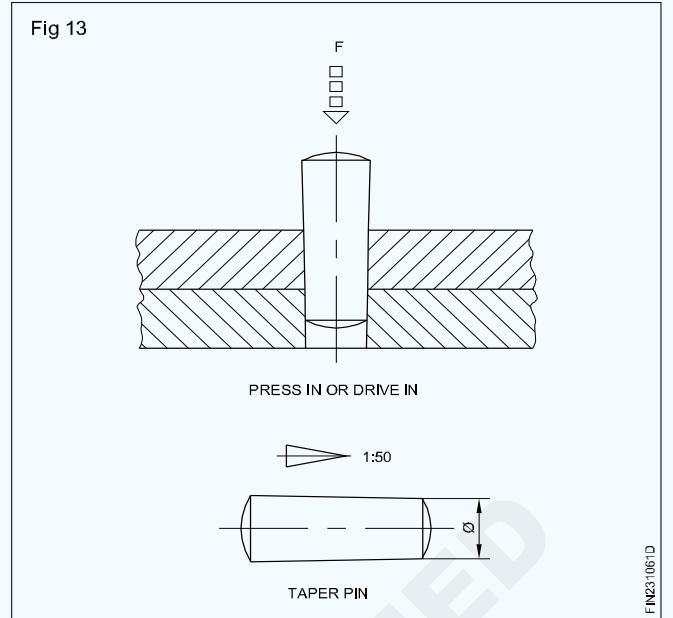


ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ |(Screw thread)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ |
- ସ୍କ୍ରୁ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ସଂଜ୍ଞା

ଥ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଯୁନିଫର୍ମ କ୍ରସ୍-ସେକ୍ସନ୍ ର ଏକ ରିଡ୍ ଯାହା ବାହ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା କୋଣ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ହେଲିକ୍ସର ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ | (Fig 1)

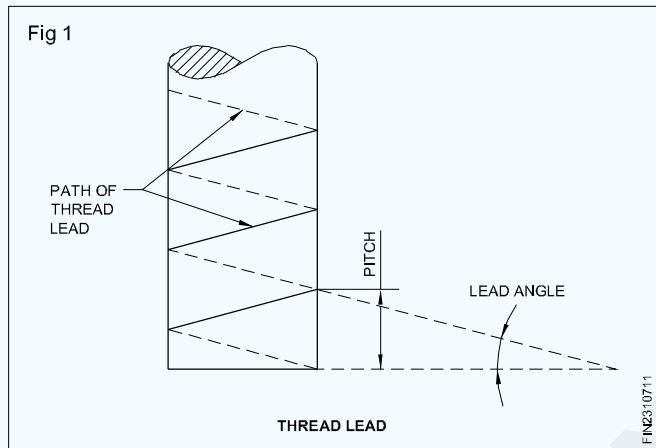


ହେଲିକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବକ୍ର ଯାହା ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଯାହା ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା କୋଣର ଚାରିପାଖରେ ସମାନ ବେଗରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ବେଗରେ ଗତି କରେ | (Fig 1)


ସ୍କ୍ରୁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର |

ସ୍କ୍ରୁ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


- ଏକତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଭାବରେ | (Fig 2)

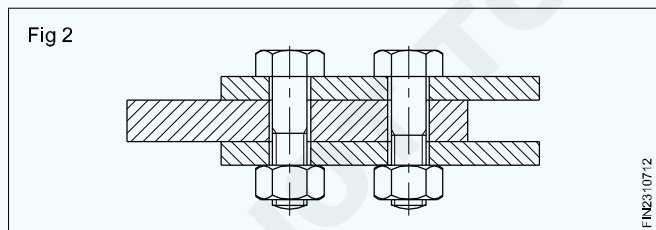

- ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଯୁନିଟ୍ ରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଗତି ପଠାଇବା | (Fig 3)

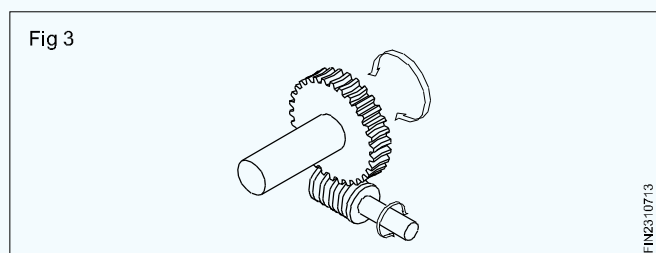


- ସଠିକ୍ ମାପ କରିବା ପାଇଁ | (ଚିତ୍ର 4)

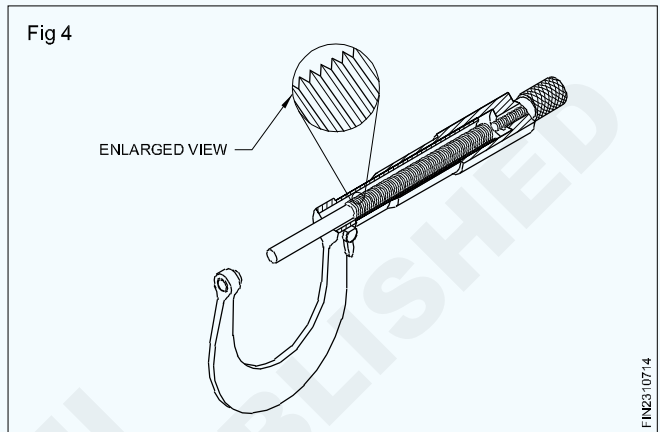

- ଗପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା | (ଚିତ୍ର 5)



- ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ | (ଚିତ୍ର 6)

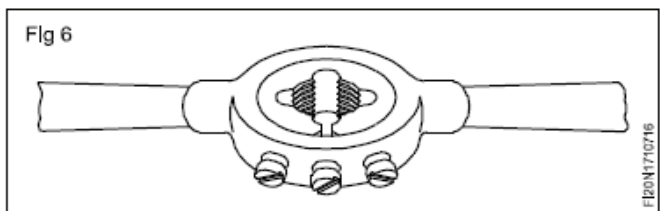

ବର୍ଗ, ପୋକ, ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଆକମ୍ ସୂତା |(Square, worm, buttress and acme threads)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ବର୍ଗ ସୂତା ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର |
- ପିଚ୍ ଏବଂ ବର୍ଗ ସୂତାର ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବର୍ଗ ସୂତା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର |
- ଗ୍ରାପେଜଏଡାଲ୍ ସୂତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଚିହ୍ନଟ କର |
- ପିଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାପେଜଏଡାଲ୍ ସୂତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ବର୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରାପେଜଏଡାଲ୍ ସୂତା |

ବର୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରାପେଜଏଡାଲ୍ ସୂତାଗୁଡ଼ିକରେ 'ଭି' ସୂତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ରମ-ସେକ୍ସନାଲ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି | ସେମାନେ 'ଭି' ସୂତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଗତି କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ | ସେଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ |

ବର୍ଗ ସୂତା

ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଫାଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ସୂତାର ଅକ୍ଷରେ p ଶୁଣରେ ଥାଏ | ପିଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |

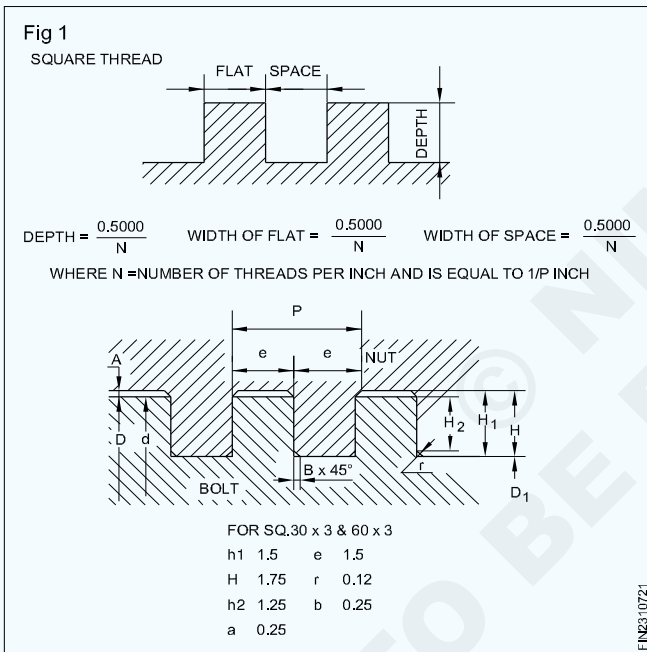

ଗତି କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ବିତରଣ ପାଇଁ ବର୍ଗ ସୂତା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଯଥା ସ୍କ୍ରୁ ଜ୍ୟାକ୍, ଭାଇସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, କ୍ରମ-ସ୍ଲାଉଡ୍ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ଲାଉଡ୍, ସ୍କ୍ରୁଡ୍ ଶାଫ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ |

ପଦବୀ

ନାନମାତ୍ରା ତିଆରି ଏକ ବର୍ଗ ସୂତ୍ର | 60 ମିମି ଏବଂ ପିଚ୍ 9 ମିମି ବର୍ଗ ଭାବରେ ନିୟୁକ୍ତ ହେବ | 60 x 9 IS: 4694-1968 ଫ୍ରେଡ୍ ସିରିଜ୍ (ସୁକ୍ଷ୍ମ, ସାଧାରଣ ଏବଂ କଠିନ) ଅନୁଯାୟୀ a, b, e, p, H1, h1, h2 & d1 ର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି |

ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବର୍ଗ ସୂତ୍ର |


ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବର୍ଗ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂତାର ଗଭୀରତା ବ୍ୟତୀତ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ସୂତା ସହିତ ସମାନ | ସୂତାର ଗଭୀରତା ସୂତାର ଥିବା ପିଚ୍ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ | ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗଭୀରତା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ | ସୂତ୍ର କ୍ରେଷ୍ଟ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ 45° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଫ୍ଟର୍ ହୋଇ କ୍ରମ ଗଠନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ | ଯେଉଁଠାରେ ଶୀଘ୍ର ଗତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଗ୍ରାପେଜଏଡାଲ୍ ସୂତା |

ଏହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି ଯାହା ବର୍ଗ କିମ୍ବା 'ଭି' ଫ୍ରେଡ୍ ଫର୍ମ ନୁହେଁ ଏବଂ ଗ୍ରାପେଜଏଡ୍ ର ଏକ ଫର୍ମ ଅଛି | ସେଗୁଡ଼ିକ ଗତି କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଗ୍ରାପେଜଏଡାଲ୍ ସୂତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ହେଉଛି:

- Acme ଫ୍ରେଡ୍ |
- ବ୍ରେସ୍ ସୂତା |
- ଦାକ୍ତ ସୂତା |
- ପୋକ ସୂତା |


ଆକମ୍ ସୂତା (Fig 2)

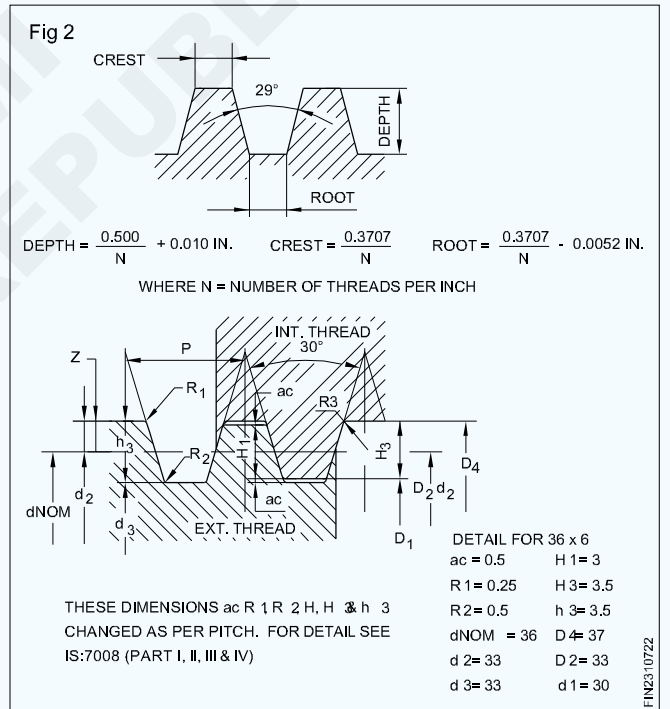

ଏହି ସୂତ୍ର ବର୍ଗ ସୂତ୍ରର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ | ଏଥିରେ 29° ର ଏକ ଅକ୍ଷଭୁଜ କୋଣ ଅଛି | ଅନେକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏହା ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ କାରଣ ମେସିନ୍ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ସହଜ |


ଲେମ୍ବୁ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁରେ ଆକମ୍ ସୂତା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହି ସୂତ୍ରର ଫର୍ମ ଥିବା ବାଦାମର ସହଜ ଯୋଗାଦାନକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ | ମେଟ୍ରିକ୍ ଆକମ୍ ସୂତ୍ରରେ 30° ର ଏକ କୋଣ ଅଛି | ପିଚ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |

ବ୍ରେସ୍ ସୂତା (Fig 3)

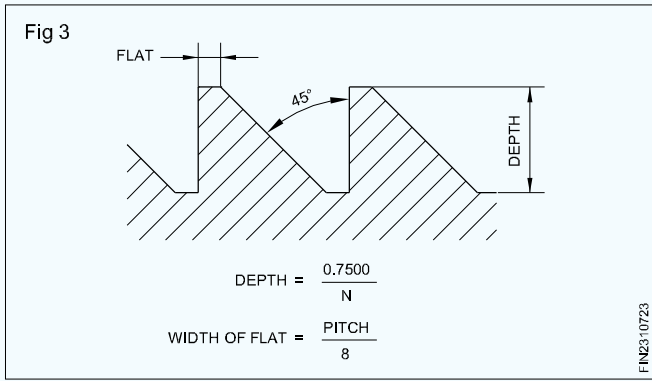

ବତ୍ରେସ୍ ସୂତାରେ ଗୋଟିଏ ପାଶୁର ସୂତାର ଅକ୍ଷରେ p ଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଶୁର 45° ରେ । ଏହି ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅଂଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ଥେଡର ଗୋଟିଏ ପାଶୁର ଚାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଚିତ୍ର 3 ଏକ ବତ୍ରେସ୍ ସୂତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଏହି ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ପାଖର ପ୍ରେସ୍, କାର୍ପେରୀ ମଇ, ବନ୍ଧୁକ ବ୍ରେକ୍, ରାଟେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

B.I.S ଅନୁଯାୟୀ ବତ୍ରେସ୍ ଥ୍ରେଡ୍ | (Fig 4)

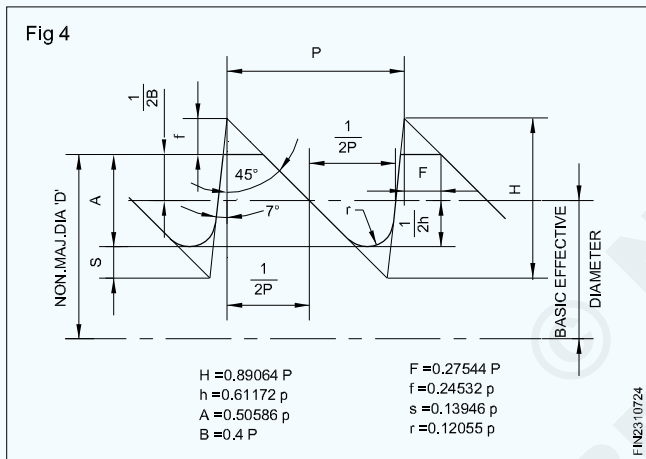

ଏହା ବତ୍ରେସ୍ ସୂତାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଫର୍ମ । ଚିତ୍ର 4 ବତ୍ରେସ୍ ସୂତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଏ । ବି.ଆଇ. ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଶୁର 45° ପ୍ରକୃତି ଅଛି ।

B.I.S ଅନୁଯାୟୀ ଦାକ୍ଷ ସୂତା | 4696

ଏହା ବତ୍ରେସ୍ ସୂତାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ । ଏହି ସୂତାରେ, ଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଫ୍ଲାକ୍ 3° କୋଣରେ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପାଶୁର 30° ରେ ଥାଏ । ସୂତାର ମି basic ଲିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । (ଚିତ୍ର 5) ପିଚ୍ ସହିତ ପରିମାଣର ଆନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 6 ଏବଂ 7 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଦୁଇଟି ଅଙ୍କରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରିମାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମୀକରଣ (ଚିତ୍ର 6 ଏବଂ 7) ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।




$H1 = 0.75 P$

$h3 = H1 + ac = 0.867 77 P$

$a = 0.1 P$ (ଅକ୍ଷାୟ ଖେଳ)

$ac = 0.117 77 P$

$W = 0.263 84 P$

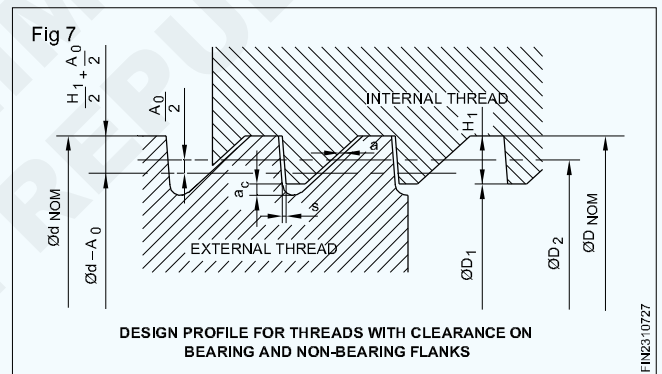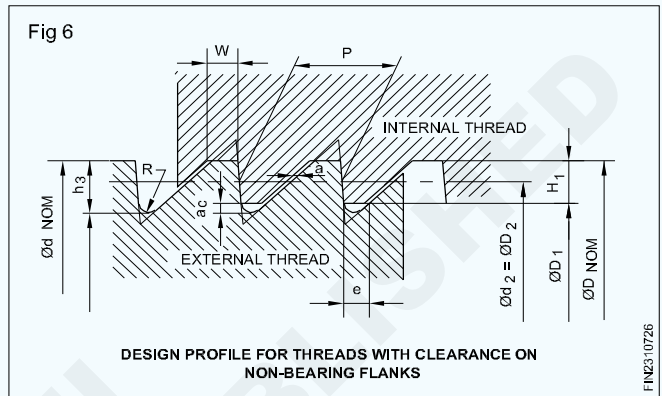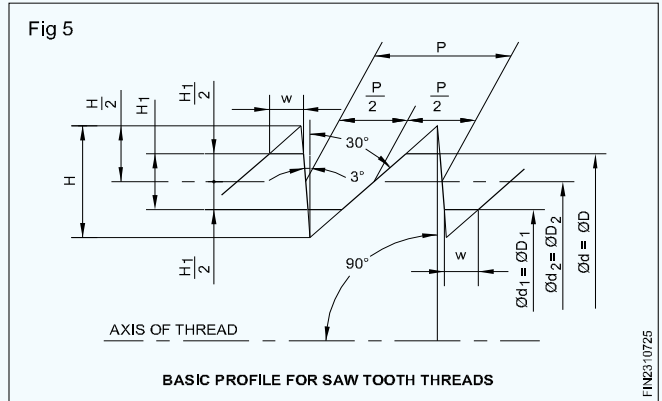

$e = 0.263 84 P - 0.1 \phi P = W - a R = 0.124 27 P$

$D1 = d - 2 H1 = d - 1.5 P$


$d3 = d - 2 h3$

$d2 = D2 = d - 0.75 P$

$S = 0.314 99 A_0$, ଯେଉଁଠାରେ ପିଠି ବ୍ୟାସରେ ବାହ୍ୟ ସୂତା ପାଇଁ $A_0 =$ ମି basic ଲିକ ବିଚ୍ୟୁତି (= ଉପର ବିଘ୍ନ) ।

ପୋକ ସୂତା |

ଏହା ଆକୃତିର ଆକର୍ମ୍ ସୂତା ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ସୂତାର ଗଭୀରତା ଆକର୍ମ୍ ସୂତାଠାରୁ ଅଧିକ । ଏହି ସୂତା ପୋକ ଶାଝୁରେ କଟାଯାଇଥାଏ ଯାହା ପୋକ ଚକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଚିତ୍ର 8 ଏକ ପୋକ ସୂତାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଏ ।

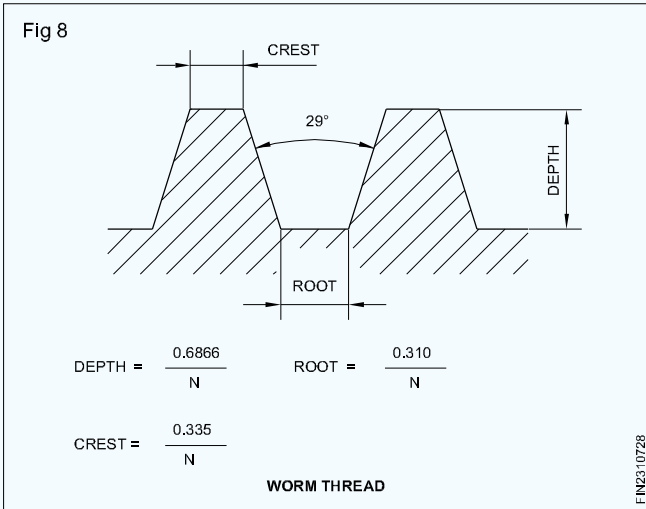


ପୋକ ଚକ ଏବଂ ପୋକ ଶାଫ୍ଟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଗତି ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଶାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗତି ହ୍ରାସର ଏକ ଉଚ୍ଚ ହାର ଦେଇଥାଏ । ପୋକ ଚକ ସାଧାରଣତ diam ଡାଇମେଟ୍ରାଲ୍ ପିଚ୍ (D.P) କିମ୍ବା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପିଚ୍ କଟର ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଇଥାଏ । ଡାଇମେଟ୍ରାଲ୍ ପିଚ୍ (D.P) ହେଉଛି ଗିଅରର ପିଚ୍ ବ୍ୟାସ (P.D.) ସହିତ ଦାକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ । ମଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଉଛି ଗିଅରର ପିଚ୍ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଗିଅରର ଦାକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ ।

ପୋକ ସୂତାର ର ar ଖ୍ୟ ପିଚ୍ ପୋକ ଗିଅରର ବୃତ୍ତାକାର ପିଚ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଜରୁରୀ । ଯେତେବେଳେ କୀଟ ଗିୟର D.P. ତାପରେ ଜାଲରେ ପୋକ ସୂତାର ର ar ଖ୍ୟ ପିଚ୍ p / DP ସହିତ ସମାନ ।

ଯେତେବେଳେ ପୋକ ଗିଅର୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦାକ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପୋକ ସୂତାର ର ar ଖ୍ୟ ପିଚ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ x p ସହିତ ସମାନ । କେତେକ ଲେଥ୍ରେ, ଏକ ଚାର୍ଜ D.P କାଟିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର୍ କନେକ୍ଟର୍ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅରବନ୍ଧର ଲିଭରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ତ୍ତନା କରେ । କିମ୍ବା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପୋକ ସୂତା ।

ନକ୍ଲ ସୂତା ।

ନକ୍ଲ ସୂତାର ଆକୃତି ଗ୍ରାପେଜଏଡାଲ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଲାକାର ଆକୃତି ଅଛି । ଏହାର ସୀମିତ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି । ଚିତ୍ରଟି ନକଲ ସୂତାର ରୂପ ଦେଖାଏ । ଏହା ଗୋଲାକାର ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହେଁ । ଏହା ଭଲଭୁ ସ୍ଥିତ୍ୟ ରେଳ ରଥ କପଲିଂ, ହୋସ୍ ସଂଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ (Fig 9)

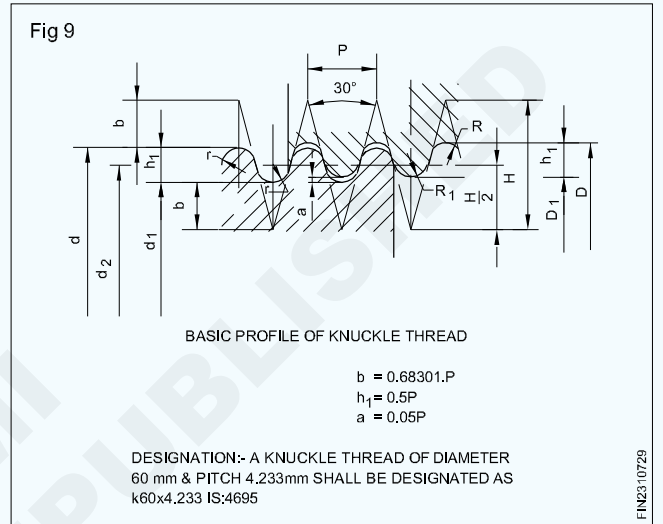

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେଥରେ ସ୍କରୁ ସୂତା କାଟିବାର ନୀତି | (Principle of cutting screw thread in centre lathe)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂତା କାଟିବାର ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ର ।
- ଥ୍ରେଡ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାଢ଼ୁଛ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ର ।
- ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ଗଣନା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ନିଅ ।


ସୂତା କାଟିବାର ନୀତି |


ଥ୍ରେଡ୍ କାଟିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ କିମ୍ବା କୋନିକାଲ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ସମାନ ହେଲିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସ୍ଥିର ବେଗରେ ଘୂର୍ତ୍ତନ କରି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ବିପ୍ଳବ ଅନୁଯାୟୀ ଉପକରଣକୁ ସୂତ୍ରର ପିଚ୍ ସହିତ ସମାନ ହାରରେ ପ୍ରାୟମାକୁ ଘୁଆଇବା ।

କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଲିଡ୍ ସ୍କରୁ ସହିତ ଅଧା ବାଦାମର ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ଲେଥ୍ରେ ରଥ ସହିତ ଗତି କରେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଆକୃତି ଟୁଲ୍ ଗ୍ରାଭର୍ ସହିତ ସମାନ । ସୀସା ସ୍କରୁର ଘୂର୍ତ୍ତନ ଦିଗ ସୂତ୍ରର ହାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ।

ସୂତା କାଟିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଂଶ |

ଚିତ୍ର 1 ଏବଂ 2 ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ଲିଡ୍ ସ୍କରୁକୁ କିପରି ବିସ୍ତାର ହୁଏ । ଲିଡ୍ ସ୍କରୁର ଗତି ଲିଡ୍ ସ୍କରୁ ସହିତ ଅଧା ବାଦାମକୁ ଜଡ଼ିତ କରି ରଥକୁ ପଠାଯାଏ ।

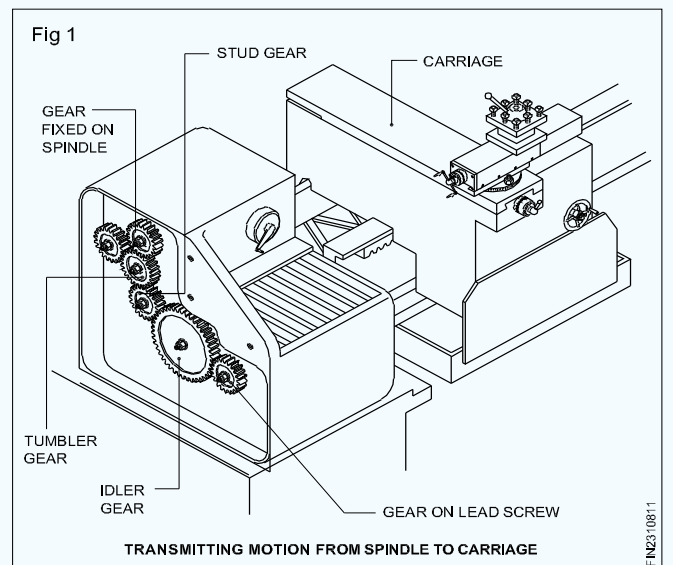

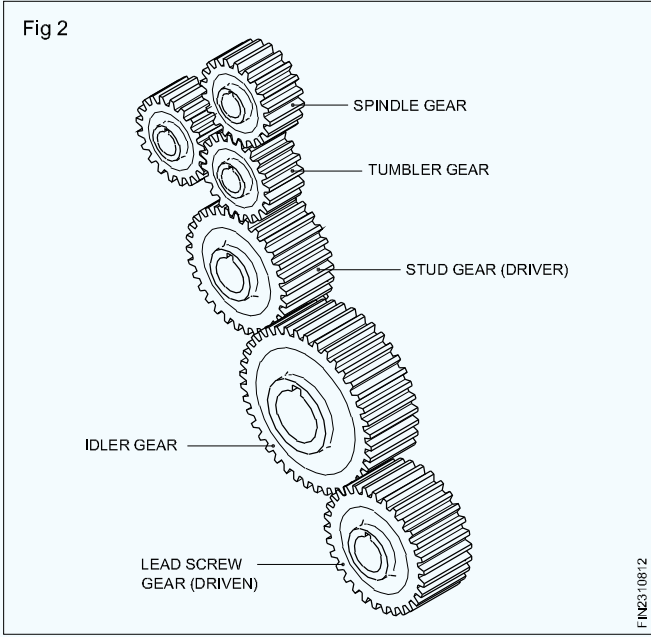


ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ପାଇଁ ସୂତ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି |

ଉଦାହରଣ |


ମାମଲା 1: 4 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ର ଏକ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଥିବା ଏକ ଲେଥ୍ରେ ଚାକିରିରେ 4 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ (ସାଧା) ସୂତା କାଟିବା |

ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ସାଧନକୁ 4 ମିଲିମିଟର ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ କରିବା ଉଚିତ | ତେଣୁ, ଯଦି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଗିଅର (ଡ୍ରାଇଭର) ର 50 ଟି ଦାନ୍ତ ଚକ ଥାଏ, ତେବେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବିପ୍ଳବ ପାଇବା ପାଇଁ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ 50 ଟି ଦାନ୍ତର ଗିଅର (ଡ୍ରାଇଭର) ସହିତ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ | (Fig 3)

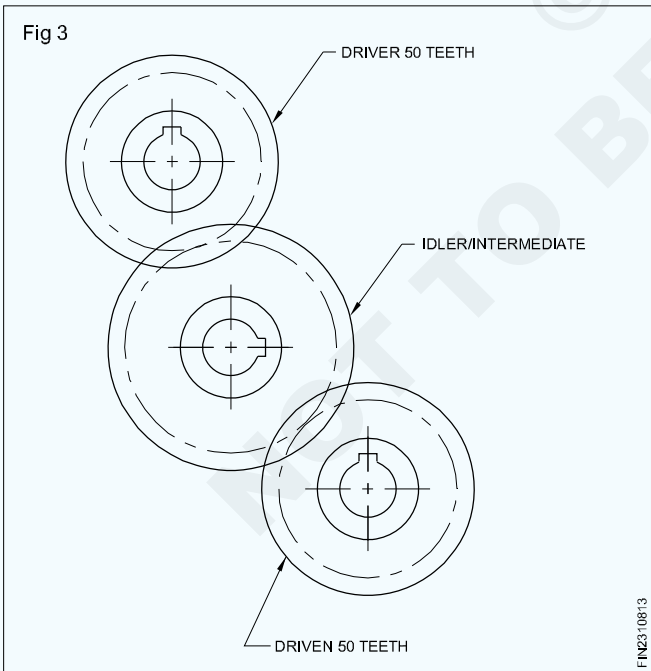


ମାମଲା 2: ସମାନ ଲେଥ୍ରେ 4 ମିମି ବଦଳରେ 2 ମିମି ପିଚ୍ ସୂତା କାଟିବା | ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ 1/2 / revolution ବିପ୍ଳବ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଧାର ହୋଇଯାଏ | ତେଣୁ, ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର (ଷ୍ଟୁଡ୍ ଗିଅର) 50 ଟି ଦାନ୍ତ

ଥାଏ ତେବେ ଚାଳିତ ଚକ (ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଗିଅର) 100 ଟି ଦାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ | (Fig 4)

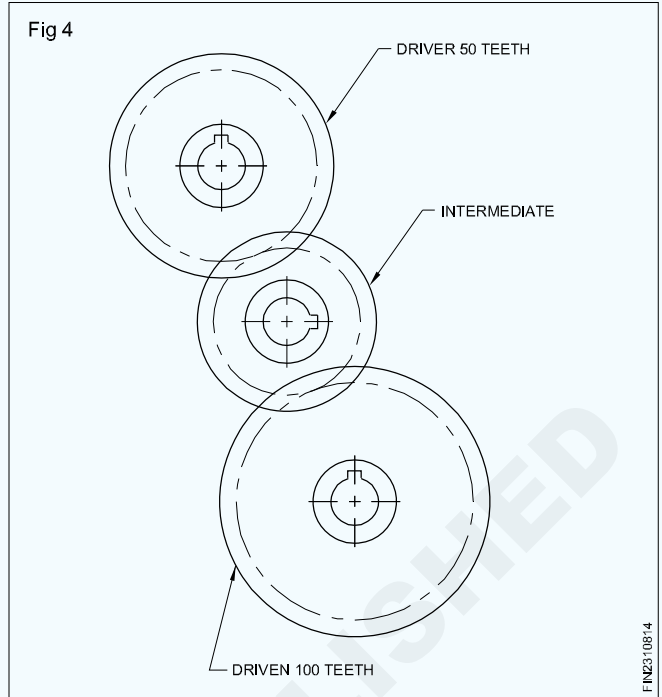

କେସ୍ :: ଯଦି ଆମକୁ ଏକ ଚାକିରିରେ mm ମିମି ପିଚ୍ ପ୍ରେଡ୍ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, 4 ମିମି ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ସହିତ, ତୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ 8 ମିଲିମିଟର ଗତି କରିବା ଉଚିତ | କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲାବେଳେ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ 2 ବିପ୍ଳବ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା L S କୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣା ହୁଏ ଗତିରେ ଚଳାଇବ | ତେଣୁ ଚାଳିତ ଚକ (ସାଧା ସ୍କ୍ରୁ ଗିଅର) 25 ଟି ଦାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଚକ 50 ଦାନ୍ତର ଅଟେ | (Fig5)

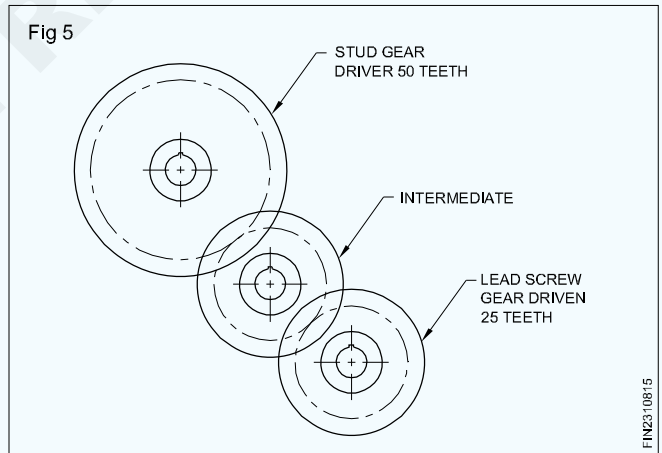


ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣକୁ ତୁଳନା କରିବା |

ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ	କେସ୍ 1	କେସ୍ 2	କେସ୍ 3
ଚାକିରିର ପିଚ୍ (ଲିଡ୍)	4	2	8
L.S ର ପିଚ୍ (ଲିଡ୍)	4	4	4
ଡ୍ରାଇଭର	50	50	50
ଚାଳିତ	50	100	25

ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା,

$$\text{The gear ratio} = \frac{\text{Driver}}{\text{Driven}} = \frac{\text{Lead of work}}{\text{Lead of lead screw}}$$

ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଉଦାହରଣ 1 6 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ର ଏକ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଥିବା ଏକ ଲେଥରେ ଚାକିରିରେ 3 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ଖୋଜ | (Fig 6)

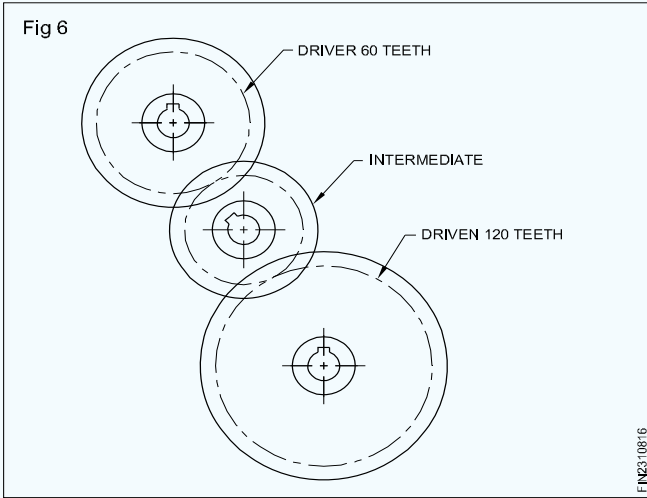


ଅନୁପାତ = ଡ୍ରାଇଭର = କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ |

$$\text{The gear ratio} = \frac{3}{6} = \frac{3 \times 20}{6 \times 20} = \frac{60}{120}$$

ଡ୍ରାଇଭର = 60 ଦାନ୍ତ |

ଚାଳିତ = 120 ଦାନ୍ତ |


2 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ର ଏକ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ସହିତ ଏକ ଲେଥ୍ରେ 2.5 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ଖୋଜ | (Fig 7)

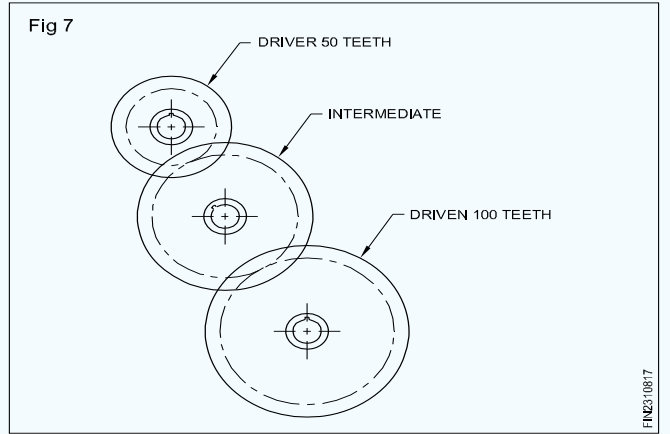

$$\begin{aligned} \text{Ratio} &= \frac{\text{Driver}}{\text{Driven}} = \frac{\text{Lead of work}}{\text{Lead of lead screw}} \\ &= \frac{2.5}{5} = \frac{2.5 \times 20}{5 \times 20} \\ &= \frac{50 \text{ (Driver)}}{100 \text{ (Driven)}} \end{aligned}$$

3 ମିମି ପିଚ୍ ର ଏକ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଥିବା ଏକ ଲେଥ୍ରେ 1.5 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗିଅର ଗଣନା କରନ୍ତୁ | (Fig 8)

$$\begin{aligned} &= \frac{1.5}{5} = \frac{3}{10} = \frac{3 \times 10}{10 \times 10} \\ &= \frac{30 \text{ (Driver)}}{100 \text{ (Driven)}} \end{aligned}$$

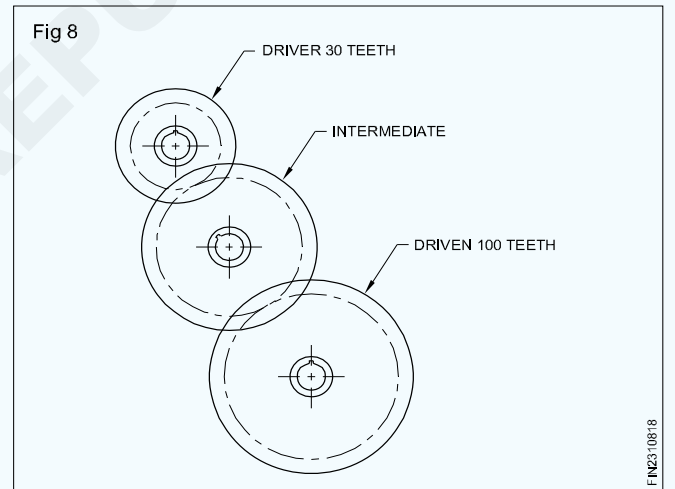

ସ୍କ୍ରୁ ସୂତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇବାର ନୀତି | (Principle of chasing screw thread)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଏକ ଥ୍ରେଡ୍ ଗୋଡ଼ାଇବା ଡାଏଲ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଗୋଡ଼ାଇବା ଡାଏଲ୍ ର ନିର୍ମାଣମୂଳକ ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଏକ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଗୋଡ଼ାଇବା ଡାଏଲ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବା features ଶିକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଥ୍ରେଡ୍ ଗୋଡ଼ାଇବା ଡାଏଲ୍ |

ସୂତ୍ରକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଶ୍ରମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୂତା କାଟିବା ସମୟରେ ଏକ ଗୋଡ଼ାଇବା ଡାଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଅତି ସାଧାରଣ ଅଟେ | ଏକ ଥ୍ରେଡ୍ ଗୋଡ଼ାଇବା ଡାଏଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ |

ନିର୍ମାଣ ବିବରଣୀ (Fig1)

ଚିତ୍ରଟି ବ୍ରିଟିଶ୍ ସୂତା ଗୋଡ଼ାଇବା ଡାଏଲ୍ ର ନିର୍ମାଣକାରୀ ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଏ | ଏହା ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳରୁ ନିର୍ମିତ ଏକ କୀଟ ଚକ ସହିତ ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ଶାଫ୍ଟକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଚଳ ଭାଗରେ ଥିବା ଶାଫ୍ଟ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ | ଉପରେ, ଏହାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଡାଏଲ୍ ଅଛି | ଶା. aft ି ଏକ ବ୍ରାକେଟ୍ ଉପରେ ବହନ କରାଯାଏ (ଦୁଦା) ଯାହା ରଥରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | ପୋକ ଚକକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ସହିତ ଏକ ନିୟୋଜିତ କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ

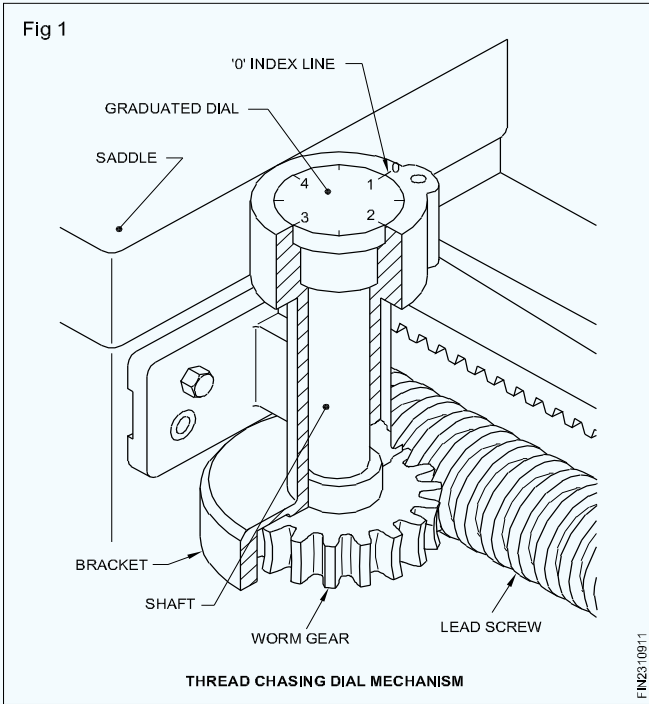

ଅଣାଯାଇପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଏହା ପୋକ ଚକକୁ ଚଳାଇଥାଏ ଯାହା ଡାଏଲ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ । ଡାଏଲ୍ ର ଗତି ସ୍ଥିର ମାର୍କ ('୦' ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଲାଇନ୍) କୁ ସୂଚିତ କରେ ।


ଡାଏଲ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ eight ଆଠ (8) ବିଭାଗରେ ସ୍ମାତକ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ 4 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ 4 ଚି ସଂଖ୍ୟାହୀନ ସବଡିଭିଜନ୍ ଅଛି ।

ପୋକ ଗିୟରରେ ଦାକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁରେ ପ୍ରତି ଇଞ୍ଚ ପ୍ରତି

ସୂତା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଡାଏଲ୍ ରେ ସଂଖ୍ୟାଯୁକ୍ତ ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବରଯୁକ୍ତ ବିଭାଗ ରଥର inch ଇଞ୍ଚ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ।




ପୋକ ଚକରେ 16 ଚି ଦାକ୍ଷ, ଏବଂ ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ 4 ଚିପିଲ ଦିଅନ୍ତୁ । ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ।

ସ୍ମାତକ ଡାଏଲର ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଅଧା ବାଦାମ 8 ଥର ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ । ଡାଏଲର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ରଥର ଗତିବିଧି ହେଉଛି 4 " ।

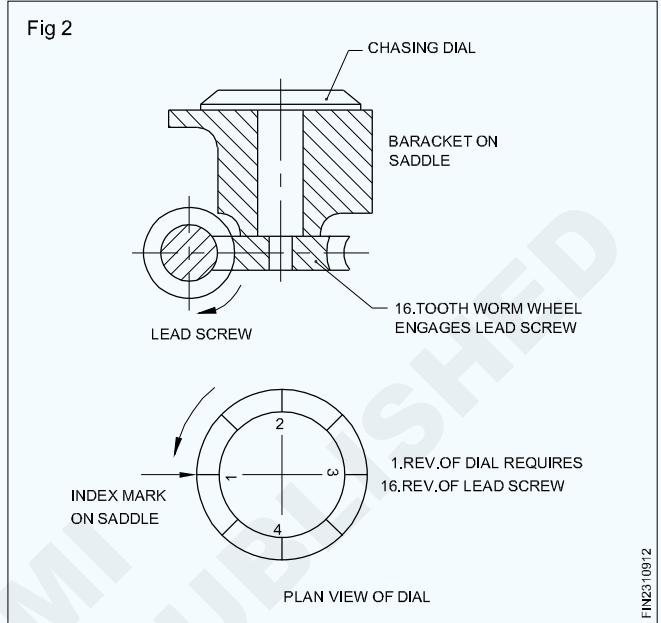

ଥ୍ରାଡ୍ ଚେସ୍ ଡାଏଲ୍ ଗାର୍ଟ ।

କାଟିବାକୁ ଇଞ୍ଚ ପ୍ରତି ଥ୍ରେଡ୍ ।	ଗ୍ରାଡୁଏସନ୍ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧା ବାଦାମ ସୂତା ଧରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ ।	ଡାଏଲରେ ପ Reading ବା ଚିହ୍ନିତ ।
ଥ୍ରେଡ୍ ଯାହା ଲିଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ପ୍ରତି ଇଞ୍ଚ ପ୍ରତି ଥ୍ରେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଏକାଧିକ ।	ଯେକ any ଶସି ସ୍ଥିତିରେ ଅଧା ବାଦାମ ମେସ୍ ସହିତ ଜଡିତ ।	ଅନାବଶ୍ୟକ ଡାଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର ।
ଉଦାହରଣ T.P.I. କାଟିବାକୁ - 8		
$\frac{DR}{DN} = \frac{\text{T.P.I. on lead screw}}{\text{T.P.I. to be cut}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$		$\text{Predetermined travel} = 1 \times \frac{1''}{4} = \frac{1''}{4}$
1/4 ର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାତ୍ରା ଯେକ any ଶସି ନମ୍ବରଯୁକ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଣ-ନମ୍ବର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ମା middle ରେ ଡାଏଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ଅଧା ବାଦାମ ଯୋଗଦାନ ଯେକ position ଶସି ସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ (ଯଥା 16 ପଦବୀ) ।		
ଡାଏଲ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ।		
ଏପରିକି ଥ୍ରେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ।	ଡାଏଲରେ ଯେକ any ଶସି ସ୍ମାତ କୋଉରରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ।	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2
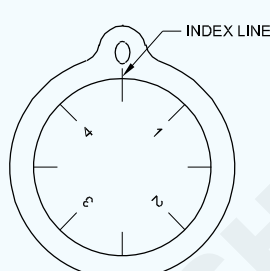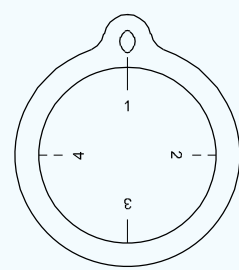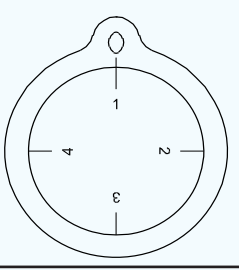
<p>ଉଦାହରଣ T.P.I. କାଟିବାକୁ - 6</p> $\frac{DR}{DN} = \frac{T.P.I. \text{ on lead screw}}{T.P.I. \text{ to be cut}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ <p style="text-align: right;">Predetermined travel = $2 \times \frac{1''}{4} = \frac{1''}{2}$</p> <p>1/2 / "ର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାତ୍ରା ଯେକ any ଶସି ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭାଗରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଗଣିତ ବିଭାଗକୁ ଡାଏଲ୍ ଗତିବିଧି ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କ number ଶସି ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାହୀନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶୂନ୍ୟ ରେଖା (8 ପଦ) ସହିତ ମେଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅଧା ବାଦାମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ </p>						
<p>ଅତ୍ତତ ସଂଖ୍ୟା ଥେଡ୍ </p>	<p>ଯେକ any ଶସି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ </p> <p>ପଦବୀ</p> <table style="margin-left: 100px;"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>4</td></tr> </table> <p>4 ପଦବୀ</p>	1	2	3	4	
1						
2						
3						
4						
<p>ଉଦାହରଣ T.P.I. କାଟିବାକୁ - 5</p> $\frac{DR}{DN} = \frac{T.P.I. \text{ on lead screw}}{T.P.I. \text{ to be cut}} = \frac{4}{3 \frac{1}{2}} = \frac{8}{7}$ <p style="text-align: right;">Predetermined travel = $8 \times \frac{1''}{4} = 2''$</p> <p>1 ର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାତ୍ରା ଯେକ any ଶସି ସଂଖ୍ୟାଯୁକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଯୁକ୍ତ ବିଭାଗକୁ କିମ୍ବା ଯେକ any ଶସି ସଂଖ୍ୟାହୀନ ବିଭାଗରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଗଣିତ ବିଭାଗକୁ ଡାଏଲ୍ ଗତିବିଧି ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ , ତା'ପରେ କ୍ରମାଗତ କାଟ ପାଇଁ ଅଧା ବାଦାମ ଯୋଗଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ କ any ଶସି ସଂଖ୍ୟାଯୁକ୍ତ ବିଭାଜନ ଶୂନ୍ୟ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ ଯଦି ଅସଂଖ୍ୟ ବିଭାଜନ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ କଟ୍ ନିଆଯାଏ, ତେବେ କ୍ରମାଗତ କାଟ ପାଇଁ ଅଧା ବାଦାମ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କ any ଶସି ସଂଖ୍ୟା ନଥାଏ ବିଭାଜନ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମକକ୍ଷ (4 ପଦ)</p>						
<p>ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୃତ ଅଧା ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା </p>	<p>ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ଏବଂ 3 ରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ </p>					
<p>ଉଦାହରଣ T.P.I. କାଟିବାକୁ - 3 1/2 </p> $\frac{DR}{DN} = \frac{T.P.I. \text{ on lead screw}}{T.P.I. \text{ to be cut}} = \frac{4}{3 \frac{1}{2}} = \frac{8}{7}$ <p style="text-align: right;">Predetermined travel = $8 \times \frac{1''}{4} = 2''$</p> <p>ଅଧା ବାଦାମ କେବଳ ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଗଣିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (2 ପଦ) ରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ </p>						
<p>ତୁ ar ମାସିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା</p>	<p>ସମାନ 1 ରେ ଜଡ଼ିତ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଜନ କିମ୍ବା</p> <p>2 or 3 or 4 1 ପଦ</p>					


ଉଦାହରଣ		T.P.I. କାଟିବାକୁ - 2 3/4		
DR	T.P.I. on lead screw	4	16	Predetermined travel = $16 \times \frac{1''}{4} = 4''$
DN	T.P.I. to be cut	2 3/4	11	
<p>ପ୍ରେଡ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଧା ବାଦାମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ନମ୍ବରଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ନାତକ ରେଖା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ କଟ୍ ନିଆଯାଏ, ଶୂନ୍ୟ ରେଖା (କେବଳ 1 ସ୍ଲିଟ୍) ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ ।</p>				
ଉଦାହରଣ		T.P.I. କାଟିବାକୁ - 1 3/8		
DR	T.P.I. on lead screw	4	32	Predetermined travel = $16 \times \frac{1''}{4} = 4''$
DN	T.P.I. to be cut	1 3/8	11	
<p>ପ୍ରଥମ କଟ୍ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଧା ବାଦାମ ନିୟୋଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତା କାଟିବା ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଥାଏ କାରଣ ହିସାବରେ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାତ୍ରାକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ।</p>				
ଉଦାହରଣ		T.P.I. କାଟିବାକୁ - 1 3/8		
DR	T.P.I. on lead screw	4	32	Predetermined travel = $32 \times \frac{1''}{4} = 8''$
DN	T.P.I. to be cut	1 3/8	11	
<p>ପ୍ରଥମ କଟ୍ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଧା ବାଦାମ ନିୟୋଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତା କାଟିବା ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଥାଏ କାରଣ ହିସାବରେ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାତ୍ରାକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ।</p>				

କେନ୍ଦ୍ର ଗେଜ୍ |(Centre gauge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ସେଣ୍ଟର ଗେଜ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ।
- ସେଣ୍ଟର ଗେଜ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଲେଖନ୍ତୁ ।

କେନ୍ଦ୍ର ଗେଜ୍: (Fig 1)

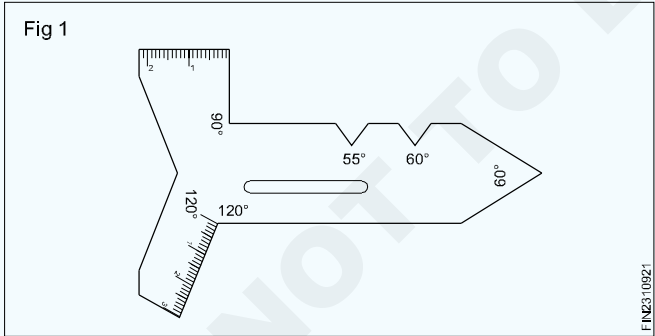

ଯେତେବେଳେ ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ଷିତ୍ୱକୁ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ।

ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗେଜ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, ଟୁଲ୍ଟି ସାଧାରଣ ହେଉଛି ମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା 600 ରେ UNS ଏବଂ 550 ରେ BSW । ଆକମ୍ ପ୍ରେଡ୍ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଗେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ସିଙ୍ଗଲ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ସ୍କରୁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲେଥ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗେଜ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଗେଜ୍ ଏବଂ ଫିସ୍ ଟେଲ୍ ଗେଜ୍ । ପ୍ରତିଛବିରେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗେଜ୍କୁ ଏକ ଫିସ୍ଟାଇଲ୍ ଗେଜ୍ ବା ସେଣ୍ଟର ଗେଜ୍ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଣ୍ଟର ଗେଜ୍ ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ style ଲୀ ।

ଏହି ଗେଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡିଂ ପ୍ରେଡ୍ ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ହୁଏ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟୁଲ୍ ଏବଂ କଟର ଗ୍ରାଭଣ୍ଡର ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ।

ଉପକରଣ ସେଟିଂ - ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ର | (Tool setting - external thread)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

• ଅଧା କୋଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ସେଟିଂ |

ଚିତ୍ରାଙ୍କନକୁ ସୂଚାଇ ଥେଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ର ବ୍ୟାସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଥେଡ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ପୁନଃ **α** ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ର ବ୍ୟାସକୁ ଅଣ୍ଟରାଇଜ୍ କରିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ |

ଲେଅ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ପିଡ୍ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
 କାଟିବାକୁ ଥିବା ସୂତ୍ରର ପିଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜେରାଭବକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
 ଏହାକୁ କ୍ରସ୍-ସ୍କାଉଡ୍ ସହିତ ଧାଡ଼ିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୂସମାନ୍ତର ସ୍ଥିତିରୁ ଯା
 ound ଗିକ ସ୍କାଉଡ୍ କୁ 90° କୁ ଘୁଆନ୍ତୁ |
 ଥେଡ୍ ଅଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣରୁ ତାହାଣକୁ 1° କମ୍ ସ୍ୱିଭେଲ୍ ଏହା ଏକ
 ତାହାଣ ହାତ ସୂତ୍ରା | (Fig 1)

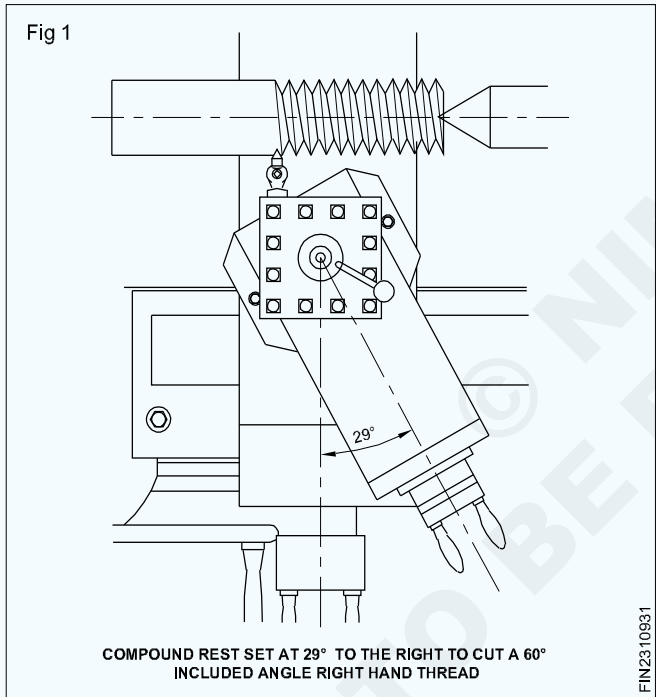


ଯେଉଁ କୋଣରେ ଯା ound ଗିକ ବିଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ସେହି ଉପକରଣର ଟ୍ରେଲିଂ ଧାରରେ ଏକ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣର କଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ | ଏହା ଏକ ସୁଗମ କର୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |


ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଟୁଲ୍ କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭରହାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟେଣ୍ଟକୁଲାର୍ ସହିତ ଅକ୍ଷରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସେଣ୍ଟର୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | (Fig 2)

ଥେଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ର ଲମ୍ବ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
 କଟିଯିବାକୁ ଥିବା ସୂତ୍ରର ଛୋଟ ବ୍ୟାସଠାରୁ ଅଧିକ, କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣର ଅଗ୍ରଣୀ ଧାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଶେଷକୁ ଚାମ୍ଫର୍ କରନ୍ତୁ |
 କ୍ରସ୍-ସ୍କାଉଡ୍ ହିସାବ୍ତ ର ଚଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣକୁ ଅଗ୍ରଗତି କର |


ଯେତେବେଳେ ଟୁଲ୍ ର ଟିପ୍ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ କ୍ରସ୍-ସ୍କାଉଡ୍ ଏବଂ ଯା ound ଗିକ ସ୍କାଉଡ୍ ସ୍ଥାପନ କଲାରଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କର |

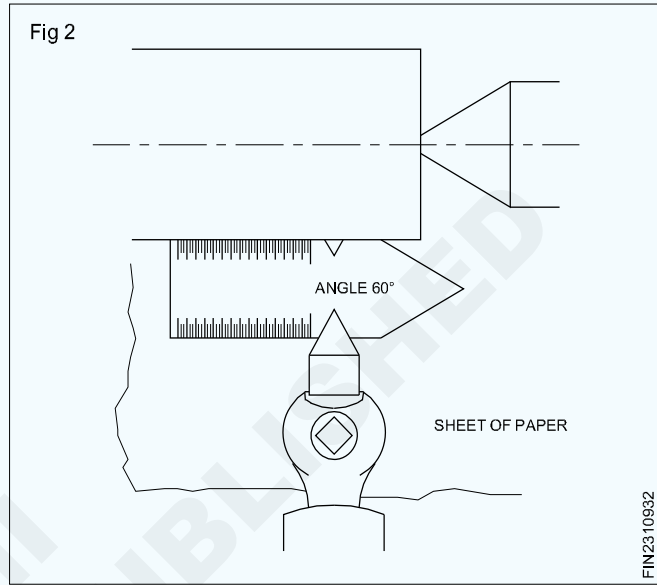


ଉପକରଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ତାହାଣକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ |
 ଟିପ୍ ସ୍କାଉଡ୍ ହିସାବ୍ତ ଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧନକୁ ପ୍ରାୟ 0.1 ମିଲିମିଟରରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ତାଏଲ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଧା ବାଦାମକୁ ନିୟୋଜିତ କର |
 ଥେଡ୍ ହେବାକୁ ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରାଏଲ୍ କର୍ଟ ନିଅ | (ଚିତ୍ର 3)

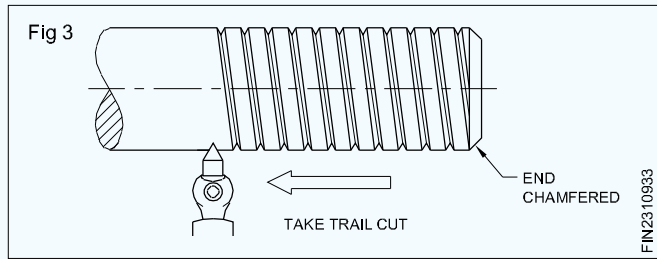

ଟ୍ରାଏଲ୍ କର୍ଟ ଶେଷରେ, ଟୁଲ୍ କୁ ଟୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର, କ୍ରସ୍ ସ୍କାଉଡ୍ ହିସାବ୍ତ ଚକକୁ ଚଳାଇବା ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ମେସିନ୍ ଓଲଟାଇ ଏହାକୁ ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ | (Fig 4)

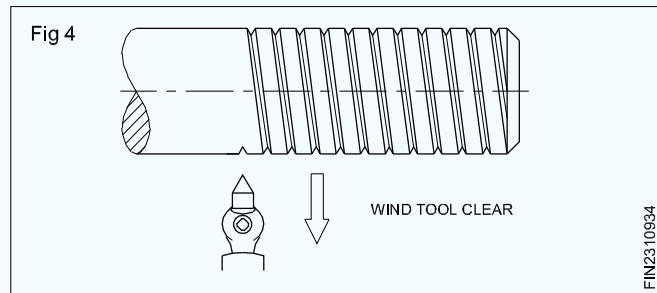

କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରୁ ସଫା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | (Fig5)

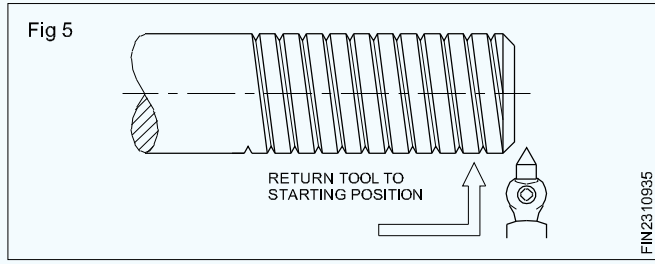


ଏକ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଥ୍ରେଡ୍ ଗଠନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚକ ଟୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଉପକରଣକୁ ଅଗ୍ରଗତି କର |

ଟପ୍ ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ସହିତ କର୍ ଗଠାରତା ଦିଅ |

ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂତାକୁ କାଟିବାକୁ ଉପକରଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ | (Fig6)

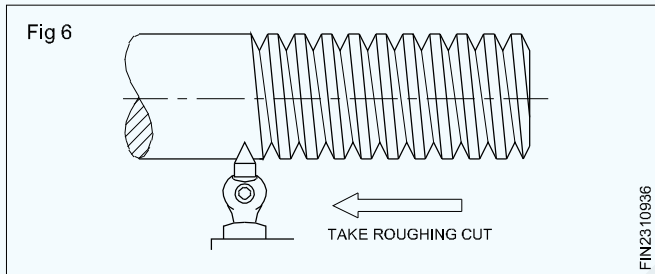

ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ର କାଟିବା | (Cutting an internal thread)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟରେ ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ସେଟିଂ |

ଚାରିଟି ଜହ୍ନ ଟିକ୍ସଣ / ତିନୋଟି ଜହ୍ନ ଚକ୍ / ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ଚାକିରି କର |

ଆବଶ୍ୟକ ଦ length ଘ୍ୟ / ଗର୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରର ମୂଳ ବ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମକୁ ଢିଲ୍ କର |


ଏକ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ, କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣକୁ ସୂତା ସଫା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ବୋରର ଶେଷରେ ଏକ ଛୁଟି କାଟି |

ଛୁଟି ସୂତାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଜରୁରୀ | (Fig 1)

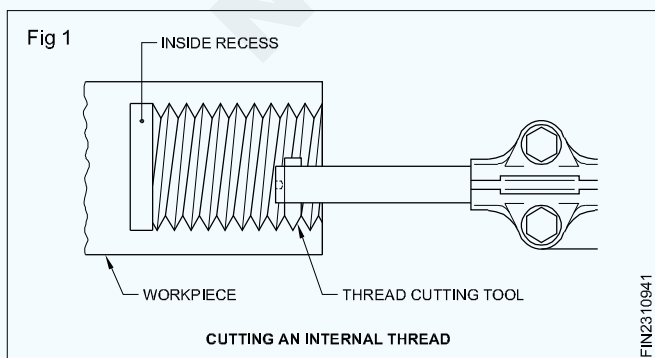

ଥ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ଆବଶ୍ୟକ ଗଠାରତା ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ | (Fig 7)

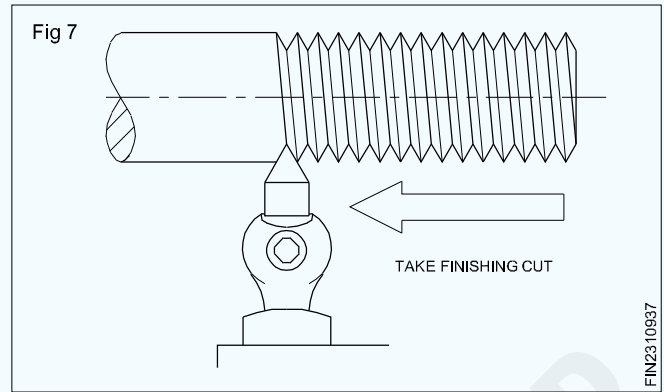


ଟିପ୍ପଣୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟା ଶେଷରେ, ଉପକରଣଟି କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଚକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରଥକୁ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ | କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଚକକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଟପ୍ ସ୍କାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା କଟା ଗଠାରତା ଦିଆଯାଏ |


ଆଗ ଭାଗକୁ $2 \times 45^\circ$ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାମ୍ଫି କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 60° ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣ କାଟିବା ପାଇଁ ଯ round ଗିକ ବିଶ୍ରାମକୁ 29° ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଆବଶ୍ୟକ ପିଚରେ ଗିଅର ବନ୍ଧ ଲିଭାଇଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ବିରକ୍ତ ଦଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ଥ୍ରେଡିଂ ଉପକରଣକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

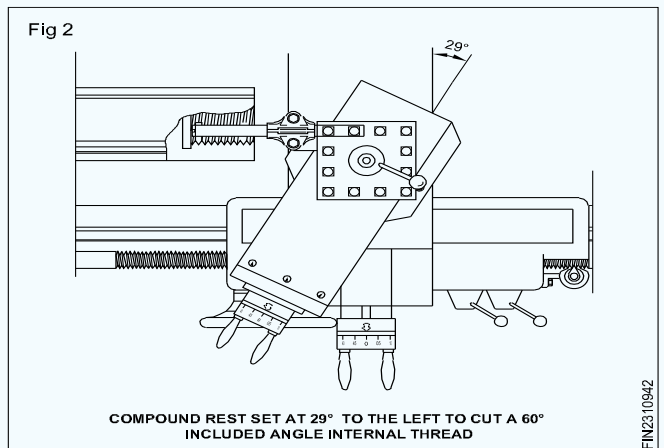

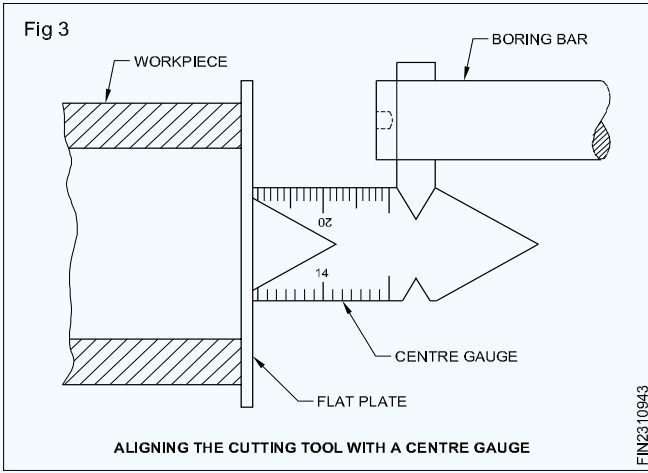

ଲେଅୁ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ଦଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣର ବିନ୍ଦୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସେଣ୍ଟର ଗେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍‌କୁ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ବୋରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତ ଦଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବିରକ୍ତକର ବାରଟି ଚାକିରିର କ anywhere ଶସି ସ୍ଥାନରେ ଖରାପ ନହେଉ ।

ଟୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ କେବଳ ବୋରକୁ ଛୁଇଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରସ୍ ସ୍କାଇଡ୍ ଓଲଟା କରନ୍ତୁ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ୍କାଇଡ୍ ସ୍ନାତକ କଲର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ବୋରରୁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣକୁ ଚାଣି ନିଅ ।

ଗଣିତ r.p.m ର 1/3 ରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

କଟର ଗଭୀରତାକୁ 0.1 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଅଧା ବାଦାମକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ।

କଟା ଶେଷରେ, ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡକୁ ଓଲଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂତାକୁ କିଛି ଦୂରରେ ଉପକରଣକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଟୁଲ୍ ବୋରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସୂତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ବୋରରୁ କାଟିବା ଉପକରଣ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କର । କଟା ଗଭୀରତା ଦିଅ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ଦିଗରେ ଚଳାନ୍ତୁ ।

ସେହିଭଳି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଭୀରତା ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତାକୁ ଶେଷ କର ।


ଏକ ପ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରେଡେଡ୍ ବୋଲ୍‌ସ୍ ସହିତ ସମାପ୍ତ ସୂତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ |(Screw pitch gauge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଏକ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଏକ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ର ବ features ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ, କ୍ଲେଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ length ଘ୍ୟ ସୂତା ଉପରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ । (Fig 1)

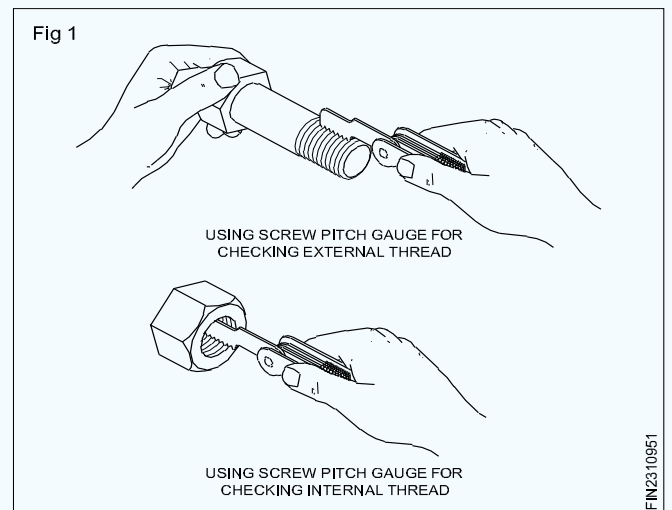

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ | (Total productive maintenance)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- TPM ର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |
- TPM ର ରାଜ୍ୟ ସୂଚିତା |
- OEE ର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର |
- OEE ର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |

ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (TPM) ଧାରଣା |

TPM ସାମଗ୍ରିକ ଉପକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି | ମେସିନ୍ / ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ | [ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଅପରେସନ୍ସ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ]

ଟିପିଏମ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ |

ଟପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରେଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିପିଏମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରେ |

ସ୍ୱାଧୀନ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଟିପିଏମ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ |

ଟିପିଏମ୍ ହେଉଛି ଏକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଉପକରଣର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଭାଷିତ ଧାରଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ |

ଟିପିଏମ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏକ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ ଚାକିରି ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି |

TPM ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଆଣିଥାଏ | ଏହାକୁ ଆଉ ଏକ ଅଣ-ଲାଭ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡାଉନଟାଇମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଦିନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି |

କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ |

ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି TPM ର ଲକ୍ଷ୍ୟ | ତୁଟି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଗଠନ କରନ୍ତୁ |

TPM ର ଲାଭ

- ଅର୍ଥନୀତି changing ଟିକ ପରିବେଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇବାରେ ଅପରମ୍ଭରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ |
- ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ନକରି ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |
- ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ |
- ଯଥାଶୀଘ୍ର କମ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |
- ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତୁଟିଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
- ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |
- ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |

- ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |
- ଅପରେଟରଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ |

ସାମଗ୍ରିକ ଉପକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା (OEE)

ସାମଗ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା (OEE) ହେଉଛି ଏକ ପତଳା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଧାରଣା | OEE କୁ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ମାପ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଥାଏ | OEE ଧାରଣା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମେସିନ୍ ସେଟ୍‌ର କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ମାପ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଣ-ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |

ପତଳା ମାନଫାକଟରିଂ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସୂତ୍ର |

$$OEE \text{ ହେଉଛି } OEE = \text{ଉପଲବ୍ଧତା} \times \text{ଉତ୍ପାଦକତା} \times \text{ଗୁଣବତ୍ତା} |$$

ଉପଲବ୍ଧତା

ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧ ସମୟ ତୁଳନାରେ ମେସିନ୍ / ଅପରେସନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଥିବା ସମୟର ଶତକଡ଼ା ମାପ କରିଥାଏ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମେସିନ୍ 20 ଘଣ୍ଟା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କେବଳ 15 ପାଇଁ ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ଉପଲବ୍ଧତା ହେଉଛି 75 ପ୍ରତିଶତ 15/20 | ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଚାଲିଲା ନାହିଁ ସମୟ, ବ୍ରେକଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଉନଟାଇମ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହେବ | କମ୍ପାନୀ ଚଳାଇବାକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଗଣନାରେ କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ପ୍ରଦର୍ଶନ

ସମୀକରଣର ପର୍ଯ୍ୟର୍ଥେ ଅଂଶ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ତୁଳନାରେ ଅପରେସନ୍ ର ଚାଲୁଥିବା ବେଗକୁ ମାପ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ rated ରେଟେଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ କୁହାଯାଏ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏକ ମେସିନ୍ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 ଖଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟ 100, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ହେଉଛି 80% (80/100) | ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଧାରଣାକୁ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମେସିନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 ଖଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ କେବଳ 85 | ଯେତେବେଳେ ଗଣନା ପାଇଁ 100 ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ସୁବିଧା OEE ର ଏକ ମାପ |

ଗୁଣବତ୍ତା

ସମୀକରଣର ତୃତୀୟ ଭାଗ ସମୁଦାୟ ଅଂଶ ତୁଳନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଭଲ ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ମାପ କରେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି 100 ଟି ଅଂଶ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ 95 ଟି ଭଲ, ଗୁଣ ହେଉଛି 95% (95/100) |

OEE ସମୀକରଣରେ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣକୁ ଫିଣ୍ଡିଂ କରିବା ହେଉଛି OEE |

$$OEE = 75\% \times 80\% \times 95\% = 57\% |$$

ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେବଳ ଭୃତ ଅବନତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ OEE ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |

ଉପକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦକୁ ବୁଝାଏ |

ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସାତଟି ସୋପାନ |

1 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫେଇ (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ)	<ul style="list-style-type: none"> - ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳ ଛିଟିକୁ ପୁନଃ restore କରନ୍ତୁ - ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଭାବରେ (5s, ଛୋଟ ଷ୍ଟପ୍, ଗୁଣବତ୍ତା) ରେଖା ପରିଚାଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ - ଅସ୍ଥାୟୀ "ସଫେଇ / ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ" ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଂପାଦନ କରନ୍ତୁ
2 ପ୍ରଦୃଷ୍ଟର ଉତ୍ସ ଏବଂ କଠିନ-ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷେତ୍ର	"ପ୍ରଦୃଷ୍ଟର ଉତ୍ସ" ସମାଧାନ କର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା କଷ୍ଟକର (ସଫା କରିବା, ଯାଞ୍ଚ ତେଲ)
3 ସଫା କରିବା ଏବଂ ତେଲ ଲଗାଇବା ମାନକ	ତେଲ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡେଟିଭ୍ ମାନକ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ
4 ସାଧାରଣ ଯାଞ୍ଚ	ସେମାନଙ୍କର ଉପକରଣ, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାଞ୍ଚ କି skills ଶିଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମ୍ କି skills ଶିଳ ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
5 ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଯାଞ୍ଚ	ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରୁଟିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମାନକ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ
6 ସ୍ୱ-autonomous ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛିଡ଼ା କରନ୍ତୁ	କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁଟିନ୍ ଅପରେସନ୍ ଯେପରିକି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ, ଜିନ୍ସର ଜୀବନଚକ୍ର, ଉପକରଣ, ସେଟ୍ ଅପ୍ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା
7 ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ପରିଚାଳନା	ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରୁଟିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ | (Routine maintenance)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ନିତ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ |
- ନିତ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରୀର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ |

ରୁଟିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

- ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉପକରଣରୁ ମାଗଣା ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ |

- ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

- i ମୁଁ ତେଲ |
- ii ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଞ୍ଚ |
- iii ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ସଂଶୋଧନ |
- iv ସଫା କରିବା |

ମେସିନ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ |

ଏହି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରୋକିପାରେ |

ରୁଟିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ପିପିଏମ୍), ସାଧାରଣତଃ simply କେବଳ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (PM) କିମ୍ବା ନିର୍ଧାରିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, ଏକ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉପକରଣର ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ଦକ୍ଷ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ବ୍ carried । ରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଧାରିତ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଆଇଟମ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ତେଣୁ କି any ଶସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ତା'ଉନ୍ନତୀକର୍ମ କୁ ଏଡାଇବାକୁ |

କଣ୍ଠିଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠିରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଇଭେଣ୍ଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପୂର୍ବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି | ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ କିମ୍ବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି | ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ତାରିଖ-ଆଧାରିତ ହୋଇପାରେ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାଲୁଥିବା ଘଣ୍ଟା ଉପରେ କିମ୍ବା ଯାନ ବ୍ଦାରା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୂରତା ଉପରେ | ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଠିରେ ସମୟ ଏବଂ ଦୂରତା ତରଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ | ଅବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତ oil ଲ ଚାପ ତେତାବନ୍ଦୀ ଆଲୋକ ଯାହା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ଆପଣ ଯାନକୁ ଅଟକାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ଲଗାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଫଳତା ଘଟିବ |

ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (CBM) ଉପରେ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେପରିକି:

- ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱେୟାର ଅର୍ଡର କରିବାର ସହଜ ଯୋଜନା |
- ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ |
- ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ତଦାରଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କି initial ଶସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ |

ଅସୁବିଧା ହେଉଛି:

- CBM ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତ୍ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ |
- ଅଧିକ ବାରମ୍ବାର ଅଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା |
- ତାଲିମ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ, ସାଧାରଣତଃ wear ଅଟଳ ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା ଏକ ସ୍ଥିର ସେଲଫି କାରଣରୁ, ବେଳେବେଳେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବଧାନ କିମ୍ବା TCI ଆଇଟମ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (Routine maintenance)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |

ଯେକି Any ଶସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଠାରେ କିଛି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କ୍ରମ ରହିବା ଉଚିତ୍ ସେହିପରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ କି normal ଶସି ବ୍ଦାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ଅଛି | ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କି any ଶସି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ପ୍ରଣାଳୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏକଜେକ୍ସପ୍ଟ କରିବେ, କେଉଁଠାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସ କରିବେ ଏବଂ

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ | ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କରାଯାଏ |

- ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଷ୍କାର |
- ଦୋଷର ଚିହ୍ନଟ |
- ବିସର୍ଜନ
- ଯାଞ୍ଚ

- ତୁଟିର କାରଣ ଚିହ୍ନଟ |
- ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବଦଳ / ଖର୍ଚ୍ଚର ମରାମତି |
- ପୁନଃ ass ଏକତ୍ର କରିବା |
- ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବା |
- ମାନକ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ |
- ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଷ୍କାର |

ମୁଖ୍ୟ ମେସିନ୍, ସଂଯୁକ୍ତ ଆସେସୋରିଜ୍, ଲବ୍ରିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫା କରିବାକୁ ହେବ |

ବୋଷର ଚିହ୍ନଟ |

ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରର ବୋଷ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥତା |

ବିସର୍ଜନ

ତୁଟି କ୍ଷେତ୍ରଟି ମାନ୍ୟତାକୁ ସୂଚାଇବା ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଟ୍ରେରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି |

ଯାଞ୍ଚ

ସମସ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅଂଶ ଯଥା ଗିୟର୍, ବେରିଙ୍ଗ୍, ଶାଫ୍ଟ୍, ଚାକି ଇତ୍ୟାଦି କି any ଶସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସଫା ଏବଂ ଯା pected ଚ କରାଯାଏ | ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକାରେ ଯେକି Any ଶସି କ୍ଷତି / ଭାଙ୍ଗିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି |

ତୁଟିର କାରଣ ଚିହ୍ନଟ |

ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ତୁଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲା ଏବଂ ସମାନ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ |

ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବଦଳ / ମରାମତି

ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଟୋରରୁ କିଣାଯାଏ / ମରାମତି କରାଯାଏ ଏବଂ ମାନକକୁ ସମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ |

ପୁନଃ ass ଏକତ୍ର କରିବା |

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଭାଙ୍ଗିବା |

ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବା

ମେସିନ୍ ଏକତ୍ର କରିବା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ତକୃତ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ତେଲ, ବ electrical ଦୁଟିକ ସଂଯୋଗ | ଶେଷରେ ମେସିନ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ କି unusual ଶସି ଅସାଧାରଣ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ |

ମାନକ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ |

ମେସିନ୍ ଶେଷରେ ଜ୍ୟାମିତିର ସଠିକତା ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଞ୍ଚ / ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ, ନିର୍ମାତା ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ କି recommended ଶସି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ |

ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା

ତୁଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପସ୍ଥିତ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଇତ୍ୟାଦି ଯା inspection ଚ ରିପୋର୍ଟ / ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡ, ମେସିନ୍ ରେଫରେନ୍ସ କାର୍ଡରେ ଭବିଷ୍ୟତ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ହେବ |

ମେସିନ୍ ମାନ୍ୟତାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତଥ୍ୟ: ଗଣନା ଏବଂ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନରେ ସୂଚନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର (ଆଇଆର) ହେଉଛି ସୂଚନା ସିଷ୍ଟମ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସେହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହରୁ ଏକ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ |

ଯାହାକୁ ସୂଚନା ଓଭରଲୋଡ୍ କୁହାଯାଏ ତାହା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୂଚନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | “ବର୍ଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ପାଇଁ ଭଲ ଉପଯୁକ୍ତ” ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ | ଆଲଗୋରିଦମ ଶିଖିବା ଉଦାହରଣ, ଗୁଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ସୂଚନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇପାରେ |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ | (Preventive maintenance)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ମତ ହେବେ |

- ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- P M ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- P M ର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର |
- ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଞ୍ଚର ସୁବିଧା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ

ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ |

ମେସିନ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା |

ଭଲ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ମାତ୍ର function ଲିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା |

ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେବଳ ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଛୋଟ / ପ୍ରମୁଖ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସେଟ୍-ବ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଭୋଗୁଥିଲା | ଏହିପରି ଭାଙ୍ଗିବା କେବଳ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଲ୍ଡ ଅପ୍ ଆଣି ନଥିଲା ବରଂ ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରବାହକୁ ବିଚଳିତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା | ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଅଧିକ ବା scientific ଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ଆଣିଲା | (P M)

ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଥାଏ ଯାହା ମେସିନ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମରେ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ମାତ୍ର activities ଲିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ଉତ୍ପାଦନ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ ଅବନତି ଘଟାଇଥିବା ଅବସ୍ଥା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଞ୍ଚ |
- ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଡିବା, ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଲାଭ |

- ଉତ୍ପାଦନରେ କମ୍ ସମୟ |
- ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଏବଂ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ |
- ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଲ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯାହା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ |
- ଉତ୍ପାଦନର କମ୍ ଯୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ |

- ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମରାମତି ହ୍ରାସ କରେ |
- P.M. ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ବା olong ଇବାରେ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ |

- 'ଚେକ-ଟାଲିକା' ଅନୁଯାୟୀ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଞ୍ଚ | (ସଂଲଗ୍ନ I)
- ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଚେକ |
- P M କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସେବା ଏବଂ ମରାମତି |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପକରଣର ମାତ୍ର basic ଲିକ୍ ରେକର୍ଡ୍ ରଖିବା | (ସଂଲଗ୍ନ II)
- ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ରିପୋର୍ଟର ବ୍ୟବହୃତ ସମୀକ୍ଷା |

ଚେକ୍ ଟାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଞ୍ଚ |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦ୍ମ ବିଷୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଚେକ୍-ଟାଲିକା ଆଇଟମ୍ | ମେସିନ୍ର ଚେକ୍-ଟାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କି machine ଶସି ମେସିନ୍ ଅଂଶ କିମ୍ବା ଆଇଟମ୍ ଯାହା ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ | ଲେଥ୍ ଏବଂ ତୁଲି ମେସିନ୍ ପରି ମେସିନ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରେ ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

- ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଫିଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |
- ଲବ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ କୁଲାଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
- ସ୍ପାଇଡ୍ ଏବଂ ଷେଫ୍ ଏବଂ ଗିଭ୍ |
- ବେଲ୍ଟ୍, ବିୟରିଂ, କ୍ଲଟ୍, ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ |
- ଗାଇଡ୍‌ୱେ, ଲିଡ୍ ସ୍କରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ଅଂଶ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଟାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାକି ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ଯାଞ୍ଚର ବାରମ୍ବାରତା |

ଯାଞ୍ଚର ଆବୃତ୍ତି ବୟସ, ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ସହିତ ପ୍ରିଭେନ୍ସିଭ୍ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିପାରେ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଞ୍ଚୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଫ୍ଟଲନ ଆବଶ୍ୟକ |

ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ତେଲ |

ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସଂକ୍ରୋଷଜନକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଚାହା ତେଲ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ମେସିନ୍ ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଇଥିବା ସେବା ମାନ୍ୟତାରେ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତେଲ ଲଗାଇବା ନିୟମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଗ୍ରେଡ୍ ତେଲ, ଗ୍ରୀସ୍, ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ରୀସ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ତେଲ ଲଗାଇବା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ (ସଂଲଗ୍ନ III)

ମେସିନ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟି, ବିଫଳତା, ମରାମତି ଏବଂ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରେକର୍ଡ୍ ରଖନ୍ତୁ | ବିଶେଷତା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ, ତ୍ରୁଟି,

ବିଫଳତା, ମରାମତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ରଖନ୍ତୁ | ଏକ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କାରଣ ବିଶେଷଣ କରିବା ଉପଯୋଗୀ |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡ୍ ବିଶେଷଣ |

ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରେକର୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟମିତ ବିଶେଷଣ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ:

- ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶକୁ ପୁନଃ design ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାଏ |
- ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବଦଳାନ୍ତୁ |
- ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବା କମ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |

ଯନ୍ତ୍ର ନାମ :

ଯନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ:

ମେସିନ୍ ନମ୍ବର :

ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ତିଆରି :

ସଂଲଗ୍ନ I

ମେସିନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ-ତାଲିକା |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଚିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଲିକାଭିତ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ	ଭଲ କାମ / ସଂକ୍ରୋଷଜନକ	ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ	ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ତର ବେଲ୍ଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଚେନସନ ଧୂଳି ଡ୍ରାଇଭିଂ କ୍ଲଚ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଖୋଲା ଗିଅର୍ ସମସ୍ତ ବେଗରେ କାମ କରିବା ସମସ୍ତ ଫିଡରେ କାମ କରିବା ତେଲ ପ୍ରଣାଳୀ କୁଲାଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗାଡି ଏବଂ ଏହାର ଯାତ୍ରା କ୍ରସ୍-ସ୍କାଲଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ଗତି ଯି ରାଉଣ୍ଡ ଗିକ୍ ସ୍କାଲଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଟେଲଷ୍କୋପ୍ ର ସମୀକ୍ଷାର ଗତି ବାବୁ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ			

ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି |

ଦସ୍ତଖତ

ନାମ :

ତାରିଖ :

ଇନ୍-ଚାର୍ଜର ଦସ୍ତଖତ |

ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଉପକରଣର ଇତିହାସ ସିଟ୍ |

ଉପକରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା:	
ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଠିକଣା:	
ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠିକଣା:	
ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ଏବଂ ତାରିଖ:	
ଯେଉଁ ତାରିଖ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା:	
କେଉଁ ସଂସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ:	
କମ୍ପିଶନ ତାରିଖ:	
ଆକାର: ଦ Length ଝିଏ X ମୋଟେଇ X ଉଚ୍ଚତା	
ଓଜନ:	
ମୂଲ୍ୟ:	
ମୋଟର ବିଶେଷତା:	
ବିୟରିଂ / ସ୍ପେୟାର ରେକର୍ଡ:	
ବେଲ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:	
ଲବ୍ରିକେସନ୍ ବିବରଣୀ:	
ତାରିଖ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ମରାମତି ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ	

ସଂଲଗ୍ନ III

ମୁଖ୍ୟ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ |

SI.No	ଯଜ୍ଞର ନାମ	ଦୋଷର ପ୍ରକୃତି ସଂଶୋଧିତ	ତାରିଖ	ଇନ୍-ଚାର୍ଜର ଦସ୍ତଖତ

ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ |

SI.No.	ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
1	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ କରାଯାଏ	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଏ
2	ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ attempt ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ନାହିଁ	ଭାଙ୍ଗିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ
3	ଏହା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ	ପୂର୍ବାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
4	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ
5	କ୍ରେନ୍, ଉତ୍ତୋଳନ, ଚାପ ପାତ୍ର ପରି ଉପକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ	ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପକରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ
6	ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ଏବଂ ଅଧିକ "ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍" ରେ ଫଳାଫଳ	ଏହିପରି ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୁଏ

ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |

ପୁରାତନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଟେ | ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳାଯାଏ ନାହିଁ | ଏହି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପକରଣରେ ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା କ warning ଶିକ୍ଷିତ ଚେତାବନୀ ସହିତ ବିଫଳ ହୁଏ ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଂଶ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ତଳକୁ ଖସିପାରେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆୟ କ୍ଷତି ହୁଏ | ଏହି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଡାଉନ୍ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେପରିକି ଅଣ-ଗୁରୁତ୍ୱ and ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତିର କ risk ଶିକ୍ଷିତ ବିପଦ ନାହିଁ |

ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ |

ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ପତଳା ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରଭାବରେ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ | ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବୀମା ପରି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ | ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାଙ୍ଗିବା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |

ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁବେଳେ 100% ଦକ୍ଷତାରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା | କ୍ଷୁଦ୍ର ବ daily ନିକ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ, ସଫା କରିବା, ତେଲ ଲଗାଇବା ଏବଂ କ୍ଷୋଟ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୋଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିବ ଯାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ | ଏକ ଭଲ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋକାନ ମହଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ, ଯାଞ୍ଚର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ | (Inspection, types of inspection and gadgets for inspection)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ମେସିନ୍ ମାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର |
- ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଯାଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଯାଞ୍ଚର ପ୍ରକାର ଚାଲିକାଉଁଳ କର |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଯାଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ |
- ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାଉଁଳ କର |

ମେସିନ୍ ମାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର |

ମାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଂଶ ଯାହାକି ମେସିନ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ | ଯନ୍ତ୍ରର ଯୋଗାଣ ସହିତ ଏହା ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ |

ମେସିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ଆକାର, ଫାଇଲ୍‌ସାଇଜ୍ ଏବଂ ଏରେକ୍ସନ୍ ପଦ୍ଧତି, ଅନୁସରଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଅପରେଟିଂ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭଳି ମାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ |

ମେସିନ୍ ମାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ଲବ୍ଧିକେସନ୍ ତେଲର ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଗ୍ରେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଵେୟାଚ୍ଚ୍ ଅଂଶର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଡିଲର / ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ମାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ ଅଂଶର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ | ସ୍ଵତ୍ଵ ଏବଂ ମେସିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ |

ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯଦି କି problem ଶିକ୍ଷିତ ଅସୁବିଧା / ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ତେବେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଫର୍ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ |

ଏହି ମାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବଦଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ଅବଧି / ଜୀବନ |

ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ, ମେସିନ୍ ର ଅପରେଟିଂ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ମାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରେ |

ଯାଞ୍ଚ

ଯେକ machine ଶିକ୍ଷିତ ଯନ୍ତ୍ର / ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ସ୍ଥାପନ, ପୁନ installation- ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ

କ circumstances ଶିକ୍ଷିତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ | ଯାଞ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଖୋଜିବା |

ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିପଦର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ | ଯାଞ୍ଚର ସାରାଂଶ ରେକର୍ଡ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଭାବରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ | ଯନ୍ତ୍ର / ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାହା ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ମେସିନ୍ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ |

ଯଦି ଅନ୍ୟ କ source ଶିକ୍ଷିତ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର / ଯନ୍ତ୍ରପାତି (ଯଥା ନିମ୍ନ) | ଜଣେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଶେଷ ଯାଞ୍ଚର ଶାରୀରିକ ପ୍ରମାଣ ମେସିନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ, ଟ୍ୟାଗିଂର କିଛି ଫର୍ମ, ଲେବଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ କୋଡିଂ |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଯାଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟ |

- 1 ଟେକଲିଷ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଞ୍ଚ (ସଂଲଗ୍ନ 1) |
- 2 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଉପକରଣର ମୂଳ ଲିକ୍ ରେକର୍ଡ୍ ରଖିବା |
- 3 ଚାଲିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହାକି ମରାମତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ (କିମ୍ବା) ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ |
- 4 ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ମେସିନ୍ / ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସମୀକ୍ଷା |
- 5 ଯାଞ୍ଚର ଆବୃତ୍ତି ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଲଗ୍ନ 1,2 ଏବଂ 3 ହେଉଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫର୍ମାଟ୍ |

ଯାଞ୍ଚ ଯାଞ୍ଚ-ତାଲିକା ।

ଯତ୍ନ ନାମ: ଯତ୍ନ ଅବସ୍ଥାନ: ମେସିନ୍ ନଂ: ମଡେଲ ନଂ: ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଚ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିକାଉଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ।			
ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇଟମ୍ ।	ଭଲ କାମ / ସନ୍ତୋଷଜନକ / ଛୁଟି ।	ତୁଚ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ	ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
ମେସିନ୍ ମାନ୍ୟତା ର ଉପଲବ୍ଧତା । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସ୍ଥାପନ ଯତ୍ନର ସ୍ତର । ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ଟେନସନ । ଧୂଳି ଡ୍ରାଇଓ କ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ । ଖୋଲା ଗିଅର୍ । ସମସ୍ତ ବେଗରେ କାମ କରିବା । ସମସ୍ତ ଫିଡରେ କାମ କରିବା । ତେଲ ପ୍ରଣାଳୀ । କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ । ସ୍ପାଉଟିଂ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହାର ଯାତ୍ରା । ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୀମା ସୁଇଚ୍ । ବ Elect ଦୁ୍ୟତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ । ସଠିକ୍ ଆଲୋକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବନ୍ଦ ଆଲାର୍ମ ବିଶେଷତା । କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା । ଉପକରଣ ଧାରଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା । ଟିପ୍ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ।			

ଯାଞ୍ଚର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ।
 ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ
 ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
 ଦସ୍ତଖତ
 ନାମ:
 ଚାରିଖ:

ଇନଚାର୍ଜର ଦସ୍ତଖତ ।

ସଂଲଗ୍ନ II
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରେକର୍ଡ |
ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ ସିଟ୍ |

ଉପକରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା	
ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଠିକଣା	
ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠିକଣା	
ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ଏବଂ ତାରିଖ	
ଯେଉଁ ତାରିଖ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା	
କେଉଁ ଦିନ ସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି	
କମ୍ପିଶନ ତାରିଖ	
ଆକାର: ଦ Length ଫିଟ x ମୋଟେଇ x ଉଚ୍ଚତା	
ଓଜନ	
ମୂଲ୍ୟ	
ମୋଟର ବିଶେଷତା	ଝାଟସ୍ / H.P. / r.p.m: ଚରଣ: ଭୋଲ୍ଟସ୍:
ବିୟରିଂ / ସ୍ପେୟାର୍ / ରେକର୍ଡ	
ବେଲ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ	
ଲକ୍ରିକେସନ୍ ବିବରଣୀ	
ତାରିଖ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ମରାମତି ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ	

**ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ - ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପକରଣର ସ୍ଥାପନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି |
(Maintenance - Installation, Maintenance and overhaul of machinery and engineering equipment)**

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିପରି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ |
- ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନ ପରେ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ?
- ନୂତନ ସ୍ଥାପିତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ?
- ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ସଂସ୍ଥାପନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାକ୍, ପୁନଃ ଏକତ୍ର, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତା'ପରେ ଉପାଦାନକୁ ଯିବାବେଳେ ଶିଖର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ |

ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନର ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ: ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

a ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ |

- ଥରେ ଅବସ୍ଥାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ମୂଳ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଯିବ |
- ବାହାର କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫାଇଲ୍‌ସ୍ପେସ୍ ପ୍ଲାନର ମାର୍କିଂ | ଏହା ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ଚଟାଣରେ ଚକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନେକ ପେନ୍ ସହିତ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରେ |
- ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ବାହ୍ୟରେଖା ସୂଚାଇବା |
- ଫାଇଲ୍‌ସ୍ପେସ୍‌ର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷ ରେଖା ଉଭୟ ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ କ୍ରସର ଆଡକୁ ଟାଣିବାକୁ ହେବ |
- ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲେଆଉଟ୍ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ମାଟି ଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ |

b ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନ;

- ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଓଜନ କିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରେ | କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ଅନଲୋଡ୍ କରାଯିବା, ଭୁଲମ୍ଭ କିମ୍ବା ଭୁସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାକୁ ସାଇଟରେ ଆଣିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରରେ ରଖିବା |
- ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଠାଣ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ପଲି ବ୍ଲକ୍, ଚେନ୍ ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ କ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |
- ଯେତେବେଳେ ଭାର ହାଲୁକା ହୁଏ, ଦଉଡ଼ି ପଲି ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଚେନ୍ ପଲି ବ୍ଲକ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାର ଭାର ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ electric ବ electric ଦୁ୍ୟତିକ କ୍ରେନ୍ ନିଯୋଜିତ ହୁଏ |
- ତଥାପି, କି impact ଶସି ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, କି scrat ଶସି ସ୍କ୍ରାଟ୍ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାଟ୍ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କରାଯିବା ଉଚିତ |

c ଫାଇଲ୍‌ସ୍ପେସ୍;

- ଫାଇଲ୍‌ସ୍ପେସ୍‌ର ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ |
- ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂତଳର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରର ଗତିଶୀଳ ଭାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ |
- ଯଦି ସ୍ଥାପିତ ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ ଅଧିକ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଯଦି ଗତିଶୀଳ ଭାରଗୁଡ଼ିକ ଅମୂଳକ, ତେବେ ଡିଜାଇନ୍ ବିଚାର ଆଧାରରେ ମୂଳଦୁଆର ଆକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ |
- କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗତିଶୀଳ ଭାରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ,, ଫାଇଲ୍‌ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବାହ୍ୟ କମ୍ପାନି ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସମୁଦାୟ ମାସକୁ ବୁଦ୍ଧି କରି ପ୍ରାକୃତିକ କମ୍ପାନି ଆବୃତ୍ତି କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ୍ |

a ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଗନ୍ |

- o ମାଟିର ପ୍ରକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଦଣ୍ଡ | ଏକ କଠିନ ମାଟି ପାଇଁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ମାଟି ପାଇଁ, ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ଶୟ୍ୟା ନିର୍ମାଣ ଅନେକ ଜଟିଳତାକୁ ଜଡ଼ିତ କରେ ନାହିଁ | ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନାକୁ ବିଚାର କରିବା ଏହା ଅଧିକ ସରଳ ଅଟେ | କିନ୍ତୁ, ନରମ ଏବଂ ଖାଲି ମାଟି ପାଇଁ, ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଭୀରତା ସହିତ ଏକ ବୃହତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ |

b କମ୍ପାନି ବିଚାର

- ବିଲ୍ଡିଂର ସଂଲଗ୍ନ ଅଂଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କମ୍ପାନି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ସଂରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
- ସାଧାରଣତଃ the ଫାଇଲ୍‌ସ୍ପେସ୍ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଫାଇଲ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ଏବଂ କମ୍ପାନି ଏହିପରି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ଭରାଯାଇଥାଏ | ବାଲି ବ୍ୟତୀତ ଯେକି Any ଶସି କମ୍ପାନି ପୃଥକ ସାମଗ୍ରୀ, ଯେପରିକି ରବର, ସାସା ସିଟ୍, ଅନୁଭବ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |
- ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ୟ ସଂରଚନା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ |
- ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟାଇପ୍ ମେସିନ୍, ଯେପରି ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ପ୍ରେସ୍, ଡ୍ରପ୍ ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା, ଫାଇଲ୍‌ସ୍ପେସ୍ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ |

ମୂଳଦୁଆକୁ ଭାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆର ଗଭୀରତା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ।

c ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲ୍ଡ୍ ।

- ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲ୍ଡ୍ ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । କଂକ୍ରିଟ୍ ing ଲିବା ଉପରେ କିଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲ୍ଡ୍ କଠିନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଅପସାରଣଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୋଲ୍ଡ୍ ହୋଇପାରେ ।

ଉଦାହରଣ: ଆଖି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲ୍ଡ୍, ରାଗ୍ ବୋଲ୍ଡ୍, ଲୁଇସ୍ ବୋଲ୍ଡ୍, କଟର୍ ବୋଲ୍ଡ୍, ସ୍କ୍ଲଟ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ବୋଲ୍ଡ୍

- ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ସ୍ପେସର୍ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଡ୍, ଲେଭେଲିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ।
- ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସ୍ପେର୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ । ଏହି ସମୟରେ, ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ଫାଙ୍କ (ସର୍ବନିମ୍ନ 50 ରୁ 70 ମିମି) ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଉପର ଏବଂ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ବେସ୍ ସ୍ପେର୍ ତଳେ ରହିଥାଏ ।
- ମେସିନ୍ ପୋଜିସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲ୍ଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଫୁଟିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ବେସ୍ ସ୍ପେର୍ରେ ପ୍ରବଳ ଗର୍ଭ ଦେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍-ବୋଲ୍ଡ୍ ସର୍ବିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରର ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାନ ଗାଢ଼ ହୋଇଥାଏ ।
- ଖାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲ୍ଡ୍-ଏଣ୍ଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

d ସ୍ତର ଏବଂ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ୍ ।

- ଲେଭେଲିଂ ଷ୍ଟେଜ୍, ଜୋଡା ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
- ଯନ୍ତ୍ରର ଭାରୀ ମାସର ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଭୂଲମ୍ବ ଗତି ପାଇଁ, ରୋଲର୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ।
- ସିଧା ଧାର, ସ୍ପିରାଲ୍ ସ୍ତର, ତାଏଲ୍ ସୂଚକ ଇତ୍ୟାଦି, ସାଧାରଣତଃ the ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ।
- ଉଭୟ, ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ ଗ୍ରାନ୍ଥଭର୍ସ ଦିଗରେ ଲେଭେଲିଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ।
- ଯେତେବେଳେ ଲେଭେଲିଂ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ବୋଲ୍ଡ୍ ସହିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲ୍ଡ୍ କ୍ୟାଭିଟି କନକ୍ରେଟ୍ ହୋଇପାରେ । ସିମେଣ୍ଟ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ our ଲିବା ସାଧାରଣତଃ the ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ଉପରି ଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ ।

e ଗ୍ରୁଟିଂ

- ପ୍ଲ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ୍ ମୋର୍ଟାରର ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ମେସିନ୍କୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି । ଅଧିକାଂଶ ମେସିନ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।
- ସାଧାରଣତଃ ,, ହୁତ ସେଟିଂ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଉପରିଭାଗକୁ ରୁଗ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ପାଣିରେ ଆର୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାଠ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ।
- ଏହିପରି କାଠ ବୋର୍ଡର ଉଚ୍ଚତା ଯନ୍ତ୍ରର ଉପର କିମ୍ବା ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ତଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରଖାଯାଏ ।

- ଡା'ପରେ ଶୀଘ୍ର ସେଟିଂ ସିମେଣ୍ଟ୍ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ poured ଲି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ air ଶସି ବାୟୁ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ।
- ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ, ing ଲିବା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରେଟିଂ ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅନୁଭବ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- f ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ, ଆସେସୋରିଜ୍, ପାଇପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଫିଟ୍ କରିବା,
- ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ ହୋଇପାରେ ।
- କିନ୍ତୁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାବେଳେ, ସାମଗ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
- ସହାୟକ ସଂରଚନା ଯଥା। ଭାରୀ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାହ୍ୟ ଭାରୀ ପେଡେଷ୍ଟାଲ, ଖାଟର ପମ୍ପ ବ୍ଲକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସଂରଚନା ଏକ ସମୟରେ ଯୋଜନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିବ ।


g ଅକ୍ରିମ୍ ସ୍ତର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ।

- ସଠିକ୍ ଲେଭେଲିଂ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗ୍ରେଟିଂ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ ।
- ମେସିନ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସଫା ଏବଂ ସମତଳ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏହିପରି ଲେଭେଲିଂରେ ସାମାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଭୂତ ।
- ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଲେଭେଲିଂ ସ୍କ୍ରେଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଚୁଡ଼ାକ୍ରମ ସ୍ତର ହାସଲ କରିବାକୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ । ପରୀକ୍ଷା ରତ୍ନ ବହନ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ପରୀକ୍ଷଣ ଶି style ଲୀ ମେସିନ୍ ଠାରୁ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହେବ ।
- ଚାର୍ଜରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସଠିକତା କେବଳ ମେସିନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ସମତଳ ହେଲେ ହିଁ ମିଳିବ ।

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ମେସିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାଉନଟାଇମ୍ ସହିତ ଚଳାଇଥାଏ । ମେସିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେବା, ରୁଟିନ୍ ଟେକ୍ ଏବଂ ଉଭୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମରାମତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ । ଏଥିରେ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ପୁନଃ ign ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ର 1 ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।

ଆମେ କିପରି ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବା ।

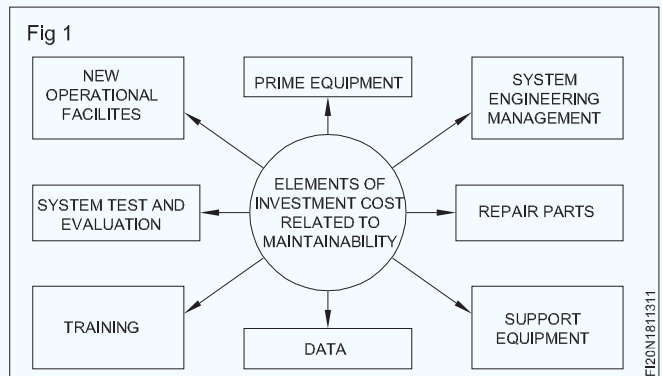


- ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସଫା ଏବଂ ତେଲ ଲଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |
- ପୋଷାକ ଏବଂ ଲୁହ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଅନ୍ୟଥା ବଦଳାଯାଇଛି |
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପଏଣ୍ଟ୍ ମେସିନ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ବୋଲ୍ଟ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ବୋଲ୍ଟ୍ ଏବଂ ବାଦାମ ଟାଣ ଏବଂ ବିଭାଜିତ ପିନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖୋଲା ଅଛି |
- ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଚର୍ମନେସନ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ବ electrical ଦୁଟିକ ତାର ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ ଅଛି ଏବଂ ତାରଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦା ହୋଇଛି |
- କଠିନତା ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଗତି ପାଇଁ ରୋଟିଂ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ପଏଣ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟେୟାର ଫ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ତେଲ କରନ୍ତୁ |
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପଏଣ୍ଟ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ CTB ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥିବା ରୋଡେର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି |

- ଉତ୍ପାଦନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଂଶକୁ ତେଲ / ତେଲ ସହିତ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ; ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅପରେଟରକୁ ଡାଲିମ ଦିଅ |
- ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେବାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଟାଣିବା ଉପରେ |

ମରାମତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (OM) ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକ ସିଷ୍ଟମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, କିମ୍ବା ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଚିତ୍ର 2, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ମାନ୍ୟତା | ଏଥିରେ ସିଷ୍ଟମର ସବ୍ ଆସେମ୍ବଲିଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଚାର, ରିଫିଟିଂ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ | ମରାମତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମକୁ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା (ଚିତ୍ର 3) | ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସାଧାରଣତଃ Mach ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମରାମତି କରାଯାଏ |

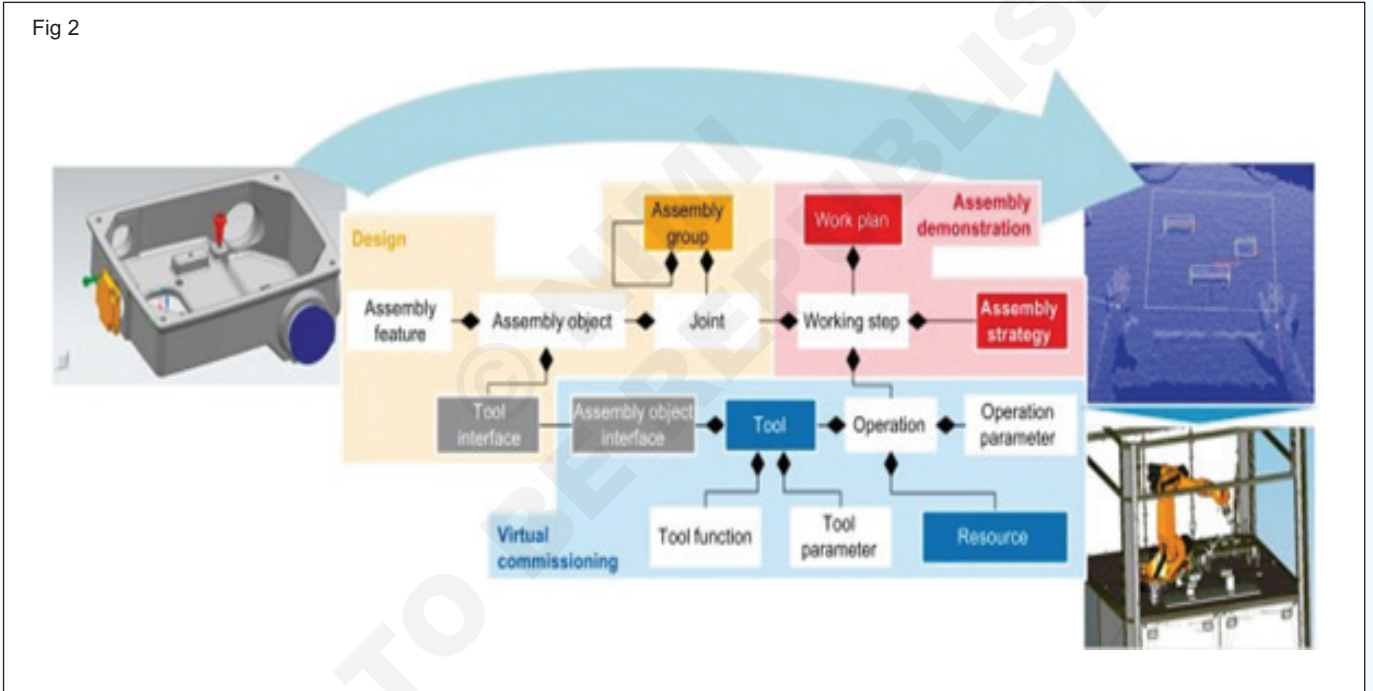

ମରାମତି ସାଧାରଣତଃ the ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ:

ଯାଞ୍ଚ: ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ମେସିନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ | ଅଭିଜ୍ଞ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ଅବସ୍ଥାରେ ମରାମତି ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାବେଳେ ମେସିନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଏ | ଏହିପରି ପ୍ରଣାଳୀ ଯେକି issues ଶିଥି ସମସ୍ୟା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ବିସର୍ଜନ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଖଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ଉଚିତ୍ | ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମରାମତି ପରି ମରାମତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀ ଯନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ମରାମତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହା ସୂଚାଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ତେଲ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି |

ମରାମତି: ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମେସିନ୍ ମରାମତି ହୁଏ କିମ୍ବା କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶକୁ ବଦଳାଯାଏ | ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସମଗ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଥରେ ବଦଳାଇବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମରାମତି ହେଉଛି | ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଏକ ସରଳ ମରାମତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରେ, କାରଣ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଡର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ |

ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିନିମୟ: ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପରେ, ସମଗ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ | ଅତିକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର equipment ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କିଲି ଶଲ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଏହା ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ |

ବିଧାନସଭା ବିଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିକାରର କାରଣ | (Causes for assembly failures and remedies)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ଗରିବ ଲୋକସଭାକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଖରାପ ସେବା ଅବସ୍ଥା ଚାଲିକାଉଁ କର |
- ଅପରେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ଖରାପ ସମାବେଶ: ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଣାଳୀ, ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇପାରେ | ବେଳେବେଳେ, ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ତ୍ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାଏ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାଦାମ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୁଡ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ବିଫଳତା (କାର୍ ଚକ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ) ଅକ୍ଳାପଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ବାଦାମ ଏବଂ ଚର୍କର କ୍ରମର ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭାବ ହେତୁ ଘଟିପାରେ | ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଦାମର ଯେକ *sort* ଶସି ପ୍ରକାରର ଲୋସନ ଯାହା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଅକ୍ଳା ବିଫଳତା ଘଟାଇବ |

ଖରାପ ସେବା ଅବସ୍ଥା: ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପାଦାନର ବିଫଳତା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା experienced ଇଂରାଜୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସେବା ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ଘଟିପାରେ ଯାହା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ | ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସେବା ଅବସ୍ଥା ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଡ଼ିଂ, ଅନୁକୂଳ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍, କ୍ଷତିକାରକ, କ୍ଷତିକାରକ ପରିବେଶରେ ଉପାଦାନର ଏକ୍ସପୋଜର ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯାହା ପାଇଁ ଏହା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇନାହିଁ | ବିଫଳତା ଉପରେ ସେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେକ any ଶସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତାର ଅବଦାନ କେବଳ ଡିଜାଇନ୍ ଉପାଦାନର ସୁସଙ୍ଗତତା (ଯେପରିକି ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା) ଏବଂ ସେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥା ସହିତ ବିଫଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ |

କଞ୍ଚାମାଲର ଓଜନ: ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାମଗ୍ରୀର ଓଜନ ଗଣନା କର, ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଗଣନା କର ଏବଂ ପଦାର୍ଥର ଘନତା ସହିତ ଗୁଣ କର | ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲର ସଠିକ୍ ଓଜନ ଦେଇଥାଏ |

ଓଜନ ଗଣନା କରିବାବେଳେ ଚୂଡ଼ାକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ଲସ୍ ଆକାରକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ |

ବିଧାନସଭା କି *ques* ଶିଳି | (Assembly techniques)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧାରଣ କି *ques* ଶିଳିଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ |
- ତୋବେଲିଂ, ପିନ୍, ଷ୍ଟେକିଂ, ବ୍ରାଜିଂ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଡେସିଭ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ |

ମେସିନ୍ ବୋକାନ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କିଛି ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ତୋଭେଲିଂ |
- ପିନ୍ କରିବା |
- ଷ୍ଟେକିଂ |


କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ: ଡ୍ରୁଲିଂ, ମ୍ୟାଟିନିଂ ଏବଂ ବିରକ୍ତିକର ପରି ଫ୍ଲେଞ୍ଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ | ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୟନ କରିବାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାରଣକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ | ଯଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ, ଅବନତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଲୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଚୂଡ଼ାକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ |

ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଚାଲିବା ମୂଲ୍ୟ / ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟକୁ ଗୁଣ କରନ୍ତୁ |

ଉପକରଣ ମୂଲ୍ୟ

- ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରମକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ |
- ଆକସ୍ମିକ / ବିପଦ / ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମୂଲ୍ୟ: ଯେହେତୁ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଉପାଦାନ ଏକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ |
- ସରଳ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଯଦି ବଲ୍‌ବରେ 100 କ୍ୱିଟି ଉପାଦାନ ହୁଏ ତେବେ 1 ଖଣ୍ଡର ହାର ଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ମୂଲ୍ୟ: ସାଧାରଣତଃ basic ମି basic ଲିକ ମୂଲ୍ୟର 2% |
- ଲାଭ: ମି basic ଲିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 15% |
- ଆଡ଼ମିନି ଏବଂ ଅବନତି ମୂଲ୍ୟ |

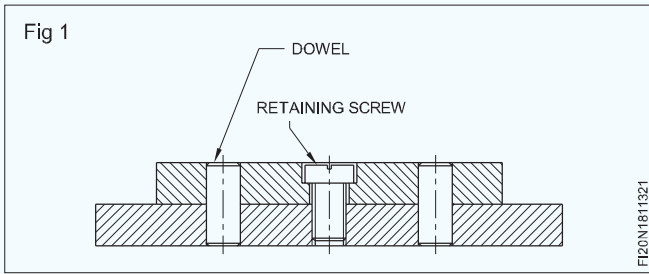


| ବିଧାନସଭା ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡୋବେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

ବିଧାନସଭାରେ ସ୍କ୍ରୁ ରଖିବା ସହିତ ଡୋବେଲ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ |


ପିନ୍: ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ଖୋଜିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି | ପିନଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର |

ସମାନ୍ତରାଳ ପିନ (ଚିତ୍ର 2)

ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଅଂଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଡୋବେଲ ପରି ଫିଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ରିଙ୍ଗ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରରେ ଅଛି |

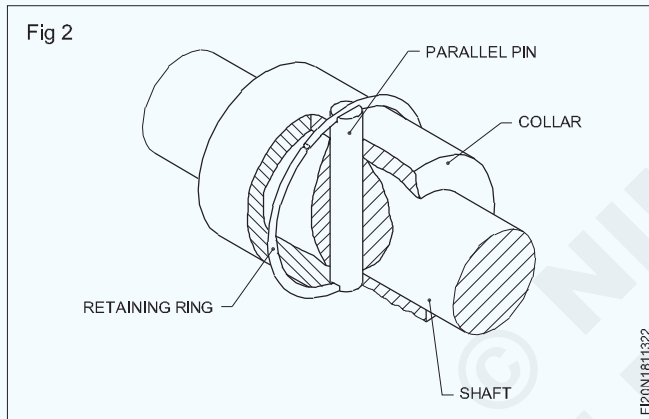


କଟର୍ ପିନ (ଚିତ୍ର 3)

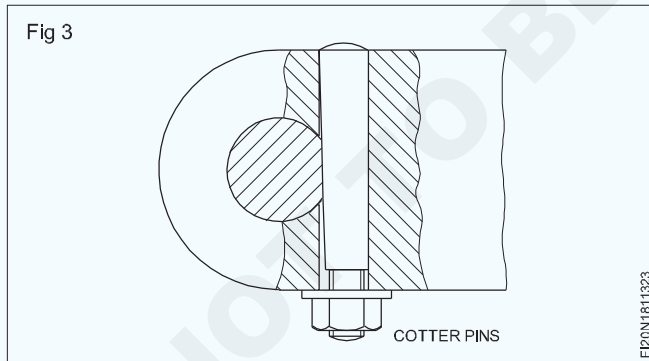

ଟେପର ପିନ (ଚିତ୍ର 4)


ଟେପର ପିନଗୁଡ଼ିକ ଅଂଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ | ଉପାଦାନଟି ସହଜରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନର କ change ଶସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିବ |

ଟେପର ପିନ୍ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଟେପର ପିନ୍ ରିମର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାପ୍ତ |

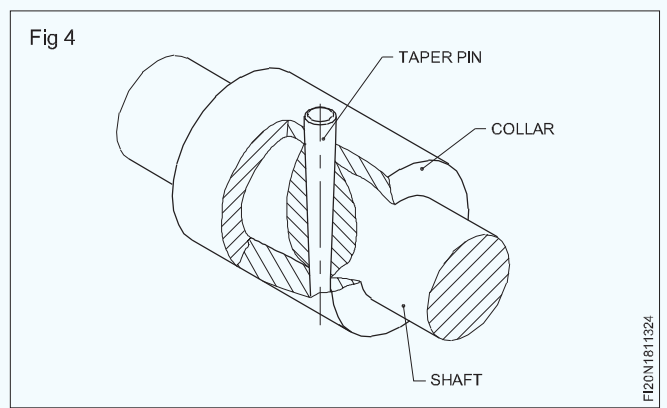


ବସନ୍ତ ପିନ (ଚିତ୍ର 5)

ଏହା ଏକତ୍ର ବିଧାନସଭାର ଡ୍ରାଇଂ ଏବଂ ପୁନଃ ଅଂଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ | ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସନ୍ତ ପିନ୍ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ |

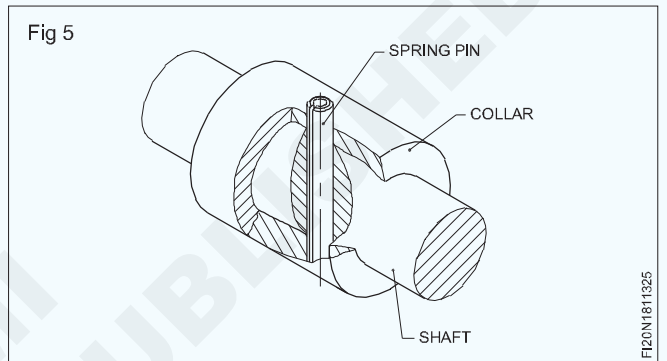

ଫେରିଙ୍ଗ୍ (ଚିତ୍ର 6)

ଯେତେବେଳେ ଅଂଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମାବେଶର ଏକ ପଦ୍ଧତି | ମୂଳତଃ this ଏହା ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ସମାନ |


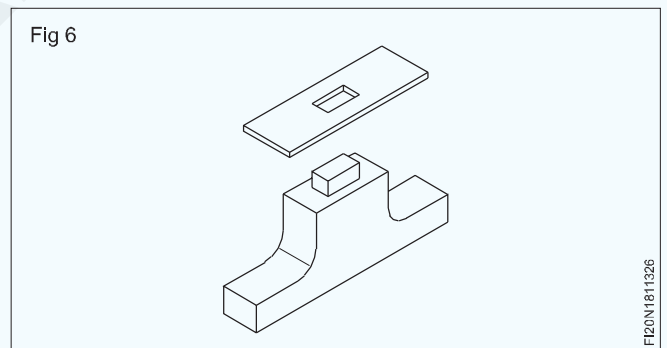


ସ୍ପ୍ରେକିଂ (ଡିମ୍ବର 7a, b & c)

ଏହା ଏକ ସଭାରେ ଅଂଗୁଡ଼ିକ ରଖିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅଂଶ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପ୍ରସାହିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ | ଏହା ଫିଟ୍ ର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ |

ବ୍ରଜ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡ ସୋଲଡିଂ (ଚିତ୍ର 8a & b)

ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ ଧରଣର ଧାତୁର ସ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରି ଧାତୁରେ ଯୋଗଦେବାର ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା | ବ୍ରାଜିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ପ୍ରେକିଂ (ଡିମ୍ବା ଏବଂ ଜିଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ) କୁହାଯାଏ |

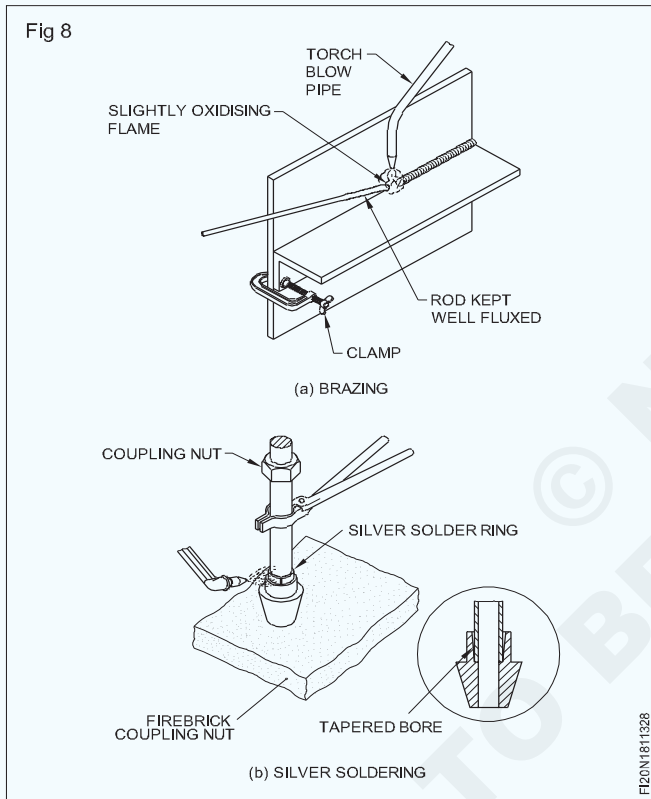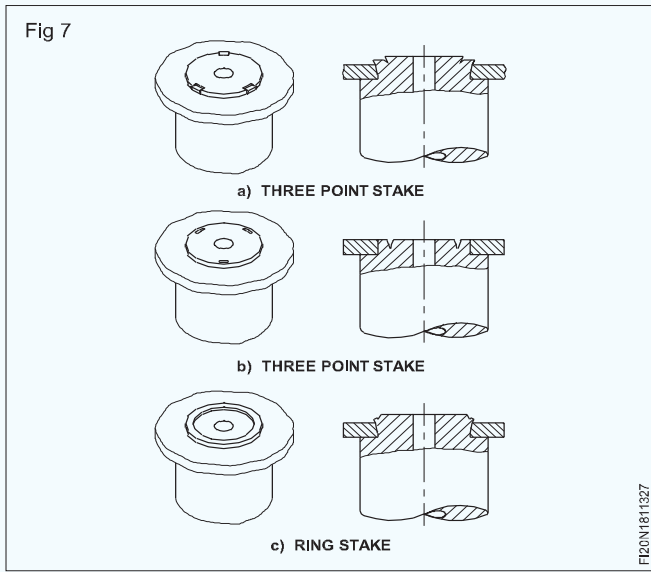

ଥ୍ରେଡ୍ ଜଏଣ୍ଟର | (Threaded jointer)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବାଦାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବାଦାମ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋଲ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋଲ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟୁଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଷ୍ଟୁଡ୍ ଶେଷରେ ଥ୍ରେଡ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ପିଚ୍ ହେବାର କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବାଦାମ (ଚିତ୍ର 1)


ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତ two ଦୁଇଟି ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଆଡେସିଭ୍ (ଚିତ୍ର 9)

ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ଆଡେସିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇପୋକ୍ସି ଆଡେସିଭ୍ | ଏହି ଆଡେସିଭ୍ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃ strong ବନ୍ଧନ ଦେଇଥାଏ | ମଧ୍ୟମ ଆର୍ଦ୍ରତା କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ | ଏହା ସାଧାରଣତ two ଦୁଇଟି ପାତ୍ର / ଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଗାଯାଏ | ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରଜନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କଠିନକାରୀ |

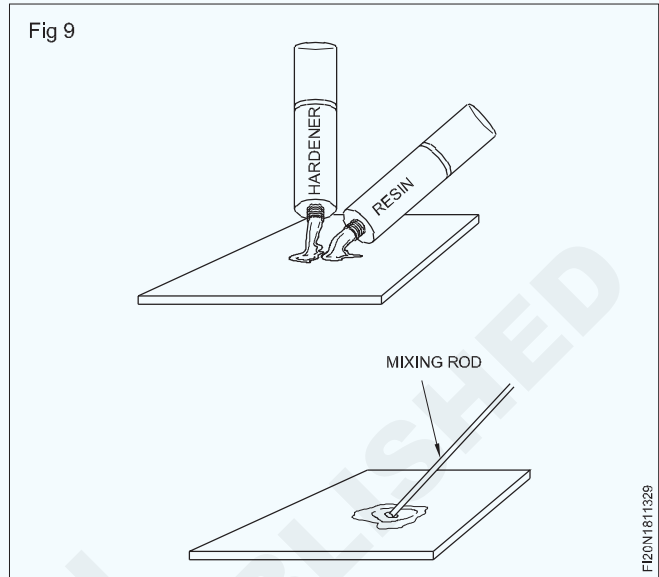


ଯେତେବେଳେ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବାଦାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯଦି ସୂତା ଛଡ଼ାଯାଏ, ଏକ ନୂତନ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବାଦାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ | କିନ୍ତୁ ଉପାଦାନରେ ସିଧାସଳଖ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍କରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ସୂତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଉପାଦାନଟି ବ୍ୟାପକ ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି |

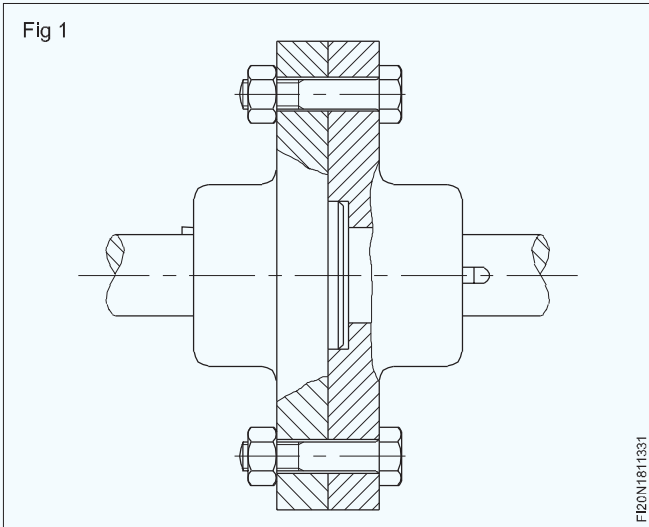

ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।


କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ର ସହିତ ବୋଲ୍ଟ (ଚିତ୍ର 2)

ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ଫାଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଗର୍ଭର ଆକାର ବୋଲ୍ଟ (କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ର) ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ।

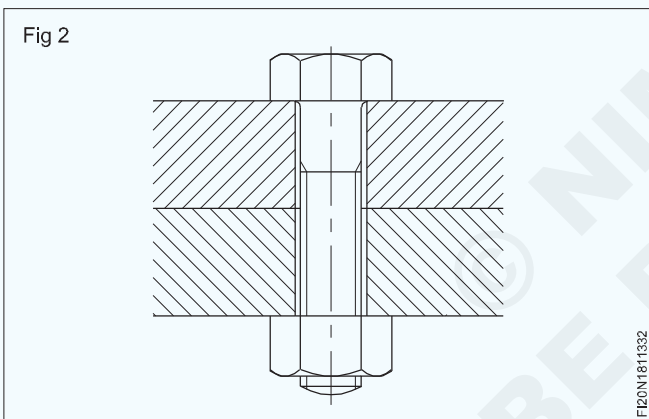

ମେଳକ ଛିଦ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ୍ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ।

ଶରୀର ଫିଟ୍ ବୋଲ୍ଟ (ଚିତ୍ର 3)

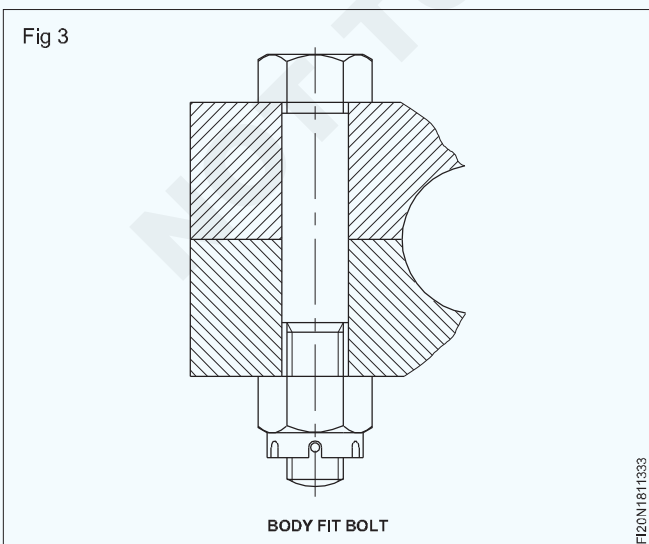


ଏହି ପ୍ରକାରର ବୋଲ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତିବିଧିକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଅଂଶର ବ୍ୟାସ ବୋଲ୍ଟର ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲ୍ଟ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଛିଦ୍ର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ (ଚିତ୍ର 4)

ବିଧାନସଭା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକଳ୍ପ ଲୋଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାରର ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ରଡ୍ ବଡ଼ ଶେଷକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରୟୋଗର ଉଦାହରଣ ।

ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆରାମ ପାଇଥାଏ ।

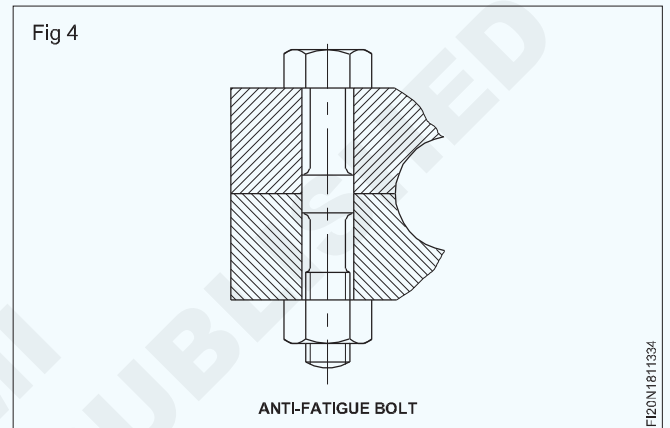


ଅଧ୍ୟୟନ (ଚିତ୍ର 5)

ଆସେମ୍ବଲିରେ ଷ୍ଟୁଡ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଥ୍ରେଡ୍ ପିଚ୍ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା କିମ୍ବା ବାଦାମ ଶେଷକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ଏହା କାଷ୍ଠିଂ କାଉଟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରେଭେଣ୍ଟ୍ ଗାଇଥାଏ ।

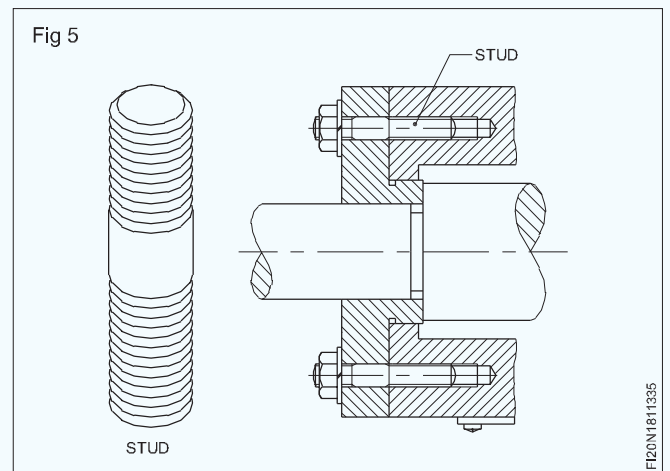

B.I.S. ଅନୁଯାୟୀ ବୋଲ୍ଟର ନାମକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: ଷୋଡଶାଳିଆ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନାମ, ସୂତା ଆକାର, ନାମକରଣ ଦ length ଘ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିତ ହେବ ।

ଉଦାହରଣ ।

ଆକାର M10 ର ଏକ ଷୋଡଶାଳିଆ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟ ନାମକରଣ ଦ length ଘ୍ୟ 60 ମିମି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀ 4.8 ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ:

ସମ୍ପର୍କିତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ 4.8 ର ଅଂଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଶ୍ରେଣୀ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ) କୁ ସୂଚିତ କରେ | ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି = 40 kgf / mm² ସହିତ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି = 0.8 ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅମଳର ଚାପର ଅନୁପାତ ରହିଥାଏ |

ଟିପ୍ପଣୀ: ଭାରତୀୟ ମାନକ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରେଡରେ ନିର୍ମିତ - **A, B, & C** ଏବଂ '**A**' ସଠିକତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ସଠିକତା ଏବଂ ସମାପ୍ତି | **B.I.S** ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ପାରାମିଟର ଥିବାବେଳେ, ନାମକରଣ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆଛାଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବୋଲ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥିଏଟେଡ୍ ଫାଷ୍ଟେନର୍ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

(ନାମକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, IS: 1367, Part XVI 1979 କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |)


ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଏବଂ ଟେପର ପିନ୍ | (Cylindrical and taper pins)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଏବଂ ଟେପର ପିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ର ବା **features** ଶିକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଟେପର ପିନ୍ର ସୂଚନା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେପର ପିନ୍ର ବା **features** ଶିକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେପର ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେପର ପିନ୍ର ବା **features** ଶିକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପୃଥକ କର |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖୋଲା ପିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |
- ବସନ୍ତ ପିନ୍ର ବା **features** ଶିକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ |

ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଏବଂ ଟେପର ପିନ୍ |

- ଯେତେବେଳେ ବି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ ଆସେମ୍ବଲିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଛିଦ୍ର ଛିଦ୍ର ଖୋଜିବା (ଉଦାହରଣ - ଜିନ୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସର୍, କଭର୍ ପ୍ଲେଟ୍, ମେସିନ୍ ଚୁଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଇତ୍ୟାଦି) (ଫିଗ୍ 1a ଏବଂ 1b)

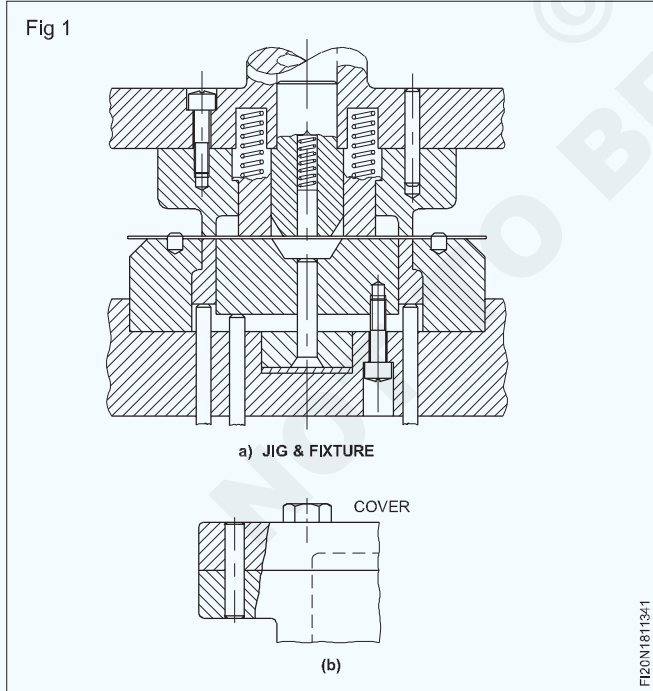

- ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରିବା | (ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ - ଚକ, ଗିଅର୍, ଲିଭର, ବ୍ରାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଶାଫ୍ଟକୁ) (ଫିଗ୍ 2a ଏବଂ 2b)

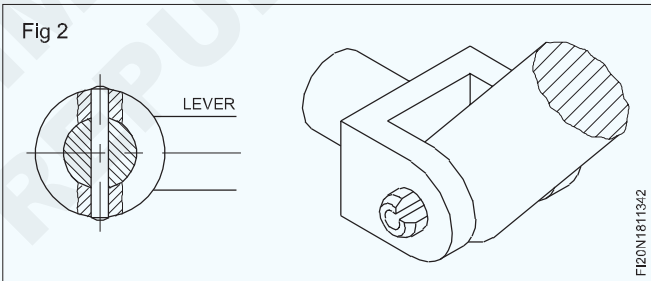

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ:

- ଶେଷ ହୁଏ |
- ସହନଶୀଳତା |
- ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଣ |
- ଟାଙ୍ଗେଡ୍ ଏବଂ ଗୋଲାକାର ଶେଷ |
- ଟାଙ୍ଗେଡ୍ ଶେଷ |
- ବର୍ଗ ଶେଷ


ଅଣ-କଠିନ ଏବଂ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |

ଅଣ-କଠିନ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ତିନି ପ୍ରକାରର | (ଚିତ୍ର 3)


- ଟାଙ୍ଗେଡ୍ ଏବଂ ଗୋଲାକାର ଶେଷ |
- ଟାଙ୍ଗେଡ୍ ଶେଷ |
- ବର୍ଗ ଶେଷ

ସାଧାରଣ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ | କଠିନ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଗ୍ରାଭିଟି ଡ୍ରାଉ ସମାପ୍ତ | (ଚିତ୍ର 4)

ଏହି ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ କାଟିବା ଶକ୍ତି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି | ଏହି ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜିନ୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ସଠିକ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

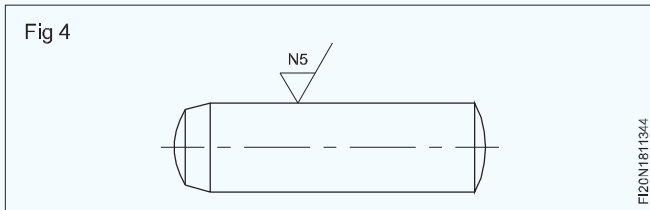

ଟୁଲ୍ ଆସେମ୍ବଲିଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରୂପେ କିମ୍ବା ବୋଲ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଛିଦ୍ର କରାଯିବ, (ଚିତ୍ର 5) ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅବସ୍ଥିତ ।

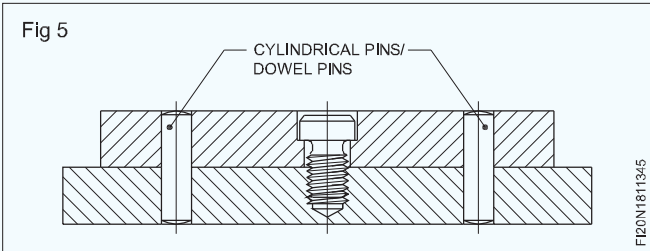

କଠିନ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସହନଶୀଳତା m6 ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଅଣ-କଠିନ ଏବଂ କଠିନ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ରିମର୍ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ରରେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ।

ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ନାମ, ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସ ଉପରେ ସହନଶୀଳତା, ନାମ ଦି length ଘ୍ୟ ଏବଂ B.I.S ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ । ମାନକ


ଉଦାହରଣ: ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ 10 ମିଲିମିଟର, ଏକ ସହିଷ୍ଣୁତା h8 ଏବଂ ନାମ ଦି length ଘ୍ୟ 20 ମିଲିମିଟରର ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍-ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ 10h8x20 IS: 2393 ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ ।

ଟିପ୍ପଣୀ: I.S. ସଂଖ୍ୟା ଅଣ-କଠିନ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ କୁ .1ଏ । ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ୍ କୁ ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।


ଟେପର ପିନ୍ ।

ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେପର ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଟେପର ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥାନର ସଠିକ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଟର୍ଚ୍ଚ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 6)

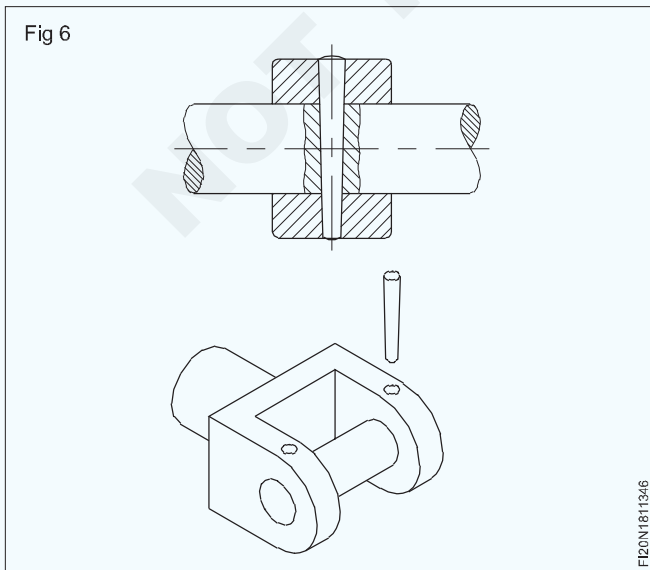

ଟେପର ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ତିନି ପ୍ରକାରର । (ଚିତ୍ର 7)


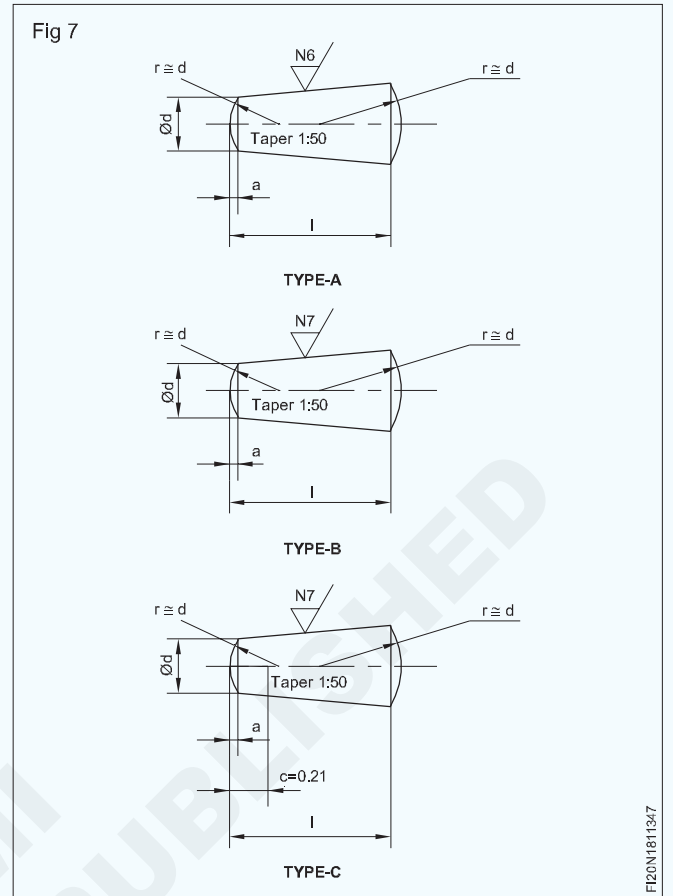


A ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - N6 ର ଉପସ୍ଥ ସମାପ୍ତି ସହିତ ଟେପର ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ।
 B ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - N7 ର ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଟେପର ପିନ୍ ।

C ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - N7 ର ଏକ ଉପସ୍ଥ ସମାପ୍ତି ସହିତ ଟେପର ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ କରନ୍ତୁ ।

ସମସ୍ତ ଟେପର ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ 1:50 ର ଏକ ଟେପର ଅଛି ଏବଂ h10 ର ଏକ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ।

ଟେପର ପିନ୍ ପ୍ରକାର A ଏବଂ B ଆସେମ୍ବଲି ଚିତ୍ର 8 ରେ ଏବଂ C ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର 9 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

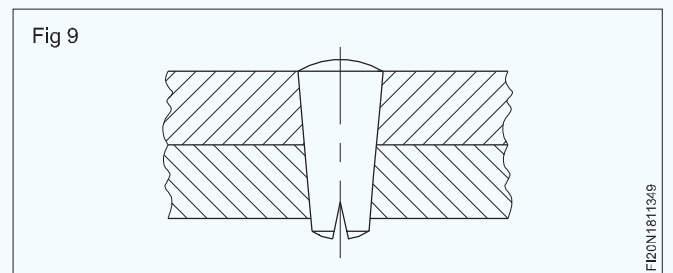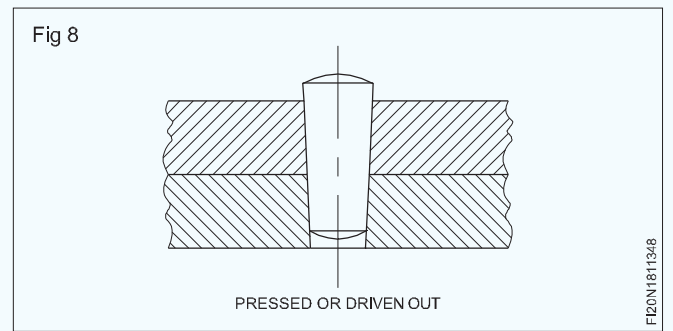

ଟେପର ପିନକୁ ବିଭାଜନ କର ।

ବିଭାଜିତ ଟେପର ପିନଗୁଡ଼ିକରେ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଭାଜିତ ଶେଷକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ।

ଟେପର ପିନଗୁଡ଼ିକ ନାମ, ପ୍ରକାର (A, B କିମ୍ବା C) ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ, ନାମକରଣ ଦ length ଧ୍ୟ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧିତ ।



ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ

- i ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ 10 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ନାମକରଣ ଦ length ଧ୍ୟ 50 ମିଲିମିଟରର ଏକ ଟେପର ପିନ - ଟେପର ପିନ A10 x 50 IS: 6688 ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ ।
- ii ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ 10 ମିଲିମିଟରର ଏକ ବିଭାଜିତ ଟେପର ପିନ ଏବଂ ନାମକରଣ ଦ length ଧ୍ୟ 60 ମିଲିମିଟର ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ - ଟେପର ପିନ C10 x 60 IS: 6688 ।


ଟେପର ପିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ଟେପରର ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାସ ।

ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଟେପର ପିନଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ:



- ପିନଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପାନି ଯୋଗୁଁ ଲୋସ୍ ରୋକିବା (ଚିତ୍ର 10)
- ଅକ୍ଷ ଛିଦ୍ରରୁ ପିନ ଆଙ୍କିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ । (ଚିତ୍ର 11)

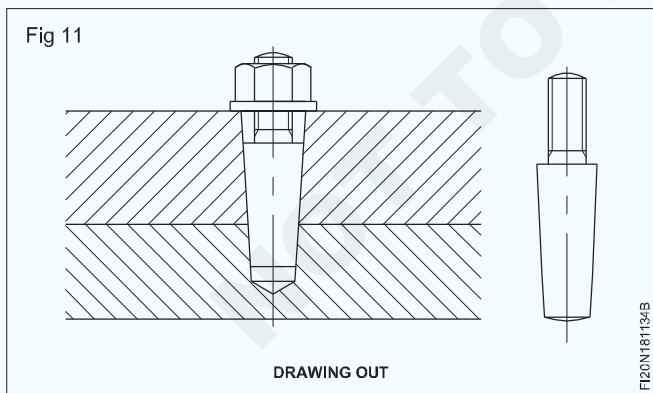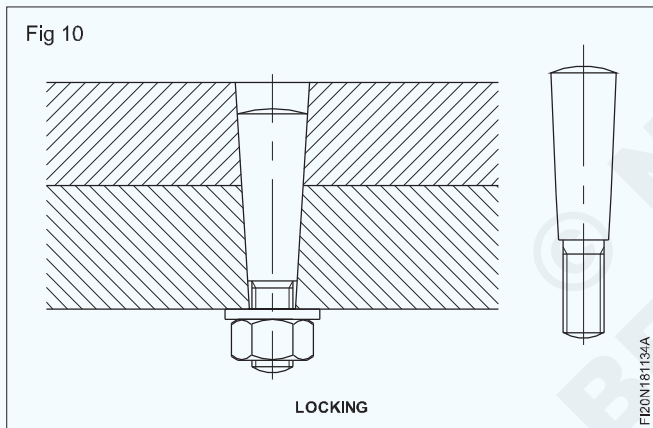


ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଟେପର ପିନ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । (ଚିତ୍ର 12)

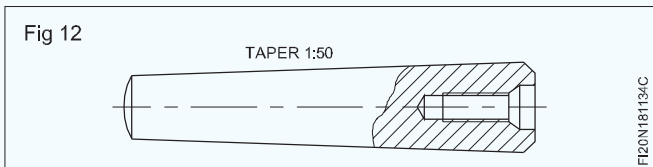

ଗ୍ରୋଭେଡ୍ ପିନ: ଏହି ପିନଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଡିନୋଟି ସ୍କ୍ରସ୍ ଗଢ଼ାଯାଇଛି । ଗ୍ରାଭ / ସ୍କ୍ରସ୍ ର ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବ g_e ଯାଏ । ଯେଉଁ ଗଢ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କ୍ରସ୍ ହୋଇଥିବା ପିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପୁନ am ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଗ୍ରୋଭେଡ୍ ପିନଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ପିନ (ଚିତ୍ର 13a), ଏବଂ ଟେପରଡ୍ ପିନ (ଚିତ୍ର 13 ବ) ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 14)

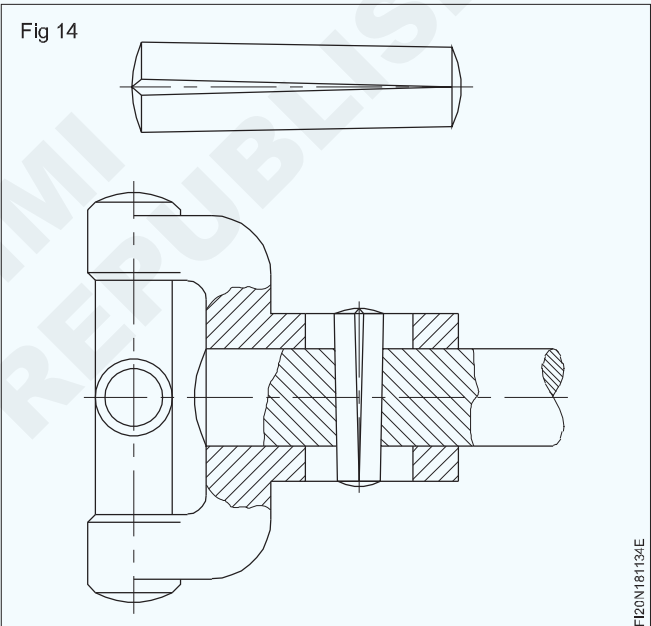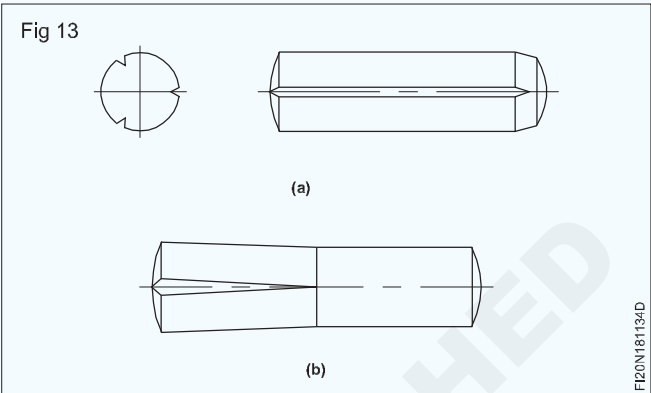


ଛୋଟ ଉପାଦାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆସେମ୍ବଲିରେ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଗ୍ରୋଭେଡ୍ ପିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 15)

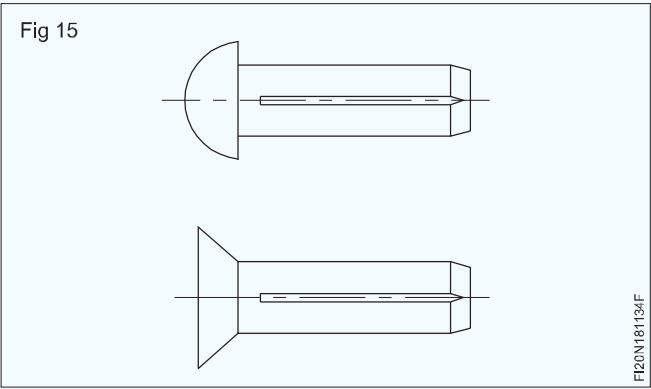

ବସନ୍ତ ପିନ (ଚିତ୍ର 16)

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ସହନଶୀଳତା ସହିତ ଆସେମ୍ବଲିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତ ପିନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ପିନଗୁଡ଼ିକ

ଫ୍ଲାଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଆକୃତି ଗଠନ ପାଇଁ ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ । ବସନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଏହି rings ରଣାଗୁଡ଼ିକ ଫିଟିଂ ଗର୍ଭରେ ଦୃ tight ରହିବ ।

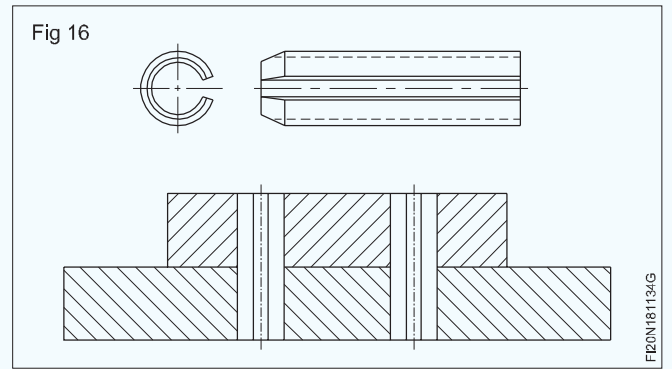

ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ | (Seal)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଏକ ସିଲ୍ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସିଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ନାମ ଦିଅ ।
- ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସିଲ୍ ର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେପର ପିନର ବ features ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।
- ଗତିଶୀଳ ସିଲ୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଏହା ଧୂଳି, ମଇଳା ଏବଂ ବିଦେଶୀ କଣିକାକୁ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ରୋକିଥାଏ ।

ଯେକ Any ଶସି ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଳନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ଟିକିଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ । ସିଷ୍ଟମରୁ ଲିକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଲ୍ ଫାଙ୍କା ପୂରଣ କରେ ।

ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ।

- ଷ୍ଟାଟିକ୍ ।
- ଗତିଶୀଳ ।

ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସିଲ୍ ।

ଏହା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତିବିଧି ଅଛି । ଗ୍ୟାସ୍‌ସେଟ୍ 'ଓ' ରିଙ୍ଗ, ଘଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି,


ଗ୍ୟାସ୍‌ସେଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସିଲ୍ ।

- ସଙ୍କୋଚିତ କର୍କ ।
- ତେଲ-ପ୍ରମାଣ କାଗଜ ।
- ଗ୍ରାଫାଇଟ୍-ଇମ୍ପ୍ରେଗ୍ରେଡ୍ କପଡା ।
- ତମ୍ବା ଆବରଣ ସହିତ ଆଜବେଷ୍ଟ୍ସ ।
- PTFE (ପଲି-ଟେଫ୍ଲୋରୋଆଇଲନ୍)
- ତମ୍ବା - ଇସ୍ପାତ ।

ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସିଲ୍ ର ପ୍ରକାର ।


ସଙ୍କୋଚିତ କର୍କ ଗ୍ୟାସ୍‌ସେଟ୍ (ଚିତ୍ର 1)

ଏହା ମିଳନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଭଲ ଉପସ୍ଥାପନ ହୁଏ । ସଙ୍କୋଚିତ କର୍କ ଅନେକ ଘନତାରେ ମିଳିପାରିବ ।

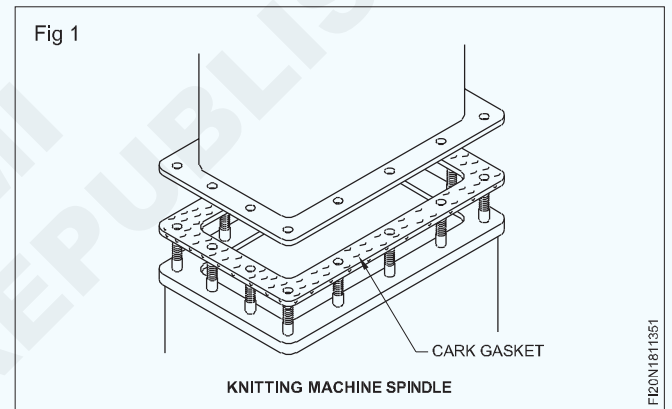


କାଗଜ (ଚିତ୍ର 2)

ଏହା ସୁଗମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମାପ୍ତ ଗଣ୍ଠି ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହା ପତଳା କାଗଜରୁ କାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରଭୃତି ହୋଇପାରେ ।

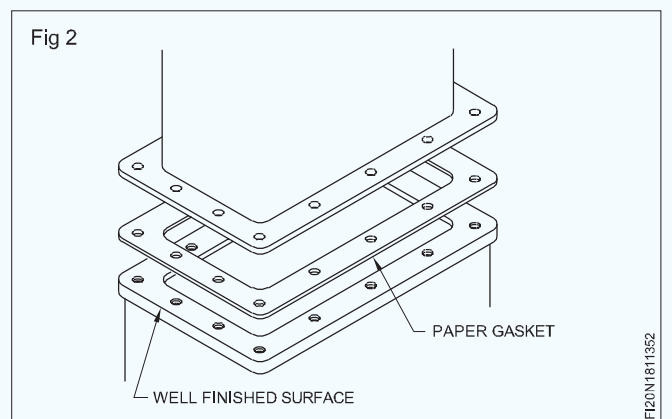


PTFE କର୍ଡ ସିଲ୍ (ଚିତ୍ର 3)

ଏହା ବହୁତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଏବଂ ଏହାକୁ କୋମଳ ନିର୍ମାଣ ଷ୍ଟିପ୍ସରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ ସିଲ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରନ୍ଥି ପ୍ୟାକିଂ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।

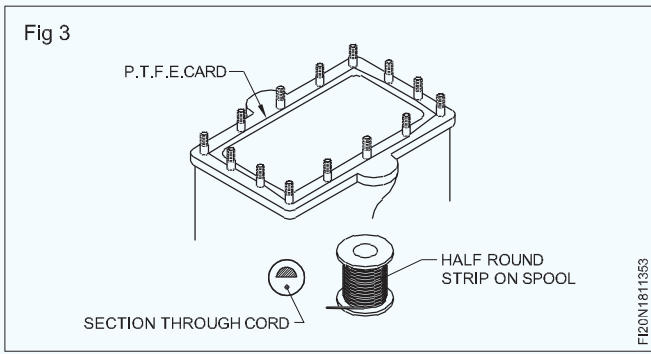


ରବର ଗ୍ୟାସେଟ (ଚିତ୍ର 4)

ଶୀତଳ ଜଳ ସଂଯୋଗର ଫ୍ଲେକ୍ସି ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ । ଯେଉଁଠାରେ ତେଲ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।

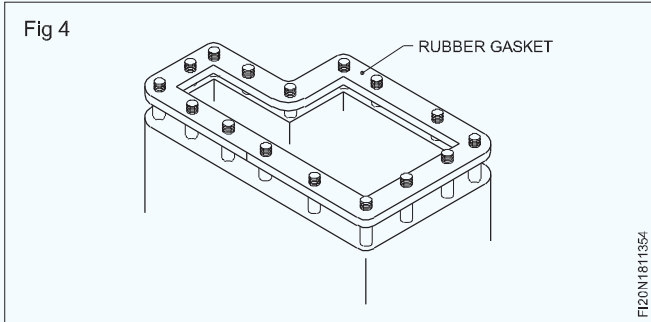

ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରେଗେଟ୍ କପଡା (ଚିତ୍ର 5)

ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ବାଷ୍ପ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ।

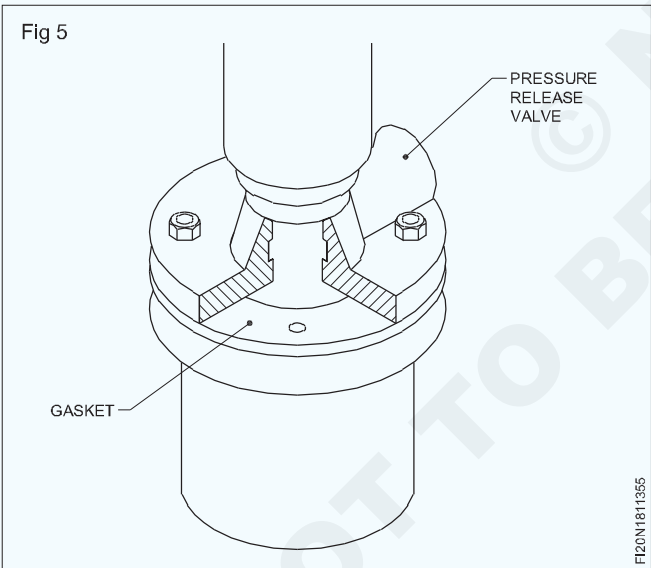




ଧାତବ ଗ୍ୟାସେଟ୍ (ଚିତ୍ର 6)

ଇସ୍ପାତ, ତମ୍ବା କିମ୍ବା ବେରିଲିୟମରେ ନିର୍ମିତ ହାର୍ଡ ମେଟାଲିକ୍ ସିଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସାଧାରଣତଃ found ମିଳୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ତମ୍ବା ସିଟ୍ ଗ୍ୟାସେଟ୍ ସହିତ ଆଇବେଷ୍ଟସ୍ ଆକ୍ସାକ୍ସିଡ୍ (ଚିତ୍ର 7) ।

ଉଚ୍ଚ ଚାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ । ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଗଜ ଗ୍ୟାସେଟ୍ (ଚିତ୍ର 8)

ଏହା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସାଧା କାଗଜରେ ଶୋଷିତ ହେବ । ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଗଜ ଗ୍ୟାସେଟର ଉପରିଭାଗ କ crack ଶସି ପ୍ରକାରେ ଫାଟିଯିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

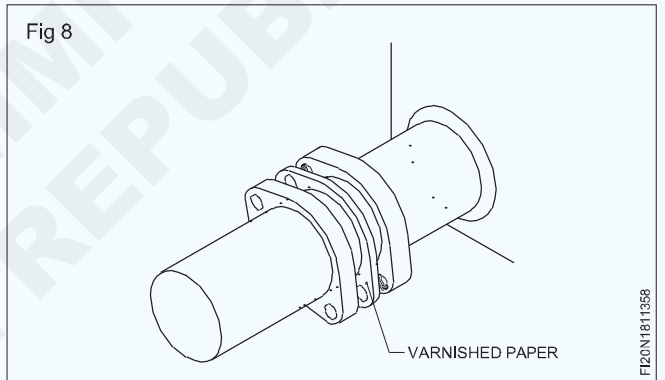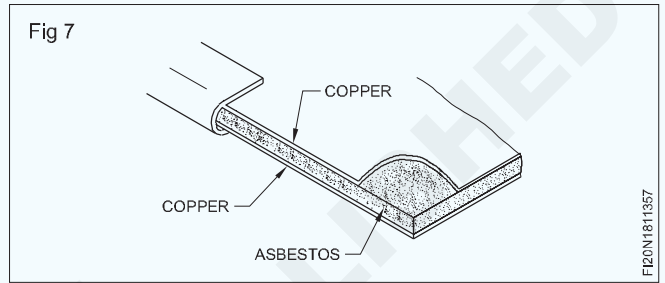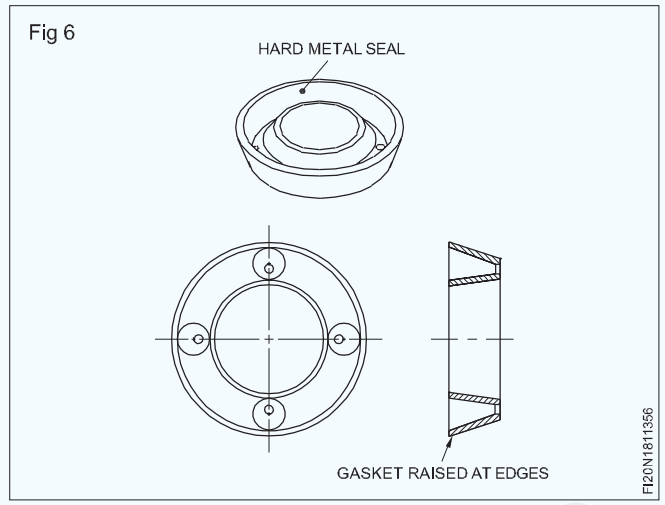

ଗତିଶୀଳ ସିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ।

- ପ୍ରାକୃତିକ ରବର ।
- ନାଇଟ୍ରାଇଲ୍ ।
- ଭିଟନ୍ ।
- PTFE ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ।
- ଫ୍ଲୋରୋସିଲିକୋନ ।
- ବଟାଇଲ୍ ।
- ନିଓପ୍ରେନ୍ ।
- ଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍ ।

ସାରଣୀ 1 ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ପରିସରକୁ ଦର୍ଶାଏ ।



ସାରଣୀ 1

ସାମଗ୍ରୀ	ତେମ୍ପେରାଚର ° C	ସାମଗ୍ରୀ	ତେମ୍ପେରାଚର ° C
ପ୍ରାକୃତିକ ରବର	-50 ରୁ +80	ଫ୍ଲୋରୋସିଲିକୋନ	-50 ରୁ +100
ନାଇଟ୍ରାଇଲ୍	-30 ରୁ +110	ବଟିଲ୍	-40 ରୁ +100
ଭିଟନ୍	-40 ରୁ +180	ନିଓପ୍ରେନ୍	-40 ରୁ +100
PTFE	-85 ରୁ +260	ଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍	-20 ରୁ +140

ଗତିଶୀଳ ସିଲର ପ୍ରକାର |

ଞ୍ଚାଟିକ୍ ସିଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଡାଇନାମିକ୍ ସିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସିଲ୍ କରାଯାଉଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗତି ହୁଏ ଛାନ |

ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ ସିଲ୍ (ଡିମ୍ବର 9 ଏବଂ 10)

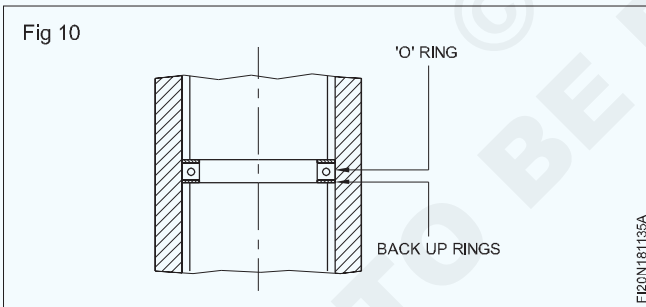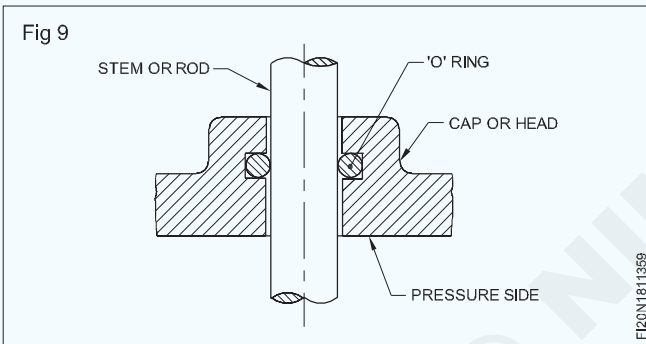

ବ୍ୟବହାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ଗତିଶୀଳ ସିଲ୍ ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି | ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଲ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ସଜାଯାଇଥାଏ | ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସମାନ ସିଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ବୃତ୍ତାକାର କ୍ରମ୍-ସେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ |

ରେଡିଆଲ୍ ଓଠ ସିଲ୍ |


ରେଡିଆଲ୍ ଲିପ୍ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଖ୍ୟତ rot ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କିମ୍ବା ବୋହଲିବା ଶାଫ୍ଟ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏ secondary ଡିଜାଇନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ବିଷୟକୁ ବାଦ ଦେବା |

ବସନ୍ତ ନଥିବା ସିଲ୍ |

ଏଗୁଡ଼ିକ 600 ମିଟର / ମିନିଟ୍ ରୁ କମ୍ ଶାଫ୍ଟରେ ଗ୍ରୀସ୍ ପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଜୁଆଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ବସନ୍ତ-ଲୋଡ୍ ସିଲ୍ (ଚିତ୍ର 11)

ସେଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଭିଜୋସିଟି ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି 1000 ମି / ମିନିଟ୍ ବେଗରେ ତେଲ |

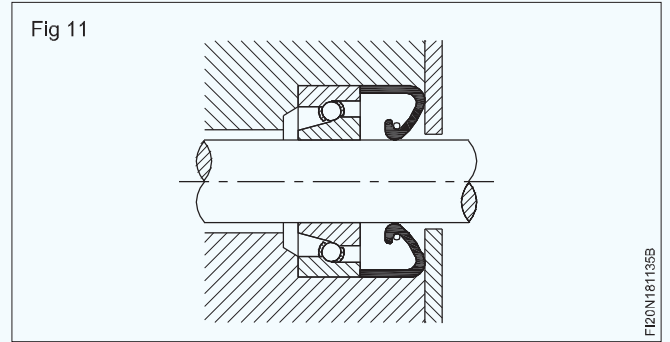


ଓପର ସିଲ୍ (ଚିତ୍ର 12)

ଏହି ସିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଅପରେଟିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ବିୟରିଙ୍ଗରେ ଧୂଳି କିମ୍ବା ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସିଲ୍ ର ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠଟି ଶାଫ୍ଟରୁ କଣିକା ପୋଛିଦିଏ |

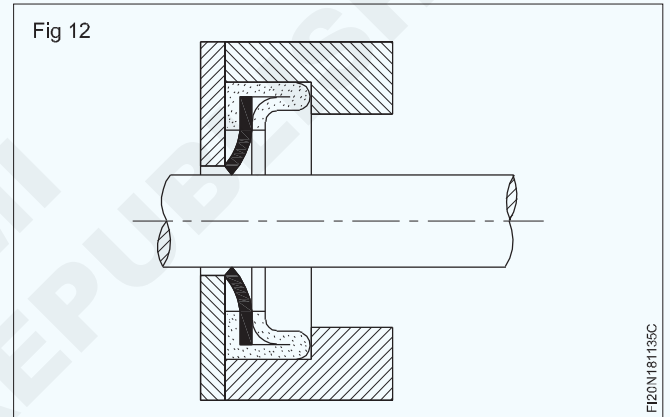


'ଭି' ସିଲ୍ (ଚିତ୍ର 13)

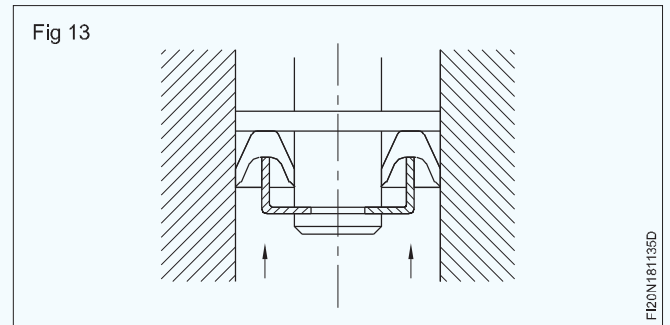


ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କପଡା ସଶକ୍ତ କିମ୍ବା ଚମଡ଼ା ସିଲ୍ ଉପଯୁକ୍ତ | ଏହି ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ |


ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସିଲ୍ (ଚିତ୍ର 14)

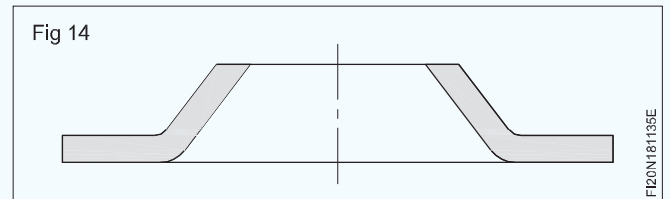


‘ଉ’ ପ୍ରକାର କିମ୍ପା vC ଭୂମ୍ ସିଲ୍ (ଚିତ୍ର 15)

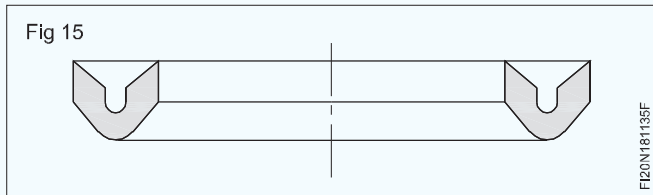

କମ୍ପ ସିଲ୍ (ଚିତ୍ର 16)

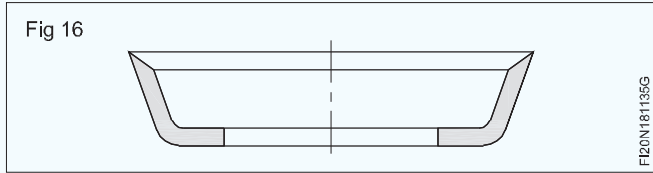

‘U’ ପ୍ରକାର ସିଲ୍ (ଚିତ୍ର 17)

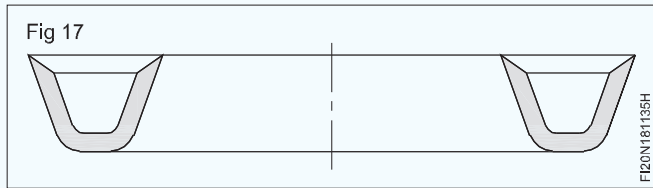

ଟର୍କିଙ୍ଗ୍ | (Torqueing)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଏହି ପାଠ୍ୟର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକତ୍ର କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ଟର୍କ୍ |
- ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା |

ଟର୍କିଂ: ଏକତ୍ର ହେବାବେଳେ, ଫ୍ରେଡ୍ରେଡ୍ ଫାଷ୍ଟେନର୍ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରେଡ୍ ନିର୍ମାତା ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ଟର୍କ୍ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଟାଣ କରାଯାଇଥାଏ | ଯଦି ଟର୍କ୍ ସୁପାରିଶଠାରୁ ଅଧିକ, ସୂତା ଉଭୟ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଏବଂ ହାଉସିଂ ଉପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ |

ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ |


- ଗ୍ୟାସେଟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସଙ୍କୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲ୍ଟକୁ ଟାଣନ୍ତୁ | ଗଣ୍ଠିର ଚାରିପାଖରୁ କ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 19)

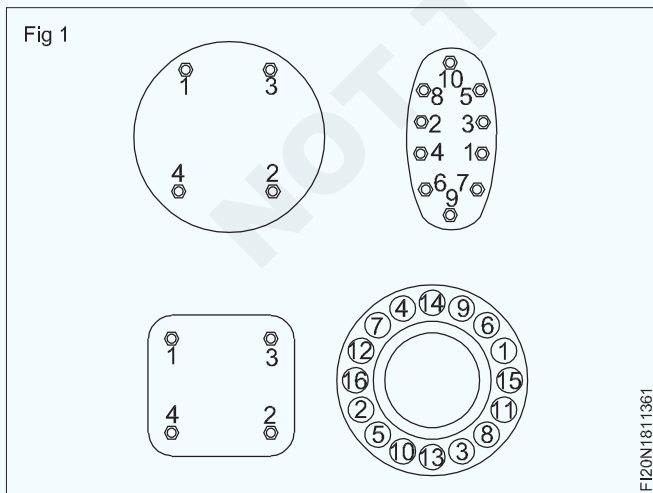

ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଉପକରଣରେ ପିଷ୍ଟନ୍ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଆସେମ୍ବଲି ମଧ୍ୟରେ ସିଲ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଲାବିରିନ୍ଥ ସିଲ୍ (ଚିତ୍ର 18)

ଏହା ଏକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକାରର ସିଲ୍ ଏବଂ ଏହା କିଛି ପରିମାଣର ଲିକେଜକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ମୁଖ୍ୟତଃ comp ସଙ୍କୋଚକ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ଟର୍ବିନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାବିରିନ୍ଥ ସିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହି ସିଲ୍ ସାଧାରଣତଃ rot ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅପରେଟିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସିଲର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଧୂଳି କିମ୍ବା ମଇଳାକୁ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବାବେଳେ ରେଡିଆଲ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯୋଗାଇବା |

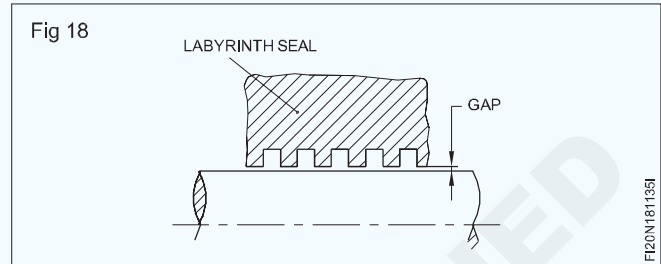

- ଭଲ ତେଲଯୁକ୍ତ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଏବଂ କଠିନ ପ୍ଲ୍ଟ ଖାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ସଠିକ୍ ବୋଲ୍ଟ s ଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବୋଲ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |
- ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟର୍କ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୋଲ୍ଟୁ ବୋଲ୍ଟୁ ଗତି କରୁଥିବା ଟେକ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଗ୍ୟାସେଟରେ ତରଳ କିମ୍ବା ଧାତବ ଭିତ୍ତିକ ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ପା ଲବ୍ରିକେଟ୍ ଯି ounds ଗିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହା ଅକାଳ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ |